

جامعة القاهرة

كلية الآثار

قسم ترميم وصيانة الآثار

دراسة التأثيرات البشرية المتلفة لبعض الآثار الإسلامية وطرق صيانتها بمدينة القاهرة
القديمة

تطبيقاً على أحد المباني الأثرية الإسلامية المختارة بمدينة القاهرة القديمة

بحث لنيل درجة الماجستير في ترميم وصيانة الآثار

إعداد

أيمن حسن أحمد حجاب

أخصائي ترميم وصيانة

دار الوثائق القومية

إشراف

الدكتور / السيد محمود البنا

أستاذ مساعد ترميم وصيانة المدن

التاريخية و المباني الأثرية

كلية الآثار - جامعة القاهرة

الأستاذ الدكتور / حسام الدين عبد الحميد

أستاذ ترميم وصيانة الآثار

ورئيس قسم الترميم ووكيل

كلية الآثار سابقاً - جامعة القاهرة

الدكتور / فهمي عبد العليم رمضان

رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية السابق

بالمجلس الأعلى للآثار

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

يَسْمُ اللّٰهَ الرَّحْمٰنَ الرَّحِيْمَ
(وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا)

صدق الله العظيم

سورة الإسراء آية (٨٥)

الإهداء

إلى والدي و والدتي :

أعطاهما الله سبحانه وتعالى بالصحة و العافية

وطول العمر وخير العمل و حسن الخاتمة

الشكر و التقدير

الحمد لله العليم الحكيم الذى علم الإنسان مالم يعلم والصلاة والسلام على معلم البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير من دعى إلى العلم والتعلم وبعد، فأجد لزاماً أن أتوجه بخالص الشكر و التقدير إلى العالم الجليل الأستاذ الدكتور / حسام الدين عبد الحميد على ما أولانى به من رعاية و عناية فائقة طوال مدة هذا البحث، بداية من اختيار الموضوع و أثناء فترة الأعداد وتذليل كافة العقبات التى واجهت البحث حتى الانتهاء منه، فجزاه الله خير الجزاء وأمه بالصحة و طول العمر لإنارة الطريق أمام طلاب وباحثى علم ترميم و صيانة الآثار .

و أتوجه بجزيل الشكر و التقدير إلى الأستاذ الدكتور/ السيد البنا على ما قدمه طوال فترة إعداد البحث من توجيه ومتابعة فى مجال الدراسة النظرية و التطبيقية و ذلك لإخراج البحث بالصورة اللائقة فجزاه الله خيراً .

كما أتوجه بوافر الشكر و التقدير أيضاً إلى الأستاذ الدكتور/ فهمى عبد العليم على ما أمده به البحث من خدمات جليلة من خلال خبرته الطويلة فى مجال الآثار الإسلامية و مشكلاتها مما ساعد فى إثراء البحث وجزاه الله خيراً .

وأتوجه بجزيل الشكر و الامتنان إلى الأستاذين الجليلين :-

الأستاذ الدكتور / عادل ياسين محرم

عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية الأسبق - جامعة عين شمس

والأستاذ الدكتور / عبد الظاهر عبد الستار أبو العلا

أستاذ ترميم و صيانة الآثار - كلية الآثار - جامعة القاهرة

لموافقتهم على الاشتراك فى لجنة الحكم و المناقشة لهذا البحث .

وخالص الشكر و التقدير لكل من ساهم فى إنجاز هذا البحث من الأصدقاء

و الزملاء، وأخص منهم بالذكر الأستاذ/ يوسف محمد عبد الرحيم - أخصائى ترميم

بشركة المقاولون العرب فى مجال الرسومات الهندسية ، والأستاذ/ عادل سعد

حرفوش - أخصائى ترميم بالمجلس الأعلى للآثار، و الأستاذ / أحمد شامة فى مجال

المراجعة اللغوية، وأيضاً كل الشكر إلى قسم الترميم و العاملين فيه .

و أخيراً أوجه الشكر والتحية إلى أسرتى والذى ووالدتى و أخوتى و زوجتى

على ما بذلوه طوال فترة البحث .

و أدعو الله عز و جل أن يوفقنا إلى ما يحبه و يرضاه إنه نعم المولى و نعم

النصير .

فهرس الموضوعات

رقم الصفحة

	- الإهداء
	- الشكر و التقدير
أ	- فهرس الموضوعات
د	- فهرس الجداول
و	- فهرس الأشكال
ط	- فهرس الصور
ع	- مقدمة البحث
ص	- الهدف من البحث
ق	- الكلمات الدالة على الرسالة
ر	- ملخص البحث
خ	- الأعمال السابقة

الفصل الأول

مدخل لمشكلة الإتلاف البشرى للمبانى الأثرية

١	أولاً: مقدمة تاريخية عن العمارة و المبانى الأثرية الإسلامية وتصنيفها .
٢٥	ثانياً : نماذج من الإتلاف البشرى للآثار و المبانى الأثرية فى مصر عبر العصور التاريخية .
٣٠	ثالثاً : الأسباب التى أدت إلى مشكلة الإتلاف البشرى :-
٣٠	أ - أسباب اجتماعية .
٣١	ب - أسباب اقتصادية .
٣٣	ج - أسباب سياسية .
٣٥	د - أسباب ناتجة عن المعتقدات و الموروثات الشعبية .

الفصل الثانى

مظاهر الاتلاف البشرى

٣٨	أولاً : التعديات و استعمال المبانى الأثرية و بناء مبانى ملاصقة لها .
٤٤	ثانياً : الإشغالات :-

٤٤	أ - إشغالات تجارية •
٤٥	ب - إشغالات حكومية •
٤٥	ج - إشغالات صناعية •
٤٨	ثالثاً : العشوائيات :-
٤٨	أ - الأسواق •
٥٠	ب - زحف الجبانات •
٥١	ج - الزيارات غير المنظمة للمناطق الأثرية •
٥٥	رابعاً : المشروعات الحكومية :-
٥٥	أ - مشروعات الري •
٥٥	ب - مشروعات التوسع الزراعى •
٥٦	ج - مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى •
٥٩	خامساً : وسائل النقل والمواصلات كعامل تلف •
٦٩	سادساً : ضعف الوعى الأثرى •
٧١	سابعاً : برامج الترميم الأرتجالية و الخاطئة و عدم تسجيل الآثار •
٧٦	ثامناً : الكوارث البشرية :-
٧٦	أ - الحرائق •
٧٨	ب - الحروب •

الفصل الثالث

القوانين والتنظيمات

٨٢	أولاً : ضعف القوانين الخاصة بالآثار و عدم جدية تنفيذها •
٩٠	ثانياً : تضارب الاختصاصات بين الأجهزة المعنية •
٩٣	ثالثاً : ضعف نظم الحراسة والأمن •

الفصل الرابع

الجانب التطبيقى

مقترحات الترميم والصيانة لمبنى التكية السلمانية

(٩٥٠هـ - ١٥٤٣م)

٩٩	أولاً : مقدمة عن العمارة العثمانية فى مصر •
١٠٠	ثانياً : التكية السليمانية :-

١٠٠	- الموقع .
١٠٠	- المنشئ .
١٠٠	- تاريخ الإنشاء .
١٠٣	- التصميم العام .
١٠٣	- مادة البناء .
١٠٣	- الوصف الأثرى العام .
١١٥	ثالثاً: مظاهر الإتلاف البشرى فى مبنى التكية السليمانية .
١٢٥	رابعاً : الفحوص والتحليل .
١٤٤	خامساً : عمليات الترميم والصيانة .
	سادساً : عملية توظيف وإعادة استخدام مبنى التكية السليمانية .
١٦٩	نتائج البحث
١٧٢	التوصيات
١٨٣	المراجع :-
١٨٣	- العربية
١٩٠	- الأجنبية
١٩٣	- ملحق الصور
٢٤٥	- ملحق القوانين
٢٥٢	- ملحق الموثيق
A	ملخص البحث باللغة الإنجليزية
D	الكلمات الدالة على الرسالة باللغة الإنجليزية
	Summary
	key words

فهرس الجداول

رقم الصفحة	الموضوع	رقم الجدول
٤١:٤٠	بيان بالأنشطة داخل منطقة عمل مشروع القاهرة التاريخية بشارع المعز لدين الله.	(١)
٦٣:٦٠	يوضح عمق طبقات الرديم و مناسيب المياه الجوفية ونسب الأملاح الذائبة في المياه الجوفية في بعض الآثار الإسلامية.	(٢)
٦٦	يوضح ما تخرجه السيارات وماكينات الديزل من ملوثات .	(٣)
٧٧	بيان ببعض المباني الأثرية غير المسجلة في مدينة القاهرة القديمة.	(٤)
٨١	يوضح عوامل التلف المختلفة البشرية و الطبيعية وسرعة تأثيرها على الآثار .	(٥)
٩٨	يوضح عوامل التلف البشرية وطبيعتها ومداها و استمراريتها احتمالياتها .	(٦)
١٢٠	يوضح مصادر الأملاح في المباني الأثرية .	(٧)
١٢٤:١ ٢٣	بيان بالعينات المأخوذة و طرق التحليل و الغرض منها .	(٨)
١٢٧	يوضح نتائج تحليل العينة رقم (١) أحجار بنمط حيود الأشعة السينية .	(٩)
١٢٨	يوضح نتائج تحليل العينة رقم (٢) أحجار بنمط حيود الأشعة السينية .	(١٠)
١٢٩	يوضح نتائج تحليل العينة رقم (٣) أحجار بنمط حيود الأشعة السينية .	(١١)
١٣١	يوضح نتائج تحليل العينة رقم (٤) أحجار بنمط حيود الأشعة السينية .	(١٢)
١٣٢	يوضح نتائج تحليل العينة رقم (٥) أحجار بنمط حيود الأشعة السينية .	(١٣)
١٣٤	يوضح نتائج تحليل العينة رقم (٦) مونة بنمط حيود الأشعة السينية .	(١٤)
١٣٥	يوضح نتائج تحليل العينة رقم (٧) مونة بنمط حيود الأشعة السينية .	(١٥)
١٣٦	يوضح نتائج تحليل العينة رقم (٨) مونة بنمط حيود الأشعة السينية .	(١٦)
١٣٨	يوضح نتائج تحليل العينة رقم (٩) أملاح بنمط حيود الأشعة السينية .	(١٧)

تابع فهرس الجداول

رقم الصفحة	الموضوع	رقم الجدول
١٣٩	يوضح نتائج تحليل العينة رقم (١٠) أملاح بنمط حيود الأشعة السينية .	(١٨)
١٤٠	يوضح نتائج تحليل العينة رقم (١١) أملاح بنمط حيود الأشعة السينية .	(١٩)
١٥١	يوضح درجات ذوبان الأملاح المختلفة .	(٢٠)
١٨٠	يوضح سلطات الإشراف على الترميم في البلاد العربية .	(٢١)

فهرس الأشكال

رقم الشكل	الموضوع	رقم الصفحة
(١)	مسقط أفقى لمسجد عمرو بن العاص .	٧
(٢)	مسقط أفقى لمدرسة السلطان قلاوون .	٧
(٣)	مسقط أفقى لضريح السبع بنات .	١١
(٤)	مسقط أفقى للمشهد الحسينى .	١١
(٥)	مسقط أفقى لخانقاه الأمير شيخوالبجرى .	١٣
(٦)	مسقط أفقى لسبيل أم عباس .	١٣
(٧)	مسقط أفقى لرباط الجيوشى .	١٦
(٨)	مسقط أفقى لقلعة صلاح الدين .	١٦
(٩)	مسقط أفقى لباب زويلة .	١٧
(١٠)	مسقط أفقى لباب النصر .	١٧
(١١)	مسقط أفقى للبيمارستان المؤيدى .	١٩
(١٢)	مسقط أفقى لخان الزراكشة .	١٩
(١٣)	مسقط أفقى لوكالة السلطان الغورى .	٢١
(١٤)	مسقط أفقى لربع السلطان قايتباى .	٢١
(١٥)	مسقط أفقى لنموذج الأسواق .	٢٣
(١٦)	مسقط أفقى لحمام الأمير بشتاك .	٢٣
(١٧)	مسقط أفقى لمنزل زينب خاتون .	٢٦
(١٨)	مسقط أفقى لقصر الأمير بشتاك .	٢٦

تابع فهرس الأشكال

رقم الشكل	الموضوع	رقم الصفحة
(١٩)	يوضح توزيع الأنشطة داخل أحياء القاهرة القديمة.	٤٨
(٢٠)	يوضح مصادر الرطوبة المختلفة فى المباني الأثرية.	٥٦
(٢١)	أ- يوضح تأثير المياه الجوفية على جدران المباني الأثرية.	٥٦
	ب- يوضح ارتفاع منسوب المياه الجوفية فى مدينة القاهرة.	٥٦
(٢٢)	يوضح تبلور الأملاح.	٦٠
(٢٣)	يوضح مصادر التلوث المختلفة و ما ينتج عنها.	٦٦
(٢٤)	خريطة تبين موقع التكية السليمانية.	١٠١
(٢٥)	يوضح مسقط أفقى لمبنى التكية السليمانية يرجع لعام ١٨٩٧م.	١٠٣
(٢٦)	يوضح مسقط أفقى للمساحة الحالية لمبنى التكية السليمانية.	١٠٤
(٢٧)	يوضح الواجهة الأمامية لمبنى التكية السليمانية يرجع لعام ١٨٩٧م .	١٠٥
(٢٨)	يوضح الواجهة الأمامية لمبنى التكية السليمانية بحالتها الراهنة .	١٠٥
(٢٩)	يوضح الواجهة المطلّة على عطفة الليمون .	١٠٧
(٣٠)	يوضح الواجهة المطلّة على شارع حمام بشتك .	١٠٧
(٣١)	يوضح النص التأسيسي لمبنى التكية السليمانية .	١٠٩
(٣٢)	يوضح إيوان القبلة .	١١٢
(٣٣)	يوضح واجهة الإيوان الشمالى الغربى .	١١٢
(٣٤)	يوضح قطاع لمبنى التكية السليمانية .	١١٤
(٣٥)	يوضح نمط حيود الأشعة السينية للعيّنة رقم (١) أحجار .	١٢٧
(٣٦)	يوضح نمط حيود الأشعة السينية للعيّنة رقم (٢) أحجار .	١٢٨

تابع فهرس الأشكال

رقم الصفحة	الموضوع	رقم الشكل
١٢٩	يوضح نمط حيود الأشعة السينية للعينة رقم (٣) أحجار .	(٣٧)
١٣١	يوضح نمط حيود الأشعة السينية للعينة رقم (٤) أحجار .	(٣٨)
١٣٢	يوضح نمط حيود الأشعة السينية للعينة رقم (٥) أحجار .	(٣٩)
١٣٤	يوضح نمط حيود الأشعة السينية للعينة رقم (٦) مونة .	(٤٠)
١٣٥	يوضح نمط حيود الأشعة السينية للعينة رقم (٧) مونة .	(٤١)
١٣٦	يوضح نمط حيود الأشعة السينية للعينة رقم (٨) مونة .	(٤٢)
١٣٨	يوضح نمط حيود الأشعة السينية للعينة رقم (٩) أملاح .	(٤٣)
١٣٩	يوضح نمط حيود الأشعة السينية للعينة رقم (١) أملاح .	(٤٤)
١٤٠	يوضح نمط حيود الأشعة السينية للعينة رقم (١) أملاح .	(٤٥)

فهرس الصور

رقم الصفحة	الموضوع	رقم الصورة
١٩٣	تعدى سكنى بسبيل حسين الشعبى .	(١)
١٩٣	تعدى سكنى بسبيل إبراهيم أغا مستحفظان .	(٢)
١٩٤	توضح تغيير و دهانات بحمام السلطان اينال .	(٣)
١٩٤	توضح تدهور الحوائط بسبب تسريبات نظام مستحدث للمياه و الصرف الصحى بسبيل أمين افندى هيزع .	(٤)
١٩٥	توضح التلف الشديد بسبب تسرب مياه الصرف الصحى و مياه الشرب بدورة مياه مستحدثة بوكالة قايتباى - استعمال للسكن .	(٥)
١٩٥	دورة مياه مستحدثة مع وضوح أثر التلف الناتج من الرطوبة بوكالة الغورى .	(٦)
١٩٦	عمارة سكنية ملاصقة لقبة سنجر المظفر- زحف عمرانى .	(٧)
١٩٦	عمارة سكنية و كشك كهرباء ملاصق لمسجد البنهاوى .	(٨)
١٩٧	توضح أثر الرطوبة و التلف على قبة أحمد القاصد نتيجة عمارة سكنية ملاصقة لها .	(٩)
١٩٧	توضح طفح مجارى بجانب سبيل يوسف بك .	(١٠)
١٩٨	إشغال تجارى بوكالة الجلالة .	(١١)
١٩٨	محل لبيع منتجات الألومنيوم ببقايا مدرسة الظاهر بيبرس .	(١٢)
١٩٩	مخزن لتشوين الغلال بوكالة الجلالة .	(١٣)
١٩٩	تعديات و محلات لبيع الملابس على واجهة جامع الفكهانى .	(١٤)
٢٠٠	إشغال حكومى بمدرسة قراسنقر (مدرسة الجمالية الابتدائية).	(١٥)
٢٠٠	إشغال حكومى ببيمارستان قلاوون (مستشفى قلاوون للرمذ).	(١٦)
٢٠١	تعدى مقر الحزب الوطنى على سور القاهرة (باب الفتوح).	(١٧)

تابع فهرس الصور

رقم الصفحة	الموضوع	رقم الصورة
٢٠١	إشغال صناعى ورشة لتصنيع مستلزمات الشيشة بوكالة قايتباى .	(١٨)
٢٠١	إشغال صناعى ورشة خراطة بوكالة أودة باشا .	(١٩)
٢٠٢	توضح التلف الناتج من الإشغالات الصناعية بوكالة تغرى بردى .	(٢٠)
٢٠٢	سوق عشوائى للخضر بجانب مدرسة وقبة جانم البهلوان .	(٢١)
٢٠٣	تشوينات و باعة جائلين أمام واجهة مدرسة وقبة جانم البهلوان .	(٢٢)
٢٠٣	سوق لبيع الثوم و البصل بجانب باب الفتوح .	(٢٣)
٢٠٣	أحد الباعة الجائلين أمام التكية السليمانية .	(٢٤)
٢٠٤	توضح مياه صرف صحى و ما تحمله من مسببات التلف المختلفة بمسجد الصالح طلائع .	(٢٥)
٢٠٤	توضح آثار التلف البيولوجى و الأملاح و تآكل الأحجار مع وجود مياه الصرف الصحى بمسجد الصالح طلائع .	(٢٦)
٢٠٥	توضح مياه صرف صحى بباب الفتوح .	(٢٧)
٢٠٥	توضح التلف الناتج عن مياه الصرف الصحى بباب الفتوح .	(٢٨)
٢٠٦	توضح تكديس وسائل المواصلات بشارع الأزهر .	(٢٩)
٢٠٦	موقف سيارات بجانب سبيل وكتاب الغورى .	(٣٠)
٢٠٦	موقف ميني باص بشارع باب الوزير .	(٣١)
٢٠٧	توضح التلف الناتج عن ملصقات دعاية انتخابية بباب زويلة .	(٣٢)
٢٠٧	توضح إستخدام واجهة جامع الفكهانى لوضع الياфطات واللوحات الإعلانية وعرض المنتجات .	(٣٣)
٢٠٨	توضح إستخدام واجهة مسجد الكردى لملصقات الدعاية الانتخابية .	(٣٤)

تابع فهرس الصور

رقم الصفحة	الموضوع	رقم الصورة
٢٠٨	توضح إلقاء القمامة بمدخل مسجد الماس الحاجب .	(٣٥)
٢٠٩	توضح إلقاء القمامة أمام مدفن إبراهيم خليفة جنديان .	(٣٦)
٢٠٩	توضح قيام العمال بإزالة الإعلانات الانتخابية بآلات حادة تتلف أسطح الجدران بباب زويلة .	(٣٧)
٢١٠	توضح أعمال ترميم خاطئ (دهانات و لاكيات) بزاوية أحمد بن شعبان .	(٣٨)
٢١٠	توضح تغييرات و دهانات متلفة لمحراب زاوية أحمد بن شعبان .	(٣٩)
٢١١	توضح أثر التنظيف الخاطئ لجدران واجهة الجامع الأزهر باستخدام جهاز الرمال .	(٤٠)
٢١١	توضح التباين في واجهة مسجد الحاكم بعد إستبدال و تغيير الأحجار .	(٤١)
٢١٢	توضح الجدران الخارجية لمدرسة صر غتمش قبل إجراء عمليات الترميم و حالة الشبابيك الجصية الجيدة و تم إستبدالها أثناء الترميم .	(٤٢)
٢١٢	توضح فقدان المظهر الأثرى بسبب أعمال الترميم الخاطئ بمدرسة صر غتمش و تغيير الشبابيك الجصية .	(٤٣)
٢١٣	توضح الحالة الأصلية للوحة باب المزينين بالجامع الأزهر .	(٤٤)
٢١٣	توضح لوحة باب المزينين بالجامع الأزهر بعد إجراء عمليات الترميم عام ١٩٨٣ م .	(٤٥)
٢١٣	توضح ترميم خاطئ شوه الألوان بلوحة باب المزينين بالجامع الأزهر بعد إجراء عمليات الترميم الأخيرة .	(٤٦)
٢١٤	توضح الحالة الأصلية للصحن قبل إجراء عمليات التجديد و فقدان المظهر الأثرى داخل الجامع الأزهر .	(٤٧)
٢١٤	توضح عمليات التجديد وفقدان المظهر الأثرى داخل الجامع الأزهر .	(٤٨)
٢١٥	توضح أعمال التجديد بجامع الحاكم .	(٤٩)

تابع فهرس الصور

رقم الصفحة	الموضوع	رقم الصورة
٢١٦	توضح حالة إيوان القبلة قبل إجراء عمليات الترميم بمسجد جمال الدين الأستادار .	(٥٠)
٢١٦	توضح حالة جدار القبلة بعد تغيير و إضافة رخام جديد تشوه المظهر الأثرى بمسجد جمال الدين الأستادار بعد إجراء عمليات الترميم .	(٥١)
٢١٧	توضح منڈنة حجرية لمسجد السيدة سكيئة - غير مسجلة .	(٥٢)
٢١٧	توضح واجهة مسجد السيدة سكيئة - غير مسجلة .	(٥٣)
٢١٨	توضح قبة مزخرفة لمسجد السيدة سكيئة - غير مسجلة .	(٥٤)
٢١٨	توضح واجهة مسجد السيدة نفيسة - غير مسجلة .	(٥٥)
٢١٩	توضح محراب من القاشانى بمسجد السيدة نفيسة - غير مسجل .	(٥٦)
٢١٩	توضح احتراق الأسقف الخشبية بسر اى المسافرين خانة .	(٥٧)
٢٢٠	توضح احتراق وتدمير العناصر الخشبية المعمارية بسر اى المسافرين خانة .	(٥٨)
٢٢٠	توضح بقايا وأطلال سر اى المسافرين خانة .	(٥٩)
٢٢١	توضح الوضع الخاطى للتوصيلات الكهربائية بسر اى المسافرين خانة .	(٦٠)
٢٢١	توضح خطورة الوصلات الكهربائية بوكالة الغورى .	(٦١)
٢٢٢	توضح أنشطة خطرة تتطلب مصادر لهب (أنبوبة بوتاجاز) بوكالة قايتباى .	(٦٢)
٢٢٢	توضح أنشطة خطرة تشويينات أخشاب بمنازل رضوان .	(٦٣)
٢٢٣	توضح أكشاك تشوه المظهر الأثرى و تخفى واجهات مسجد المؤيد شيخ .	(٦٤)
٢٢٣	توضح وضع حنفية حريق وكشك تليفونات بجانب أحد المباني الأثرية .	(٦٥)

تابع فهرس الصور

رقم الصفحة	الموضوع	رقم الصورة
٢٢٤	توضح القباب الضحلة و بقايا بلاطات قاشانى اخضر كانت تغطيها بالتكية .	(٦٦)
٢٢٤	توضح الشريط الكتابى بمحراب التكية .	(٦٧)
٢٢٥	ضريح الشيخ رسول القادري و الشيخ ابراهيم التبتل القادري بالتكية .	(٦٨)
٢٢٥	توضح تحول الميضاة إلى حجرة للسكن بالتكية .	(٦٩)
٢٢٦	أحد سكان التكية (موقد كيروسين) .	(٧٠)
٢٢٦	توضح التشوهات بمبنى التكية .	(٧١)
٢٢٧	توضح أغراض منزلية لسكان التكية .	(٧٢)
٢٢٧	توضح التلف الشديد الناتج عن دورة المياه المستحدثة بالتكية (تآكل أحجار- رطوبة - تلف بيولوجي) .	(٧٣)
٢٢٨	حظيرة دواجن داخل التكية .	(٧٤)
٢٢٨	تعدى سكنى بالدور الثانى و باعة جائلين أمام التكية .	(٧٥)
٢٢٩	إشغالات لمحلات فاكهة و سستلزمات منزلية و باعة جائلين أسفل بالتكية .	(٧٦)
٢٢٩	توضح عدم ملائمة شارع السروجية لسير وسائل النقل لضيق مساحته .	(٧٧)
٢٣٠	توضح طريقة صلب خاطنة بإيوان القبلة (على ركيزة واحدة) .	(٧٨)
٢٣٠	توضح طريقة صلب خاطنة بالإيوان الجنوبي الغربى (على ركيزة واحدة) .	(٧٩)
٢٣١	توضح مخلفات و إهمال أعلى التكية تهدد بإحداث حرائق .	(٨٠)
٢٣١	توضح مخلفات و أخشاب قديمة و إهمال يعرض المبنى للخطر .	(٨١)
٢٣٢	توضح إنتشار الأتربة و الإتساخات بالمبنى .	(٨٢)
٢٣٢	توضح التشوهات و الأتربة و الإتساخات و السناج بالمبنى .	(٨٣)

تابع فهرس الصور

رقم الصفحة	الموضوع	رقم الصورة
٢٣٣	توضح تأثير الرطوبة على تلف و تآكل أحجار المبنى .	(٨٤)
٢٣٣	توضح تأثير الرطوبة على تآكل أحجار و قواعد الأعمدة .	(٨٥)
٢٣٤	توضح تأثير الرطوبة و سوء الاستخدام على تآكل أحجار المدخل و المكاسل مع تشوينات خضر بالمدخل .	(٨٦)
٢٣٤	توضح تآكل أحجار الواجهة المطلة على شارع حمام بشتك .	(٨٧)
٢٣٥	توضح هبوط الأرضيات بالمبنى .	(٨٨)
٢٣٥	توضح هبوط الأرضيات وميل الأعمدة بالتكية .	(٨٩)
٢٣٦	توضح شروخ فى القباب ناتجة عن هبوط الأرضيات .	(٩٠)
٢٣٦	توضح انفصال مفتاح أحد العقود ناتج عن هبوط و عدم أتران التربة .	(٩١)
٢٣٧	توضح انتشار الأملاح بالمبنى .	(٩٢)
٢٣٧	أحد الطيور الداجنة كمصدر للتلف البيولوجى بالمبنى .	(٩٣)
٢٣٨	توضح تغيير لعناصر التكية (أبواب و شبابيك) وتشوهات ناتجة عن إدخال وصلات الكهرباء .	(٩٤)
١٤٢	توضح فحص لعينة أحجار بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح .	(٩٥)
١٤٣	توضح فحص لعينة أحجار بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح .	(٩٦)
١٤٣	توضح فحص لعينة أحجار بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح .	(٩٧)
٢٣٩	الأثرية و الإتساخات قبل التنظيف .	(٩٨)
٢٣٩	أثناء التنظيف .	(٩٩)
٢٣٩	بعد التنظيف مع الاحتفاظ بالباتينا الأصلية .	(١٠٠)

تابع فهرس الصور

رقم الصفحة	الموضوع	رقم الصورة
٢٤٠	طبقة سناج قبل التنظيف .	(١٠١)
٢٤٠	بعد التنظيف مع الاحتفاظ بالبائنا الأصلية .	(١٠٢)
٢٤١	طبقة دهانات قبل التنظيف .	(١٠٣)
٢٤١	أثناء التنظيف .	(١٠٤)
٢٤١	بعد التنظيف مع ترك جزء للمقارنة .	(١٠٥)
٢٤٢	توضح طبقة من الأملاح الكثيفة قبل عمليات الإستخلاص .	(١٠٦)
٢٤٢	توضح استخلاص الأملاح بطرية الحمامات المائية .	(١٠٧)
٢٤٢	توضح استعمال فرشاه ناعمة لإزالة الأملاح مع الحمامات المائية .	(١٠٨)
٢٤٣	توضح طريقة استخلاص الأملاح بكمادات المناديل الورقية .	(١٠٩)
٢٤٣	توضح ترك كمادة المناديل المبللة لتجف مع التكرار .	(١١٠)
٢٤٤	توضح سطح الحجر بعد إزالة الكمادة .	(١١١)
٢٤٤	توضح سطح الحجر بعد عملية الاستخلاص و العزل .	(١١٢)

المقدمة

تتعرض الآثار الإسلامية خاصة فى مدينة القاهرة القديمة للعديد من العوامل البشرية والبيئية المتلفة ولاسيما العوامل البشرية والتي لها تلف مميز ، ولا يوجد دراسة تناولت مشكلة التلف البشرى وتأثيراته على الآثار الإسلامية فى مدينة القاهرة القديمة بشكل خاص ، فقد تناول الباحثون تأثيرات العوامل البشرية المتلفة بشكل سطحي وذلك من خلال عرض لعوامل التلف المختلفة، متضمنة العوامل البشرية المؤثرة فى تلف الآثار الإسلامية .

والأسباب الاجتماعية ذات صلة وثيقة ومؤثرة فى هذه المشكلة حيث ارتفاع معدلات الكثافة السكانية مع انخفاض فى مستوى الخدمات وعمليات النزوح والهجرة من الريف والمدن المجاورة إلى مدينة القاهرة بحثا عن العمل والاستقرار فيها، بالإضافة إلى انخفاض مستوى الوعي الثقافى والحضارى لدى بعض الفئات الموجودة بهذه المناطق .

كما أن الأسباب الاقتصادية لايمكن فصلها عما سبق من الأسباب الاجتماعية، حيث إنه منذ نشأ مدينة القاهرة فى العصر الفاطمى أصبحت مصدر جذب للنشاط الاقتصادى لوجود الفئة الحاكمة بها فى هذا الوقت ، حيث أصبحت مقر النشاط الاقتصادى والصناعى والحرفى و التجارى فى مصر ، فأصبحت مصدر جذب للتجارة وأصحاب رؤوس الأموال مما زاد من معدل الكثافة السكانية وشكل ضغطا على المنطقة الأثرية، و زاد من معدلات تدهورها مع دخول أنشطة واستعمالات غريبة على طبيعة المنطقة الأثرية مثل الأنشطة الصناعية وما صاحبها من استعمال الآليات ووسائل النقل الحديثة التى تلازم التطور الحادث فى المنطقة، مع زيادة معدلات المد السياحى مما يشكل عبئا وضغطا على المرافق وشبكات البنية الأساسية ويزيد من معدلات تدهور المنطقة الأثرية .

ويضاف إلى ما سبق الأسباب الناتجة عن المعتقدات والموروثات الشعبية حيث تضم القاهرة القديمة العديد من المشاهد والأضرحة الخاصة بآل البيت والصالحين، وما يمثل ذلك فى نفوس الناس من قيم وروابط روحية وعقائدية ، ومع وجود ظاهرة الموالد وسيطرة الطرق الصوفية على معظم المشاهد والأضرحة تأتى الزيارات غير المرشدة من قبل الزائرين إلى هذه الأماكن الأثرية، ومع توافد الآلاف وسكنهم فى هذه الآثار طوال فترة الموالد ومع انخفاض الوعي الفكرى و الثقافى تنشأ العديد من المشاكل التى تضر بهذه الأماكن الأثرية ، علاوة على ما سبق نجد أن هناك نزوح العديد من الفئات للسكن بجانب هذه المشاهد والأضرحة طلبا للبركة مما يشكل ضغطا على المنطقة الأثرية وما بها من خدمات ويزيد من مظاهر التلف بها .

ولا يمكن فصل ما سبق من أسباب عن الأسباب السياسية والتي تؤثر بشكل كبير في زيادة مشاكل تلف المباني الأثرية الإسلامية، وذلك من خلال الاهتمام بموضوع الآثار وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ والصيانة والتي تربطها بمشاريع التنمية التي تتم في القاهرة القديمة، فحسب اتجاه كل فترة تزيد أو تقل عمليات التنمية ومن ثم تزيد أو تقل مشاريع الحفاظ والصيانة للمباني الأثرية الإسلامية بمدينة القاهرة القديمة، والتي تمثل العاصمة السياسية لمصر منذ العصر الفاطمي .

ويتضح مما سبق أن أسباب وعوامل الإتلاف البشري متشابكة ومرتبطة ببعضها البعض ولا يمكن فصل إحداها عن الأخرى ، ولما كان العديد من الآثار الإسلامية يظهر عليها تأثير هذه الأسباب ومنها مبنى التكية السليمانية موضوع الجانب التطبيقي من البحث، روى القيام بدراسة للتأثيرات البشرية المتلفة لهذه الآثار في إطار خطة علمية بحثية تطبيقية تهدف إلى الحفاظ على هذه الآثار وحمايتها من الإتلاف البشري، ويقوم هذا البحث على دراسة الأسباب المختلفة التي أدت إلى ظهور هذه المشكلة وبيان مظاهر التلف الناتجة عن ذلك وأثرها على المباني الأثرية الإسلامية بمدينة القاهرة القديمة، وتوضيح المشاكل القانونية والتنظيمية التي ساهمت بشكل كبير في زيادة هذه المشكلة، ثم التطبيق على مبنى التكية السليمانية الذي تتضح فيه معظم هذه المشاكل والمظاهر، و توضيح أهم النتائج التي توصل إليها البحث ، و عرض لمجموعة من الحلول والمقترحات و التوصيات العامة التي تهدف إلى المساهمة في صيانة مدينة القاهرة القديمة ، وأيضاً عرض لمجموعة من التوصيات تخص مبنى التكية السليمانية موضوع الجانب التطبيقي للبحث .

الهدف من البحث

إجراء دراسة بحثية لمظاهر التلف الناشئة عن العوامل والأنشطة البشرية في الآثار الإسلامية في أنماطها المختلفة من أسبله وكتاتيب وبيوت سكنية ومساجد وغيرها ، حيث يتم تحليل علمى لهذه التلفيات وتسجيل لمظاهرها يليه تحليل للأسباب التى أدت إليها من خلال هذه الأنشطة ، وتهدف هذه الدراسة إلى وضع خطة علمية للعلاج والصيانة لهذه المشاكل من خلال الأسلوب التجريبي التحليلي مع كتابة التوصيات التى تهدف للصيانة وتكون قابلة للتطبيق ، ووضع خطة قصيرة المدى لترميم و صيانة مبنى التكية السليمانية موضوع الجانب التطبيقي ، وذلك لضرورة بعث الحياة بالمبنى وربطه بالوسط المحيط من خلال إعادة توظيفه وإستخدامه بوظيفة تلائم طبيعة المبنى الأثرى وتخدم القطاع السكانى المتواجد حوله مما يزيد من الترابط بين الطرفين ، ثم مناقشة لأهم النتائج التى توصل إليها البحث ، مع وضع مجموعة من الحلول والمقترحات و التوصيات العامة التى تهدف إلى المساهمة فى صيانة مدينة القاهرة القديمة بشكل عام ، ووضع مجموعة من التوصيات تخص مبنى التكية السليمانية موضوع الجانب التطبيقي للبحث بشكل خاص .

الكلمات الدالة على الرسالة :-

التأثيرات البشرية

الإتلاف

التعدييات

الإشغالات

العشوائيات

القوانين

التنظيمات

الترميم

الصيانة

إعادة استخدام

ملخص البحث

تمثل التأثيرات البشرية أحد أسباب التلف الهامة والمؤثرة على الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة القديمة حيث تظهر مظاهر التلف الناتجة عن هذه التأثيرات بصورة كبيرة على العديد من المباني الأثرية الإسلامية، ويتبين ذلك من خلال الدراسة التي تمت في هذا البحث الذي يتضمن بين طياته تفاصيل هذا الموضوع في أربع فصول كما يلي :-

الفصل الأول:

عبارة عن مدخل لمشكلة الإتلاف البشري للمباني الأثرية، حيث احتوى على مقدمة تاريخية عن العمارة والمباني الأثرية الإسلامية وتصنيفها والعوامل التي أثرت في نشأتها وتطورها، سواء كان العامل الديني أو العامل الاجتماعي أو العامل الاقتصادي أو العامل السياسي أو العامل البيئي، ثم العمارة الإسلامية والمباني الأثرية في مصر وتصنيفها مثل العمارة الدينية وما تضمه من المساجد والمدارس والأضرحة والمشاهد والخوانق والتكايا والأسبلة والكتاتيب، و العمارة الحربية وما تضمه من الأربطة والقلاع والأسوار والحصون والأبراج والخنادق، وأيضا العمارة المدنية ومنشأتها مثل البيمارستانات والخانات والوكالات والربوع والأسواق والقياسر والحمامات والقصور والمنازل. ثم تلى ذلك عرض نماذج من الإتلاف البشري للآثار والمباني الأثرية في مصر عبر العصور التاريخية، بداية من عصر الأسرات والعصر المتأخر ومرورا بالعصر الإغريقي والروماني ثم العصور الإسلامية وفترة الحملة الفرنسية وما بعدها والاحتلال الإنجليزي وصولا إلى الوقت الحاضر، وتم عرض الأسباب التي أدت إلى ظهور مشكلة الإتلاف البشري مثل الأسباب الاجتماعية والأسباب الاقتصادية والأسباب السياسية وأسباب ناتجة عن المعتقدات والموروثات الشعبية، وقد اشتمل الفصل على عدد من الأشكال كوسيلة إيضاح للموضوعات المعروضة في هذا الفصل.

الفصل الثاني:

و فيه عرض مظاهر الإتلاف البشري المختلفة والتي يندرج تحتها التعديات وإستعمال المباني الأثرية وبناء مبان ملاصقة لها، وما ينتج عن ذلك من مشاكل ونواتج تلف مختلفة تظهر آثارها على المباني الأثرية الإسلامية بالقاهرة القديمة مع ذكر نماذج للعديد من الآثار التي تعاني من هذا المظهر، وتم عرض مشكلة الإشغالات بأنواعها المختلفة من إشغالات تجارية وصناعية وإشغالات حكومية، وتوضيح ما تعانيه الآثار الإسلامية من جراء هذه المشكلة وماينتج عنها من مظاهر تلف مختلفة مع ذكر لبعض المباني الأثرية التي يتضح فيها هذه

المشكلة ، وتم عرض أيضا مشاكل العشوائيات والتي تضم الأسواق وزحف الجبانات والزيارات غير المنظمة للمناطق والمباني الأثرية داخل القاهرة القديمة، وما ينتج عن ذلك من تلف يؤثر ويهدد المباني الأثرية الإسلامية ، وتلى ذلك عرضا لما تحدثه المشروعات الحكومية مثل مشروعات الري ومشروعات التوسع الزراعى ومشروعات توصيل مياه الشرب والصرف الصحى من مظاهر ونواتج تلف تزيد من تدهور المباني الأثرية الإسلامية بالقاهرة القديمة ، وعرض أيضا المشاكل التى تنتج من وسائل النقل والمواصلات كعامل تلف يتخلف عنه الكثير من المظاهر التى تتضح آثارها على الآثار الإسلامية ، وكان لمشكلة ضعف الوعى الأثرى وماينتج عنه من تدمير وتشويه وسلوكيات غير حضارية تؤثر بصورة كبيرة فى تلف المباني الأثرية الإسلامية فى القاهرة القديمة من خلال ما تحدثه من مظاهر ونواتج تلف متنوعة ، وقد تم عرض ما تتسبب فيه برامج الترميم الارتجالية والخاطئة وعدم تسجيل الآثار من تدمير وضياح للعديد من المباني ذات القيمة الأثرية، مع ذكر نماذج لبعض الآثار التى تعاني من مشاكل الترميم الخاطئ وبعض المباني ذات القيمة الأثرية التى لم تسجل داخل قائمة الآثار المسجلة ، وبالإضافة لما سبق تم التعرض لمشكلة الكوارث البشرية من حرائق وحروب وما تحدثه من تدمير وتشويه وضياح للعديد من الآثار التى ذهبت إلى غير رجعة نتيجة تعرضها لهذه الكوارث مع ضرب أمثلة توضح ذلك ، والفصل يحتوى أيضا على مجموعة من الأشكال التوضيحية والجداول التى تساهم فى عملية العرض والدراسة .

الفصل الثالث :

ويناقش مشاكل القوانين والتنظيمات ويندرج تحتها ضعف القوانين الخاصة بالآثار وعدم جدية تنفيذها، وذلك من خلال نبذة تاريخية عن قوانين وإدارة الآثار فى مصر وعملية إنشاء مصلحة الآثار عام ١٨٣٥م، وإنشاء لجنة حفظ الآثار العربية عام ١٨٨١م، وصدور أول نشرة لحماية الآثار عام ١٨٨٣م، وصدور قوانين الآثار المختلفة مثل القانون رقم ١٤ لسنة ١٩١٢م، والقانون رقم ٨ لسنة ١٩١٨م، ثم ضم القانونين السابقين فى قانون واحد وهو القانون رقم ٢١٥ لسنة ١٩٥١م، إلى أن تم إصدار القانون الذى يعمل به حالياً وهو القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣م ، وتم عرض نقاط الضعف فى كل قانون مع التوسع بالنسبة للقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣م و المعمول به حالياً فى مجال حماية الآثار ، وتلى ذلك عرض لمشكلة تضارب الاختصاصات بين أجهزة الدولة حيث تتعدد جهات الإشراف على المباني الأثرية الإسلامية فى مدينة القاهرة القديمة، مثل هيئة الأوقاف والمجلس الأعلى للآثار ومحافظة القاهرة وجهات ذات تخصصات جزئية ووزارة السياحة والجهاز التنفيذى لتجديد أحياء القاهرة ، وما ينتج عن هذا التعدد من مشاكل تتعرض لها المباني الأثرية مع غياب التنسيق وتضارب الاختصاصات بين

الأطراف المعنية، وما يسببه من زيادة فى تلف وتدهور المباني الأثرية الإسلامية ، وتم الانتقال إلى مشكلة ذات أهمية خاصة وهى إشكالية نظم الحراسة والأمن التى نتج عنها الكثير من المشاكل وأعمال التدمير والتشويه والتخريب والسرقة والضياع التى تواجهها الآثار الإسلامية فى القاهرة القديمة، مع عرض للجرائم التى تتعرض لها الآثار مع بعض الجداول التى توضح ذلك .

الفصل الرابع :

هو الدراسة التطبيقية على أحد المباني الأثرية الإسلامية بمدينة القاهرة القديمة، والتى يتضح فيها مظاهر التأثيرات البشرية المتلفة وقد وقع الاختيار على مبنى التكية السليمانية رقم تسجيل أثرى ٢٢٥ وتاريخه ٩٥٠ هـ / ١٥٤٣ م وتقع بشارع السروجية بالقاهرة القديمة . وقد اشتمل هذا الفصل على مقدمة عن العمارة العثمانية فى مصر ثم ذكر للتكية وموقعها والمنشئ وتاريخ الإنشاء والتصميم العام ومادة البناء والوصف الأثرى من الخارج والداخل ، وتلى ذلك عرض لمظاهر الإتلاف البشرى المختلفة فى المبنى مثل التعديات والإشغالات والمشروعات الحكومية ووسائل النقل والمواصلات وضعف الوعى والترميم الخاطى وتأثير ضعف القوانين والتنظيمات، وماتج عما سبق من نواتج تلف تتمثل فى الأتربة والإتساخات والرطوبة والأملاح والتدمير والتشويه وما أصاب الجدران والقباب من شروخ والأرضيات من هبوط والتربة من خلل فى ميكانيكياتها ، ثم تم توضيح عمليات الفحوص والتحليل التى أجريت للمواد ونواتج التلف وذلك بالتحليل بحيود الأشعة السينية على الأحجار لمعرفة نوعها والمونات لبيان مكوناتها والأملاح للتعرف عليها، ثم الفحص بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح لعينات من الأحجار للتعرف على نوعياتها وما قد يحدثه التلف من تغير بها ، ثم بعد ذلك تم وضع برنامج ترميم وصيانة وعلاج قابل للتطبيق على مبنى التكية كلها يشمل كافة مظاهر التلف ونواتجه المختلفة، مع عرض لعملية توظيف وإعادة إستخدام المبنى الأثرى بوظائف تناسب طبيعة المبنى وقيمته الأثرية ولا تتطلب أى تغيير به، وربط المبنى بما يحيط به من مواطنين ويعود بالفائدة على الطرفين ، ويحتوى الفصل على مجموعة من الجداول والأشكال التوضيحية التى تساهم فى عملية العرض والدراسة .

وينتهى البحث بما تم التوصل إليه من نتائج مع عرض لمجموعة من الحلول والمقترحات والتوصيات التى تشمل كافة مظاهر الإتلاف البشرى التى تضمنها البحث عن مدينة القاهرة القديمة عامة وتوصيات خاصة بمبنى التكية السليمانية موضوع الجانب التطبيقى ، بالإضافة إلى ملحق يضم مجموعة من الصور توضح مظاهر التلف بمدينة القاهرة القديمة، وصور خاصة

بمبنى التكية السليمانية توضح مظاهر الإتلاف البشرى و نواتجه و عمليات العلاج و الصيانة،
بالإضافة إلى ملحق للقوانين و ملحق للمواثيق .

الأعمال السابقة

تناول الباحثون تأثير العوامل البشرية المتلفة للآثار بشكل عارض وذلك من خلال عرض لعوامل التلف المختلفة ، من خلال الأخطار والمشكلات التي تتعرض لها المدن التاريخية مع عرض للحلول المقترحة والعلاج .

وعلى سبيل المثال فقد تناول "Antoniou" (١) المدن الإسلامية بما فيها مدينة القاهرة من حيث النشأة وخصائصها ونماذجها المختلفة والمشاكل التي تتعرض لها هذه المدن ومنها المشكلات وعوامل التلف البشرية ، وتكلم أيضاً عن الحلول المقترحة للمحافظة عليها ، وطرق العلاج والصيانة والترميم لمظاهر التلف المختلفة .

كما تناول (ماراسوفيج) (٢) و "Shankland" (٣) خصائص المدن التاريخية وعوامل نشأتها والآثار التي تحويها بالإضافة إلى الأخطار والمشكلات التي تتعرض لها ، ومنها العوامل البشرية وأخطارها على هذه المدن من خلال النمو السكاني والتكدس البشري والامتداد العمراني وما يستلزمه من ضغط على المرافق والخدمات ، ثم تحدث بعد ذلك عن إعداد برامج الصيانة والترميم كما أشار إلى دور الهيئات المحلية والدولية في تنفيذ هذه البرامج في سبيل إحياء هذه المدن .

وقد سرد "Daifuku" (٤) و (دى أندراى) (٥) طرق الحفاظ على المواقع الحضارية من خلال عرض لأهم المشكلات متضمنة عوامل التلف البشرية التي تواجه المباني التاريخية والأثرية مثل الإهمال وتضارب الاختصاصات بين الجهات وتأثير وسائل النقل والمواصلات وما تنتجه من عوادم تحتوى على مواد هيدروكربونية وأكاسيد نيتروجينية وكبريتية تضر بهذه المباني ، بالإضافة إلى صور السلوك البشري الضار تجاه تلك المباني مثل لصق الإعلانات وأيضاً تأثير الجانب السلبي للسياحة من خلال تصرفات السائحين تجاه تلك المباني والمواقع ومخلفات استخدام الوسائل المعيشية الحديثة ، كما قدم عرض البرامج الصيانة والترميم والسياسات المعتمدة لتنظيم وتنفيذ تلك البرامج للحفاظ على المواقع الحضارية كما قدم

1- Antoniou, J., : Islamic Cities and Conservation, The UNESCO Press, Paris, 1980.

٢- تومسلاف ماراسوفيج : المدن التاريخية ، سبل الحفاظ عليها وإحيائها ، ترجمة/ عرفان سعيد ، بغداد ، ١٩٨٥م

3 -Shankland, G.: Why trouble With historic towns, towns , "The Conservation of Cities", The UNESCO Press, 1975

4 -Daifuku, H.: Urban retrieval too, ' The conservation of cities ', The UNESCO Press, 1975.

٥- بودريجو م . ف . دى أندراى : الحفاظ على المواقع الحضارية صيانة التراث الحضاري ، ترجمة د/ خالص الأشعب ، تونس ، ١٩٩٠م .

الاقتراحات التنفيذية لإعادة البناء والترميم لما تهدم من مناطق ومدن تاريخية وأثرية مثل مدينة وارسو ببولندا ومدينة روتردام بهولندا بعد الحرب العالمية الثانية .

كما أشار " Siroux " (١) إلى جانب الصيانة وأهميتها كذلك تطرق إلى مراحل التنفيذ مثل التوثيق والمسح المفصل للمدينة التاريخية وما تضمه من آثار وأيضاً فريق العمل وفئاته ودور كل فئة من هذا الفريق ، كما أشار إلى مرحلة دراسة الأسس العلمية التي تعتمد عليها تفاصيل خطة الصيانة والحفظ والأساليب الفنية والمعمارية والترميمية للمنشآت الأثرية .

وقد تحدث " Fitch " (٢) و " Feilden " (٣) عن صيانة المباني التاريخية وترميمها من خلال عرض عوامل التلف المختلفة التي تتعرض لها هذه المباني التاريخية ، وما تحويه من عناصر معمارية وبنائية مختلفة سواء كانت أحجار أم أخشاب أم معادن حديدية أم نحاسية ، وتعرضاً أيضاً للعوامل البشرية التي تؤثر بالتلف الشديد على هذه المباني من خلال تعامل الأفراد مع هذه المباني ، ثم تطرقا إلى إجراءات البحث والتسجيل والتحليل لمظاهر التلف التي يجب أن تتم قبل البدء في عمليات الصيانة والترميم، وأبعاد خطة الترميم والصيانة ، وكيفية اختيار الفريق المنفذ لهذه الخطة لضمان نجاح تنفيذها كما تم عرض مشكلة الترميم في العالم الثالث ومعوقاته والترميم في عالم المستقبل وتطوره المنتظر .

وقد تناول كل من (عبدالقادر الريحاوي) (٤) و(عبدالمعز شاهين) (٥) ظاهرة الإتلاف البشري للمباني الأثرية والتاريخية مثل المساجد والكنائس والمساكن خاصة وهي المباني المستخدمة حتى الآن ، وقد تعرضا لمشكلة تواجه هذه المباني في أحياء مكتظة بالسكان وعادة ماتكون غير مزودة بوسائل الصرف الحديث ، يؤدي إلى تسرب مياه المجارى المحملة بالأملاح والمواد العضوية إلى أساساتها فتؤدي إلى تلفها ، علاوة على أن توصيلات الكهرباء والمياه لا تتناسب مع ما أصبحت عليه هذه المباني من ضعف مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة بالإضافة إلى مشكلة الحرائق التي تنشب في هذه المباني ، وماتحدثه من التهام للعناصر المعمارية والزخرفية الخشبية والأبواب والشبابيك والأسقف، وماتحدثه أيضاً من تحولات كيميائية ومعدينية في مواد البناء الأخرى مثل الأحجار والطوب مما يؤدي لانتهيارها ، وأيضاً الحروب وما تخلفه من دمار

1-Siroux. M.F.: Iran : The Vitality of Isfahan, "The conservation of Cities", The UNESCO press, Paris. 1975.

2-Fitch. J. M., : Historic Preservation, Library of Congress, U.S.A. 1982.

3-Feilden, B. M., : Conservation of historic buildings, Butterworth, England, 1994.

٤ - عبد القادر الريحاوي : المباني التاريخية حمايتها وطرق صيانتها ، منشورات المديرية العامة للآثار والمتاحف ، دمشق ،

١٩٧٢ م.

٥ - عبد المعز شاهين : ترميم وصيانة المباني الأثرية والتاريخية ، المجلس الأعلى للآثار ، القاهرة ١٩٩٤ م.

وحرائق مثلما حدث فى أوربا بعد الحربين الأولى والثانية ، وكذلك أعمال الهدم والتخريب التى تتم نتيجة لضعف الوعى والجهل بالقيمة الأثرية والتاريخية لهذه المباني ، ومشكلة ضعف الإشراف والرقابة وعمليات الإهمال التى تتعرض لها المباني نتيجة لذلك ، فضلا عن عمليات الترميم الخاطئ التى تستخدم فيها مواد غير مناسبة مما يؤدى إلى تلف المباني الأثرية والتاريخية ، وفى نهاية دراستهما قدما برامج الصيانة والترميم من خلال أفضل الطرق والمواد .

وقد تناول (محمد مكى) (١) موضوع تخطيط المدن وتأثيرها على ما تضمه من مبان مختلفة وعن تدهور المدن خلال مراحلها التاريخية لتكتل السكان وعمليات الهجرة والنزوح من مناطق الريف والقرى إلى المدن وما يسببه ذلك من تكديس السكان وزيادة فى الكثافة السكانية وبالتالي زيادة الضغط على المرافق والخدمات ووسائل النقل والمواصلات ، وأيضاً ما يحدث عند عملية إعادة تخطيط المدن من هدم أو تجديد للمناطق الأثرية والتاريخية ، وتعرض لبعض النماذج التاريخية لتخطيط المدن فى مناطق الشرق الأوسط مثل العراق ومصر ، وأيضاً عمليات التخطيط والنمو فى المدن الإسلامية ومن أمثلة ذلك مدينتى القاهرة وبغداد منذ الفتح الإسلامى إلى الآن . وتكلم عن العشوائيات التى تنمو فى المدن وعن أضرارها ، وما تحدثه وسائل المرور المختلفة من تدهور وتلف ، بالإضافة إلى طرح تصورات لتطوير المدن من هذه النماذج تصور ليوناردو دافنشى منذ أربعة قرون بإنشاء عشرة توابع تبني خلف المدينة الأم لتخفيف الزحام وذلك لمواجهة أى زيادة .

وبالنسبة لعلاقة حماية الآثار والتخطيط العمرانى فقد أوضح (إبراهيم) (٢) ارتباط الآثار بحماية البيئة العمرانية وأنها جزء منها كما أن حماية الآثار جزء من حماية الاقتصاد القومى المتمثل فى السياحة ، وهى تمثل أيضاً ثروة قومية بما تحويه من عناصر وكنوز معمارية وفنية خاصة بالنسبة لمصر حيث تحمل المقومات الحضارية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية نظراً لما تشغله من أهمية ، وقد حدد المؤلف الخطوط العريضة لحماية الآثار فى ظل التخطيط العمرانى السليم .

كما تعرضت (المجالس القومية المتخصصة) (٣) فى توصيتها للعوامل البشرية سواء بطريقة مباشرة أم غير مباشرة حيث أعدت تقريراً لمواجهة ضعف الوعى القومى تجاه الآثار فى

١ - محمد شوقي مكى (دكتور) : المدخل إلى تخطيط المدن ، دار المربخ للنشر ، الرياض ، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م .

٢ - عبد الباقي إبراهيم (دكتور) : حماية الآثار والتخطيط العمرانى ، (حماية الآثار والأعمال الفنية) المركز العربى للدراسات الأمنية والتدريب ، الرياض ، ١٤١٢هـ .

٣ - المجالس القومية المتخصصة : تنمية الوعى بتراث مصر الحضارى والأثرى ، القاهرة ، ١٩٨٤م .

مصر وذلك لتنمية الوعي بتراث مصر الحضارى والأثرى ووسائل هذه التنمية لإيقاظ وعى المصريين .

كما أعدت المجالس القومية المتخصصة تقريراً آخر عن التثقيف التاريخى والأثرى للجماهير عن طريق المؤسسات الدينية والعلمية والتعليمية والإعلامية لرفع مستوى الوعي وأوضحت من خلال هذا التقرير دور المنزل والأسرة فى تنمية هذا الوعي للحفاظ على تراث مصر الحضارى والأثرى . (١)

وعن حماية التراث التاريخى والأثرى فقد أصدرت تقريراً آخرأ لمعالجة عوامل التلف المختلفة وخاصة البشرية التى لها أكبر الضرر على التراث التاريخى والأثرى فى مصر (٢) . وقد تناولت فى تقرير لاحق وسائل الحفاظ على التراث المعمارى الإسلامى فى مدينة القاهرة حيث أوضحت المشاكل الطبيعية والبشرية التى يتعرض لها هذا التراث ثم طرحت الحلول المقترحة للمحافظة على هذا التراث المعمارى الإسلامى فى مدينة القاهرة التاريخية (٣) .

وفى تقرير تال عن الآثار والمد السياحى أوضحت أنه كما للسياحة من جانب إيجابى مثل زيادة الدخل القومى وانعاش الاقتصاد المصرى فإن لها جانب سلبى على الآثار نتيجة لتغير درجة الحرارة والرطوبة وتزايداً للآتربة والغبار داخل الأماكن الأثرية وارتفاع نسب الغازات الضارة واستعمال الفلاش فى التصوير مع فقدان الإتزان الميكروبيولوجى نتيجة لعدم وجود وسائل الحماية الكافية وعدم تنظيم الزيارات لهذه الأماكن الأثرية وقد طرحت الحلول لعلاج هذه المشكلة (٤) .

وقد أعدت المجالس تقريراً موسعاً عن حماية الثروة الأثرية مشتملاً على كافة عوامل التلف التى تصيب الآثار سواء كانت عوامل بيئة طبيعية أو بشرية وقدمت الحلول المناسبة لمواجهة شاملة لآثار مصر سواء الفرعونية أو اليونانية أو الرومانية أو القبطية أو الآثار الإسلامية التى هى عرضة لعوامل التلف البشرى وهذه الحلول جديرة بالدراسة والتنفيذ من قبل الجهات المسنولة (٥) . وعن الحفاظ على ثروتنا الأثرية ومشروع الطريق الدائرى لمدينة القاهرة حيث ثار جدلاً كبيراً نتيجة الأضرار التى قد تلحق بالآثار من جراء المشروع ثم حددت طرق العلاج والحل لهذه المشكلة (٦) .

كما أصدرت المجالس تقريراً هاماً يمس آثار مصر بطريقة مباشرة وهو سياسة حماية

١- المجالس القومية المتخصصة : التثقيف التاريخى والأثرى للجماهير ، القاهرة ، ١٩٨٥ م .

٢- المجالس القومية المتخصصة : حماية التراث التاريخى والأثرى ، القاهرة ، ١٩٨٥ م .

٣- المجالس القومية المتخصصة : الحفاظ على التراث المعمارى الإسلامى فى مدينة القاهرة ، القاهرة ، ١٩٨٧ م .

٤- المجالس القومية المتخصصة : الآثار والمد السياحى ، القاهرة ، ١٩٩١ م .

٥- المجالس القومية المتخصصة : حماية الثروة الأثرية ، القاهرة ، ١٩٩٣ م .

٦- المجالس القومية المتخصصة : الحفاظ على ثروتنا الأثرية ومشروع الطريق الدائرى لمدينة القاهرة ، القاهرة ، ١٩٩٥ م .

الآثار من السرقة والتهرب والتسرب ، وقد عانت الآثار في مصر طوال العصور المختلفة من هذه المشكلة وأكبر مثال على ذلك إمتلاء متاحف أوربا وبيوت الأغنياء والأثرياء بالخارج بالقطع المصرية الأثرية من مختلف العصور نتيجة عمليات السرقة والتهرب خلال الفترات الماضية وقد تعرض التقرير لسياسة الحماية وأساليبها وطرق تنفيذها والهيئات المسؤولة . (١)

ونظرا لأهمية موضوع الحفاظ على الآثار الإسلامية والقبطية فقد أعدت المجالس تقريراً في هذا الشأن حيث تضمن التقرير أهمية هذا التراث وما يتعرض له في وقتنا الحالي من أخطار جسيمة ومشاكل معقدة وتحديات متزايدة ، وقد أشار التقرير إلى المشاكل والأخطار التي يتعرض لها هذا التراث سواء من عوامل تلف بيئية أو بشرية وتم ذكر بعض الأمثلة من الآثار الإسلامية التي تعاني من التعديات والإشغالات ، وأتبع ذلك ذكر لبعض التوصيات والقرارات التي تهدف للمحافظة على هذا التراث . (٢)

وقد تناولت المجالس موضوع التوعية التاريخية ، وذلك أن توعية الشعب بتاريخه الحافل بالأمجاد لموضوع جدير بالاهتمام حيث تضمن التقرير السلبيات والمعوقات التي تقف حجر عثرة في هذا المجال ثم تلى ذلك توصيات تصل بالثقافة التاريخية إلى المستوى اللائق بتاريخ بلدنا المجيد . (٣)

ولأهمية موضوع تسجيل الآثار فقد أعدت المجالس تقريراً عن تحديث وسائل تسجيل الآثار تضمن سرد لأهم المشاكل التي تواجه الآثار ومن ضمنها عمليات التسجيل التي تحتاج إلى كثير من التحديث وقد تضمنت توصيات التقرير وسائل الارتقاء بمستوى التسجيل الأثرى ليخدم قضية الحفاظ على الآثار . (٤)

وقد أعدت المجالس تقريراً لرؤية مستقبلية لمدينة القاهرة التاريخية حيث عرض التقرير لأهمية مدينة القاهرة وما تحتويه من مجموعات أثرية متنوعة وما تتعرض له من أخطار ومشاكل ثم عرض التقرير اهتمام العالم بالحفاظ وصيانة المدن التاريخية القديمة ، واهتمام مصر بالحفاظ على القاهرة التاريخية ، وعلى ضوء ماسبق تم وضع مجموعة من التوصيات تهدف إلى الحفاظ على مدينة القاهرة التاريخية . (٥)

١- المجالس القومية المتخصصة : سياسة حماية الآثار من السرقة والتهرب والتسرب ، القاهرة ، ١٩٩٥ م .

٢- المجالس القومية المتخصصة : الحفاظ على الآثار الإسلامية والقبطية ، القاهرة ، ١٩٩٦ م .

٣- المجالس القومية المتخصصة : التوعية التاريخية ، القاهرة ، ١٩٩٦ م .

٤- المجالس القومية المتخصصة : تحديث وسائل تسجيل الآثار ، القاهرة ، ١٩٩٧ م .

٥- المجالس القومية المتخصصة : رؤية مستقبلية لمدينة القاهرة التاريخية ، القاهرة ، ١٩٩٨ م .

وقد تحدث (عبد الظاهر أبو العلا) (١) عن الإتلاف البشرى حيث تعرض للعديد من العوامل المختلفة التى تتدرج تحت هذا المسمى مثل الحرائق والحروب والاستخدام غير المناسب لبعض المواد فى الترميم ، وقد ذكر أن الحرائق بمشاكلها الكبيرة كانت وراء ضياع العديد من المباني الأثرية عقب الحرب العالمية الثانية حيث تلتهم الحرائق مواد البناء التى تحويها المباني الأثرية مثل الأخشاب متمثلة فى الأبواب والشبابيك والأسقف والدواليب الحائطية ، حيث تحدث الحرارة الكبيرة تحولات معدنية متلفة فى المونات والأحجار ، كما أشار الباحث إلى التطبيق الخاطى لبعض المواد فى عمليات الترميم مثل الأسمنت والجبس والمواد المختلفة وأسياخ الحديد التى كانت تستخدم قديما فى تسليح وربط بعض الكتل الحجرية وكل ذلك له تأثيره المتلف والمدمر للمباني التاريخية والأثرية .

كذلك تعرض (أحمد شعيب) (٢) أيضا لمشكلة التلغ البشرى ، وأوضح أن استخدام بعض المواد الضارة فى الترميم بمرور الوقت يحدث تلفا شديدا مثل استخدام المواد السيليكاوية القلوية وأيضا استخدام الصمغ والبيض مما يعرض المبنى لعوامل التلغ البيولوجى ، كما أشار إلى أن استخدام الأسمنت البورتلاندى فى حقن الفجوات وملئ فراغها ، وبتفاعله مع الرطوبة ومابه من أملاح يؤدى إلى تلف المباني المستخدم فى علاجها مثلما حدث فى معبد الكرنك سنة ١٩٥٩م .

وقد تناولت (منى على) (٣) نفس الموضوع حيث أوضحت تأثير الحرائق وما تحدثه من تشويه، وأيضا تأثير الحروب بين الدول وتدميرها للعديد من المدن التاريخية التى تضم العديد من الآثار الثابتة والمنقولة وضربت بفرنسا مثلا عندما دمر الهجوم الألمانى ما يقرب من ٨٠٠ مبنى و ٦٠٠ كنيسة، وأيضا تعرضت لاستخدام المواد غير المناسبة فى عمليات الترميم ، وأضافت شيئا آخر وهو الهدم والتدمير الذى حدث للآثار المصرية فى العصور القديمة مثلما حدث فى عصر رمسيس الثانى وهو نوع من الحقد الإنسانى ، وأيضا ما يحدث من تلف وتشويه نتيجة لمس الزوار للجدران الأثرية وما عليها من نقوش وكتابات .

وقد تحدث (عبد الفتاح السعيد) (٤) عن التلغ البشرى الذى يحدث للآثار والمباني الحجرية سواء عن قصد أو عن غير قصد مثل التعامل السيئ مع الآثار الإسلامية وانتشار الورش ومحال الحرف اليدوية ودخول الميكنة الحديثة فى هذه الصناعات البسيطة ، وأيضا الاستخدام السيئ من قبل القاطنين للمباني الأثرية من السكان ، واستخدامهم لبعض وسائل المدنية الحديثة من الأدوات والأجهزة وما تحدثه من تلف لهذه المباني كما تعرض الباحث للمشاكل الكبيرة لزيادة الكثافة السكانية وما تمثله

١- عبد الظاهر عبد الستار أبو العلا (دكتور) : صيانة الأحجار والمباني الحجرية بهضبة الجيزة تطبيقا على تمثال أبو الهول وإحدى مقابر المنطقة ، رسالة دكتوراة ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، ١٩٨٩م .

٢- أحمد سيد شعيب : الأسس العلمية لعلاج وصيانة الأحجار ، رسالة ماجستير ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، ١٩٨٣م .

٣- منى فؤاد على : دراسة صيانة بعض الصور الجدارية بمنطقة سقارة ، رسالة ماجستير ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ١٩٨٨م .

٤- عبد الفتاح السعيد : دراسة مقارنة للمواد والطرق المختلفة المستخدمة فى علاج وصيانة الآثار الحجرية ، وتأثيرها على خواصها ، رسالة ماجستير ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، ١٩٩٠م .

من ضغط على المرافق والخدمات وضرب مثلاً ببيت الشيخ السادات الذى أنهار نتيجة لتسرب مياه الصرف الصحى فى أساساته وتناول الدور المتلف للحرب على المدن والمباني الأثرية نتيجة لما يستخدم فيها من تقنيات حديثة وأسلحة مدمرة وما ينتج عنها أيضاً من حرائق تلتهم العناصر المعمارية والزخرفية فى هذه المباني الأثرية وتطرق إلى استخدام المواد المختلفة فى مجال الترميم وما تحدثه من تلف نتيجة لعدم الخبرة بتأثيراتها المستقبلية مثل راتنجات مركبات الأكريليك والبارالويد مما يحدث زيادة المحتوى الملحي ونمو مستعمرات الكائنات الحية الدقيقة كما حدث فى مقبرة توت عنخ آمون ويعتبر ذلك نوع من الترميم الخاطئ الذى يندرج تحت العوامل البشرية المتلفة .

بينما تناول (محمد عوض) (١) العوامل البشرية أيضاً من خلال التبعيات التى تحدث بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الآثار الإسلامية، وذلك من نتيجة الكثافة السكانية العالية فى مناطق أحياء القاهرة القديمة الإسلامية والتى تستخدم كمناطق سكنية ومحلات تجارية وصناعية، كما أوضح عمليات التلف الناتجة عن زحف العمران الجديد إلى داخل هذه المناطق الأثرية عن طريق بناء المساكن الجديدة لتحل محل المباني الأثرية القديمة وما يصاحب أعمال إنشاء الأساسات ودق الخوازيق والأعمدة من إهتزازات تؤثر بالتلف على المباني الأثرية المجاورة، وأيضاً التعرض لمشكلة الحرائق وما حدث من حريق فى خانقاه شيخو عام ٩٢٣ هـ أتى على جميع العناصر الزخرفية الملحقة بالخانقاه وأثره التدميرى على قبتي الضريح والمحراب .

وقد تحدث "Lamei" (٢) عن موضوع التلف البشرى من خلال إعادة التسيكين والترميم فى منطقة تاريخية هى حي الباطنية ، موضحاً عوامل التلف البشرى نتيجة للكثافة السكانية وتأثير وسائل المواصلات المتلف ، ثم عرض التوصيات والحلول المقترحة لعلاج وترميم هذه المنطقة التاريخية .

وقد تناول (أحمد أمين) (٣) فى حديثه عن حماية الآثار ، الأخطار التى تتعرض لها الآثار من العوامل البشرية مثل السرقة والتبعيات والحرائق والتخريب سواء أكان ذلك متعمداً أم غير متعمد كالزلازل والبراكين ، ثم تحدث أيضاً عن دور الشرطة فى تنفيذ هذه الحماية وضمانها مع

١- محمد أحمد أحمد عوض (دكتور) : دراسة ترميم القباب الخشبية وصيانتها فى القاهرة الإسلامية تطبيقاً على قباب خانقاه الأمير شيخو، رسالة دكتوراة، كلية الآثار، جامعة القاهرة، ١٩٩٤م.

2-Lamei,S,: The rehabition and restoration of an historic area, The Batiliyya district of Cairo, -Planning and Conservation, Third international congress an architecture, "Conservation & Town planning", London, 1987.

٣- أحمد حلمى أمين (لواء) : الوسائل الأمنية لحماية الآثار والأعمال الفنية، " حماية الآثار والأعمال الفنية"، المركز العربى للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، ١٤١٢هـ.

ذكر الوسائل الأمنية لحماية الآثار والأعمال الفنية للحد من الأضرار الطبيعية والبشرية التي قد تحدث للآثر، من خلال التعامل مع التقنيات الحديثة ومن خلال إختيار الأفراد المدربين والمؤهلين لهذا العمل .

وبالنسبة للتلوث فله تأثيرات ضارة على الآثار علاوة على أنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنشاط البشرى فهو نتيجة تطور الحياة وإستخدام التكنولوجيا الحديثة التي من صنع الإنسان وناتج أيضاً عن الكثافة السكانية التي تؤدي إلى تلوث البيئة المحيطة ، وقد تعرض (جرامون) (١) لتأثير التلوث على الأعمال الفنية والآثرية، وما يصاحب ذلك من مظاهر تلف خاصة مشكلة الفضلات المنزلية والتخلص منها بالحرق وما ينتج عن ذلك من نواتج متلفة للبيئة المحيطة ، علاوة على أن تراكم هذه الفضلات يشجع على نمو الكائنات الحية الدقيقة مما يؤدي للتلف البيولوجي وتعرض الباحث أيضاً لمشكلة التلوث فى العالم الثالث .

و تناول (مبروك النجار) (٢) مشكلة التلوث فى مصر ومخاطرها وحلولها المقترحة حيث أوضح تأثير السلوك البشرى فى نشأة هذه المشكلة ، وما يحدث من تلف للآثار فى مصر . وتناول أيضاً الاهتمامات العلمية والمحلية لوضع الحلول ، علاوة على تعرضه لموضوع الإسلام ودوره فى الحفاظ على البيئة .

وقد قام (محمد أرناؤوط) (٣) بدراسة تأثير التلوث فى مصر على الآثار الإسلامية أو المصرية ، أو القبطية أو اليونانية أو الرومانية والتأثيرات السلبية المتلفة الناتجة من هذا التلوث فى مدينة القاهرة .

كما قامت (منى قاسم) (٤) بدراسة أبعاد التلوث البيئى فى مصر وأثاره الضارة من خلال ارتباطه بالأنشطة البشرية وأوضحت الحلول المقترحة ودور الدولة فى حماية البيئة . وقد قدم (حسام عبد الحميد) (٥) مقالا عن الملوثات الجوية وتأثيرها على المواد الأثرية وكذلك طرق التخلص من هذه الملوثات مع التوصيات العالمية والمحلية الخاصة بهذا الموضوع . وقد كتب (ورد) (٦) فى موضوع تخطيط المدن والتوصيات العالمية فى هذا المجال مع التطبيق على إنجلترا من حيث تنفيذ طرق التحكم والتشريعات الخاصة بذلك .

وقد أوضح (أحمد عبد الجواد) (٧) مشكلة الملوثات الناتجة عن البشر وتصنيفاتها وتأثيرها على

١- ألبرت لافون جرامون : التلوث ، ترجمة نادية القباني ، الأهرام ، "قضايا الساعة" ، القاهرة ، ١٩٧٧ م .

٢- مبروك سعد النجار : تلوث البيئة فى مصر المخاطر والحلول ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٩١ م .

٣- محمد السيد أرناؤوط : الإنسان وتلوث البيئة ، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة ، ١٤١٤ - ١٩٩٣ م .

٤- منى قاسم (دكتورة) : التلوث البيئى والتنمية الاقتصادية ، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة ١٩٩٣ م .

٥- حسام الدين عبد الحميد (دكتور) : الآثار والمؤثرات البيئية ، المؤتمر العلمى لكلية الآثار ، جامعة القاهرة ، ١٩٩١ م .

٦- كرسنوفر ورد : تخطيط المدن والسيطرة على التلوث ، ترجمة مضر خليل العمر ، جامعة البصرة ، ١٩٩١ م .

٧- أحمد عبد الوهاب الجواد (دكتور) : تلوث الهواء ، الدار العربية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ١٩٩١ م .

المواد مثل أحجار المساكن والمباني حيث تعمل على تآكلها، علاوة على التأثير على المواد النحاسية والحديدية وتغيير هذه الملوثات للون المباني وقتامة مظهرها نتيجة وجود ملوثات مثل كبريتيد الهيدروجين والفلوريدات ،وقد عرض طرق العلاج المختلفة للحد من خطورة هذه الملوثات مع سرد لأهم التشريعات التي صدرت في سبيل حماية البيئة من التلف عالميا ومحليا في مصر .

وقد حاضر (حسام عبد الحميد) (١) عن الآثار وتلوث البيئة وخاصة الموجودة في البيئة المفتوحة مثل المباني والنصب التاريخية والمواقع القديمة وغيرها ، حيث تكون معرضة بصورة مباشرة لعوامل التلوث المختلفة والتي يصعب التحكم فيها . وتناول أيضا أعراض التلوث على المباني التاريخية والأثرية في أوربا مثل تآكل أحجار كنيسة سانتى بول في لندن نتيجة الأمطار الحمضية وذلك نتيجة للنهضة الصناعية في أوربا ، كما تعرض لكيفية حفظ الآثار المصرية القديمة لآلاف السنين قبل إكتشافها نتيجة لحالة التوازن التي تعيشها هذه الآثار مع البيئة المحيطة قبل الكشف عنها ، ثم تعرضها للملوثات المختلفة أو للترميم الخاطئ بعد خروجها من باطن الأرض .

وقد أوضح " Burges " (٢) تأثير الرطوبة والأمطار الحمضية الناتجة عن التلوث على تلف الأحجار والآثار والمباني الحجرية في مصر ، حيث تتعرض له معظم الآثار المصرية في حين أن الجو المصرى جاف مما يجعل دائما بعمليات تزهير وتبلور الأملاح خارج وداخل الأحجار مما يتلف ويشوه الآثار والمباني الحجرية .

وقد تناولت (أمانى الدواخلى) (٣) مشاكل التلوث البيئى وانعكاسه على المدينة الإسلامية القديمة ، وبينت مصادر هذا التلوث من أتربة وعوادم سيارات ونفايات وعوادم صناعية وتلوث المياه سواء المياه السطحية أو الجوفية وتلوث التربة بواسطة مياه الرش والمخلفات الصناعية والقمامة ، وأيضا الإهتزازات الناتجة عن وسائل أو الآلات الصناعية ، ثم تعرضت لمشاكل عدم التجانس فى الطابع المعماري بواسطة تنافر الألوان والإعلانات واللافتات وارتفاعات المباني والإشغالات والمخالفات الناتجة عن ضعف الوعي وقصور الوعي الثقافى وعدم الشعور بالانتماء للمكان ، مع عرض لما يحدثه الخلل الإجتماعى من مشاكل تنعكس آثارها

١ - حسام الدين عبد الحميد (دكتور) : محاضرات فى صيانة الآثار العضوية ، تمهيدى ماجستير ، كلية الآثار جامعة القاهرة ، ١٩٩٥م .

2-Burges, D.,: Chemical Science and Conservation, Macmillan Education LTD. London, 1990.

٣ - أمانى إسماعيل الدواخلى : التلوث البيئى وانعكاسه على المدينة الإسلامية القديمة " نحو منهج بيئى للحفاظ على المدينة الإسلامية القديمة " ، رسالة ماجستير ، كلية التخطيط العمرانى والإقليمى ، جامعة القاهرة ، ١٩٩٦م .

على المدينة مع وضوح المخالفات الصريحة فى تنفيذ القوانين المنظمة للعمران ، ثم عرضت محاولة لإيجاد منهج للحفاظ على المدينة الإسلامية القديمة .

وقد تحدث " Winkler " (١) عن مشاكل تلف الأحجار وذلك من خلال الرطوبة الناتجة عن المياه الأرضية وتأثير ذلك على أساسات المباني الأثرية وعمليات التجوية وما تتركه من آثار تلف على الآثار والمباني الحجرية الأثرية ، علاوة على مشاكل التلوث والأمطار الحمضية وضرب بذلك أمثلة مثل مبنى متحف التاريخ الطبيعى فى شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية وكاتدرائية فرايبورج بألمانيا وأوضح طرق المعالجة والصيانة .

كما قدمت (أكاديمية البحث العلمى) (٢) دراسة عن أخطار ارتفاع منسوب المياه الجوفية بإقليم القاهرة الكبرى ، مع عرض للتلف الناتج عن ذلك والحلول والتوصيات المقترحة لعلاج هذا التلف .

وقدم (كمال حفى) (٣) دراسة إلى أكاديمية البحث العلمى عن تأثير المياه الجوفية على الآثار الإسلامية فى مدينة القاهرة ، من خلال ما تحمله هذه المياه من أملاح مصدرها مياه الصرف الصحى ، حيث تهاجم أساسات الآثار الإسلامية الضعيفة بفعل التقادم الزمنى ، كما أشار إلى التلف البيولوجى وغير ذلك من عوامل التلف الأخرى الناتجة عن زيادة معدلات الرطوبة مما يهدد المباني الأثرية بالانهيار والتصدع ، وقد تضمن البحث التوصيات والحلول المقترحة تطبيقاً على بعض المواقع مثل جامع الصالح طلائع وجامع الماس الحاجب وجامع القاضى عبد الباسط .

وقد ناقش (صالح أحمد) (٤) تأثير المناطق السكنية على الآثار الإسلامية بالقاهرة ، من خلال تعرضها لمياه الرشح الناتجة عن الصرف الأرضى والغنية بمركبات اليوريا والبروتينات التى تؤدى إلى تراكم الأملاح وظهور التلف البيولوجى ، وقد قام بتحليل عينات من أحجار الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة حيث كشف عن أملاح نترات الصوديوم والبوتاسيوم .

1-Winkler, E, M.,: Problems in the deterioration stone, "Conservation of historic stone buildings and monuments", National Academy Press , Washington D.C 1982 .

٢- أكاديمية البحث العلمى: أخطار ارتفاع منسوب المياه الجوفية بإقليم القاهرة الكبرى القاهرة ، ١٩٩٣م .

٣- كمال حفى (دكتور) : دراسة الرشح وحماية الآثار الإسلامية بحى الجمالية، أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ، القاهرة ، ١٩٩٤م .

٤- صالح أحمد صالح (دكتور) : مشاكل الأملاح ومصادر تأثيرها على الآثار المصرية ، تقرير مقدم لهيئة ١٩ الآثار المصرية ، القاهرة ، ١٩٨١م .

وقد أوضح "Honeyborne" (١) التأثيرات الضارة الناتجة عن سلوك مستخدمي و قاطنى المباني الأثرية من خلال إستخدام هذه المباني للمعيشة اليومية ، وما ينتج من ذلك تلفيات شديدة نتيجة التغيرات التى تتم للمباني لتلائم الظروف المعيشة الحديثة ، ثم تعرض أيضا للمشاكل الناتجة عن زيادة أعداد الزائرين وما ينتج عن ذلك من تلف ناجم عن الاحتكاك المباشر سواء بالأيدي أو الأقدام أو الملابس ، وأيضا التأثيرات غير المباشرة عن طريق التدخين وما قد يحدثه من حرائق وخلافه، وإرتفاع معدلات الرطوبة النسبية والحرارة بالإضافة إلى بقع الترطيب الناتجة عن ذلك مما يجعل هذه المباني بيئة صالحة لمختلف أنواع التلف .

وقد تناول (السيد البنا) (٢) المدن التاريخية ممثلة فى صنعاء القديمة من حيث ماهيتها وعوامل نشأتها وخصائص المدن العربية والإسلامية التاريخية ، وبرامج الصيانة والترميم والصعوبات التى تتعرض لها هذه البرامج ودور الهيئات والحكومات المدعم لنجاح هذه البرامج ، مع سرد للتوصيات التى تضمن الحفاظ على هذه المدن وما تحويه من ثروات أثرية تاريخية .

وقد أعدت (منظمة العواصم والمدن الإسلامية) (٣) دراسة عن مدينة القاهرة باعتبارها أكبر مدينة وعاصمة إسلامية فضلا عما تضمه من آثار إسلامية من مختلف العصور، وقد تناولت فى هذه الدراسة الوضع الراهن لمدينة القاهرة التاريخية وما تتعرض له هذه المدينة ومبانيها الأثرية والتاريخية من عوامل تلف مختلفة أهمها العوامل البشرية ، والتى تعتبر لب الدراسة الحالية ومنها الكثافة السكانية العالية والإشغالات والتعديلات وتأثير وسائل المواصلات، ثم وضعت الحلول والتوصيات مع وضع الرسوم التخطيطية والتوضيحية التى توضح مراحل العلاج .

وقد تبنى " Rodenbeck " (٤) منظورا مختلفا لمشكلة الحفاظ على البيئة المحيطة بالأحياء الأثرية ألا وهو المنظور الثقافى ، حيث نادى بالحفاظ على الأحياء الأثرية بالقاهرة كجزء من الحفاظ ليس فقط على البيئة ولكن أيضا على التراث الثقافى والحضارى لمصر .

1-Haneyborne, D. B.,: Weathering and decay of masonry, "Conservation of Building and Decorative stone", Editors: John Ashurst, Francis,G,Dimes., Butterworth Heinemann, Oxford, Great Britain,19980

٢- السيد البنا (دكتور): دراسة ترميم وصيانة مدينة صنعاء القديمة فى العصر العثمانى ، رسالة دكتوراة ، كلية الآثار، جامعة القاهرة ، ١٩٩٣م .

٣- منظمة العواصم والمدن الإسلامية : أسس التصميم المعماري والتخطيط الحضارى فى العصور الإسلامية ، دراسة تحليلية على العاصمة القاهرة ، مكة المكرمة ١٤١١ هـ - ١٩٩٩ م .

4 -Rodenbeck,J.,: Cultural Heritage as Environment: Area Conservation in Cairo's Historic Zone, Cairo Papers in Social Science, Environmental threats in Egypt: Perceptions and actions, Edited By : Salwa Sharwi Gomaa, Volume17, Monograph 4, Winter1994/ 1995, The American University in Cairo press.

وقد عرض (السيد البنا) (١) بعض ملامح استراتيجية الصيانة لمدينة القاهرة الإسلامية القديمة من خلال أهمية الترميم والصيانة لمدينة القاهرة الإسلامية القديمة ، وأهم المشاكل والأخطار التي تهددها مع توضيح بعض الملامح الرئيسية لاستراتيجية الصيانة بالمدينة ، من حيث الأسس والقواعد العامة فى ترميم وصيانة المدن التاريخية بشكل عام وأسس وقواعد عامة ترتبط بطبيعة المدينة ومنشآتها وامتدادها ، وأسس وقواعد فرعية أو مساعدة .

وقد أعدت (جمعية المهندسين المصريين) ندوة عن القاهرة والتراث وقدم الكثير من المهتمين بقضايا التراث أبحاثاً ودراسات فى مجال حماية هذا التراث وما يحمله من قيم أثرية ومعمارية وفنية وروحية نادرة ، حيث تعرض (لمعى) (٢) لأسباب تدهور التراث الإسلامى فى القاهرة بسبب العوامل البيئية والبشرية واقتراحات الإصلاح والتوصيات العامة للحفاظ على هذا التراث العظيم .

كما تناول (محسن قاسم) (٣) موضوع صيانة المنشآت التاريخية وقام بسرد عوامل التلف التى تصيبها ثم أوضح طرق المعالجة من خلال النتائج التى توصل إليها .
وتحدث (خالد علام) (٤) عن تخطيط الأحياء التاريخية فى إطار المخطط العام للمدينة وذلك من خلال أحياء مدينة القاهرة وما تتعرض له من مشاكل وتدهور نتيجة لإهمال عملية التخطيط بها ، ثم عرض التصورات بالنسبة لإعادة التخطيط وعمليات الإصلاح والترميم العامة مع سرد للتوصيات التى تضمن التنفيذ .

وعلى نفس النمط تحدث (محمد الزعفرانى) (٥) عن إعادة تخطيط أحياء القاهرة القديمة بعد عرضه لعوامل التدهور والمشاكل المختلفة ، ثم عرض أهداف المحافظة على المدينة القديمة وإعادة تخطيطها وأوضح عمليات تطوير المنطقة القديمة ، وبعد ذلك قام بعرض الخلاصة والتوصيات .

-
- ١- السيد البنا (دكتور) : بعض ملامح استراتيجية الصيانة لمدينة القاهرة الإسلامية القديمة ، مجلة كلية الآثار ، العدد السادس ، جامعة القاهرة ، ١٩٩٥ م .
 - ٢- صالح لمعى (دكتور) : تدهور التراث المعماري الإسلامى فى القاهرة ، ندوة القاهرة والتراث ، جمعية المهندسين المصريين ، القاهرة ، ١٩٩١ م .
 - ٣- محسن محمد مرسى قاسم (م) : صيانة المنشآت التاريخية ، ندوة القاهرة والتراث ، جمعية المهندسين المصريين ، القاهرة ، ١٩٩١ م .
 - ٤- أحمد خالد علام (دكتور) : تخطيط الأحياء التاريخية فى إطار الخطط العام للمدينة ، ندوة القاهرة والتراث ، جمعية المهندسين المصريين ، القاهرة ، ١٩٩١ م .
 - ٥- محمد عباس الزعفرانى (دكتور) : إعادة تخطيط المناطق التاريخية ، ندوة القاهرة والتراث ، جمعية المهندسين المصريين ، القاهرة ، ١٩٩١ م .

وفى دراسة أوسع وأشمل تناول (شريف كامل) (١) خطوات إعادة تأهيل المنطقة التاريخية بالقاهرة والمشكلات التى تتعرض لها ، مع توضيح للوضع الحالى لهذه المناطق وما بها من عوامل إتلاف بشرية ممثلة فى الكثافة السكانية العالية والمواصلات وتأثير شبكات الصرف الصحى والإشغالات والتعديات ، ثم بعد ذلك وضع خطة للارتقاء بالمواقع الأثرية وذلك من خلال إعادة تأهيلها والحفاظ عليها باستخدامها فى أغراض عصرية سياحية ذات عائد اقتصادى ، يضمن إجراء عمليات الصيانة لها من جانب وتحقق الإستفادة من المضمون الأثرى و الثقافى و الجمالى من جانب آخر ، مع وضع الرسوم و المساقط التخطيطية التى توضح عملية التأهيل وإعادة التخطيط .

أما عن التشريعات الأثرية فقد تناولت (هدية أباطة) (٢) موضوع التشريعات الأثرية دولياً وقطرياً وقومياً ، حيث عرضت تطور التشريعات الدولية فى حالة الحرب والاتفاقيات والتوصيات التى صدرت بهذا الخصوص ، ثم عرضت التشريعات والاتفاقيات والتوصيات الدولية فى حالة السلم ، ثم عقدت مقارنة بين قانون الآثار الأردنى (موطن الباحثة) وقوانين الآثار فى بعض الدول العربية .

وقد ناقش (حسام عبد الحميد) (٣) موضوع تكنولوجيا حراسة وأمن الآثار والمناطق حيث أوضح حتمية هذا الموضوع بالنسبة لحماية الآثار فى الوقت الحالى فى مصر ، حيث بدأ باستعراض لمشكلة بعض حوادث السرقات الأثرية عالمياً ومحلياً والجهات المسؤولة عن الحماية ، ثم استعراض منهجى للأساليب المستخدمة عالمياً لحراسة وأمن المتاحف والمناطق الأثرية متضمناً الاستعانة بالأجهزة الحديثة المتطورة والخبرات والعمالة المدربة ، وقد تعرض لمشكلة تعرض الآثار للحريق وأخطاره ، حيث عرض الأساسيات المطلوب توافرها لقيام أى حريق مع تقسيم أنواع الحرائق وفقاً لمصادرها مع وضع الحلول لهذه المشكلة بالتكنولوجيا المتطورة .

وقد تكلم (حسن محمود) (٤) عن عمليات إحياء المناطق التاريخية من خلال إعادة توظيفها وأهمية وأسباب الحفاظ على المناطق التاريخية والأهداف المرجوة من ذلك مع سرد لأهم

١- شريف حسن كامل (م) : إعادة تأهيل المنطقة التاريخية بالقاهرة ، ندوة القاهرة والتراث ، جمعية المهندسين المصريين ، القاهرة ، ١٩٩١م .

٢- هدية عبد القادر أباطة : التشريعات الأثرية دولياً وقطرياً وقومياً ، المجلة العربية للثقافة ، السنة الثانية عشرة ، مجلة نصف سنوية ، العدد الثالث والعشرون ، المنطقة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، تونس ، ربيع أول ١٤١٣ هـ - سبتمبر ١٩٩٢م

٣- حسام الدين عبد الحميد (دكتور) : تكنولوجيا حراسة وأمن الآثار والمتاحف ، " ندوة التكنولوجيا والآثار " ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ، مارس ٢٠٠١م .

٤- حسن محمود حسن : إحياء المناطق التاريخية من خلال إعادة توظيفها " دراسة تطبيقية للمنطقة التاريخية بمدينة رشيد " ، رسالة ماجستير ، كلية التخطيط العمرانى ، جامعة القاهرة ، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧م .

الوظائف والأنشطة التى تلائم هذه المناطق التراثية التاريخية ، وقد تعرض لبعض المشكلات الناجمة من الأنشطة الإنسانية فى المدينة التاريخية ، ثم قدم دراسة تطبيقية للمنطقة التاريخية بمدينة رشيد .

وقد عالج (السيد البنا وأحمد شعيب) (١) عمليات إعادة الاستخدام والتأهيل من خلال وضع بعض المعايير لإعادة استخدام أو تأهيل المباني الأثرية ، من خلال مفهوم التوظيف والإحياء وأهمية التوظيف للمباني الأثرية التى توقف إستخدامها ومردودات إعادة الاستخدام ، مع عمل دراسة ميدانية لتجارب سابقة ثم تنفيذها خارج إطار المدن التاريخية وتجارب لمنازل أثرية ومباني تاريخية بمدينة القاهرة ، ودراسة لبعض المنازل الأثرية فى مدينة القاهرة جارى إعدادها للتوظيف وأخرى لم توضع ضمن خطط الصيانة مع دراسة تطبيقية لأحد المنازل ومناقشة نتائج هذه الدراسات .

وقد أعد (المجلس الأعلى للآثار) (٢) دراسة عن مشروع القاهرة التاريخية شمل الحالة الراهنة للآثار قبل بداية المشروع ونماذج لمشروعات ثم افتتاحها ونماذج لمشروعات جارى ترميمها ونماذج لآثار يتم الإعداد لمشروعات ترميمها مع دراسة عن منسوب المياه الجوفية بمنطقة القاهرة التاريخية وإعادة اكتشاف الصحاريج أسفل بعض المباني الأثرية ، مع نماذج لدراسات أعمال الترميم الدقيقة بالمشروع وتوصيات التنمية والحفاظ العمرانى فى القاهرة التاريخية .

١- السيد البنا (دكتور) ، أحمد شعيب (دكتور) : بعض معايير إعادة الاستخدام أو التأهيل للمباني الأثرية التى توقف إستخدامها ،

مجلة جنوب الوادى ، العدد الثامن ، ١٩٩٨ م .

٢- المجلس الأعلى للآثار : القاهرة التاريخية ، القاهرة ، ٢٠٠٢ م .

الفصل الأول

الفصل الأول

مدخل لمشكلة الإتلاف البشرى للمبانى الأثرية

أولاً : مقدمة تاريخية عن العمارة والمبانى الأثرية الإسلامية وتصنيفها :

- نبذة عن العمارة الإسلامية :-

تعتبر العمارة مرآة تعكس الثقافة الروحية والمادية للشعوب حيث تتحرك هذه الثقافة في إطار العقائد الدينية والمبادئ السياسية والكيان الأقتصادي ، (١) ولذا فقد أمكن تسجيل تاريخ الحضارات وتاريخ الشعوب من خلال ماتركته من تراث معمارى ، والعمارة الإسلامية تمثل صورة صادقة لما سبق حيث إمتدت الدولة الإسلامية من الهند وآسيا الوسطى شرقاً إلى الأندلس وبلاد المغرب غرباً، ومن جنوب إيطاليا وصقلية شمالاً حتى بلاد اليمن جنوباً ، حيث ازدهر فيها الفن الإسلامى وطرز العمارة الإسلامية التى يتميز بعضها عن البعض بما يلائم تأثيرات البيئة ، خاصة وأن البلاد التى فتحها الإسلام واتخذته ديناً وعقيدة كانت مهداً لحضارات شامخة استقرت فى وجدان شعوبها .

وخضعت العمارة الإسلامية لعدة عوامل فى نشأتها وتطورها منها :-

- العامل الدينى :

كان للإسلام أكبر الأثر فى توجيه الفن وقد بدأ تأثيره مع إشراقة أول شعاع منه على العالم كله ، حيث اختلفت الزخارف والحليات فى العمارة الإسلامية عن مثيلاتها فى الطرز الأخرى ، حيث كانت هذه الزخارف والحليات مشتقة من روح الإسلام وتعاليمه التى تقضى بتحريم التماثيل والأصنام ، فاهتم المسلمون بدراستها وعنوا بالإخراج والتكوين الزخرفى وفى النهاية تمكن الفنان المسلم من خلق مدرسة فنية ومعمارية ثابتة الأركان مميزة الأسلوب نتجت عنها الأشكال العربية الإسلامية الأصلية والتى عرفها العالم باسم " الأرابيسك " Arabesque (٢).

- العامل الاجتماعى :-

لم تختلف نتائج تأثير هذا العامل على تطور العمارة العربية الإسلامية كثيراً عن نتائج تأثير العامل الدينى ، حيث يتضح تأثير هذا العامل من خلال ما خلفته الطبقات الاجتماعية فى الاقطار

١- توفيق عبد الجواد (دكتور) : العمارة الإسلامية ففكر وحضارة ، المقدمة د/ سيد كريم، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ،

١٩٨٧م .

٢- عبد المعز شاهين : ترميم وصيانة المباني الأثرية والتاريخية ، المجلس الأعلى للآثار ، القاهرة ، ١٩٩٤م ، ص ٢٨ .

ضعف الإهتمام بمنتجات الطبقة الشعبية المتوسطة منها والفقيرة ، لذا نرى إختفاء مساكن الطبقات الشعبية والعمائر الخاصة بها ، حيث لم يبق إلا القليل من الربوع والوكالات والخانات فى حين تجد الكثير من العمائر الخاصة بالسلطين والحكام والطبقات الغنية من المساجد والمدارس والخنقاوات وغيرها . (١)

- العامل الاقتصادى :

وللحالة الاقتصادية تأثيرها على توجيه الفن والعمارة ، حيث أن الرخاء أو الفقر لهما أثراً كبيراً فى حجم الإنتاج الفنى والمعمارى وأنواعه وجودته وقيمته ، وأيضاً نجد أن نظم توزيع الثروة على طبقات الأمة تترك أثرها على الإنتاج المعمارى والفنى ، ولهذا نجد أن هناك عصور يزدهر فيها هذا الإنتاج وعصور أخرى تكون فقيرة وليس لها تأثير من الناحية المعمارية والفنية . (٢)

- العامل السياسى :

لقد أثر هذا العامل على طرز العمارة الإسلامية وتطورها وذلك من خلال إستقرار الأمور واستتباب السلام فى البلاد حيث يساعد ذلك على توجيه النشاط المعمارى والفنى إلى خدمة الأغراض المدنية العامة والخاصة ، وعلى العكس فإن قامت الحروب أو وجود أخطار تهدد أمن الناس والبلاد فإن ذلك يتطلب الإستعداد للمواجهة ، ومن ثم فإن ذلك يتطلب توجيه النشاط المعمارى إلى خدمة الأغراض الحربية من خلال بناء الحصون وتعزيز الإستحكامات مما يستتبعه قلة فى الإنتاج الخاص بالأغراض المدنية . (٣)

العامل البيئى :

وهذا العمل يشتمل على عدة عناصر منها :-

- الموقع الجغرافى : حيث كانت أقطار شرق العالم الإسلامى أقرب اتصالاً ببعضها ، فكانت تنتقل التقاليد المعمارية بينها فى سرعة وسهولة ، جعلت لها طابعاً يميزها عن الطابع العام

١ - فريد شافعى (دكتور) : العمارة العربية فى مصر الإسلامية عصر الولاة ، المجلد الأول ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٠ م ، ص ٢٦٧ ، ٢٦٨ .

٢ - فريد شافعى (دكتور) : المراجع نفسه ، ص ٢٣٣ .

٢ - فريد شافعى (دكتور) : المرجع نفسه ، ص ٢٦٨ .

الذى كان يعاصرها فى أقطار غرب العالم الإسلامى ، (١) كذلك فإن الطبيعة الجغرافية من حيث توفر الماء ووجود الأنهار وكثرة الغابات ووجود الوديان وخصوبة الأرض والقرب من سواحل البحار ينشأ عنه طرز معمارية تلائم هذه الظروف ، فى حين أن قلة الماء وكثرة الصحارى والمناطق الصخرية والجبلية تتطلب نوعاً آخر من الطرز المعمارية التى تلائم هذه الظروف .

- **الظروف المناخية :** وكان لهذه الظروف أثرها فى تطوير العمارة الإسلامية من حيث اعداد العنصر لمقاومة البرد أو الأمطار أو الثلوج أو الحرارة الشديدة أو الرطوبة ، أو ملائمتها لاعتدال الطقس ، وينعكس ذلك كله مثلاً على الأشكال العليا للعمائر ، ففي حالة زيادة البرودة وكثرة الأمطار وسقوط الجليد فإن ذلك يتطلب أن تكون الأسطح العليا مائلة على هيئة جمالونات ويسمىها العرب (جمالاً) ، وتكون هذه الأسطح مستوية فى حالة المناطق ذات الأمطار والمناخ المعتدلين ، وكذلك فى المناطق الدافئة والحارة ، وأيضاً يراعى إنخفاض ارتفاع الغرف فى المناطق الباردة للمساعدة على الاحتفاظ بالدفء داخلها ، فى حين يزداد ارتفاعها فى المناطق المعتدلة والحارة ، أيضاً كما تؤثر الظروف المناخية فى أشكال وإتساعات الفتحات فتكون كبيرة الإتساع فى الجهات المقابلة للشمس فى المناطق الباردة ، والمواجهة لهبوب نسيمات الهواء الباردة فى المناطق الحارة كما تقل مساحاتها إذا كانت معرضة لهبوب الرياح الباردة أو الشمس فى المناطق الحارة (٢).

- **التكوينات الجيولوجية :** كان لها أكبر الأثر فى إنتاج عناصر ووحدات معمارية وأساليب إنشائية خاصة ببعض المناطق الإسلامية تميزها عن غيرها من المناطق الأخرى ففي المناطق ذات الأودية والأنهار والغابات نجد أن السكان يغلب عليهم إستخدام اللبن أى الطوب النىء أو الآجر أى الطوب المحروق فى تشييد العنصر الخاصة بها ، أما فى مناطق الغابات فإن الخشب يصبح هو مادة البناء الرئيسية ، وحيث تكثر الصخور ويسهل الحصول على الأحجار نجد أنها تكون المادة الأساسية للبناء ، وقد تجتمع مادتان أو أكثر إذا كانت مواردها ومصادرهما قريبة ومتوفرة وتشيد العنصر أحياناً من الرخام أو الجرانيت إذا كان من السهل قطع الكتل منها ونقلها بينما يتم استيراد كميات قليلة فيها فى المناطق التى لا تتواجد بها وتستخدم فى أجزاء زخرفية ومناطق قليلة من العنصر (٣) .

١- فريد شافعى (دكتور) : المرجع السابق، ص ٢٧٦ .

٢- فريد شافعى (دكتور) : المرجع نفسه، ص ٢٨٦ ، ٢٣٣ .

٣- فريد شافعى (دكتور) : المرجع نفسه، ص ٢٣٥ .

وبالرغم من العوامل المختلفة التى تؤثر على الطرز المعمارية فى العالم الإسلامى فلقد تفاعل المسلمون مع هذه العوامل والظروف حيث صهر الإسلام كل هذه الاختلافات فى بوتقة واحدة مما كان له أكبر الأثر فى توجيه الفن والعمارة حيث كان الإسلام هو المحور وروح الإبداع ، مما مكن المسلمون فى النهاية من إنشاء فن معمارى متميز ظل مستمراً على مدى العصور .

- العمارة الإسلامية والمباني الأثرية الإسلامية فى مصر وتصنيفها :-

لقد غمرت روح الإسلام مصر منذ أن أتم فتحها عمرو بن العاص عام ٢١ هـ / ٦٤٢ م فى زمن خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، وبفضل موقع مصر الجغرافى وتقلها الحضارى ذلك أنها كانت مهد حضارة شامخة صنعها قدماء المصريين تخلف عنها ثروة معمارية وفنية ضخمة ، أصبحت مصر مركزاً لإشعاع تيارات حضارية ومركزاً لتلقى إشعاعات أخرى من جميع أقطار العالم الإسلامى ساعدت على ربط شرق العالم الإسلامى بغربه .

ومن الطبيعى أن يقترب تاريخ العمارة والفنون فى مصر بالتاريخ السياسى والاجتماعى والاقتصادى والثقافى والروحى ، حيث تعاقبت على مصر دولاً متعددة وحكومات مختلفة منذ الفتح الإسلامى وحتى العصر العثمانى والحديث ، مما كان له أبلغ الأثر فى تطور الفنون والصناعات المتعددة ليوافق كل عصر ويتجاوب مع كل مرحلة من مراحل هذا الحكم ، وقد احتفظت كل دولة من هذه الدول بخصائص معمارية وفنية ميزتها عن الدول الأخرى مع تنوع أساليب البناء المختلفة منذ عصر الخلفاء الراشدين ثم الأمويين ثم العباسيين وجدت تنوع وتطور مع عصر الدول المستقلة مثل الدولة الطولونية والاشييدية ثم حدث تطور وتنوع آخر أعقب دخول الفاطميين مصر وتغيير المذهب إلى المذهب الشيعى ثم جاء صلاح الدين ليعيد المذهب السنى إلى مصر بدلاً من الشيعى ويعمل على إزالة آثار هذا المذهب من مصر وظهرت نوعيات أخرى من العمائر ، ومع التحول إلى دولة المماليك تنوعت أساليب البناء وازدهرت طرز العمارة فى مصر حيث حفلت مصر فى هذه الفترة بأكبر مجموعة معمارية إسلامية ذات مستوى راقى ورفيع ثم جاء عصر الركود الفنى والسياسى مع دخول الأتراك إلى مصر.

وكان لعوامل المناخ والبيئة أثراً واضحاً فى تصميم العمائر فى مصر ، فمناخ مصر الذى يمتاز بقلّة سقوط الأمطار شتاءً وبشدة الحرارة صيفاً ، قد صرف النظر عن جعل سقوف المنشآت المعمارية مائلاً ، وكذلك روعى إيجاد مساحات مظلة لتلطيف درجة الحرارة . .

١- توفيق عبد الجواد (دكتور) : المرجع السابق، ص ٨٤ ، ٨٥ .

•• ونظراً لشدة الضوء فقد جعلت الفتحات ضيقة نسبياً بالنسبة لمساحات الحوائط الخارجية ،
وهذه سجلها سمات وخصائص نسبياً العمارة الإسلامية في مصر تتفاعل معها وظهر أثر ذلك
واضحاً صلباً على المباني الأثرية الإسلامية في مصر • (١)

ونتيجة لما سبق فلقد حظيت مصر بإملاك مجموعات معمارية وطرز فنية ظهر فيها مختلف
التأثيرات الحضارية التي صاحبت العصور الإسلامية ، من ثم نشاهد التنوع في المباني الأثرية
المختلفة الممثلة لكافة الأغراض سواء الدينية أو المدنية أو الحربية ، كالمساجد والمدارس
والأضرحة والقياسر والأسواق والخوانق و الأسبله والكتاتيب والمشاهد والوكالات والأحواض
لشرب الدواب والقناطر لتوصيل المياه والقصور والمنازل والحمامات والقلاع والأسوار الأثرية
الإسلامية وأغراضها :-

أولاً : العمارة الدينية :-

المسجد أو الجامع :-

مكان لإقامة الشعائر الدينية والصلاة والمسجد يعنى الموضع الذى يسجد فيه وقد قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم (جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً) وأول مسجد بنى فى
الإسلام مسجد قباء ويعرف بمسجد النقوى ، والجامع - نعت للمسجد وذلك لأنه علامة الاجتماع
وذلك لإقامة الصلوات الجامعة (٢)

وكان ظهور المساجد الجامعة مع فتح المسلمين للبلدان فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب
رضى الله عنه حيث كتب إلى أبى موسى الأشعرى وهو على البصرة يأمره أن يتخذ مسجداً
للجماعة ويتخذ للقبائل مساجد ، فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى مسجد الجماعة ، وكتب إلى
سعد بن أبى وقاص وهو على الكوفة بمثل ذلك وكتب إلى عمرو بن العاص وهو على مصر
بمثل ذلك وكتب إلى أمراء الاجناد فى الشام فكان الناس متمسكين بأمر عمرو وعهده • (٣)

وكانت البساطة فى اداء فرائض الإسلام عاملاً أساسياً فى وضع تصميم سهل لا تعقيد فيه
ولا تكلف فى توزيع وحداته أو أسلوب بنائه ، حيث لم يتطلب ذلك أكثر من جدران بسيطة تقام
بأى مواد إنشائية تحدد محيط المسجد وتحفظ حرمة وأيضاً سقيفة أو ظلة أو أكثر يحتمى بها
المسلمون أثناء اجتماعاتهم ، (٤)


- ١- كمال الدين سامح (دكتور) : العمارة الإسلامية فى مصر ، الطبعة الثانية ، الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٨٣ م ، ص ١٤
- ٢- حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية • القاهرة : ١٩٤٦ م • ص ١١.
- ٣- سعاد ماهر (دكتورة) : العمارة الإسلامية على مر العصور ، دار البيان العربى ، جدة ، المملكة العربية السعودية ، ١٤٠٥ هـ
- ١٩٨٥ م ، الجزء الأول ص ٩٠.
- ٤- محمود عبد الهادى الأكيايى : التحكم البينى فى العمارة وتأثير الدين عليها خلال العصر الفرعونى والإسلامى فى مصر ، رسالة ماجستير ، كلية الهندسة ، جامعة أسيوط ، ١٩٧٥ م ، ص ٧٤.

وكان تخطيط مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فى أول الأمر عبارة عن فناء مربع طول ضلعه سبعين ذراعاً تحيطه جدران أربعة ارتفاعها ثلاثة أمتار ونصف وكان أسفلها مبنياً بالحجارة وأعلاها باللبن ووضعت القبلة فى الجدار الشمالى ولم يكن للمسجد فى أول الأمر أية ظلة فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تقام ظلة عند جدار القبلة وقد جعلت الظلة من عوارض وقصيف متمركزة على سوار من جذوع النخل صفت على أبعاد متساوية وكانت الظلة تشتمل على ثلاث صفوف من السوارى موازية لحائط القبلة وكان بكل صف ست سوار ثلاث إلى يمين المنبر وثلاث إلى يساره ، وقد أضيف إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فى خلافة الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه (٣٥ - ٤١ هـ / ٦٥٦ - ٦٦١ م) ثلاث ظلات مجاورة للقبلة ومقابلة لها لوقاية المسلمين من حرارة الشمس وصار المسجد منذ ذلك الوقت يشتمل على أربع ظلات فى جوانب الأربعة تحيط بصحن مكشوف وأكثرها عمقا ظله القبلة (١) وقد صار تصميم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة نموذجاً للمساجد والجوامع التى أسسها المسلمون فى البلاد المفتوحة ، نجد مسجد البصرة أول مسجد أنشئ بعد الفتوحات الإسلامية (١٤ هـ / ٦٣٥ م) كان عبارة عن صحن مربع يحيطه حاجز ، وتطور التخطيط فى مسجد الكوفة الذى أسسه سعد بن أبى وقاص (١٥ أو ١٧ هـ / ٦٣٦ أو ٦٣٨ م) حيث كان أول نموذج فى الإسلام للمساجد ذات الصحن الكبير المكشوف المحاط بأربعة ظلات أكبرها ظلة القبلة ، ثم كان التخطيط الأول لمسجد عمرو بن العاص بالفسطاط (٢١ هـ / ٦٤٢ م) متأثراً بتخطيط المسجد النبوى الشريف وكان عبارة عن مساحة من الأرض تحيطها أربعة جدران وظلة عند القبلة ويحيط بالمسجد من جهاته الأربع طريق عرضه ثلاثة أمتار ونصف ثم كان تصميم مسجد عقبة بن نافع بالقروان (٥٠ هـ / ٦٧٠ م) عبارة عن صحن مربع به ظله واحدة جهة القبلة ، وقد استخدم التصميم الذى يتكون من صحن أوسط مكشوف يحيطه أربعة إيوانات فى المساجد حتى جامع أحمد بن طولون (٢٦٥ هـ / ٨٧٩ م) ، وقد أضيف إلى التصميم فى العصر الفاطمى مقبرة أصبحت جزءاً منه وأستمر هذا الأسلوب فى تصميم المساجد حتى العصر المملوكى كما فى جامع المؤيد شيخ والسلطان حسن بالقاهرة. (٢)


والعصر العثمانى اختلف تصميم المسجد ، حيث كان التصميم الثانى هو القبة الكبيرة المبنية من الحجر عادة وتحيط بها من جميع الجهات فيما عدا جهة القبلة إيوانات محمولة على أكتاف

١- فهمى عبد العليم (دكتور) : جامع المؤيد شيخ ، المجلس الأعلى للآثار ، القاهرة ، ١٩٩٤م ، ص ٤٣.

٢- فهمى عبد العليم (دكتور) : المرجع نفسه ، ص ٤٤.

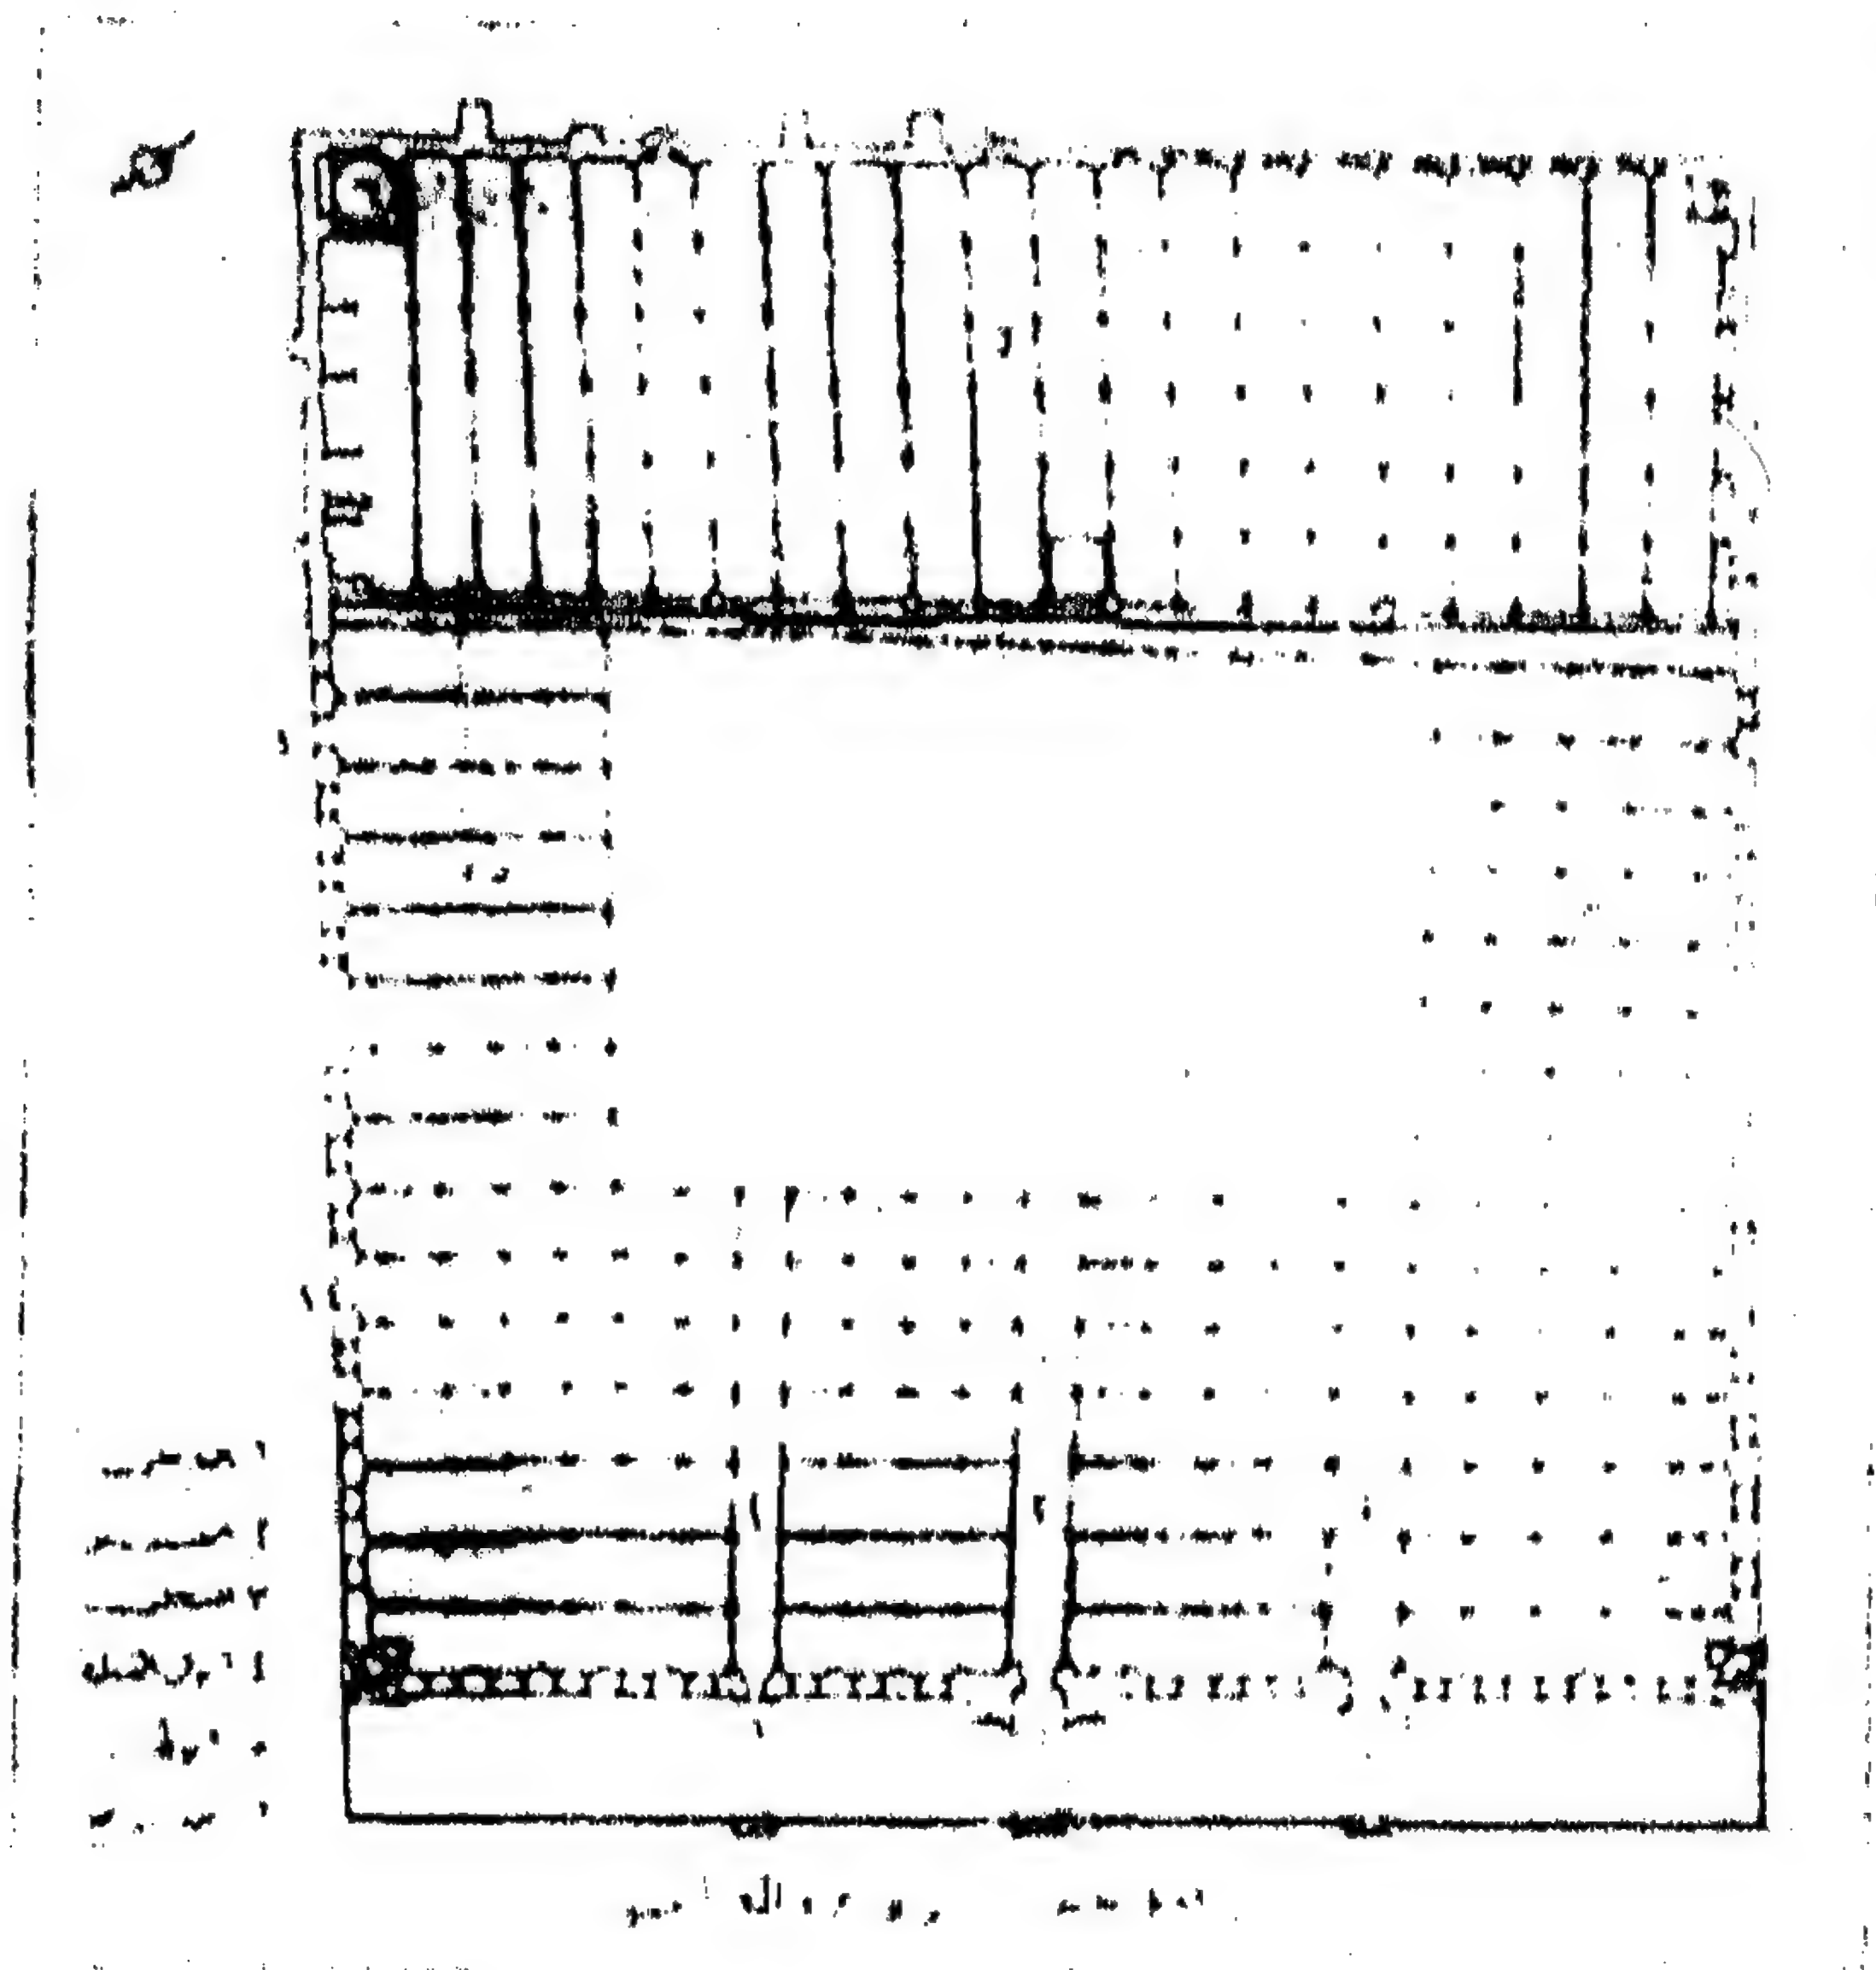

شكل (١) مسقط أفقى لمسجد عمرو بن العاص عن : دليل الآثار الإسلامية

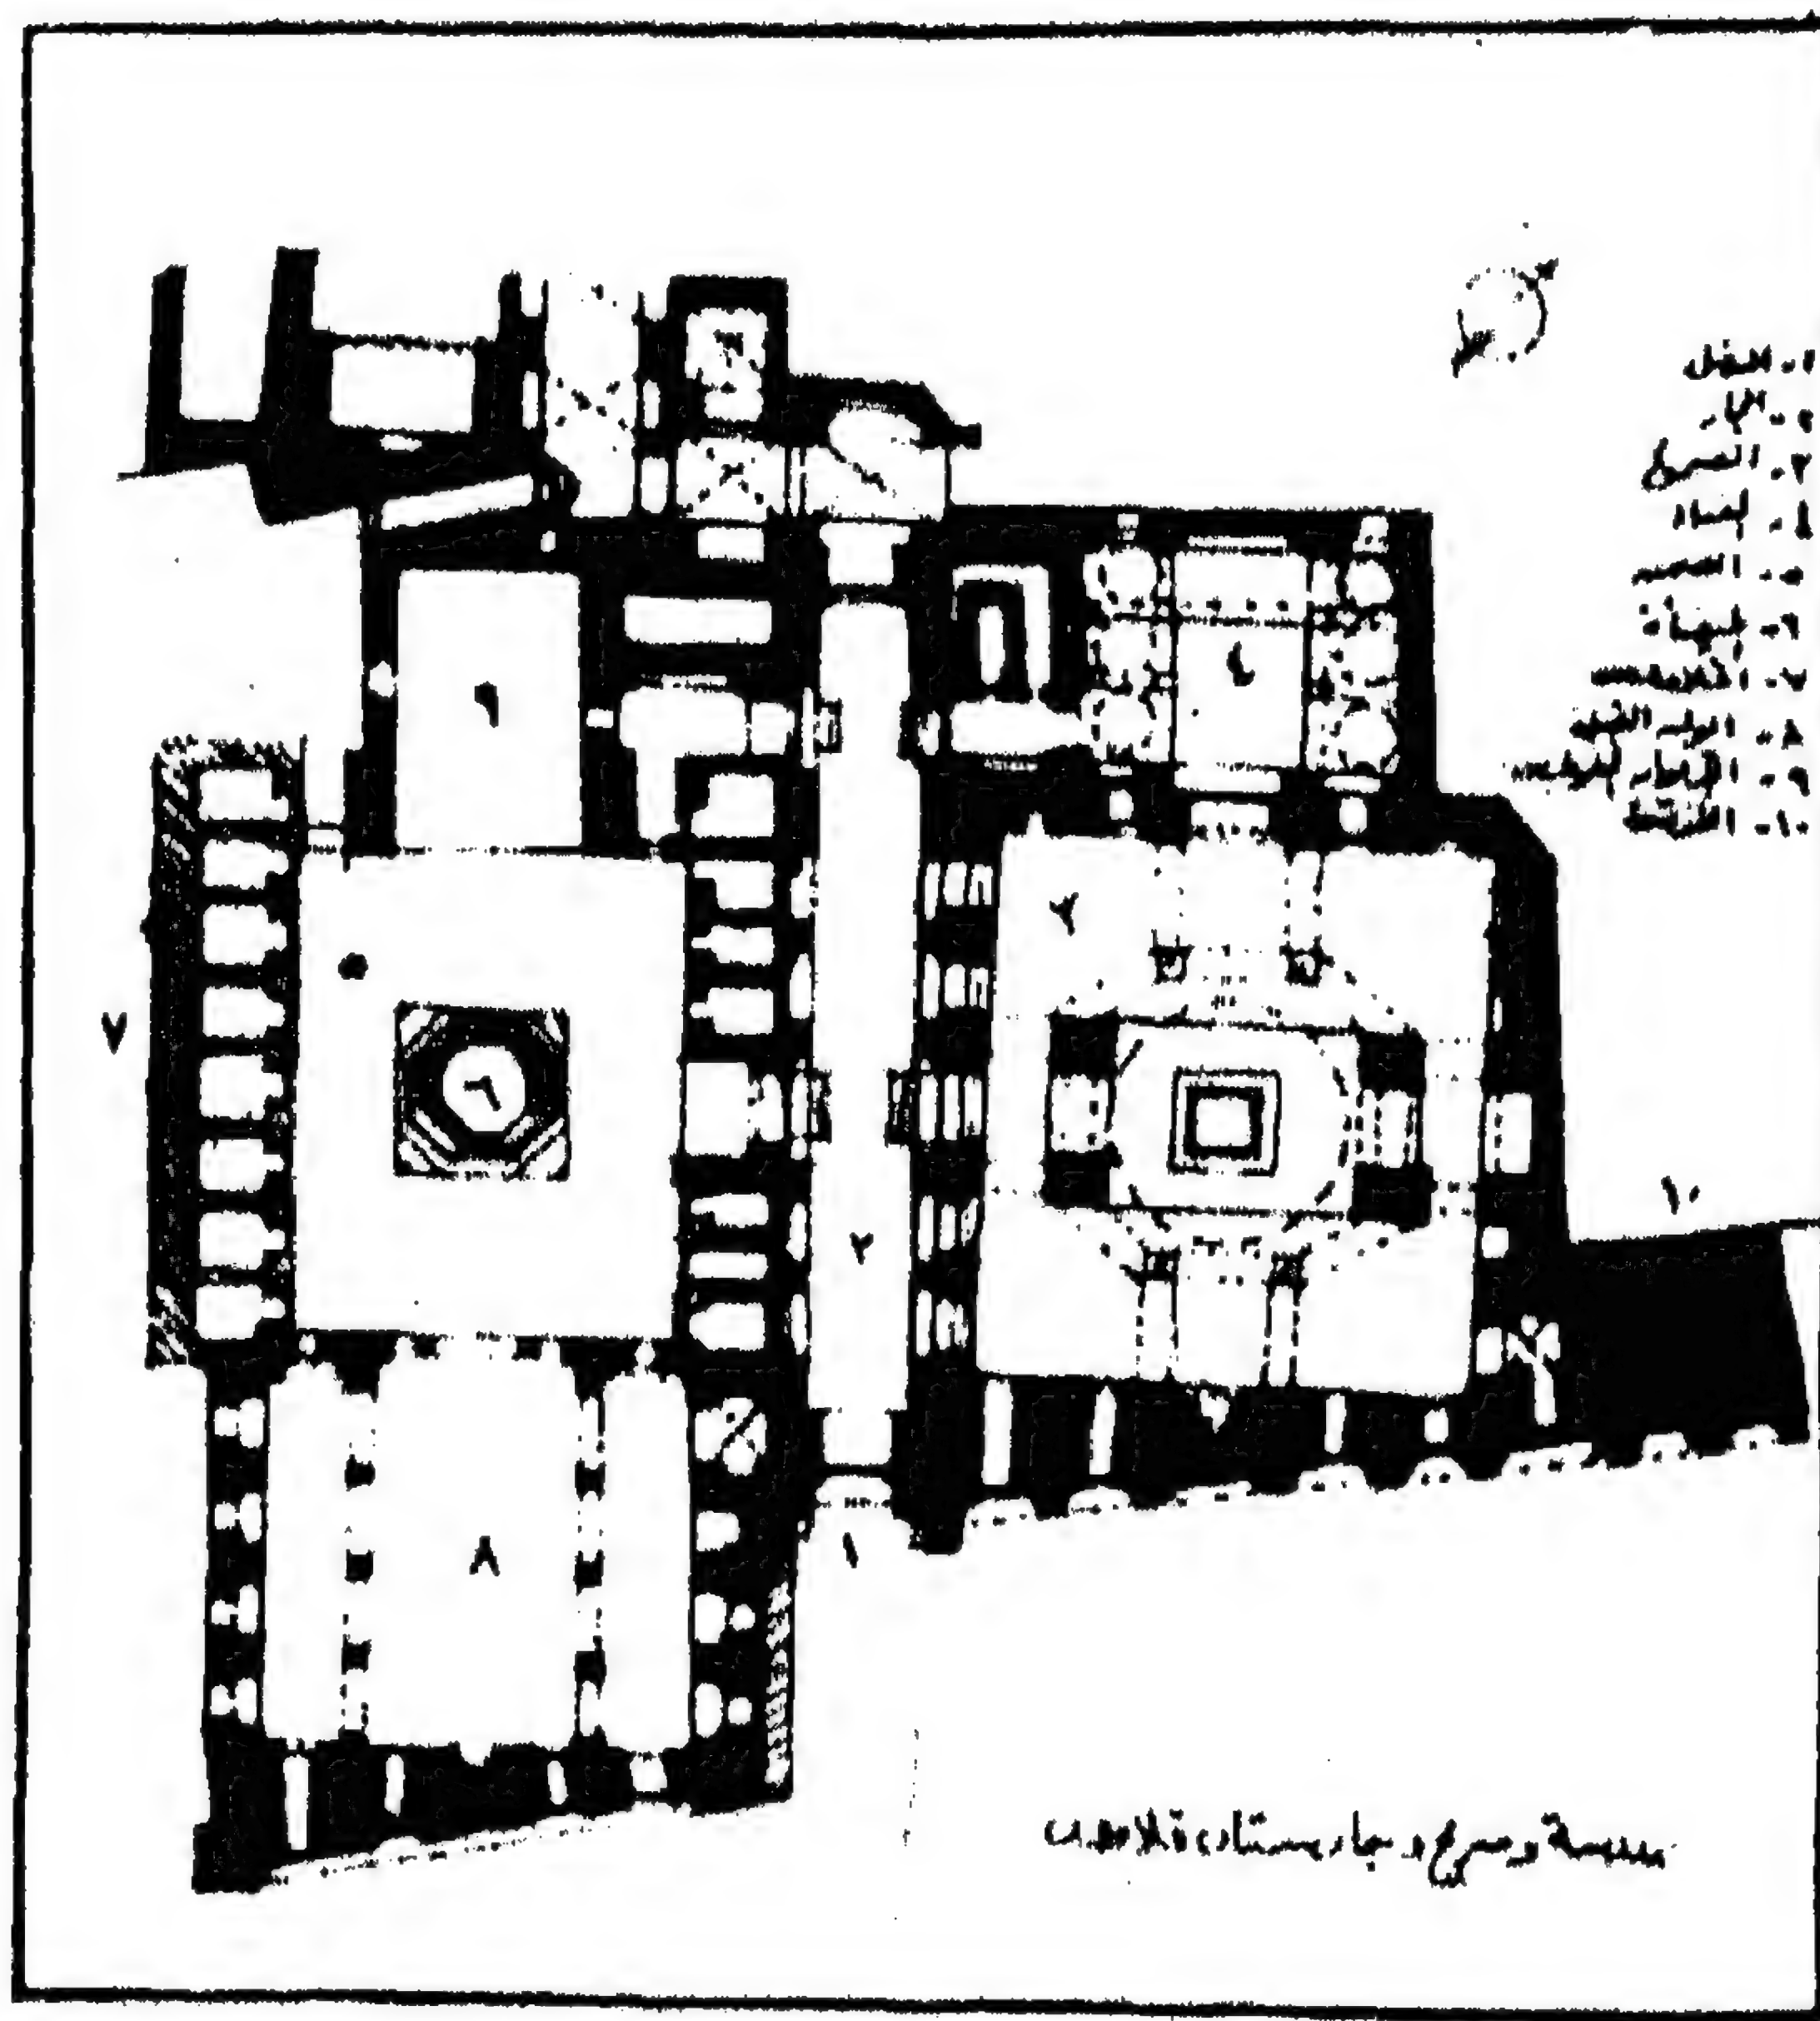

شكل (٢) مسقط افقى لمدرسة السلطان قلاوون عن : دليل الآثار الإسلامية

- المجلس الأعلى للآثار، مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار: دليل الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة ، عام ٢٠٠٠ م.

تعلوها قباب ضخمة ، ومن الأمثلة على ذلك مسجد سنان باشا ومسجد محمد علي بالقلعة الذي يعتبر نسخة من مسجد السلطان أحمد بأسطنبول . (١)

ونخلص مما سبق أن تصميم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح النواه والنموذج الرئيسي الذي شيدت عليه المساجد والجوامع في كل بلاد المسلمين مع بعض الاختلاف في طرق الأنشاء ومواد البناء والمؤثرات الإقليمية وكذلك التفاصيل من ناحية عدد الظلات وكبر المساحة أو صغرها وكذلك عدد الأروقة الذي يختلف في ظله القبلة وفي الظلات الأخرى على جوانب الصحن كما كان - يختلف اتجاه صفوف الأعمدة أو البائكات التي تفصل بين الأروقة ، أو بمعنى آخر فإن كل مسجد كان يتفق مع المساجد الأخرى في المميزات الرئيسية والتخطيط العام ويختلف في التفاصيل الصغيرة فكان كل مسجد منها يتميز بشخصية قائمة بذاتها (٢)

ويعد مسجد عمرو بن العاص أول مسجد بنى بمصر حيث ثم بنائه عام ٢١ هـ / ٦٤٢ م ، وتنتشر في مصر المساجد والجوامع التي تعبر عن طرز العمارة المختلفة لكل العصور التي تعاقبت على مصر منذ الفتح الإسلامي وإلى الآن . شكل (١)

- المدارس :-

مع نهاية القرن الخامس الهجري ظهرت إلى حيز الوجود نوعية جديدة من المنشآت الدينية وهي المدارس والتي بدأ إنشاؤها في مدن شرق العالم الإسلامي على يد فقهاء السنة ، وتبناها الدولة وأصبحت مؤسسات رسمية عنيت بإنشائها لتخريج أجيال من المتفقيين بالمذهب السني ، تتحمل مسئولية مقاومة التيار الشيعي الذي وصل إلى بغداد عاصمة الخلافة العباسية السنية ذاتها ، وتغذى هذه المدارس الجهاز الإداري للدولة بما يحتاج إليه من موظفين في دواوينها المختلفة ، حيث كان يدرس بجانب القرآن الكريم علوم الحديث والفقه والشريعة والتفسير على المذاهب السنية الأربعة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي علوم أخرى مثل الطب والكيمياء والحساب غيرها .

وقد اهتم السلاجقة والأتابكة والأيوبيون بإنشاء هذه المدارس ووقف الأوقاف عليها ، وتبعهم المماليك الذين أكثروا بصفة عامة من إنشاء المنشآت الدينية ، ومن بينها المدارس التي وصلت إلى أرقى مستوى من التنظيم والإدارة ، والمستوى العلمي الذي ينعكس بصورة جلية في الموسوعات العلمية والتاريخية والمخطوطات الأخرى التي تزخر بها المتاحف والكتبات العالمية

١- سعاد ماهر (دكتوراة) : المرجع السابق ، ص ٩٣ ، ٩٤ .

٢- محمود عبد الهادي الأكياي : المرجع السابق ، ص ٧٤ ،

وأرست هذه المدارس نظم وتقاليد علمية راسخة تأثرت بها واتبعتها الجامعات الأوربية وما زالت مستمرة حتى الآن. (١)

والتخطيط العام بالنسبة للمدارس عبارة عن صحن مكشوف تحيط به أربعة إيوانات فى شكل متعامد وفى أحد الإيوانات المدخل ويشتمل على سلم يؤدى إلى الدور العلوى حيث كان يخصص كمساكن للأساتذة والطلاب ، والإيوان عبارة قاعة لها ثلاثة جدران مقفلة والجدار الرابع يفتح بكامل عرضه على الصحن ويشغل الصحن والإيوانات الجزء الأوسط من المسقط الأفقى ، وتكتمل الأركان والأجزاء الباقية المحصورة بين الإيوانات والجدران الخارجية بمبانى على صورة حجرات ومخازن وحجرات سكنية تتخذ سكناً دائماً أثناء الدراسة وبهذا تصبح المدرسة مقراً للأساتذة والطلاب معاً. (٢) شكل (٢)

ولما كانت مصر طوال العصور الإسلامية مركزاً للعلم والثقافة ومقصداً للطلاب ، كانت مساجد عمرو بن العاص وابن طولون والأزهر والحاكم عامرة بأنواع الدراسة المختلفة ، فقد حاول الفاطميون عند إستيلائهم على الحكم فى مصر تغيير مذهبها السنى إلى الشيعى ولكن ظلت مصر متمسكة بمذهبها السنى ، وعندما جاءت الدولة الأيوبية حاولت القضاء على التشيع بإنشاء المدارس السنية ، وكان لاسكندرية نصيب السبق فى إنشاء المدارس السنية فى أيام الدولة الفاطمية مثل المدارس التى أنشأها الوزير رضوان بن الولخشى وزير الخليفة الحافظ لدين الله فى سنة (٥٣٢ هـ / ١١٣٧ م) (٣)

ويرجع الفضل لصلاح الدين الأيوبي فى نشر المدارس السنية على أوسع نطاق ممكن فى مصر بعد أن تولى السلطة ، ولم يكن العامل الدينى وحده هو الذى دفعه إلى ذلك فحسب ، بل إشتراك معه العامل السياسى أيضاً ، إذ كان فى حاجة ملحة إلى مقاومة نفوذ المذهب الشيعى وإلى القضاء على بقاياه وعلى أنصاره بعد أن خلع العاضد آخر الخلفاء الفاطميين وقضى على الخلافة الفاطمية الشيعية ، فأنشئت فى عهد صلاح وحده نحو ثلاثة عشر مدرسة ، كان بعضها فى الأصل دوراً ومنازل حولت إلى مدارس بدافع من الرغبة الشديدة إلى إيجاد ذلك النوع من التعليم على أساس المذهب السنى فى أقصر وقت ممكن ، وشيد البعض الآخر خصيصاً لهذا الغرض (٤)

-
- ١- محمد عبد الستار عثمان (دكتور): نظرية الوظيفية بالعمائر الدينية المملوكية بالقاهرة ، رسالة دكتوراة كلية الآداب ، جامعة اسبوط ، ١٩٨٠ م ، ص ٣٣
 - ٢- محمد عبد الستار عثمان (دكتور) : المرجع نفسه ، ص ٥٦ .
 - ٣- حسن عبد الوهاب : المرجع السابق ، ص ١٢ .
 - ٤- فريد شافعى (دكتور): المرجع السابق ، ص ٢٤٨ ، ٢٥٠ .

وكانت أول مدرسة انشاها صلاح الدين فى مصر هى المدرسة الناصرية بجوار جامع عمرو بن العاص سنة (٥٦٦ هـ / ١١٧٠ م)، وتوالى إنشاء المدارس بعد ذلك من خلفائه ومن حكام مصر فى العصور المختلفة وخاصة فى العصر المملوكى الذى ازدهرت فيه العمارة بشكل عام.

- الضريح :-

وهو مكان الدفن فى بعض البلدان الإسلامية ويسمى أحياناً تربة أوقبة ، وكان صاحب الضريح يدفن فيه ويوضع فوق قبره تركيبة من الحجر أو الرخام ، وعادة ما يأخذ مبنى الضريح شكلاً مربعاً يمهّد من أركانه المربع إلى الدوران بواسطة شطّفات (١) أو مقرنصات (دلايات) ، وهذا الشكل المربع له باب من كل جانب كما فى أضرحة السبع بنات وتعلوه قبة وقد أخذ المسلمون هذا التصميم عن أول ضريح فى البلاد الإسلامية بهذا الشكل وهو قبة الصليبية فى سامراء ، وكانت المقابر فى إيران على أشكال أبراج اسطوانية وقد تعلوها فى بعض الأحيان سقف مخروطى الشكل (٢)

ويرجع بعض المؤرخين عدم وجود أضرحة فى العصور الأولى للإسلام لكرهية الدين الإسلامى لذلك ، ولكن البعض الآخر فسرخلو آثار الأمويين من القبور والأضرحة ، بأن ذلك لا يرجع إلى كراهية الإسلام لبنائها بل يرجع إلى إتجاه العباسيين نحو تخريب وهدم تلك النوع من العمائر بعد أن انتزعوا الخلافة من بنى أمية وقضوا عليهم وعمدوا إلى محو ذكراهم بإزالة أضرحتهم ونش قبورهم ودفن عظامهم فى مواضع غير معروفة ، ومع خشية العباسيين من أن يفعل قبورهم مثل ما فعلوه بقبور الأمويين قد دفعتهم إلى إخفاء قبورهم وتضليل الناس عن مواضعها الحقيقية ، وذلك بحفر عدة قبور للشخص الواحد فى جهات متعددة وبإخفاء معالمها ، ولم يعثر من العصر العباسى الأول فى العراق إلا على ضريح واحد يعرف بقبة الصليبية فى سامراء (٣)

ويوجد بمصر العديد من الأضرحة للأولياء والصالحين ومنها ضريح السيدة زينب رضى الله عنها وضريح السبع بنات. شكل (٣)


- المشهد :-

ويطلق هذا الاسم على المكان الذى يدفن فيه الشهيد ، وأحياناً يوضع فيه نصب تذكارى

١- عبد السلام أحمد نظيف (م) : دراسات فى العمارة الإسلامية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٩ م . ص ٣٤ .


٢- كمال الدين سامح (دكتور) : المرجع السابق ، ص ٩ .

٣- فريد شافعى (دكتور) : المرجع السابق ، ص ٢٥٦ .

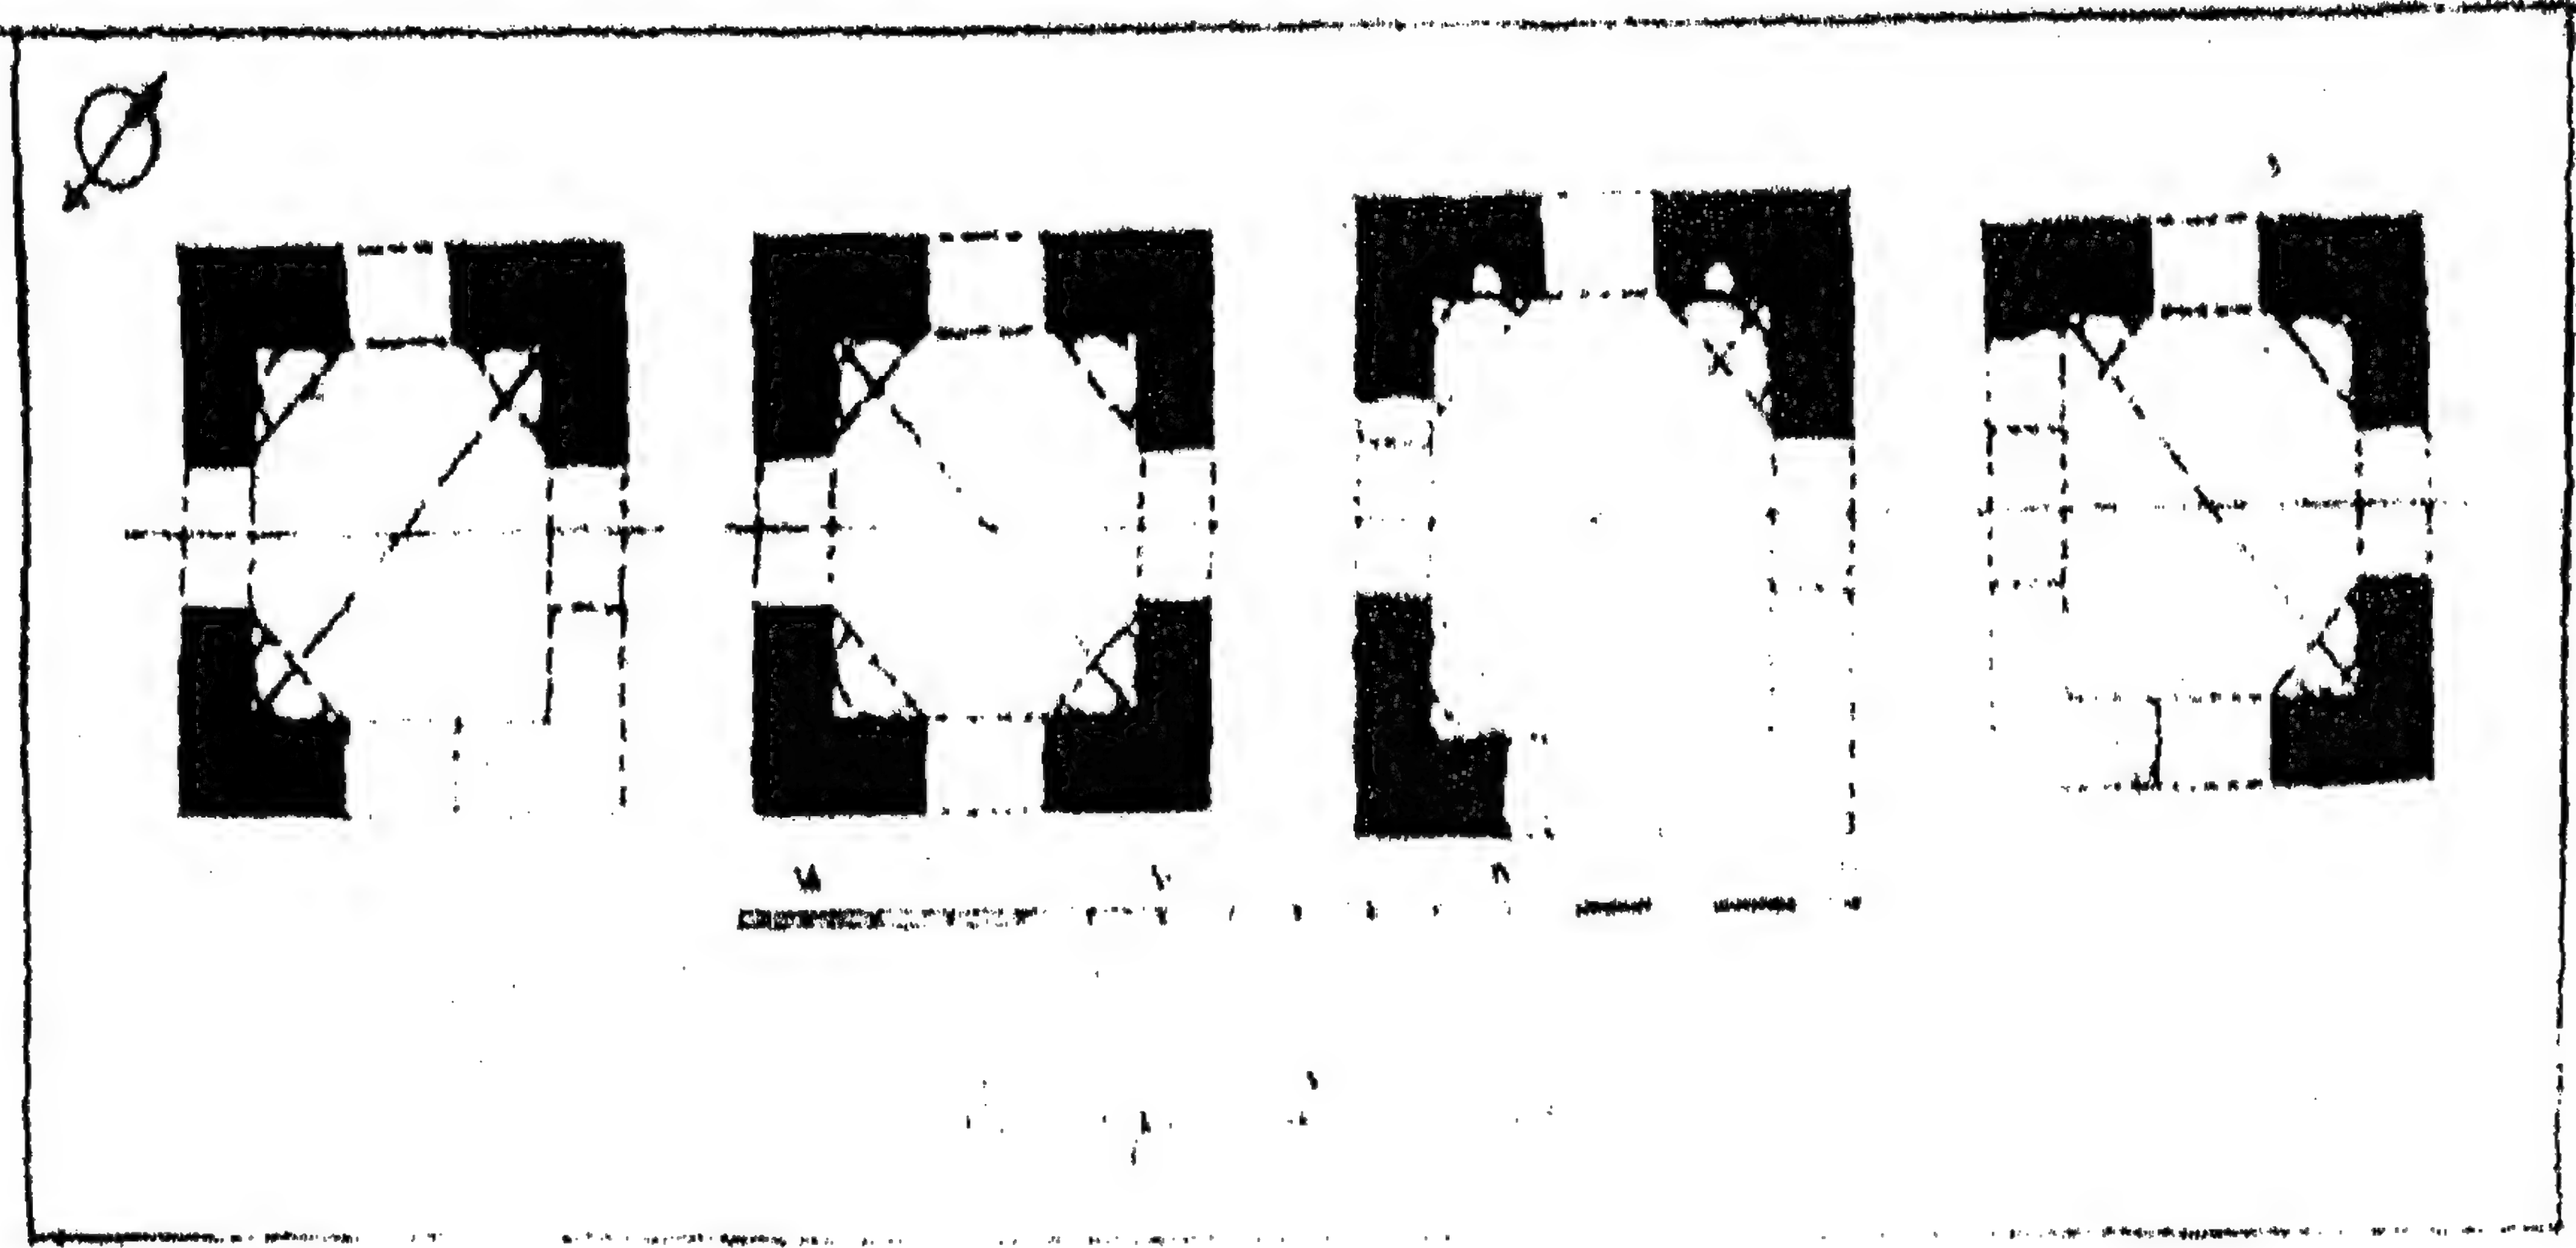

• عن : دليل الآثار الإسلامية •

• شكل (٣) مسقط أفقى لضريح السبع بنات •

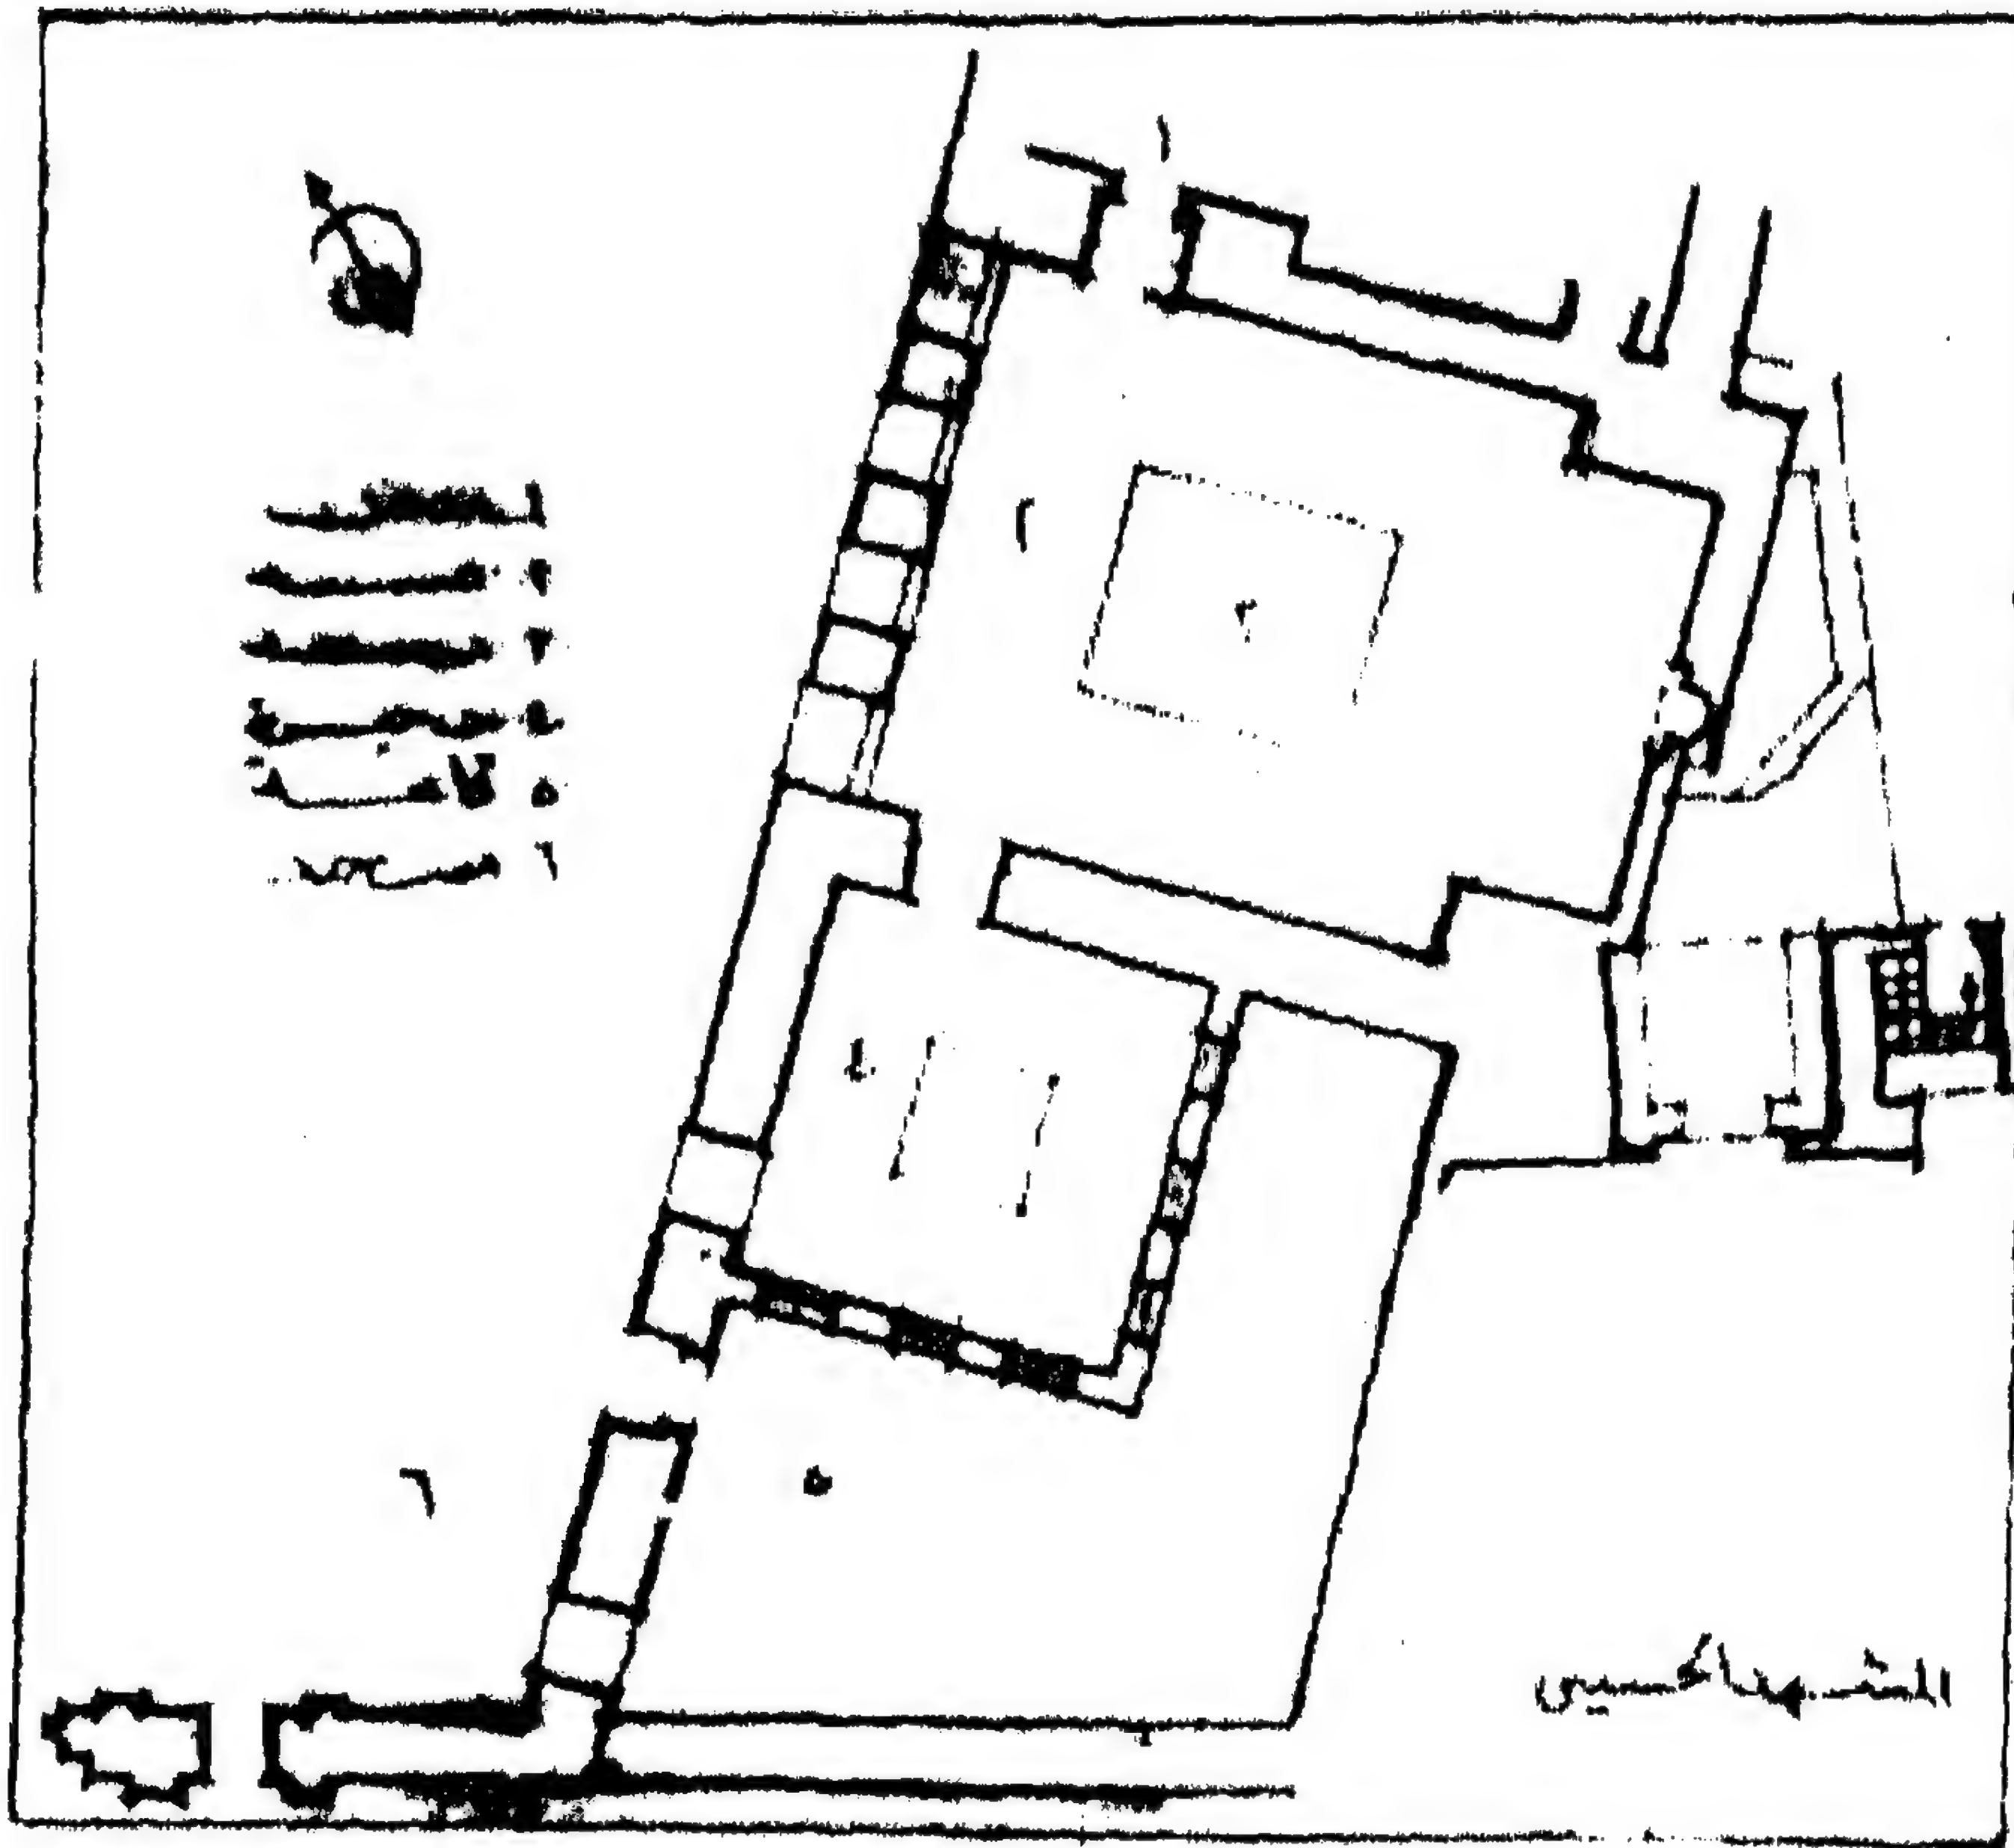

• عن دليل الآثار الإسلامية •

• شكل (٤) مسقط أفقى للمشهد الحسينى •

• المجلس الأعلى للآثار ، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار : المرجع السابق •

ويطلق على المشهد فى بعض الأحيان اسم " المزار " ولقد كان المشهد الذى بناه عبد الملك بن مروان فى (قبة الصخرة) سنة (٧٢ هـ / ٦٩١ - ٦٩٢ م) هو أول مشهد فى البلاد الإسلامية (١) وتزخر مصر بالعديد من المشاهد وأشهرها مشهد الإمام الحسين رضى الله عنه . شكل (٤) - الخوانق أو الخنقاوات والتكايا :-

جمع خانقاه أو خانكاه وهى كلمة فارسية أطلقت على البيوت التى أقيمت منذ القرن الخامس الهجرى لأيواء الصوفية ، ولم يكن أولئك جميعاً من الذين ينقطعون للدراسة ، بل كان بعضهم ممن يزاولون الأعمال العادية كغيرهم من الناس يعيشون منها ويخصصون جزءاً من وقتهم للدراسة والتفقه فى الدين وهداية الناس ووعظهم .

وقد وقفت على هذه المباني الأوقاف الكثيرة ، وبدأ الاتجاه السياسى اعتبارها أداة من أدوات نشر المذهب السنى بجانب المدارس ولذا أدخلها صلاح الدين إلى مصر بعد القضاء على الفاطميين لتدعيم نشر المذهب السنى فى مواجهة المذهب الشيعى ، فحول بعض الدور الفاطمية لإستخدامها لهذا الغرض ومنها خانقاه سعيد السعداء التى يظن أن بعض بقاياها مازالت موجودة ، وقد توسع المماليك بعد ذلك فى إنشائها وأصبحت تؤدى دور المدارس (٢) . وبعد دخول العثمانيين مصر غيروا أهداف تلك المنشآت وأدخلوا عليها بدءاً لم تكن فيها وسميت الخانقاوات (بالتكايا) وسمى أهلها بالدرأويش يؤدون فيها طقوساً لا تمت للدين بصلة ، وهم مجموعة من العاطلين من العثمانيين الوافدين على البلاد يعيشون على خيرات الأوقاف التى حبست عليهم ، ومن هنا قيل عنهم تتابل السلطان أى الكسالى الذين لا عمل لهم ، وكل ذلك بتأثير من الرهبانية التى كانت منتشرة فى أوروبا وقد أخذها العثمانيون من البلاد التى دخلوها فى جنوب أوروبا لينشروها فى البلاد الإسلامية. (٣)

أما من حيث التصميم فهى أساساً تشبه المنزل الإسلامى ذى الصحن المتسع وتحيط به مجموعة من الإيوانات والقاعات المتسعة ومسجد وبالأدوار العليا يوجد غرف للمبيت ثم يلحق بالتكية مطبخ ودورات مياه ومنزل لشيخ التكية. (٤)

ومن أمثلة هذه المباني خانقاه الأمير شيخو البحرى وخانقاه السلطان فرج بن برقوق والتكية المولوية بمدرسة سنقر السعدى والتكية السليمانية بشارع السروجية بالقاهرة موضوع الجانب


التطبيقات من البحث . شكل (٥)

١- كمال الدين سامح (دكتور) : المرجع السابق ، ص ٥ .


٢- محمد عبد الستار عثمان (دكتور) : المدينة الإسلامية ، سلسلة عالم المعرفة ، العدد ١٢٨ ، الكويت ، أغسطس ١٩٨٨م ، ص ٢٤٣ .

٣- فريد شافعى (دكتور) : المرجع السابق ، ص ٢٥٠ .

٤- سعد ماهر (دكتورة) : المرجع السابق ، ص ٦٣ .

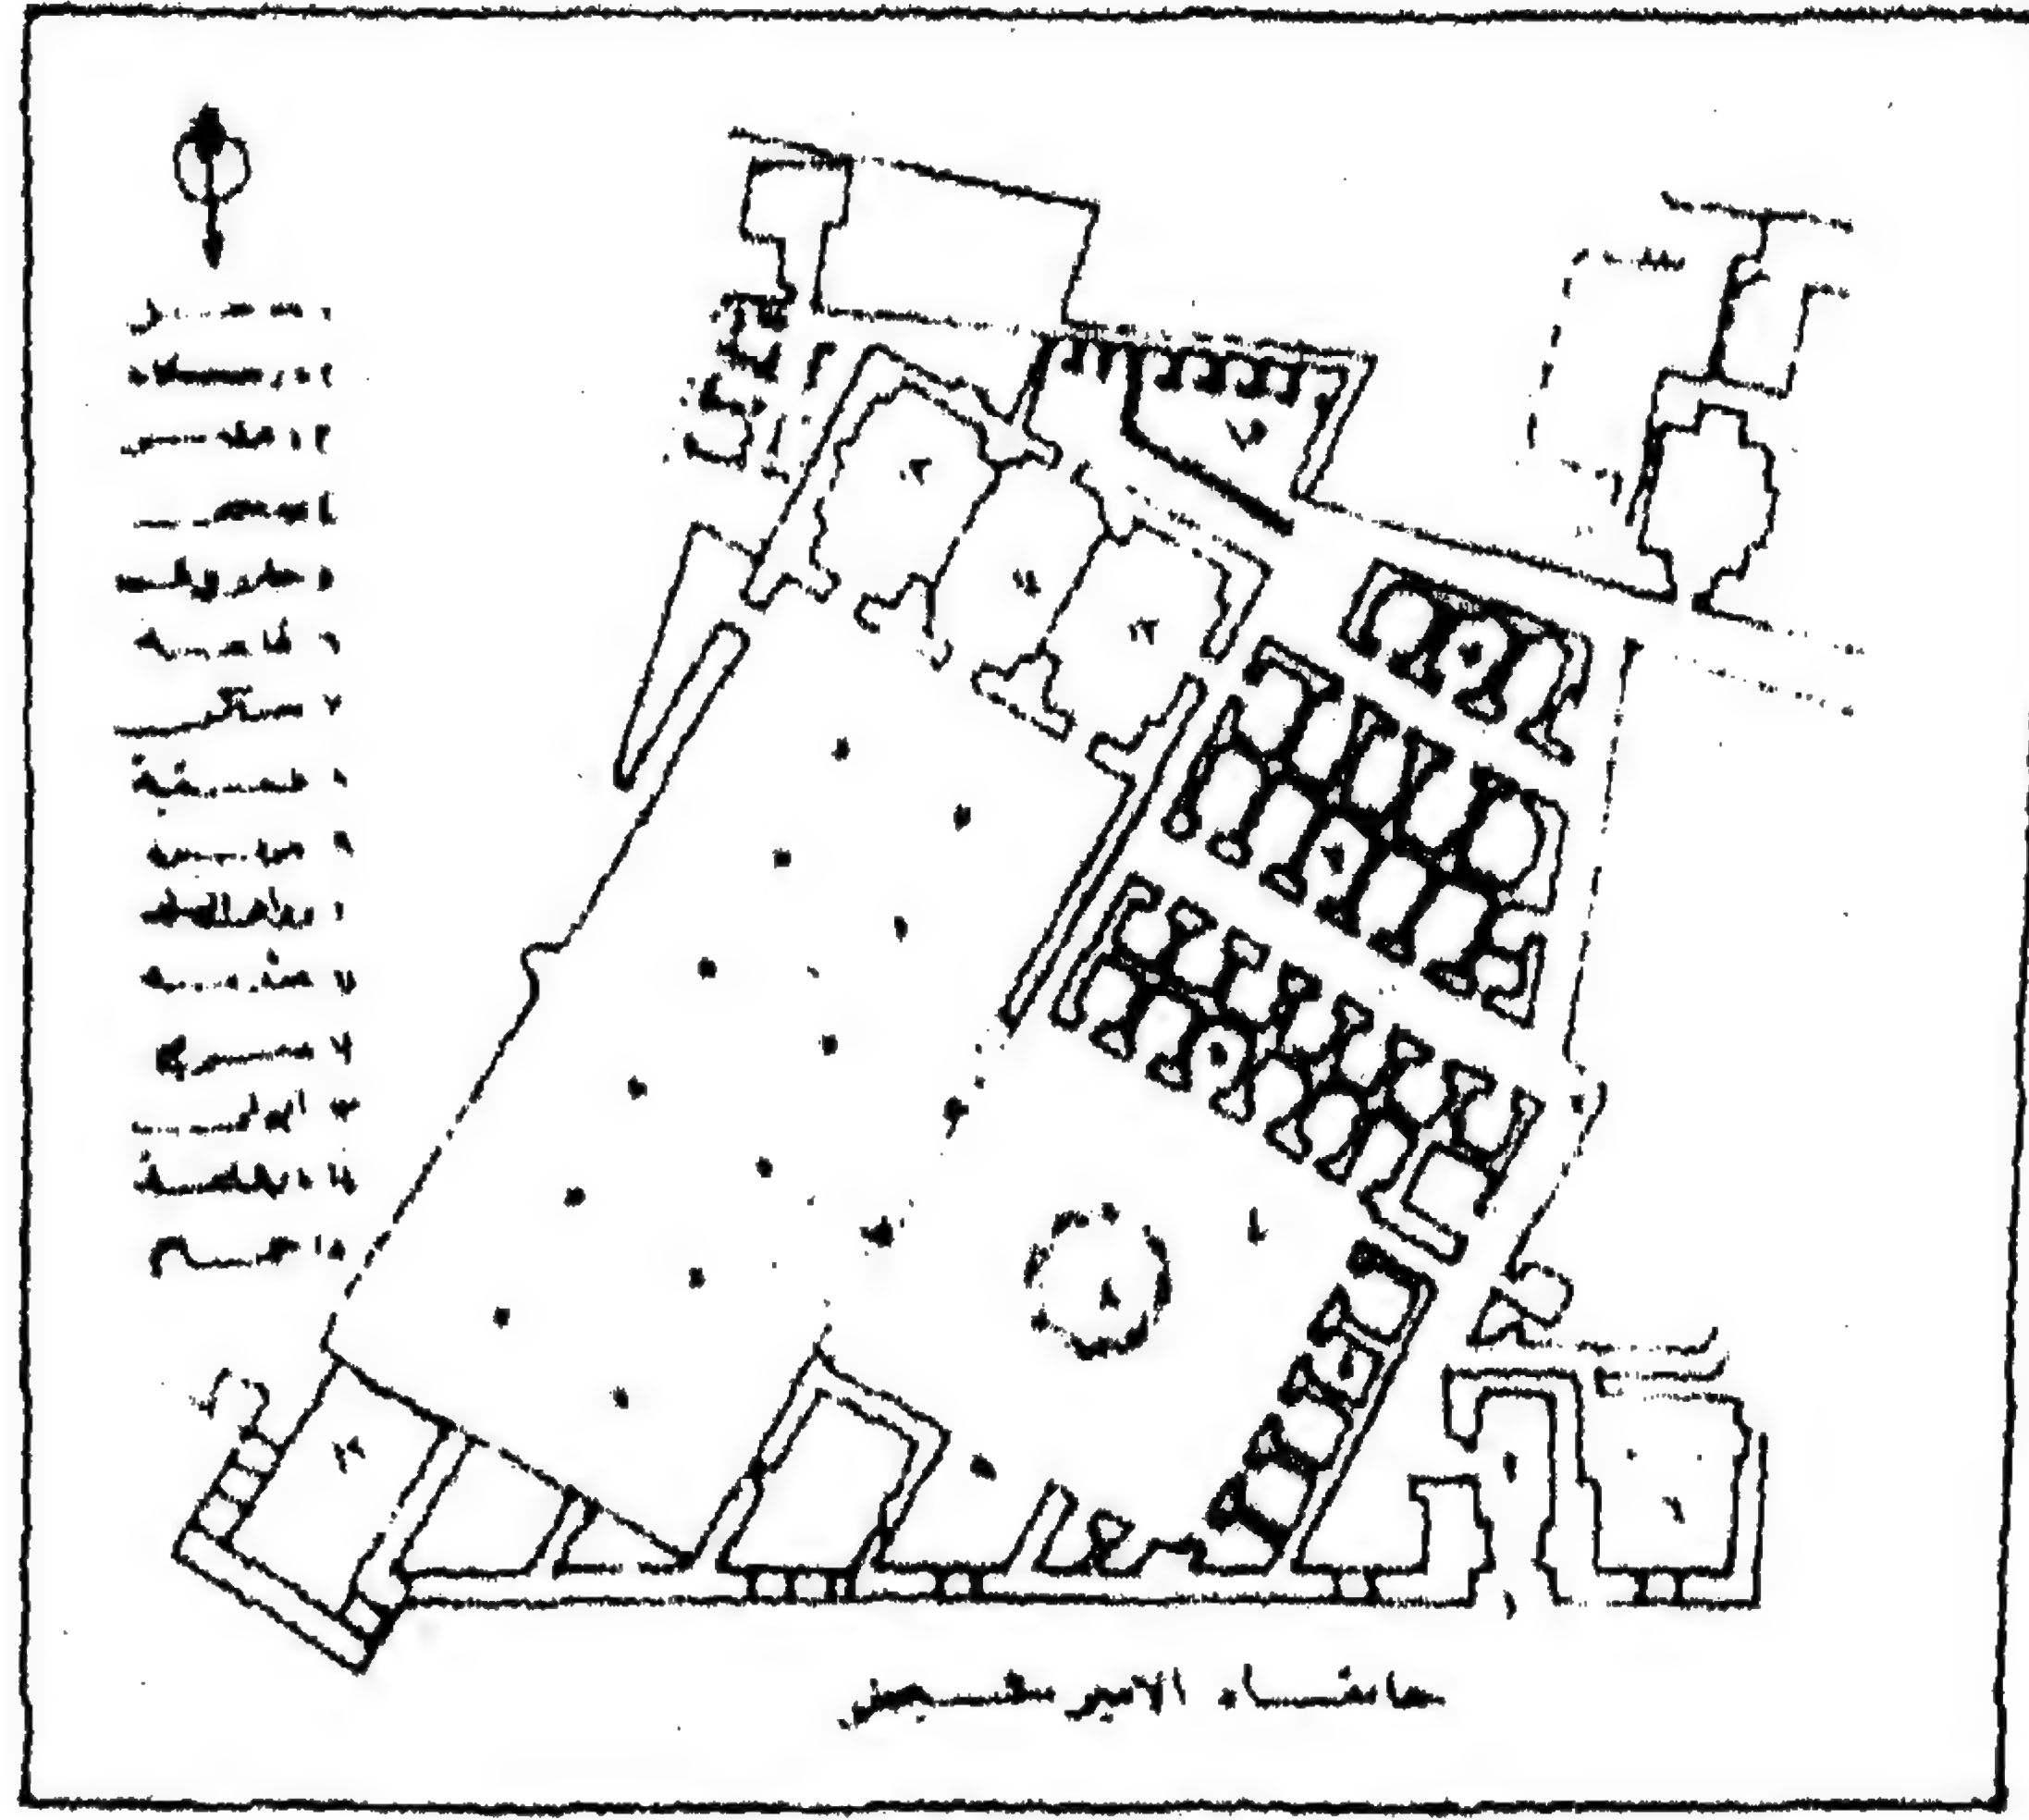

شكل (٥) مسقط أفقى لخانقاه الأمير شيخو البحري • عن : دليل الآثار الإسلامية •

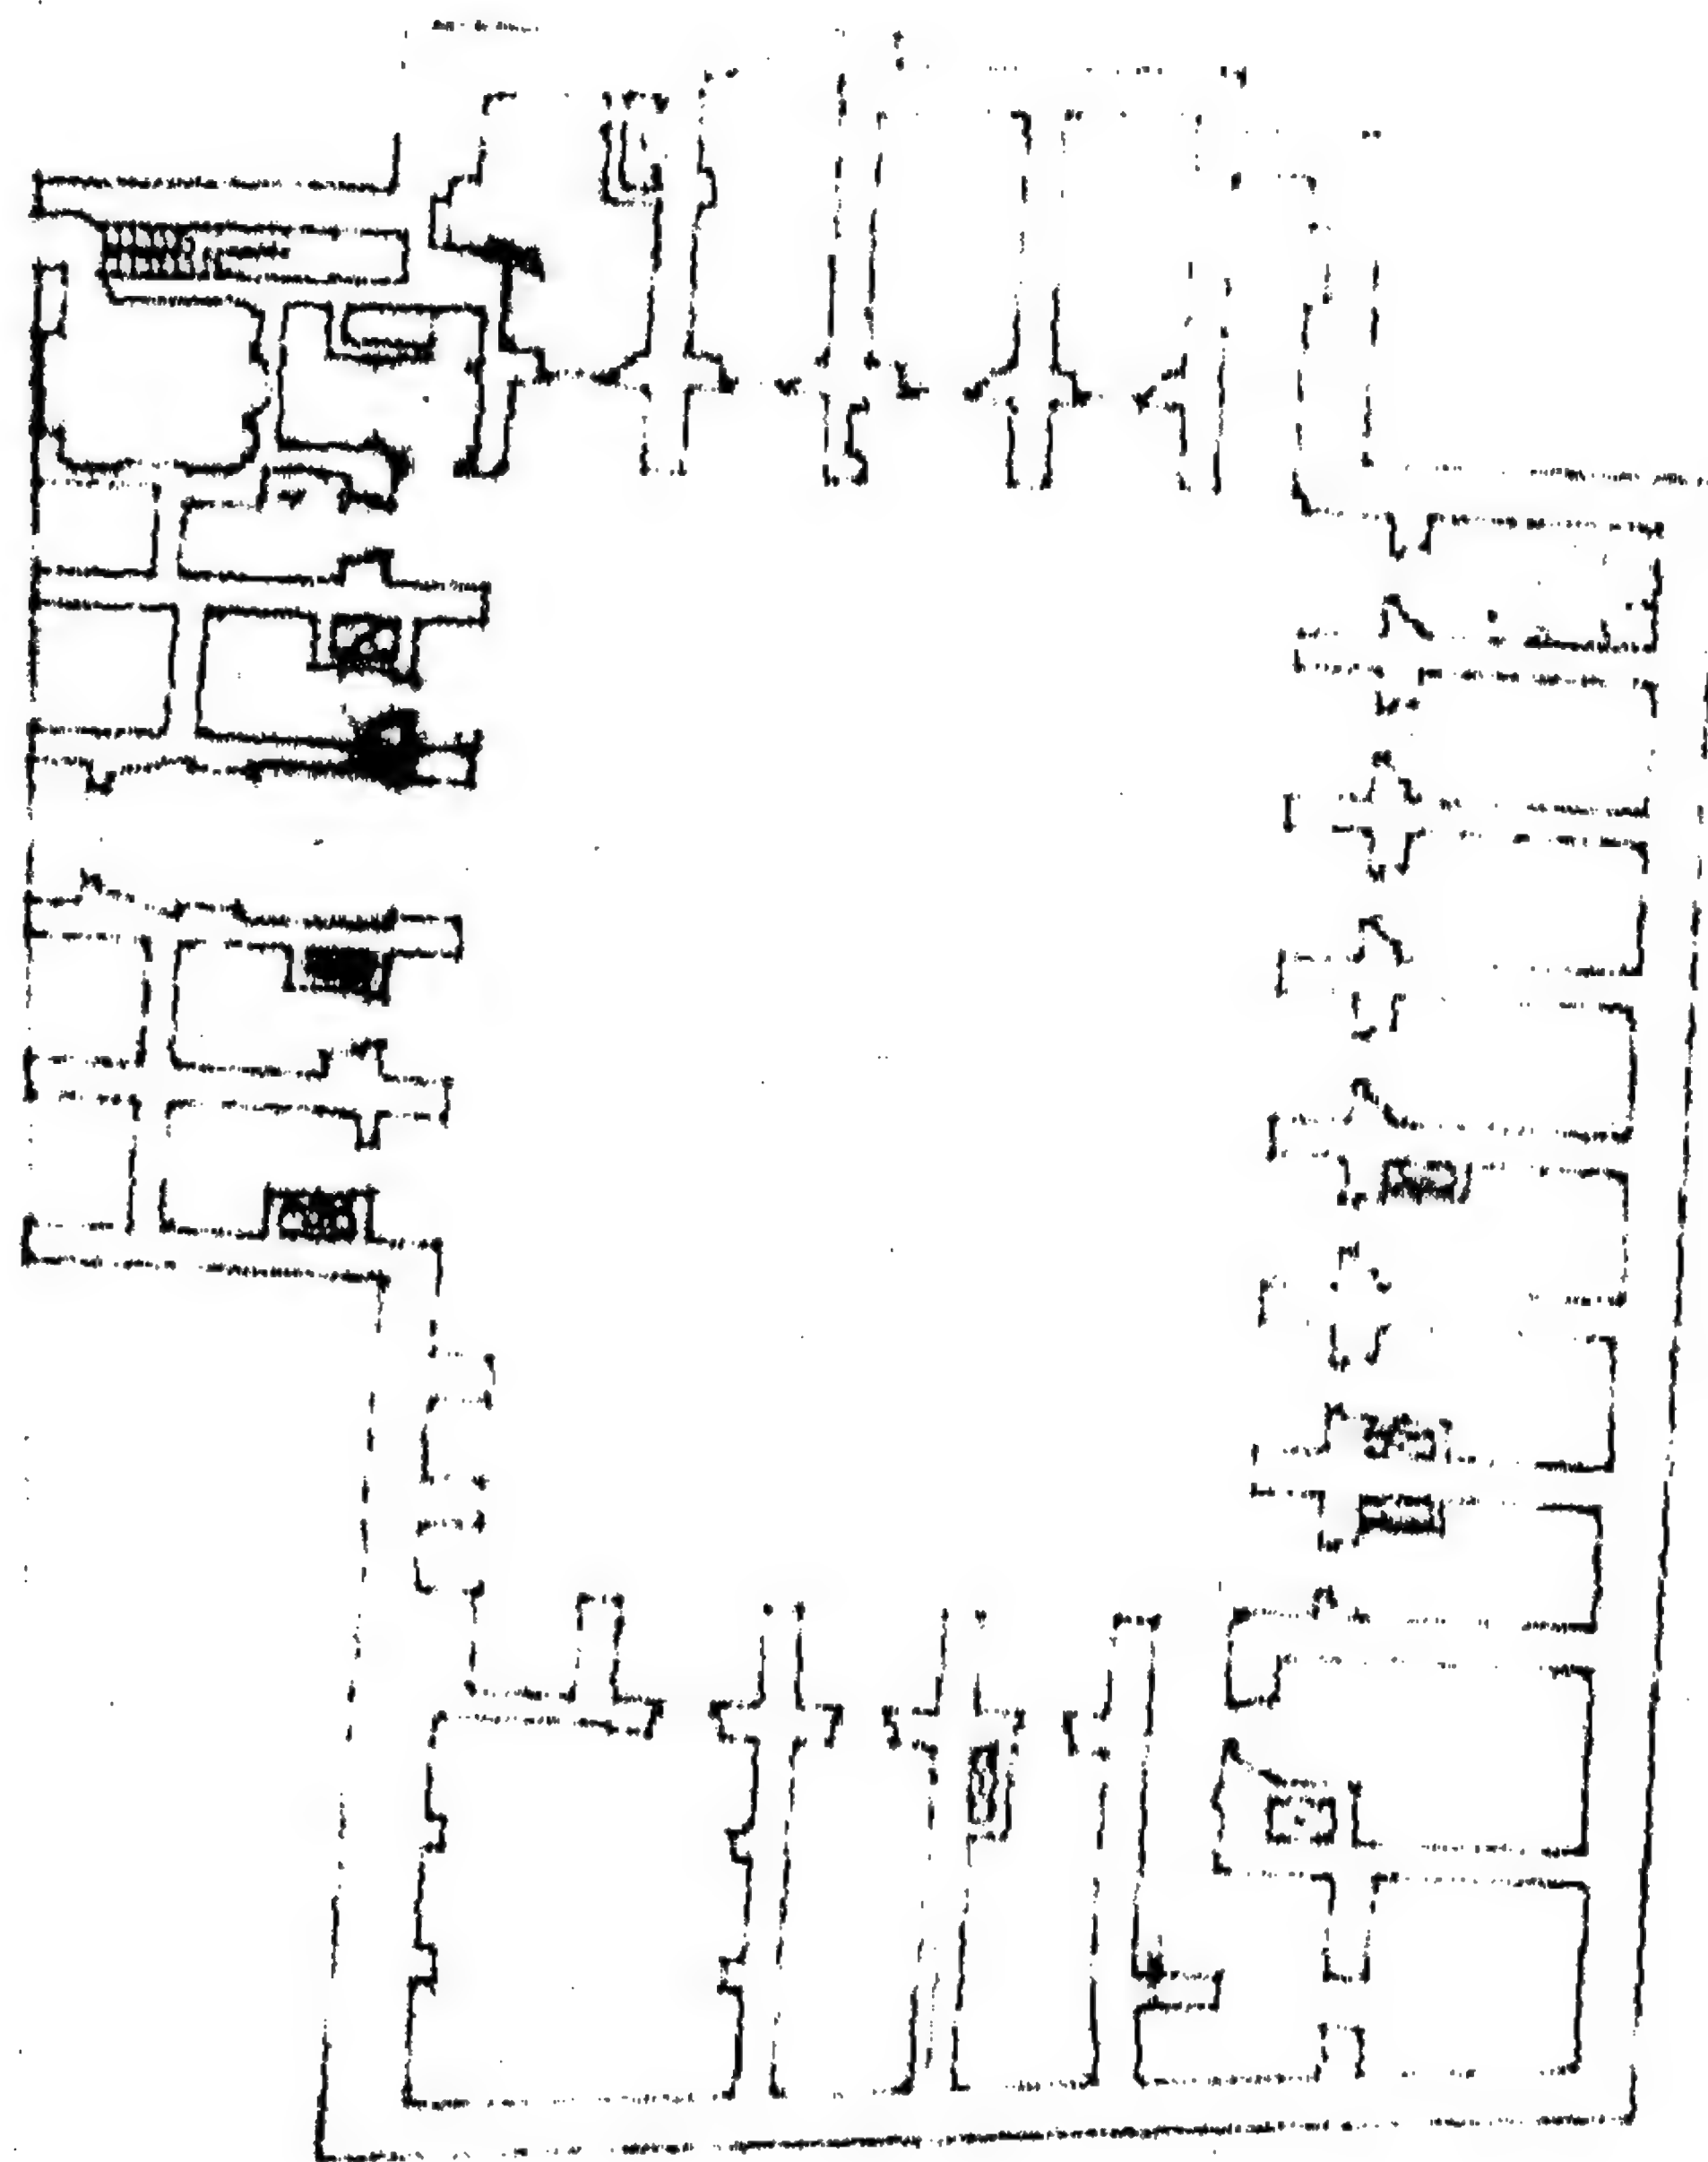

شكل (٦) مسقط أفقى لسبيل أم عباس • عن : دليل الآثار الإسلامية •
- المجلس الأعلى للآثار ، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار : المرجع السابق •

- السبيل والكتاب :-

كان الوازع الدينى سبباً فى عمل الأسبلة لسقاية الناس المارين فى الطرق وكذلك عمل الأحواض لشرب البهائم والحيوانات ، وكان المسلمون فى العصور الوسطى يعدون السبيل أعظم ما يثاب عليه المرء من أعمال البر وذلك عملاً بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن خير عمل من أعمال البر فأجاب (سقاية الناس) . (١)

وكانت الأسبلة تبنى فى بداية الأمر ملحقة بمبانٍ أخرى ثم انتشر أسلوب تخصيص ركن لتلك الأسبلة فى العمار من مساجد ومدارس وخانقاوات ويعلوها عادة كتاب لتعليم الصبية من أيتام وفقراء المسلمين القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم .

وأصبحت الأسبلة بمرور الزمن مباني مستقلة منفصلة تبنى لذاتها ، وقد جرى هذا التطور فى ظل سلاطين المماليك حينما أصبح للسبيل طراز معمارى خاص بصنابير المنيبة من وراء مشبكات من البرونز ، وفى العصر العثمانى اتخذ السبيل الهيئة الدائرية تعلوه الزخارف والكتابات مثل سبيل أم عباس بالصليبة وسبيل وكتاب عن الرحمن كتحدا المعروف بالنحاسين .

شكل (٦)

ثانياً :- العمارة الحربية :-

أهتم المسلمون ببناء الأسوار والأبراج والقلاع والحصون والأربطة حيث أنها من الوسائل التى تساعد على حفظ النفس والمال والعرض وهى مقاصد الإسلام ، ومن هنا صنفها الفقهاء تصنيفاً يضعها فى عداد (البناء الواجب) ولا سيما إذا كانت الحاجة ملحة لإستخدامها فى الدفاع عن حرمة المسلمين ، ووقفت عليها الأحباس لترميمها وتقويتها وحكم الفقهاء بالتزام العامة فى المشاركة فى بناءها مادامت تتحقق مصلحتهم بإنشائها وخصوصاً إذا دعت الظروف إلى ذلك وإحتاجت السلطة إلى مثل هذا العون ، ودعت الأحكام أيضاً إلى المحافظة عليها وعدم هدمها وإزالتها حتى لو إنتهت الحاجة الملحة لأنه ربما يتم الإحتياج إليها فى وقت لاحق . (٢)

- الرباط :-

وهو نوع من العمارة الحربية كان يسكنه المجاهدون الذين يدافعون عن حدود الإسلام ، ومعظمها أبنية مستطيلة الشكل وتوجد فى أركانها أبراج للمراقبة وداخلها بناء تحف به قاعات

١- ثروت عكاشة (دكتور) : القيم الجمالية فى العمارة الإسلامية ، مجلة عالم الفكر ، العدد الثانى ، المجلد الخامس عشر ، مجلة

دورية ، عدد يوليو - أغسطس - سبتمبر ، الكويت ، ١٩٨٤ م ، ص ١٨٤ .

٢- محمد عبد الستار عثمان (دكتور) : المرجع السابق ، ص ١٣٥ ، ١٣٦ .

بدون نوافذ وقد استعملت كبيوت للعبادة بعد أن زالت عنها صفاتها الحربية مثل رباط الجيوش بمصر . (١) شكل (٧)

- القلاع والأسوار والحصون والأبراج والخنادق :-

كان تخطيط الأسوار والقلاع والحصون والأبراج والخنادق وماتضمنه هذه الإنشاءات من عناصر العمارة تعكس تطور وسائل وأساليب الدفاع والهجوم المتلاحقة ، ويرى ذلك فى أبراج المراقبة وفى قلاع الثغور والموانئ وأسوار المدن وحصونها وذلك فيما إشتملت عليه من عناصر ووحدات معمارية كالمزاعل والسقاطات والشرفات والسلالام والممرات وأساليب التغطية ومواد البناء وأساليبه ، وهو أمر برع فيه المعمار الإسلامى من خلال ما أنشاه من أسوار وقلاع وأبراج تمثل وسائل مختلفة للتحصين والدفاع . (٢)

وقد أثرت الظروف السياسية فى زيادة النشاط فى إنشاء هذا النوع من العمارة وليس أدل على ذلك من العصر الأيوبي فى مصر ، حيث واجهت الدولة الأيوبية غارات الصليبيين وهى فى أوجها ، وكانت تلك الغارات تهدد الشام منذ أيام الأتابكة ، وزحفت إلى مصر فى زمن الدولة الفاطمية، ومن ثم فقد أعاد صلاح الدين تحصين القاهرة فى زمن وزارته للعاقد الخليفة الفاطمى ، ثم شرع فى تشييد قلعة الجبل عندما تولى الحكم فى مصر وأحاط القاهرة بسور قوى من الحجر بعد أن ضم إليها الفسطاط والعسكر والقطائع . (٣)

ويتضح مما سبق أن تحصين المدن الإسلامية كان معياراً حضارياً أساسياً فى تكوينها المادى لما يوفر من أمن لساكنيها ، ومن الأمثلة على العمارة الحربية ما يوجد فى مصر والشام وإيران والمغرب ، وفى مصر توجد أسوار القاهرة وقلعة قايتباى وقلعة صلاح الدين (قلعة الجبل) . شكل (٨، ٩، ١٠)

ثالثاً : العمارة المدنية :-

ويندرج تحت هذا النوع من العمارة العديد من المنشآت التى أقيمت لخدمة ساكنى المدن الإسلامية ، كما تعددت وظائف هذه المنشآت كالتالى :-


- البيمارستانات :-

ومعناها بيوت المرضى أو المستشفيات بوجه عام وليست مستشفيات الأمراض العقلية كما هو مفهوم فى الوقت الحاضر وهى فى الأصل كلمه فارسية ، ولقد حاول بعض الحكام والسلاطين التقرب إلى الله وذلك عن طريق عمل ماينفع الناس وكان البعض الآخر يفعل ذلك

١- عبد السلام أحمد نظيف (م) : المرجع السابق ، ص ٣٦ ص ٠


٢- محمد عبد الستار عثمان (دكتور) : المرجع السابق ، ص ١٣٩ .

٣- فريد شافعى (دكتور) : المرجع السابق ، ص ٢٦٨ .

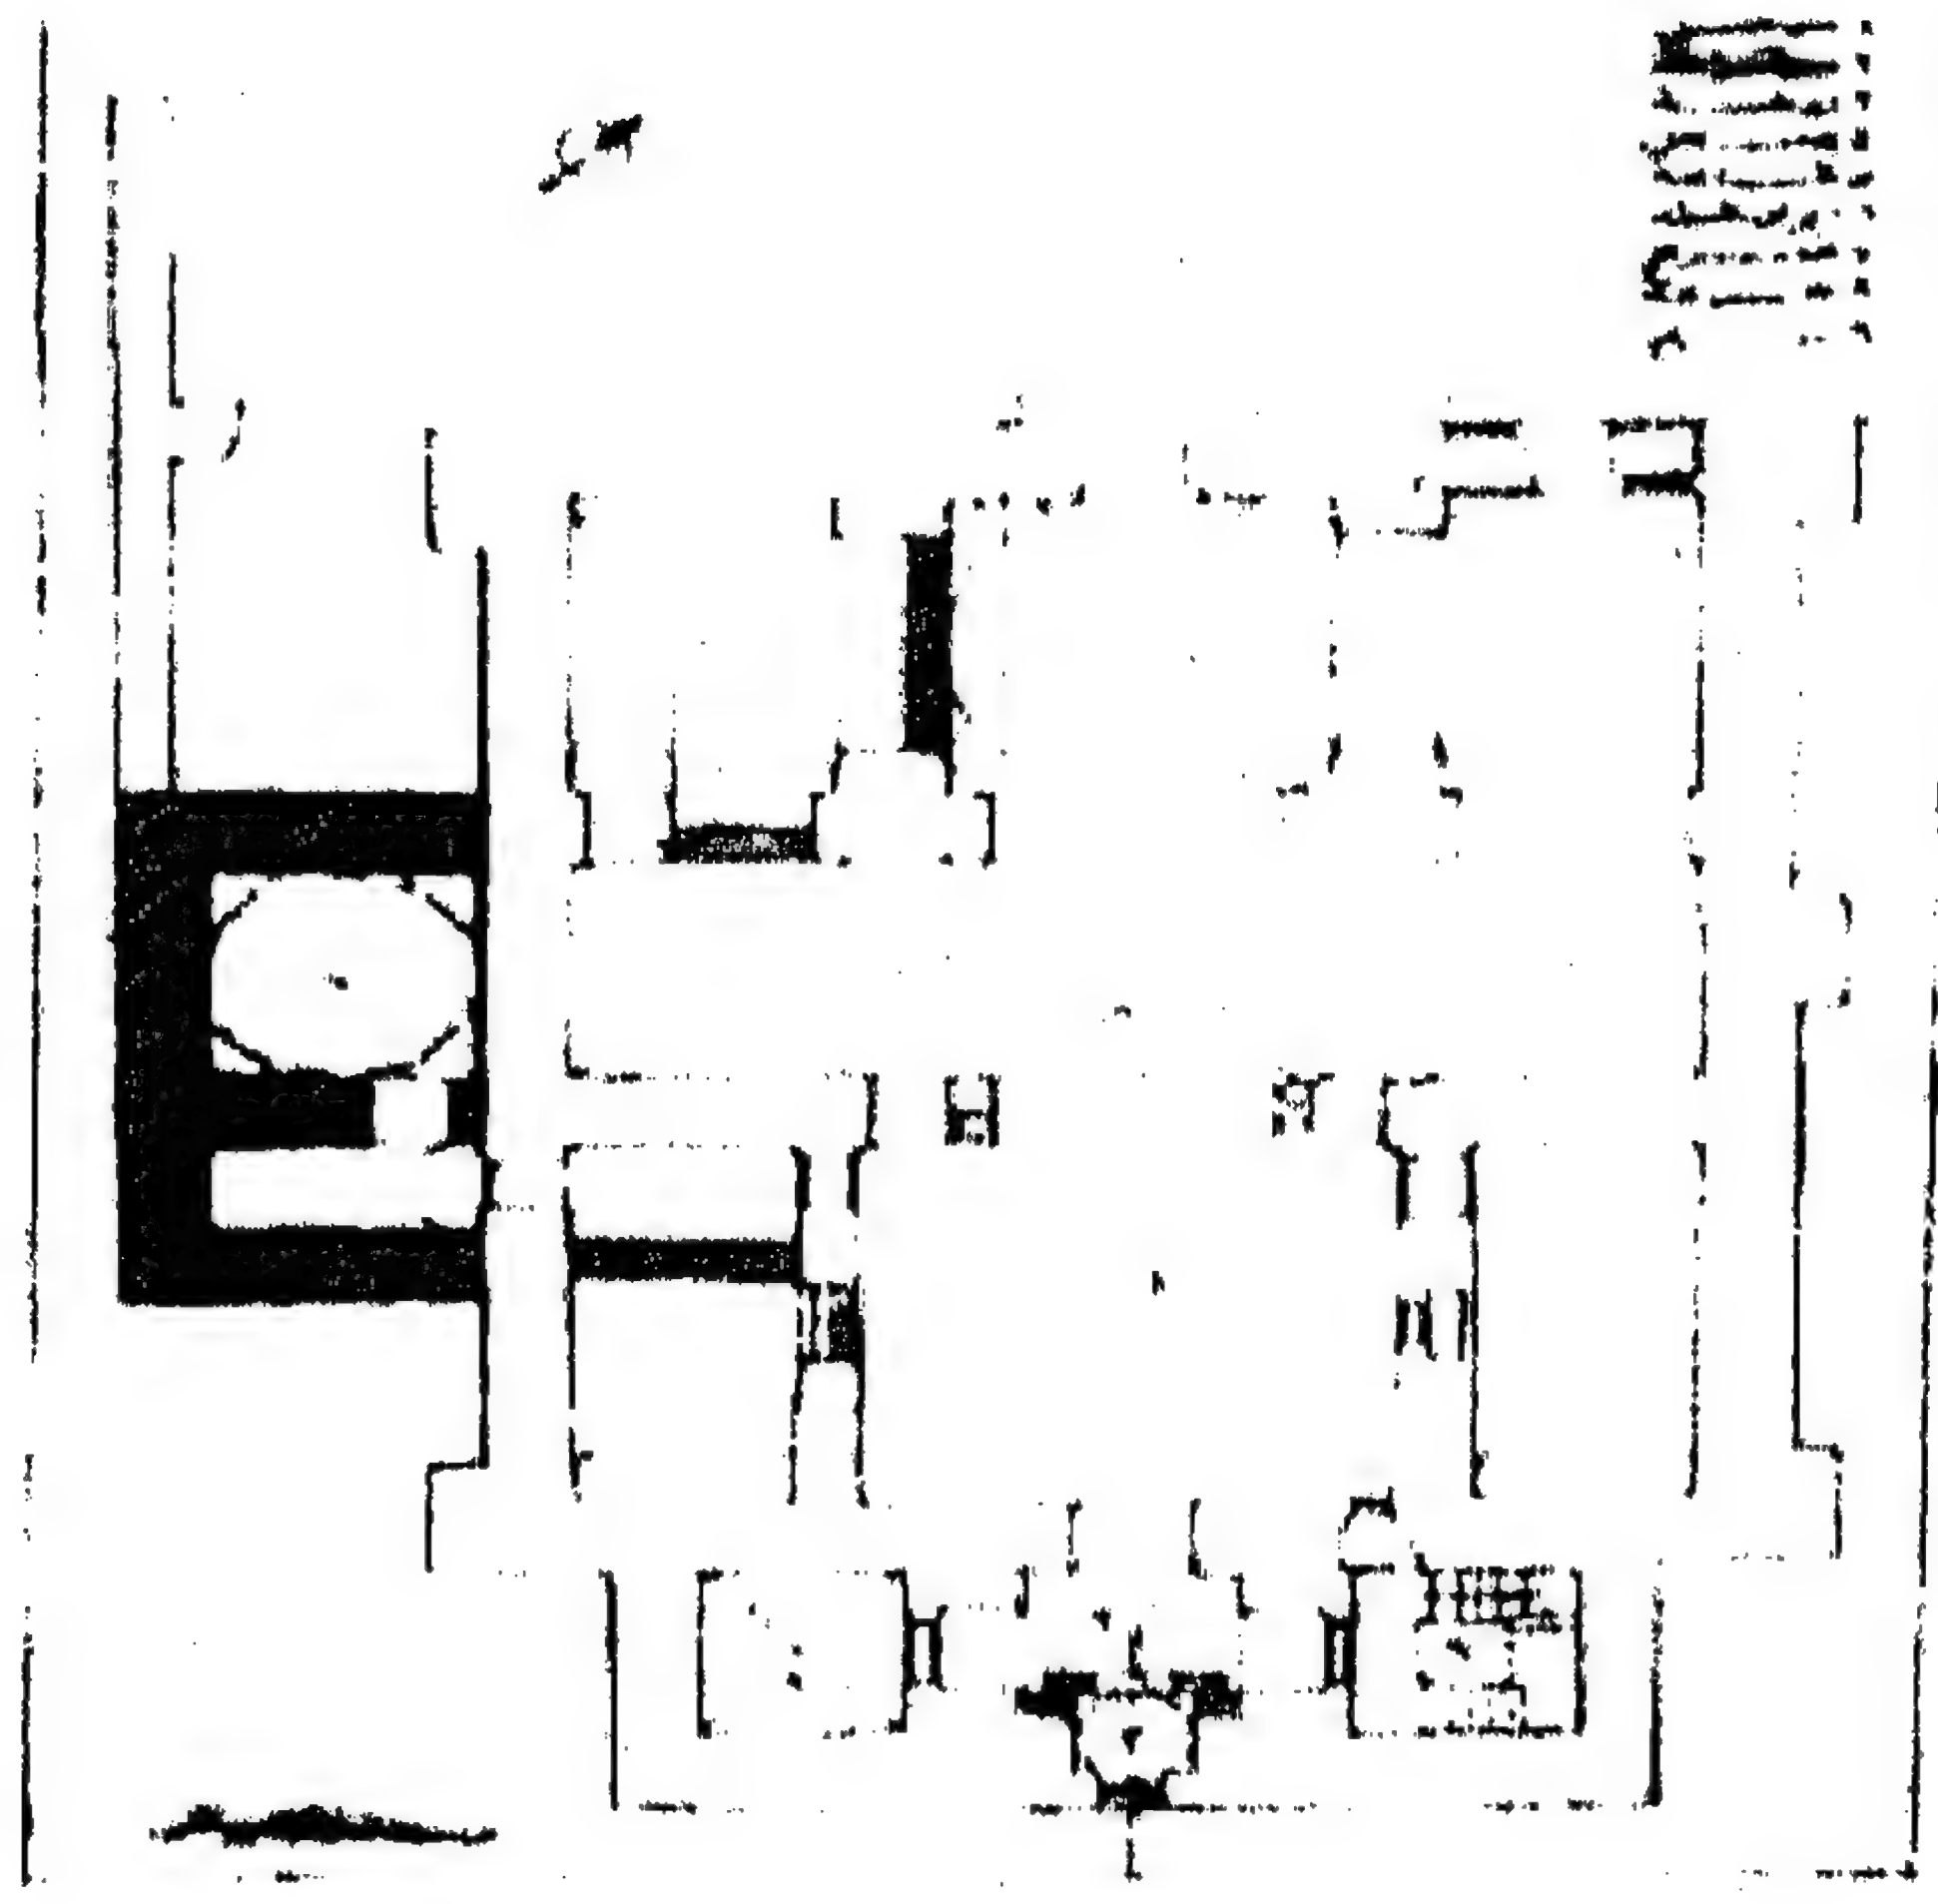

• عن : دليل الآثار الإسلامية •


• شكل (٧) مسقط أفقى لرباط الجيوشى •

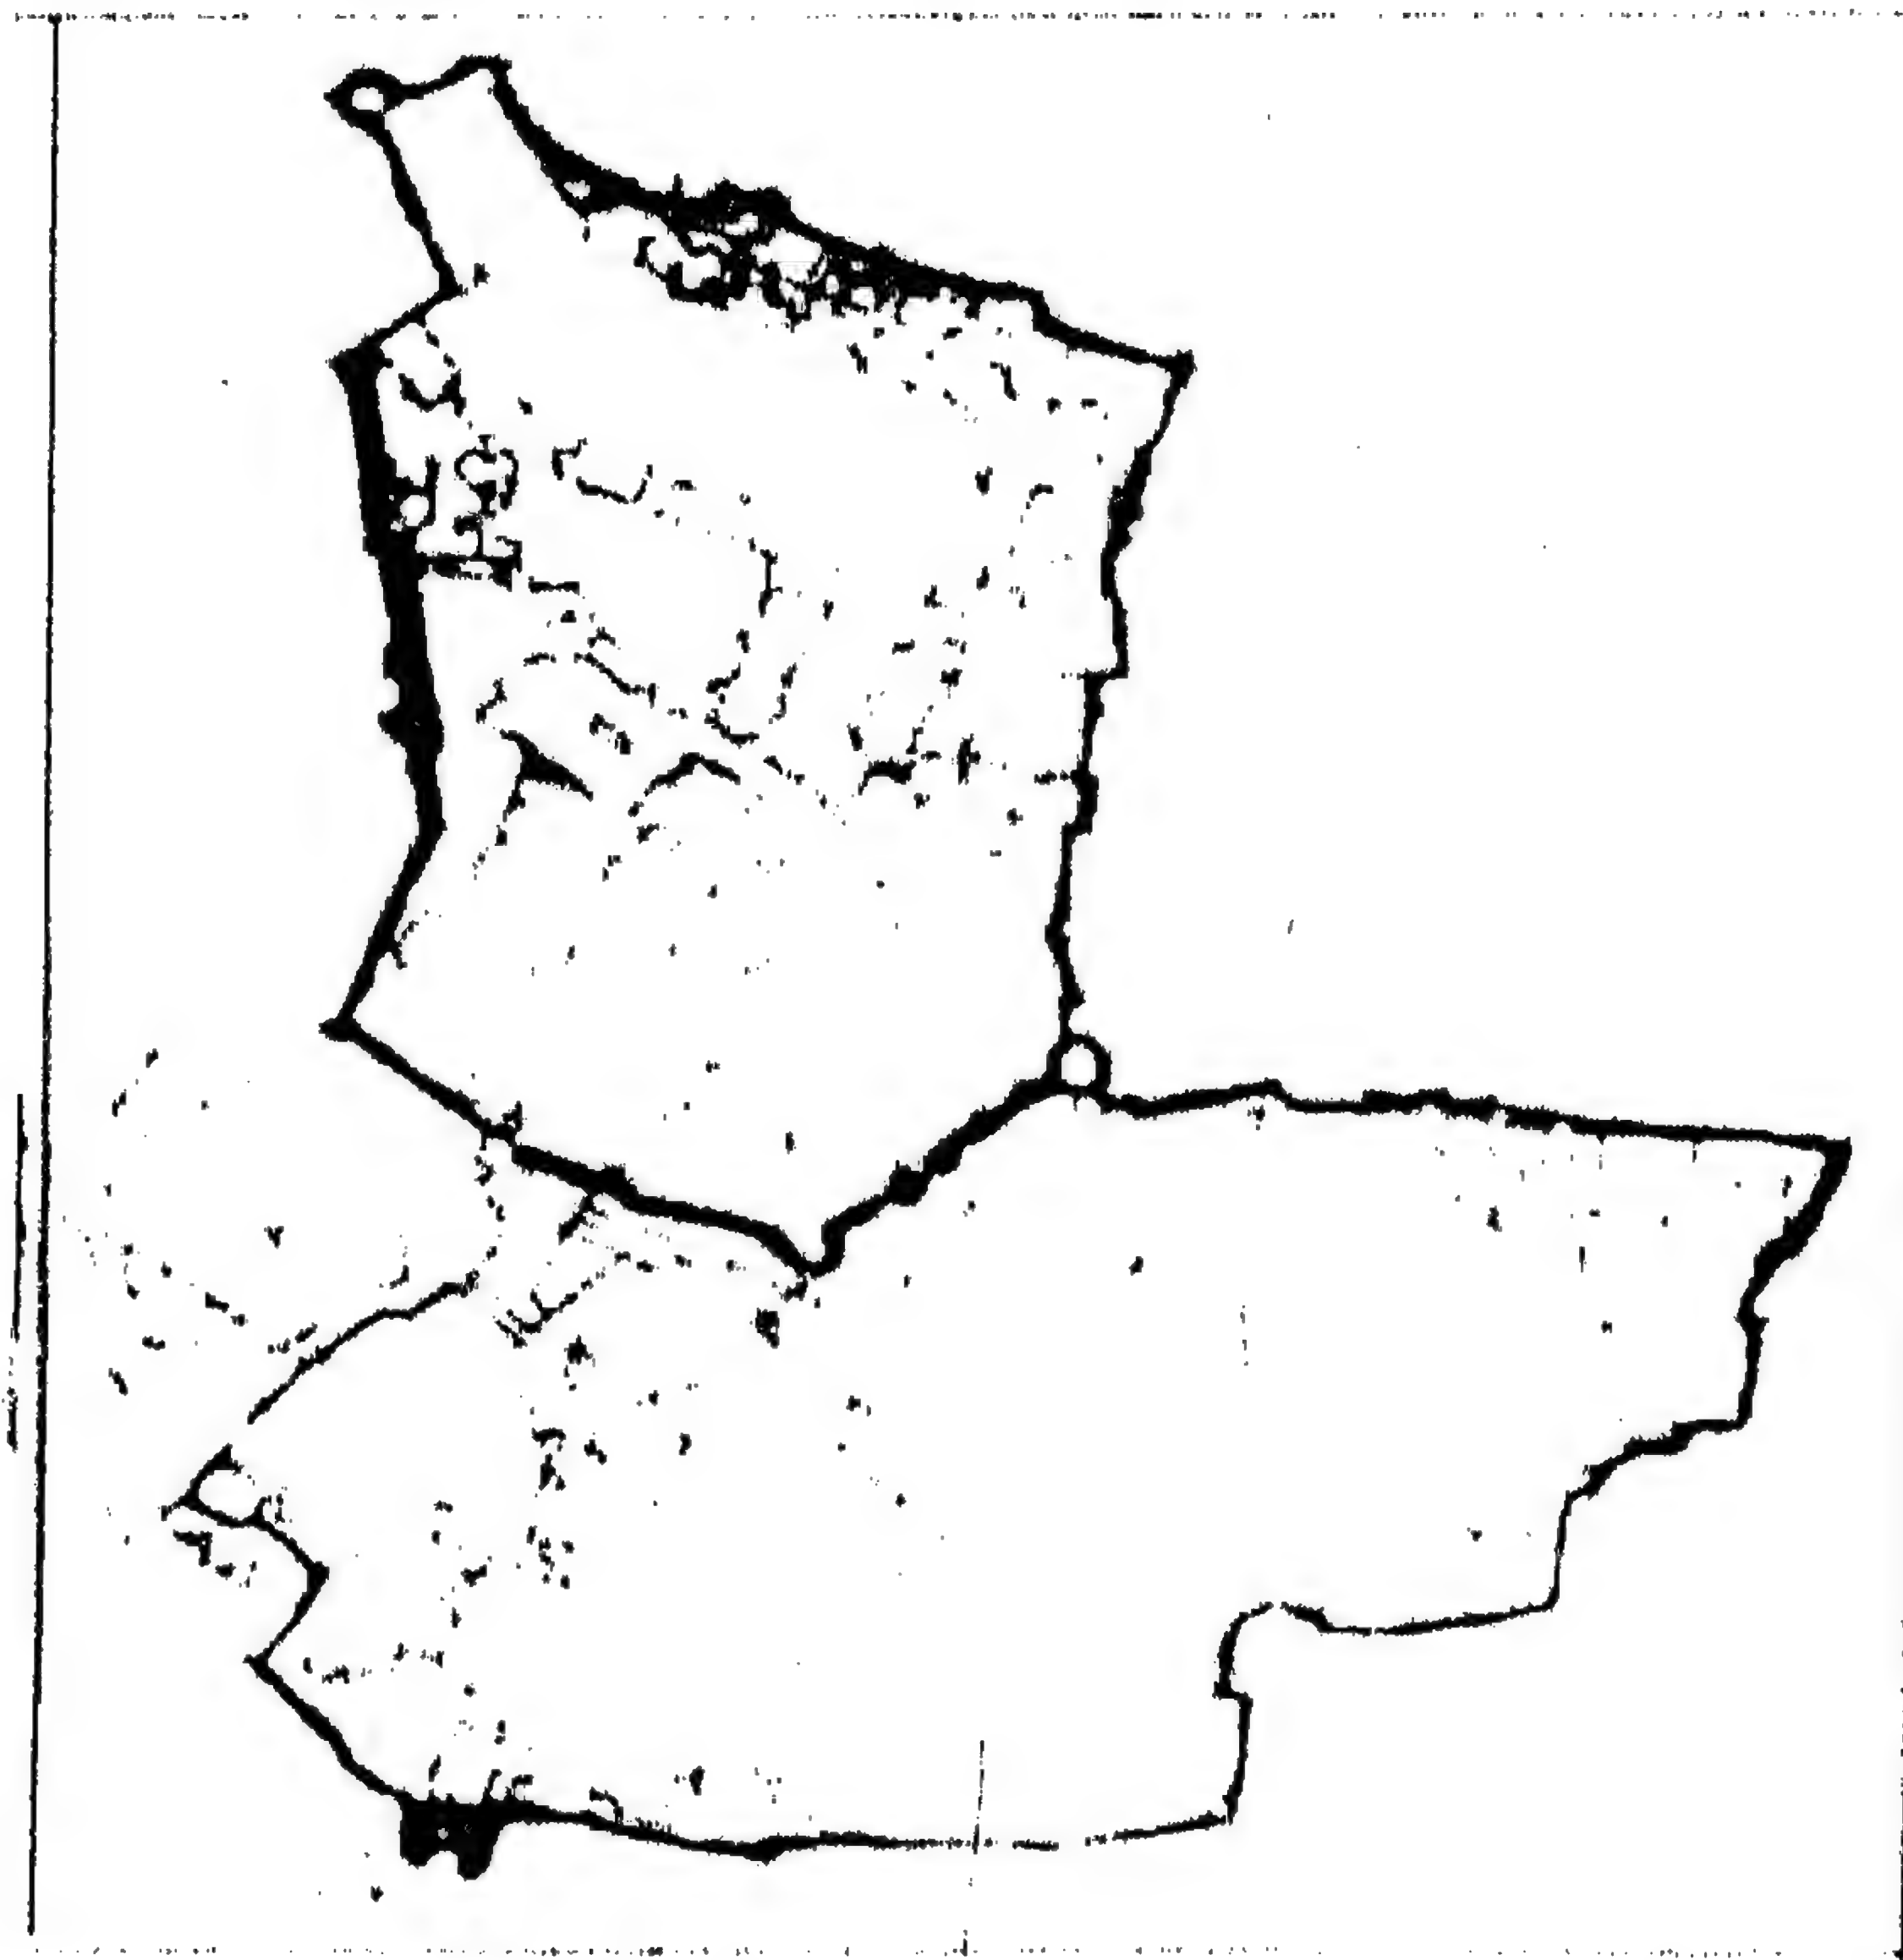


• عن : دليل الآثار الإسلامية •

• شكل (٨) مسقط أفقى لقلعة صلاح الدين •

• المجلس الأعلى للآثار ، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: المرجع السابق •

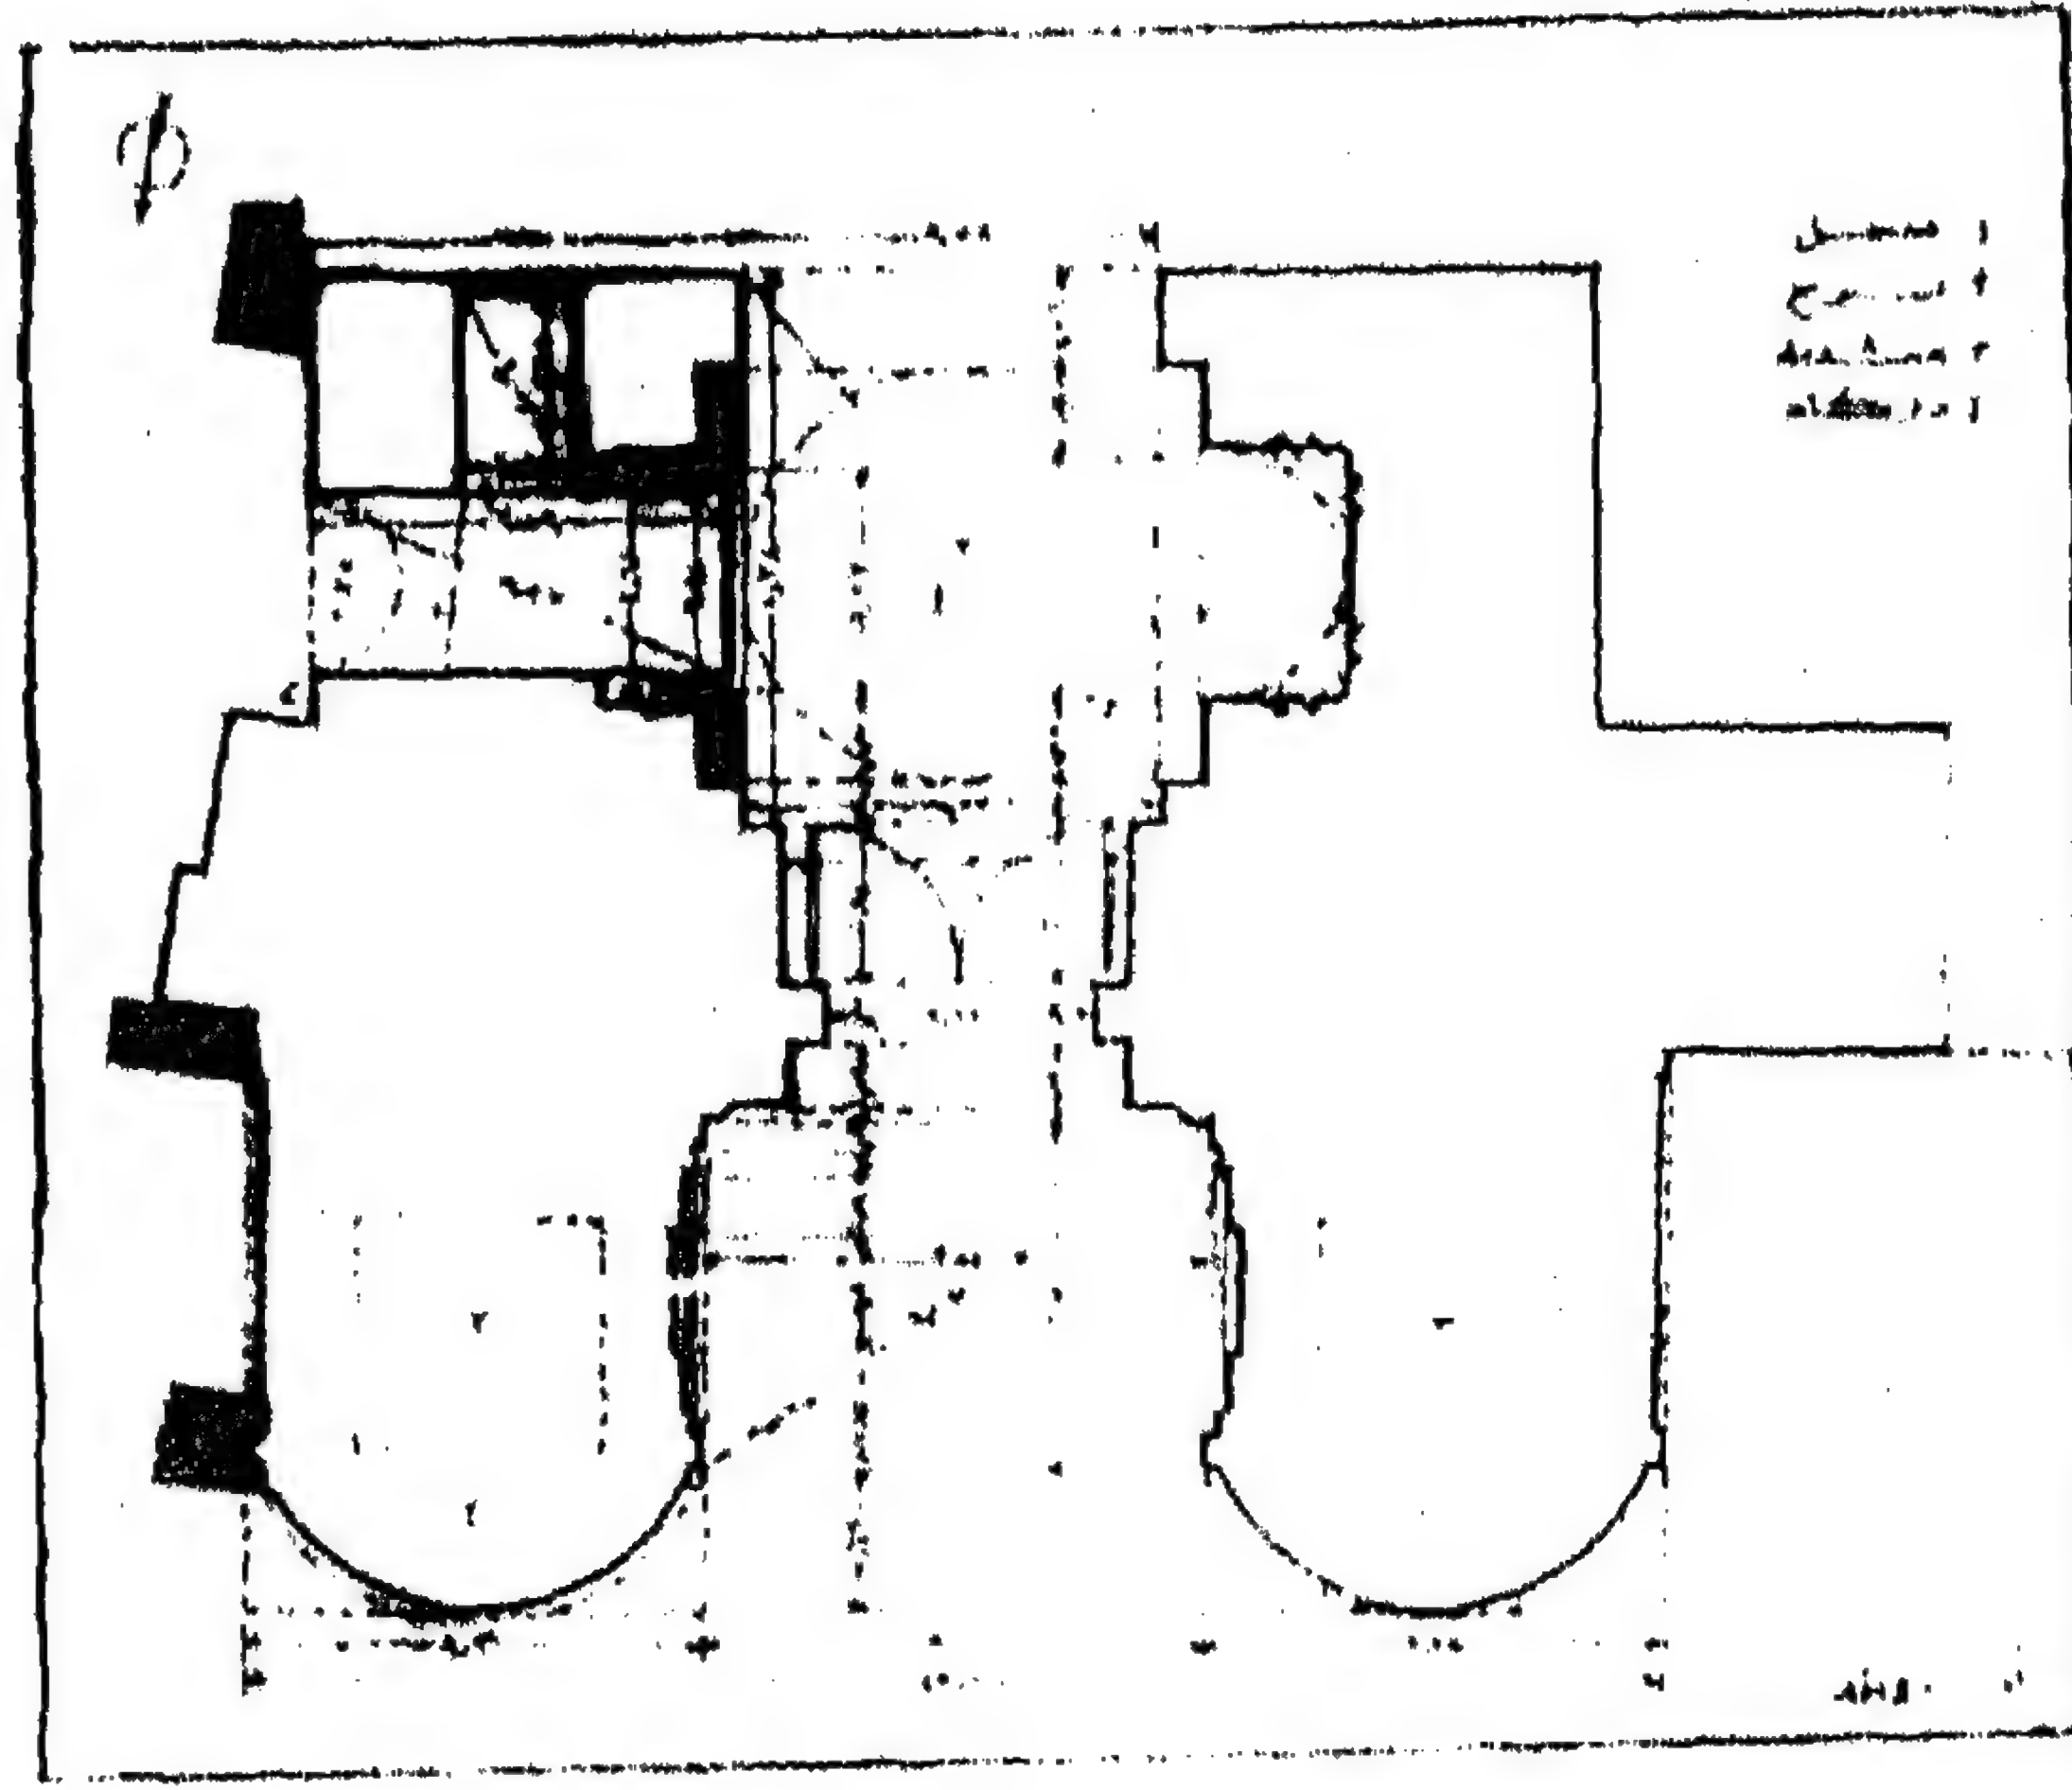

شكل (٩) مسقط أفقى لباب زويلة • عن : دليل الآثار الإسلامية •

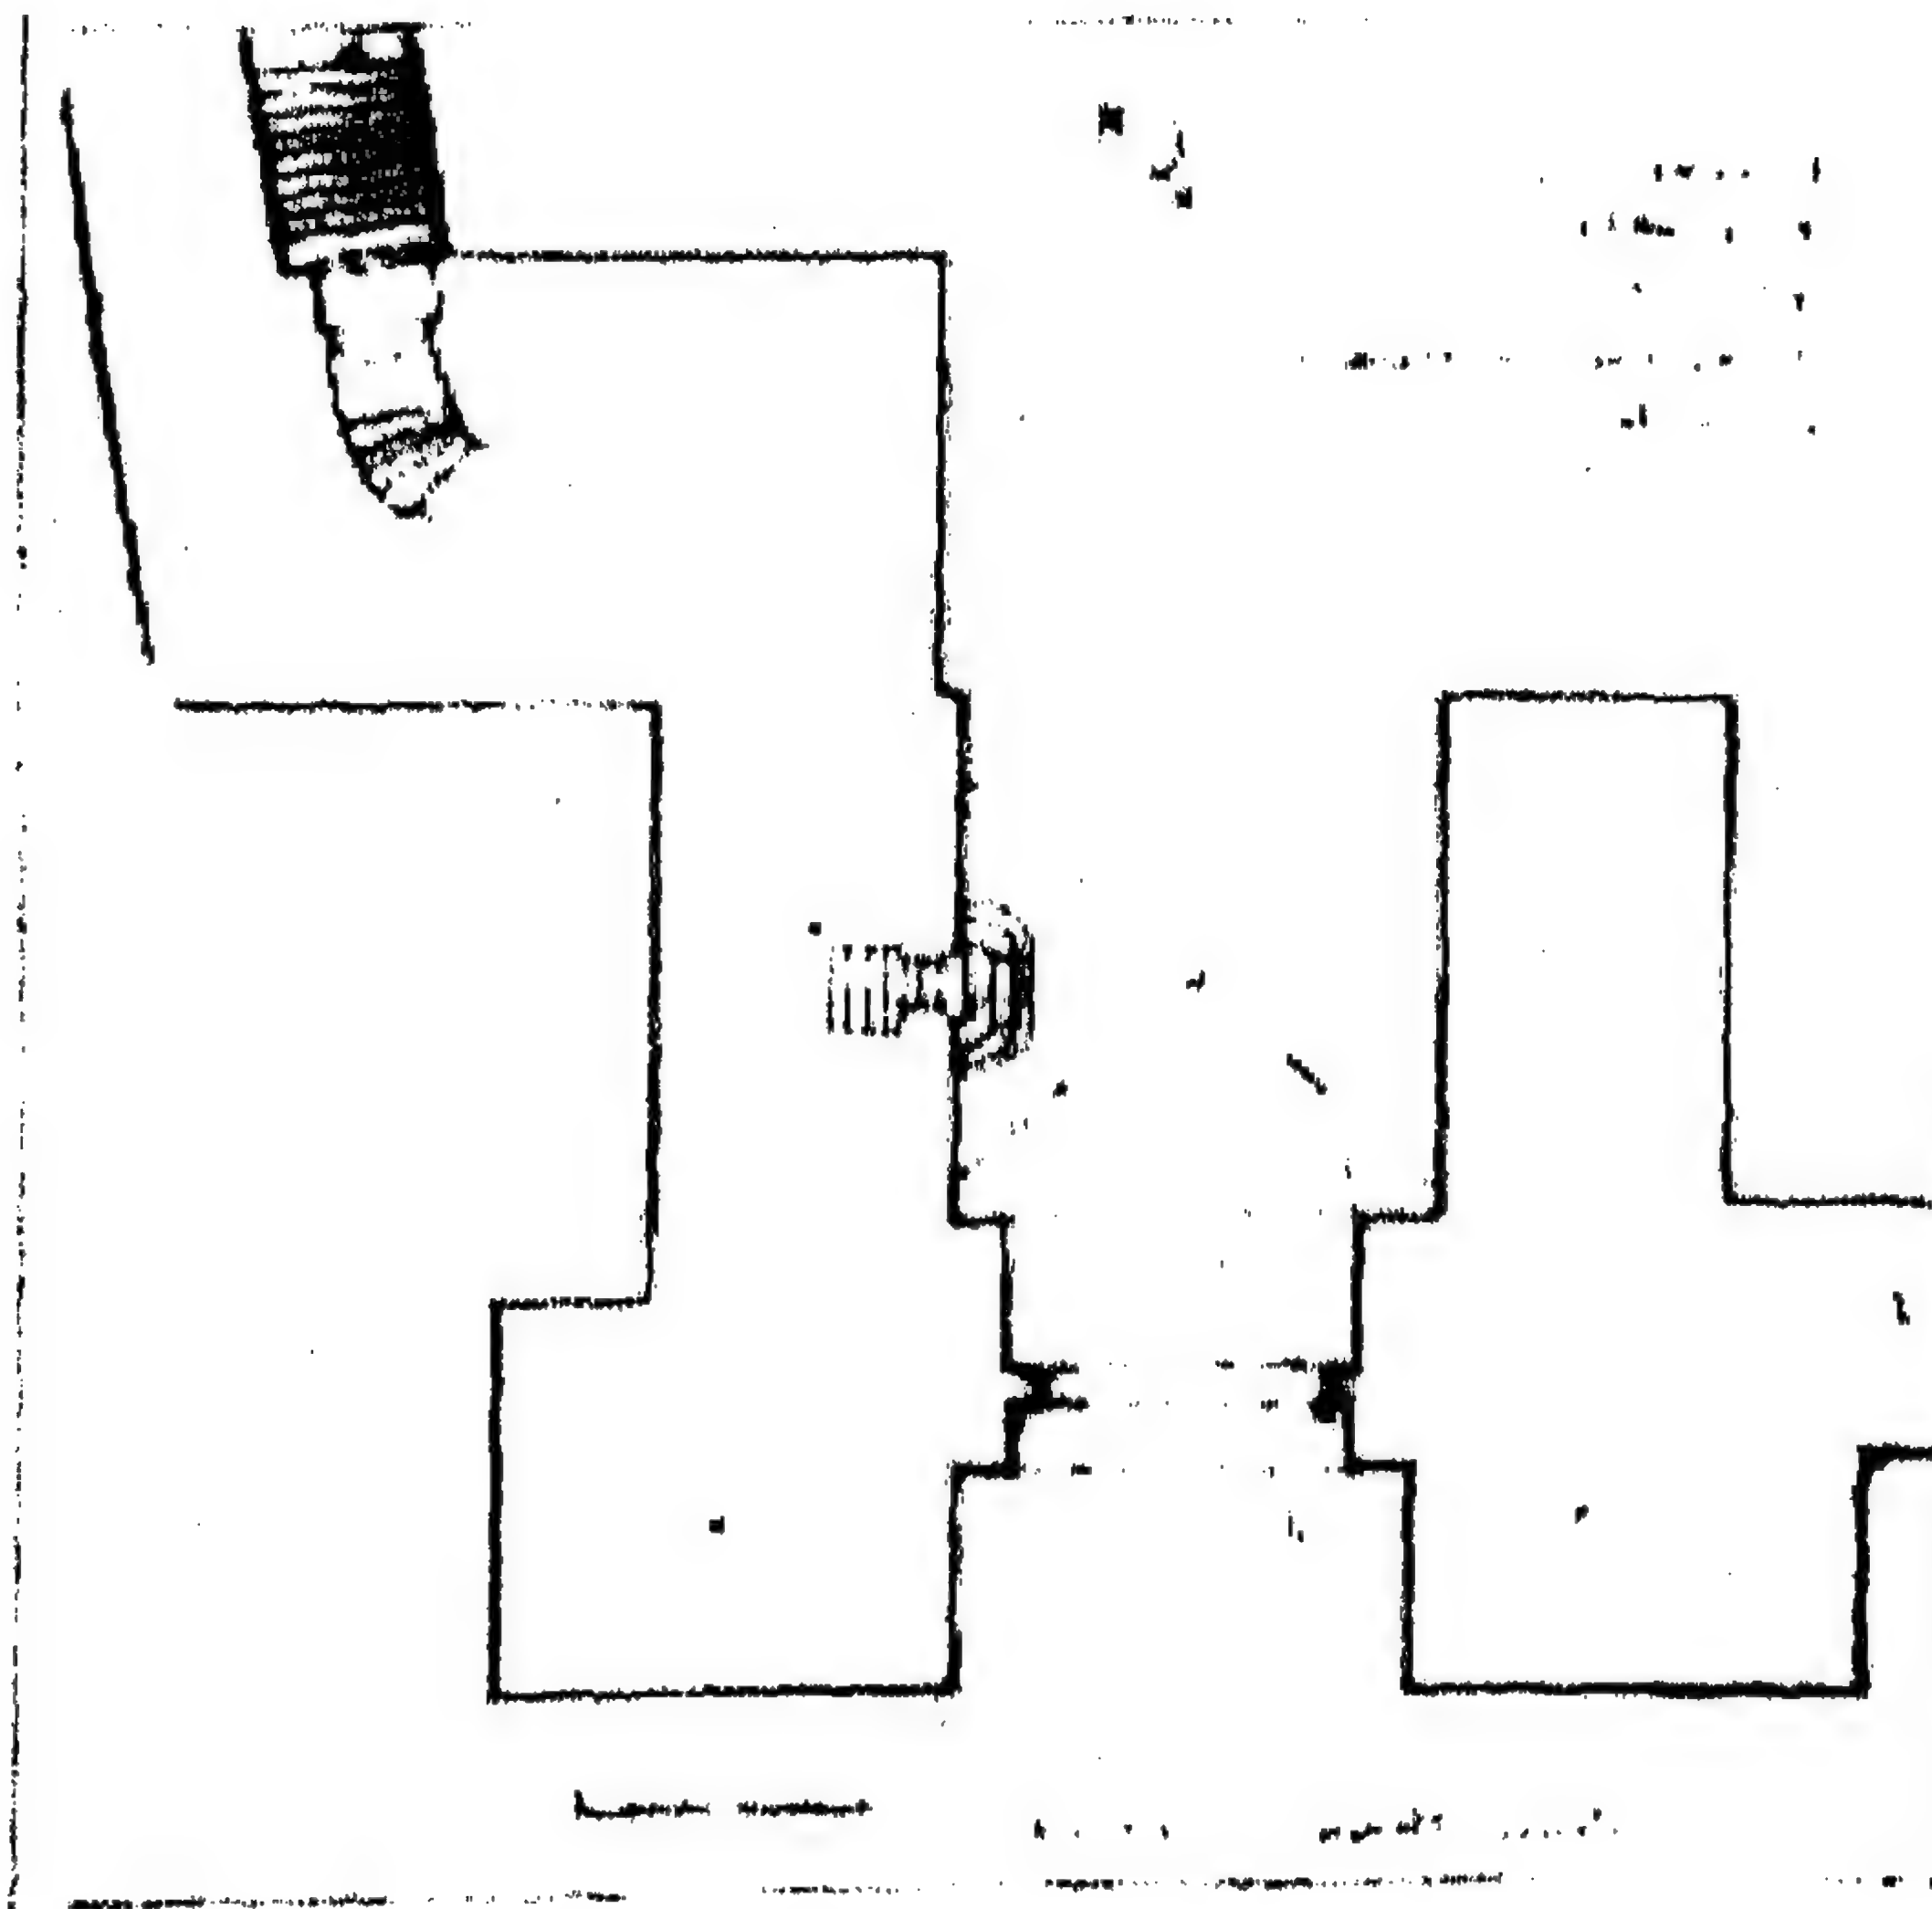

شكل (١٠) مسقط أفقى لباب النصر • عن : دليل الآثار الإسلامية •

- المجلس الأعلى للآثار ، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار : المرجع السابق •

تكفيراً عما اقترفه من مظالم وآثام ، وكان الوليد بن عبد الملك أول من أنشأ البيمارستان فى الإسلام وذلك فى عام (٨٨ هـ) ، وقد أهتم أيضاً بتخصيص مرتبات مالية للعميان والمجذومين وأصحاب الأمراض المزمنة ، وكان يقوم السلاطين والأمراء الذين ينشئونها بالإشراف على بنائها ووقف الأوقاف عليها لتستمر فى أداء وظائفها ومن البيمارستانات التى تعكس المستوى الحضارى المتقدم ببيمارستان (أحمد بن طولون) الذى إشتراط فيه ألا يعالج فيه جندى ولا مملوك لإتاحة الفرصة للعامة غير القادرين (١) ، وأيضاً البيمارستان الذى أنشاه السلطان صلاح الدين الأيوبي حيث حول أحد القصور الفاطمية إلى بيمارستان وعين فيه أطباء وجراحون ومديرأ له، وكان البيمارستان الذى أنشاه السلطان قلاوون على نفس المستوى حيث نافس مابه من أثاث ما بقصور السلاطين والأمراء من حيث الفخامة والإتقان وكان عدد ما يعالجون فيه يومياً يقدر بأربعة آلاف مريض ، وكان يعطى كل مريض عند مغادرته للبيمارستان هبة مالية وكسوة ٠ (٢)

وكان النظام المتبع فى هذه البيمارستانات يماثل المستشفيات الحديثة ذات المستوى الرفيع ، حيث كانت هذه البيمارستانات تعالج المرضى من الرجال والنساء المقيمين أو العابرين من جميع البلاد والأقاليم ، دون تمييز بسبب الأصل أو الدرجة ومهما كان المرض الذى يشكو منه المريض ، وكان المرضى من الرجال والنساء يقيمون كل على حدى حتى يتم شفاؤهم ، وكان هناك استعداداً لتوزيع الأدوية والعقاقير الطبية للمرضى الخارجيين وكان من شدة العناية بالمرضى فقرة فى بنود نظام الوقف تبيح شراء مراوح من جريد النخيل لراحة المرضى فى فصل الصيف ٠ (٣)

وقد اتبع نظام الصحن والإيوانات فى البيمارستانات وخاصة فى العصر المملوكى ومن الأمثلة الباقية ببيمارستان قلاوون ضمن مجموعة الشهيرة بالنجاسين التى ضمت ضريحه ومدرسته ومسجده و بيمارستان المؤيد شيخ بسكة الكومى بالقلعة ٠ شكل (١١)

الخانات والوكالات والربوع :-


والخانات جمع خان وتعنى فندق بالفارسية ويحوى هذا الخان شققاً صغيرة مصممة على عدة طوابق بدلاً من الحجرات المنفصلة وكان له فناء داخلى تربط فيه دواب المسافرين وفى الدور

١- محمد عبد الستار عثمان (دكتور) : المرجع السابق ، ص ٢٤٩ .


٢- جاستون فييت : القاهرة مدينة الفن والتجارة ، ترجمة د/ مصطفى العبادى ، دار أخبار اليوم ، القاهرة ، ١٩٩٠م ، ص ١٤٢ .

١٤٣

٣- جاستون فييت : المرجع نفسه ، ص ١٤٤ .

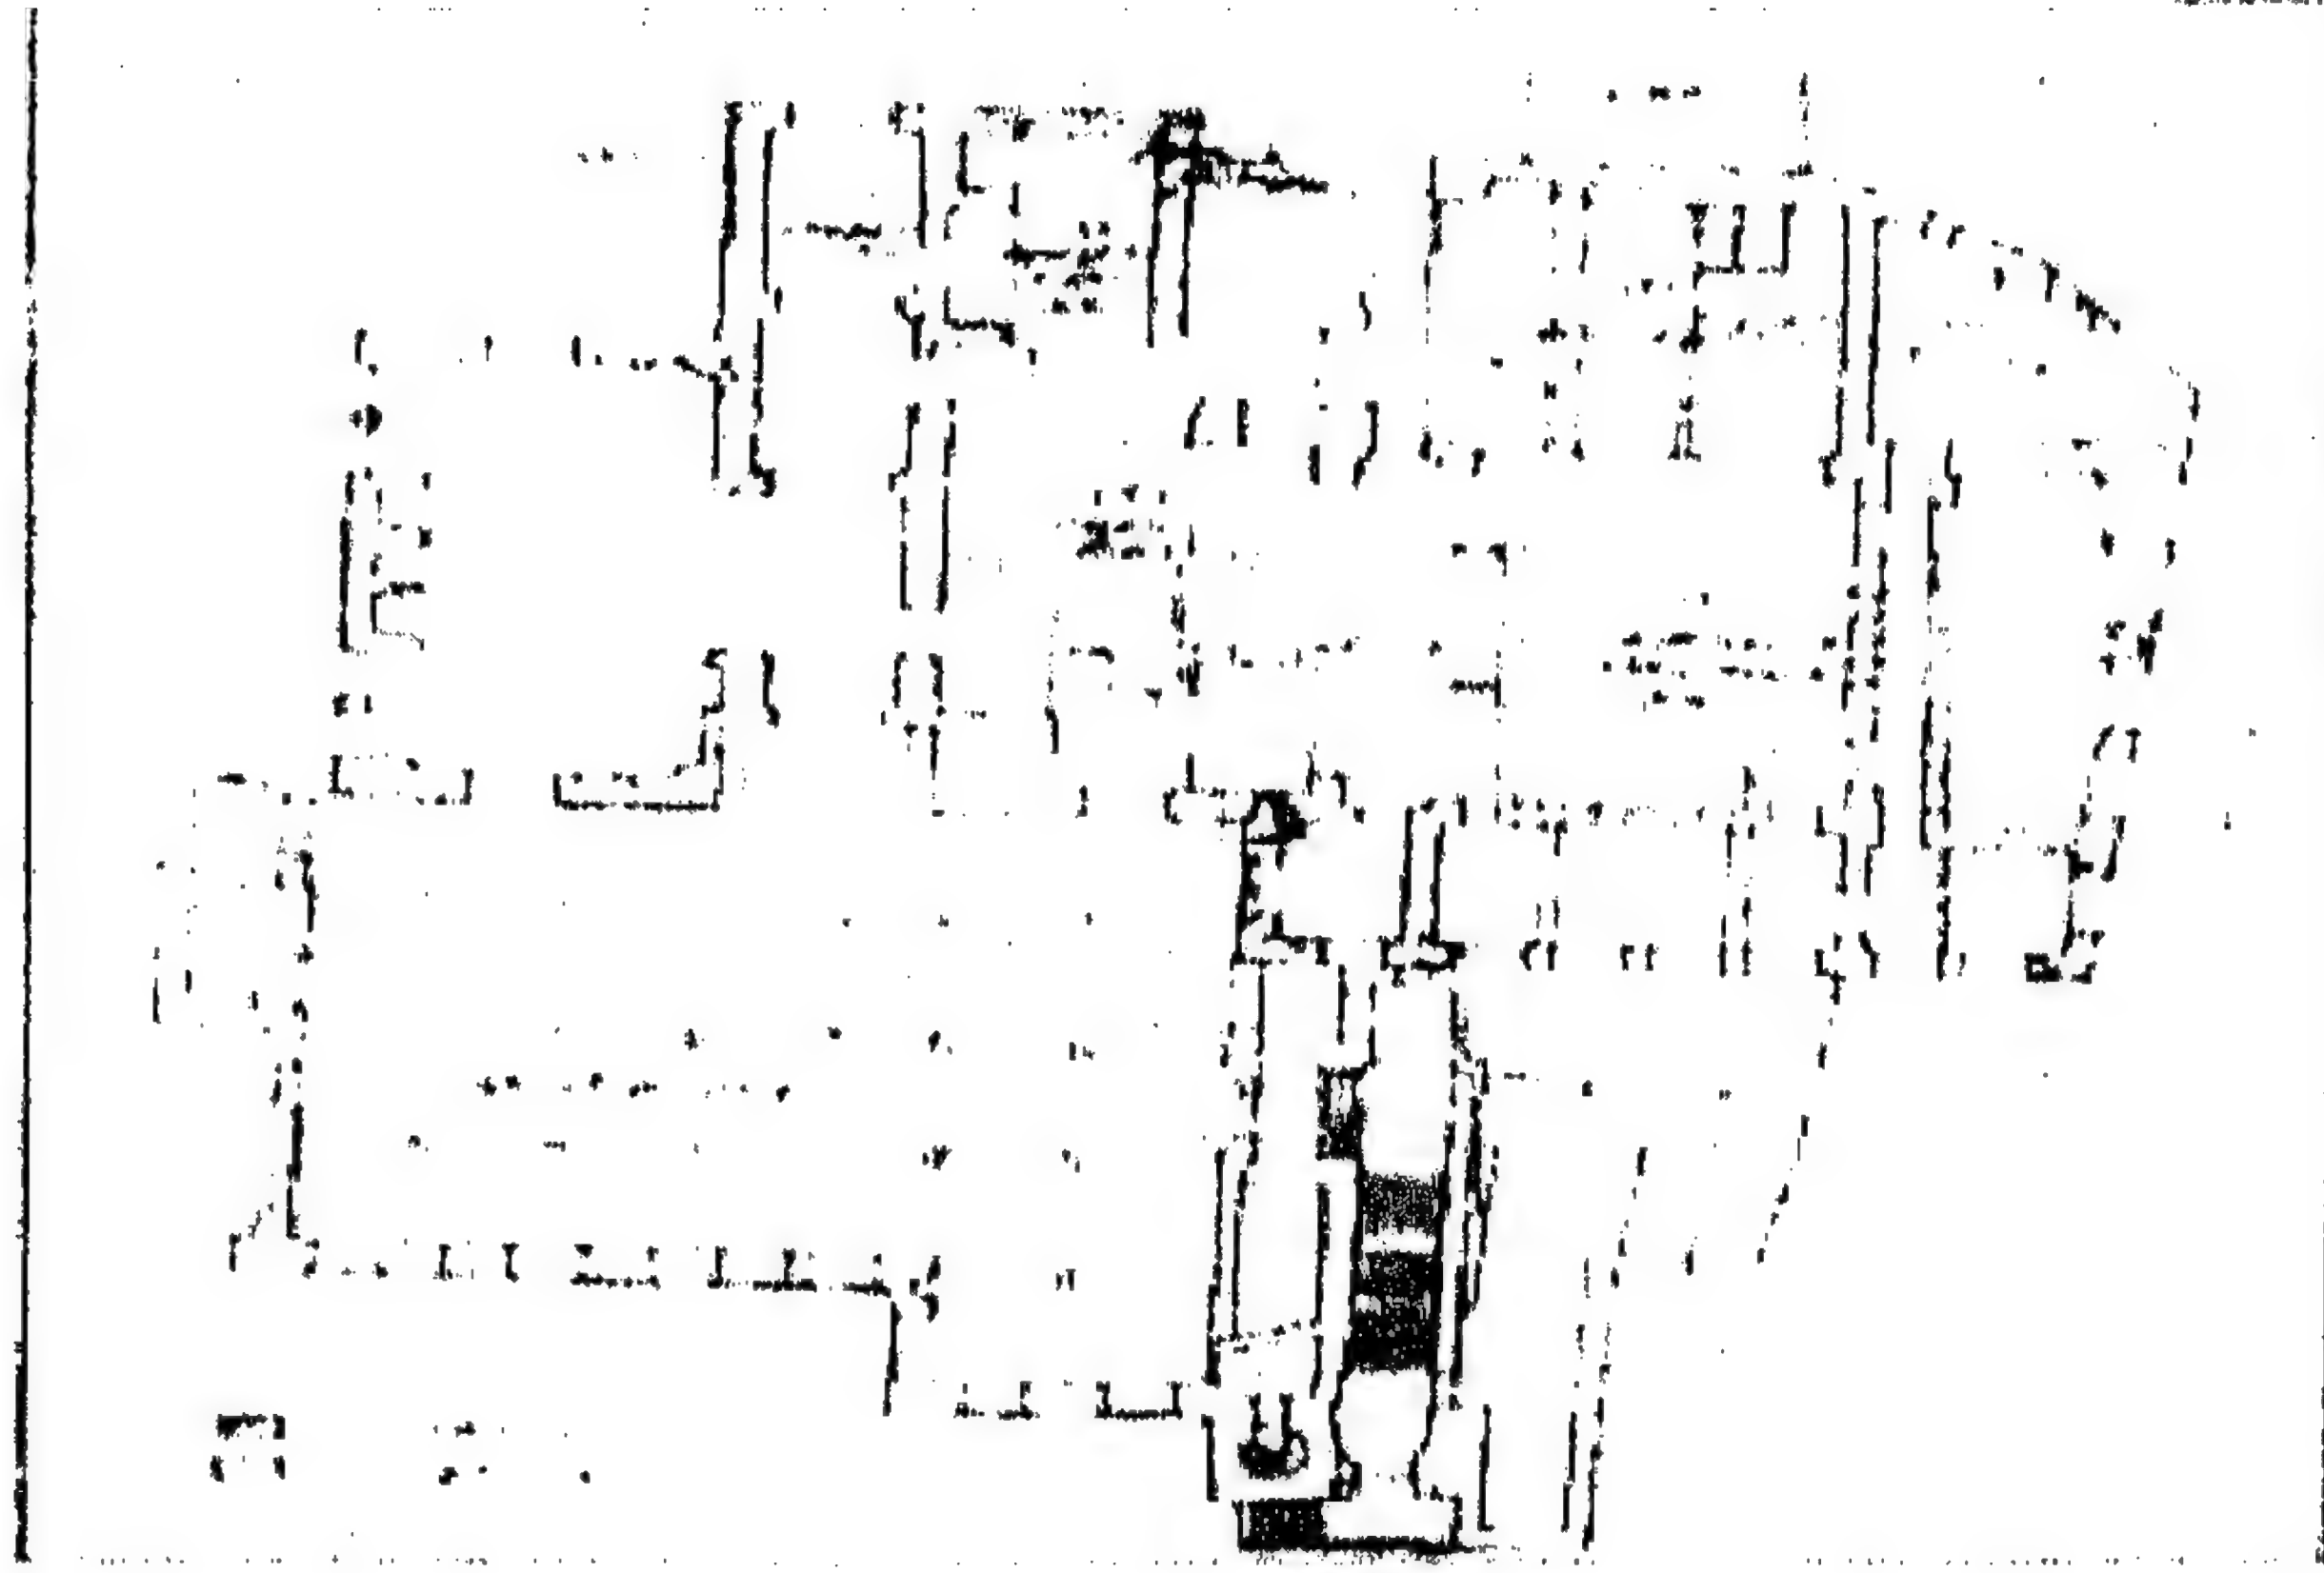

شكل (١١) مسقط أفقى للبيمارستان المؤيدى • عن : دليل الآثار الإسلامية •

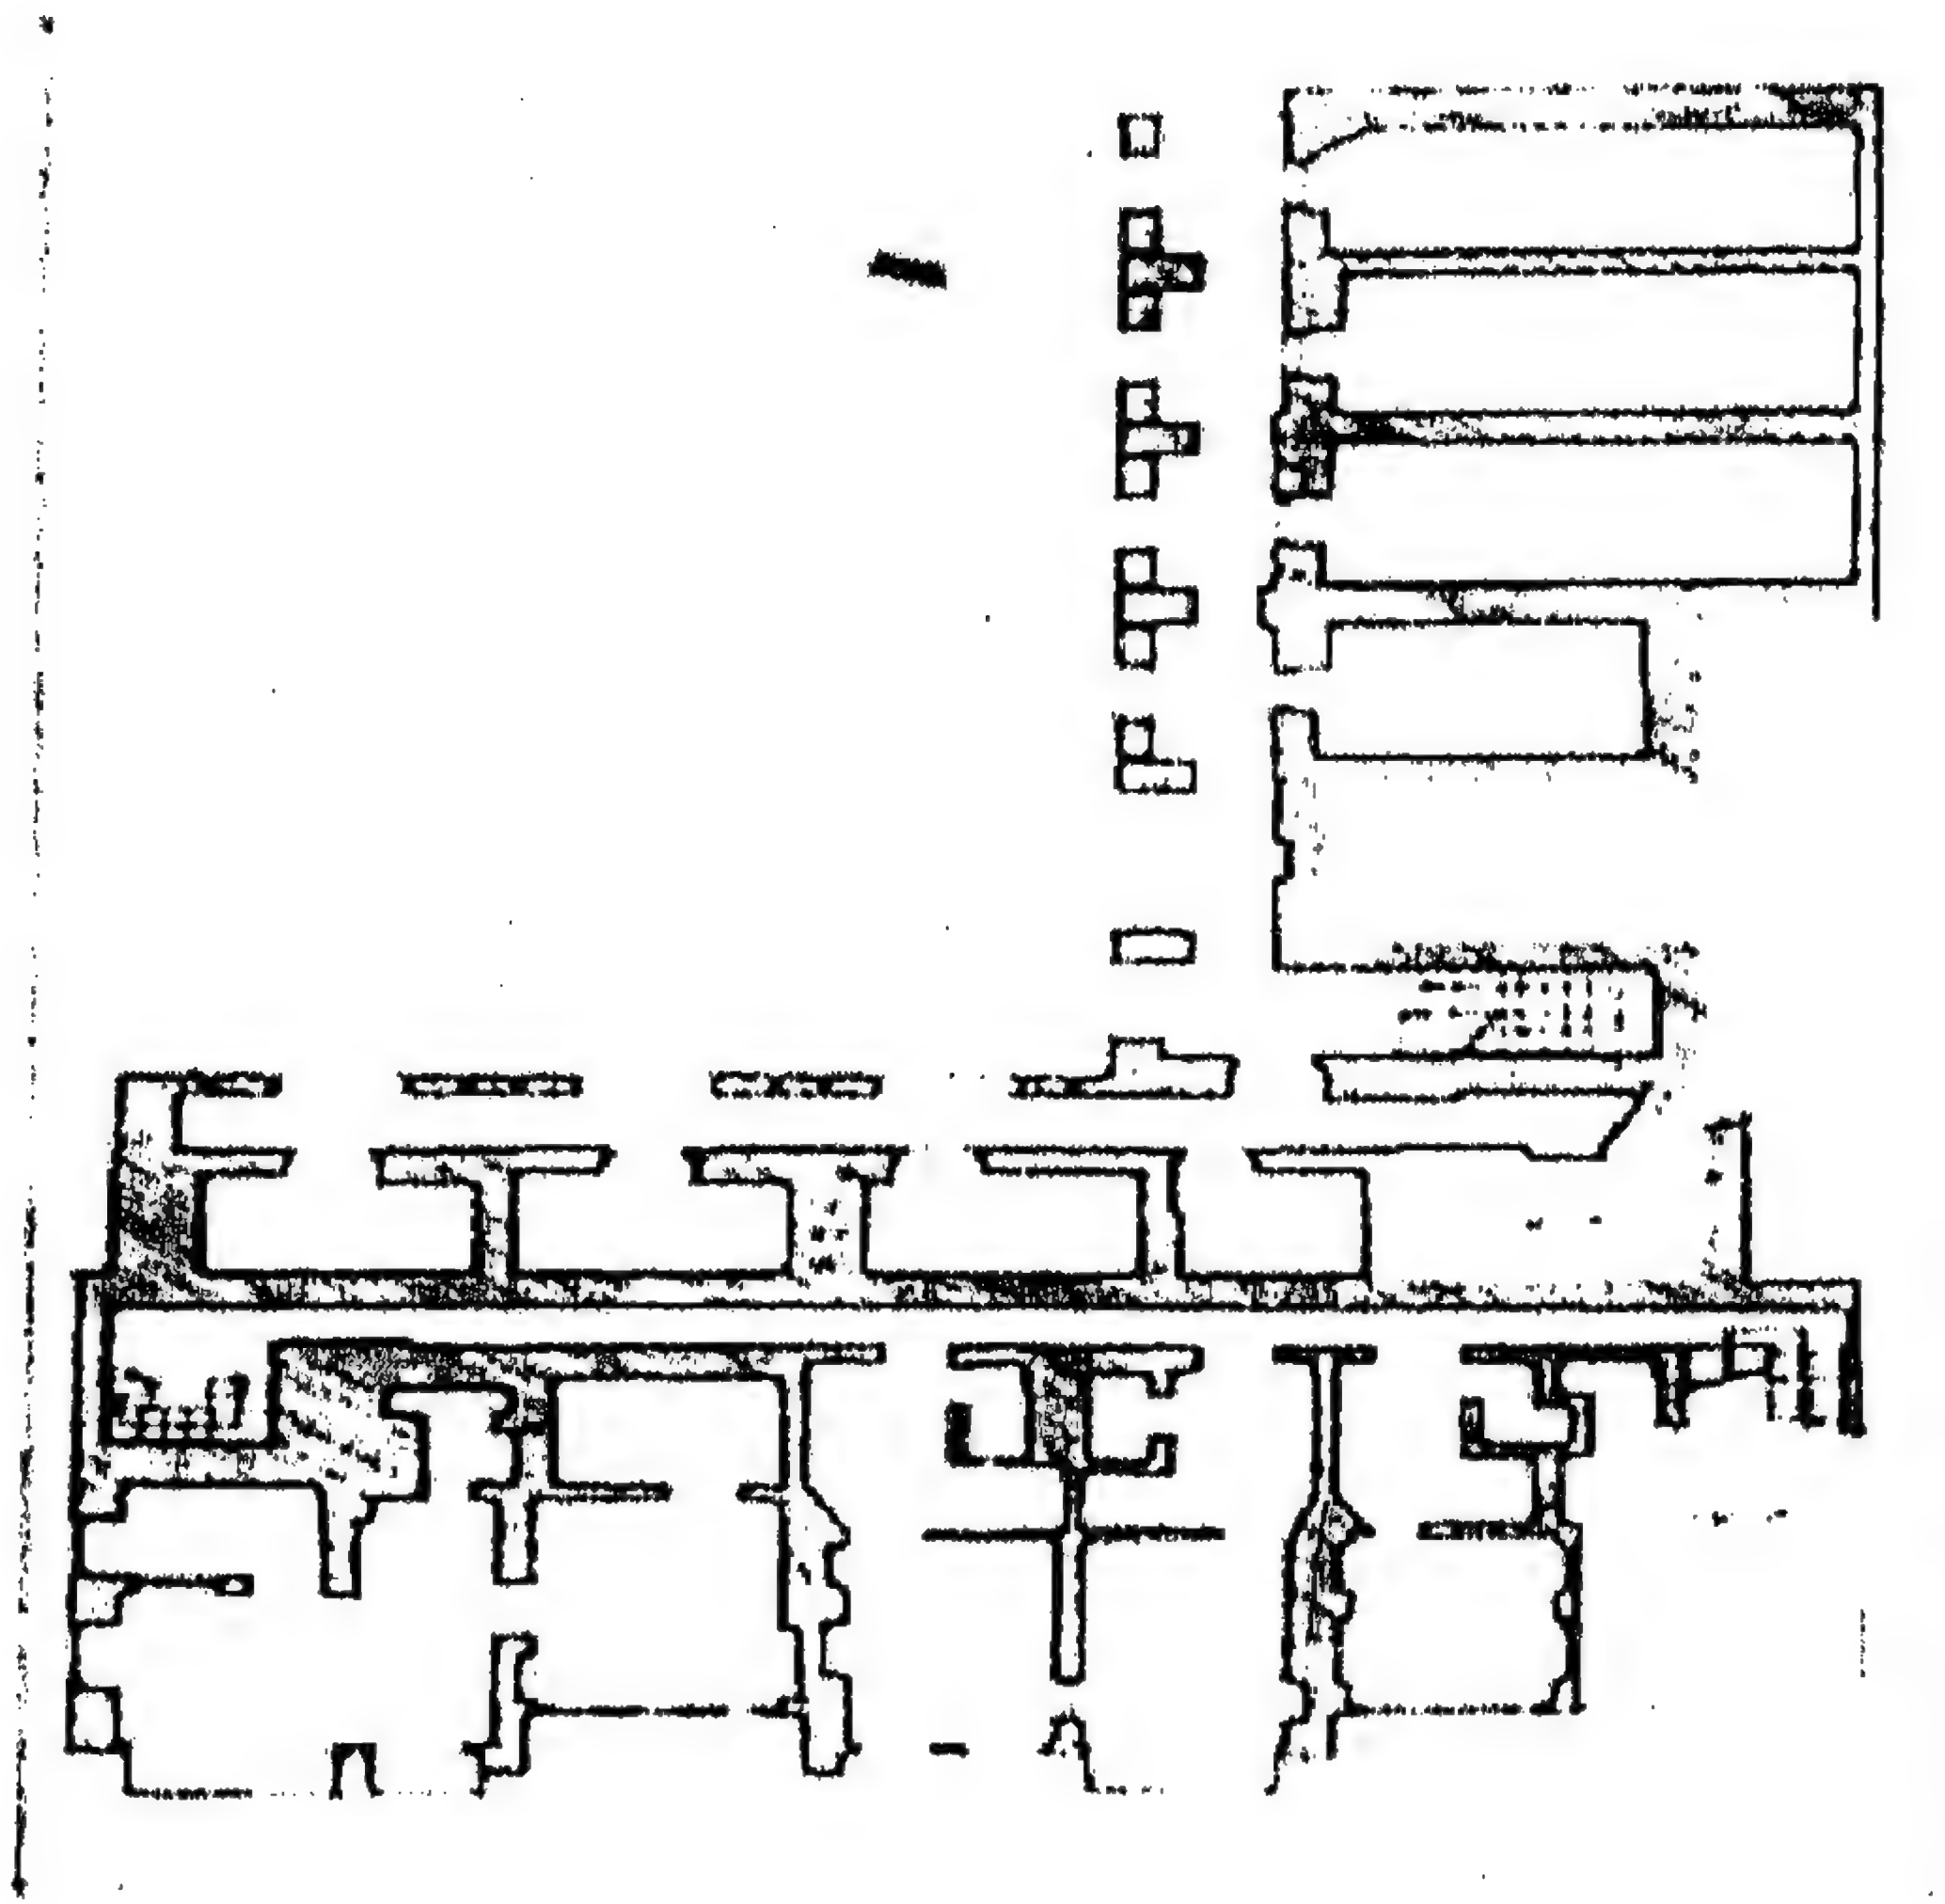

شكل (١٢) مسقط أفقى لخان الزراكشة • عن : دليل الآثار الإسلامية •

- المجلس الأعلى للآثار ، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: المرجع السابق •

الأرضى غرف مفتوحة على الفناء أو الصحن توضع فيها المتاجر وأخرى تطل على الشارع الخارجى وتؤجر كحوانيت للتجارة. (١)

والوكالات هى أبنية ضخمة يأوى إليها المسافرون والقوافل وكانت فى العادة مشيدة من الأبراج والعقود الشاهقة مما يكسبها فخامة وعظمة ، وكانت تحتوى على مخازن منفصلة بالدور الأرضى وتطل على فناء مفتوح كما تضم جميع المرافق والخدمات اللازمة لمثل هذه الأغراض ، أما الطوابق العلوية فكانت مخصصة للشقق السكنية وتطل على نفس الفناء ، وكانت الدولة تهتم بها اهتماماً بالغاً حيث أنها كانت مكان إقامة التجار والقوافل فى مواسم التجارة بالنسبة للتجارة الداخلية ، ومركزاً للتبادل التجارى من خلال مايفد إليها من التجار والقوافل الأجنبية كذا أنشئت بالقرب منها الحمامات والأفران ودور العبادة ، وكانت قوافل التجارة لاينقطع مسيرها من مصر سواء قوافل التجارة العربية أو الأجنبية مما ساعد على نهضة اقتصادية كبيرة وتطور فى الصناعات والفنون المختلفة وخصوصاً فى العصر المملوكى . (٢) وهناك نوع من العمائر يطلق عليها اسم الربع وكان يخصص أصلاً للصناع وأصحاب الحرف ، حيث كان الدور الأرضى يحتوى على ورش ومحلات ومرافق والخدمات اللازمة والطابقان العلويان يحتويان على شقق منفصلة تتكون كل شقة من حجرة أو حجرتان ومطبخ ودورة مياه لعائلات الصناع أصحاب هذه المحلات وتؤدى إليها عادة طرق متصلة فى أحد نهايتها سلم وآخر يؤدى إلى الشارع ، (٣)

ومن الأمثلة على هذه النوعية من الأبنية خان الزراكشة وخان جعفر وخان الخليلى ووكالة الغورى ووكالة بازرة وربع السلطان قايتباى . شكل (١٤، ١٢، ١٣)

- الأسواق والقياس :-

كانت الأسواق من أهم العناصر التصميمية التى ارتبطت بالسكان فى المدينة الإسلامية إذ لم يتأثر هذا النوع من النشاط كثيراً بالبصمات الشخصية التى تركها الحكام الذين تتابعوا عليها فى العصور المختلفة ، من هنا كانت الأسواق من أهم العناصر المكونة للتراث الحضارى للمدينة الإسلامية القديمة لما كان لها من صفة الاستمرار والنمو العصرى . (١)


وقد عرفت الأسواق فى المدن الإسلامية فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، وذلك عندما

١- كمال الدين سامح (دكتور) : المرجع السابق ، ص ١٠.


٢- توفيق عبد الجواد (دكتور) : المرجع السابق ، ص ٤٢٠، ٤٢١.

٣- توفيق عبد الجواد (دكتور) : المرجع السابق ، ص ٤٢٠.

٤- عبد الباقي إبراهيم (دكتور) : تأصيل القيم الحضارية فى بناء المدينة الإسلامية المعاصرة ، مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية ، القاهرة ، ١٩٨٢ م ص ٣٦.

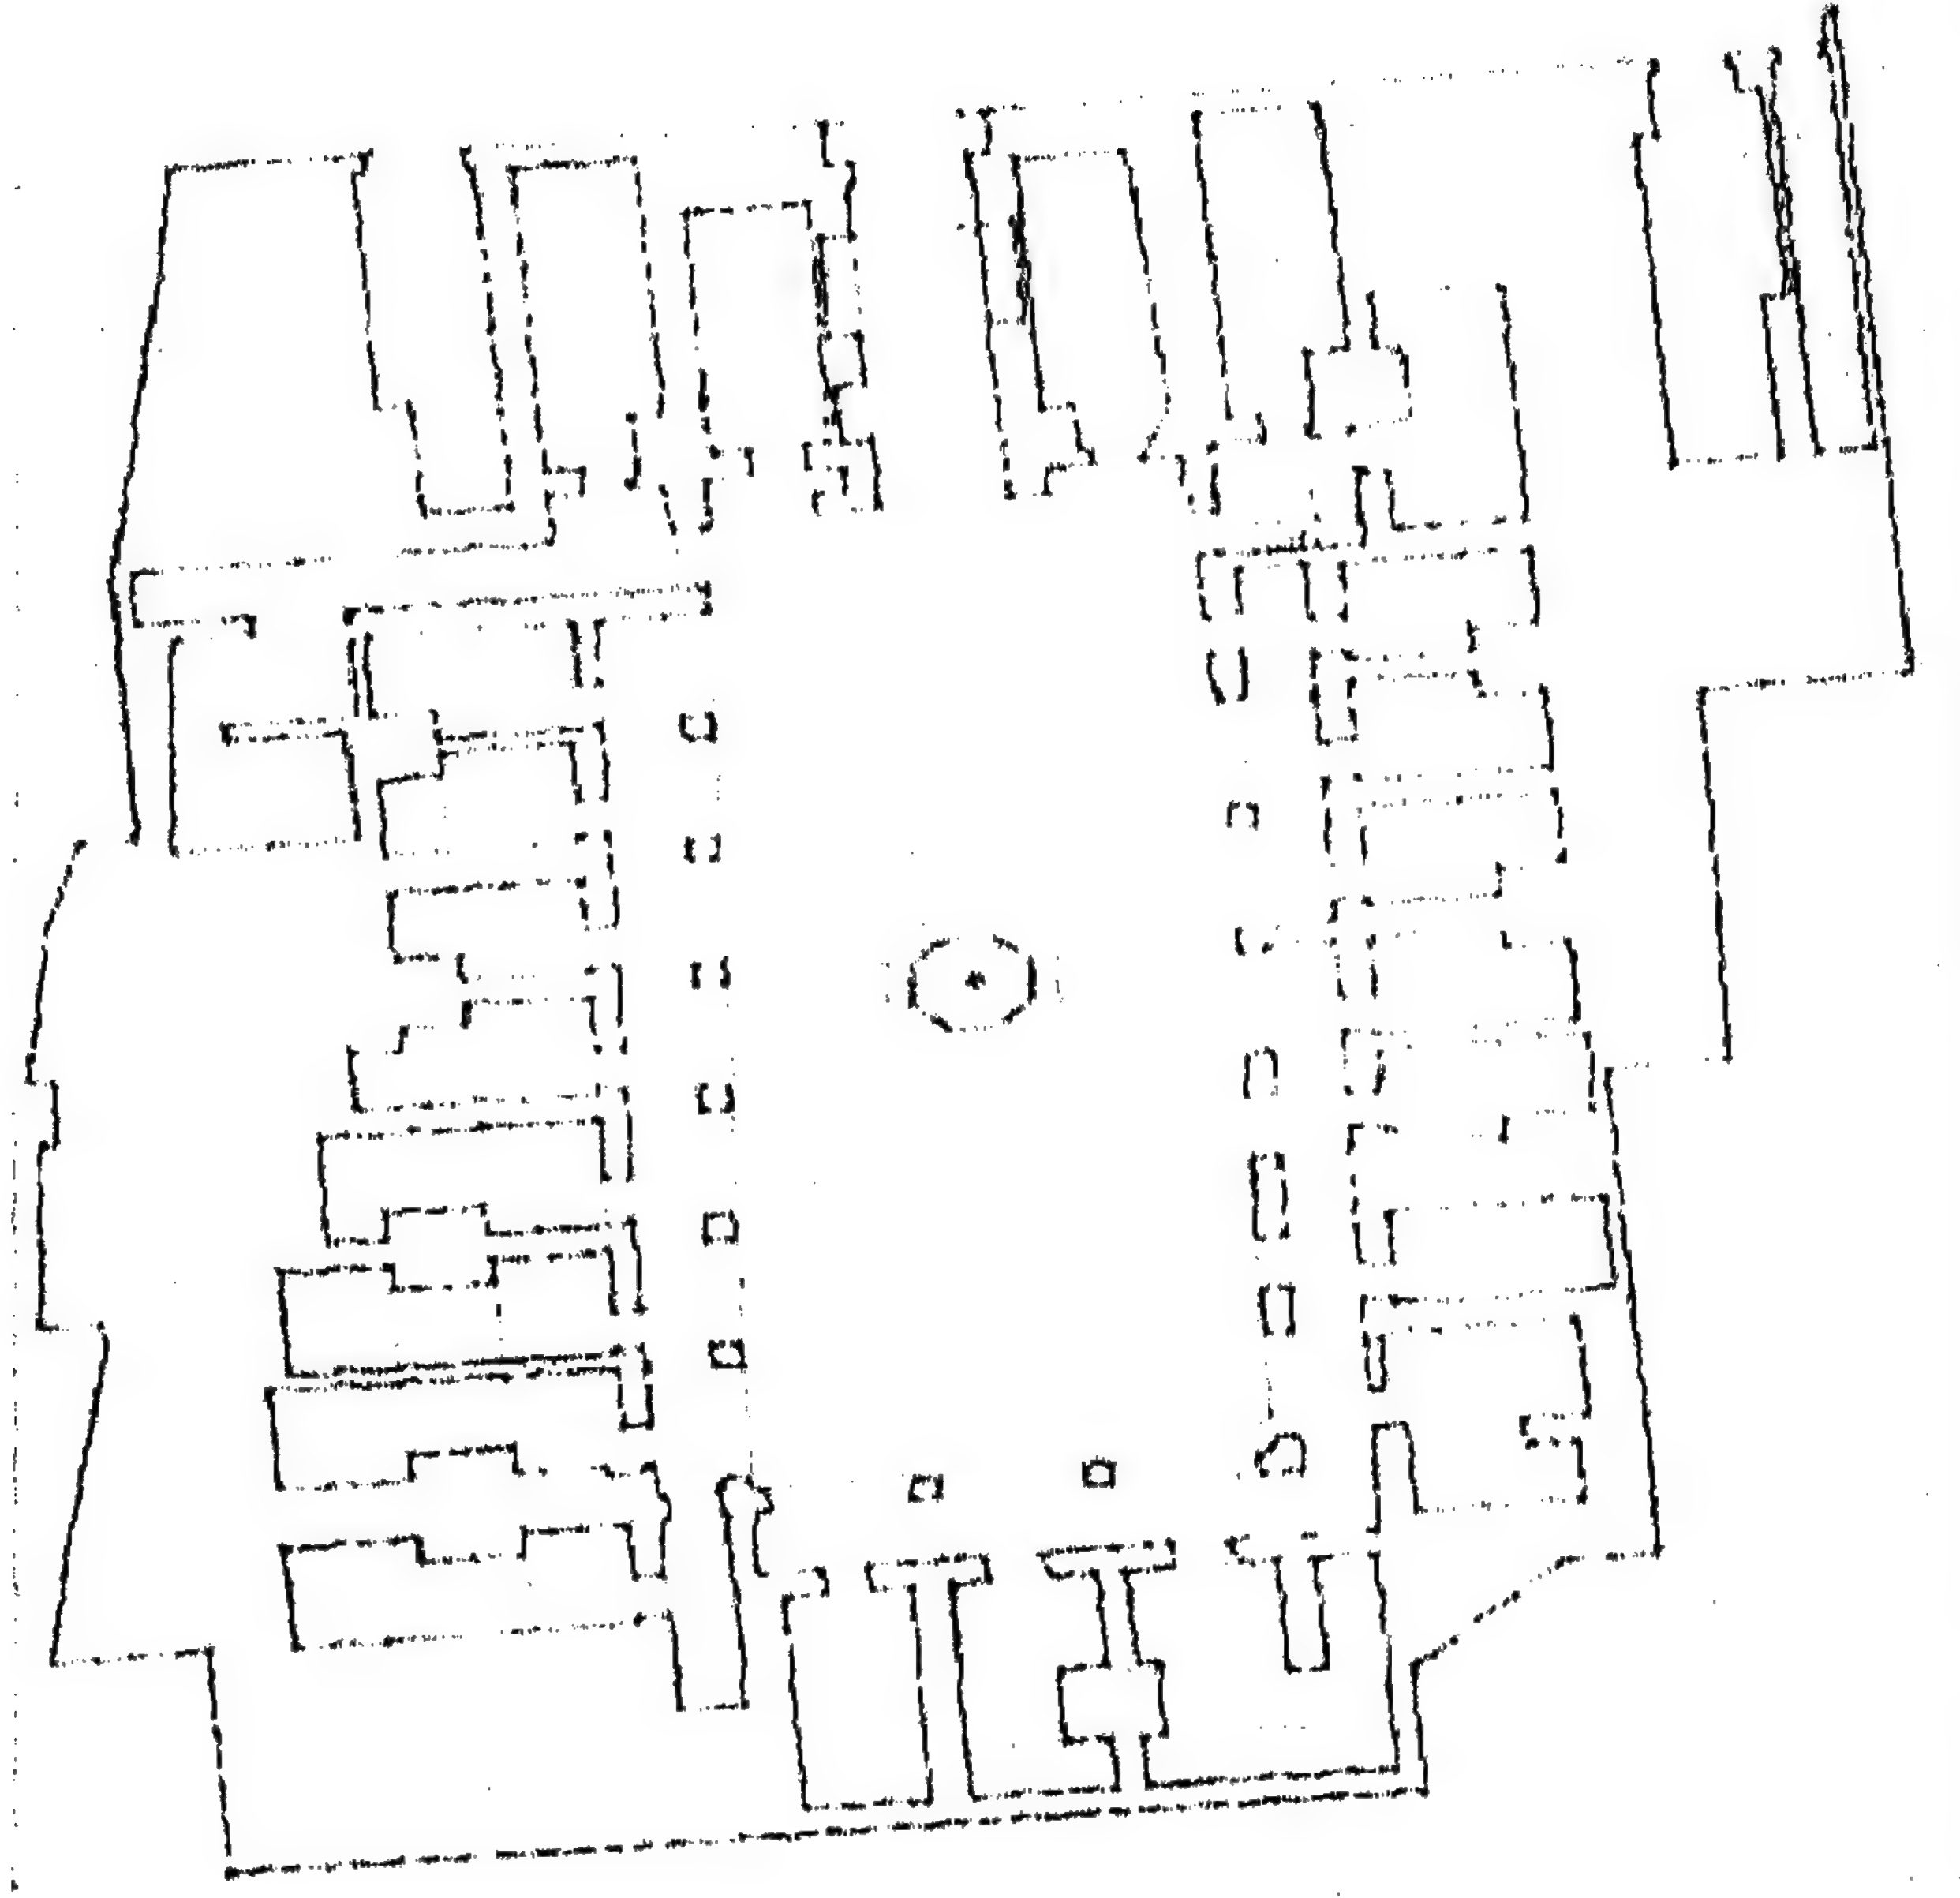

شكل (١٣) مسقط أفقى لوكالة السلطان الغورى • عن : دليل الآثار الإسلامية •

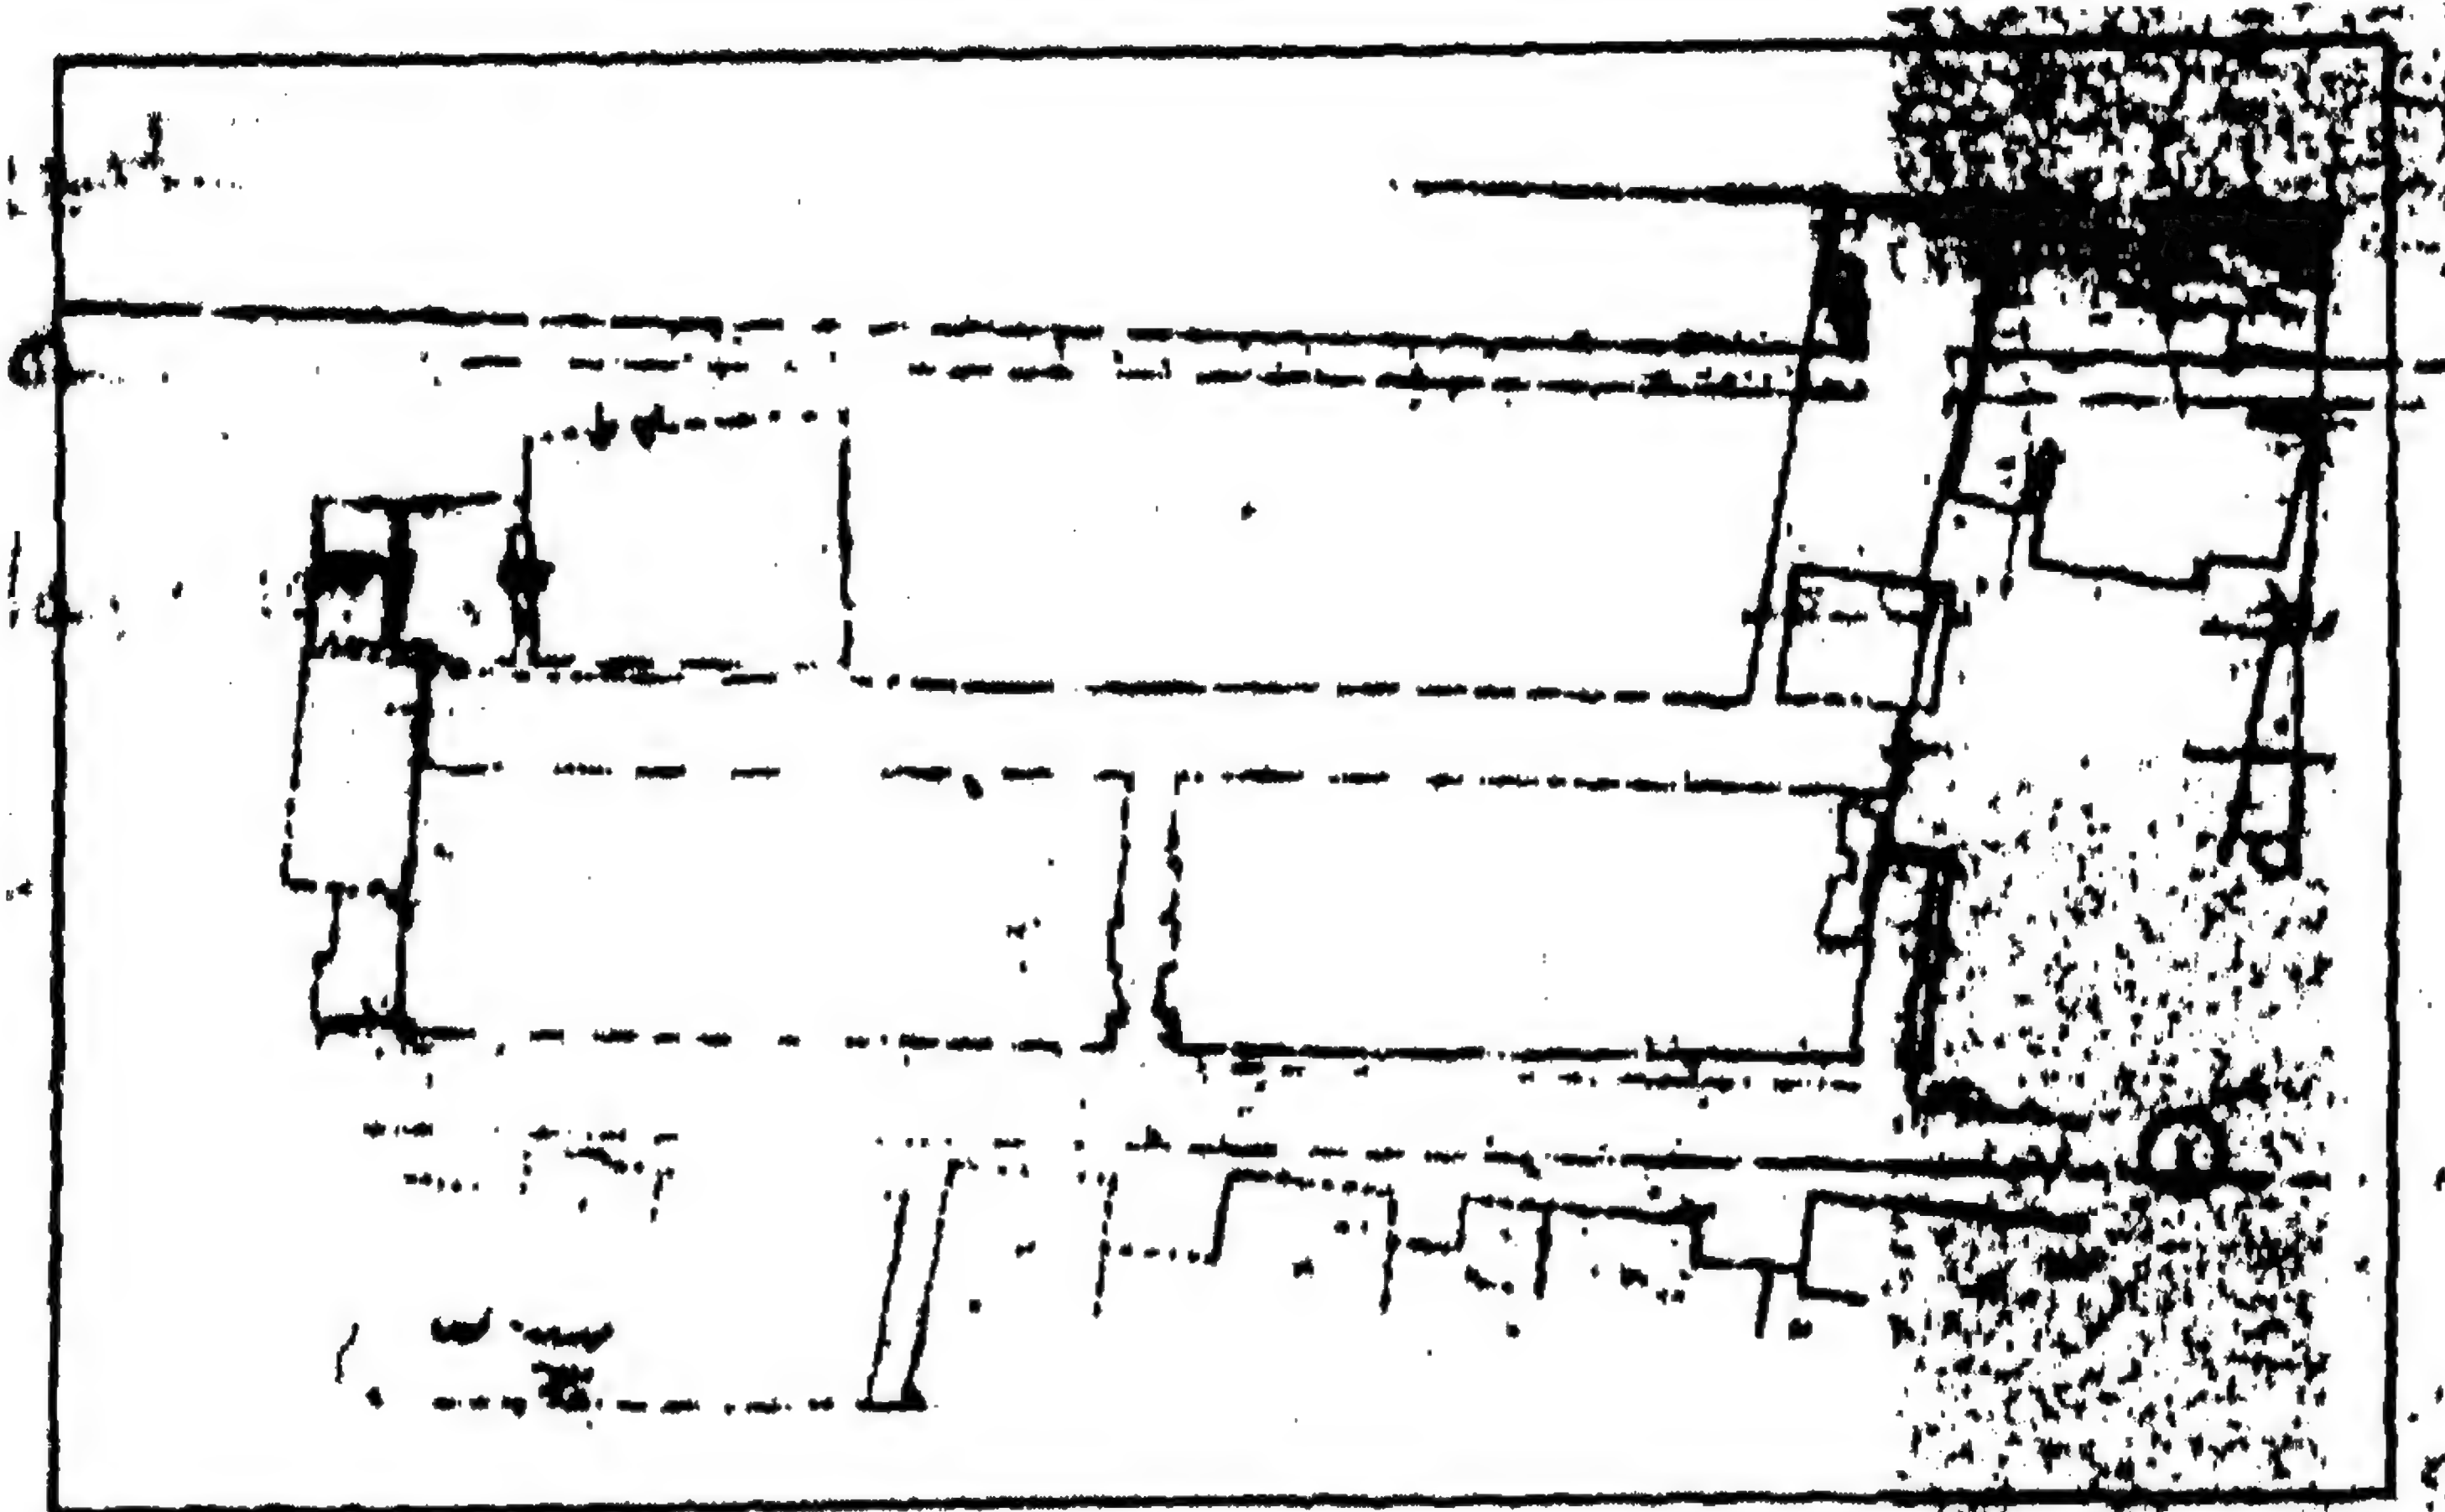

شكل (١٤) مسقط أفقى لربع السلطان قايتباى • عن : دليل الآثار الإسلامية •

- المجلس الأعلى للآثار ، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: المرجع السابق •

أنشأ سوقاً للمدينة قريباً من دورها وكان عبارة عن مساحة أرض فضاء ومنع البناء فيها إلا ظلل من الحصر يحتوى فيها البائع ، وكان نظام السوق على سنة المساجد كما أكد ذلك الخليفة عمر بن الخطاب عندما قال (الأسواق على سنة المساجد ، من سبق إلى مقعده فهو لها حتى يقوم إلى بيته أو يفرغ من بيعه) .

وقد بدأ البناء فى الأسواق على عهد معاوية بن أبى سفيان الذى بدأ فى البناء فى سوق المدينة المنورة ، ثم جاءت فكرة عمل الأسواق المغطاة فى المدينة الإسلامية فى عهد هشام بن عبد الملك (١٠٥ - ١٢٥ هـ / ٧٢٤ - ٧٤٣ م) الذى قام بإنشاء الأسواق على هذه الهيئة فى مدن الأمصار ، وتطورت الأسواق فى العصر العباسى حيث ظهرت فكرة إنشاء الأسواق المتخصصة وذلك على يد أبو جعفر المنصور عندما نقل الأسواق خارج مدينة بغداد بعدما ازدهر عمران المدينة وضاق بأهلها فنقل التجار وأصحاب الحرف إلى منطقة جديدة هى الكرخ حيث خصص لكل أهل تجارة أو حرفة سوق خاصة بهم. (١)

وفى مصر ظهرت الأسواق المتخصصة فى الفسطاط عندما بنى عبد العزيز بن مروان القيساريات وأصبح لها تسمياتها الخاصة مثل قيسارية العسل وقيسارية البز وهكذا ، والقيساريات أو القياسر هى عبارة عن حوانيت على جانبى شبكة من الطرقات الضيقة المتصلة المسقوفة (الزنقات)، وتكررت الصورة فى مدينة العسكر فى العصرين الفاطمى والأيوبي وزادت حركة التجارة فى العصر المملوكى وتطورت الأسواق وأصبحت على نمط الخانات والوكالات من حيث استئجار الحوانيت والوحدات التى تعلوها للسكان ، (٢) وكانت الأحياء والأسواق فى مدينة القاهرة تسمى بأسماء الحرف والمنتجات التى تباع فيها مثل سوق السلاح و الفحامين والنحاسيين بالقاهرة ، والمدن الإسلامية تنتشر بها هذه النوعية من المنشآت كما فى القاهرة ودمشق وحلب وتونس وفاس وأصفهان واسطنبول ، شكل (١٥)


الحمامات :-

وهى من المنشآت المدنية العامة التى أقيمت لخدمة سكان المدينة الإسلامية ولعبت دوراً مزدوجاً صحياً ودينياً فى جميع البلاد الإسلامية ، وقد روعي فى تصميم الحمامات وجود ثلاث قاعات : باردة ، فدافنة ، فساخنة ، حتى لا تؤذى المستحم عند الانتقال من الجو البارد إلى الجو الحار وبالعكس (٣)

١- كمال الدين سامح (دكتور) : المرجع السابق ، ص ١٠.


٢- محمد عبد الستار عثمان (دكتور): المرجع السابق ، ص ٢٥٧، ٢٥٤، ٢٥٣.

٢- عبد الباقي إبراهيم (دكتور): المرجع السابق، ص ٣٦.

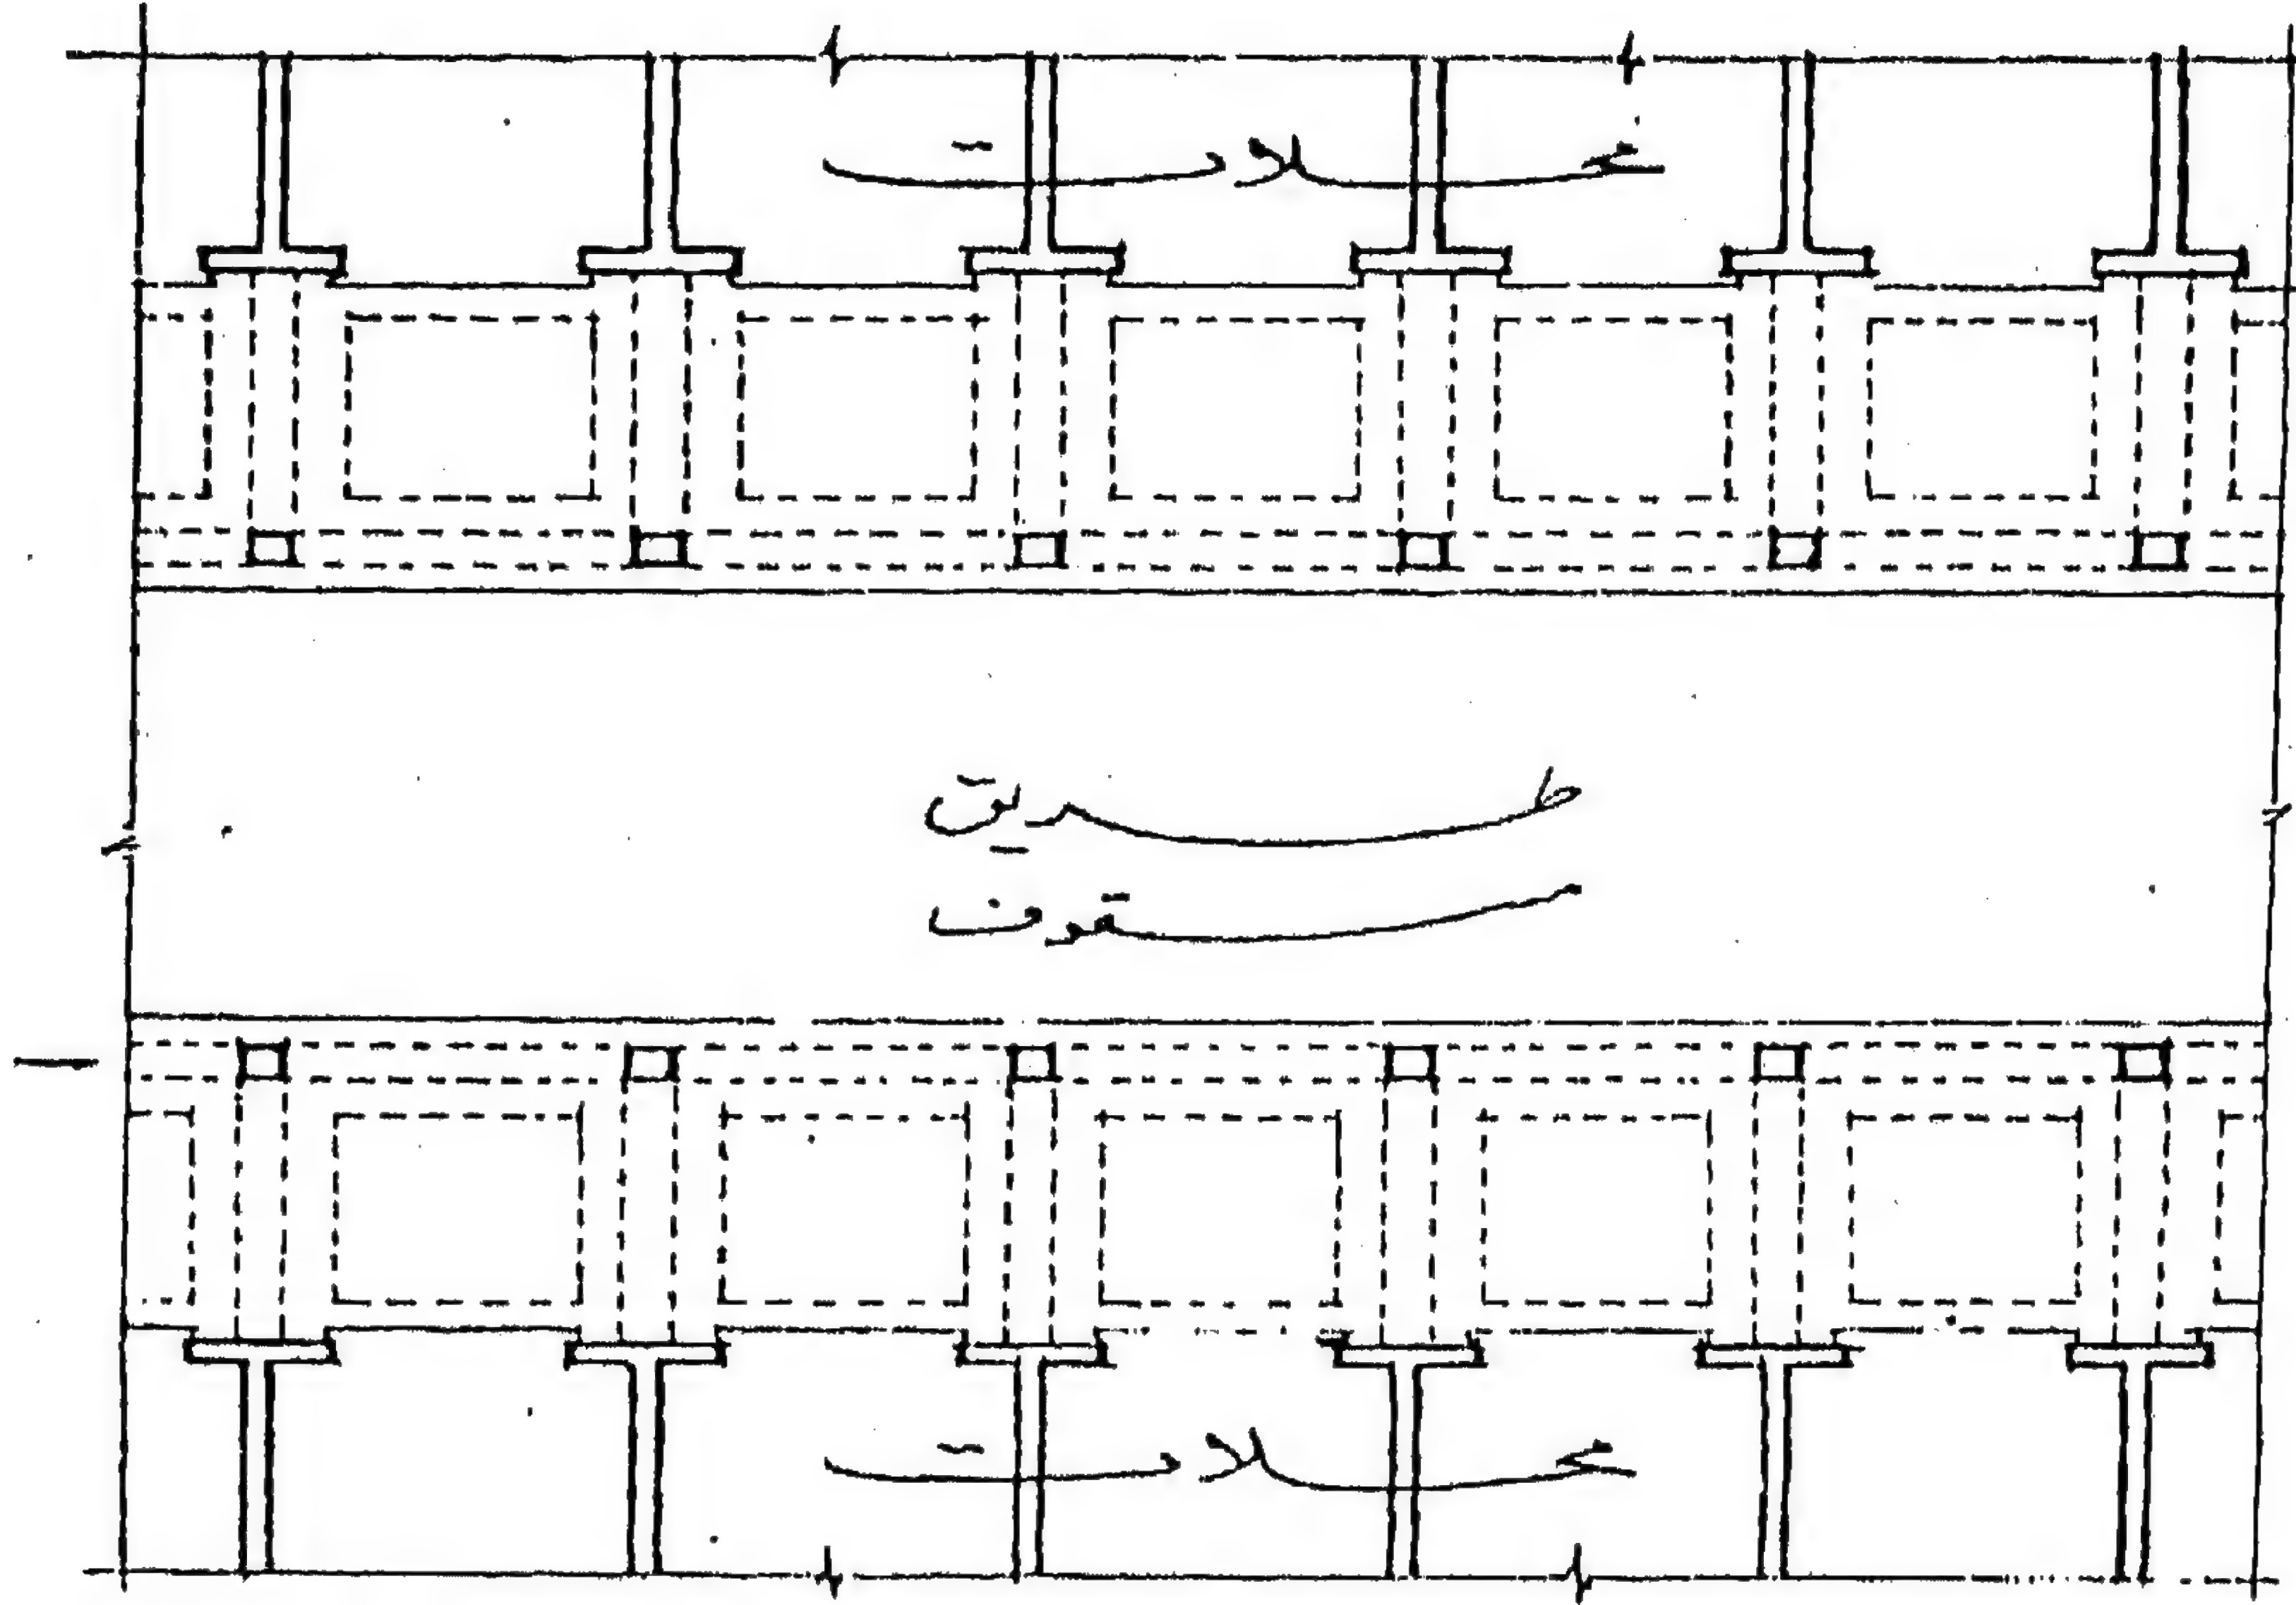

شكل (١٥) مسقط أفقى لنموذج الأسواق • عن : عبد السلام أحمد نظيف

- عبد السلام أحمد نظيف (م) : دراسات فى العمارة الإسلامية ، ١٩٨٩م •

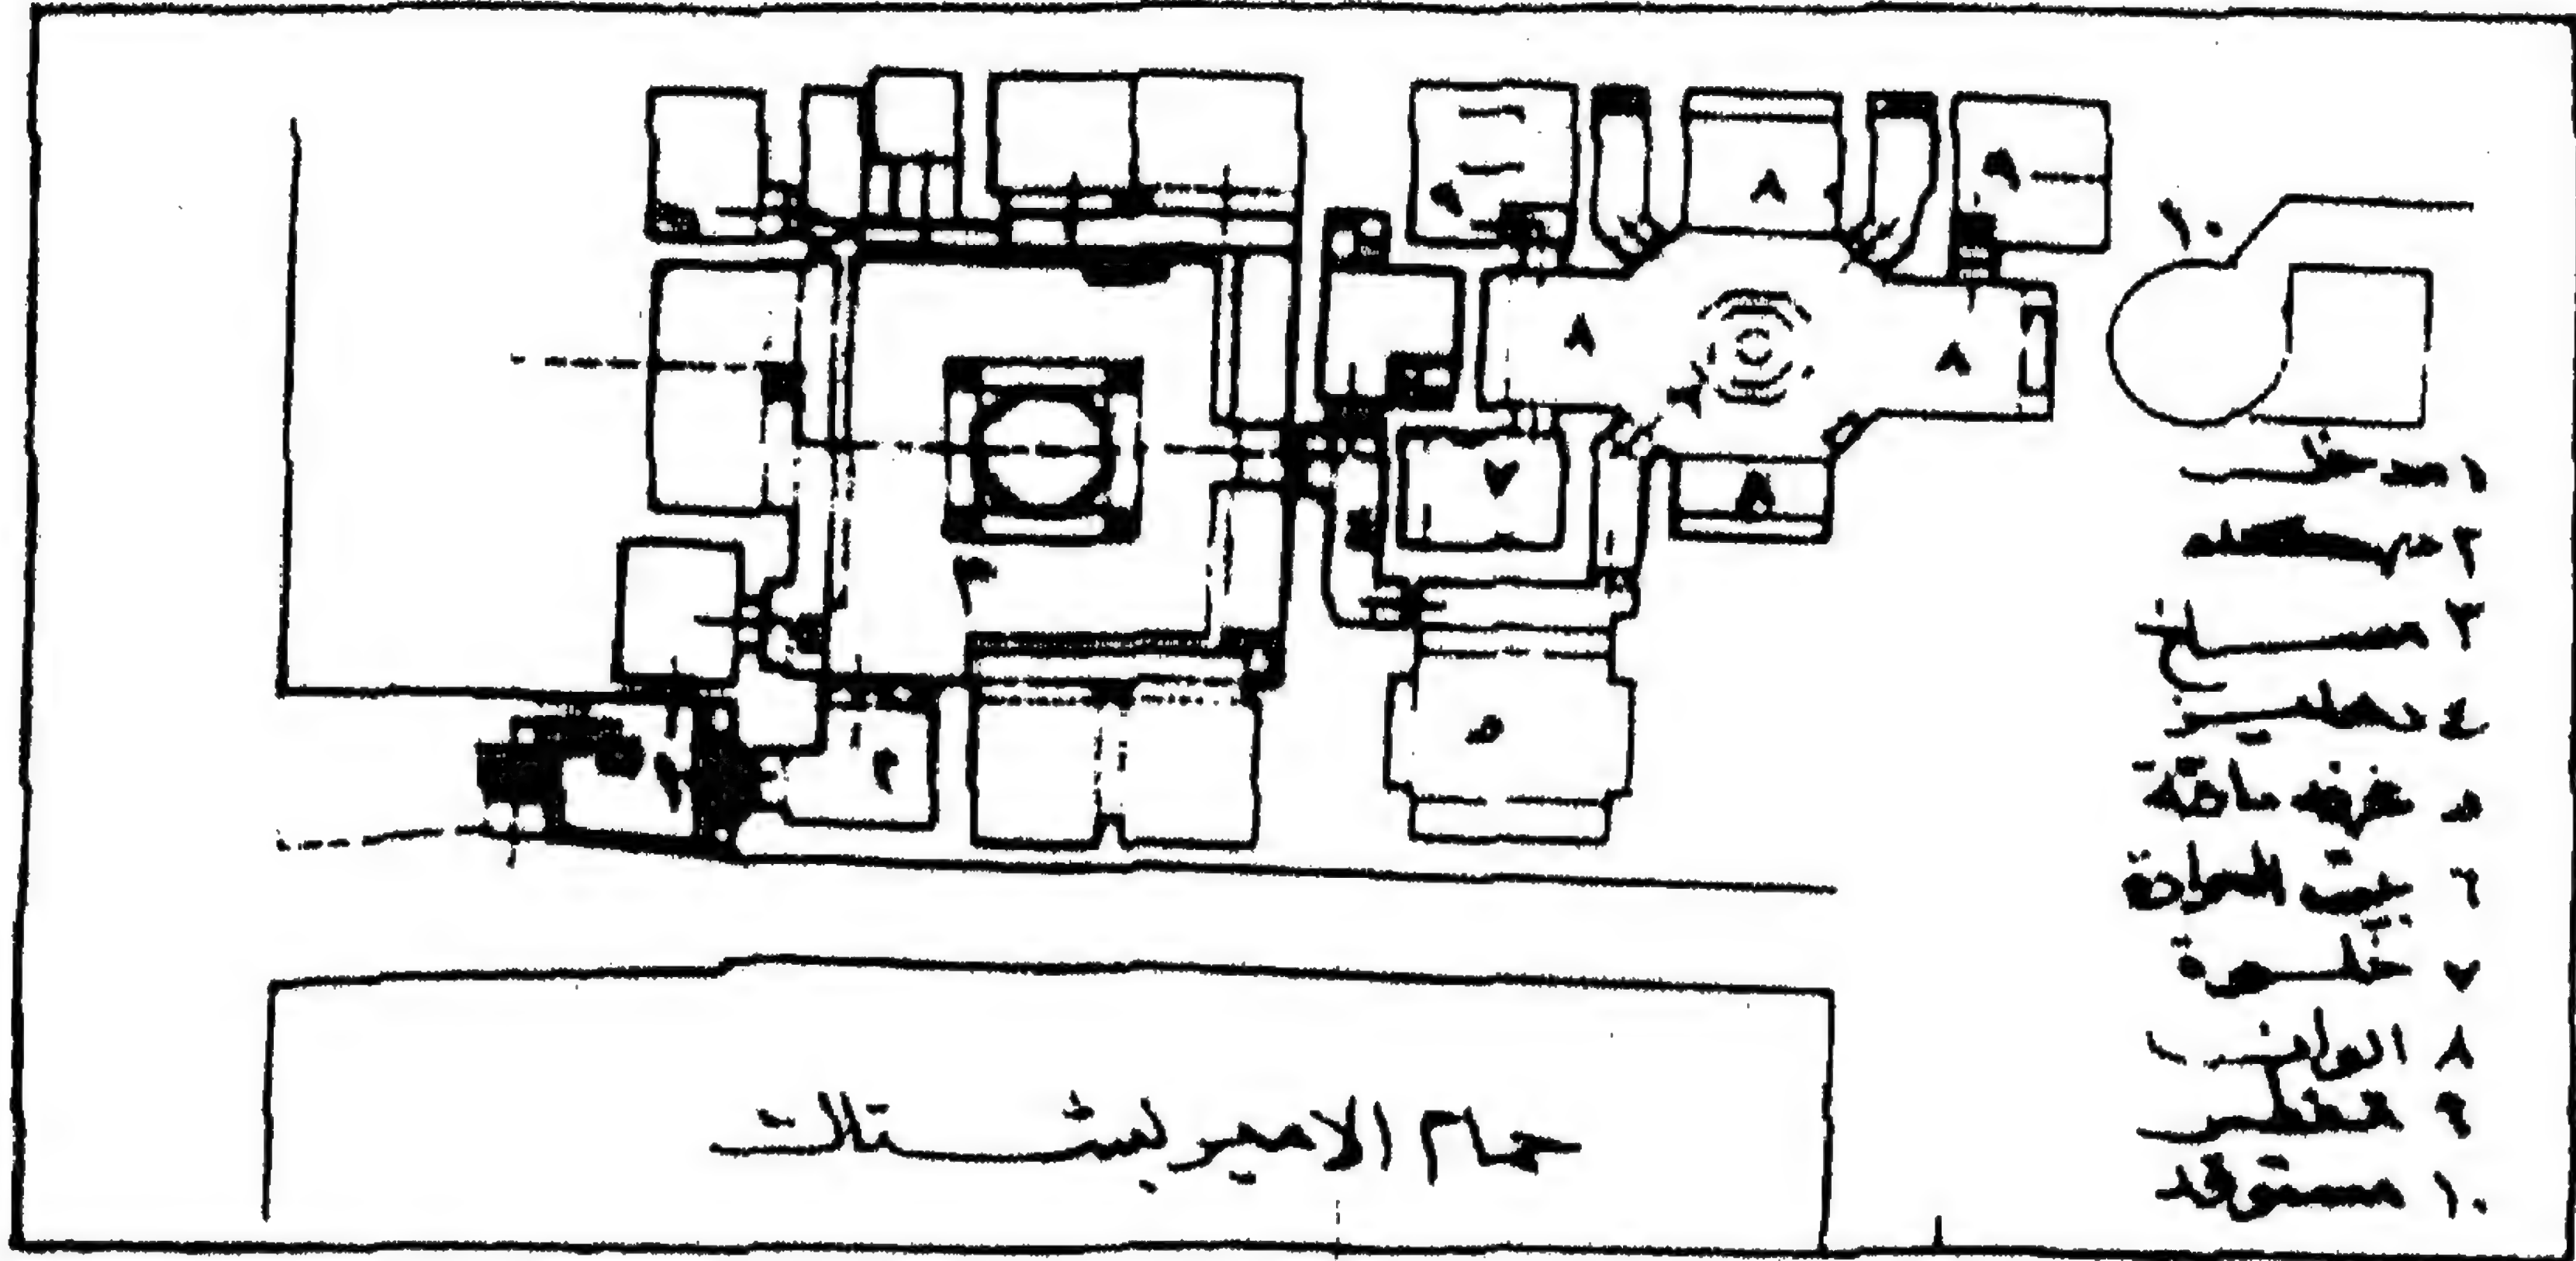

شكل (١٦) مسقط أفقى لحمام الأمير بشتاك • عن : دليل الآثار الإسلامية

- المجلس الأعلى للآثار ، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار : المرجع السابق •

وقد اشتمل الحمام معمارياً فى الغالب على مدخل صغير يؤدي إلى ممر منكسر ينتهى إلى (المشلىح) الذى يشتمل على مواضع لخلع الملابس وحفظها ، وبه مجلس (معلم) الحمام الذى ياخذ الأجور ويشرف على العمل بالحمام ، ويتصل المشلىح بالحجرة الأولى من الحمام وهى التى تسمى الحجرة الباردة أو (بيت أول) ، وهى مزودة بأحواض الماء أو الهواء الساخن أو الحار عبر أنابيب فخارية بحوائط القاعة آتية من جهة (المستوقد) وتتصل هذه الحجرة بحجرة ثالثة هى بيت الحرارة أو (الحجرة الساخنة) ، وهى مزودة (بمغطس) يبلغ فيه الماء الساخن أقصى درجة حرارة يتحملها الجسم ، وأرضيات الحجرات مفروشة بالرخام ليسهل تنظيفها ، كما أن حجراته معقودة سقفها بقباب بها فتحات تغشيها قطع الزجاج التى تسمح بمرور الضوء دون الهواء ، فتوفر الإضاءة الطبيعية من خلالها دون السماح بمرور الهواء ، وغالباً ما يستخدم فى بناء الحمامات الآجر والحجر والرخام ، وهى مواد تتحمل الماء ، فيتناسب التخطيط مع مواد البناء فى أداء وظيفة الحمام التى تعتمد على الماء ، وخلف الحمام يوجد (المستوقد) الذى يتم فيه التسخين للماء فى قدور نحاسية كبيرة ، ويمر الماء والبخار عبر أنابيب فخارية لوحداث الحمام المختلفة ، وغالباً ما يكون للمستوقد باب خلفى لتزويده بالوقود من حطب وخلافه ، وقد نظمت الأحكام الفقهية طرق الحصول على الماء لضمان طهارتها وأيضاً نظمت العمل داخل الحمامات ، وتمشياً مع هذا الاتجاه انشئت حمامات خاصة للنساء وأخرى للرجال ، وهناك ما استخدم من الحمامات بواسطة الرجال فى أوقات محدودة ، وللنساء فى أوقات أخرى وألحقت ببعض المجموعات الدينية الضخمة حمامات خصصت لأهلها بالإضافة للخدمة العامة (١).

ومن أمثلة الحمامات المبكرة فى الإسلام ما وجد فى قصير عمرا وحمام الصرخ فى بادية الشام وفى مصر نجد أمثلة متطورة مثل حمام شيخو وحمام المؤيد شيخ وحمام بشتاك وحمام السكرية بالقاهرة . شكل (١٦)

- القصور والمنازل :-

ارتبط تصميم المسكن فى العمارة الإسلامية بالتعاليم الإسلامية التى تختص بحياة الأسرة وأسلوب معيشتها النواه الأولى للمجتمع الإسلامى ، حيث أن للبيت فى الإسلام حرمة وخصوصيته فلا يتطلع أحد إلى ما فيه ، وقد شرع الإسلام حرمت المسكن ليتوفر فيه الستر والسكينة والأمان الداخلى . (٢)

وقد اقتضى ذلك النظام أسلوباً معيناً فى تخطيط مسقط المنزل يفصل بين جزء الاستقبال الخاص بالضيوف الغرباء وجزء المعيشة الخاص بأهل الدار وأوجد طريقة للفتحات الخارجية

١- محمد عبد الستار عثمان (دكتور) : المرجع السابق ، ص ٢٤٦ ٢٤٧.

٢- عبد الباقي إبراهيم (دكتور) : المنظور الإسلامى للنظرية المعمارية ، مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية ، القاهرة ، ١٩٨٦ م ،

يحجب من بالداخل عن بالخارج وفي نفس الوقت تسمح بالتهوية الجيدة والأضاءة والرؤية . (١)


وقد عنى المسلمون بتشبيد عدد كبير من القصور فى أغلب بقاع العالم الإسلامى ، تشمل طابقاً أرضياً للرجال (سلامك) وطابقاً علوياً للحريم (حر ملك) ، كما لوحظ أن أغلب القاعات المهمة التى كانت فى الطابقين تطل على الواجهة البحرية لاستقبال النسيم عند اشتداد الحرارة صيفاً وكانت هناك قاعات مقفلة تستعمل أيام الشتاء . (٢)

وقد أخذت القصور والمنازل الإسلامية من العناية والذوق ما أكسبها الطراز الإسلامى ، حيث شيدت الأدوار السفلية بالأحجار وهى ذات عقود جميلة ، أما الأدوار العليا فتمتاز بأسقفها البديعة من الخشب المزخرف بوحدات هندسية ونباتية وأحياناً يدخل فيها التذهيب ، والواجهات كانت تزدهن بالمشربيات البارزة عن الواجهات والمصنوعة من قوائم رأسية وأفقية محشوة بخشب الخرط بجميع أنواعه مما أكسب هذه القصور والمنازل الطابع الإسلامى الجميل ومن الأمثلة على ذلك قصر الأمير يشبك (قوصون) و الأمير بشتاك و بيت السحيمى وزينب خاتون والهرأوى بالقاهرة . (٣) شكل (١٧، ١٨)


١- محمود عبد الهادى الأكيابى (دكتور): المرجع السابق، ص ٧٩ .

٢- كمال الدين سامح (دكتور) : المرجع السابق ، ص ١١ .

٣- أحمد عبد السلام نظيف (م): المرجع السابق ، ص ٤٢ .

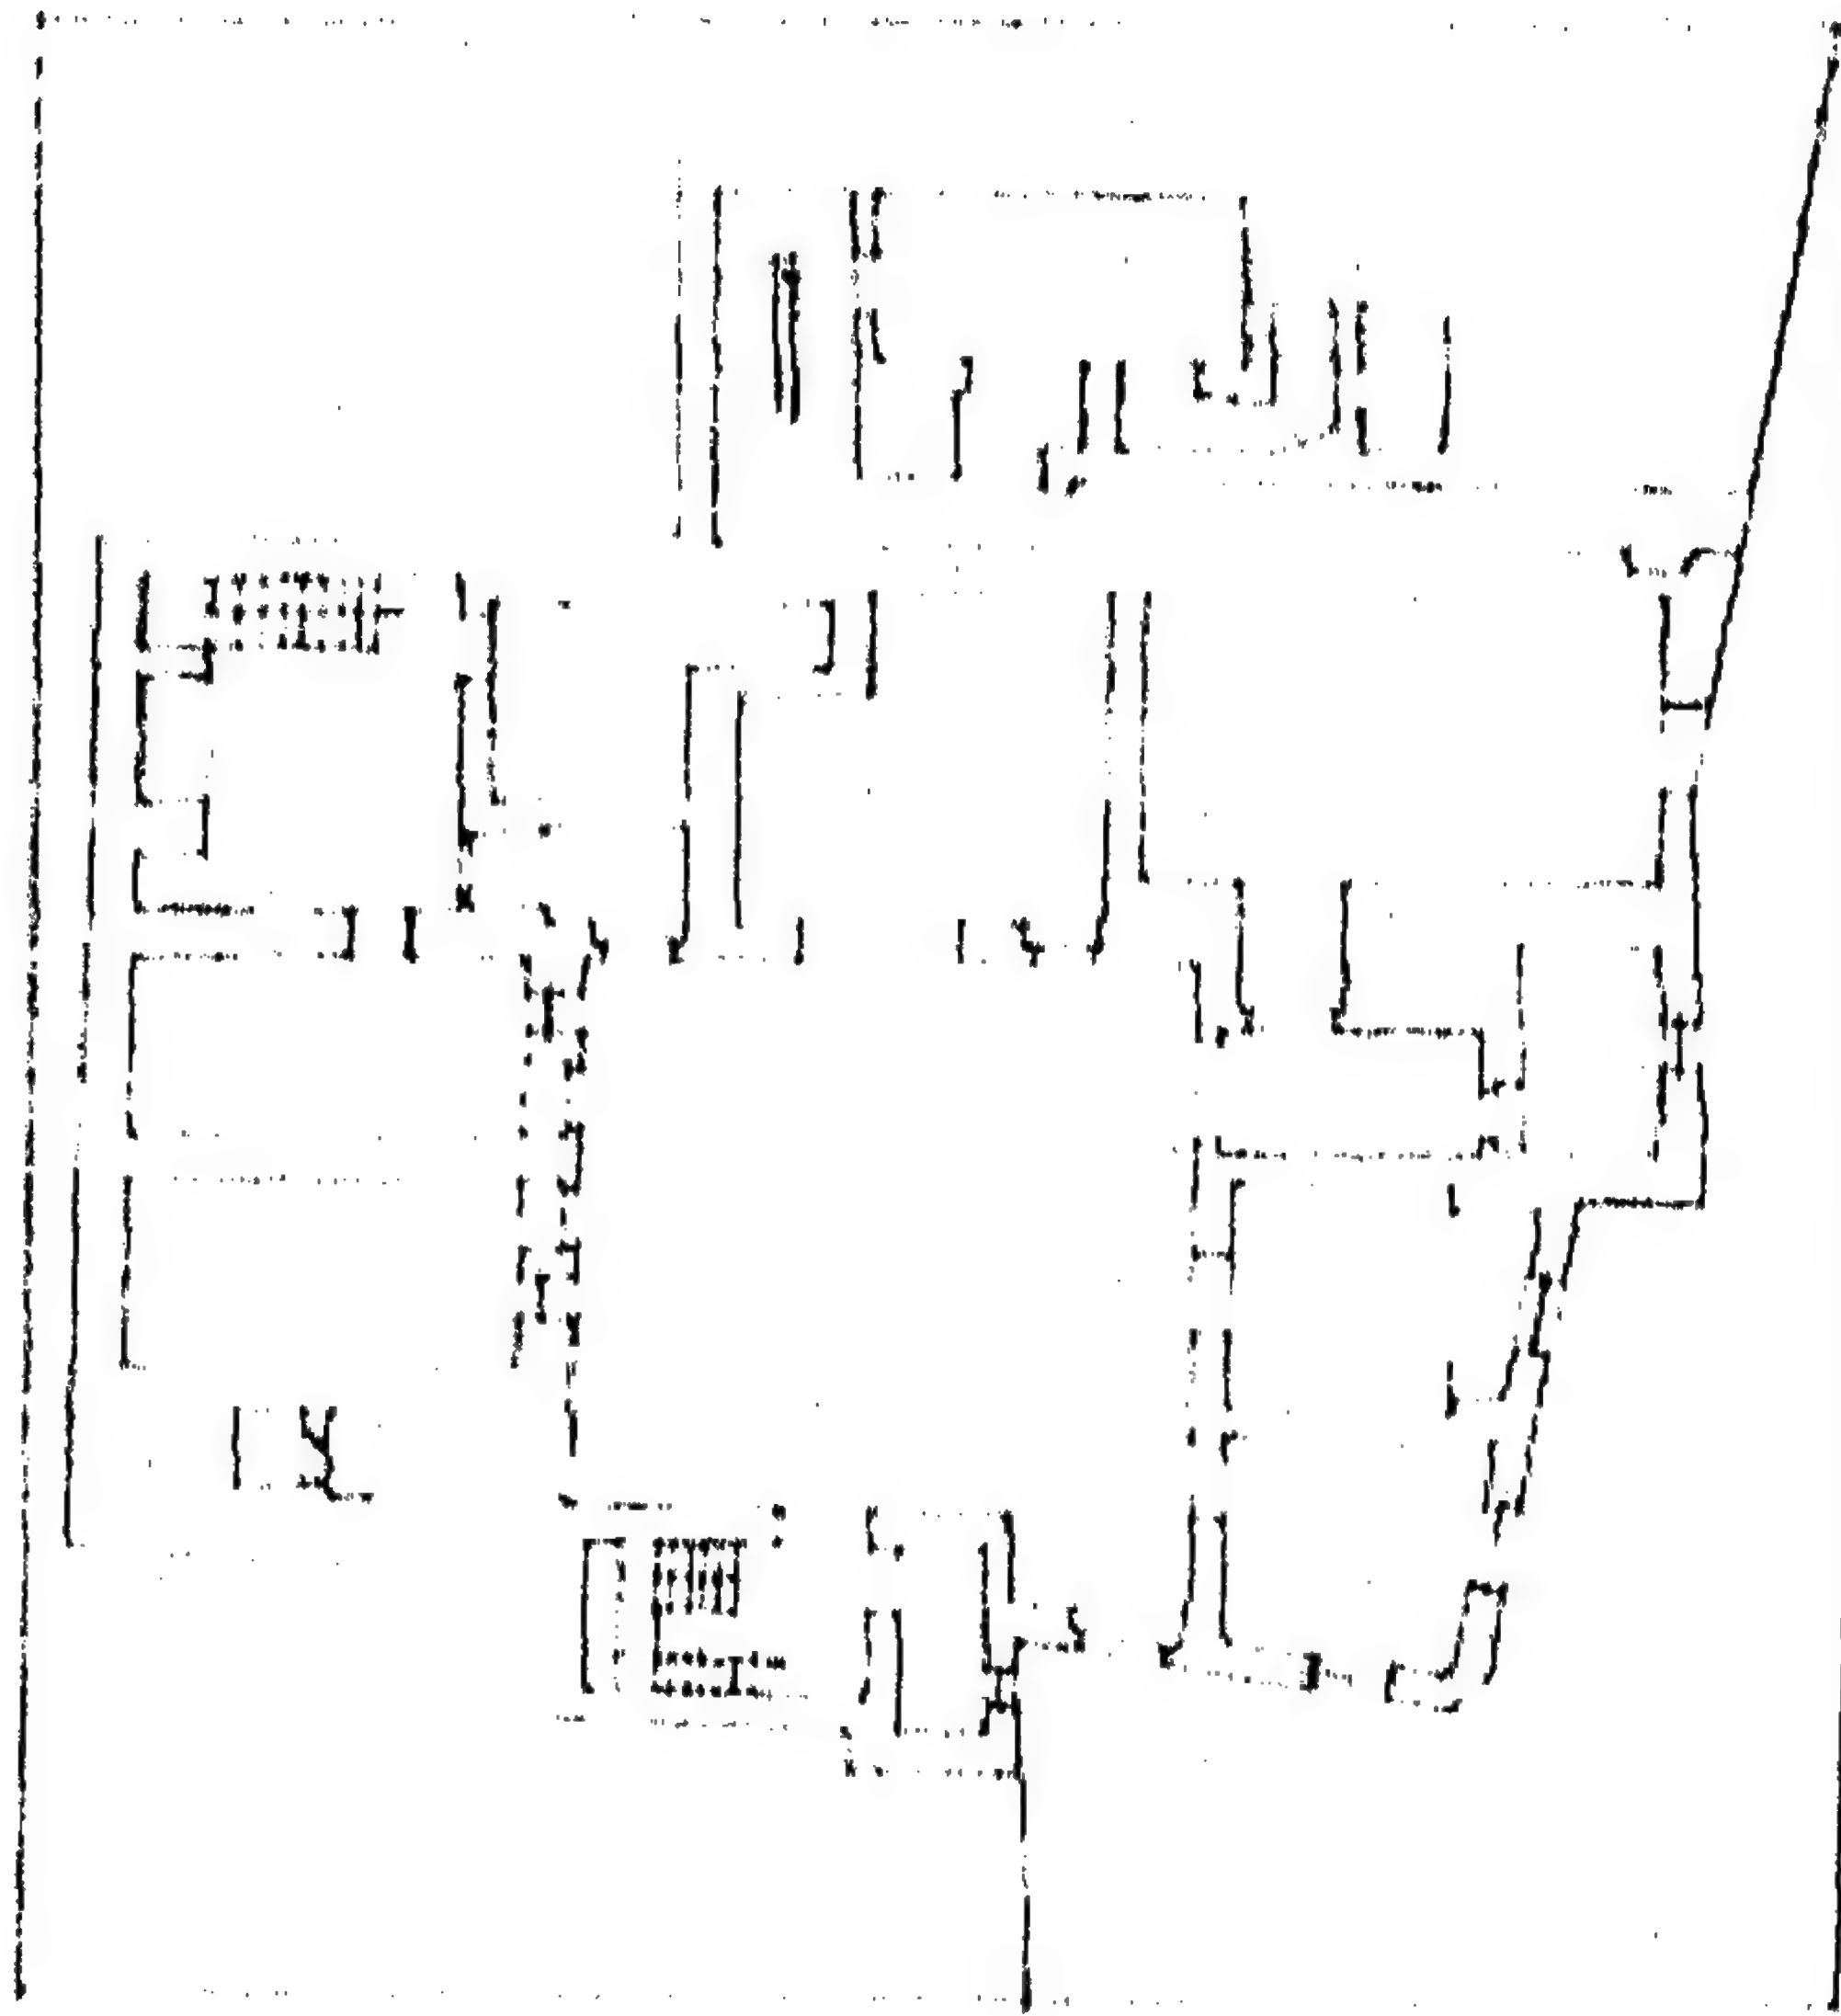

شكل (١٧) مسقط أفقى لمنزل زينب خاتون • عن : دليل الآثار الإسلامية •

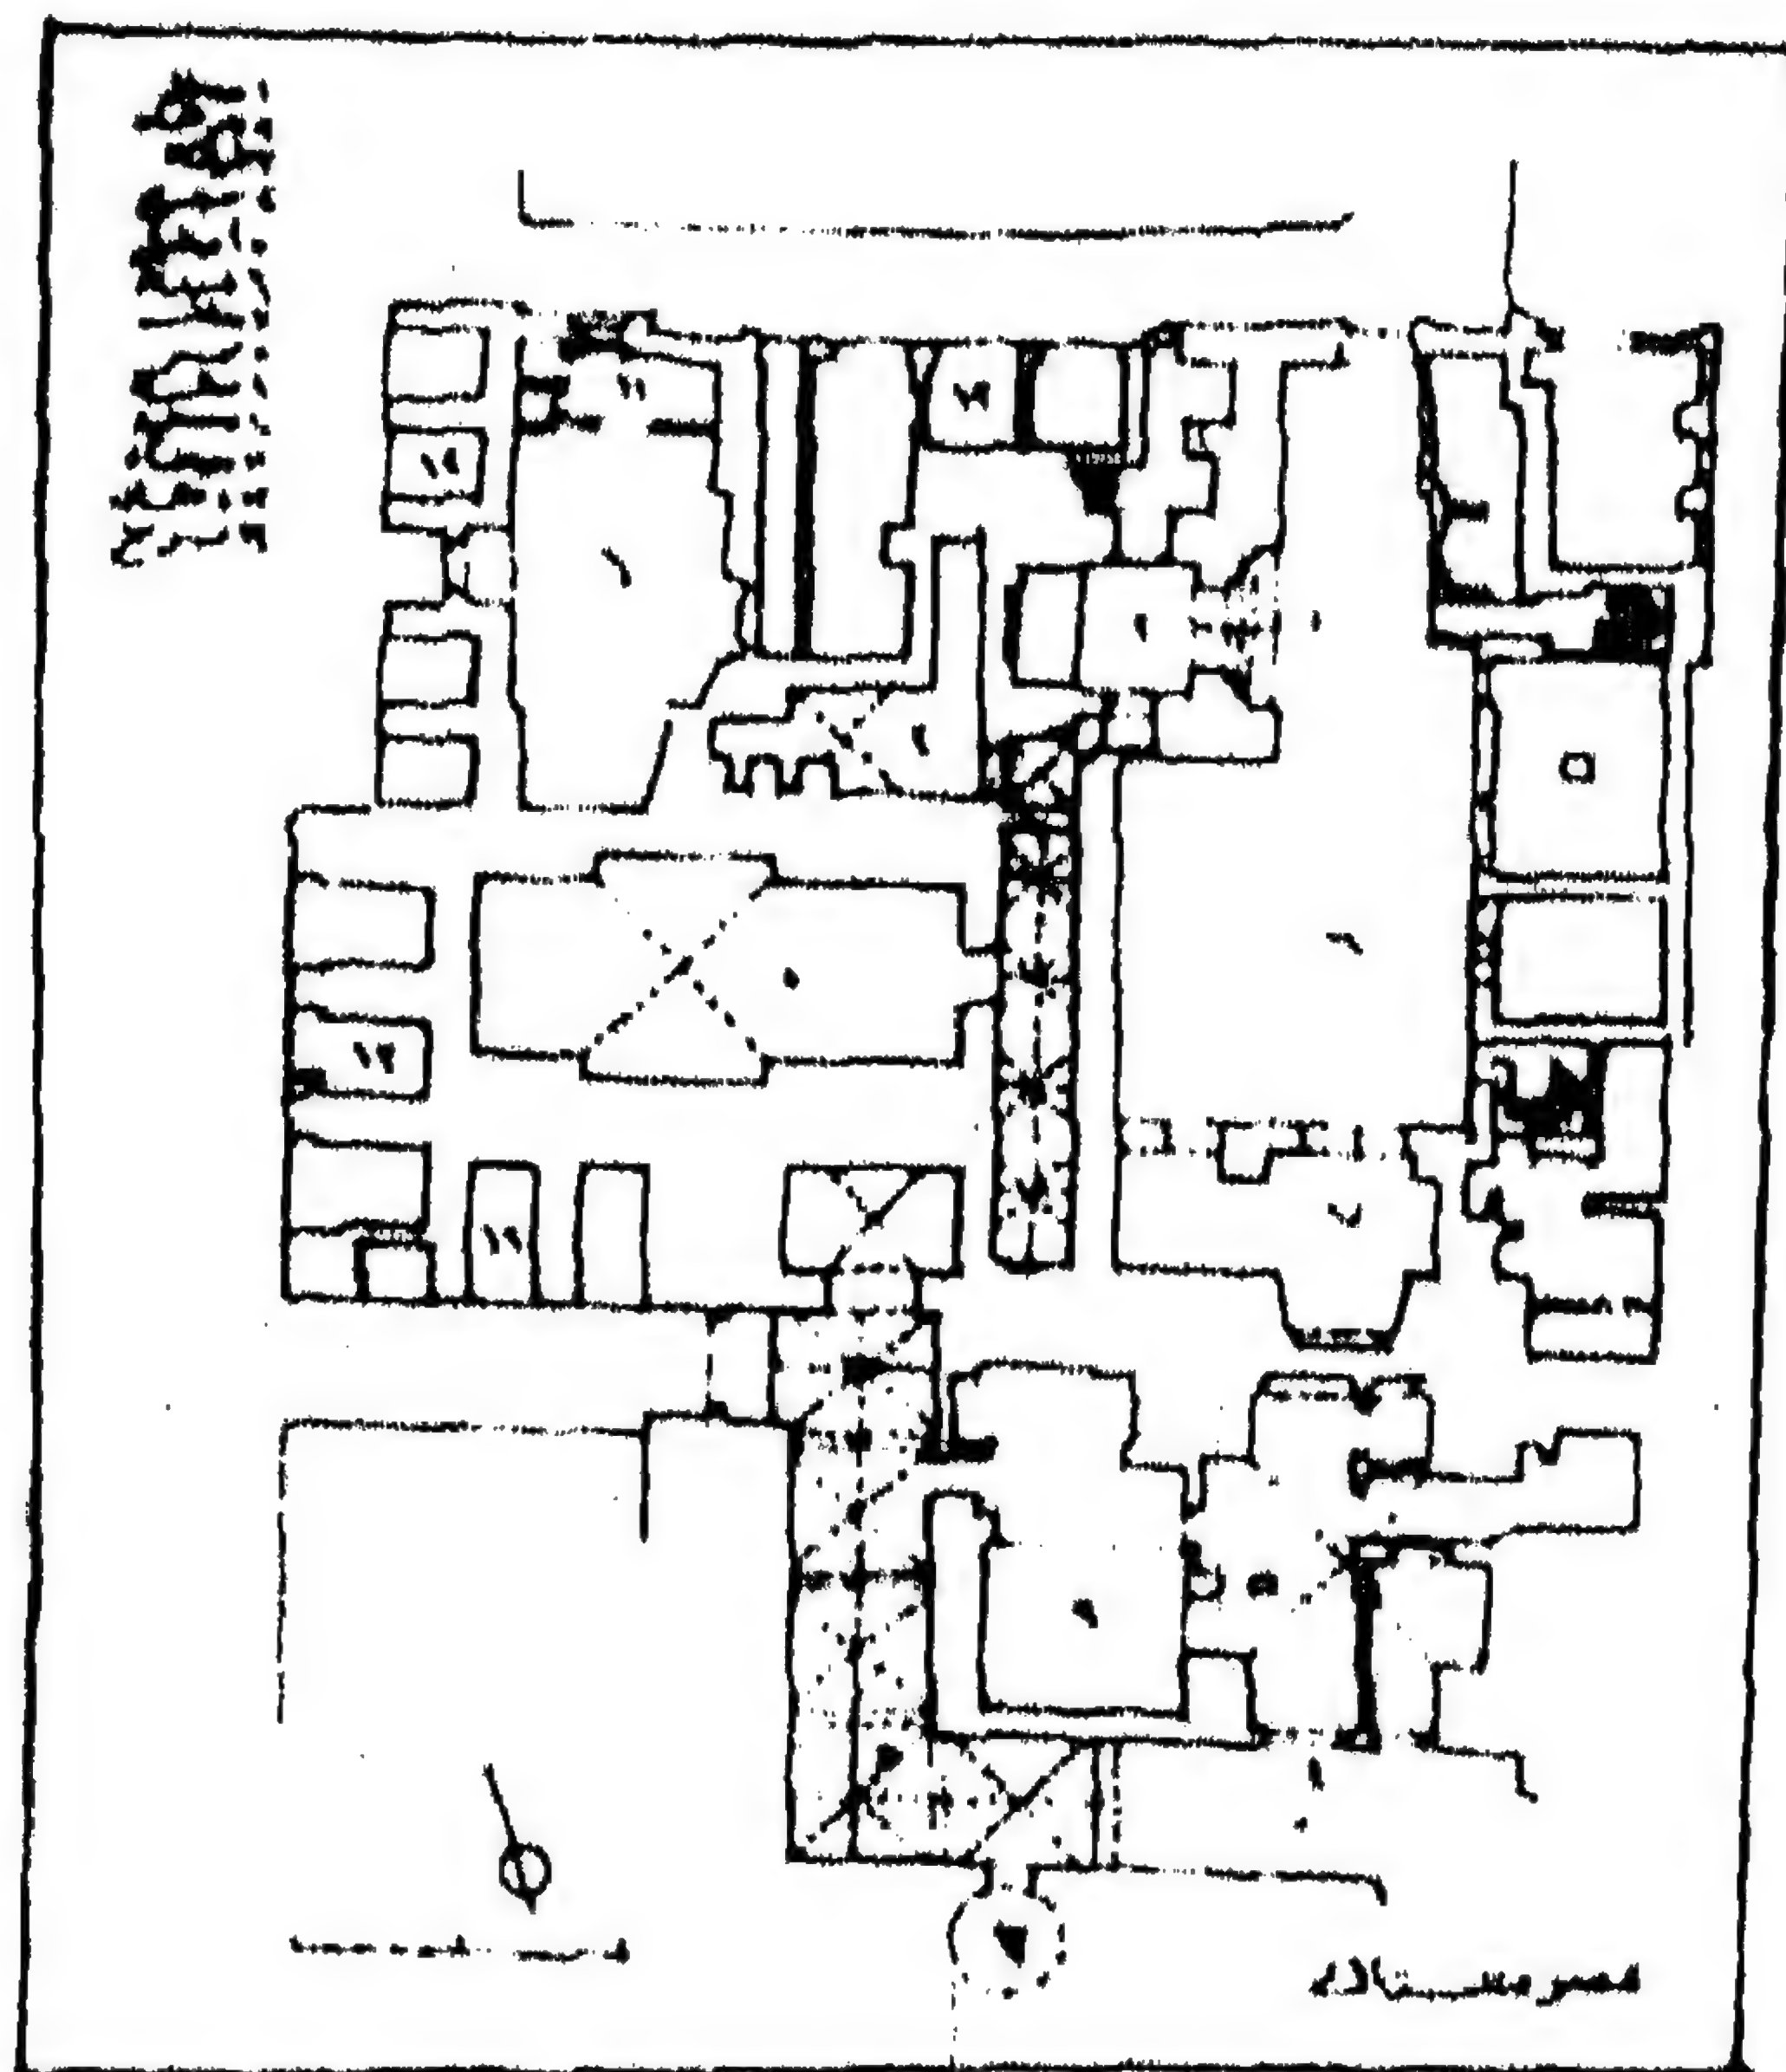

شكل (١٨) مسقط أفقى لقصر الأمير بشتاك • عن : دليل الآثار الإسلامية •

- المجلس الأعلى للآثار ، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: المرجع السابق •

ثانياً : نماذج من الإتلاف البشرى للآثار و المباني الأثرية فى مصر عبر العصور التاريخية :-

يرجع تاريخ عمليات الهدم والتخريب والتدمير والسرقة لآثار مصر إلى فترة مبكرة من تاريخ مصر وفيما يلى عرض لنماذج من هذه العمليات :-

١- عصور الأسرات والعصر المتأخر :-

ومن أبرز الأمثلة على عمليات السرقة ما حدث لمقبرة الملكة (حتب حرس) حيث قام لصوص المقابر بسرقتها فى عهد ولدها الملك خوفو صاحب الهرم الأكبر ، وتم جمع ما تبقى وإخفائه فى قبر مهجور إلى أن تم اكتشافها عام ١٩٢٤م .

وعندما احتل الهكسوس مصر قاموا بتخريب وهدم المعابد والمنشآت والتماثيل وما قد تصل إليه أيديهم من آثار الفراعنة السابقين.

وقام تحتمس الثالث عندما تولى عرش مصر بعد حتشبسوت، حيث قام أتباعه بتعطيم تماثيلها وكشط أغلب أسمائها وتشويه ما وصلت إليه أيديهم من صورها وكل ذلك يبدو واضحاً على جدران معبدها بالدير البحرى . (١)

أيضاً ما فعله أتباع إخناتون عندما جاء بثورته الدينية الجديدة ضد الإله آمون حيث قاموا بتشويه صور وأسماء الإله آمون .

وبعد وفاة إخناتون قام كهنة آمون بمحو ما تصل إليه أيديهم من آثار إخناتون وأيضاً قاموا بتشييم وتشويه أغلب المناظر والتماثيل الخاصة بزوجته نفرتيتى وذلك لخروجها على التقاليد المصرية وإعتناقها الآتونية ، وكان معظم التشويه بالوجه دائماً . (٢)

وقد دمرت المباني التى كانت تذكر بهذا العهد فى طيبة استعملت أنقاضها كمواد بناء ، وفى ذلك الحين خربت أيضاً معابد تل العمارنة ولم يترك شئ من معابدها . (٣)

وقد قام رمسيس الثانى والذى استحب أن تتسب إليه معظم الآثار التى سبقت عصره بتدمير كل ما يخص أعدائه وخصومه ، بل و اغتصب العديد من الآثار من مبان وتماثيل وخذ عليها اسمه ، كان هذا النوع من التدمير يتم بشطب اسم المتوفى وألقابه وكل المناظر التى تمثله وذلك حتى لا تتمكن الروح من الاهتداء إليه فى العالم الآخر وبالتالي لاينعم بالحياة الأخرى . (٤)

١- سيد توفيق (دكتور): معالم تاريخ وحضارة مصر الفرعونية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٨٧م ، ص ٢٧٤.

٢- سيد توفيق (دكتور) : المرجع نفسه ، ص ٣٠٧.

٣- أدولف إرمان : ديانة مصر القديمة ، ترجمة د/ عبد المنعم أبو بكر - د/ محمد أنور شكرى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٩٧م ، ص ١٤٧.

٤- منى فؤاد على : دراسة صيانة بعض الصور الجدارية فى منطقة سقارة ، رسالة ماجستير ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ١٩٨٨م ، ص ١١٠.

وفى عصر رمسيس التاسع تعرضت مقابر الملوك السابقين للسرقة والنهب وأجريت تحقيقات واسعة تم إثباتها فى محاضر رسمية حيث تم سرقة ونهب ماتحوى هذه المقابر من كنوز و ثروات . (١)

وعندما دخل الفرس مصر واحتلوها عمدوا إلى تدمير وتشويه وتخريب ما يخص ملوك وفراعنة مصر السابقين وذلك إنتقاماً لما لاقوه من مقاومة وتأكيداً لسيادتهم على مصر . (٢)

٢- العصر الإغريقى والرومانى :-

ومن الحوادث الشهيرة فى هذا العصر حريق مكتبة الإسكندرية عام ٤٧ ق م ، عندما قامت الحرب بين يوليوس قيصر وأهل الإسكندرية ، وقد دمر هذا الحريق المكتبة وأتى على كل ما فيها وقد أنشئت هذه المكتبة فى العهد البطلمى ، حيث نسب هذا الحريق إلى القائد عمرو بن العاص خطأ من المؤرخين . (٣)

وبعد زوال الوثنية من مصر وحلول المسيحية محلها ، قام المسيحيون بتشويه بعض الصور والمعابد والتماثيل ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما حدث فى معابد فيلة من رسمهم للصلبان على جدران تلك المعابد وتغطيتهم للرسوم الفرعونية القديمة ، وصاحب هذا الاتجاه إستخدام الأبنية الفرعونية ككنائس وأديرة ، وفى أيام الأضطهاد الرومانى لجأ العديد من المسيحيين إلى المعابد والمقابر الفرعونية القديمة وأختبنوا فيها واستعملوها كمساكن يقطنون فيها مما أدى إلى تشويهها وتلف ، ما فيها من نقوش وعناصر معمارية ومن أعمال التشويه الهدم الشهيرة فى هذا العصر هدمهم وتدميرهم لمعبد السرابيوم بالإسكندرية . (٤)

٣- العصور الإسلامية :-

ومن الأمثلة فى هذه العصور ما قام به الخليفة العباسى المأمون بإحداث فتحة فى الهرم الأكبر (هرم خوفو) سميت باسمه بهدف استخراج كنز من داخل الهرم ، (٥) كما قام الولاة فى العصور الإسلامية باستخدام أحجار المعابد فى الأبنية المختلفة ونجد العديد من الأحجار عليها النقوش الهيروغليفية فى بعض المباني والآثار الإسلامية ، حيث أصبحت المناطق الأثرية فى مصر وبخاصة جبانة منف محجراً ممتازاً تقطع منه الحجارة لاستعمالها فى بنايات القاهرة . (٦)

١- أدولف إيرمان : المرجع السابق ، ص ٣٥٥ .

٢- منى فؤاد على : المرجع السابق ، ص ١١٠ .

٣- ألفريد . ج . بتلر : فتح العرب لمصر ، ترجمة / محمد فريد أبو حديد ، الهيئة المصرية العامة للكتاب : القاهرة ، ١٩٩٩ م ، ص ٣٥٤ .

٤- ألفريد . ج . بتلر : المرجع نفسه ، ص ٣٦٢ .

٥- إدواردز . س . إهرام مصر ، ترجمة / مصطفى أحمد عثمان ، مراجع د/ أحمد فخرى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٩٩ م ، ص ٩١ .

٦- على رضوان (دكتور) : مذكرة الحفائر والمتاحف ، كلية الآثار ، مطبعة جامعة القاهرة ، ١٩٩٠ / ١٩٩١ م ، ص ٦٥ .

وعندما استعادت الخلافة العباسية مصر من يد الطولونيين ، قاموا بتخريب وتدمير مدينة القطائع ومابها من قصور ومبان وحدائق وبساتين ولم ينج من ذلك إلا مسجد أحمد بن طولون .
(١)

وقد أحرقت مدينة الفسطاط فى أيام الدولة الفاطمية فى عام (٥٦٤ هـ / ١١٦٨ م) ، خوفاً من سقوطها فى يد الصليبيين وأثناء الخلاف بين شاور وضرغام ، وقد أمر بتنفيذ الحريق الوزير شاور ، حيث بعث شاور بعشرين ألف قارورة نفط وعشرة آلاف مشعل نار استخدمت كلها فى الحريق ، وظلت النيران مشتعلة أربعة وخمسين يوماً كاملة حتى آتت على المدينة بأكملها ، ويرى آثار الحريق فى ثنايا التلال الرملية وبقايا الأطلال الباقية . (٢)

ولما أراد صلاح الدين بناء القلعة وبناء سور يجمع القاهرة والعواصم السابقة عليها فعهد بهذا العمل إلى وزيره بهاء الدين قراقوش عام (٥٧٢ هـ / ١١٧٦ م) ، الذى هدم عدة أهرامات صغيرة كانت بالجيزة واستخدمت أحجارها فى بناء القلعة والأسوار . (٣)

وفى العصور التالية قام السلطان سليم الأول عند غزوه لمصر بحرق جامع الأمير شيخو ، وذلك عند علمه بأن السلطان طومان باى آخر المماليك الجراكسة مختبئ فيه عام (٩٢٣ هـ / ١٥١٧ م) ، وعندما استتب الأمر للعثمانيين فى مصر قاموا بتعطيل المباني عن وظيفتها مثل المدارس والأسبلة والخفقات وذلك لارتباطها بالمماليك ، وقام سليم الأول بجمع كل ماوصلت إليه يده من تراث مصر وثرواتها الفنية وذلك بنزعها من المساجد والآثار الأخرى وبعث بها إلى القسطنطينية . (٥)

وقد تعرض جامع المؤيد شيخ للتخريب عام (١٠٧٦ هـ / ١٦٦٥ م) عندما تحصن فيه بعض الثائرين من طائفة يطلق عليها الزرب فى زمن ولاية عمر باشا حاكم مصر من قبل العثمانيين ، حيث زحف الوالى بجنوده ومعهم بنادقهم واثنى عشر مدفعاً وقاموا بضرب المتحصنين حتى استسلموا ، و من جراء ذلك أصاب الجامع الهدم والتخريب . (٦)

١- أبو الحمد محمود فرغلى : الدليل الموجز لأهم آثار مصر الإسلامية والقبطية فى القاهرة ، دار منصور للطباعة ، القاهرة ، ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م ، ص ١٣ .

٢- ستانلى لينبول : سيرة القاهرة ، ترجمة د/ حسن إيزاهيم وآخرون ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٩٧ م ، ص ١١٠ .

٣- توفيق عبد الجواد (دكتور) : المرجع السابق ، ص ١٨٥ .

٤- محمد أحمد عوض (دكتور) : دراسة ترميم القباب الخشبية وصيانتها فى القاهرة الإسلامية تطبيقاً على قباب الأمير شيخو ، رسالة دكتوراة ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، ١٩٩٤ م ، ص ١٦٣ .

٥- محمد عبدالله عنان : مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٩٨ م ، ص ٢٢٥ .

٦- فهمى عبد العليم (دكتور) : المرجع السابق ، ص ٨١ .

وقد تعرضت الكثير من المباني الأثرية الإسلامية فى هذه الفترات للتخريب والتشويه، نتيجة للصراعات والاضطرابات الكثيرة والتي كانت تحدث بين المماليك وبعضهم، ومن ثم لجوء البعض منهم إلى التحصن داخل هذه المباني، وما يستتبعه ذلك من أعمال قتال تؤدي فى النهاية إلى التخريب وتدمير هذه المباني الأثرية .

٤- فترة الحملة الفرنسية وما بعدها :-

وأثناء الحملة الفرنسية حدثت عمليات هدم وتخريب لبعض المباني الأثرية ومنها جامع الظاهر بيبرس عام (١٧٩٨م)، حيث أتخذته الجيش الفرنسى قلعة وأطلق عليه اسم حصن شولكوسكى وأتخذت منارته برجاً ووضع على أسواره مدافع وسكن به طائفة من الجند وبنو داخله عدة مساكن (١)

وأمر نابليون بهدم عدة منازل ومساجد وذلك عندما نصب مدافعه فوق القلعة لى يكون الطريق خالياً أمام قذائف هذه المدافع وإزالته لبقايا قصر صلاح الدين بالقلعة وتغييره لمعالمها ، بالإضافة إلى هدمه العديد من أبواب الشوارع والحارات وإرساله إلى فرنسا الكثير من آثار مصر.

وبعد خروج الحملة الفرنسية من مصر ١٨٠١م ونتيجة لما كشف عنه من آثار زاد الإهتمام بآثار مصر حيث تعرضت مصر فى القرن التاسع عشر لفترة نهب وسلب لآثارها ، وتعتبر أبشع الفترات التى مرت بها آثار مصر حيث كانت هدفاً للطامعين والباحثين عن الثراء ، ومن ثم امتلأت متاحف أوروبا ومنازل الأثرياء والأغنياء بالقطع المصرية القديمة، ولعل أسوء مثال على ذلك ما قام به القنصلان الأنجليزى (سولت) Salt والفرنسى (دروفيتى) Drovetti من حفائر أثناء عملهما الدبلوماسى فى مصر فى أوائل القرن التاسع عشر ، وهذه الفترة أيضاً كان يسمح للمنقبين الأجانب بالاستئثار بكميات ضخمة من الآثار طوت بين دفتيها قطعاً فريدة وغير مكررة مما اكتشفوه فى عمليات التنقيب ، لينقلوها إلى الخارج إما بإرسالها إلى المؤسسات التى أوفدتهم إلى مصر ، أو ببيعها إلى المتاحف وهواة الآثار فى كثير من بلاد العالم ، وهناك ما قام به محمد على والى مصر عند إنشاء متحف الأزبكية الذى كان بمثابة مخزن للآثار يتخير منه مايشاء ليهديه إلى زواره من الأجانب. (٢)

وقد قام (شامبليون) J.F.Champollion عند رحيله من مصر إلى فرنسا بإرسال ثلاثين صندوقاً مملوءة بآثار مصر وجعلها لمتحف اللوفر ، كما قام القنصل الفرنسى (ميمو) Mimaut

١-توفيق عبد الجواد (دكتور) : المرجع السابق ، ص ٢٠٦.

٢- محمد جمال الدين مختار (دكتور) : محاضرات فى الوسائل العلمية لتسجيل الآثار ، تمهيدى ماجستير ، كلية الآثار جامعة القاهرة

بعمليات نهب وجمع للآثار المصرية وإرسالها إلى متحف اللوفر دون رقابة أو حساب وذلك في عهد محمد علي ، وبرغم ما قدمه (مارييت) A.Marriette من خدمات جليلة للآثار المصرية ، إلا أنه في عام (١٨٥٣ م) قام بإرسال عدد أربعين صندوقاً مملوءاً بالآثار المصرية إلى متحف اللوفر ومن بينها تمثال الكاتب المصرى الجالس المطعم العينين المسمى (كاي) ، وأجرى حفائر غير علمية في منطقة ذراع أبو النجا ، وكان إهداء الآثار شائعاً بين خلفاء محمد علي لكل من زارهم من أوربا ، حيث قام الخديوى عباس الأول بإهداء مجموعة القلعة الأثرية إلى الأرشيدوق النمساوى مكسمليان . (١) وفي أثناء الاحتلال الإنجليزي لمصر حولوا مسجد الظاهر بيبرس بالظاهر إلى مذبح وثكنة عسكرية وأيضاً قاموا بتحويل منطقة القلعة إلى ثكنات عسكرية ، بالإضافة إلى العديد من القلاع الأثرية التي استخدموها لنفس الغرض .

وفي عام (١٩٧١ م) احترقت الأوبرا الملكية التي أنشأها الخديوى إسماعيل بكل مافيها من مقتنيات وعناصر معمارية وفنية فريدة ونادرة تم تجميعها ، وذلك بسبب حريق هائل أتى عليها بكل مافيها ، وفي عام (١٩٧٢ م) تعرض قصر الجوهرة لحريق مماثل ضاعت من خلاله الكثير من التحف والمقتنيات الفنية النادرة التي كانت تخص أسرة محمد علي ، بالإضافة إلى تدمير المبنى ، وفي عام (١٩٨٣ م) قام أحد الأشخاص فاقدى القوى العقلية ومعه مطرقة أخفاها في طيات ثيابه حيث قام بإتلاف تمثال لـ (أبى الهول) بمنطقة مصطفى كامل بالإسكندرية . (٢) وفي أثناء عمليات التطوير لمدينة القاهرة وإعادة التخطيط فقدت مصر العديد من الآثار الإسلامية والتي كانت تحتل مكاناً بارزاً وسط المنظومة الأثرية داخل الأحياء القديمة ، (٣) والبعض منها سجل فوتوغرافياً أو رسماً للرسامين الأجانب والبعض الآخر لم يسجل مما يمثل خسارة فادحة ، وفي طريق الأوتوستراد تم فقد بعض الآثار منها قبة أبو الخير الصوفى والطبيخا الطويل . واستكمالاً لعمليات التلغى البشرى للآثار الإسلامية فقد عانت المباني الأثرية كثيراً من التدمير والتشويه ، ففقدت الكثير من المساجد والآثار الأخرى العديد مما كانت تحويه من نفائس وكنوز بالإضافة إلى ما يلحق بها من تدمير وتشويه وإستعمالها فى أغراض لم تعد لها ولا تناسب طبيعتها وقيمتها الأثرية والتاريخية ، وذلك لوقوعها وسط أماكن ذات كثافة سكانية عالية ووعى أثرى منخفض ، ومن أبرز الأمثلة على ذلك مسجد بدر الدين الونائى بالسيدة عائشة الذى فقد كثير من عناصره المعمارية بالإضافة إلى المنبر ولم يتبق منه سوى الجدران ، وأيضاً مسجد الست مسكة والماس الحاجب وخانقاه أيد كين البندقدارى وغيرها ، كل هذه الآثار تعرضت لنفس هذه العمليات التى نتج عنها التدمير والتشويه .

١- على رضوان (دكتور) : المرجع السابق ، ص ٢٩ ، ٢٨ ، ١٦ .

٢- أحمد حلمى أمين (لواء) : الوسائل الأمنية لحماية الآثار والأعمال الفنية (حماية الآثار والأعمال الفنية) ، المركز العربى للدراسات الأمنية والتدريب ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، ١٤١٢ هـ ، ص ١٤٦ .

3 - Meineke, M.: Recent Changes to the Historic Fabric Cairo, "Islamic Cairo: Architectural Conservation and urban development of the historic center", German institute of Archaeology, aarp, 1980, p16.

ثالثاً : الأسباب التى أدت إلى مشكلة الإتلاف البشرى للمباني الأثرية بمدينة القاهرة القديمة :-

تولدت مشكلة التلغ البشرى نتيجة لعدة أسباب ساعدت على انتشارها واستفحال خطرها على الآثار المصرية عامة والآثار الإسلامية خاصة فى مدينة القاهرة القديمة والتى تعاني من هذا الداء العضال منذ فترات طويلة ، ومن هذه الأسباب :-

أ- الأسباب الإجتماعية :-

وتعتبر الأسباب الإجتماعية من العوامل ذات الصلة الوثيقة والمؤثرة فى ظهور هذه المشكلة وبخاصة فى الآثار الإسلامية والتى استخدمت فى كثير من الأحيان كمسكن لبعض الفئات من المجتمع ومنطقة أعمال وأنشطة، بالإضافة إلى ضرورة وجود المرافق والخدمات التى تلبي احتياجات هؤلاء السكان، وما يحدث فى القاهرة القديمة من إتلاف بشرى هو انعكاس للسلبية واللامبالاة وضعف الانتماء والانغماس فى الماديات والتى أصبحت من السمات الشائعة بين أفراد المجتمع ، وهى وراء العديد من المشاكل التى تعاني منها المدينة القديمة والمصدر الرئيسى لهذه المشاكل نابع أيضاً من السلوكيات السلبية للسكان ، وفى الآونة الأخيرة ونتيجة للمتغيرات الاقتصادية ، ظهرت طبقة من السكان أرتفع مستواها الاقتصادى دون أن يرتفع مستواها الثقافى مما كان له الأثر السلبى الأكبر على البيئة الأثرية التى يعيشون فيها ، كما أن عدم احترام القوانين فى هذه المناطق هو أيضاً سلوك إجتماعى ينجم عنه العديد من المشاكل التى تعاني منها الآثار الإسلامية مثل التعديات وإدخال أنشطة واستخدامات غير متناسبة مع الطبيعة الأثرية والتاريخية (١).

وتعتبر مدينة القاهرة التاريخية من المناطق شديدة الكثافة السكانية، فقد كانت قديماً محل سكن الأمراء والعظماء وكبار التجار ، ولكن مع التوسع العمرانى لمدينة القاهرة حديثاً، ومع عدم مقدرة هذه المنطقة التاريخية على مواكبة متطلبات العصر من خدمات ومرافق، حدث إحلال اجتماعى للسكان الأصليين إذ خرجوا للسكنى فى الضواحي الجديدة وحل محلهم نوعية أخرى من السكان أقل فى المستوى الاجتماعى والحضرى وتفتقر إلى الانتماء للمكان ، (٢) مما يؤثر بالتبعية على المستوى الاجتماعى للمدينة القديمة ويهبط بمستوى الحياة فيها ،ومن ثم يؤثر على النسيج العمرانى من ناحية ، ويؤثر على الطابع المعمارى من ناحية أخرى الأمر الذى يعرض

١- أمانى إسماعيل الدواخلى : التلوث البيئى وانعكاسه على المدينة الإسلامية القديمة (نحو منهج للحفاظ على المدينة الإسلامية القديمة)، رسالة ماجستير ، كلية التخطيط العمرانى والإقليمى ، جامعة القاهرة ، ١٩٩٦ م ، ص ١٠٤ .
٢- منظمة العواصم والمدن الإسلامية : أسس التصميم المعمارى والتخطيط الحضارى فى العصور الإسلامية ، دراسة تحليلية على العاصمة القاهرة ، مكة المكرمة ، ١٤١١ هـ / ١٩٩٠ م ، ص ٥٢٦ ، ٥٢٥ .

المدينة التاريخية للتدهور خاصة فى غياب الوعى الثقافى والحضارى لدى الفئات الجديدة من السكان ٠ (١)

وعلاوة على ماسبق أيضاً فإن عمليات الهجرة من الريف إلى المدن المجاورة وبالذات مدينة القاهرة بحثاً عن العمل ومن ثم الاستيطان، وخصوصاً أن معظم هؤلاء المهاجرين من الفقراء المعدمين أدى إلى زيادة الكثافة السكانية فى المدينة التاريخية وبالتالي زيادة الضغط على المرافق والخدمات، وقد أدى هذا الوضع إلى تدهور البيئة الإجتماعية ، وأيضاً البيئة العمرانية ، وذلك من خلال إرتفاع الكثافة السكانية و إزدياد معدلات التزاحم فى الغرفة الواحدة وفى المبنى الواحد ، وبالتالي إزدياد معدلات المشاركة لأكثر من أسرة فى الوحدة السكنية الواحدة ونتج عن هذا التحول الإجتماعى تحولاً وتغيراً فى خريطة استعمالات الأراضى فى المنطقة حيث احتلت مواقع القصور الكبيرة بيوت الطبقة البديلة والتي غالباً ماكانت من ذوى الدخول المتوسطة والمنخفضة من المهاجرين من المناطق الريفية والأقل تحضراً ، وكل ذلك يمثل خطورة على تلك الأماكن المليئة بالمباني الأثرية ٠ (٢)

وبالإضافة إلى ماسبق نجد ارتفاع نسبة الأمراض الاجتماعية بهذه المناطق مثل السرقة والإدمان والتطرف وتجارة السموم البيضاء وسوء العلاقات الاجتماعية والأسرية ، وبالنظر إلى مدينة القاهرة وخصوصاً الأحياء والمناطق التاريخية والأثرية فقد تأثرت تأثراً بالغاً أدى إلى تدهورها بشدة ونظراً لما تحويه هذه الأحياء والمناطق من مبان أثرية وتاريخية ترجع إلى كافة العصور ، فهى تحتاج إلى أسلوب خاص فى التنمية الأثرية وبث الحياة فيها ، (٣) بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية القائمة مع ضرورة رفع المستوى الاجتماعى والثقافى لهذه المناطق بما يعود على المباني الأثرية فى هذه المناطق من ارتفاع مستوى الصيانة والحفظ .

ب - الأسباب الاقتصادية :-

أصبحت القاهرة عاصمة مصر منذ أن أنشأها الفاطميون عام (٣٥٨ هـ / ٩٦٩ م) ، واتسعت شيئاً فشيئاً حتى حوت العواصم السابقة وأصبحت عامل جذب كبيرة لطبقات المجتمع المختلفة ، فى ظل هذا المجتمع السكانى ازدهرت الصناعة والتجارة لتفى باحتياجات الطبقة الحاكمة من منتجات مختلفة الحرف والصنائع ولتمد الوطن أيضاً بمتطلباته المختلفة كالمعدات الحربية

١- عبد الباقي إبراهيم (دكتور): حماية الآثار والتخطيط العمرانى (حماية الآثار والأعمال الفنية) ، المركز العربى للدراسات الأمنية والتدريب ، الرياض ، ١٤١٢ هـ ، ص ١٨١ .

٢- منظمة العواصم والمدن الإسلامية : المرجع السابق ، ص ٥٢٦ .

3-Berg, V, M ., : Outline Of the urban development Of Cairo," Islamic Cairo: Architectural

وسفن الأسطول وخلع التّشريف ونحوها ، ولتلبى بعد ذلك حاجة الأسواق المحلية مما كانت تقتضيه معيشة الناس وحاجاتهم اليومية من بضائع ومنتجات . (١)

ونتيجة لما سبق من أسباب اجتماعية أيضاً والتي تتضمن زيادة الكثافة السكانية فى القاهرة القديمة زاد نمو الخدمات والصناعات التى تتطلبها هذه الكثافة، ومن ثم زيادة الرواج التجارى والاقتصادى لتصبح منطقة جذب للتجارة وأصحاب رؤوس الأموال وشكل عبئاً آخر على المنطقة الأثرية ليزيد من معدلات تدهورها، ولذا فإنه من التجنى النظر إلى هذه المنطقة كما لو كانت بمثابة متحف كبير مفتوح فقط ، فالمنطقة متعددة الأوجه ومتنوعة المكونات وبالتالي لايسمح بالنظر إلى هذه المنطقة على أنها تاريخية أثرية فقط ، حيث يوجد بالمنطقة نشاط اقتصادى كبير يعتبر امتداداً طبيعياً وجزءاً لايتجزأ من منطقة الأعمال المركزية لمدينة القاهرة الكبرى ، بل يتعدها ليكون له مؤثرات خارج حدود الجمهورية وبخاصة فيما يتعلق بمجال التجارة الخارجية ، فالمنطقة سوق مركزى للذهب والفضة فى مصر وهى مركز للأعمال الحرفية التقليدية فى منطقة خان الخليلى وبه تجار الجملة ونصف الجملة للعديد من السلع ، مع الوضع فى الاعتبار قدرة رأس المال وحجم التبادل التجارى وحركة المال فى المنطقة ، فإنه لايمكن بحال من الأحوال أن نغض الطرف عن كون المنطقة أيضاً منطقة أعمال مركزية ومركزاً تجارياً حيث استخدام رأس المال فى تمويل مشروعات التعمير المختلفة ، كذلك لايمكن تجاهل القيمة العقارية الكبرى للموقع الذى تشغله هذه المنطقة التجارية بحكم أنها جزءاً من منطقة الأعمال بمدينة القاهرة ، وهذا الوضع يفرض ضغوطاً شديدة على نشاط حركة التعمير التغير فى التحول العمرانى حيث سوء حالة المباني القائمة وتدهورها بصورة كبيرة وانخفاض معدلات استغلال الأرض . (٢)

ونتيجة لما سبق نجد أن هذه المنطقة تعتبر منطقة إشغالات تجارية واستثمارية وصناعية وكل هذه الإشغالات تحمل فى جنباتها العديد من المشاكل التى تؤثر فى تدهور المنطقة الأثرية (٣) وتتوزع الأنشطة الحرفية والصناعية والتجارية بمناطق القاهرة القديمة كما يلى :-

- خان الخليلى لتجارة المصنوعات الدقيقة :- ويعد من أكبر أسواق القاهرة ويقع فى حى الجمالية ويتميز بالصناعات الحرفية من تحف وصناعة الذهب والفضة والحلى بأنواعها .
- الحمزاوى والغورية لتجارة المنسوجات والعطور :- تقع فى أحياء الدرب الأحمر و الجمالية

١- عاصم محمد رزق (مكتور): مراكز الصناعة فى مصر الإسلامية من الفتح العربى حتى مجئ الحملة الفرنسية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٨٩م ، ص ١٤ .

٢- منظمة العواصم والمدن الإسلامية : المرجع السابق ، ص ٥٢٦ ، ٥٢٥ .

٣- المجالس القومية المتخصصة : حماية الثروة الأثرية ، القاهرة ، ١٩٩٣م .

وتتحكم فى تجارة الجملة بالنسبة للأقمشة والمنسوجات فى أسواق القاهرة ، وكذلك تنتشر بها تجارة العطور .

- السروجية والخيامية لتجارة الخيام :- تقع فى حى الدرب الأحمر وتشتهر بصناعة الخيام والمنسوجات .

- سوق السلاح لتجارة السلاح الأبيض :- يقع فى حى الدرب الأحمر واعتمد على صناعة السلاح من سكاكين وأسلحة جاورتها صناعات أخرى تعتمد عليها من صناعة مقابض الأسلحة الخشبية وغيرها .

- بين السورين لتجارة المواد الغذائية :- واشتهرت بتوافر محال ومصانع ومتاجر المواد الغذائية وتقع فى حى الجمالية .

- منطقة العتبة والشوارع التى حولها :- وتمثل أهم مخازن تجارة الجملة فى القاهرة ، وتتدرج لتصل إلى الجمهورية بأكملها وهى تجارة لأجزاء مصنعة ونصف مصنعة وكذلك مركزاً للبريد للقاهرة الكبرى .

- شارع الخليج المصرى وشارع بورسعيد :- وهو يعد أهم وأكبر الأسواق لكافة أنواع المواد الغذائية على مستوى المحافظة بالإضافة لتجارة الأقمشة والمنسوجات والأشكال المختلفة للمنتجات .

- منطقة الرويعى :- وهى مناطق تخصصت فى تجارة الأخشاب ومستلزمات الديكور على مستوى المحافظة وهى تشمل تجارة جملة وتجزئة . (١)

ولهذا فقد حدث خلط فى استعمالات أراضى المنطقة التاريخية حيث دخل المنطقة أنشطة صناعية غريبة عن الحرف اليدوية - والتى كانت أصلاً فى المنطقة- مثل مسابك الحديد وورش الألومنيوم والبويات والمخازن بأنواعها ، وهذا أدى من ناحية إلى خلل فى خريطة استعمالات أراضى المنطقة ومن ناحية أخرى أدى إلى تزايد معدلات تدهور البيئة العامة بالمنطقة التاريخية بشكل عام ، وكان ذلك سبباً فى دخول السيارات ووسائل النقل الحديثة إلى المنطقة التاريخية مع عدم تناسب شوارعها القائمة وطرقاتها لحجم ونوع وسرعة ووزن هذه الآليات مما أدى إلى زيادة تدهور البيئة العامة وتدهور المباني الأثرية لما تحمله هذه الآليات من عوامل مدمرة . (٢)

١- أدهم جمال الدين عثمان : الارتقاء بالمناطق الإسلامية المتدهورة دراسة تطبيقية فى مدينة القاهرة - ، رسالة ماجستير ، كلية الهندسة ، جامعة الإسكندرية : ١٩٩٢م ، ص ١١٧، ١١٥ .

٢- منظمة العواصم والمدن الإسلامية : المرجع السابق ، ص ٥٢٧، ٥٢٥ .

ونظراً لما تحمله هذه المنطقة من قيم تاريخية أثرية وما تضمه من مبانى أثرية وتاريخية فهي منطقة جذب سياحي، وبالتالي نشأت أنشطة ترتبط بالسياحة مثل محلات بيع التحف والنماذج المقلدة والصناعات اليدوية لكافة الخامات لخدمة هذا الغرض مما يعود بالربح الوفير على أصحاب هذه الأنشطة، ومن الواضح أن المد السياحي في مصر لا يتواءم مع المحافظة على الآثار ووقايتها ، مما يدعو إلى الالتزام بالموازنة بين الاستثمار للأثر سياحياً وبين سلامته وقدرته على التحمل والصمود . (١)

ونتيجة للرواج التجارى حدث تغير فى وظائف بعض المباني التاريخية والأثرية ، حيث استخدمت كورش ومخازن ومستودعات وهى وظائف لا تتلائم بقيمتها المعمارية والفنية والأثرية ، وأيضاً زيادة الكثافة السكانية لكى يكون السكن بجوار العمل حيث تداخلت مناطق العمل مع السكن، بالإضافة إلى زيادة الضغط على المرافق وشبكات البنية الأساسية والخدمات مما أدى إلى ظهور العديد من المشاكل التى أدت إلى تدهور المناطق التاريخية والأثرية وما تضمه من مبانى ذات قيمة أثرية وتاريخية مما يعجل باندثار هذا التراث المعماري الأثرى الفريد .

ج- أسباب سياسية :-

تؤثر الظروف السياسية تأثيراً مباشراً على عمليات الإهتمام بصيانة وحفظ الآثار ، وقد تأثرت مدينة القاهرة القديمة بذلك وما تضمه من ثروة أثرية نادرة وتشمل كل العصور التاريخية التى مرت على مصر، فمنذ العصر الفاطمي (٣٥٨ / ٥٦٧ هـ - ٩٦٩ / ١١٧١ م) أصبحت القاهرة هى العاصمة الرسمية لمصر وشملت كل ما سبقها من عواصم مثل الفسطاط والقطائع والعسكر ودخلت كلها فى نسيج مدينة القاهرة، وبذلك نجد أن إهتمام الدولة بعملية التنمية والتطوير التى تشمل كل جوانب الحياة تستفيد منها الآثار الإسلامية داخل مدينة القاهرة بطبيعة الحال ، وإهمال الدولة لعملية التنمية والتطوير يترك أثره عليها أيضاً من ناحية ما يحدث لها من تدهور وتلف ، وقد ظهر ذلك جلياً فى عصور ازدهار القاهرة وعمليات العمارة والبنيان التى كانت تتم بها فى العصر الفاطمي، ثم بعد ذلك فى العصر الأيوبي (٥٦٧ / ٦٤٨ هـ - ١١٧١ / ١٢٥٠ م) حيث كان الإهتمام بالعمارة الحربية لمواجهة الخطر الصليبي وكانت موارد الدولة كلها موجهة لخدمة هذا الغرض .

وجاءت دولة المماليك بعصرها البحرى والجركسى (٦٤٨ / ٩٢٣ هـ - ١٢٥٠ / ١٥١٧ م) وحملت معها ازدهاراً ونمواً فى عمليات البناء والتعمير فى مدينة القاهرة وظهر ذلك فى انتشار الأنواع المختلفة فى المباني الأثرية الإسلامية والتى تزخر بها القاهرة القديمة ويذكر للسلطان

١- المجالس القومية المتخصصة : الآثار والمد السياحي ، القاهرة ، ١٩٩١ م .

الناصر محمد بن قلاوون اهتمامه بعمليات صيانة وترميم المباني الأثرية القديمة .

ثم جاء العصر العثماني (٩٢٣ / ١٢١٣ هـ - ١٥١٧ / ١٧٩٨ م) وتحولت مصر إلى ولاية عثمانية، ومن ثم فقدتها لاستقلالها وما صاحب ذلك من إنحدار في عمليات الاهتمام والتطوير بمدينة القاهرة القديمة ولكن نجد بصمات الأمير عبد الرحمن كتحدا واضحة على كثير من الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة القديمة .

و جاءت فترة الحملة الفرنسية (١٢١٣ / ١٢١٦ هـ - ١٧٩٨ / ١٨٠١ م) وبداية معرفة أهمية ما تحتويه مصر من كنوز أثرية، وكانت هذه الفترة من الفترات القاسية على مدينة القاهرة حيث كانت ميداناً للحرب والثورة وتهدمت العديد من المباني الأثرية التي خربها الفرنسيون، ثم جاء عصر محمد علي (١٢٢٠ / ١٢٦٤ هـ - ١٨٠٥ / ١٨٤٠ م) والذي اتجه فيه إلى بناء مصر الحديثة، ونالت القاهرة القديمة قسطاً من عمليات التنمية والتطوير وكانت الفترة التالية لمحمد علي ليس لها ذكر في هذا المجال .

ثم كان عصر الخديوي إسماعيل (١٢٧٩ / ١٢٩٦ هـ - ١٨٣٦ / ١٨٧٩ م) بمثابة طفرة لمصر عامة ومدينة القاهرة وأثارها على وجه الخصوص حيث تمت فيها عمليات تطوير وتنمية، حيث أرادها الخديوي إسماعيل أن تكون قطعة من أوروبا ولكن طموحاته كانت أكبر من إمكانياته .

وجاءت فترة الاحتلال الإنجليزي (١٨٨٢ / ١٩٥٤ م) حيث سخر كل إمكانيات مصر لخدمة أهدافه ومصالحه مما تسبب في حدوث حالة من الركود في عمليات التنمية والتطوير انعكست بصورة كبيرة على مدينة القاهرة القديمة وما تضمه من مباني أثرية إسلامية حيث قل الاهتمام بموضوع صيانة وحفظ الآثار الإسلامية ، ومع هذا قامت مجموعة من محبي الآثار والفنون الإسلامية بإنشاء لجنة حفظ الآثار العربية عام ١٨٨١ م، وكان من واجباتها تسجيل الآثار الإسلامية والعمل على حفظ هذه الآثار وصيانتها وترميمها ، وقد أدت هذه اللجنة خدمات جليلة في مجال الحفاظ على الآثار الإسلامية بفضل ماقامت به من ترميمات وإصلاحات ساهمت في الإبقاء على كثير من هذه الآثار ، وشهدت هذه الفترة صدور أول نشرة لحماية الآثار ١٨٨٣ م ، ثم تلى ذلك القانون رقم ١٤ لعام ١٩١٢ م لحماية الآثار وقانون حماية آثار العصر العربي رقم ٨ لعام ١٩١٨ م، وجاء عام ١٩٥١ م ليشهد صدور قانون جديد يلغى ماسبقه ويدمج الآثار في قانون واحد .

وبعد الثورة (١٩٥٢ / ١٩٧٠ م) حدث توجه نحو النظام الاشتراكي حيث سيطرت الدولة على جميع المجالات وأوجه التنمية، حيث سيطرت على نظام الأوقاف والذي كان يساعد في عمليات حفظ وصيانة الآثار الإسلامية واتجهت التنمية نحو مجالات أخرى ، ودخلت مصر في

سلسلة من الحروب مثل حرب ١٩٥٦م وهزيمة ١٩٦٧م، مما أدى إلى تهجير ونزوح نسبة كبيرة من مواطني مدن القناة وتسكينهم في المباني الأثرية الإسلامية مع ما تم تسكينه من مواطنين تهدمت منازلهم مما شكل ضغطاً كبيراً على القاهرة القديمة وعلى مرافقها ، وأتجه اقتصاد الدولة وكل مواردها إلى الاعداد للحرب وأصبح لاصوت يعلو على صوت المعركة إلى أن جاء الانتصار عام ١٩٧٣م وحدث تغير شامل في سياسة الدولة حيث اتجهت إلى الاقتصاد المفتوح وبداية مراحل التنمية ، وفي عام ١٩٨٠م كان هناك مشروع من اليونسكو لتطوير مدينة القاهرة القديمة .

وجاءت حقبة الثمانينات لتشهد صدور قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣م ، وتنفيذ بعض مشاريع ترميم وصيانة الآثار الإسلامية انتهت بمشروع ترميم القلعة عام ١٩٨٤م ، وتوالت أعمال الترميم والصيانة بصور متقطعة إلى أن أنشئت إدارة مشروع القاهرة التاريخية عام ١٩٩٨م ، والذي يهدف إلى ترميم وصيانة عدد من المباني الأثرية الإسلامية بمدينة القاهرة القديمة ، مع تطوير مناطق القاهرة التاريخية .

ومما سبق نجد أن الظروف السياسية تؤثر بالسلب والإيجاب و تطبع بصماتها على عمليات الحفاظ وصيانة الآثار الإسلامية من خلال عمليات التنمية والتطوير .

د- أسباب ناتجة عن المعتقدات والموروثات الشعبية :-

تضم القاهرة القديمة العديد من المشاهد والأضرحة الخاصة بآل البيت والصالحين، وترتبط تلك الأماكن بروابط روحية وعقائدية في نفوس الناس من سكان هذه المناطق التاريخية ، ونظراً لانخفاض المستوى الفكري والثقافي في هذه المناطق بالإضافة إلى انخفاض الوعي الديني وانتشار الطرق الصوفية وسيطرتها على معظم المشاهد والأضرحة التي تعتبر سكناً دائماً لهم ومصدر كسب وفير من خلال التبرعات والنفور من أهالي هذه المناطق ومما يفدون إليها للزيارة بقصد التبرك بأصحاب هذه المشاهد والأضرحة لقضاء حاجاتهم حيث أن هناك إيمان قوى لديهم بالأولياء وكراماتهم ، وقد ساعد وجود هذه الأماكن ذات المكانة الروحية في محبة الناس للسكن بجانب هذه الأضرحة والمشاهد والسكن فيها للخدمة ومن ثم ينال البركة إعتقاداً بأن ذلك يقربهم إلى الله تعالى .

وقد يأتي الناس من أماكن بعيدة للزيارة لنفس الاعتقاد وهذا يتضح في وجود طائفة البهرة القادمة من الهند و سكنها بجانب مسجد الحاكم بأمر الله ، والصرف على عمليات التجديد لهذا المسجد تأكيداً لنفس الاعتقاد ولارتباطه بجانب من مذهبهم الشيعي .

وعلاوة على ماسبق نجد ظاهرة الموالد والاحتفالات - ظاهرة قديمة وزادت في عهد الفاطميين - تهدد الآثار الإسلامية بشكل مخيف بحيث يتوافد الناس بالآلاف ومعظمهم من

الريف لقضاء أيام هذه المناسبات بين الأضرحة والمشاهد وهي ذات مواسم وفترات زمنية محددة ويتم إنزالهم فى المساجد والأماكن الأثرية ، إذ يقيمون عشرات الأيام والليالى ومعهم أسرهم وأدواتهم المختلفة للطبخ والغسيل وأحياناً اصطحابهم لبعض الدواجن والحيوانات الأليفة ويعيشون حياتهم فى هذه الأيام بطريقة عادية بالمنطقة الأثرية ومن أهم هذه الموالد :-

مولد الإمام الحسين - مولد السيدة زينب - مولد الرفاعى - السيدة عائشة - مولد الشعرانى •

وتنتشر بهذه المناطق ظاهرة التسول من أصحاب العاهات ومدعى الإصابة بالعاهات والأمراض والمجاذيب والباعة الجائلين والتي تمثل لهم هذه المناطق مصدر رزق وفير، بالإضافة إلى انتشار المشعوذين والدجالين الذين يقومون بأعمال السحر والدجل حيث أن هذه المعتقدات تلاقى انتشاراً كبيراً بين هذه الفئات من الزائرين •

ونتيجة للقصور فى فهم تعاليم الدين الإسلامى الصحيحة بالنسبة لهذه الفئة من زوار الموالد والأحتفالات والأضرحة والمشاهد وعدم الوعى بقيمة هذه الأماكن الأثرية والتاريخية ، نجد ما يحدث من تلف شديد لهذه الأماكن والذي يقع أيضاً من سكان هذه المناطق، وهناك ظاهرة أخرى وهى ظاهرة دور المناسبات فى المساجد الأثرية الكبيرة لأقامة المآتم والأفراح واجتماعات مجالس إدارات المساجد ومن الأمثلة على ذلك:-

مسجد الرفاعى وعمرو بن العاص والإمام الحسين والسيدة زينب وغيرها من المساجد الكبيرة •

الفصل الثاني

الفصل الثانى

مظاهر الإتلاف البشرى

أولاً: التعديات وإستعمال المبانى الأثرية :-

تعتبر التعديات أهم العوامل البشرية المختلفة للمباني التاريخية والأثرية فى أحياء القاهرة القديمة وما تحويه من آثار إسلامية ذات قيمة عالية مثل الأضرحة والأسبله والجوامع والخنقاوات والمدارس والتكيا والمنازل الأثرية والأسوار والبوابات والربوع والخانات وغيرها من الآثار الإسلامية المعمارية التى تضم بداخلها تحفاً ومقتنيات فنية عظيمة ومن جراء تعرض هذا التراث للتعديات بكل ما تحمله من تلف فقد تعرضت هذا الآثار للتدمير والتشويه والتخريب مما يهدد بضياعتها واندثارها بمرور الوقت .

وتحدث التعديات كنتيجة لمشاكل الانفجار السكانى وازدياد ومعدلات التزاحم هذا إلى جانب تدهور البيئة المحيطة بالمباني الأثرية مما يفرض عليها تهديداً كبيراً وتبلغ معدلات الكثافة السكانية فى منطقة الجمالية مثلاً ١٢٢٥٨,١ فرداً / كم ٢ وفى منطقة الدرب الأحمر تبلغ الكثافة ٢٧٩٥٨,٦ فرداً / كم ٢، (١) وتظهر أساليب التعديات فى الاستيلاء على الأرض الأثرية والتى كانت تمثل بالفعل جزءاً من مبنى أثرى هدمت بفعل فاعل أو أنهارت نتيجة لعامل القدم ثم استخدمت لغرض آخر ، وهو نوع من أنواع التعدى غير المقنن ويظهر ذلك بوضوح فى تشيد ثلاث منازل جديدة على قطعة أرض تتبع حرم خانقاه الأمير شيخو (أثر رقم ١٥٢ - ٧٥٦ هـ / ١٣٥٥ م) خلف الجدار الجنوبى الشرقى الحامل لكل من قبة الضريح وقبة المحراب فى حارة منصور بشارع الصليبية (٢) .

أما النوع الآخر من التعدى وهو الذى ينشأ عن استيلاء الأفراد على الأماكن الأثرية بعد تأجيرها من الجهة المختصة وهى وزارة الأوقاف التى تمتلك معظم الآثار الإسلامية وثم تأجير العديد منها كمحلات تجارية أو ورش أو منازل للسكن إلى غير ذلك من الأنشطة الأخرى وأبرز الأمثلة على ذلك:

- التكية السليمانية- موضوع الدراسة- (أثر رقم ٢٢٥ - ٩٥٠ هـ / ١٥٤٣ م) شارع السروجية التى تقطنها عدة أسر تنتمى إلى عائلة واحدة وقد تم تأجير هذه الحجرات منذ فترة طويلة وتم إمدادها بالخدمات اللازمة مثل الكهرباء علاوة على شغل الطابق الأرضى بالمحلات .
- وأيضاً التعدى على منزل قايتباى (أثر رقم ٢٢٨ - ٨٩٠ هـ / ١٤٨٥ م) بشارع الماردانى حيث استخدم جانب منه للسكن وتربية الحيوانات وقد تم إخلاؤه عقب زلزال عام ١٩٩٢ م لظهور التصدعات فى المنزل مما يهدده بالانهيار .

١- الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء: تعداد السكان فى أقسام محافظة القاهرة، ١٩٩٦ م .

٢- محمد احمد عوض (دكتور) : المرجع السابق ، ص ١٦ .

- التعدى على الطرف الغربى لمدرسة وسبيل الأمير اينال اليوسفى (أثر رقم ١١٨ - ٧٩٤ ، ٧٩٥ هـ / ١٣٩٢ ، ١٢٩٢م) حيث تسكن أسرة بهذا الأثر .

- وهناك تعدى سكنى على سبيل حسين الشعيبى (أثر رقم ٥٨٨ - آخر القرن الثانى عشرهـ / آخر القرن الثامن عشر م) بشارع أمير الجيوش .صورة (١)

- تعدى سكنى على سبيل إبراهيم أغا مستحفظان (أثر رقم ٢٣٨ - ١٠٥١ هـ / ١٦٤١م) بشارع باب الوزير .صورة (٢)

- أيضاً التعدى على مدرسة الأمير سودون (أثر رقم ١٢٧ - ٨٠٤ هـ / ١٤٠١م) بشارع سوق السلاح حيث أقيمت فوق بعض بقايا المدرسة عمارة سكنية حديثة .

- التعدى على قبة الأمير رضوان بك (أثر رقم ٤٠٧ - القرن الحادى عشر هـ / القرن السابع عشر م) بشارع الخيامية وقد استغل للسكنى وأقيمت كذلك حوانيت لصنع الخيام وتجارة الجلود . (١)

وقد تم حصر التعديات والأشعالات على الآثار المسجلة بمنطقة عمل مشروع القاهرة

التاريخية بشارع المعز لدين الله بالجمالية، وكان الإجمالى ١٠٦٦ تعدي وإشغال موزعة

كالتالى :- *

١- سكنى ١٢٧ .

٢- حكومى ٨٧ .

٣- تجارى وصناعى ٨٥٢ . جدول (١)

وتبدو مظاهر التلف المختلفة الناشئة عن التعديات خاصة السكن بالمبانى الأثرية ، تلك الإقامة التى يترتب عليها الإمداد بالمستلزمات الحياتية، ما يصاحب ذلك من تغيير فى طبيعة المبنى القديم أو تخطيطه ، حيث يكون هذا المبنى غير معد أساساً لأستقبال هذه التغييرات، (٢) ومن ذلك إنشاء دورات للمياه مما يؤدى إلى تسرب مياه الصرف الصحى والتغذية فتصيب الجدران بالرطوبة وتنتشر الأملاح فيها علاوة على أن الرطوبة تسمح بنمو الكائنات الحية الدقيقة على الأخشاب الموجودة فى هذه المبانى وتمثل نوعاً من التلف البيولوجى ، بالإضافة إلى استخدام سكان هذه المنازل للمواقد الغازية ومواقد الكيروسين مما يجعل المبنى عرضة للحريق وعرضة لتكوين السناج عليه وبالتالي تشويه مابه من زخارف أو نقوش ، وأيضاً قيام البعض بهدم أجزاء

١- المجالس القومية المتخصصة : الحفاظ على الآثار الإسلامية والقبطية ، القاهرة ، ١٩٩٦م .

* هذه الإحصائية مأخوذة عن إدارة مشروع القاهرة التاريخية لعام ٢٠٠٢م .

I-Highfield ,D.,: Rehabilitation and Re- Use of old buildings, The university Press Cambridge, London ,

جدول رقم (١) بيان بالأنشطة المختلفة داخل منطقة عمل مشروع القاهرة التاريخية بشارع المعز لدين الله

أحذية	أدوات خيول	أدوات صحية	أدوات كتابية	أدوات منزلية	أدوات نظافة	ألبان	ألمونيوم	بازار	بقالة
٢٨	١	١	١١	١٦	١	٣	٣٠	٤٤	٢٠
بوتيك	بويات	بيع شرائط فيديو	بيع فوانيس	تجارة أدوات كهربائية	تجارة أقمشة	تجارة الليمون	تجارة أواني فخارية	تجارة بطاطين	تجارة جلود
١	١	١	١	١	٧٢	١	٢	١	٣٩
تجارة جملة	تجارة خشب	تجارة خيش	تجارة خيوط	تجارة دقيق	تجارة السجاد	تجارة شط	تجارة صدف	تجارة علب قعطيفة	تجارة فضيات
١	٨	٥	٦	٢	٤	٢	٣	١	٧
تجارة معادن	تجارة ملابس	تجارة مواد كيميائية	تجارة موازين	تجارة موبيليات	تجارة مواد غازية	تجارة ورق	تجليد كتب	تخفيض قرآن	تراب ذهب
٤	٢٠	٢	٤	٣	١٦	٣	١	٢	٣
ترزى	تركيب أحجار	تركيب فصوص	تشوين مهمات جلود	تصليح أحذية	تفتيش آثار	جزارة	جلي ذهب	جمعيات أهلية	جمعية الهلال الأحمر
٢	١	١	١	٤	١	٥	١	٣	١
حجرة لجنة الزكاة	حضانة	حلوان	حمام	خردوات	خيام	دواجن	رخام	رفعة سجاد	روائح
١	١	٣	٣	٢٩	١٨	٤	١	١	٨
زاوية للصلاة	زجاج	سكن	سمكري	صيدلية	طلاء معادن	عجلاتي	عصير	عطارة	علافة
٢	١	١٢٧	٢	١	٤	٢	٢	٣٠	٢
عيادة طبية	فتريئة	فراشة	فرن	فسحاني	فطاطرى	فكهاني	فندق	قهوة	كشك تليفون
١	٢	١	٣	١	١	٤	١	٦	٥

عن : إدارة القاهرة التاريخية

تابع جدول رقم (١)

كشك شاي	كشك صحافة	كشك كهرباء	كشك ولاعات	كنفاني	كوافير	لحام كاوتش	مبنى أمانة الحزب	محل بيع شمع	محل بيع بن
٢	١	٢٤	١	١	٦	١	١	١	١
محلات مغلقة	مخزن	مخزن عهدة	مخزن و أرض قضاء	محلات	مدرسة الجمالية الابتدائية	مدرسة المتوفى الحسنية	مدرسة خوند بركة الابتدائية	مركز شباب باب الشعرية	مسبك
٢٢	٨٥	١	١	٣	١	١	١	١	١
مستشفى الرمد	مستلزمات أحذية	مستلزمات مقاهي	مستلزمات وقود	مشغولات سجاد	مشغولات كسوة الكعبة	مشغولات نحاسية	مشغولات نحاسية و سجاد	مصائد فقران	مصنع
١	٦	٢٦	١	٢	١	٩	١	١	١
مصنع بلاستيك	مصنع حلويات	مصوغات	مصبغة	مطعم	معاهد أزهرية	معمل تحاليل	مفروشات	مقلة	مكتب تجاري
١	١	٣٩	٣	١١	٣	١	٨	١	٤
مكتب حجر تذاكر	مكتب حكومي	مكتب محامي	مكتب هندسي	مكتبة	مكتبة و حجرة الخطيب	مكوجي	منتجات بلاستيك	منتجات خان الخليلي	منسوجات
١	١	١	١٠	١	١	٢	٢	٢١	٧
موكيت	ميكانيكي	نادي	ورش ذهب	ورش صاج	ورش معادن	ورش نجارة	ورش نحاس	ورش تطريز	
٣	١	٢	٤	٥	١٤	٧	٥	١	

من المبنى وإضافة أجزاء أخرى أو يقوم السكان بأعمال دهانات للجدران والعناصر المعمارية والشبابيك والأبواب قد تخفى ما عليها من زخارف ورسوم وتضيع بذلك قيمة أثرية وفنية نادرة لهذه العناصر ومن الأمثلة على ذلك حمام السلطان اينال (أثر رقم ٥٦٢ - ٨٦١ هـ / ١٤٥٦ م) (جارى ترميمه) ٠ صورة (٦،٥،٤،٣)

ومن المظاهر التى تتدرج تحت هذا الموضوع بناء مبانٍ ملاصقة للآثار ، وما يتبع ذلك من الأضرار بها نتيجة زيادة الأحمال من قبل هذه المساكن الجديدة العشوائية على الآثار المجاورة، وذلك من خلال عمليات دق الخوازيق الخرسانية للأساسات والأعمدة الخاصة بهذه المساكن الحديثة والأبراج الشاهقة الارتفاع مما يعمل على إحداث هزات أرضية عنيفة وإجهادات وضغوطاً داخل الجدران وتخلخل داخل التربة تعمل على إحداث تغيير فى ثبات التربة خواصها الميكانيكية، مما يكون له أثراً بالغ الخطورة على أساسات المبنى الأثرى فتصيبها بالتصدع والأنهيار .

بالإضافة إلى ما قد يحدث من تسرب مياه الصرف الصحى وما تحمله من أملاح ورطوبة إلى الأساسات والجدران، ففي حالة ارتفاع الرطوبة يحدث ما يلى :-

- ١ - إذابة الأملاح القابلة للذوبان فى الماء وتحركها فى الأحجار المسامية .
 - ٢ - إذابة المواد الرابطة والمونات .
 - ٣ - التغير فى أبعاد الأخشاب الموجودة بالمبنى أو المنشأ الأثرى ونمو التلف البيولوجى .
 - ٤ - تآكل وصدأ المعادن الحديدية والنحاسية بالمبنى أو المنشأ الأثرى. (١)
- كما يؤدى إنخفاض معدل الرطوبة فى أساسات وجدران المبنى الأثرى إلى مما يلى :-
- ١ - تزهـر وتبلور الأملاح على أسطح الجدران .
 - ٢ - حدوث تحولات فى بعض مكونات ملاط حوائط ، حيث يتحول الجبس (كبريتات الكالسيوم المائية) إلى أنهيدريت (كبريتات الكالسيوم اللامائية) .
 - ٣ - إضعاف قوة وصلابة الأحجار ومونات البناء وطبقات الألوان إن وجدت فى المبنى أو المنشأ الأثرى ٠ (٢)

- ٤ - الجفاف والتشققات والالتواء فى الأخشاب الموجودة فى المبنى أو المنشأ الأثرى .
- والتردد بين ارتفاع وانخفاض معدل الرطوبة مع تفاوت درجة الحرارة يعمل على نشاط الأملاح

١ - حسام الدين عبد الحميد (دكتور): محاضرات فى علاج وصيانة الآثار العضوية ، تمهيدى ماجستير ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ،

١٩٩٥ م .

2-Saleh, S, A.,: Pigments, Plasters and Salt, "Wall paintings of the tomb of Nefertary", EAO, Cairo, 1987 , P.97 – 98.

وهى من أهم مشاكل الآثار عموماً والآثار الإسلامية بصفة خاصة ، ووجود الأملاح فى المبنى الأثرى يعمل على جذب كمية إضافية ووفيرة من الرطوبة إلى الحجر ، بالإضافة إلى أن عملية التزهير تؤدى إلى تشويه سطح الحجر وتعمل على خشونته أيضاً ومن ثم تأكله وبالتالي تفتت أحجار المبنى الأثرى مما يهدده بالتصدع والانهيار ٠ (١)

ومن الأمثلة على ماسبق قبة سنجر المظفر (أثر رقم ٢٦١ - ٧٢٢ هـ / ١٣٢٢ م) والتي تمتلأ بالمياه الناتجة عن الصرف الصحى لعمارة سكنية حديثة ملاصقة للمبنى ، ومسجد البنهاوى بالقرب من سور القاهرة أو باب الفتوح (أثر رقم ٦ - ٤٨٠ هـ / ١٠٨٧ م) حيث توجد عمارة سكنية ملاحقة للمسجد الأثرى ٠ (صورة ١٠،٩،٨،٧)

ومن المشاكل التى تتدرج تحت هذا الموضوع وتتصل به إتصالاً وثيقاً عمليات التجديد Renewal والتحديث Modernization للمنشأ الأثرى ، وذلك من خلال التغير فى أنماط المعيشة وأساليبها بالإضافة إلى التطور السريع والمتلاحق والذي يفرضه التقدم والتطور التكنولوجى فى كل نواحي الحياة المختلفة ، كما يتطلب معه التغير فى أنماط الحياة التقليدية التى كانت سائدة فى المدن القديمة الذى يتبعه فقدان كثير من المنشآت القديمة لوظيفتها الأصلية لعدم ملائمتها مع ظروف الوقت الحاضر ويمكن تلخيص هذه المشاكل كالتالى : -

١- إستخدام مواد بناء مخالفة للأصول الأثرية أو ما ينتج عن استخدامها من بعد عن النمط الأصلى للأثر حيث يقوم الأهالى بهدم أجزاء من المبنى الأثرى أو إضافة أجزاء أخرى ، أو بعمل دهانات جديدة أو إضافة أدوار أخرى فوق المبنى الأثرى مما يؤدى إلى تشويه المنظر العام له وطمس المعالم الأثرية أو فقد لبعض أجزاءه ٠

٢- التغير فى الطابع العمرانى نتيجة تغير النمط والطرز المعماري للمباني الحديثة حيث تعاني هذه المباني والتى تنتشر بالمناطق التراثية من افتقادها لطابع المكان التراثى وانفصالها عنه ، وذلك بسبب ضعف معالجتها المعمارية وسطحية لغة المعمار بها ، (٢) حيث أنها عبارة عن عمارات من الخرسانة المسلحة ذات نوعية رديئة من حيث التصميم المعماري ، وقد طغت هذه المساكن بالفعل على العمارة التراثية وطمست الطابع العمرانى للمنطقة ٠ (٣)

1-Winkler, E, M.,: Problems In the deterioration of stone, "Conservation of historic stone buildings and Monuments" National Academy Press Washington D.C 1982, P.180.

2-Ettomey, S.,: Urban Conservation of older housing areas- Appropriating The process , IAHS World Congress on Housing, Trends in Housing Projects, Miami, Florida, U.S.A, 1986, P.8.

3-Lamei, S.,: "The rehabilitation and restoration of an historic area , The Batiliyya district of Cairo", Planning and Conservation , London, 1987, P.136.

٣- استخدام وسائل معيشية حديثة فى المباني القديمة بشكل مشوه لها مثل الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والتليفونات وهوائيات الأجهزة الكهربائية وغيرها من الوسائل الحديثة ، وهذه الاستخدامات تؤدي فى الغالب إلى تغيير فى التخطيط المعماري الداخلى للمباني والاستغناء عن بعض العناصر ، مثل فتحات التهوية فى المبنى وأماكن ومساحات المطابخ والحمامات ٠ (١)

٤- استخدام السيارات ووسائل المواصلات الحديثة وما تمثله من عبء على شوارع وحارات المدينة القديمة، حيث لم تكن مخططة لانتعاش واحتياجات المرور الحديثة إضافة إلى ما تحدثه من اهتزازات تؤثر على المباني وزيادة التلوث مما يؤدي إلى تشويه هذه المباني ٠ (٢)

ثانياً: الإشغالات :

وتوجد الإشغالات فى مناطق الآثار الإسلامية فى مدينة القاهرة القديمة وترتبط أساساً بالكثافة السكانية حيث تكثر حاجة هؤلاء السكان إلى المتطلبات المعيشية والحياتية مما يستلزم معه وجود هذه الإشغالات التى تنقسم إلى :-

أ- إشغالات تجارية :-

تتميز أحياء القاهرة القديمة بالأشكال المختلفة لفنون التجارة سواء الجملة أو التجزئة نتيجة لانتشار الصناعات الحرفية المختلفة بها والتى ظهرت كحرف بيئية نشأت مع نشأة مدينة القاهرة. وتمتلك مناطق القاهرة القديمة كل مقومات تجارة الجملة والتجزئة بالنسبة لمحافظة القاهرة لانتشار الأسواق بها ولقربها من مراكز ومنافذ التوزيع، وكذلك إنتشار أماكن التخزين للتوزيع والتصدير على مستوى الجمهورية، وتعد أسواق الموسكى والعتبة وبين السورين وباب الشعرية وامتداد شارع الأزهر والجمالية وتحت الربع ودرب البرابرة وشارع المعز والغورية من أكبر أسواق القاهرة التجارية ، ويشارك القطاعين العام والخاص فى القيام بأعمال التجارة بمختلف أنواعها وأوجهها فى مناطق وأحياء القاهرة، والتى تبلغ منشأتها ٨,٥٥% من جملة المنشآت والتجارية فى محافظة القاهرة ، وكذلك يبلغ عدد العاملين بها ٣,٧١% /من جملة العاملين فى النشاط التجاري بالمحافظة ككل ٠ (٣)

١- السيد البنا (دكتور) : دراسة ترميم وصيانة مدينة صنعاء القديمة فى العصر العثماني ، رسالة دكتوراة ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة

١٩٩٣م ، ص ٣٣ .

٢- السيد البنا (دكتور) : المرجع نفسه ، ص ٣٣ .

٣- أدهم جمال الدين عثمان : المرجع السابق، ص ١١٥ .

وتنتشر الإشغالات التجارية بين الآثار الإسلامية حيث تؤدي إلى استخدام الأثر واستغلاله بصورة سيئة بعيداً عن وظيفتها الأصلية المشيد أساساً من أجلها ، وتتفاوت نسب هذه الإشغالات في المناطق المختلفة، فمثلاً على جوانب شارع المعز تشغل ما يقرب من ٧٢% من المساحة الكلية وهي تشمل مناطق النشاط التجاري والحرفي داخل هذه المنطقة، وأيضاً منطقة الجمالية والتي بها إشغالات تجارية بنسبة ٦٠% من مساحة المنطقة التاريخية ككل وتتميز بتدهور مستواها المعماري والعمراني نتيجة هذه الإشغالات والاستخدام السيء للأماكن الأثرية. (١)

وتنتشر في هذه المناطق أنواع التجارة المختلفة مثل المنسوجات والعطور والسلاح والخيام والمواد الغذائية والأخشاب ومنتجاتها والصناعات الحرفية الدقيقة، بالإضافة إلى الأكشاك الخشبية والفاترينات المحلات التي تنتشر وتشوه المباني الأثرية بالقاهرة القديمة. شكل (١٩)

صورة (١١، ١٢، ١٣، ١٤)

ب- إشغالات حكومية:-

والعديد من الإشغالات تتبع جهات حكومية ومنظمات شعبية كالأحزاب والجمعيات الدينية والشئون الاجتماعية حيث تستخدم كمقار لها أو كمخازن مثل قصر إسماعيل المفتش الذي كان مخزناً تابعاً لوزارة المالية ، وأيضاً تستعمل بعض الآثار كمدارس تابعة لوزارة التعليم مثل مدرسة الجمالية الابتدائية بمدرسة قراسنقر (أثر رقم ٣١ - ٧٠٠ هـ / ١٣٠٠ - ١٣٠١ م) ، وقصر الأمير طاز (أثر رقم ٢٦٧ - ٧٥٣ هـ / ١٣٥٢ م) ، وهناك مراسم الفنانين مثل قصر المسافر خانة (أثر رقم ٢٠ - ١١٩٣ - ١٢٠٣ هـ / ١٧٧٩ - ١٧٨٨ م) وقد احترق عن آخره ، ومستشفى قلاوون للرمد (أثر رقم ٤٣ - ٦٨٣ - ٦٨٤ هـ / ١٢٨٤ - ١٢٨٥ م) ، واستخدام بعض الآثار كمقار لتفاتيش الآثار مثل تكية السلطان محمود (أثر رقم ٣٠٨ - ١١٦٤ هـ / ١٧٥٠ م)، وقصر الأمير بشتاك (أثر رقم ٣٤ - ٧٣٥ - ٧٤٠ هـ / ١٣٣٤ - ١٣٣٩ م) .


وهذه الإشغالات تضر بالآثار ضرراً بالغاً مما أدى إلى تدهور بعضها واحترق الآخر مع سوء الاستخدام. صورة (١٥، ١٦، ١٧)

ج - إشغالات صناعية :-

وتستمد هذه الظاهرة وجودها من ظاهرة التكديس السكاني وارتفاع كثافته ، حيث تحتاج هذه الكثافة السكانية إلى صناعات بسيطة مغذية لتسد إحتياجاتها ، علاوة على الصناعات الموجودة القديمة القائمة أساساً في هذه المنطقة التاريخية وتناسب مع طبيعتها الأثرية والتاريخية بهذه

١- شريف حسن كامل (م) : إعادة تأهيل المنطقة التاريخية بالقاهرة ، (ندوة القاهرة والتراث)، جمعية المهندسين المصرية ، ١٩٩١م،

- ١ - ورق
- ٢ - ثوم وبصل
- ٣ - محلات بيع الومنيوم قطاعي
- ٤ - محلات مصنوعات خشبية قطاعي
- ٥ - ورش وأسواق ذهب
- ٦ - بيع جلود قطاعي
- ٧ - توابل
- ٨ - منسوجات
- ٩ - ورش جلود
- ١٠ - تصنيع خيام
- ١١ - محلات مصنوعات خشبية قطاعي
- ١٢ - أسواق أغذية
- ١٣ - أنشطة مختلطة

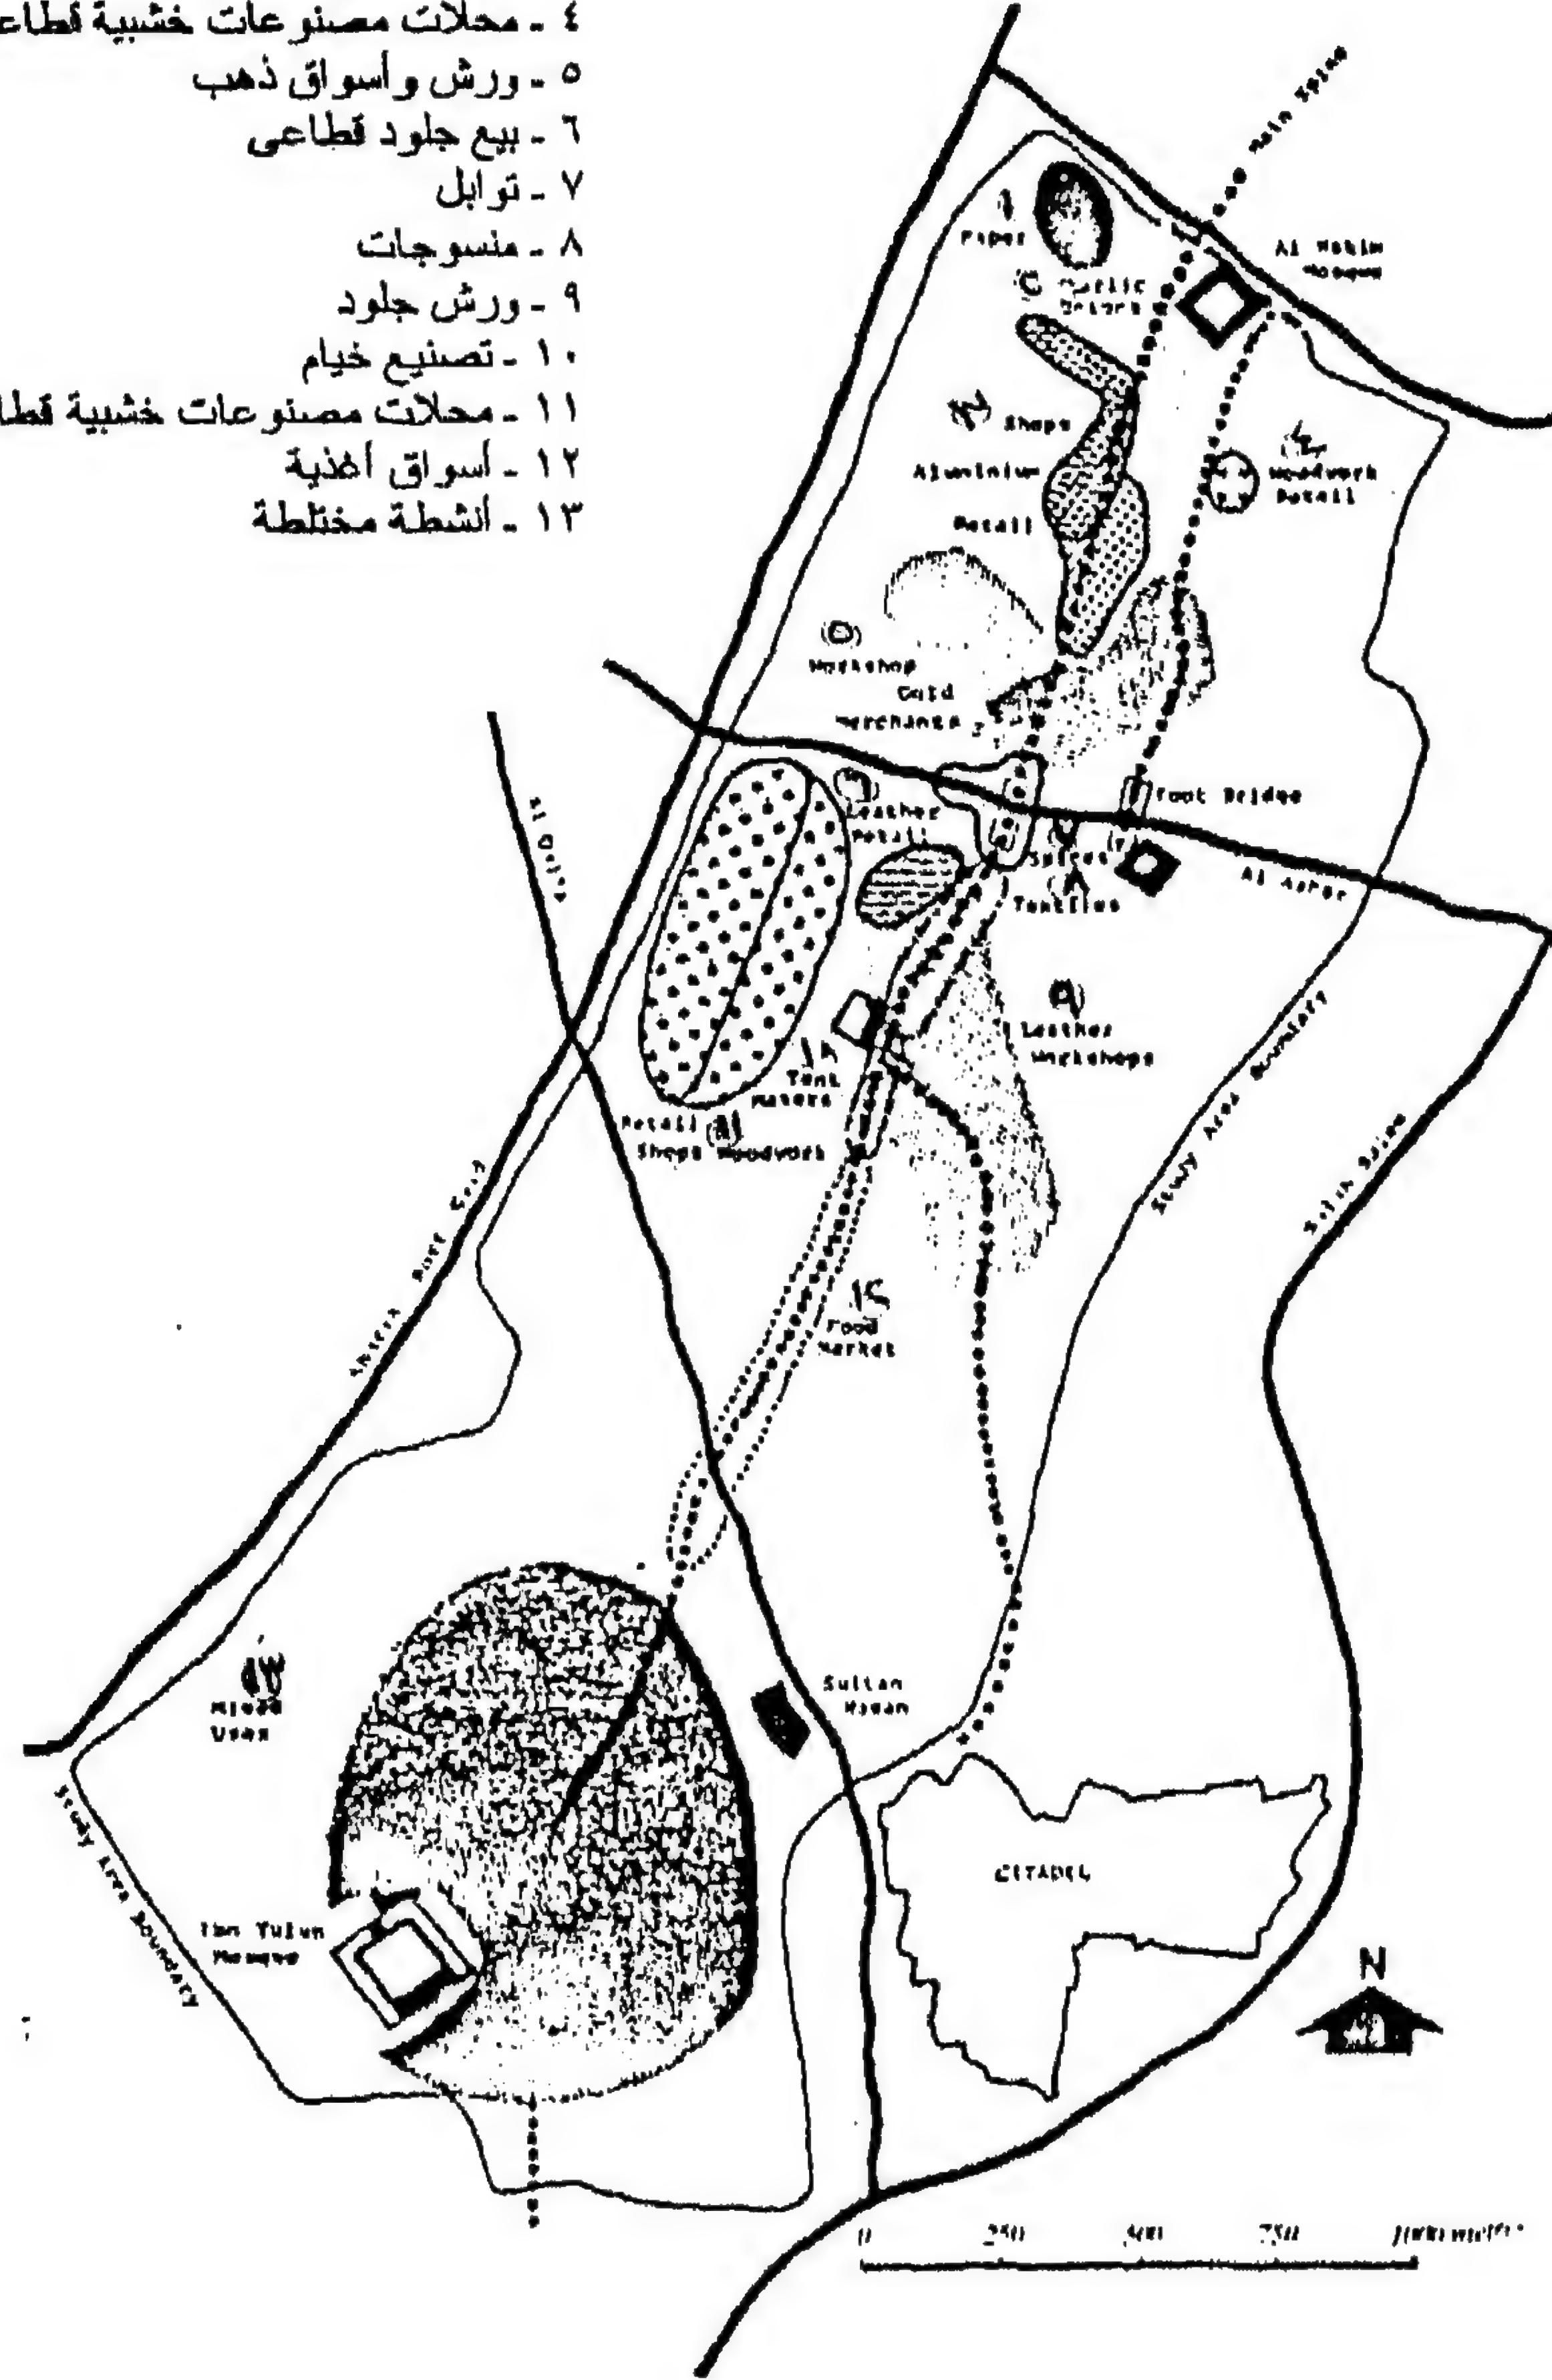

شكل رقم (١٩) يوضح توزيع الأنشطة داخل أحياء القاهرة القديمة.

المناطق وتوجد أصلاً كورش الصناعات والحرف اليدوية التي تتناسب الطبيعة السياحية لهذه المناطق، ولكن دخلت عليها أنشطة صناعية غريبة مثل مسابك الحديد وورش الألومنيوم والبويات وورش الرخام وورش تصنيع الأخشاب والفخار، وأيضاً هناك مخازن المواد الكيماوية والبوتاجاز، وتتطلب عمليات التشغيل في هذه الورش مصادر حرارة عالية مع دخول الميكنة الحديثة وما تسببه من اهتزازات ناتجة عن تشغيلها، وتصدر عن هذه الورش والمصانع عوادم وأدخنة وغبار عبارة عن أكاسيد الكربون والكبريت والرصاص والزئبق والزنك والزرنيخ والكوبالت و الكاديوم، وهي مخلفات تضر بالآثار وتتلّفها وتشوه شكل المنطقة التاريخية، وينتج عن هذه الإشغالات بأنواعها المختلفة عدة مظاهر تلف تتمثل فيما يلي :-

- الإعلانات والملصقات اللازمة للدعاية والإعلان وما يصاحب ذلك من تأثير متلف على أسطح المباني الأثرية وما عليها من نقوش وزخارف .

- توصيل المرافق إلى الورش بالمنطقة الأثرية مثل الماء والكهرباء والصرف الصحي والاستعمال السيئ لها، وأيضاً طرق التوصيل التي لا تتناسب المظهر الأثري مما أدى إلى إتلاف المباني الأثرية في هذه المناطق التاريخية.

- دخول الميكنة الحديثة والآلات في الإشغالات الصناعية وما تحدثه من اهتزازات ناتجة عن تشغيلها مما يؤثر على هذه المباني الأثرية المتهالكة أصلاً بفعل عامل التقادم الزمني، كما أن الحرارة الشديدة التي تتطلبها عمليات تشغيل المعادن والألومنيوم وما تحدثه من تحولات بالمعادن الموجودة بالأحجار، مع سقوط الألوان إذا وجدت زخارف على الجدران أو الأسقف بالمباني الأثرية موضع الأشغال . صورة (١٨، ١٩، ٢٠)

- ينتج عن هذه العمليات الصناعية أنواع من الغازات والملوثات التي تعمل على إحداث مزيد من التلف بالمواد الأثرية، علاوة على زيادة الأشعاعات الضارة مثل الأشعة فوق البنفسجية

(U. V) والأشعة تحت الحمراء (I . R) وهذه الأشعاعات تعمل على زوال وبهتان أكسدة الألوان والتي قد توجد على الزخارف والنقوش والكتابات بأسقف وجدران المباني الأثرية، (١)

مع تآكل ألياف الأخشاب والمعادن التي قد توجد في المباني الأثرية كعنصر من عناصر الإنشاء والتكوين أو كمشغولات داخل المباني الأثرية .

- ومن الظواهر المصاحبة للتلوث الغازي الأمطار الحمضية Acidic Rains التي تعمل على تآكل وتلف أسطح المباني الأثرية والتاريخية .

- وبالنسبة لمخازن المواد الكيماوية والبوتاجاز فهي تمثل خطراً كبيراً حيث يؤدي أي خطأ إلى

1-Torraca, G.,: Porous building Materials " Science for Architectural Conservation", ICCROM, 1982, P. 33.

انفجارات وحرائق تلتهم المباني الأثرية بالكامل وتدمرها .

- ومن المشاكل التى تنتج عن الإشغالات الحرفية النفايات الصناعية والتى تعمل على تلوث المناطق التاريخية والأثرية ، حيث تحتوى على العديد من المخلفات الناتجة عن عمليات التصنيع المختلفة والتى يتم إلقائها إلى جانب المباني الأثرية أو فى المناطق الخربة وحولها .

و مشكلة التخلص من هذه النفايات هى من المشاكل التى تواجه المدينة القديمة الأمر الذى يعجل بالتدهور والتلف ، حيث يتم التصرف فيها بعمليات فردية لا تتناسب وحجم هذه النفايات الموجودة بين الآثار فى المدينة القديمة (١) .

ثالثاً: العشوائيات :-

ويندرج تحت العشوائيات عدد من الأنشطة تنتشر بوضوح بين الآثار الإسلامية فى مدينة القاهرة القديمة بصورة واسعة الانتشار ومنها ما يلى :-

أ- الأسواق :-

تعتبر الأسواق من العشوائيات التى تهدد الآثار الإسلامية حيث تنتشر الأسواق حولها وبجانبها وذلك لسد إحتياجات سكان هذه المناطق ، والأسواق ظاهرة مرتبطة بمدينة القاهرة حيث كانت الأسواق تمتد فيها إلى ما لا نهاية وكان لكل سلعة سوقاً خاصة بها (مثل سوق السلاح وسوق السروجيين وسوق الذهب وغيرها) .

والأسواق تعتبر من العشوائيات ذات الضرر الكبير لما تخلفه من تلوث كبير من جراء إلقاء القمامة ومخلفات السلع المباعة حول المباني الأثرية، خاصة إذا كانت هذه المخلفات تحتوى على مواد عضوية لتكون مرتعاً خصباً للحشرات والحيوانات الضالة مما يساعد على تلوث البيئة، وحتى حين حرقها تتصاعد الغازات و الأبخرة التى تحمل غازات التلوث الجوى مما يؤدى إلى تلوث البيئة المحيطة بالمباني الأثرية، (٢) وعلاوة على الغازات و الأبخرة قد تكون عمليات الحرق غير كاملة فتتخلف مواد عضوية غير كاملة الحرق، ومع هبوب أى رياح تتطاير أجزاء من هذه المواد وتتساقط على أسطح المباني الأثرية مشوهة وضارة لها .

ومن أشهر الأسواق الموجودة بالمناطق الأثرية بالقاهرة القديمة السوق المعروف بسوق الليمون وفيه تجارة الليمون والبصل والثوم والزيتون ويوجد هذا السوق بجوار مسجد الحاكم عند باب الفتوح ، وسوق البريقدار المواجه أيضاً لباب الفتوح ، وسوق السمك خلف مسجد الصالح طلائع، وسوق التبليطة بجوار وكالة الغورى، وسوق المغربلين، وسوق السروجية وغيرها . صورة

(٢١، ٢٢، ٢٣)

1-Lamei, S.,: Op, Cit .P. 137 .

٢- محمد السيد أرناؤوظ : الإنسان وتلوث البيئة ،الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة ، ١٤١٤ هـ -- ١٩٩٣ م ، ص ١٨٢ .

ونجد أن التأثير المتلف الناتج من الأسواق على الآثار الإسلامية يتلخص في التلف البيولوجي والملوثات الغازية التي تنتشر في هواء هذه المنطقة بالاحتكاك المباشر من قبل البشر بالآثار الموجودة في هذه المنطقة ،كما أن وجود الباعة الجائلين يعمل على تشويه المنطقة الأثرية.

صورة (٢٤)

فالتلف البيولوجي له عدة أوجه للإصابة منها الفئران التي تجد مرتعاً خصباً في المخلفات التي تنتج عن الأسواق ومن ثم تغزو المباني وتستوطن فيها فتصيبها بأضرار قد يصعب التغلب عليها خاصة وأنها تتوالد بأعداد كبيرة فهي تتخذ من الشقوق الموجودة في المباني القديمة مأوى لها ،وقد تحفر جحوراً تمتد إلى مسافات كبيرة في الجدران وأسفل الأساسات بالإضافة إلى إتلافها للأخشاب المكونة للمبنى الأثرى كدعامات أو أسقف الأمر الذي يؤدي إلى إختلال توازن المبنى وتصدعه وأنهياره إذا ما توافر الوقت اللازم لذلك، ومن ناحية أخرى فإن تكاثر الفئران يحولها إلى أماكن قذرة كريهة الرائحة .

وبالإضافة للفئران فإن الحشرات تتكاثر بشكل كبير مثل الذباب الذي ينشر الأمراض والنمل الأبيض الذي يعتبر من الحشرات الضارة بالأبنية الأثرية ، وهذه الحشرات تدمر الأساسات بحفرها لأنفاق تحتها وتسبب بذلك في حدوث خلل في التربة مما يؤدي إلى تصدع المبنى وذلك في حالة المباني المبنية بالطوب اللبن أو الطين أو المونة الطينية فهو يقوم بتفتيت هذه المواد ليتغذى على ما بها من تبن ومواد عضوية داخله في تركيبها مما يندر بانهيار المبنى ،(١)

بالإضافة إلى تدمير الأخشاب المستخدمة في المبنى كدعامات وعناصر إنشائية وزخارف حيث يتغذى على هذه الأخشاب الموجودة داخل المباني الأثرية وبالتالي يؤدي ذلك إلى تصدع وأنهيار المبنى حيث تكون الأخشاب من عناصر التحميل في المبنى. (٢)

ومن أشكال التلف البيولوجي الناتجة أيضاً عن المخلفات البكتيرية Bacteria والفطريات Fungi والأشن Lichens والطحالب Algae حيث تعتبر الظروف التي توجد فيها الرطوبة ودرجة الحرارة المناسبة والمواد العضوية اللازمة لذلك النمو ،(٣) ونتيجة لتحلل المواد العضوية المختلفة الموجودة بالمخلفات يؤدي ذلك إلى تكوين وسط إما شديد الحموضة أو شديد القلوية الأمر الذي يؤدي إلى تنشيط التفاعلات الكيميائية بين أحجار البناء والوسط المحيط

١- عبد المعز شاهين: المرجع السابق، ص ١٨٠، ١٧٩.

2- D'ossat, G, D.,: Guide to The Methodical study of monuments and causes of the deterioration, ICCROM, 1982, P. 23.

3-D'ossat, G, D.,: Ibid, P.21.

وتؤدي هذه التفاعلات إلى تفتت مواد البناء وضياع تماسكها وصلابتها وبالتالي تؤدي إلى تدمير المباني الأثرية والتاريخية ٠ (١)

والظروف السابقة تسمح بنمو النباتات Plants في ظل وجود مصدر للرطوبة مع ثاني أكسيد الكربون CO₂ وقليل من الضوء مع وجود بعض البذور نتيجة المخلفات تعتبر هذه البيئة صالحة لنمو النباتات وذلك خلال الفواصل والشقوق التي توجد بالمباني الأثرية والتاريخية حيث تنمو الجذور في الداخل وعلى الجدران وبالتالي تؤدي إلى ظهور الشقوق والفواصل ، مما يؤدي إلى سقوط وإنفصال ما قد يكون على الحوائط من عناصر زخرفية أو معمارية ، وقد تنمو أيضا هذه النباتات في أساسات المبنى الأثرى، (٢) وتتسبب داخله مما يؤدي في النهاية إلى تصدعه وأنهياره ٠

ب- زحف الجبانات :-

تعتبر الجبانات من الأماكن الهامة التي توضع في الاعتبار عند تخطيط أى مدينة حيث أن لها أهمية كبرى عند الإنسان وذلك لأنها مثواه الأخير وتعتبر احتراماً لقيمة الإنسان بعد موته ، ويمكن اعتبارها من الأماكن المفتوحة في المدينة وتعمل عادة في الخارج على شكل حدائق إلا أنه يجب أن تحجب رؤيتها عن المساكن وتكون بعيدة عنها حيث لا تختلط بالمساكن والمباني العادية، (٣) وترتبط المدافن بالوظيفة الصحية حيث تختار في الأماكن الرملية الجافة بعيداً عن الطين في منصرف الرياح وتكون في أماكن معزولة ولكن حالياً حدث أن تداخلت مدينة الأحياء مع مدينة الموتى بشكل لافت للنظر ، (٤) ومن أبرز الأمثلة على ذلك منطقة الإمام الشافعى حول مسجده وعرب اليسار عند سفح القلعة وباب النصر ومنطقة الإمام الليث ومنطقة التونسى ومنطقة سيدى عقبة ومنطقة قايتباى التى تضم منشآت السلطان الأشرف برسباى ومنطقة عمر بن الفارض ومنطقة السيدة نفيسة حول مسجدها ، وخلف سور القاهرة في الجزء من شارع المنصورية وحتى البنهاوى حيث تم نقل ما يقرب من ٣١٢ مقبرة فردية مواجهة للسور بعيداً عن باب النصر بينما يوجد عدد ٨١ حوش في نفس المنطقة ٠

ومن الأسباب التي أدت إلى تفاقم هذه المشكلة الزيادة السكانية وازدياد نسبة سكنى الأحواش والمقابر وخصوصاً من الطبقات الفقيرة والنازحين من الريف إلى القاهرة، وبذلك نجد أن الجبانات الحديثة تزحف بشكل بالغ الخطورة على آثار القاهرة الإسلامية، ويقع بعضها في

1-Cronyn, J, M.,: The elements of archaeology and conservation, First published by Routledge, London - New York, 1990, P.15.

2-D'ossat, G, D: Op, Cit.P.22.

٣- جمال حمدان (دكتور): القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٩٦م ، ص ٤٠.

٤- محمد حماد (دكتور): تخطيط المدن الإنسانى فى عبر العصور ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٩٤م ، ص ٣٣٩.

نطاق الأضرحة والمساجد والعمائر و هي تنتشر بين الآثار الإسلامية حيث حدث إتصال بين المقابر الأثرية والحديثة ، بالإضافة لقيام سكان المقابر والمدافن بدفن موتاهم فى بعض الأماكن الأثرية، ومن الأمثلة على ذلك ضريح أبو القاسم الطيب (أثر رقم ٢٨٤ - منتصف القرن السادس هـ/ القرن الثانى عشر م) بمنطقة الإمام الشافعى الذى تحول إلى مقابر للعامة ، وتوجد به ستة مدافن وبه مدفن لإمرأة يعود تاريخه إلى ١٩٧٩م ، وهذه الظاهرة ، تهدد معظم الأضرحة والآثار بضياح معالمها الأثرية وسط ما يحدث من خلط بين صاحب الضريح الأصلي والعامة المدفونين إلى جواره، ونجد قبة صندل الميرغنى (أثر رقم ٣٢٧ - نهاية القرن الثامن هـ/ نهاية القرن الرابع عشر م) حيث تحيط به المقابر الحديثة من كل جانب.

ج - الزيارات غير المنظمة للمناطق الأثرية:-

تعتبر السياحة من أهم مصادر الاقتصاد فى العالم وبالذات فى الأقطار والمدن التى تمتلك ثروات أثرية ، علاوة على أن السياحة تعتبر واحدة من أهم الصناعات فى العالم المتحضر ، إذ يتم استغلالها بصورة تجعلها واحدة من مصادر الدخل القومى الهامة لبلدان كثيرة بسبب ما تضمه من مجموعات أثرية ذات طابع محلى أو دينى أو تاريخى يجعلها تظهر بصورة كبيرة على الخريطة السياحية العالمية .(١)

وتعتبر مصر منطقة جذب واسعة المجال لمعظم نوعيات السياحة ، إذ احتفظت مصر بتراث إنسانى ضخم يضرب بجذوره فى أعماق التاريخ ، ويمثل فى تتابع منقطع النظير حضارات مصر المتعاقبة من فرعونية وبطلمية ورومانية وقبطية وإسلامية وحديثة ، مما جعل نتاج تلك الحضارات أكبر دافع لزيارة مصر وأقوى باعث للسياحة بأرجائها . (٢)

وتمتلك مدينة القاهرة القديمة ثروة أثرية ضخمة ونادرة من مختلف العصور ، وأهمها الآثار الإسلامية والتى ترجع إلى عصور مختلفة فى بانوراما معمارية أثرية فريدة ، وتنقسم السياحة فى مناطق القاهرة القديمة إلى :-

أ- سياحة دينية :-

وهى الانتقال لزيارة الأماكن ذات الصبغة الدينية وهى تتوفر بصور عامة فى المنطقة لإحتوائها على العديد من المزارات الدينية وخصوصاً مساجد وأضرحة الأولياء وذلك خلال الموالد التى لها مواسم على فترات زمنية محددة وبالنسبة لطوائف عامة الشعب فهى ذات أهمية قصوى وتستغرق فترات الزيارة عدة أيام تؤدى فيها احتفالات خاصة ويقدر عدد الموالد سنوياً بحوالى ٨٠ مولد وأكثرها رواجاً :- .

1-Fitch, J, M.,: Historic Preservation, Library of Congress, U.S.A, 1982, P.77, 78

٢ - المجالس القومية المتخصصة : الآثار والمدالسياحى ، القاهرة ، ١٩٩١م.

- مولد الإمام الحسين بحى الجمالية.

- مولد السيدة زينب بحى السيدة زينب.

- مولد الرفاعى والسيدة عائشة بحى الخليفة.

- مولد الشعرانى بحى باب الشعرية (١).

وتعتبر المحافظات الريفية أهم مصادر هذه الزيارات ويتم إنزالهم فى الأماكن والمساجد الأثرية

ب- سياحة ثقافية (أثرية):-

وتعد المنطقة هدفاً لمعظم الرحلات السياحية الخارجية حيث تضم المنطقة منشآت ومجموعات أثرية ترجع للعصور التاريخية المختلفة مثل الجوامع والوكالات والمنازل وغيرها من المباني الأثرية ذات الأهمية التاريخية والعلمية والأثرية بالنسبة لزائري هذه المنطقة وأهم محاور السياحة فيها :-

- شارع المعز لدين الله بالقاهرة التاريخية .

- شارع الخليج المصرى بالقاهرة التاريخية .

- شارع الأزهر بالقاهرة التاريخية .

- شارع شيخون والخضيري والصليبية بأحياء الخليفة والسيدة زينب . (٢)

ج- سياحة تجارية :-

وهي تتمثل في توافر بعض الصناعات الحرفية الفريدة على مستوى الإقليم والتي يأتي إليها العديد من داخل وخارج القطر – ضمن برامج السياحة – وتتمثل في منطقة خان الخليلي والغورية و الخيامية وغيرها ، وهي تمثل أماكن للصناعات الحرفية والعرض والبيع ، بالإضافة إلى أماكن التجارة والأسواق المنتشرة في القاهرة التاريخية والتي يفد إليها التجار من جميع أنحاء القطر للتبادل بالشراء والبيع مثل مناطق الحمزاوى وبين السورين والعتبة وشارع بورسعيد ومنطقة الرويعى. (٣)

وتتهدد الآثار الإسلامية في مدينة القاهرة بصورة خطيرة من هذه الزيارات وذلك من خلال ما يعرف بظاهرة الإيواء المؤقت لآلاف الزائرين للأماكن الأثرية الإسلامية (أثناء الموالد) حيث يقيمون فيها عشرات الأيام والليالي ومعهم أطفالهم وأدوات الطبخ والغسيل ومواقد الجاز ، بل ويصطحبون معهم بعض الدواجن الحية والحيوانات الأليفة ، ونجد أيضاً أن الزيارات السياحية غير المرشدة تتزايد من الحين إلى الآخر حيث أصبحت الدورة السياحية ممتدة على مدار أشهر

١- أدهم جمال الدين عثمان : الأرتقاء بالمناطق الإسلامية المتدهورة – دراسة تطبيقية في مدينة القاهرة ، رسالة ماجستير ، كلية الهندسة ، جامعة الإسكندرية ، ١٩٩٢ م ، ص ١١٩ ، ١٢٤ .

٢- أدهم جمال الدين عثمان : المرجع نفسه ، ص ١٢٤ ، ١١٩ .

٣- أدهم جمال الدين عثمان : المرجع نفسه ، ص ١١٧ ، ١١٥ ، ١٢٤ .

السنة وإن نشطت فى فصول معينة وتراخت فى فصول أخرى ويؤدى ذلك إلى إرهاب الأثر وإضعافه ويتجسد القلق من جراء هذه الزيارات فيما يلى :-

- تتعرض الجدران للتلف نتيجة للمس الزائرين أو تآكل فى المشاهد والمقاصير المعدنية والخشبية التى تحيط بالأضرحة نتيجة هذا للمس باليد بقصد التبرك وما بها من عرق وأملاح تؤثر على المواد الأثرية وتؤدى إلى تآكلها وتلفها •

- تعرض الجدران والأعمدة وجميع أجزاء الأثر للاحتكاك اللاإرادى للزائرين المكتظين بداخله مما يؤدى بالضرورة إلى تلف النقوش والجدران وذلك لعدم تحديد أعداد الزائرين وتنظيم سيرهم داخل مكان الأثر •

- إرتفاع معدلات الرطوبة النسبية Relative Humidity داخل مكان الأثر بسبب التنفس والعرق وهما من مصادر الرطوبة التى يخرجها جسم الإنسان مما يؤثر تأثيراً بالغاً على النقوش والألوان من خلال عمليات التبلور و التزهير للأملاح فى ظل تغيرات درجات الحرارة داخل المبنى الأثرى ، أيضاً ظاهرة التكثف Condensation التى تنشأ عن وجود بخار الماء داخل هذه الأماكن مع درجة حرارة منخفضة للسطح الملاصق للهواء فتظهر أول نقطة ماء هى نقطة الندى Dew Point وعند ما تكون درجة حرارة السطح أقل من الهواء الجوى يحدث التكثف مما يؤدى إلى تلف الجدران وما عليها من نقوش وزخارف مع تلف الأسطح الحجرية تحتها أيضاً • (١)

شكل (٢٠)

- تواجد أعداد كبيرة من السائحين داخل المباني الأثرية المغلقة والضيقة ضعيفة التهوية يرفع درجات حرارة المبنى مما يكون له تأثيره المتلف على الأحجار .

- قد تحدث بعض الحرائق والتلفيات نتيجة المواقد والأدوات المختلفة التى يستخدمها زوار الموالد والاحتفالات داخل المباني الأثرية وبجوارها •

- إرتفاع معدلات غاز ثانى أكسيد الكربون وغيره من الغازات نتيجة للتنفس مما يؤثر على الجدران الأثر تأثيراً كيميائياً ضاراً فى وجود أى مصدر للرطوبة • (٢)

- التصوير الفوتوغرافى السينمائى والتلفزيونى وما يصاحبه من أضواء قد يكون بعضها ضاراً كالفلاش مثلاً على الألوان الأصلية القديمة نظراً لأحتواء هذه الأضواء على الأشعة فوق البنفسجية التى تعمل على زوال وبهتان الألوان .

1-Abd El Hady, M.,: The Structural damage of the building stones as effects of the Phisio

-Chemical factors, "Stone Material in monuments: diagnosis and Conservation", Heraklion – Crete
24 – 30 May 1993. P. 108.

٢- حسام الدين عبد الحميد (دكتور) : الآثار والمؤثرات البيئية ، كلية الآثار ، ١٩٩١م.




شكل رقم (٢٠) يوضح مصادر الرطوبة المختلفة في المباني الأثرية .

After:

Massari, G.,

- Massari, G., Humidity in Monuments, 1977.

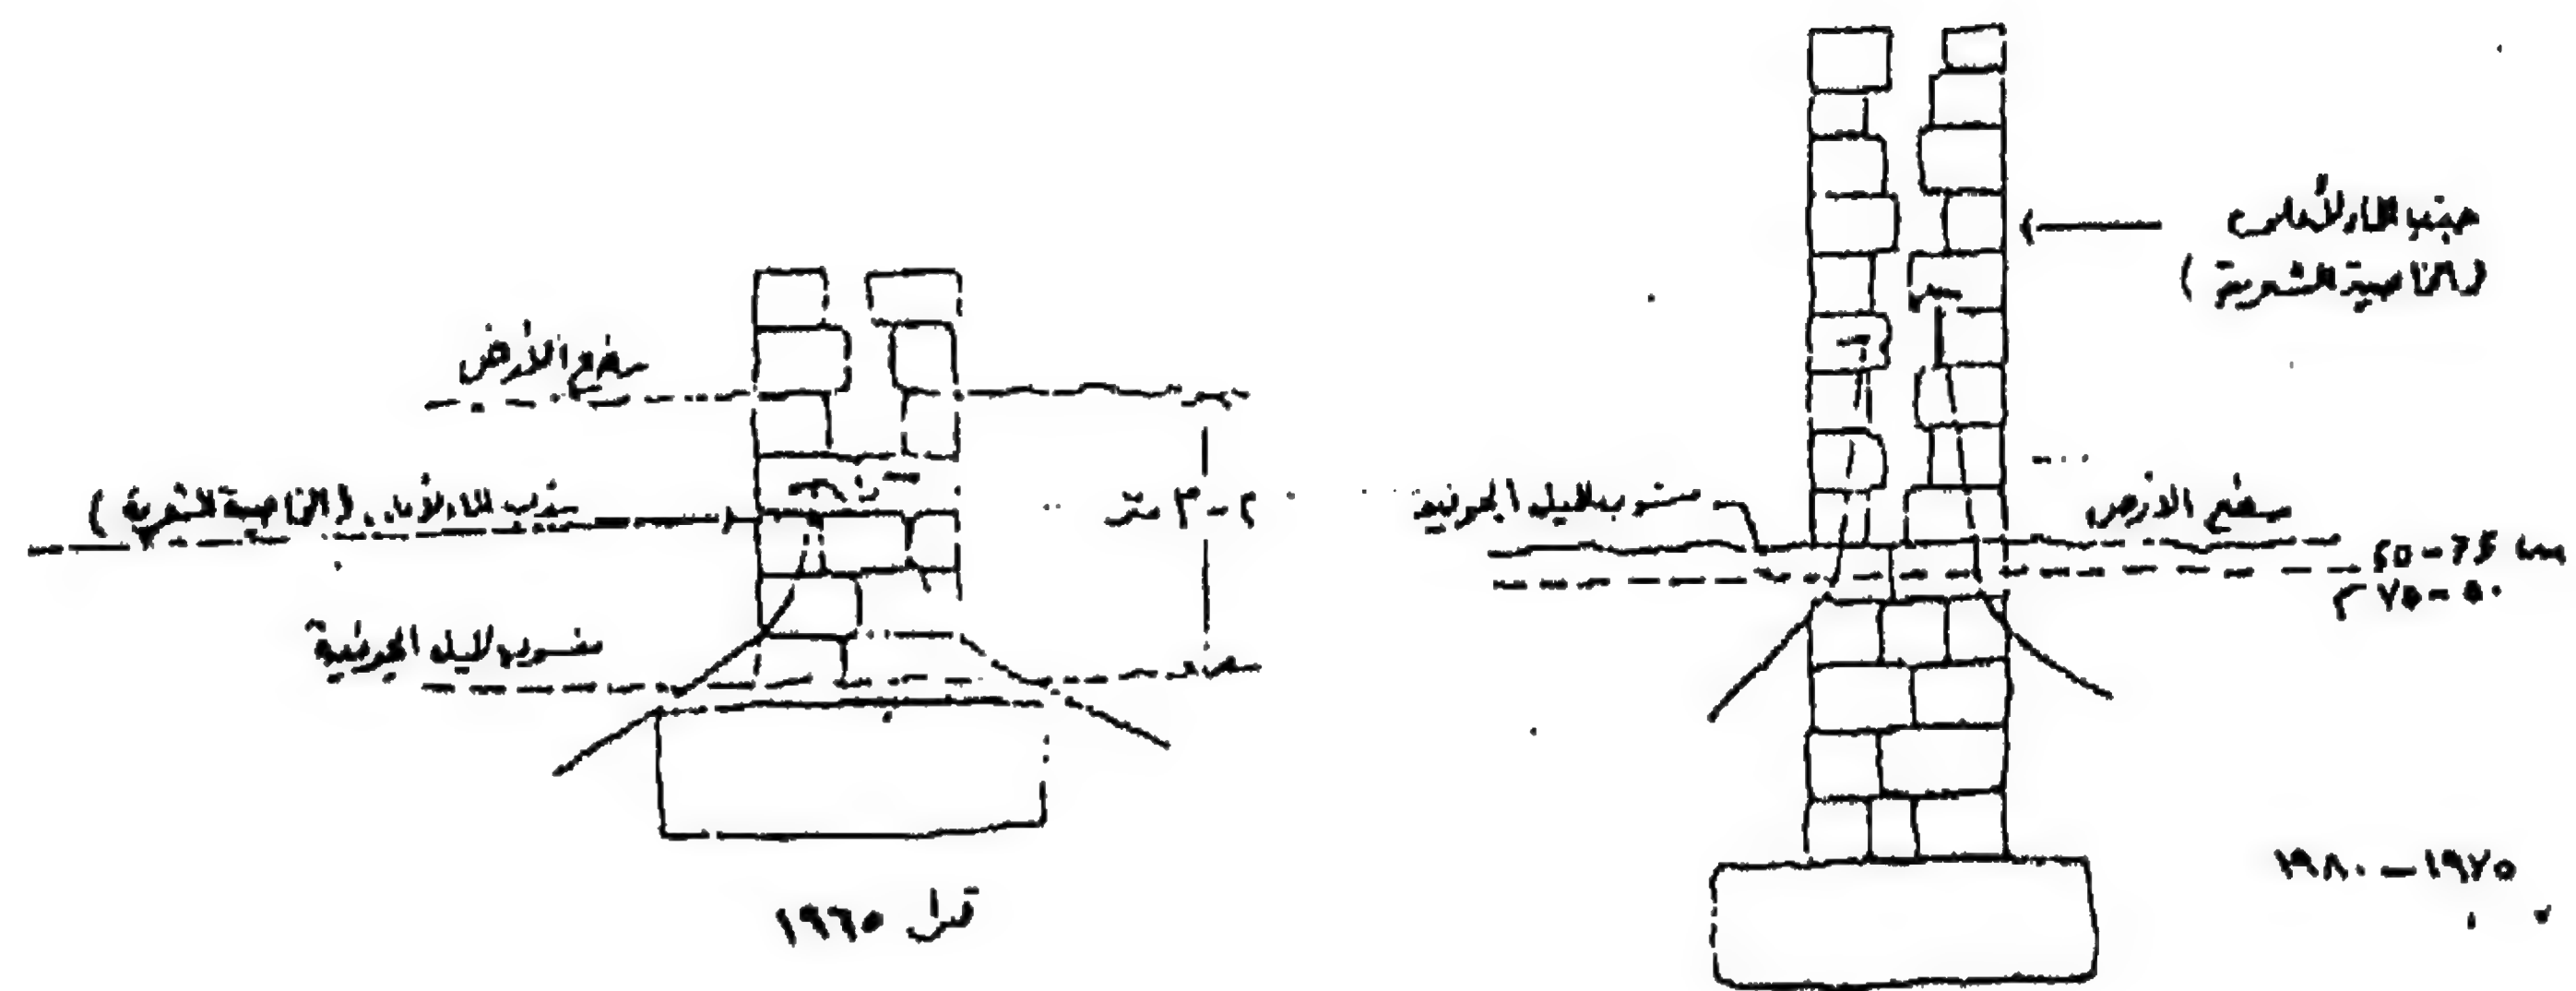

شكل رقم (٢١) أ- يوضح تأثير المياة الجوفية على جدران المباني الأثرية بالقاهرة قبل عام ١٩٦٥ م .
ب- يوضح ارتفاع منسوب المياه الجوفية في مدينة القاهرة من عام ١٩٧٥ إلى عام ١٩٨٠ م .

After:

UNESCO.,

- UNESCO., The conservation of old city of cairo, 1985.

- فقدان الاتزان الميكروبيولوجى داخل الأثر مما يسمح بنمو الفطريات والميكروبات والبكتريا على الأسطح المنقوشة والملونة .

- الاهتزازات التى تحدث نتيجة للحركة المستمرة لوسائل النقل والبشر دخل المباني الأثرية مما يؤثر على قدرة تحمل الأثر على الأستمرار . (١)

رابعاً : المشروعات الحكومية :-

وتعتبر المشروعات الحكومية من عوامل التلف البشرى المهمة حيث تمثل احتكاكاً مباشراً بمناطق الآثار وتهددها تهديداً مباشراً وهى كما يلى :

٣- مشروعات الرى :-

لاشك أن مشروعات الرى وما يتبعها من غمر الأراضي قد تصيب الآثار بأضرار فادحة ولعل أوضح مثل على ذلك السد العالى الذى كاد أن يغمر آثار النوبة ولمسافة ٥٠٠ كيلو متر جنوب أسوان فتختفى إلى الأبد معابد كأبى سنبل وفيلة وكلابشة وبقايا مدن وحصون ، بجانب ما يزال فى باطن الأرض لولا مساهمة العالم كله فى إنقاذ تراث النوبة تلبية لحملة اليونسكو . ومشروع ترعة السلام التى تم تنفيذها فى شمال سيناء والتى تهدد ماقد يكون مختفياً فى باطن الأرض فى منطقة واسعة تعم الأراضي التى سيجرى فيها الإصلاح والإعداد للزراعة للاستفادة من مياه الترعة وقد قام المجلس الأعلى للآثار بإيفاد بعثات أثرية للتنقيب فى المناطق الواقعة فى مسار هذه الترعة ، كما شاركت العديد من البعثات الأثرية الأجنبية التى تقوم بعمليات المسح والحفر والتسجيل فى شمال سيناء علاوة على مشروعات القناطر التى ترتفع خلفها المياه ومن أمثلتها قناطر إسنا حيث يهدد ارتفاع منسوب المياه معبدها تهديداً مباشراً وخطيراً . (٢)

أما الآثار الإسلامية فى وسط القاهرة فهى بعيدة إلى حد ما عن مشروعات الرى وتأثيراتها الضارة بالمباني الأثرية .

ب- مشروعات التوسع الزراعى :-

لاشك أن البلاد فى حاجة إلى التوسع الزراعى وخاصة فى المناطق الصحراوية ، وقد تزايد الزحف الزراعى فى المناطق الأثرية أو حولها فى السنوات الأخيرة ، حيث أصبح التوسع الزراعى واستصلاح الأراضي أهم ملامح السياسة الاقتصادية للحكومة ، ومع هذا يجب ألا يكون هذا التوسع على حساب تراثنا القومى ومن ثم يلزم الموائمة بين التنمية الاقتصادية من ناحية ، والحفاظ على الآثار من ناحية أخرى حيث يودى الزحف الزراعى إلى حصر الآثار وسط الأراضي الزراعية ومحاولة المزارعين الحصول على الطوب والأحجار اللازمة لمبانيهم

١- المجلس القومية المتخصصة : الآثار والمد السياحى ، القاهرة ، ١٩٩١ م .

٢- المجلس القومية المتخصصة : حماية الثروة الأثرية ، القاهرة ، ١٩٩٣ م .

من المباني الأثرية فتتحول مناطق الآثار إلى محاجر ، كما يؤدي ذلك التوسع إلى تشويه معالم الآثار أو اختفائها أو سرقتها أو تهريبها بالإضافة إلى استخدام الأسمدة الكيماوية وماله من تأثيرات ضارة على المباني الأثرية وأساساتها ، والآثار الإسلامية في وسط القاهرة بعيدة عن هذه التأثيرات و إن كان في الماضي يحيط بها الحدائق والبساتين حيث كانت سكن الأمراء والأغنياء في هذه العصور .

ج - مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي :-

وهي من أهم العوامل التي تشكل خطراً على الآثار ولاسيما الآثار الإسلامية ، نظراً لوقوعها في مناطق ذات كثافة سكانية عالية مع انخفاض مستوى المعيشة في هذه المناطق ، ونتيجة للزيادة المضطردة في عدد السكان فقد حدث ضغط على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي مما أدى إلى تسرب المياه منها ، علاوة على تهالك الشبكات نتيجة لانعدام الصيانة أو تلف لحامات المواسير ووصلاتها وكذلك عدم ترشيد استخدام مياه الشرب وعدم إغلاق صنابير المياه إغلاقاً محكماً ، وتختلط المياه النقية بمياه الصرف في بعض الأماكن مما ينتج عنه تلوث يزيد من خطورة المشكلة ، بالإضافة إلى عدم وجود الصرف الصحي في مناطق عديدة محيطة بالآثار حيث تعتمد على وسائل بدائية في الصرف كالبيارات ، وبالتالي يحدث التسريب أسفل أساسات المباني الأثرية مما يعجل بانهارها وفيما يلي أهم مظاهر التلف الناتجة عما سبق :-

- حدوث إزدياد في معدلات منسوب المياه السطحية و المياه الأرضية خلال الخمسين عاماً الماضية في مدينة القاهرة ، (١) حيث إرتفاع المعدل من ٣ إلى ٤م تحت سطح الأرض إلى معدل يقل عن متر واحد تحت سطح الأرض، (٢) مما يسبب تلفاً شديداً بأساسات المباني الأثرية بصورة مباشرة . شكل (٢١- أ)


- صعود المياه من أسفل إلى أعلى بفعل الخاصية الشعرية **Capillarity** حاملة معها أملاح **C, Na, K, Ca, Mg, CO₃, SO₄, NO₃** وهي الأيونات التي تحتوى عليها هذه المياه بصورة كبيرة . شكل (٢١- ب)

1-UNESCO: The Conservation of the old City of Cairo, The Aga Khan Award for Architecture, Copyright in Singapore, 1985, P.780.

2-Hampikian, N.,: Restoration of the Mausoleum of al -Salih Nagam al- Din Ayyob, "The Restoration and Conservation of Islamic Monuments in Egypt" , Edited by Jere, L . Bacharach, The American University in Cairo press, 1995 .P. 46.

3-Abd El Hady, M.,: Ground water and the deterioration of Islamic buildings in Egypt " the Restoration and Conservation of Islamic monuments in Egypt .Edited by Jere L Bacharach, the American University in Cairo Press, 1995 .P. 177 .

- والمياه الأرضية تعتبر من المحفزات المسنولة عن جذب الملوثات الغازية من الجو إلى الأسطح الرطبة للمباني الأثرية وتحولها إلى أحماض ، فعلى سبيل المثال تحول ثاني أكسيد الكربون إلى حمض الكربونيك وهو الحمض المسنول من إذابة كربونات الكالسيوم والماغنسيوم عند مهاجمتها للحجر الجيري الدولوميت كالتالى :-

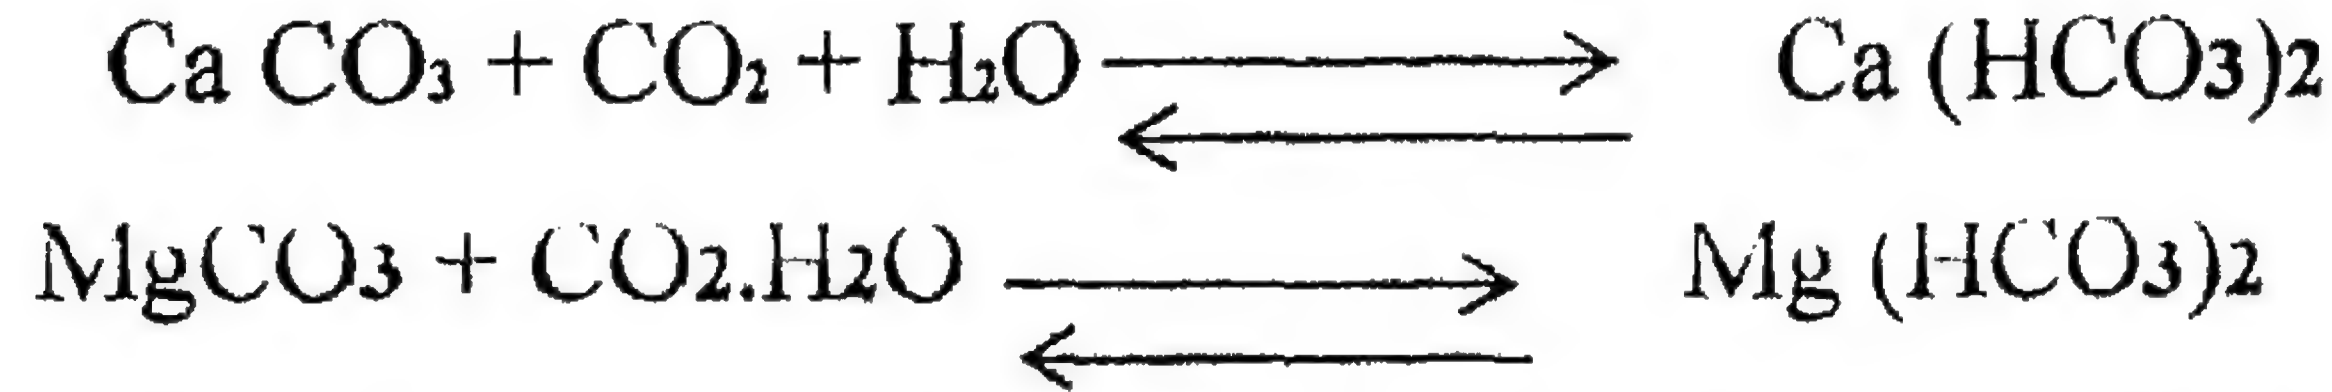


وتحول أيضاً أكاسيد النيتروجين إلى حمض النيتريك وأكاسيد الكبريت إلى حمض الكبريتيك وهى أحماض ضارة تعمل على تآكل وتلف المباني الأثرية وما على جدرانها من زخارف ونقوش . (١)
- وقدرة هذه المياه على إذابة الأملاح التى توجد أصلاً فى الأحجار أوفى التربة أو التى تسببها تطبيقات خاطئة فى ترميم الآثار باستخدام الأسمنت والجبس على سبيل المثال ، أو مافى النباتات والحشرات والكائنات الحية الدقيقة التى تعيش فى الصخور من أملاح ، يتلو هذه الإذابة ترسب هذه الأملاح سواء داخل مسام الأحجار أوفى الشقوق والشروخ أو على أسطح المباني الأثرية نتيجة لتبخر المياه .

- تبلور الأملاح داخل الأحجار وعلى مسامها مما يؤدى إلى ضغط ميكانيكى للبلورات على المسام بوجه خاص ، كما تزداد حدتها عند إعادة التبلور أو زيادته مما قد يؤدى فى النهاية إلى انهيار المبنى الأثرى وذلك لضعف بنية الأحجار والحوائط مع الخلل فى التحميل . (٢) شكل (٢٢)
- حدوث التلف البيولوجى فى المباني الأثرية نتيجة لاحتواء الماء على أملاح وبروتينات ومخلفات عضوية وتظهر بصورة مكثفة على جدران هذه المباني . صورة (٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨)
- تأثر الحشو الداخلى للبناء والمكون عادة من الدبش والجبس والمونة والصلصال والطين وغيرها من المواد الطفلية بالماء ، مما يؤدى إلى انتفاش بعض هذه المواد وفقاً لدرجة صلابتها وكثرة مسامها ومعدلات التمدد والانكماش بها ، مسببة ضغوطاً شديدة على المباني الأثرية قد تؤدى إلى انهيارها ، وبخاصة عندما تتكثف هذه الانتفاشات بسبب تبخر الماء .
- تنشيط المياه للتفاعلات الكيميائية الخاصة بمكونات الأحجار ، وبخاصة التغيرات و التحولات التى تحدث للمعادن الداخلة فى تركيب تلك الأحجار كعمليات التأكسد والكربنة . (٣)
- ونتيجة لاستمرارية الإمداد بالمياه ، وإذابتها للأملاح والمواد الرابطة لحبيبات الحجر ، تفقد الأحجار قوة تماسكها ، وتتفتت بسبب عمليات الغسل والنزح المستمرة ، ولما كان التلف يتركز

1-Abd EL Hady, M.,: Ibid, P.119.

٢- المجالس القومية المتخصصة: خطر المياه السطحية وتحت السطحية على الآثار، القاهرة، ١٩٩٨م.

٣- المجالس القومية المتخصصة: المرجع نفسه .

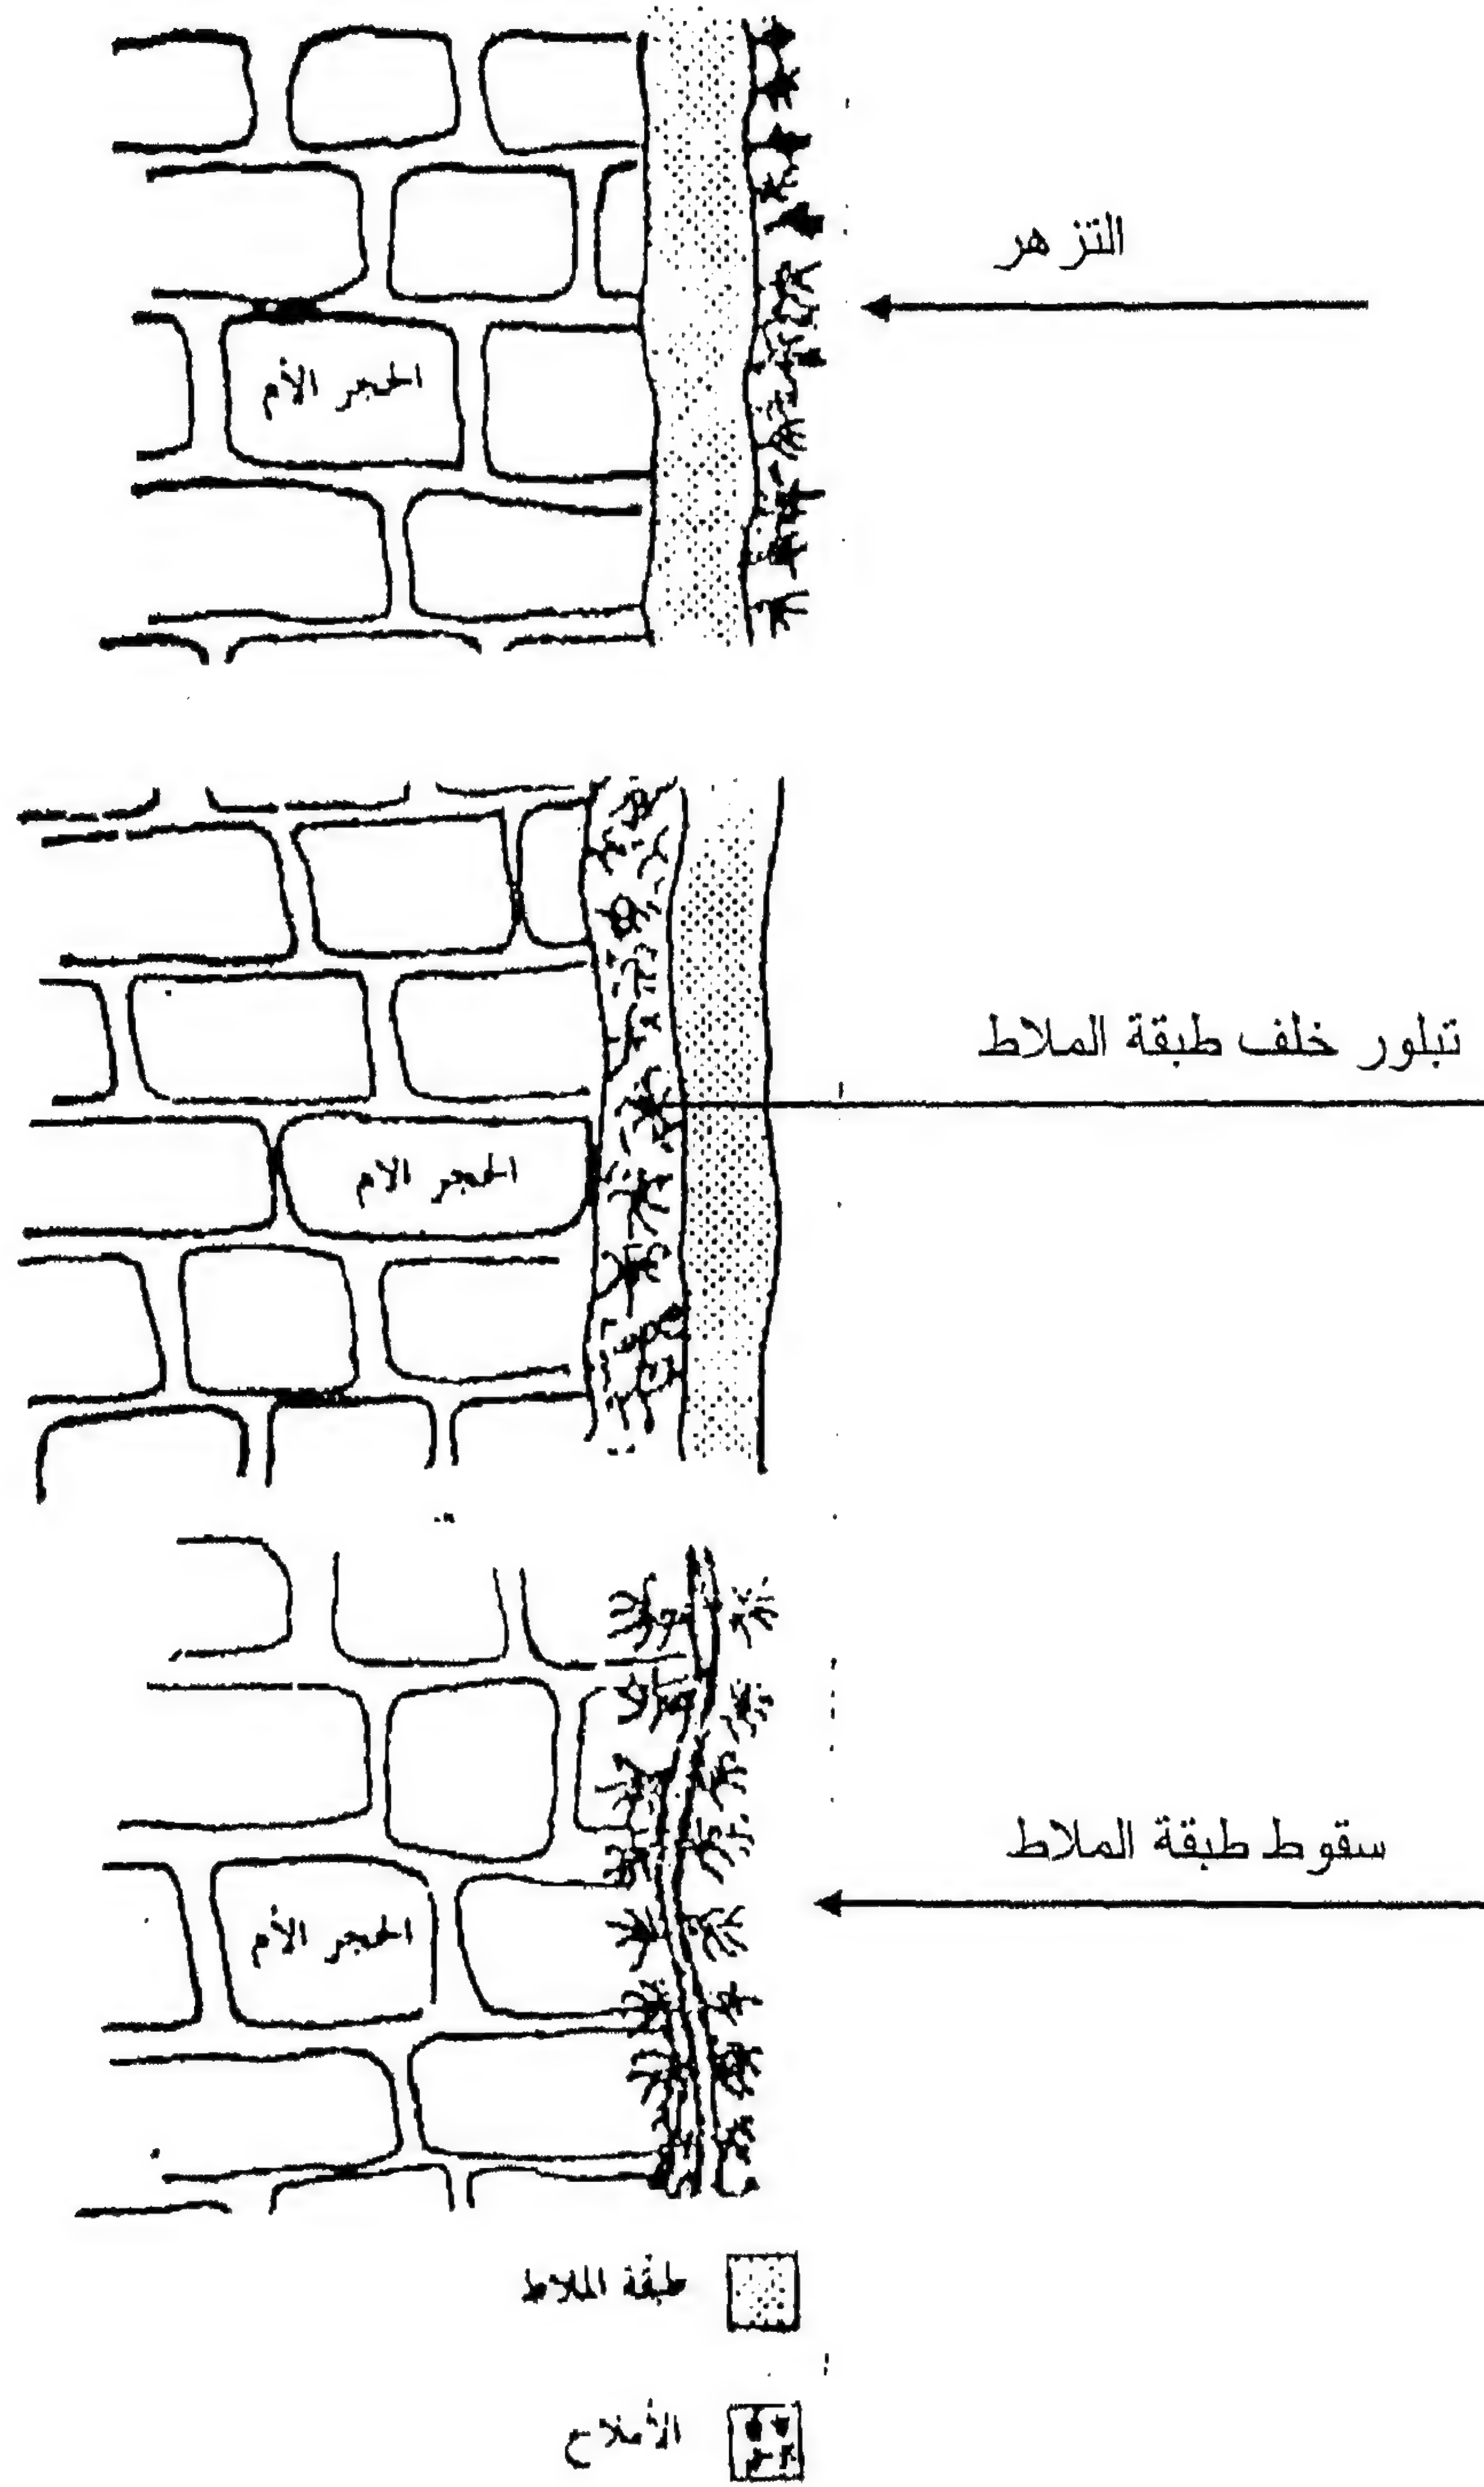

شكل رقم (٢٢) يوضح تبلور الأملاح

عن : عبد المعز شاهين.

- عبد المعز شاهين : ترميم وصيانة المباني الأثرية والتاريخية، ١٩٩٤م .

فى الأجزاء السفلى من الحوائط فإن الناتج هو عدم الإتزان فى التحمل والذى يترتب عليه اختلال الاتزان الهندسى للجدران والمبنى ككل (١) .

- ونتيجة لما سبق تسبب هذه المياه إجهادات وضغوط على بنية الأحجار وتضعف جودها وتحملها.
- تعتبر القاهرة القديمة منطقة رديم وترتفع بها نسبة الأملاح ونظراً لأن عمق الأساسات يعتبر قريب من سطح الأرض مما يجعلها هدفاً سهلاً لרטوبة الأملاح ، حيث يظهر الخل فى ميكانيكية التربة نظراً لأن معظم أراضي القاهرة كما ذكر من الرديم والمواد الطفلية والطينية جدول رقم (٢) ، وفى ظل وجود مياه الرش وتذبذب مستواها يحدث الخل نتيجة التغير فى طبيعة الخواص الجيولوجية والطبيعية للتربة ، ويصاحب هذا التغير هبوط فى مستوى التربة مما يؤدى إلى التصدع والانهيال، ومثال ذلك ماحدث لبیت الشيخ السادات فى السيدة زينب

(أثر رقم ٤٦٣ - ١٠٧٠ - ١١٦٨ هـ / ١٦٥٩ - ١٧٥٤ م) ، وهناك العديد من الآثار الإسلامية المصابة بمياه الصرف مثل قانيبای الرماح (أثر رقم ٢٥٤ - ٩١١ هـ / ١٥٠٦ م) وألماس الحاجب (أثر رقم ١٢٠ - ٧٣٠ هـ / ١٣٢٩ - ١٢٢٠ م) ومشهد آل طباطبا (أثر رقم ٥٦٢ - النصف الأول من القرن الرابع هـ / القرن العاشر م) ومسجد القاضى عبد الباسط (أثر رقم ٦٠ - ٨٢٣ هـ / ١٤٢٠ م) وقد عانى مسجد الصالح طلائع (أثر رقم ١١٦ - ٥٥٥ هـ / ١١٦٠ م) من هذه المشكلة لفترة طويلة إلى أن تم علاجه فى عام ١٩٩٨م وتم التغلب على هذه المشكلة .

خامساً : وسائل النقل والمواصلات كعامل تلف :-

خططت الحركة فى كل المناطق التاريخية بالقاهرة لخدمة المشاة ونقل البضائع على عربات تجرها الخيول، وكانت الشوارع الضيقة تفى باحتياجات السكان وأصبحت جزء من الطابع العام للمنطقة ولم تخطط لاستقبال هذا الكم الهائل من المرور المخترق حيث حدث تداخل بين حركة المشاة وحركة النقل الآلى مع ازدياد معدلات التلوث بعوادم السيارات وازدياد مقدار الاهتزاز الناتج عن حركة الآليات الثقيلة والسريعة فى هذه المناطق التاريخية المليئة بالمباني الأثرية، (٢) بالإضافة لحدوث عمليات الاختناقات المرورية فى هذه المناطق وتتفجر هذه المشكلة فى شوارع الأزهر والدرب الأحمر والمعز و الصليبية والمغربلين وأحمد ماهر وباب الوزير وسوق السلاح والموسكى وغيرها ، حيث مرور السيارات ووسائل النقل فيها إلى جانب الاختناقات المرورية

١- السيد البنا (دكتور) : المرجع السابق ، ص ٩٧، ٩٨.

٢- طارق عبد الحميد فرغلى : المحافظة على بعض معالم التراث فى العصر المملوكى والعثمانى وإحيائها ، رسالة ماجستير ، كلية

الهندسة ، جامعة الإسكندرية ، ١٩٨٧م ، ص ٦٤.

جدول رقم (٢) يوضح عمق طبقات الرديم و مناسيب المياه الجوفية ونسب الأملاح الذائبة في المياه الجوفية في بعض الآثار الإسلامية

م	الموقع	عمق الرديم من منسوب الشارع متراً	منسوب المياه الجوفية متراً	العمق المستخرج منه العينة متراً	كمية الأملاح الذائبة في المياه الجوفية عند درجة ١١٠ (جزء في المليون)				
					الأملاح المعدنية	كربونات صوديوم NaCO ₃	كلوريد صوديوم NaCl	ثالث أكسيد كبريت SO ₃	الرقم الهيدروجيني PH
١	جامع السلطان الظاهر أثر رقم ١ ٦٦٥-٦٦٧هـ/ ١٢٦٦-٦٨م	٣,٩٠- ٢,٣٠-	٠,٣٠+	-	-	-	-	-	-
٢	مسجد الأمير حسين أثر رقم ٢٣٣ ١٣١٩هـ/١٣١٩م	٣,٠٠-	٠,٢٥+	٠,٢٥+	٣٥٨١	١٨٨	٣١٠	١٨٦١	٧,١٥
٣	جامع الست مسكة أثر رقم ٢٥٢ ١٣٣٩هـ/١٣٣٩م	٥,٠٠-	٠,٥٠- ٠,٦٠-	١,١٠-	٣٠١٠	٨٠٠	٩٣٦	١٢٤٠	٧,١٠
٤	جامع الأمير شيخو أثر رقم ١٤٧ ١٣٤٩هـ/١٣٤٩م	٦,٠٠-	-٣,٠٠- ٣,٧٠	٤,٠٠-	١٦٥٠	٢٥٤	٢٩٢	١٠٢٠	٧,٢٧
٥	جامع المؤيد شيخ أثر رقم ١٩٠ ١٢٣-١١٨هـ/ ١٤١٥-٢٠م	١٣,٠٠- ١٧,٠٠-	٥,٠٠-	٥,٠٠-	٣٨٠٥	٣٢٩	١٢٨٧	٢١٠٠	٧,٣٣
٦	بيت زينب خاتون أثر رقم ٧٧ قبل ١١٢٥-١٧٣هـ/ ١٤٦٨-١٧١٣م	٤,٣٠-	١٣,٢٠-	-	-	-	-	-	-
٧	مدرسة السلطان الغورى أثر رقم ١٨٩ ١٥٠٤هـ/١٥٠٩م	-	-	-	-	-	-	-	-
٨	مدرسة قانى باى الرماح أثر رقم ٢٥٤ ١٥٠٦هـ/١٥١١م	٦,٠٠- ٧,٠٠-	٠,٦٠- ٠,٨٠-	١,٥٠-	٣٨٤٠	٣٩٢	٢٣٤٠	٩٧٠	٧,٣٠
٩	منزل وقف السادات أثر رقم ٤٦٣ ١٠٧٠-١١٦٨هـ/ ١٦٥٩-١٧٥٤م	-	-	-	-	-	-	-	-
١٠	منزل الأمير على كتحدا (وقف الربعمانة) أثر رقم ٥٤٠ ١٧٧٦هـ/١٧٧٦م	٣,٠٠- ٤,٠٠-	٠,٧٠- ١,٧٠-	١,٢٠-	٢٢٢٢	٣٠٧	٥٨٥	١٢٥٠	٧,٢٧

عن: صالح لمعى مصطفى

- صالح لمعى مصطفى (دكتور) : تدهور التراث المعمارى والإسلامى فى القاهرة مسبلاته واقتراحات الإصلاح ، ١٩٩١م.

تابع جدول رقم (٢)

م	الموقع	عمق الرديم من منسوب الشارع متراً	منسوب المياه الجوفية متراً	العمق المستخرج منه العينة متراً	كمية الأملاح الذائبة فى المياه الجوفية عند درجة ١١٠ (جزء فى المليون)			
					الأملاح المعدنية	كربونات صوديوم NaCO ₃	كلوريد صوديوم NaCl	ثالث أكسيد كبريت SO ₃
الرقم	الهيدروجينى	PH						
١١	سراى المسافر خانة أثر رقم ٢٠ ١١٩٣-١٢٠٣هـ/ ١٧٧٩-١٧٨٨م	٤,٣٠- ٥,١٠-	لم تظهر حتى عمق ٢٠ متراً	—	—	—	—	—
١٢	بيت إبراهيم السنارى أثر رقم ٢٨٣ ١٧٩٤هـ/١٢٠٩م	٦,٠٠- ٧,٠٠-	٠,٢٠- ٠,٨٠-	١,٥٠-	١٥٩٠	٢٣٩	٢٦٩	٨١٠
١٣	جامع الماس الحاجب أثر رقم ١٣٠ ١٣٢٩هـ/٧٣٠م	٥,٥٠-	٠,٣٠- ٠,٦٠-	١,١٠-	٤٢٥٢	٤٠٣	٧٦١	١٤١٠
١٤	مدرسة القاضى عبد الباسط أثر رقم ٦٠ ٨٢٢-٨٢٣هـ/ ١٤١٩-١٤٢٠م	٤,٠٠-	٠,٧٥-	١,٢٥-	٢٣٥٥	٢٦٥	٧٠٢	١٣٣٠
١٥	مجموعة قلاوون أثر رقم ١٤٣ ٦٨٣-٦٨٤هـ/ ١٢٨٤-١٢٨٥م	٤,٠٠-	٠,٤٠-	٠,٩٠-	٣٠٥٢	٢٧١	٣٠٤	١٠٨٠
١٦	باب النصر أثر رقم ٧ ١٠٨٧هـ/٤٨٠م	٣,٠٠-	٦,٠٠-	٦,٥٠-	٥٧٤٥	٣٧١	٣٧٤	٢٣٠٠
١٧	مطوبس - جامع عامر	٧,٢٠	٠,٥٠-	١,٥٠-	٤١١٠	١١٦٦	١٧١٢	١٠٤٠
١٨	رشيد - جامع زغلول	٥,٠٠ ٩,٢٠	٠,٦٠	٢,٥٠-	٧٠٨٠	١٢٧٢	٤٤٩٤	١٢٣٠
١٩	فارسكور - جامع الحديدى	٥,٠٠	٠,٥٠ ٠,٧٠	١,٠٠-	١٩٨٩	١٢١٩	٥١٢٥	٢٦٠٠
٢٠	دمياط - أبو المعاطى (عمرو)	٨,٠٠ ٩,٠٠	٠,٩٠- ١,١٠-	١,٥٠-	٢٢٢٢	١٠٨١	٣٢٧٦	١٤٩٠
٢١	منزل جمال الدين الذهبي أثر رقم ٧٢ ١٠٤٧هـ/١٦٣٧م	٣,٠٠- ٤,٠٠-	١,٤٥- ٢,٥٠-	—	٤١٨٨	٤٧٨	٨٧٧	١٢٩٠
٢٢	وكالة بازرة أثر رقم ٣٩٨ القرن ١١هـ/القرن ١٧م	٣,٠٠- ٥,٥٠-	٤,٩٠- ٦,٨٠-	—	٢٤٠٠	—	١٣٠٠	٥٣٠
٢٣	مسجد سيدى مدين أثر رقم ٨٢ ١٤٦٥هـ/٨٧٠م	٦,٠٠- ٩,٠٠-	من سطح الأرض ١,٢٠-	—	٥٤٠٠	—	٢٨٠٠	١٨٠٠

تابع جدول رقم (٢)

م	الموقع	عمق الرديم من منسوب الشارع متراً	منسوب المياه الجوفية متراً	العمق المستخرج منه العينة متراً	كمية الأملاح الذائبة فى المياه الجوفية عند درجة ١١٠ (جزء فى المليون)				
					الأملاح المعدنية	كربونات صوديوم NaCO_3	كلوريد صوديوم NaCl	ثالث أكسيد كبريت SO_3	الرقم الهيدروجينى PH
٢٤	منازل رضوان أثر رقم ٤٠٦، ٤٠٧ القرن ١١هـ/ منتصف القرن ١٧م	٢,٠٠- / ٤,٠٠-	٠,٤٠- / ١,٥٠-	-	٤٢٠٠	٤٧٠	٨٩٠	-	٧,٠٨

يحدث التشويه للمنظر الأثرى والطابع التاريخى لهذه المنطقة ٠ (١)


وقد أقيمت بعض الكبارى بجانب المناطق الأثرية مثل كوبرى السيدة عائشة الذى يمر بجانب المسجد ويعرضه للخطر وكوبرى الأزهر الذى يشوه المظهر التاريخى للمنطقة - كما أن الطائرات عالية السرعة أثناء عبورها فوق المناطق الأثرية وما تحدثه من اهتزازات تؤثر على المباني الأثرية التالفة و المتهالكة أساساً - بالإضافة إلى مواقف الأتوبيسات فى المناطق التاريخية مثل موقف أتوبيسات عمرو بن العاص وموقف ميني باص باب الوزير وموقف أتوبيسات القلعة الذى تم نقله ٠ صورة (٢٩، ٣٠، ٣١)

ومظاهر التلوث التى تصاحب هذا العامل عديدة ومتنوعة ونذكر منها على سبيل المثال :-
- عوادم السيارات التى تنفث إلى الجو ملايين الأطنان من الغازات السامة ، وتحتوى هذه العوادم على الهيدروكربونات المؤكسدة والأكاسيد النيتروجينية ، وثانى أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون ، وأكاسيد الكبريت وكلها من الملوثات الضارة ، وتستهلك السيارة من الأكسجين ما يعادل إستهلاك ٣٥٠ شخصاً ، وتعتبر السيارة مسئولة عن حرق الهواء بحوالى ٦٠% من ملوثات الهواء ، (٢) وهذه الملوثات وخصوصاً أكاسيد ومركبات الكبريت فى ظل وجود أى مصدر للرطوبة تتحول إلى حمض الكبريتيك المدمر للمباني الأثرية ، كما أن الأكاسيد النيتروجينية هى التى تنتج الضباب Smog الضوء كيميائى والذى يتفاعل مع الهيدروكربونات والأكاسيد الكربونية ليكون مواد شديدة الخطورة مثل الأوزون ، كما أن العادم يخرج كميات من جزيئات الكربون والزيوت والمواد غير الطيارة التى تترسب على الأسطح الأثرية فتشوهها وتسودها مما يصعب معه علاجها ٠ جدول رقم (٣) - شكل (٢٣)
وفيما يلى المعادلات التى توضح التحولات التى تحدث للغازات الملوثة لتصبح مصدراً لتلوث المباني الأثرية :-

Carbon Oxides

١- أكاسيد الكربون CO_x


ومع أى مصدر رطوبة فإنها تعمل على إذابة كربونات الكالسيوم والماغنسيوم فى الأحجار الجيرية و الدولوميت والرخام وتذيب أيضاً طبقات الملاط والمونة والشيد كالتالى :-

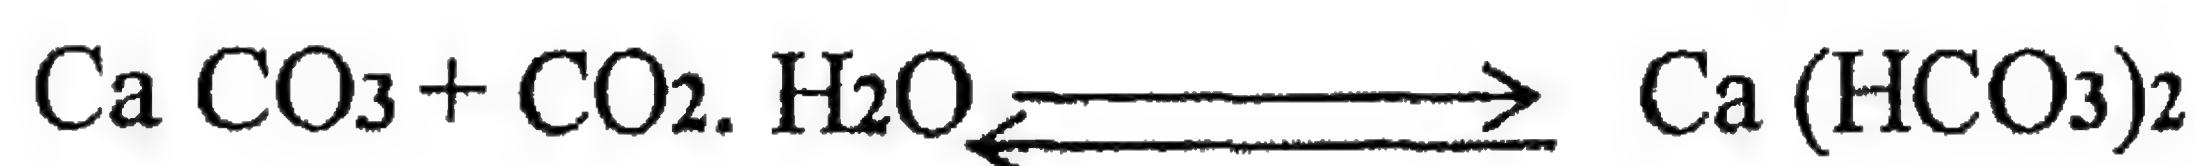

و بيكربونات الكالسيوم تصبح قابلة للذوبان أكثر مائة مرة من كربونات الكالسيوم

١- شريف حسن كامل (م) : المرجع السابق ، ص ١٣ .

٢- أحمد عبد الوهاب عبد الجواد (دكتور) : تلوث الهواء ، الدار العربية للنشر و التوزيع ، القاهرة ، ١٩٩١م ، ص ٣٩ .

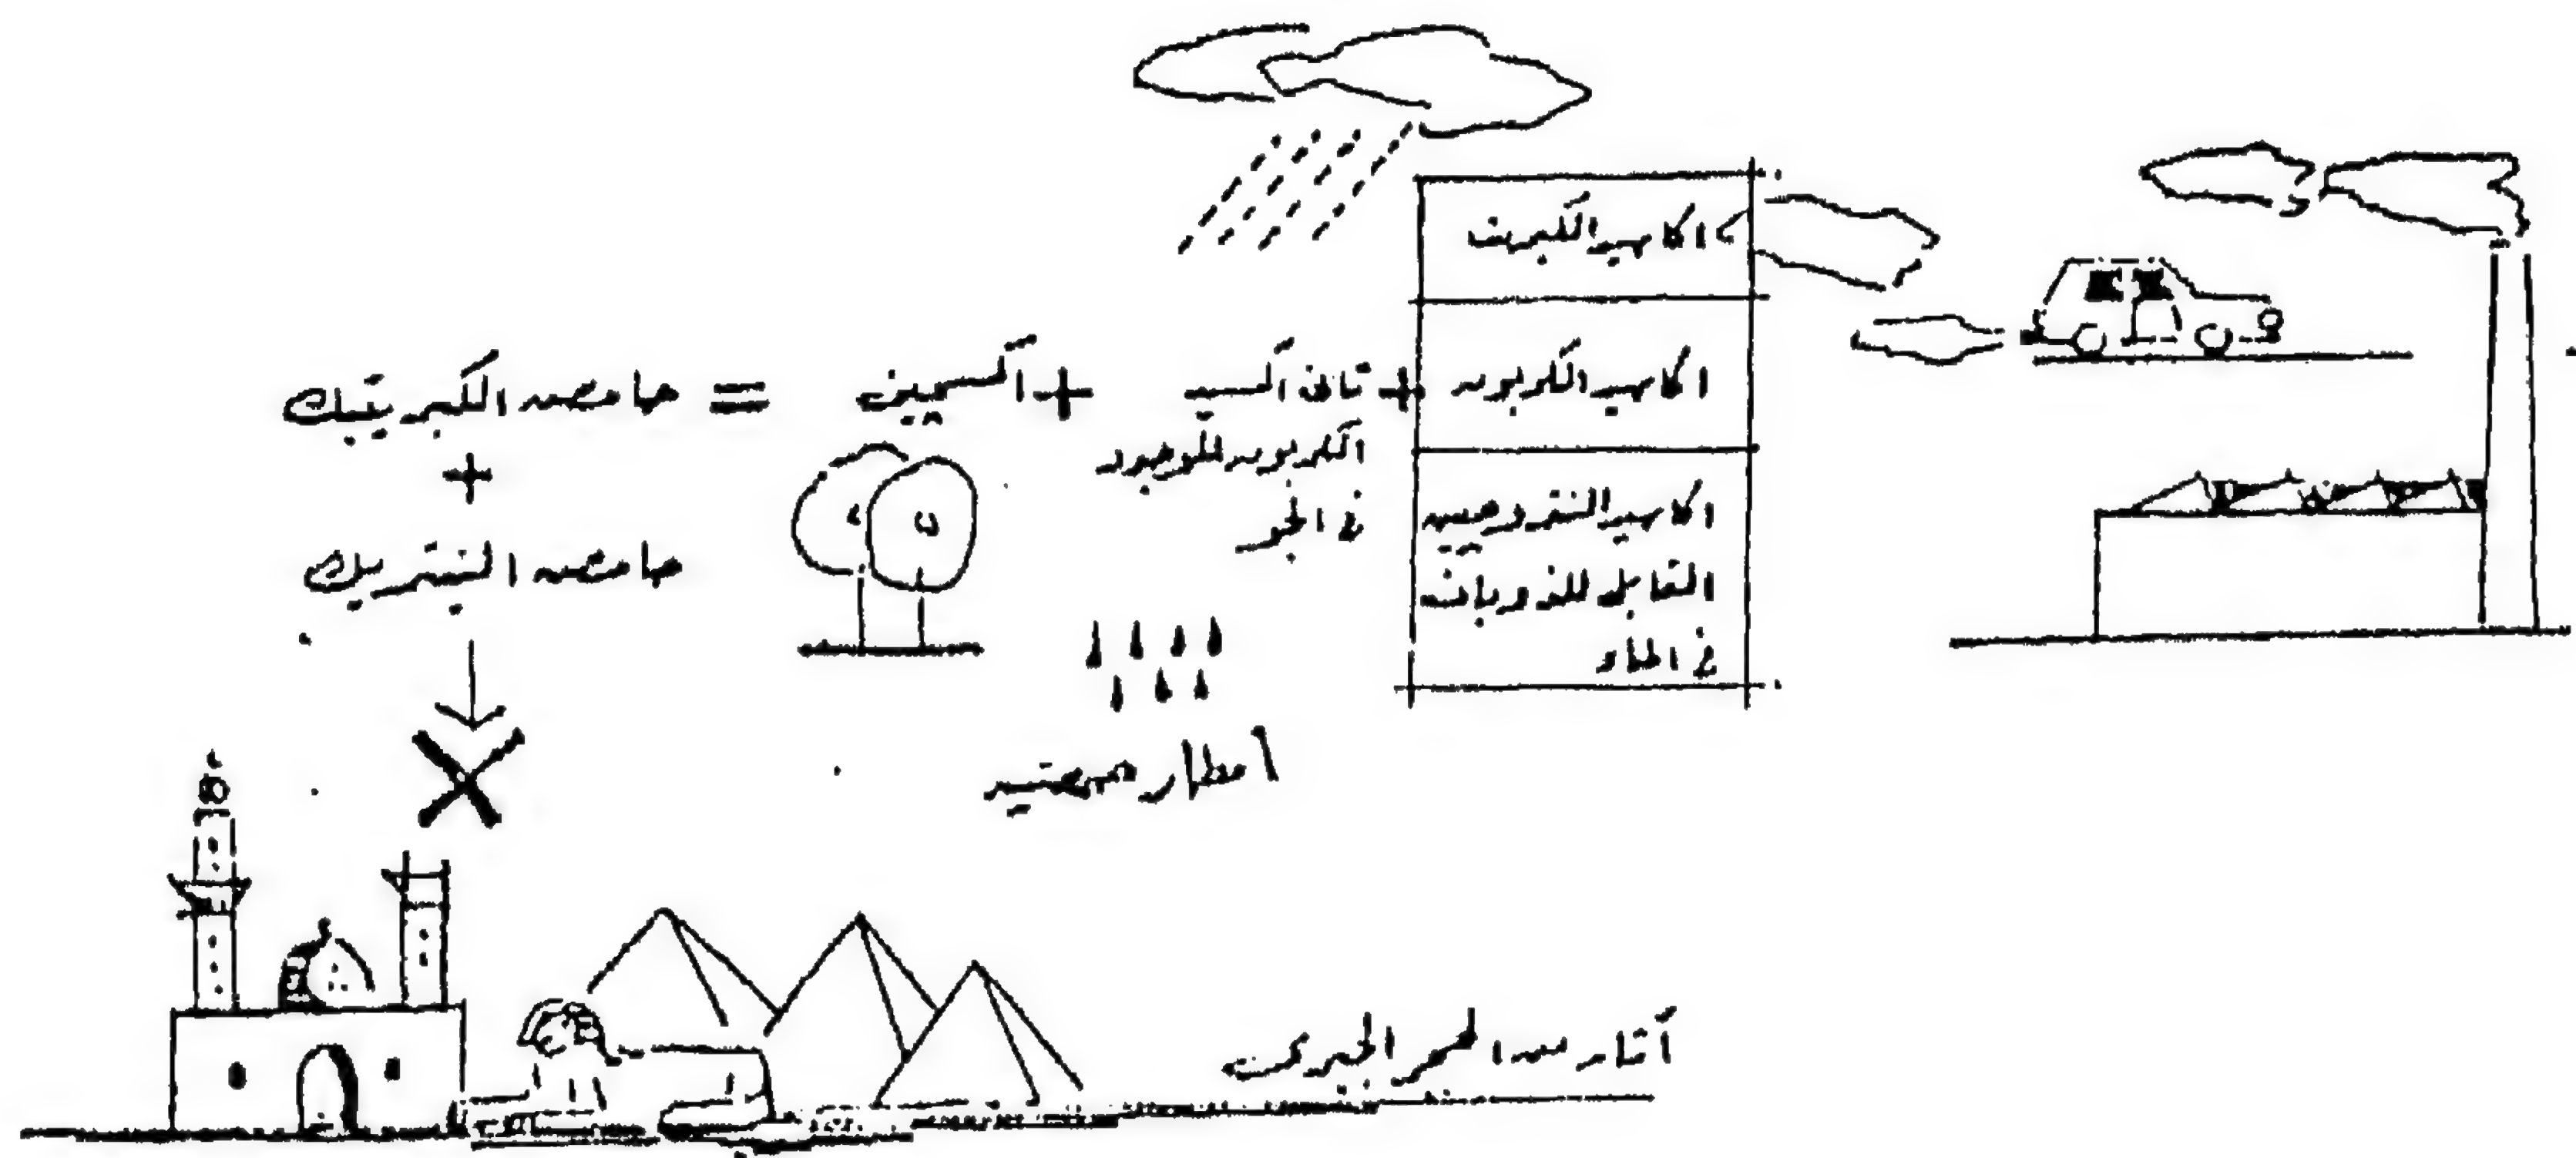

شكل رقم (٢٣) يوضح مصادر التلوث المختلفة وما ينتج عنها.

عن :
محسن محمد قاسم


- محسن محمد مرسى قاسم (دكتور): صيانة المنشآت الخارجية، ١٩٩١ م .

جدول رقم (٣) يوضح ما تخرجه السيارات وماكينات الديزل من ملوثات .

السيارات	ماكينات الديزل	المركبات الناجمة
رطل لكل ١٠٠٠ جالون وقود	رطل لكل ١٠٠٠ جالون وقود	
٤٠	١٠	الدهيدات
٣	٠.٤	بنزوبيرين
٢٩١٠	٦٠	أول أكسيد الكربون
٥٢٤	١٨٩	هيدروكربونات
١١٣	٢٢٢	أكاسيد نتروجينية
٩	٤٠	أكاسيد كبريت
٤	٢١	أحماض عضوية
١١	١١٠	جزيئات صلبة

عن :
أحمد عبد الوهاب عبد الجواد

- أحمد عبد الوهاب عبد الجواد (دكتور) : تلوث الهواء ، ١٩٩١ م .

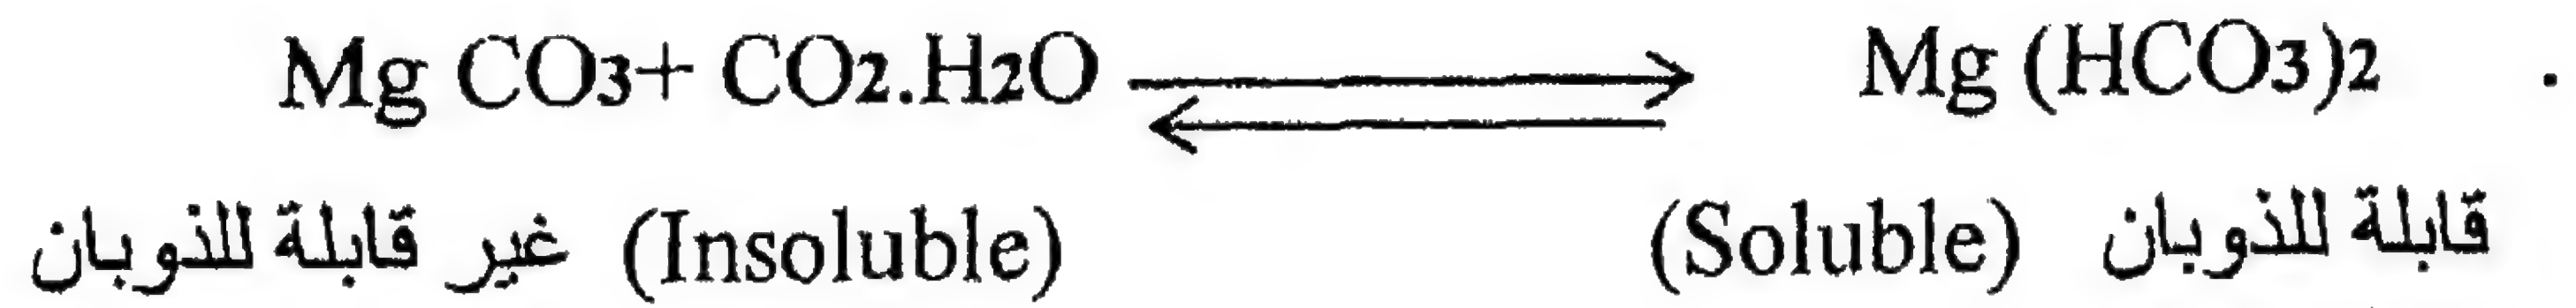


٢ - أكاسيد النيتروجين NO_x Nitrogen Oxides

وأكاسيد النيتروجين هي أكثر الغازات الجوية غزارة وثبات ولكنها تدخل في تفاعلات كيميائية تحت ظروف خاصة مثل الحرارة العالية أو الضغط ، وأكسيد النيتروجين ينتج من التربة والماء وذلك من خلال المصادر الميكروبيولوجية حيث يتواجد حمض النيتريك الحر وتتحول الصخور الكربوناته إلى نترات الكالسيوم طبقاً للتفاعل الكيميائي التالي :-



٣ - أكاسيد الكبريت SO_x Sulphur Oxides

ويظهر دور أكاسيد الكبريت طبقاً للتفاعلات التالية :-

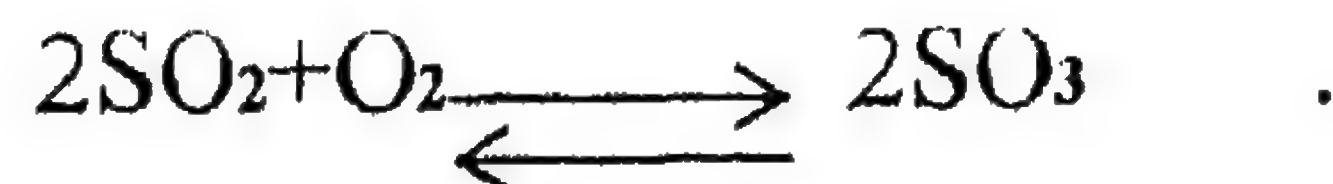

مع وجود أى مصدر من مصادر الرطوبة يتحول ثالث أكسيد الكبريت إلى حمض الكبريتيك كالتالى :-



ويتم إمتصاص غاز ثانى أكسيد الكبريت بواسطة الأحجار الجيرية وتتأكسد على أسطحها حيث يتشبع سطح الحجر سريعاً بثانى أكسيد الكبريت فى الرطوبة الجوية العادية ثم يحدث التآكل والتحول إلى كبريتات الكالسيوم ومع الاستمرار يتحول إلى الجبس كالتالى : (١)



٤ - الأوزون O₃ Ozone

ويتولد غاز الأوزون فى طبقات الجو العليا بتفاعل الأكسجين الذرى مع بعضه أو مع الأكسجين الجزيئى فى وجود الأشعة فوق البنفسجية كمصدر لطاقة التفاعل وكذلك نتيجة لتحلل غاز ثانى أكسيد النيتروجين ذاتياً والمتولد من عوادم السيارات ، وهو عامل مؤكسد قوى يعمل على سرعة صدأ الحديد والمعادن كما يضر بالمواد العضوية كالأخشاب وتكون كالتالى :- (٢)

1-Abo El-Ela, A.,: The impact environmental pollution on the Mosque of Al –Azhar and Complex of Al-Ghuri, “The Restoration and Conservation of Islamic monuments in Egypt” , Edited by Jere L.Bacharach, The American University in Cairo press, 1995, P.101, 102.

٢- حسام الدين عبد الحميد (دكتور): المنهج العلمى لعلاج وصيانة المخطوطات والأخشاب و المنسوجات الأثرية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٨٤م ، ص ١٩٥.



- من الظواهر المصاحبة لعمليات التلوث Pollution ظاهرة الأمطار الحمضية Acidic Rains والتي يظهر تأثيرها بوضوح على أسطح المباني الأثرية وما تحدثه هذه الأمطار من تآكل وتلف شديد ، حيث تحول معظم الغازات الملوثة إلى أحماض نشطة تدمر المباني الأثرية وما تحمله من زخارف ونقوش مع صدأ المشغولات المعدنية التي قد تدخل كعناصر مساعدة في البناء مع تلف وتدمير للأخشاب والتي تتواجد في المبنى في صورة أبواب وشبابيك وعناصر تدعيم في المباني الأثرية والتاريخية ، (١) وتتسرب هذه الأمطار إلى داخل جدران المباني ، مع تكوينها لطبقات القشور السوداء Black Crusts على الآثار فتشوهها وتغطي ما عليها من نقوش وزخارف مما يصعب عمليات العلاج فيما بعد . (٢)

ومما سبق نرى أن للملوثات Pollutants تأثيرات كيميائية تتضح فيما قد يحدث من تحولات داخل الأحجار والمباني وما ينتج عن ذلك من ضغوط وأحمال ، وأيضاً لها تأثيرات بيولوجية من خلال نشاط البكتيريا التي تحمل العناصر الأساسية مثل الكبريت والنيتروجين وهما من الملوثات الغازية ذات الخطر الكبير على المباني الأثرية ، ومما سبق يتضح أن التلوث يحمل في داخله ميكانيكيات التلف المختلفة سواء الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية . (٣)

- الاهتزازات Vibrations التي تحدثها وسائل النقل والمواصلات وما ينتج عنها من تصدع للمباني الأثرية ، وذلك أن معظم المباني الأثرية ضحلة الأساسات ومتهالكة مما يعرضها للتصدع والانهييار ، (٤) وتكون الاهتزازات في صورة موجات ضغط ناتجة عن حركة السيارات واحتكاك إطاراتها بأرضيات الشوارع وتنتقل عبر الأرض إلى المباني الأثرية التاريخية المواجهة لتلك الشوارع وتتوقف الأجهادات الناجمة عن تلك الموجات على مكعب الوزن الواقع على محور إطارات السيارات ، فمثلاً المركبات ذات الحمل المحورى الذى مقداره (١٠ طن) تسبب إجهادات أكثر ألف مرة من المركبات ذات الحمل المحور (١ طن) ،

1 -Arnold,A.:Methodology of the study on decay, Weathering and conservation of monuments, "Stone material in monuments: diagnosis and conservation", Heraklion, Crete24 - 30May 1993, P.15.

2 -Camuffo, D.: Pores, Capillaries and moisture movement in the stone, " Stone material in monuments: diagnosis and conservation" Heraklion , Crete 24 -30 May 1993, P.37.

3-Hick,B,B.:Wet and dry surface deposition of their modeling, "Conservation of historic stone buildings and monuments "National Academy press, Washington D.C, 1982,P.184.185.

٤- صالح لمعى مصطفى (دكتور): تدهور التراث المعماري الإسلامي في القاهرة مسبباته واقتراحات الإصلاح، (ندوة القاهرة والتراث) ، والتراث) ، جمعية المهندسين المصرية ، القاهرة ، ١٩٩١ ، ص٥.

ويبدأ التأثير السئ والضرر لهذه الموجات عندما تصل إلى (١,٤٣ هرتز) وبالإضافة للموجات التى تنتقل تحت الأرض هناك موجات تتجم من حجم وشكل وسرعة المركبات وتنتقل عن طريق الهواء إلى أسطح المباني الأثرية والتاريخية المواجهة للشارع (١)، ويظهر تأثير هذه الاهتزازات على المواد الهشة فى المباني الأثرية التاريخية مثل الزجاج والفسيفساء وطبقات التصوير الجدارى بالإضافة إلى تأثيرها على الشقوق ، و الشروخ الموجودة فى جدران هذه المباني مع زيادة اتساع هذه الشروخ والشقوق علاوة على هبوط التربة وتعرضها للضغط المباشر مما يتسبب فى انفجار مواسير المياه والصرف الصحى وما ينتج عن ذلك من تلف شديد .

- وتحدث وسائل النقل والمواصلات أيضاً تشويهاً للبانوراما التاريخية الأثرية وذلك من جراء مرورها فى هذه المناطق التاريخية والأثرية .

سادساً : ضعف الوعي الأثرى :-

ويعتبر العامل الأساسى لمعظم المشاكل والأخطار البشرية التى تواجه الآثار ، فقد تبين أن الوعي الأثرى لدى أغلب المواطنين مثقفين أو غير مثقفين شبه مفقود وكذلك عدم تفهم القيمة التاريخية والفنية للمنطقة والمباني المقام عليها ، بالإضافة إلى الوضع الاجتماعى و الاقتصادى المتردى لسكان مناطق وجود الآثار حيث تعاني هذه المنطقة من تدهور البيئة الاجتماعية وتدهور المستوى الاقتصادى علاوة على انخفاض المستوى التعليمى فى هذه المنطقة ، كذلك فإن أغلب هذه المباني متروكة بدون استعمال ولا تعود بفائدة محسوسة على سكان المنطقة ، وذلك بسبب تعطيل هذه المباني عن وظيفتها الأصلية كالمدارس والأسبلة وأصبحت للسكان فقط ، وكما ذكر سابقاً فإن هذه المنطقة تعاني من الكثافة السكانية كما يعرضها لكثافة أنواع التدهور ، ومع قلة الحصيلة المعلوماتية التاريخية والأثرية لدى فئات المجتمع المصرى وطبقاته فإن ذلك ينعكس أثره على بعض مظاهر السلوك التى ترتكب داخل المناطق الأثرية مما يجعل المحافظة على تلك الآثار أمراً صعباً وتحتاج إلى جهد كبير ، وأيضاً فى ظل تقصير وسائل الإعلام فى إظهار تراثنا الحضارى والتوعية بأهميته وقيمه كمصدر من مصادر الدخل الأساسية وكواجهة حضارية لنا دولياً ، هناك قصور مناهج التعليم فى المراحل المختلفة فى التوعية بتراثنا الحضارى وأهميته وأهمية صيانه والمحافظة عليه ، وتتعدد المشاكل الناتجة عن ضعف الوعي الأثرى ومنها مايلى :-

- التدمير الذى يحدث من جراء الكتابة على الحوائط الأثرية بالأقلام أو بأسلوب الحفر على الحوائط والأسطح الأثرية بواسطة آلات حادة أو الكتابة بواسطة الأحبار والدهانات ووسائل الكتابة الأخرى مما يسبب تلفاً يصعب معالجته ، وخاصة إذا كانت فى صورة كتابة محفورة

١- طارق عبد الحميد فرغلى : المرجع السابق ، ص ٦٥ .

وأيضاً لمس الحوائط من الزائرين بالأيدي للتعرف على شكل النقوش أو الاستناد على الحوائط مما يسبب تلوثها وإتساخها . (١)

- ومن المشاكل الأخرى أيضاً الإعلانات التجارية سواء الملصقات أو العلامات المضينة سواء كانت المضاعة باستمرار أو المضاعة بصورة متقطعة والتي غالباً ما تكون بأحجام كبيرة ، وباتت هذه الصفة مميزة لأغلب الإعلانات فى المناطق التاريخية والأثرية و مثل هذه الإعلانات التجارية يختار لها الأماكن الأكثر وضوحاً لأبراز هذه الإعلانات وهو ما يشوه جمال وروعة البانوراما التاريخية ويفقد هذه المباني جماليتها وروعيتها ، علاوة على أن هذه الملصقات والإعلانات الدعائية تفقد وتدمر الطابع التقليدى لهذه المناطق والمباني الأثرية . (٢) صورة (٣٢، ٣٣، ٣٤)

- ومن السلوكيات غير الحضارية أيضاً إلقاء القمامة والمخلفات بجانب المباني الأثرية بكل ما تحمله من عوامل التلف البيولوجى وتشويه المنظر العام للأثر وتصاعد الروائح الكريهة نتيجة لتحلل المواد العضوية . صورة (٣٥)

- وأيضاً من هذه السلوكيات غير المسنولة والتي يرفضها الدين الإسلامى وشدد عليها التبول والتبرز بجانب المباني وفى الطرق ، وهى تمثل تلف قوى وشديد تعاني منه معظم الآثار الإسلامية لوجودها فى هذه المناطق ذات المستوى الاجتماعى والفكرى المنخفض وهى تسبب تلفاً بكل ما تحمله من أملاح ومصادر التلف البيولوجى بكافة صورته مما يؤدى إلى تآكل أحجار الجدران والأساسات للمباني الأثرية . صورة (٣٦)

وقد شدد الرسول صلى الله عليه وسلم على ما سبق ومن الأحاديث التى وردت فى هذا الشأن :-
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن الله تعالى طيب يحب الطيب ، نظيف يحب النظافة ، كريم يحب الكرم ، جواد يحب الجواد ، تنظفوا فى أنفسكم أى بيوتكم ولا تشبهوا اليهود) .
وأيضاً ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (اتقوا الملاعن الثلاثة ، قالوا : يا رسول الله وماهى ؟ قال : البراز فى الموارد وعلى قارعة الطريق وفى أماكن الظل) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم . (٣)

- وتعتبر مشكلة القمامة وكيفية التخلص منها من إحدى المشاكل التى تسبب أضراراً كبيرة وتنتج مصر (١٥٠، ٩٥٣، ١٠طن) قمامة سنوياً سترتفع كميتها عام ألفين وما بعدها إلى (١٩، ٣١٠، ٥٠٧طن) قمامة ، وتعتبر القمامة المصرية من أغنى أنواع القمامة فى محتواها

١- المجالس القومية المتخصصة : التثقيف التاريخى والأثرى للجماهير ، القاهرة ، ١٩٨٥ م .

٢- بود ريجو . م . ف- دى أندراى : الحفاظ على المواقع الحضارية ، (صيانة التراث الحضارى) ، ترجمة د/ خالص الأشعب ، المنظمة العربية للتربية والثقافة العلوم ، تونس ، ١٩٩٠ م ، ص ٢٤٠ .

٣- جلال الدين السيوطى : الجامع الصغير فى أحاديث البشير النذير ، مكتبة المشهد الحسين ، القاهرة ، ص ٧٠، بدون تاريخ .

من المواد العضوية والمواد الصالحة لنمو الحشرات خاصة الذباب والصراصير وكذلك الفئران، وتوفر القمامة لهذه الكائنات درجات الحرارة المناسبة لمعيشة الحشرات والفئران، ويتربى في القمامة كميات هائلة من الذباب حيث بلغ إنتاج زوج واحد من الذباب (ذكر وأنثى) خلال الفترة من مارس وحتى نهاية سبتمبر (١٩١ بليون ذبابة)، وتنتقل أكثر من (٤٢ مرضاً) لقاطنى هذه المناطق علاوة على أنه يتربى في القمامة أعداد كبيرة من الصراصير التي تغزو هذه المنازل مسببة أضرار صحية وإقتصادية وتنتقل أكثر من (٢٠ مرضاً) ولا يخلو منها أى منزل حالياً . (٢)

- وتتوالد الفئران بكميات كبيرة لتوافر البيئة المناسبة لها حيث أنه لو ترك زوجاً واحداً منها خلال ثلاث سنوات فإنه سينتج (٣٥٠ مليون) فأراً وتبلغ الفأرة فى الشهر الثالث وتلد كل ثلاثة أسابيع فى كل مرة من (٤ : ٢٠ فأراً) وينقل للإنسان أكثر من أنثى عشر مرضاً . (٣)

ومن صفات الفئران القرض ولو كانت غير جائعة ، مما يسبب التلف بالأخشاب الموجودة بالمباني الأثرية وعمل الجحور الأنفاق تحت الأساسات مما يعرض المبنى للتصدع والأنهيار .
- أما بالنسبة للملصقات الإعلانية سواء الورقية الخاصة مثلاً بالدعاية الانتخابية أو الإعلان عن سلع فإن المادة المستخدمة فى اللصق غالباً ما تكون مادة عضوية مثل الغراء والنشا مما يسمح بنمو التلف البيولوجى مع أى مصدر رطوبة ، وهذه المواد تسبب تلفاً شديداً لصعوبة إزالتها حيث تتطلب آلات حادة أو مواد كيميائية لإزالتها هذا إلى جانب تشويهها للمبنى الأثرى . صورة (٣٧)

- يستلزم وجود الإعلانات ذات الصفة الكهربائية للإنارة حدوث هدم لأجزاء من المنشأ الأثرى لإدخال الأسلاك والتوصيلات إلى داخل المبنى الأثرى فيشوه المظهر الأثرى ، وأيضاً قد يحدث نتيجة لذلك ماس كهربائى يلتهم محتويات المبنى الأثرى من مواد عضوية كالأخشاب وغيرها .

سابعاً: برامج الترميم الأرتجالية والخاطئة وعدم تسجيل الآثار :-

وفى بعض الأحيان تعتبر برامج الترميم الخاطئة من عوامل التلف الخطيرة حيث لاتراعى الأسس العلمية فى اختيار طرق العلاج والترميم، وتعتبر الآثار الإسلامية من أبرز الأمثلة على ذلك حيث أنها تقع فى نطاق منطقة سكنية وترتبط فى نفوس الناس بروابط دينية وعقائدية، فعادة ما يقوم الأهالى بأعمال الترميم على حسابهم الخاص وذلك تقرباً لوجه الله تعالى حيث يقومون بتجديد المساجد والأضرحة وما إلى ذلك من الأبنية ولكن للأسف تكون هذه العمليات غير مدروسة وغير علمية ، وأيضاً قد يسند العمل من قبل المسئولين إلى شركات أو مقاولين ليست لهم دراية بأعمال الترميم الأثرى

١- أحمد عبد الوهاب عبد الجواد (دكتور) : المنهج الإسلامى لعلاج تلوث البيئة ، الدار العربية للنشر والتوزيع القاهرة ، ١٩٩١م
ص ١٠٩، ١١٠.

٢- أحمد عبد الوهاب عبد الجواد (دكتور) : المرجع نفسه : ص ١٣١.

حيث يتم التعامل مع المبنى الأثرى بنفس طريقة التعامل مع المباني الحديثة من حيث التقنيات والمواد المستخدمة في الترميم .
صورة (٣٨، ٣٩)

وقد استخدم الأسمنت على نطاق واسع في ترميم المباني الأثرية وذلك رغم تحريمه دولياً في مجال ترميم الآثار وذلك لما ينتج عن استخدامه من تلف وتدمير للمباني الأثرية ، ويتميز الأسمنت المعروف بالأسمنت البورتلاندى بقوة الشك العالية وهى تفوق بذلك الأحجار المستخدمة في ترميمها في المباني الأثرية ، ويتكون الأسمنت من مجموعة من الأكاسيد مثل أكسيد الكالسيوم CaO ، أكسيد الألومنيوم Al_2O_3 ثانى أكسيد السيليكون SiO_2 ، أكسيد الحديد Fe_2O_3 أكسيد الماغنسيوم MgO ، ثالث أكسيد الكبريت SO_3 وذلك بنسب متفاوتة ، ويتخلف عن الأسمنت عند تصلبه وجفافه أملاح قابلة للذوبان كلياً أو جزئياً فى الماء ، وتكون هذه الأملاح مصدراً لتغذية الأحجار وبما فى ذلك الأملاح ذات القابلية القليلة للذوبان مثل السيليكات وكربونات الكالسيوم والتي تنزهر على الأسطح الحجرية ، وهذه الأملاح تكون صعبة الإزالة علاوة على أنها تمثل ضغوطاً على الأسطح الحجرية ، كما تحتوى مادة الأسمنت على بعض القلويات التى تؤدى إلى ظهور بقع داكنة وذلك لتفاعلها مع الأحجار الرملية والجيرية ومن هذه الأملاح التى تتكون بعد التصلب : هيدروكسيد الكالسيوم $Ca(OH)_2$ ، هيدروكسيد الصوديوم $NaOH$ ، و سيليكات الصوديوم $NaSiO_3$ ، كبريتات الصوديوم Na_2SO_4 ، وكبريتات الكالسيوم $CaSO_4$. (١)

ومن الاعتراضات التى تحت على عدم استخدام الأسمنت فى ترميم المباني الأثرية ذلك أنه عند الجفاف يكون طبقة غير منفذة قليلة المسامية ومن ثم تمنع تبخر الماء وتمنع نفاذية المحاليل بسهولة وبالتالي فمع أى مصدر للرطوبة خلف هذه الطبقة يحدث انفصال بين الطبقة الأسمنتية و سطح الحجر بالمبنى الأثرى . (٢)

ويعتبر استخدام مادة الجبس فى عمليات الترميم من الأساليب الخاطئة، حيث يترتب عليه مشاكل للمباني الأثرية وذلك لذوبان الجبس جزئياً فى الأماكن شديدة الرطوبة متسرباً إلى سطح الحجر لتتبلور على السطح أو بين طبقة الأرضية والحجر مما يسبب تلفيات شديدة للمبنى الأثرى . (٣)

وبالإضافة لما سبق ، هناك بعض الاستخدامات القديمة غير المناسبة مثل استخدام أسياخ الحديد فى تسليح وربط بعض الكتل الحجرية ، وتكمن المشكلة فى إمكانية صدأ المعدن ، حيث أن الحديد أكثر المعادن خطورة حيث يزداد حجمه عندما يصدأ وينشأ عن ذلك ضغوطاً

1-Torraca, G.,: Op. Cit. ,P.79.

2-Ashurst, J.,: Mortars, Plasters and Renders in Conservation Ecclesiastical Architects and Surveyors' Association , London , 1983, P.14.

٣- منى فؤاد على : المرجع السابق، ص ١٠٨.

داخلية تكون قادرة على عمل شروخ بالأحجار الصلبة ، علاوة على أن للحديد معامل تمدد وانكماش يفوق كثيراً كل أنواع الأحجار وهذه الشروخ والشقوق التى تنشأ حول الأسياخ الحديدية تسهل وصول الماء والهواء إلى سطح المعدن ومع تكرار العملية تصل إلى التمزق والتلف مما يهدد بإنهيار المبنى الأثرى. (١)

وهناك التطبيقات الخاطئة لبعض المواد الكيميائية التى تستخدم فى مجال العلاج والصيانة دون الانتباه إلى التلف التى تحدثه نتيجة الاستعمال الخاطئ مثل راتينجات الأكريلك وخلات الفينيل المبلمرة حيث أن الاستخدام الخاطئ قد يسبب تلف الآثار الحجرية عن المدى الزمنى البعيد ومن الأمثلة على الإستخدام السيئ ما حدث للصور الجدارية من مقبرة توت عنخ آمون بعد تقويتها بمحاليل من مادة البارالويد حيث ظهر بعد فترة وجيزة انتشار البقع الداكنة التى تمثل نمو الكائنات الحية الدقيقة على الأماكن المعالجة مما أدى إلى تشويه السطح هذا فضلاً عما تسببه هذه الكائنات من تحلل مادة التقوية وزيادة المحتوى الملحي للأثر. (٢)

أيضا يجب توخى الحذر لتلافى التلف عند إستخدام اللدائن الصناعية والبلاستيك المستخدمة فى أغراض العزل والتقوية وكافة أعمال علاج وصيانة المباني الأثرية إذ أن قليلا من منتجات البلاستيك المستخدمة يتوقع لها حياة طويلة فى المباني التى أستخدمت فيها ، كذلك قد تكون حياة منتجات البلاستيك أقصر فى بعض المناطق القارية المرتفعة الحرارة وتأثيرات التجوية على تحمل منتجات البلاستيك مثل ضوء الشمس والحرارة والرطوبة وكذلك الملوثات البيئية مثل الأكسجين الجوى الذى يمكنه أن يلعب دوراً فى التلف ، كما أن هذه المنتجات يمكن أن تتأثر بالحمل المفاجئ والضغط الميكانيكية ولكن البلاستيك جيد المقاومة للكيماويات خاصة المتواجدة منها بالتربة وتأثيرات ضوء الشمس ترجع إلى الأشعة فوق البنفسجية التى تحدث تكسير للجزيئات فتغير فى اللون نتيجة الأكسدة مع إرتفاع درجة الحرارة التى تعتمد على تواجد جو الأكسجين والرطوبة وتأثير الحرارة عليها يرجع إلى أنها تمتص الأشعة تحت الحمراء من طيف الشمس ومع زيادة درجات الحرارة تلعب كذلك دوراً فى تفاعلات تؤدى إلى تأكسد جزيئات البلاستيك . (٣)

وللرطوبة تأثيراً أيضاً يكمن فى أن معظم البلاستيكات غير منفذة للماء لكن بعضها يمكن أن

1 -Torraca, G...: General philosophy of stone Conservation, "The deterioration and conservation of stone," Studies and documents of cultural heritage, UNESCO, 1981,P.259.

٢- عبد الفتاح السعيد : دراسة مقارنة للمواد والطرق المختلفة المستخدمة فى علاج وصيانة الآثار الحجرية وتأثيرها على خواصها ، رسالة ماجستير ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، ١٩٩٠م ، ص ١٥١ .

٣- عبد الظاهر عبد الستار أبو العلا (دكتور) : صيانة الأحجار والمباني الحجرية بهضبة الجيزة تطبيقاً على تمثال أبو الهول وإحدى مقابر المنطقة ، رسالة دكتوراة ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، ١٩٨٩م ، ص ١١٠ .

يمتص قدراً من الماء ، والماء يمكن أن يضعف الراتنج والمادة المالئة أو التسليح ويمكن أن تتسبب في تغيير الأبعاد قليلاً مع إضعاف الخواص الميكانيكية والطبيعية والكهربية ، كذلك التأثير الكيميائي حيث أن البلاستيكات لا تتأثر بالمواد غير العضوية المتواجدة في معظم بيئة المباني ، لكن المذيبات العضوية يمكن أن تحدث تأثيراً في اللون ، وتأثيرات التربة ضئيلة التلف إذ أن البلاستيك المدفون يكون مغطى من معظم عوامل التلف لكن بعض الكائنات الدقيقة تتفاعل مع بعض اللدائن وينتج ما يعرف بتلف البلاستيك ويصاب في الأجواء الحارة بالنمل الأبيض مؤدياً إلى التلف في بعض الحالات . (١)

وهناك مادة السيليكات القلوية والتي كان استخدامها مألوفاً كمادة مقوية ولكن وجد أنها تكون طبقة بيضاء على سطح الصور من الصعب إزالتها ، ويندرج تحتها عدة مواد رابطة ومقوية لا ينصح باستعمالها مثل :-

- سيليكات وأومينات الصوديوم والبوتاسيوم لأنها تعمل على ارتفاع نسبة الأملاح الذائبة .
- سيليكات الزنك والماغنسيوم نظراً لقدرتها الضعيفة على التغلغل وتسبب تغيراً في لون الأحجار ولكن يمكن تقليل الضرر الواقع في حالة التخفيف بالمذيبات ، وقد أثبتت الدراسات العملية أن المواد الرابطة غير العضوية تؤثر لمدة أطول ولكنها هشة وأقل مرونة من المواد العضوية ، كما أثبتت الدراسات أيضاً أن المواد العضوية تزيد من مقاومة الأحجار للضغط . (٢)
- وكذلك استخدام الشمع في عزل الصور الجدارية وجد أنه يغير من الشكل العام للصور والألوان ، كما أنه يغطي السطح بطبقة شحمية تجذب الأتربة مما يعطي مظهراً قاتماً ، كذلك استخدام الصمغ العربي وبياض البيض لفترة كمادة مقوية أو كطبقة ورنيش فوجد أن السطح يصبح معرضاً بعد ذلك للتلف بالكائنات الحية الدقيقة في وجود الرطوبة بالإضافة إلى التشقق عند الجفاف . (٣)
- وهذه المواد قد تستخدم من قبل المسؤولين عن الترميم دون علم بماهيتها ومصادرها مع عدم دراسة خواص هذه المواد ومعرفة فاعليتها في العلاج والصيانة ، وأيضاً مما يندرج تحت الترميم الخاطئ استعمال الأحجار الحديثة بجانب الأحجار القديمة في المباني الأثرية وهي تختلف عنها كل الاختلاف مما يؤدي إلى تشويه المظهر الأثري بالإضافة إلى أنها قد تختلف عنها في الخواص أيضاً ، وهناك أيضاً استخدام أدوات في أعمال الترميم مثل الفرش السلك التي تستخدم في أعمال التنظيف أو استعمال آلات حادة في الإزالة مثل إزالة آثار الدعاية الانتخابية بواسطة العمال باستخدام

١- عبد الظاهر عبد الستار أبو العلا (دكتور): المرجع نفسه ، ص ١١٢.

2-Feilden, B, M.,: Conservation of Historic Buildings, Butterworth and Co.L.T.D, England, 1994, P.341.

٣- منى فؤاد على : المرجع السابق ، ص ١٠٧.

هذه الأدوات مما يؤدي إلى تشويه السطح الأثرى وإحداث خدوش بالسطح تكون نواة لتجميع ذرات الأتربة والغبار العالق مما يسبب سرعة اتساخ السطح مرة أخرى ، ومع توافر الرطوبة تكون هذه الخدوش أقطاب استاتيكية لنواتج التلوث تتحول إلى أحماض تؤدي إلى تآكل الأحجار بسرعة كبيرة. (١) صورة (٣٧)

استخدام السقالات الخشبية في الترميم مما يتطلب إحداث ثقب بالجدار لتثبيت العوارض الخشبية أو عند استخدام السقالات المعدنية حيث يجب أن يكون هناك عازل أو واقى بين السقالات والأثر حتى لا تؤثر نواتج الصدأ على أسطح الأحجار الأثرية ، وأيضاً من أشكال الترميم غير المدروس أعمال الدهانات التي تتم للأثار أو التجديدات بإضافة عناصر أو إزالة عناصر أخرى قد تخفى أو تضيع أجزاء أثرية قد تحمل معلومة تاريخية أو قيمة فنية نادرة .
و بالإضافة إلى ما سبق هناك إسناد عمليات الترميم إلى شركات و جهات غير متخصصة في أعمال ترميم الآثار ، و يظهر هذا واضحاً في الجامع الأزهر (أثر رقم ٩٧ - ٣٥٩ - ٣٦١ هـ / ٩٧٠ - ٩٧٢ م) والذي أجريت له عمليات تجديد وليس ترميم حيث غيرت شكل الجامع الأزهر وطمست الكثير من معالمه ، وقد سبقه إلى ذلك جامع الحاكم بأمر الله (أثر رقم ١٥ - ٣٨٠ - ٤٠٣ هـ / ٩٩٠ - ١٠١٣ م) والذي تم تجديده على يد طائفة البهرة التي تتولى عمليات الصرف على هذا الجامع منذ فترة السبعينات ، إلى جانب المشاكل المثارة حول مشاريع ترميم بعض الآثار مثل جامع جمال الدين الأستاذار (أثر رقم ٣٥ - ٨١٢ هـ / ١٤٠٨ م) مدرسة صرغتمش (أثر رقم ٢١٨ - ٧٥٧ هـ / ١٣٥٦ م) وغيره ، صورة (٤٠ : ٥١)

- عدم تسجيل الآثار الإسلامية :-

تعتبر عمليات تسجيل الآثار من الأعمال الهامة التي تساهم في أعمال الحفاظ على الآثار ورغم وجود مركز لتسجيل الآثار الإسلامية إلا أن هناك العديد من الآثار الإسلامية ترجع إلى العصور الإسلامية المختلفة لم يتم تسجيلها، علاوة على أن التسجيل الحالى ناقص ويحتاج إلى عناية أكثر وتحديث فى نظم التسجيل حيث لم يتم تسجيل الآثار الإسلامية على حالتها الراهنة الحالية، فهناك مساقط للآثار ترجع إلى القرن التاسع عشر ولم تجدد هذه المساقط لتساير ما حدث من تغير للمباني الأثرية، وتحتاج نظم التسجيل إلى النظم الحديثة مثل التصوير السينمائى للآثار والشرائح الملونة والميكرو فيلم والتسجيل الفوتوغرافى وعمل الماكينات الخاصة بكل أثر حيث يعتبر من أنواع التسجيل الهامة ، بالإضافة إلى استخدام التسجيل بواسطة الكمبيوتر

١- أحمد عبد الوهاب السيد : صيانة و إعادة استخدام المباني الأثرية وذات القيمة ، رسالة ماجستير ، كلية الهندسة ، جامعة القاهرة ، ١٩٩٠ م ، ص ٨.

مع ضرورة توفير الاعتمادات المالية والمتخصصين اللازمين لإتمام هذه العمليات والتي تعتبر نوع من الحفاظ للآثار من الأندثار والضياع وأيضا المساهمة فى أعمال الترميم والصيانة التى تجرى للمبانى الأثرية ، وقد صدر فهرس جديد للآثار الإسلامية بعد ما يقرب من ٥٠ عاما من إصدار الفهرس الأول الذى يرجع إلى عام ١٩٥١م والذى تخلله بعض الأخطاء فى عدم تسلسل الأرقام المسجلة وإن كان جهداً مشكوراً فى هذه الفترة ، ومن ثم فلا بد أن يكون هناك متابعة دورية لكل ما يستجد من تسجيل المبانى الأثرية لإضافتها إلى فهرس الآثار حتى تكتمل أعمال التسجيل وتصبح أكثر دقة. جدول رقم (٤) - صورة (٥٦، ٥٥، ٥٤، ٥٣، ٥٢)

ثامناً: الكوارث البشرية:-

تعتبر الكوارث البشرية من عوامل التلف شديدة التأثير على المبانى الأثرية والتاريخية حيث تتسبب فى فقدانها وضياعها نتيجة لما يحدث من تدمير شديد لهذه المبانى كالتالى :-

أ-الحرائق :-

تسبب الحرائق مشاكل كبيرة للمبانى الأثرية والتاريخية وتصيبها بأضرار لا يمكن إصلاحها حيث يصاحبها درجات حرارة عالية جداً ، وللحرارة دور كبير فى الإسراع فى معدلات التحول للمعادن المكونة للصخر خاصة فى الصخور النارية والمتحولة والمبانى المشيدة من الحجر الجيرى عند اتصال النيران المباشرة بسطوحها حيث يبدأ تحول الكالسيت عند درجة حرارة ما بين (٨٠٠م° إلى ٩٠٠م°) إلى أكسيد كالسيوم ثم إلى هيدروكسيد الكالسيوم ما يلبث أن ينفصل فى صورة بودرة ،وتؤدى الحرائق التى تنشب بشكل عارض لنفس مظاهر التلف التى تحدثها نيران الحروب ولكن تكون أقل ضراوة ، وتحدث هذه الحرائق التشرخات والشقوق حتى عند درجة حرارة أقل من (١٠٠م°) هذا بجانب إلتهاמהا لمواد الآثار العضوية مثل الأخشاب التى توجد فى صورة عناصر معمارية أساسية فى المبنى الأثرى كالأسقف والأبواب والشبابيك وغيرها من العناصر المعمارية الأخرى، كما تؤدى الحرائق إلى تغطية أسطح الجدران بطبقة سميكة من السناج الناتج عن إحتراق المواد العضوية والتى يصعب تنظيفها بدون ترك آثارها على الأسطح مما يشوه هذه الأسطح فى المستقبل. (١) صورة (٥٨، ٥٧)

وتحدث الحرائق بصورة متعمدة فى المبانى الأثرية والتاريخية نتيجة لسلوك إجرامى ، (٢) وقد يحدث هذا لإخفاء عجز بالعهد أو الإضرار بأحد العاملين فى مجال الآثار أو لإخفاء جريمة سرقة خارجية فى أحد مخازن الآثار مثلما حدث فى عام ١٩٧١م حيث نشب حريق بمقابر تونا الجبل بمحافظة المنيا وأحترقت آلاف القطع من تماثيل أبو قردان الأثرية وتم تبرير الحريق

١- عبد الفتاح السعيد : المرجع السابق ، ص ٩٢.

2-Formitti, H, & Piperek, M.,: Anxieties of city dwellers, "The conservation of cities", The Unesco press ,Paris ,1975 ,P.49.

جدول رقم (٤) بيان ببعض المباني الأثرية غير المسجلة

مسلسل	أسم المبنى	التاريخ هجرياً	العنوان
١	زاوية وسبيل المرشدى	القرن العاشر	باب الوزير
٢	سبيل ومقام سيدى على الفهدى	القرن الحادى عشر	الخيامية
٣	منزل ووقف مصطفى شعبان	القرن الثانى عشر	حارة مسلم باشا
٤	منزل وقف منا وكتخدا	القرن الثانى عشر	شارع السروجية
٥	مسجد السيدة سكينة	القرن الثانى عشر	السيدة نفيسة
٦	جامع نعمان	القرن الثانى عشر	شارع الخضيرى
٧	مصلى قبة سيدى محمد الأنور	القرن الثانى عشر	الخليفة
٨	وكالة أبو سيفين	القرن الثالث عشر	شارع بدر الدين الونانى
٩	مسجد القمارى	القرن الثالث عشر	حارة عبدالله بك
١٠	مسجد شركس	القرن الثالث عشر	شارع السيدة عائشة
١١	مسجد محمد المعرف	القرن الثالث عشر	شارع البقلى
١٢	سبيل وكتاب أحمد أفندى سليم	القرن الثالث عشر	بركة الفيل
١٣	زاوية عارف باشا	القرن الثالث عشر	شارع سوق السلاح
١٤	تكية رقية وعاتكة الجعفرى	القرن الثالث عشر	الخليفة
١٥	زاوية عباس باشا الأول	القرن الثالث عشر	شارع السروجية
١٦	مسجد وقبة السيدة نفيسة	القرن الرابع عشر	السيدة نفيسة
١٧	سبيل بميدان السيدة نفيسة	القرن الرابع عشر	السيدة نفيسة

عن :- إدارة القاهرة التاريخية

على أنه نتيجة للعوامل الجوية وارتفاع درجة الحرارة مع الاعتقاد بوجود أسباب عمدية ، وقد حدث حريق كامل لقصر الجوهرة (أثر رقم ٥٠٥ - ١٢٢٩ هـ / ١٨١٤ م) أتى على معظم محتوياته من تحف تخص أسرة محمد على باشا والى مصر، (١) وأيضاً حدث حريق عام ١٩٧٢ م أتى على الأوبرا الملكية ودمر ما فيها من أعمال فنية جمعت فيها منذ عصر الخديوى إسماعيل ، وهناك الحريق غير المتعمد الذى ينتج عن إهمال أو خطأ فى إجراءات التخزين أو نتيجة للعوامل الجوية الطبيعية أو نتيجة لماس كهربائى أو عقب سيجارة إلى آخره من الأسباب غير المتعمدة .

ويعتبر حريق المسافرين خانة مثال صارخ على الإهمال فى التعامل مع الآثار ، وقد دمر الحريق الأثر بأكمله عام ١٩٩٨ م ، وحريق وكالة الغورى ومجموعة برقوق ومنازل رضوان وقصر إسماعيل المفتش من توابع ونتائج هذا الإهمال . صورة (٥٩)

والآثار الإسلامية فى مدينة القاهرة القديمة عرضة للحوادث بصورة كبيرة حيث تقع فى نطاق مناطق سكنية عالية الكثافة، بالإضافة إلى أنها قد تكون مأهولة بالسكان وما يستلزمه ذلك من خدمات ومرافق مثل توصيلات الكهرباء واستعمال المواقف بأنواعها ، علاوة على ما يحيط بها من إشغالات صناعية تعتمد صناعاتها على النار ، بالإضافة إلى المخازن التى قد تكون لمواد كيميائية قابلة للاشتعال ومخازن للبوتاجاز إلى آخره من مسببات الحرائق . صورة (٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٣)

وبذلك نجد أن العناصر الأساسية الثلاثة اللازمة للاشتعال الحرائق قد توافرت وهى :-

- ١- وجود مادة قابلة للاشتعال .
 - ٢- وجود الأكسجين الجوى (الهواء الجوى) .
 - ٣- ارتفاع درجة الحرارة لدرجة تحدث الاشتعال . (٢)
- ولقد تسببت الحرائق فى ضياع واندثار الكثير من المباني الأثرية والتاريخية على مر العصور.
- ب - الحروب :-**

وتعتبر الحروب أخطر ما يلحقه الإنسان من دمار بالحضارات والتراث الإنسانى حيث تقوم الأطراف المتحاربة بتدمير المدن ومظاهر العمران عند كل طرف ، فالحروب من أقدم العصور معاول هدم وتخريب لجميع مظاهر العمران ، وما ينتج عن ذلك من فقدان للمدن التاريخية والأثرية وما تحويها من آثار لا يمكن تعويضها بأي حال من الأحوال ، وهناك العديد من الأمثلة على ذلك مثل التدمير الذى حدث للمدن اليابانية عقب ضربها بالقنبلة الذرية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أبان الحرب العالمية الثانية وأيضاً التدمير الألمانى لمدينة وارسو ببولندا وباريس بفرنسا

١- أحمد حلمى أمين (لواء) : المرجع السابق ص ١٤٧، ١٤٦.

٢- حسام الدين عبد الحميد (دكتور) : حراسة وأمن الآثار والتحف الفنية ، القاهرة، ١٩٩٠ م، ص ٢١.

ولنجراد بالاتحاد السوفيتي السابق وما فعله الحلفاء عند دخولهم إلى ألمانيا وتدميرهم لمدنها مثل مدينة دريسدن وذلك كله نتج عن الانفجارات الهائلة وما تخلفه من حرائق ودمار لهذه المدن ، وبقرب نهاية الحرب العالمية الثانية أسقطت حوالى ٦٠% من القنابل على المدن بقصد الحرق والتدمير العمدى ، وحرائق المدن الكبيرة كانت نسبتها تقاس بكثافة المباني الشاغلة للمدن ، ففي المدن التي تشغل فيها المباني من ٢٠ : ٣٠% من سطح المناطق نجد أن حجم التدمير يصل إلى ٦٥% ، وعندما تكون الكثافة للمباني ٤٠% تصل نسبة التدمير والتخريب على الأقل إلى ٨٠% . (١)

ومن الإحصاءات التي تمت على المباني التي دمرت في فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى بفعل الهجوم الألماني أكثر من (٨٠٠ مبنى و ٦٠٠ كنيسة) هذا بجانب التماثيل والمقابر وقد قامت لجنة خاصة لحماية وحفظ الآثار من تأثير الحرب وتحديد ما يمكن ترميمه فيها ، وقد حاولت هذه اللجنة حفظ العديد من الآثار المنقولة والتي بلغت حوالى (٤٥٠٠٠ قطعة) قبل الحرب العالمية الثانية من عام ١٩٣٩ إلى ١٩٤٥ م وذلك بتخزينها في صناديق تحتوى على الرمال ووضعها في خنادق خاصة ، كما قامت بحماية بعض المباني الأخرى بإحاطتها بأكياس من الرمال . (٢)

ونظراً لتقدم التكنولوجيا في مجال الأسلحة حيث أصبحت ذات قدرات فتك وتدمير عالية من خلال المصادر المختلفة سواء الأرضية كالدفاع وخلافه، والجوية مثل الطائرات وما تحمله من قنابل وقذائف، والبحرية وما تحمله السفن من أسلحة تدمير شامل ، وقد كان التدمير قديماً في كافة الحروب يقتصر على التدمير الجزئى الذى يصيب بعض العناصر المعمارية مما يصعب من عمليات الترميم والعلاج ، وينتج تلف المباني الأثرية إذا تعرضت للقذائف أثناء الحروب من عاملين أساسيين هما:-

- ١- التلف الميكانيكى الناتج من الاهتزازات الشديدة جداً التى تحدثها المواد المتفجرة .
- ٢- الحرائق والتى تكون أشد خطورة من الحرائق العادية وهى ناتجة من المواد المتفجرة وما يصاحب ذلك من حرارة عالية . (٣)

ومن نتائج الحروب أيضاً أنه كان للعدو المنتصر الحق في نهب وتدمير كل ما تصل إليه يده من ممتلكات ثقافية وغيرها أخذاً بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة، فإلحاق الدمار والضرر بمنشآت العدو وممتلكاته يضعفه ويساعد الخصم على النصر.

1-Formats, H & Piperek, M.: Op, Cit, P.49.

٢- منى فؤاد على : المرجع السابق ، ص ١١٠ .

٣- عبد الفتاح السعيد : المرجع السابق ، ص ٩٢ .

ومن أشهر الأمثلة على ذلك تصرفات نابليون بعد أن هزم العديد من الدول حيث قام بنهب كنوزها من الآثار ، وقد حاول أن يضفى على تصرفاته طابعاً قانوناً إذ وقع مع كل دولة محتلة إتفاقية تجعل من حقه سلب كنوزها الأثرية والفنية ولكن بعد هزيمته وتوقيعه على معاهدة سلام مع الدول الأوروبية عام ١٨١٤م فى مقر البرلمان البريطانى ، اتخذت الدول قراراً بإلزام فرنسا بإعادة كافة الكنوز التى سلبها نابليون إلى أصحابها ، لأن الاتفاقيات التى وقعت بينه وبين الدول المهزومة كانت بين طرفين غير متساويين ، ثم توالى بعد ذلك المؤتمرات والاتفاقيات الدولية من أجل حماية الأعمال الفنية والمبانى الأثرية والتاريخية وذلك لأن إتلافها لايمكن تعويضه ومن أشهر هذه الاتفاقيات اتفاقية (لاهاى) لحماية الممتلكات الثقافية فى حالة النزاع المسلح عام ١٩٥٤م (١).

وقد تأثرت مصر كثيراً من جراء الحروب والاعتداءات العسكرية على مر العصور مما أدى إلى تدمير الآثار أو نهبها وتهريبها ، حيث قامت إسرائيل عام ١٩٦٧ م وما بعدها بعمل حفائر فى مناطق متعددة من سيناء ونهبت آلاف القطع الأثرية رغم توقيعها عام ١٩٧٥م على اتفاقية لاهاى التى أصدرتها اليونسكو فى ١٤ مايو ١٩٥٤م ، والتى تنص على أنه فى حالة حدوث صدام مسلح ، ينبغى أن تمتنع كل دولة عضو فى هيئة اليونسكو وتقوم باحتلال أراضى دولة أخرى عن القيام بتنقيب أثرى فى الأراضى التى أحتلتها ، وفى حالة حدوث أكتشاف آثار بمحض الصدفة نتيجة لأعمال عسكرية فإنه على السلطات المحتلة اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية هذه الآثار ، كما يتعين عليها عند انتهاء حالة الحرب تسليمها للدولة صاحبة الحق فى سجلات ووثائق تسجيلها ، وقد قامت إسرائيل على العكس من ذلك بعمليات تنقيب ونهب وتهريب منظمة مخالفة بذلك روح اتفاقية (لاهاى) ونصوصها وقد بدأت برد بعض هذه الآثار المنهوبة وعلى أمل أن نسترد كافة

هذه الآثار . (٢)

١- هدية عبد القادر اباظة : التشريعات الأثرية دولياً وقطرياً وقومياً ، المجلة العربية للثقافة ، السنة الثانية عشرة ، مجلة نصف سنوية ، العدد الثالث والعشرون ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، تونس ، ربيع أول ١٤١٣ هـ - سبتمبر ١٩٩٢ م ، ص ٤١، ٤٢، ٤٣.

٢- المجالس القومية المتخصصة : حماية الثروة الأثرية ، القاهرة ، ١٩٩٣ م .

جدول رقم (٥) يوضح عوامل التلف المختلفة البشرية والطبيعية وسرعة تأثيرها على الآثار

عوامل طبيعية		عوامل بشرية	
تأثير بطئ	تأثير سريع	تأثير بطئ	تأثير سريع
البيولوجي	الزلازل	الترسيب الحمضي	الحوادث
التآكل	الفيضانات	التحلل الحمضي	الانتمية
التشمس	الأعاصير	السدود	الحرائق
الأكسدة	العواصف	التعرض للضوء	الإرهاب
الرطوبة النسبية &	البراكين	التغيرات المستحدثة	التخريب
الحرارة	الحرائق البرية	الأوزون	الحروب
التجوية			

After: Baer, N., S

- Baer, N, S., : A risk management approach to the conservation of stone monuments, "Stone material in monuments : Diagnosis and Conservation," 1993 .

الفصل الثالث

الفصل الثالث

القوانين والتنظيمات

أولاً : ضعف القوانين الخاصة بالآثار وعدم جدية تنفيذها :-

أ- نبذة تاريخية عن قوانين وإدارة الآثار فى مصر :-

عانت الآثار المصرية طويلاً من عدم وجود قوانين أو تشريعات تحميها من الاعتداء والإهمال ، وكان من نتيجة ذلك تعرض الكثير من هذه الآثار إلى الأندثار أو فقدان أو الضياع وخروجها من مصر إلى الخارج بطرق غير شرعية ، ولم يفتن إلى الآثار المصرية إلا بعد خروج الحملة الفرنسية من مصر عام ١٨٠١ م وصدر كتاب وصف مصر Description de L'Egypte وحل رموز الكتابة المصرية القديمة على يد الفرنسى شامبليون J. F. Champollion وما أعقب ذلك من صراع محموم فى أوربا فى اكتشاف الآثار المصرية . وفى عام ١٨٣٥ م تم تأسيس مصلحة الآثار المصرية والتي كانت تتبع نظارة المعارف ، ثم أنشئت لجنة حفظ الآثار العربية برئاسة ناظر عموم الأوقاف عام ١٨٨١ م ، والتي كان لها دور كبير فى الحفاظ على العديد من الآثار الإسلامية بفضل ما قامت به من ترميمات وإصلاحات ، وأصدرت الدولة عام ١٨٨٣ م أول نشرة لحماية الآثار فكانت مصر من أوائل الدول فى إصدار التشريعات الخاصة بحماية الآثار . وفى عام ١٩١٢ م صدر أول قانون للآثار فى مصر وهو القانون رقم ١٤ لسنة ١٩١٢ م وأهم بنود هذا القانون :-

- ملكية الدولة للآثار سواء ما كان على سطح الأرض أو فى باطنها .
- أول تعريف للآثار (يعد أثراً كل ما أظهرته أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والديانات والأخلاق والصناعات فى القطر المصرى من عهد الفراعنة وملوك اليونان والرومان للدولتين الغربية والشرقية والآثار القبطية إلخ) . (١)
- تنظيم عمليات الحفر والتنقيب .
- تنظيم عمليات الاتجار وبيع الآثار وخروجها إلى البلاد الأخرى .
- أحكام العقوبات لحماية الآثار .
- اعتبار الأمناء والمفتشين الثوانى من مأمورى الضبطية القضائية .
- حق الحكومة فى نزع الملكية لما فى حوزة الأفراد من منشآت متى رأت أهميتها مع صرف التعويضات للأفراد المتضررين من النزع .

١- القانون نمرة ١٤ لسنة ١٩١٢ م ، قانون للآثار ، الوقائع المصرية ، ١٣٣٠ هـ - ١٩١٢ م .

وفى عام ١٩١٨ م صدر القانون رقم ٨ لسنة ١٩١٨ م لحماية آثار العصر العربى واشتمل هذا القانون على :-

- أول تعريف للآثار العربية الإسلامية (أنه أثراً من آثار العصر العربى كل ثابت أو منقول يرجع عهده إلى المدة المنحصرة بين فتح العرب لمصر وبين وفاة محمد على مما له قيمة فنية أو تاريخية أو أثرية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارة الإسلامية أو الحضارات المختلفة التى قامت على سواحل البحر الأبيض المتوسط وكانت له صلة تاريخية بمصر .

وتسرى أحكام هذا القانون أيضاً على ماله قيمة فنية أو تاريخية أو أثرية من الأديرة والكنائس القبطية المعمورة والتى تقام فيها الشعائر الدينية التى يرجع عهدها إلى المدة المنحصرة بين أوائل العصر المسيحى وبين وفاة محمد على .)

- عدم جواز الهدم أو النقل أو التجديد أو الترميم أو التعديل إلا برخصة من وزارة الأوقاف بعد أخذ رأى لجنة حفظ الآثار العربية .

- حق وزارة الأوقاف فى مباشرة جميع الأعمال التى ترى ضرورتها للحفاظ على الآثار العربية.

- لا يتم تسجيل هذه الآثار إلا بقرار صادر من وزير الأوقاف بناء على طلب لجنة حفظ الآثار العربية .

- سريان أحكام القانون رقم ١٤ لسنة ١٩١٢ م على القانون رقم ٨ لسنة ١٩١٨ م مع استبدال (مصلحة الآثار) ب (لجنة حفظ الآثار العربية) وكذلك استبدال (مدير عموم مصلحة الآثار) ب (أمين دار الآثار العربية) . (١)

وجاء عام ١٩٥١ م ليصدر القانون رقم ٢١٥ لسنة ١٩٥١ م وأهم مواده :- (٢)

- إلغاء القانون رقم ١٤ لسنة ١٩١٢ م بشأن حماية الآثار والقانون رقم ٨ لسنة ١٩١٨ م الخاص

بآثار العصر العربى ، ودمج الآثار بأنواعها تحت قانون واحد .

- اعتبار كل عقار أو منقول إلى نهاية عصر إسماعيل أثراً .

- حق مجلس الوزراء فى اعتبار أى عقار أو منقول أثراً متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته بشرط أن يتم تسجيله .

- بداية سيطرة المصريين على شئون الآثار وانتقال القيادة إليهم .

- تشديد أحكام العقوبات .

- تنظيم عمليات الحيازة والاتجار والحفر والتنقيب والتسجيل .

- أحكام نزع الملكية والتعويضات .

١- القانون نمره ٨ لسنة ١٩١٨ م ، قانون لحماية آثار العصر العربى ، الوقائع المصرية ١٣٣٦ هـ - ١٩١٨ م .

٢- القانون رقم ٢١٥ لسنة ١٩٥١ م ، قانون لحماية الآثار ، الوقائع المصرية ، ١٣٧١ هـ - ١٩٥١ م .

- وفى عام ١٩٥٣م صدر مرسوم بالقانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٥٣ م بإنشاء مصلحة ضمت الآثار والمتاحف الإسلامية والقبطية كتراث موازٍ للآثار القديمة .
- ثم صدر القانون رقم ١٨٤ لسنة ١٩٥٦م بإنشاء مركز تسجيل الآثار المصرية .
- وصدر القانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٤ م بإنشاء صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة .
- وفى عام ١٩٦٦م صدر القانون رقم ١٤٤٣ لسنة ١٩٦٦ م بإنشاء صندوق تمويل الآثار والمتاحف .
- وصدر القانون رقم ٣٧٧٤ لسنة ١٩٦٦ م بضم قطاع الآثار إلى وزارة الثقافة .
- وصدر القانون رقم ٢١٢٧ لسنة ١٩٧١م فى شأن مشروع الصوت والضوء .
- وقد تحولت المصلحة فى عام ١٩٧١م إلى هيئة الآثار المصرية وضمت تحت سيطرتها كل قطاعات الآثار .

- وفى عام ١٩٩٥ م تحولت هيئة الآثار المصرية إلى المجلس الأعلى للآثار .
- ب- دراسة لقانون حماية الآثار الصادر برقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣م :-

وهو القانون الرابع فى سلسلة قوانين حماية الآثار ، وقد ألغى هذا القانون عمليات الاتجار فى الآثار الذى كان مباحاً فى القوانين السابقة ، ولم تكن عمليات الاتجار قاصرة على الأفراد بل كانت تزاوله مصلحة الآثار بنفسها ، حيث أنشأت قاعة بمتحف القاهرة يتم فيها بيع بعض الآثار المكررة ، بالإضافة إلى عمليات التبادل و البيع و التنازل للآثار بين المصلحة والأفراد و الهيئات العلمية ، علاوة على السماح بتصديرها إلى الخارج .

وبرغم الاهتمام القانونى و الإدارى بالآثار إلا أن هذا القانون وما سبقه من قوانين لم يوفر الحماية الكافية للتراث بل ساعد على التعدى عليه، وذلك من خلال السكن بالآثار و عمليات التدمير و التشويه و البناء داخل المدينة القديمة بأنماط مغايرة و إهمال المباني الأثرية و غيرها من مظاهر التلف البشرى المختلفة ، ولذلك يطالب الآن بتشديد أحكام القانون الحالى ، ويرى ذلك من خلال بعض الثغرات والقصور Defection الذى يعترى بعض مواد هذا القانون ومن ذلك :-

- مواد الأحكام العامة :- (١)

- ١- مادة رقم ٦: (تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة – عدا ما كان وقفاً ولايجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات المنفذة له) .

وبالنظر لهذه المادة نجد أن الاستثناء الموجود بها والخاص بالوقف كان له أكبر الأثر فى الضرر الواقع على الآثار الإسلامية ، وذلك لأن جانباً كبيراً فيها يعتبر وقفاً وهو ما سبب مشاكل

١- القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣م ، قانون حماية الآثار ، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، القاهرة .

كبيرة تتمثل فى التعدييات والسكن وكافة أنواع التلف .

٢-أ) مادة رقم ٧ : (اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يخطر الاتجار فى الآثار ، ويمنح التجار الحاليين مهلة قدرها سنة لترتيب أوضاعهم وتصريف الآثار الموجودة لديهم ويعتبرون بالنسبة لما يتبقى لديهم من آثار بعد هذه المدة فى حكم الحائزين وتسرى عليهم الأحكام المتعلقة بحيازة الآثار والمنصوص عليها فى هذا القانون) .

ب) مادة رقم ٨: (فيما عدا حالات التملك أو الحيازة القائمة وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقاً لأحكامه يحظر إعتباراً من تاريخ العمل به حيازة أى أثر) .

ج) مادة رقم ٩: (يجوز لحائز الآثار التصرف فيه بأى نوع من أنواع التصرفات بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة وفقاً للإجراءات والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الثقافة وبشرط ألا يترتب على التصرف إخراج الآثار خارج البلاد) .

وتسرى على من تنقل إليه ملكيه أو حيازة الأثر وفقاً لحكم هذه المادة أو بطريقة الميراث أحكام الحيازة المبينة فى هذا القانون .

وفى جميع الأحوال يكون للهيئة الحصول على الأثر محل التصرف مقابل تعويض عادل ، كما يحق للهيئة الحصول على ما تراه من الآثار أو استرداد الآثار المنتزعة من عناصر معمارية موجودة لدى التجار أو الحائزين مقابل تعويض عادل .

وتعتبر المواد رقم ٧ ، ٨ ثغرة يمكن أن ينفذ منها تجار ومهربى الآثار وذلك تحت ستار الحيازة وذلك من خلال الأحكام المنظمة والمرتبطة لعمليات الحيازة وحرية التصرف .

وفى المادة رقم ٩ لم يقتصر الحق على المجلس الأعلى للآثار فى عمليات الحصول على الآثار بل جعلت الأولوية له فقط وفى ظل الأسعار والمبالغ الخيالية التى قد تدفع من قبل الأفراد والجهات الأخرى فيمكن أن تتم عمليات البيع والتهرب لخارج البلاد .

٣- مادة رقم ١٠ : (يجوز للهيئة تبادل بعض الآثار المنقولة المكررة مع الدول أو المتاحف أو المعاهد التعليمية العربية أو الأجنبية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة ، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية - تحقيقاً للمصلحة العامة - ولمدة محددة عرض بعض الآثار فى الخارج، ولايسرى هذا الحكم على الآثار التى يحددها مجلس إدارة الهيئة لكونها من الآثار الفريدة و التى يخشى عليها من التلف) .

وهذه المادة تجيز عمليات تبادل بعض مع الدول الأخرى بالإضافة إلى عمليات عرض الآثار المصرية فى الخارج وهى محل خلاف بين الأثريين ، حيث يوجد فريق يؤيد وفريق آخر يعارض ولكل منهم حجته التى تؤيد رأيه .

- مواد تسجيل الآثار وصيانتها والكشف عنها : (١)

١- مادة رقم ٣٥: (جميع الآثار المكتشفة التى تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية ملكاً للدولة ومع ذلك يجوز للهيئة أن تقرر مكافأة للبعثات المتميزة إذا أدت أعمالاً جلية فى الحفائر والترميمات بأن تمنح بعضاً من الآثار المنقولة التى اكتشفتها البعثة لمتحف آثار تعيينه البعثة لتعرض فيها باسمها متى قررت الهيئة إمكان الاستغناء عن هذه الآثار لمماثلتها مع القطع الأخرى التى أخرجت من ذات الحفائر من حيث المادة والنوع والصفة والدلالة التاريخية والفنية وذلك بعد استيفاء المعلومات بها وتسجيلها) .

- مادة رقم ٣٦: (تتولى النظر فى نتائج أعمال البعثات واقتراح مكافأة أى منها اللجنة الدائمة المختصة أو مجلس إدارة المتحف المختص بحسب الأحوال .

واللهيئة الحق فى أن تمنح المرخص له بعض الآثار المنقولة ، كما أن لها الحق فى اختيار الآثار التى ترى مكافأته بها دون تدخل منه بشرط ألا يتعدى مقدار الآثار الممنوحة فى هذه الحالة نسبة ١٠% من الآثار المنقولة التى اكتشفتها البعثة ، وأن يكون لها ما يماثلها من القطع الأخرى من حيث المادة والنوع والصفة والدلالة التاريخية والفنية ، وعلى ألا تتضمن آثاراً ذهبية أو فضية أو أحجار كريمة أو برديات أو مخطوطات أو عناصر معمارية أو أجزاء مقطوعة منها .

ويتعين أن تتضمن الاتفاقيات التى تعقدها الهيئة فى هذا الشأن النص على حظر الاتجار فى الآثار الممنوحة سواء فى الداخل أو الخارج) .

وبالنظر للمادة رقم ٣٥ نجد أنها تحتوى على جزئيه تجيز للمجلس الأعلى للآثار مكافأة البعثات التى تحرز نجاحاً فى أعمالها وذلك من خلال إهدائها بعض من الآثار المنقولة المكررة المكتشفة ويمكن الاستعاضة عن هذه الجزئية بمنحها مكافأة مالية وأيضاً يمكن منحها نماذج مقلدة من الآثار المكتشفة .

وبالإضافة لما سبق نجد أن المادة ٣٦ تحتوى على أنه يجوز للمجلس الأعلى للآثار منح البعثات ١٠% من الآثار المنقولة المكتشفة وبالنظر لهذه الجزئية فلا يجوز إهداء هذه البعثات جزء من الآثار المكتشفة كمكافأة ، لأن مجرد السماح لها بأجراء عمليات الحفائر والاستكشاف يعتبر نوع من التقدير لها، وأيضاً يصعب التحكم فى عمليات الاتجار فى هذه الآثار فى الخارج بالرغم من الاتفاق الذى يوقع بين المجلس والبعثة لأنه كم عن الاتفاقات توقع ولا تنفذ ، علاوة على ما سبق فليس من حق أى جهة مهما كانت مكانتها أن تتنازل عن تراث بلد بأكملها .

١- قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ م ، قانون حماية الآثار .

- مواد العقوبات :- (١)

١ - مادة رقم ٤٢ : (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من :-

(أ) سرق أثراً أو جزء من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك فى شئ من ذلك ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح الهيئة .

(ب) هدم أو أتلف عمداً أثراً أو مبنى تاريخياً أو شوه أو غير معالمه أو فصل جزءاً منه أو اشترك فى ذلك .

(ج) أجرى أعمال الحفر الأثرى دون ترخيص أو اشترك فى ذلك .)

ونجد فى العقوبة السابقة عدم توافر صفة الردع ، وذلك لارتفاع القيمة الثمنية للأرض فى المنطقة التى تحتلها المباني الأثرية وخصوصاً الآثار الإسلامية التى تقع فى قلب القاهرة ، فضلاً عن أن قيمة المباني نفسها لا تقدر بثمن وقد ساعد ذلك على هدم العديد من المباني الأثرية للاستفادة بأرضها فى أغراض أخرى ، وبالإضافة إلى سرقة أجزاء من مباني أو أثاراً أخرى منقولة وبيعها بأسعار عالية ، وأيضاً ما يقع من تعديات على الآثار الإسلامية مما يجعلها عرضة للتلوث والاندثار .

٢ - مادة رقم ٤٣ : (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

(أ) نقل بغير إذن كتابى صادر من هيئة الآثار أثراً مملوكاً للدولة أو مسجلاً أو نزعاً من مكانه .
(ب) حول المباني الأثرية أو الأراضي الأثرية أو جزءاً منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنعاً أو زرعها ، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجاراً أو اتخذها جرنماً أو شق بها مصارف أو مساقى أو أقام بها أية إشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأية صورة كانت .

(ج) استولى على أنقاض أو سجاد أو أتربة أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراضى أثرية بدون ترخيص من الهيئة أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له فى المحاجر أو أضاف إلى الموقع أو المكان الأثرى أسمدة أو أتربة أو نفايات أو مواد أخرى .

(د) جاوز متعمداً شروط الترخيص له بالحفر الأثرى .

(هـ) أقتنى أثراً وتصرف فيه على خلاف ما يقضى به القانون .

(و) زيف أثراً من الآثار القديمة بقصد الاحتيال أو التدليس .

والعقوبة المقررة في هذه المادة لا تتناسب والجرم الواقع على المباني الأثرية والمناطق الأثرية وخاصة أنه غالباً ما تنتهى العقوبة إلى الغرامة والتي لا تساوى مهما بلغت قيمتها القيمة الأثرية و الفنية والتاريخية التي تفقد بسبب هذا الجرم .

٣ - مادة رقم ٤٤ (يعاقب بالعقوبة الواردة بالمادة السابقة (مادة ٤٣) كل من يخالف أحكام المواد ٢، ٤، ١١، ٢١، ٢٢ من هذا القانون) .

(أ) مادة رقم ٢: (يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثراً متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانه وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولاً عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تعير به ، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول) .

(ب) مادة رقم ٤ : (تعتبر مباني أثرية كل المباني التي اعتبرت كذلك وسجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة .

وعلى كل شخص طبيعى أو معنوى يشغل بناءً تاريخياً أو موقعاً أثرياً لم يتقرر نزع ملكية أن يحافظ عليه من أى تلف أو نقصان .)

(ج) مادة رقم ١١: (للهيئة حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق الهبة أو البيع بثمن رمزى أو الوضع تحت تصرف الهيئة لأجل لا يقل عن خمسين سنة ، متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك .)

(د) مادة رقم ٢١: (يتعين أن تراعى مواقع الآثار والأراضى الأثرية والمباني والمواقع ذات الأهمية التاريخية عند تغيير تخطيط المدن والأحياء والقرى التي توجد بها ولايجوز تنفيذ التخطيط المستحدث أو التوسع أو التعديل فى المناطق الأثرية والتاريخية وفى زمامها إلا بعد موافقة هيئة الآثار كتابة على ذلك مع مراعاة حقوق الارتفاق التي ترتبها الهيئة .)

على الهيئة أن تبدى رأيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العرض عليها فإذا لم تبد رأيها خلال هذه المدة جاز عرض الأمر على الوزير المتخصص بشئون الثقافة ليصدر قراراً فى هذا الشأن .)

(هـ) مادة رقم ٢٢: (للجهة المختصة- بعد أخذ موافقة الهيئة- الترخيص بالبناء فى الأماكن

المتاخمة للمواقع الأثرية داخل المناطق المأهولة .

وعلى الجهة المختصة أن تضمن الترخيص بالشروط التي ترى الهيئة أنها تكفل إقامة المبنى على وجه ملائم لا يطفئ على الأثر أو يفسد مظهره ويضمن له حرماً مناسباً مع مراعاة المحيط

الأثرى والتاريخى والمواصفات التى تضمن حمايته ، وعلى الهيئة أن تبدي رأيها فى طلب الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها وإلا اعتبر فوات هذه المدة قراراً بالرفض .
ولا ترقى العقوبة الموقعة ضد كل من يخالف أحكام المواد السابقة (٢٢،٢١،١١،٤،٢) إلى حجم الضرر والجرم الذى ارتكب من جراء هذه المخالفة .

٤- مادة رقم ٤٥ : (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :-

أ- وضع على الأثر إعلانات أو لوحات الدعاية .

ب- كتب أو نقش على الأثر أو وضع دهانات عليه .

ج- شوه أو أتلّف بطريق الخطأ أثراً ثابتاً أو منقولاً أو فصل جزء منه .

والعقوبة المنصوص عليها فى هذه المادة لم تتوفر فيها صفة الردع ، مما ساعد على سهولة التعدى على واجهات المباني الأثرية وإقامة المتاجر عليها وإزالة بعض الحوائط بغرض التوسع فى المساحة هذا من جانب ومن جانب آخر لصق الدعاية الانتخابية ووضع اللافتات واللوحات الإعلانية مع كثرة التشويه Defacement والكتابات والدهانات ، وهذه المخالفات السابقة تعج بها الآثار الإسلامية و مناطق القاهرة القديمة الأثرية ، وغالباً ماتتتهى العقوبة بالغرامة إذا ما وقعت عقوبة أو إذا تم الانتباه لهذه المخالفات المرتكبة ضد هذه الآثار وبالإضافة لما سبق فإنه توجد جوانب أخرى يتضح فيها القصور والضعف كالتالى :-

١- عدم تطبيق أحكام القانون الحالى بصورة جدية مع بطء إجراءات التقاضى أدى إلى ظهور هذه المخالفات والاعتداءات التى ترتكب فى حق المباني الأثرية وخصوصاً أنه غالباً ماتتتهى هذه المخالفات والاعتداءات بمحاضر الشرطة لحين العرض على القضاء لتتحول إلى أمر واقع لايمكن إزالته وهو أمر شائع وواضح فى الآثار الإسلامية .

٢- بطء إجراءات صرف التعويضات اللازمة لأصحاب الآثار المنزوع ملكيتها أو ضعف المبالغ المقررة كتعويضات لهم ، مما يدعو إلى عدم التعاون مع الدولة ومن ثم يؤدى إلى حدوث المخالفات .

٣- تنحصر مسؤولية المجلس الأعلى للآثار بالمباني المدرجة بقوائم التسجيل الأثرى ، ومن ثم فإن المباني الأثرية الأخرى الغير مسجلة تتعرض للتغيير والتخريب فيها من قبل الأفراد والهيئات والمؤسسات دون الرجوع لأى سلطة .

٤- عدم انتظام العمران المحيط مما يؤدى إلى تشويه الصورة البصرية والمادية بالبيئة الأثرية المحيطة وبالمباني الأثرية نفسها .

٥- الارتفاعات ونسب الردود والبروز تطبق أيضاً على المنطقة والمباني الأثرية مثلما تطبق على جميع أنحاء المدينة دون اعتبار للطابع والشخصية الأثرية وخط السماء ٠ (١)

٦- حرية التصميمات المعمارية المجاورة للمباني الأثرية والمناطق الأثرية المحيطة بالإضافة إلى الألوان والتشكيل مما يضر بالبيئة البصرية لهذه المناطق والمباني ويشكل نوعاً من التلوث البصري ٠ (٢)

٧- التداخلات والاستعمالات والاستخدامات غير المناسبة في المناطق الأثرية الناتجة عن الضعف والقصور الذى يكتنف بعض مواد القانون ٠

٨- عدم وجود تشريعات خاصة بالمباني تنظم دور المحليات فى صيانة المباني الأثرية وذات القيمة مع حماية البيئة بها ، فنجد أن السلطات المحلية تقن عمليات التعدي من خلال التراخيص والتصاريح التى تعطىها للأفراد بإنشاء المحال والأكشاك فى وعلى واجهات المباني الأثرية مما يؤدى إلى التلف الشديد لهذه المباني وهو ما تعاني منه الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة القديمة ٠

٩- تعامل القانون الحالى مع المبنى الأثرى بنفس الأحكام التى تتعامل بها مع الأثر الفنى على الرغم من اختلاف البيئة المحيطة والعوامل المؤثرة ، مما يؤدى إلى صعوبة تطبيق القانون الحالى ، فعلى الرغم من وجود أعداد كبيرة من المباني الأثرية فى مصر إلا أنه لم تصدر تشريعات وقوانين مستقلة بها كباقي دول العالم ٠

ثانياً- تضارب الاختصاصات بين الأجهزة المعنية :-

يعتبر تضارب الاختصاصات وعدم التنسيق بين الأجهزة المختلفة من أخطر المشاكل التى تواجه الآثار الإسلامية ، حيث تمثل نوعاً من التعارض القانونى بين الأجهزة وهى أيضاً من أكثر المشاكل الإدارية شيوعاً فى الآثار الإسلامية فى مدينة القاهرة القديمة ، وتقع الآثار الإسلامية تحت إدارة عدة جهات وأجهزه حكومية كالتالى :-

١- هيئة الأوقاف :-

والتي تمتلك كثيراً من العقارات والمباني الأثرية الإسلامية ذات القيمة الأثرية والتاريخية والتي قد تكون مسجلة أو غير مسجلة بقوائم الآثار ، فيحق لسلطات الوقف التصرف فيها وتأجيرها لمن يسيئون استخدامها عند مزاولتهم للأنشطة المختلفة التى لا تتناسب مع هذه المباني الأثرية ، مما أدى إلى تلفها وتدهورها بشدة ٠

١- علاء الدين محمد ياسين (دكتور): المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية فى المناطق التاريخية رسالة دكتوراة ، كلية التخطيط العمرانى

والإقليمي بجامعة القاهرة ، ١٩٩١ ، ص ١٦ .

٢- أحمد عبد الوهاب السيد : المرجع السابق ، ص ٢٠٧ .

٢- المجلس الأعلى للآثار :-

طبقاً للقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣م ، يعتبر الجهة المسؤولة عند ترميم وصيانة وإحياء المباني الأثرية والحفاظ عليها ، وكذلك التصريح للجهات الأخرى بتولى أعمال الترميم لهذه المباني ومراجعة أداء هذه الأعمال والتراخيص بأى تعديلات أو إضافات للمباني الأثرية المسجلة .

٣- محافظة القاهرة :-

طبقاً للقانون رقم ٤٧ لعام ١٩٧٩ م ، تقع عليها مسئولية التصريح بإنشاء المباني الجديدة والإزالة وأيضاً هى مسئولة عن توفير وصيانة شبكات المرافق والخدمات المقامة بالإضافة لمسئوليتها عن تأمين وإسكان القطاع العام والخدمات الاجتماعية والتي من ضمنها الأحياء والمناطق الأثرية الإسلامية والتي تتبع المحافظة إدارياً .

٤- جهات ذات تخصصات جزئية :-

وتقوم هذه الجهات المتمثلة فى مجالس الأحياء وهيئة التخطيط العمرانى طبقاً للقانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢م بالنظر فى السياسات العامة والمقترحات الخاصة بالمنطقة .

٥- وزارة السياحة :-

وتتولى مسئولية المنشآت الفندقية والسياحية وإشراف الوزارة على المناطق السياحية واستغلالها لوضع برنامج تنفيذى و زمنى لتجهيز المناطق السياحية بكافة الخدمات والمرافق العامة اللازمة للتعمير والاستغلال السياحى طبقاً للقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٩م . (١)

٦- الجهاز التنفيذى لتجديد أحياء القاهرة :-

وهو الجهاز المسئول عن إعداد البرامج وخطط العمل لتجديد أحياء القاهرة القديمة . وهذا التعدد فى الهيئات المشتركة فى إدارة الآثار لم تصل إلى مستوى التنسيق Co-ordination والتعاون Co-operation الكاملين ولم يتحقق لها الأخذ بأفضل الأساليب العلمية و الفنية للمحافظة على هذه المباني الأثرية من خلال التنسيق والتعاون بينها . (٢) والتعدد فى الجهات المسؤولة عن التراث أدى إلى الافتقار إلى وجود سياسة تخطيطية طويلة الأجل للتراث ، مع غياب سياسات التنمية الشاملة مع وجود فجوة بين الدراسات النظرية والجهات التنفيذية والمسئولة عن هذه المباني . (٣)

وهذا التضارب يعد مخالفاً للمادة ٥١ من قانون الآثار الحالى التى تنص على ضرورة

وجود التنسيق بين الأطراف المعنية .

١- أدهم جمال الدين عثمان :- المرجع السابق ، ص ٥٦..

٢- المجالس القومية المتخصصة : الحفاظ على القيم الحضارية فى البيئة العمرانية والمعمارية بالمدينة المصرية ، القاهرة ، ١٩٨٩م .

٣- رغد مفيد محمد : ثقافة المجتمعات وعمران المناطق ذات القيمة التراثية - دراسة تأثير المتغيرات الثقافية والاجتماعية على التشكيل

العمرانى - رسالة ماجستير ، كلية الهندسة ، جامعة القاهرة ، ١٩٩٦م ، ص ٧٦.

ومن المسلم به أن الهدف من قيام هيئة أو مؤسسة على المستوى المركزي أو المحلى هو خدمة الأهداف العامة The public aims للبلاد بالأساليب التى يحددها دستور الدولة وتشريعاتها وقد يحدث عندما تقوم جهة من هذه الجهات بعمل أو تنفيذ مشروع معين ، أن تراه جهة أخرى - من وجهة نظرها - متعارضاً مع مصلحة أو منفعة عامة Common Interest ، وفى مثل هذه الحالات لا يجب أن يعزى ذلك إلى سوء القصد بل إلى التباس الأمر أو عدم وضوح الرؤى أو التحمس لتحقيق هدف مقصود ، (١) ويجب أن يؤخذ هذا المبدأ العام فى الحسبان عند رسم السياسة التى تحدد العلاقة بين الجهة المسؤولة عن حماية التراث الأثرى وبين الجهات الأخرى المسؤولة فى الدولة لاسيما أجهزة الحكم المحلى ووزارة الأوقاف وبعض الوزارات والهيئات الأخرى وذلك لاعتبارات من بينها :-

- ضخامة وتشعب المسؤولية عن الآثار لأهميتها على المستويين المحلى و العالمى .

- الحاجة الماسة إلى نمو الوعي بأهمية الآثار وحمايتها .

- تخويل الحكم المحلى سلطات واسعة .

- تعرض التراث الأثرى للتعدى من جهات كثيرة مختلفة فى ظل ذرائع متعددة منها :-

*التوسع الزراعى أو النشاط العمرانى أو الأمن الغذائى أو الرواج السياحى . (٢)

- المشاكل التى تتعرض لها الآثار نتيجة تضارب الاختصاصات :-

والمشاكل الناتجة عن عدم التنسيق وتضارب الاختصاصات بين الأجهزة المختلفة والتى تمثل صداماً مع حماية الآثار فهى كثيرة ومتنوعة وتتدرج ما بين مشروعات عامة وتصرفات وإجراءات محدودة تمثل هذا التشابك وأهمها :-

١- المشروعات الزراعية أو الإسكانية أو الصناعية أو السياحية .

٢- إعادة تخطيط الأحياء القديمة أو المناطق المجاورة لها دون مراعاة طابعها الأثرى .

٣- تأجير وزارة الأوقاف لبعض المنازل أو المحلات أو المباني الأثرية للأفراد والهيئات .

٤- وضع الإعلانات واللافتات على واجهات الأبنية الأثرية أو السماح بإقامة وتأجير أكشاك البيع حولها .

٥- بناء مبان ذات طراز حديث أو تعلية المباني القديمة داخل الأحياء ذات الطابع الأثرى .

٦- فرض رسوم على زيارة المناطق الأثرية من قبل جهات غير المجلس الأعلى للآثار . (٣)

٧- استيلاء الدولة على الأوقاف المخصص عائدها للمباني الأثرية مع عدم التمويل الكافى لأعمال

الصيانة والترميم .

١- المجالس القومية المتخصصة : الحفاظ على الآثار الإسلامية والقبطية ، القاهرة ، ١٩٩٦ م .

٢- المجالس القومية المتخصصة : حماية التراث الأثرى والتاريخى ، القاهرة ، ١٩٨٥ م .

٣- المجالس القومية المتخصصة : المرجع نفسه .

٨- تدخل المجالس الشعبية المحلية بإصدار قرارات لتخصيص أراضى داخل المناطق التاريخية الأثرية لإقامة المشاريع دون الرجوع إلى المجلس الأعلى للآثار . (١)

- أمثلة توضح التضارب فى الاختصاصات وعدم التنسيق :-

١- استئجار بعض الأهالى لأماكن من الأوقاف مثل الدكاكين أسفل الأماكن الأثرية مثل مسجد الغورى .

٢- منح تصاريح من محافظة القاهرة بوضع أكشاك أمام واجهات الآثار وعمل فاترينات على الواجهات خاصة فى الشوارع الرئيسية مثل المعز والمغربلين وباب الوزير وتحت الربع . صورة (٦٤)

٣- وضع أكشاك الكهرباء وحنفيات المياه والحريق ملاصقة تماماً لجدران كثير من الآثار مما أثر عليها تأثيراً بالغاً وترتب عليه تدمير بعضها مثل قانيبى الرماح بالسيدة زينب . صورة (٦٥)

٤- تجميع القمامة فى مقالب عمومية أمام الآثار مثل الموجودة فى أول شارع جلال بالجمالية .

٥- قيام بعض الأحزاب والجمعيات الدينية والشئون الاجتماعية باستغلال بعض الآثار واستعمالها مما يضر بالآثر من جراء الاستعمال اليومي من مياه وكهرباء وخلافه .

٦- قيام وزارة التربية والتعليم باستغلال بعض الأماكن الأثرية كمقار لمعاهد علمية ومخازن ومدارس مما يضر بالآثر مثل مدرسة قرا سنقر وقصر الأمير طاز بالخليفة .

٧- قيام وزارة التموين بموضع أكشاك أمام المباني الأثرية مما يضر بالآثر ويحجب واجهته الأثرية مثل سبيل حسن أغا أزركان وغيرها . (٢)

والأمثلة كثيرة على مثل هذا التضارب وعدم التنسيق ، وكان من الطبيعى أن يتصدى المسئولون عن حماية الآثار لمثل هذه الأمور التى تهدد الثروة الأثرية ، مما يترتب عليه نشوب نزاعات واحتكاكات والتى كثيراً مما تتمخض عن تعطيل مصلحة عامة أو تعويق Determent تنفيذ مشروع معتمد من ناحية ، أو تدمير أثر وتشويه موقع أثرى من ناحية أخرى ، وكل ذلك مما يضر بمصالح المواطنين والمصلحة القومية .

ثالثاً- ضعف نظم الحراسة والأمن :-

ويعتبر عنصرا الحراسة والأمن من أهم العناصر اللازمة لحماية الآثار مما يرتكب ضدها من جرائم مختلفة مثل أعمال السرقات وأعمال التخريب والتدمير بأنواعها ، وكانت حراسة الآثار فى الماضى والتى كانت ممتلكات شخصية يحرسها أصحابها أو من يكلفه أصحابها فى صورة حراس خصوصيين إلى أن آلت هذه الممتلكات إلى الحكومات، فأصبح أمر حراستها وحمايتها

١- المجالس القومية المتخصصة : الحفاظ على التراث المعمارى الإسلامى فى مدينة القاهرة ، القاهرة ، ١٩٨٧ م .

٢- المجلس الأعلى للآثار : تقرير عن أعمال اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الدائمة للحفاظ على المباني الأثرية بالقاهرة ، القاهرة ، فى الفترة من ٢١ / ٣ / ١٩٩٤ م إلى ١٩ / ٤ / ١٩٩٤ م .

من اختصاص أجهزة الأمن ، بالإضافة إلى ما استحدثت من أجهزة مختلفة تساعد مع العنصر البشرى فى توفير الحماية والأمان للآثار .

وقد تعرض جانب كبير من تراث مصر الأثرى للتلغ ، وذلك نتيجة لعدم وجود حماية أمنية تحافظ عليه من أعمال السرقة والتخريب والتدمير والتشويه وكان من جراء ذلك أن تعرض جزء كبير من هذا التراث للتسرب إلى الخارج أو إلى التدمير والتشويه من جانب من لهم احتكاك مباشر بهذه الآثار ، فمع بداية القرن التاسع عشر وذبوع شهرة الآثار المصرية وبعد خروج الحملة الفرنسية وأيضاً مع عدم إدراك حكام مصر فى تلك الفترة لأهمية هذا التراث مع الافتقار إلى عنصرى الحراسة والأمن خرجت الآثار المصرية بأنواعها وبمختلف موادها إلى الخارج عن طريق تهريبها ، مما أدى إلى ظهور ظاهرة اسمها الغرب Egypto mania أى الجنون بآثار مصر ، وتعتبر مصر من الممولين الرئيسيين Major Suppliers فى مجال الأتجار العالمى للآثار وتنقسم الدول فى ظل هذه التجارة إلى ثلاثة أنواع :-

١- دول مصدرة Exported Countries للممتلكات الثقافية وهى غالباً من الدول النامية ذات الحضارة الرفيعة كمصر وبعض الدول العربية .

٢- دول مستوردة Imported Countries وهى غالباً من الدول الغنية كالولايات المتحدة وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وهولندا وبلجيكا واليابان ، وهذه الدول تمتلك متخصصين فى مجال تقييم التحف والآثار ، علاوة على القدرة المادية التى تمكنها من دفع أثمان المقتنيات بها بلغ إرتفاع السعر ، مما ساعد تجارة الآثار غير الشرعية والعصابات القائمة بها على ممارسة هذا النشاط على نطاق واسع و عالمى (١) .

٣- دول وسيطة Mediated Countries ويمكن أن يطلق عليها دول المرور ، وتشجع ظروفها وتسمح قوانينها بعبور المهربات من خلالها كبعض دول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ، وقد نشأت فى بعض هذه الدول مراكز للعمليات غير المشروعة فى مجال تجارة الآثار (٢) .

وقد كان كبر مساحة تواجد و انتشار الآثار فى كافة أنحاء مصر سبباً فى تسهيل مهمة الحصول عليها و تهريبها ، وأيضاً بسبب افتقارها للحراسة والأمن ، بالإضافة إلى إمكانية إجراء حفائر غير مراقبة وبالتالي تسرب مجموعات ضخمة من الآثار المصرية لتملأ متاحف أوروبا وأمريكا لتفقد مصر جزءاً كبيراً من تراثها الأثرى والحضارى .

وتتعرض الآثار الإسلامية لصورة أخرى من أعمال التدمير والتشويه والتخريب و أعمال التعديات التى تنتشر بين هذه الآثار مما أثر عليها بشدة ، ومع افتقاد عمليات الحراسة الأمن

١- المجالس القومية المتخصصة : سياسة استرداد الممتلكات الثقافية وحمايتها من التسرب ، القاهرة ، ١٩٩٠ م .

٢- المجالس القومية المتخصصة : سياسة حماية الآثار من السرقة والتخريب والتسريب ، القاهرة ، ١٩٩٥ م .

أصبح أمر تعرضها للتلف شئ يسير حيث لا يوجد من يدرء عنها هذا التلف ، ومن جملة ما سبق نجد أن من أهم العوامل التي أثرت على الآثار المصرية تأثيراً سلبياً ساهم في ضياعها وتلفها افتقارها وافتقادها إلى عمليات الحراسة والأمن التي تعتبر من أهم العوامل التي تساعد على حماية هذا التراث الأثرى الفريد .

- أوجه قصور ومشاكل الحراسة والأمن :-

مما لاشك فيه أن أهم عامل ساعد على أعمال سرقة وتخريب وتعديات الآثار وكافة أنواع التلف البشرى ، هو بعض الخلل فى نظم الأمن والحراسة وتخلف وسائله وضعف إمكاناته مقابل ما يستخدمه لصووص الآثار من أساليب سواء السرقة أو التهريب والتخريب. (١)

وبالنظر إلى نظام الحراسة والأمن للآثار نجد أنه بدأ مع نشأة مصلحة الآثار فى القرن التاسع عشر، وكان يقوم هذا النظام على تعيين المصلحة خفراء خصوصيين لحراسة المناطق الأثرية والمباني الأثرية والمتاحف ، وكان يتولى الإشراف عليهم ومتابعة أعمالهم مفتشو الآثار وأمناء المتاحف من جميع النواحي الفنية والإدارية والأمنية ، وكان يعتمد هذا النظام فى نشأته على فكرة دور العصبية وبالذات فى صعيد مصر لتركز الكثير من الآثار به ، وذلك بتعيين أبناء العائلات القوية ليخفر المنطقة التى تقع فى نطاق سيطرة عائلته القوية ، ولم يفلح هذا النظام بل ساعد على زيادة الجرائم المرتكبة ضد الآثار و تسرب الكثير من الآثار للخارج ، علاوة على أن المفتشين والأمناء ليس لهم دراية بالأساليب العلمية للتأمين والحراسة ونظم حماية المتاحف والمنشآت الأثرية .

وتولى بعد ذلك جهاز الشرطة دور الحراسة والأمن بالنسبة للآثار وذلك بعد صدور القرار الوزارى رقم ١٦٩٢ لسنة ١٩٧٦م بشأن تنظيم الإدارة العامة لشرطة السياحة، وتضمن القرار أن تتولى الإدارة مهام الشرطة المتخصصة فى المجال السياحى والأثرى . (٢)

وعلى الرغم من ذلك إلا أن نظام الحراسة والأمن يشوبه بعض القصور وقد أتضح ذلك فيما حدث من جرائم ضد الآثار وذلك لتحول عمليات التأمين والتفتيش إلى عمليات روتينية تؤدي كوظيفة فقط مع افتقادها لطرق المتابعة السليمة وافتقارها إلى الأجهزة المتقدمة التى تعين على أداء المهام بصورة سليمة .

ومن محصلة ما سبق نجد أن نوعية حراس الآثار تنحصر فى :-

١- رجال الشرطة .

٢- خفراء تابعين للشرطة .

١- حسام الدين عبد الحميد (دكتور) : المرجع السابق ، ص ٧.

٢- أحمد حلمى أمين (لواء) : المرجع السابق ، ص ١٤٨، ١٥١، ١٤٩.

٣- حرس و خفراء خصوصيين تم تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للآثار .

ويفتقر هؤلاء جميعاً إلى الكفاءة والوعى بالآثار والتدريب المستمر والتسليح الجيد ، كما يتساوون في ضالة الراتب و قلة الحوافز مما يجعل أمر إغوائهم سهلاً ميسراً بدليل أن معظم القضايا ثبت فيها بالدليل تورط الحراس ، أكثر من ذلك أن معظمهم سبق إتهامه في قضايا عديدة أهمها الإهمال الجسيم أثناء نوبات الحراسة .

ومما سبق نجد أهم الجرائم التي تتعرض لها الآثار هي :-

١- جريمة السرقة :- The stealing Crime

تتميز جرائم السرقة في مجال الآثار بوجود عناصر أجنبية تشترك في ارتكابها بدافع اقتناء الأعمال الفنية ذات القيمة العالمية ، ومع تعدد حوادث السرقة للآثار أصبحت تمثل ظاهرة عالمية مما أدى إلى ظهور عناصر إجرامية أجنبية أو من المواطنين تهدف إلى سرقة الآثار وتهريبها للخارج وساعد على انتشار هذه الظاهرة كثرة المناطق الأثرية وانتشارها في المناطق الصحراوية والتي تصعب حراستها .

٢- الحريق العمد :- The arson

تتعرض المقتنيات الأثرية للحريق والاشتعال وبخاصة الآثار العضوية ويحدث هذا إما لإخفاء عجز بالعهد أو الإضرار بأحد العاملين أو لإخفاء جريمة سرقة بأحد المخازن .

٣- أعمال التخريب : The destruction Works

مع تزايد الجرائم الإرهابية على مستوى العالم أصبح تعرض الأماكن الأثرية لمثل هذه الجرائم أمراً مطروحاً عالمياً ، كما أنه في بعض الأحيان قد يكون المستهدف من تلك العمليات بعض الوفود السياحية حال وجودهم بالمناطق الأثرية ، كما تحدث أعمال التخريب من بعض الأشخاص العاديين (١) .

ولأعمال التخريب مظاهر أخرى مثل الهدم أو التشويه أو تغيير المعالم أو فصل جزء من المبنى الأثرية بالإضافة إلى استعمالها في غير أغراضها الأصلية أو استعمالها في وظيفة لا تناسب طبيعتها الأثرية ، وأيضاً عمليات وضع الإعلانات أو الكتابة على الآثار أو النقش عليها إلى آخره من هذه الأعمال التي تعد أعمال تخريبية وتدميرية ضد الآثار .

٤- التعديات :- The trespassing

وتنتشر التعديات على مناطق الآثار بصورة كبيرة ويتضح ذلك في مناطق الآثار الإسلامية حيث تكثر الأكشاك والأسواق العشوائية والباعة الجائلين وسكنى الآثار وكافة صور التعديات ، علاوة على وقوع الآثار الإسلامية في مناطق القاهرة القديمة التي تنتشر حولها الأماكن العشوائية

١- أحمد حلمي أمين (لواء) : المرجع السابق ، ص ١٤٥ ، ١٤٦ .

والمناطق المزدحمة والجبانات والخرائب ، مما يساعد على أن يقطن هذه الأماكن عناصر الانحراف والتطرف والسلوك غير السوى الإجرامى ، مما يساعد على كثرة حدوث الجرائم ضد الآثار • (١)

وفيما يلى سرد لبعض الوقائع التى توضح مظاهر الضعف والجرائم التى تتعرض لها الآثار :-

- أعمال السرقة التى تمت قديماً ضد الآثار فى مصر وتهريبها إلى الخارج لتملا متاحف أوروبا وأمريكا ومنازل الأثرياء •

- حريق مخازن تونا الجبل بمحافظة المنيا عام ١٩٧١ م واحتراق آلاف التماثيل الأثرية لأبوقردان •

- حريق قصر الجوهرة وحريق الأوبرا الملكية ١٩٧٢ م •

- تسلل شخص فاقداً لقواه العقلية ومعه مطرقة أخفاها فى طيات ثيابه وقام بإتلاف تماثيل من الحجر الجيرى لأبى الهول بمنطقة آثار مصطفى كامل بالإسكندرية عام ١٩٨٣ م •

- حادث سرقة المتحف المصرى من قبل أحد المجرمين الذى تسلل فى غفلة من الحراس واستولى على بعض القطع الأثرية عام ١٩٨٧ م • (٢)

- حادثة سرقة بعض قطع توت عنخ آمون من المتحف المصرى عام ١٩٩٦ م •

- الهجوم الإرهابى على أتوبيس سياحى أمام المتحف المصرى ووفاة بعض السائحين عام ١٩٩٧ م •

- الهجوم الإرهابى على معبد الدير البحرى ووفاة عدد كبير من السائحين والمصريين •

- حريق قصر المسافر خانة ووكالة الغورى وقصر إسماعيل المفتش •

- حريق منازل رضوان ومجموعة برقوق ومخازن القلعة عام ٢٠٠٢ م •

- حوادث سرقات الآثار وتهريبها إلى الخارج والتى تملا الصحف اليومية •

- أعمال التدمير والتشويه التى ترتكب ضد الآثار الإسلامية والتى تنتشر بها بصورة واضحة •

- أعمال التعديات بكافة أشكالها والتى تتم فى مناطق الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة •

١- المجالس القومية المتخصصة: الإسكان العشوائى و الهامشى وإسكان المقابر، القاهرة، ١٩٩٢ م.

٢- أحمد حلمى أمين (لوام): المرجع السابق، ص ١٤٦، ١٧٣ •

جدول رقم (٦) يوضح عوامل التلف البشرى و طبيعتها و مدته و مداها و استمراريتها .

العوامل البشرية المؤثرة	طبيعتها	إستمراريتها	مداها	إحتماليتها
التلوث: - تلوث الهواء - أمطار حمضية	كيميائى كيميائى	طويل الأجل طويل الأجل	محلى، إقليمي، عالمى محلى، إقليمي، عالمى	مستمر مستمر
السياحة الكثيفة	فيزيائى ، بيولوجى، كيميائى	طويل الأجل	محلى	مستمر
الإدارة : - الحرارة، التكيف، التهوية، الإضاءة - النظافة - مستويات الرفاهية غير الملائمة	فيزيائى فيزيائى، كيميائى فيزيائى، كيميائى	طويل الأجل طويل الأجل طويل الأجل	محلى محلى إقليمي	مستمر مستمر مستمر
سوء الإستخدام : - التغييرات فى المباني الأثرية - الإستخدام العرضى للتدفئة المفاجئة - الاهتزازات المستمرة	معمارى فيزيائى فيزيائى	تأثير سريع طويل الأجل طويل الأجل	محلى محلى محلى	غير مستمر غير مستمر غير مستمر
سوء العناية : - تناول الخاطئ والإهمال - أعمال الصيانة غير الكافية	فيزيائى، كيميائى، بيولوجى فيزيائى، كيميائى بيولوجى	متوسط الأجل متوسط الأجل	محلى محلى	غير مستمر غير مستمر
- التنظيف الخاطئ - التدخل المتأخر	فيزيائى، كيميائى فيزيائى، كيميائى، بيولوجى	طويل الأجل متوسط الأجل	محلى محلى	مستمر غير مستمر
الترميم والإصلاح : - الاختيار الخاطئ للخبراء	فيزيائى، كيميائى، بيولوجى	تأثير سريع	محلى	غير مستمر
- المعالجة للصيانة - الإصلاح الخاطئ - الترميم الخاطئ	فيزيائى، كيميائى فيزيائى، كيميائى فيزيائى، كيميائى	طويل الأجل طويل الأجل طويل الأجل	محلى محلى محلى	غير مستمر غير مستمر غير مستمر
الأخطار البشرية : - الحوادث، السرقة ، التخريب - الحريق المتعمد ، الإرهاب - الحروب - التنمية الاقتصادية - السياسة الحكومية	فيزيائى، كيميائى فيزيائى فيزيائى ببنى بدون حدود	تأثير سريع تأثير سريع تأثير سريع متوسط الأجل تأثير سريع / متوسط الأجل	محلى محلى إقليمي، عالمى إقليمي، عالمى إقليمي، عالمى	غير مستمر غير مستمر نادر مستمر مستمر

After: Camuffo, D.,

-Camuffo, D.,: Perspective on risks to architectural heritage, " Saving our Architectural Heritage: The conservation of Historic stone structures", 1997 .

الفصل الرابع

الفصل الرابع

الجانب التطبيقي

مقترحات الترميم والصيانة لمبنى

التكية السلمانية (٩٥٠ هـ - ١٥٤٣ م)

مقدمة عن التكايا العثمانية في مصر :-

في عام ٩٢٣ هـ / ١٥١٧ م سقطت دولة المماليك في مصر بعد هزيمة آخر السلاطين المماليك الجراكسة طومان باي في معركة الريدانية وإعدامه، وتحولت مصر من دولة مستقلة يدور في فلكها عدة دويلات تابعة لها إلى ولاية تابعة للدولة العثمانية، ومع بداية العصر العثماني أصابت الحياة الفنية في مصر الوهن والضعف ، حيث كانت مصر تعاني أزمة اقتصادية وتدهوراً في كافة النواحي ، بالإضافة إلى أن سليم الأول عند دخوله مصر قام بجمع العديد من تراث مصر وثرواتها الفنية ونفائسها الثمينة وذلك بانتزاعها من المساجد والآثار الخالدة ليرسلها إلى إسطنبول ، وقام أيضاً بإرسال العديد من الزعماء ورجال المهن والفنون ومهرة الصناعات والعمال إلى إسطنبول وذلك لنقل خبراتهم ومهارتهم، وقد ذكرت المصادر عودة الكثير من هؤلاء الناس عند تولى سليمان القانوني حيث أصدر فرماناً يأمر فيه بشنق كل مصري يرفض العودة إلى مصر أو يتباطأ في العودة إليها . (١)

وقد ساعد عودة هؤلاء الصناعات والفنانين على ظهور أساليب ومهارات جديدة في العمائر والمنشآت في القاهرة بجانب الأساليب المملوكية التي كانت سائدة لفترة طويلة، ولكن لم تكن العمارة والفنون في القاهرة العثمانية بنفس قوة وعظمة العمارة والفنون المملوكية . (٢)

وسادت في العصر العثماني نوعية من المنشآت المعمارية مثل المساجد الجامعة والمساجد المعلقة التي تحتها مجموعة من الحوانيت إلى جانب مجموعة من الأسبلة والزوايا والكتاتيب والوكالات على غرار العصر المملوكي ، بالإضافة إلى ظهور نوعية أخرى من المباني الدينية سميت بالتكايا وقد حلت محل الخنقاوات في العصر المملوكي ، حيث أصبحت التكية مقر إقامة الصوفية وال دراويش ، كما أصبحت أيضاً مقراً لعلاج المرضى بعد أن قل الاهتمام بأمر البيمارستانات . (٣)

١ - محمد عبد الله عنان (دكتور) : مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة، ١٩٩٨م ، ص ٢٢٥ ، ٢٢٦ .

٢- ربيع حامد خليفة (دكتور) : فنون القاهرة في العصر العثماني (١٥١٧-١٨٠٥م) ، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، ١٩٨٤م، ص ١٣ .

٣- ناهد حمدي أحمد (دكتورة) : وثائق التكايا في مصر في العصر العثماني - دراسة وتحقيق ونشر - ، رسالة دكتوراة ، كلية الآداب ، جامعة القاهرة ، ١٩٨٤ ، ص ٢٣ .

ويتكون النظام المعماري للتكايا بصفة عامة من صحن مكشوف يتوسط المبنى تحيط به أروقة أربعة من جميع الجهات ، كل منها عبارة عن بلاطة واحدة وتحف بالأروقة الخلاوى المعدة لإقامة الصوفية ، أما المحراب فيمثل مكانه الطبيعي في البلاطة الجنوبية الشرقية التي تتخذ كمصلى، (١) وهذا واضح في مبنى التكية السليمانية موضوع الجانب التطبيقي للبحث .

أولاً : - تكية السليمانية : - (رقم تسجيل أثرى ٢٢٥)

الموقع : -

والتكية بموقعها الحالى تقع على شارع السروجية ، وتطل المدرسة بواجهتها الرئيسية وهى الشمالية الغربية على شارع السروجية أما الواجهة الجنوبية الغربية فتطل على عطفة الليمون والواجهة الجنوبية الشرقية تطل على شارع حمام بشتك ، والواجهة الشمالية الشرقية يلاصقها مجموعة من المباني الحديثة التى أقيمت فوق جزء كبير من التكية الأصلية . شكل (٢٤)

المنشئ :-

والمنشئ هو الأمير سليمان بن عبد الرحمن ، أحد خواص مماليك السلطان سليم خان بن بايزيد خان ، وقد تربى سليمان باشا فى حجر السعادة فى سرايا السلطان وتقلب فى المناصب وترقى إلى ذرى المراتب فكان عضد الدولة العثمانية ونصيرها ومدير المملكة السليمانية ومشيرها ، نافذ الأوامر والأحكام ، مطاعاً فيما يقول .


وقد تولى سليمان باشا على مصر مرتين وذلك فى سلطنة السلطان سليمان القانونى وكانت ولاية سليمان باشا الأولى على مصر سنة ٩٣١ هـ / ١٥٢٥ م إلى ٩٤١ هـ / ١٥٣٤ م وكانت مدته فى الحكم فى هذه المرة (٩ سنوات وإحدى عشر شهراً وستة أيام) أما الولاية الثانية فمن عام ٩٤٣ هـ / ١٥٣٦ م إلى ٩٤٥ هـ / ١٥٣٨ م وكانت مدة هذه الولاية (سنة واحدة وخمسة أشهر وواحد وعشرين يوماً) وقد دعى إلى الأستانة واسند إليه منصب الصدارة العظمى وأستمر سليمان باشا وزيراً للباب العالى إلى سنة ٩٤٧ هـ / ١٥٤٠ م ولكنه لم يلبث أن عزل من منصبه وقد توفى سليمان باشا فى حوالى ٩٦٠ هـ / ١٥٥٣ م وذلك بعد فترة من اعتزاله الحياة السياسية (٢)

تاريخ الإنشاء :-

يشير التاريخ المدون بالنص التأسيسى للمبنى أن تاريخ الإنشاء هو عام ٩٥٠ هـ / ١٥٤٣ م

١- ناهد حمدي أحمد (دكتورة) : المرجع نفسه ، ص ٢٤ .

٢- مرفت محمود عيسى (دكتورة) : الطراز العثمانى فى منشآت التعليم بالقاهرة ، رسالة دكتوراة ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، ١٩٨٧ ص ١٩٧، ١٩٥، ١٩١.

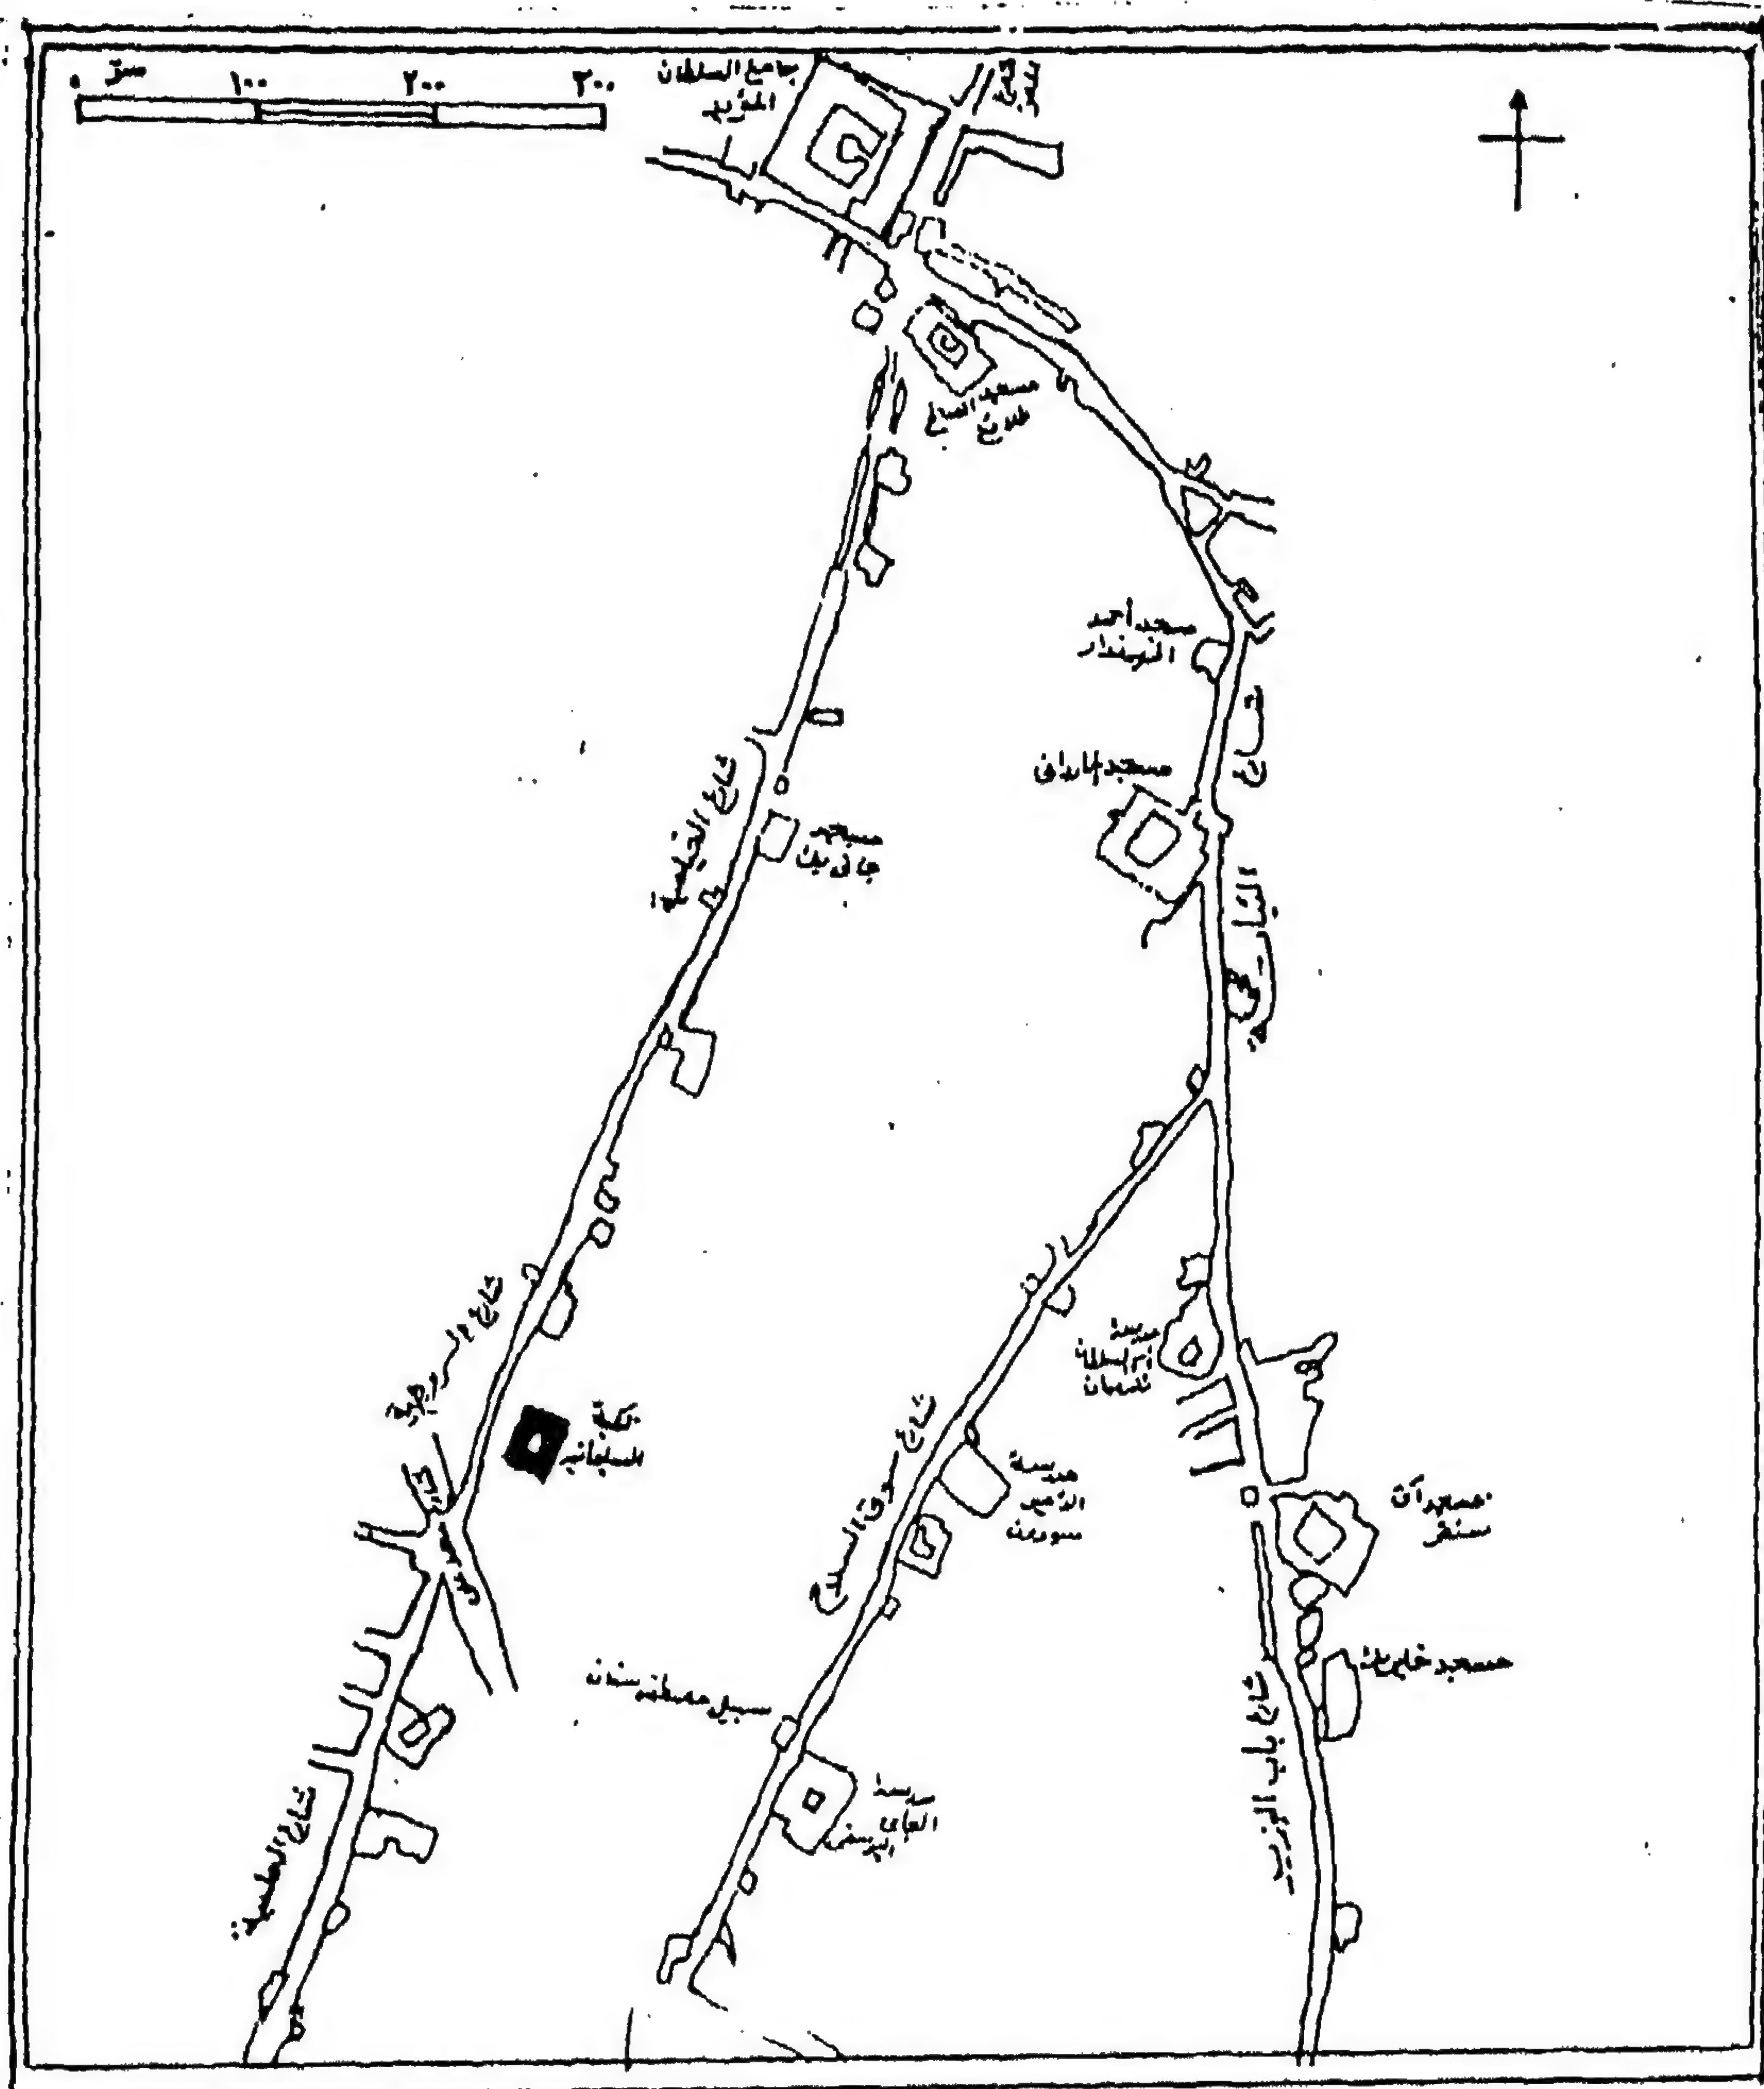

شكل رقم (٢٤) خريطة توضيح التكية السليمانية

عن : السيد البنا

- السيد البنا (دكتور) : بعض ملامح إستراتيجية الصيانة لمدينة القاهرة الإسلامية القديمة ، ١٩٩٥ م .

ولكن هذا العام لا يقع فى فترة حكم سليمان باشا، حيث تولى مرتين الأولى من سنة ٩٣١ هـ / ١٥٢٥ م إلى ٩٤١ هـ / ١٥٣٤ م ، والثانية عام ٩٤٣ هـ / ١٥٣٦ م إلى ٩٤٥ هـ / ١٥٣٨ م ، وعلى ذلك فمن المحتمل أن يكون البناء قد بدأ قبل هذا التاريخ لأن التاريخ المدون يقع فى فترة حكم داوود باشا الخادم ، ولضخامة المبانى وعدم وجود سليمان باشا فى مصر فقد طالبت مدة البناء حتى أنهاه خلفه داوود باشا الخادم . (١)

وقد كانت التكية مدرسة فى أول أمرها ثم صارت تكية وبها خلاوى مسكونة بدار ويش القادرية ، وكان يتم الصرف على هؤلاء الدار ويش من ريع أطيان خمسة وعشرين فدانا بمديرية الجيزة. (٢)

- التصميم العام :-

وتتكون التكية من غرف انتظمت حول صحن أوسط مكشوف تحيط به أربع ظلات ، كل ظلة عبارة عن غرف يتقدمها رواق يطل على الصحن وقد اشتملت على مصلى وضريح شغل ركن المبنى وحوانيت بالواجهة الرئيسية. (٣) شكل (٢٦،٢٥)

- مواد البناء :-

وقد استخدمت الأحجار الجيرية والرخام والأجر والأخشاب كمواد بناء رئيسية فى بناء هذه التكية ، فالحجارة فى بناء الحوائط الحاملة ، والقباب من الأجر وغطت من الداخل ببياض جصى وغطيت من الخارج بطبقة من القصرومل ، والأعمدة من الرخام والأخشاب استخدمت كروابط شداة تصل بين العقود كطبقة بين تيجان الأعمدة وأرجل العقود . (٤)

- الوصف الأثرى العام :-

أ - من الخارج :-

١ - الواجهة الشمالية الغربية:-


وتعتبر الواجهة الرئيسية للتكية وتطل هذه الواجهة على شارع السروجية ويتوسط هذه الواجهة مدخل التكية وكان طول الواجهة قديماً حوالى ٤٥ متراً أما الطول الحالى فيبلغ حوالى ٢٨,٨٠ متراً وتضم الواجهة مجموعة من الحوانيت ثلاثة على يسار الداخل إلى التكية وأربعة على اليمين وجميع هذه الحوانيت منخفضة عن مستوى أرضية الشارع بمقدار نصف متر تقريباً وجميعها مغطاة بأقبية نصف دائرية . شكل (٢٨،٢٧)

١- مصطفى بركات محسن : دراسة للخط والألقاب والوظائف من خلال النصوص التأسيسية الباقية للعمائر العثمانية بمدينة القاهرة ، رسالة ماجستير كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م ، ص ٧.

٢- على مبارك : الخطط التوفيقية ، الجزء السادس ص ٥٦ .


٣- منظمة العواصم والمدن الإسلامية : المرجع السابق ص ٢٨٨.

٤- منظمة العواصم والمدن الإسلامية : المرجع السابق ص ٢٩٠ .

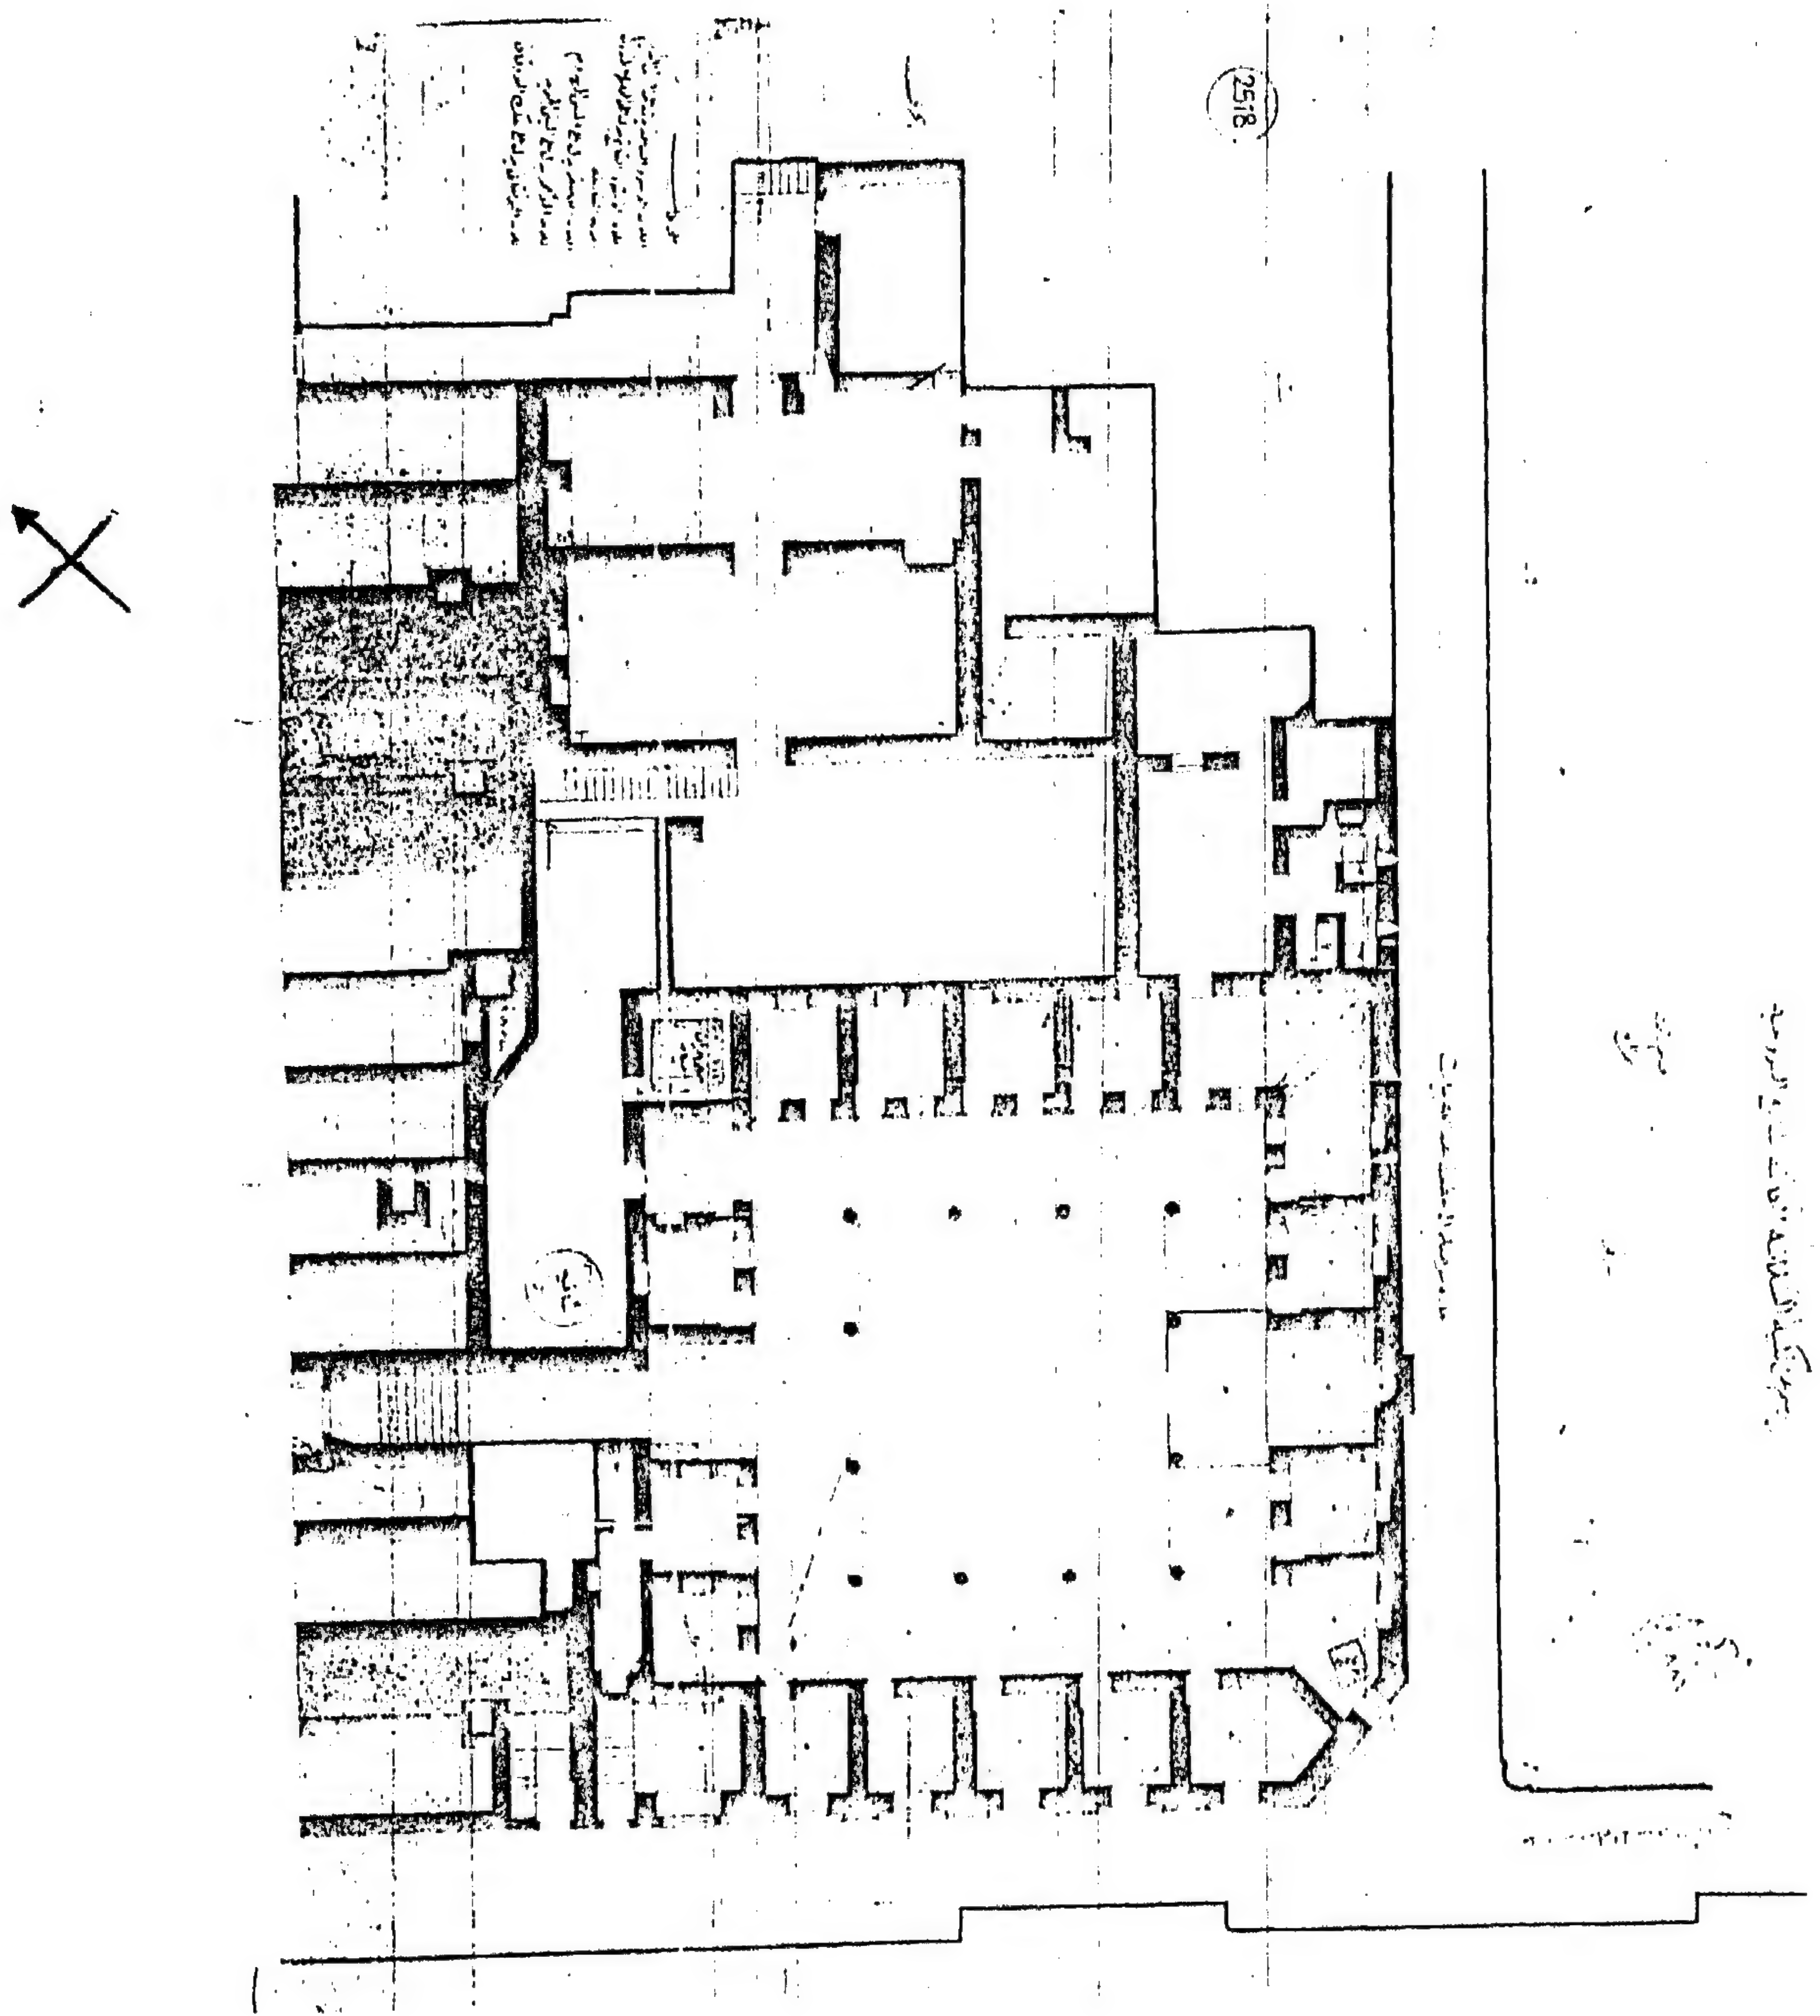

شكل رقم (٢٥) : يوضح مسقط أفقى لمبنى التكية السليمانية يرجع لعام ١٨٩٧م .


عن : مركز تسجيل الآثار

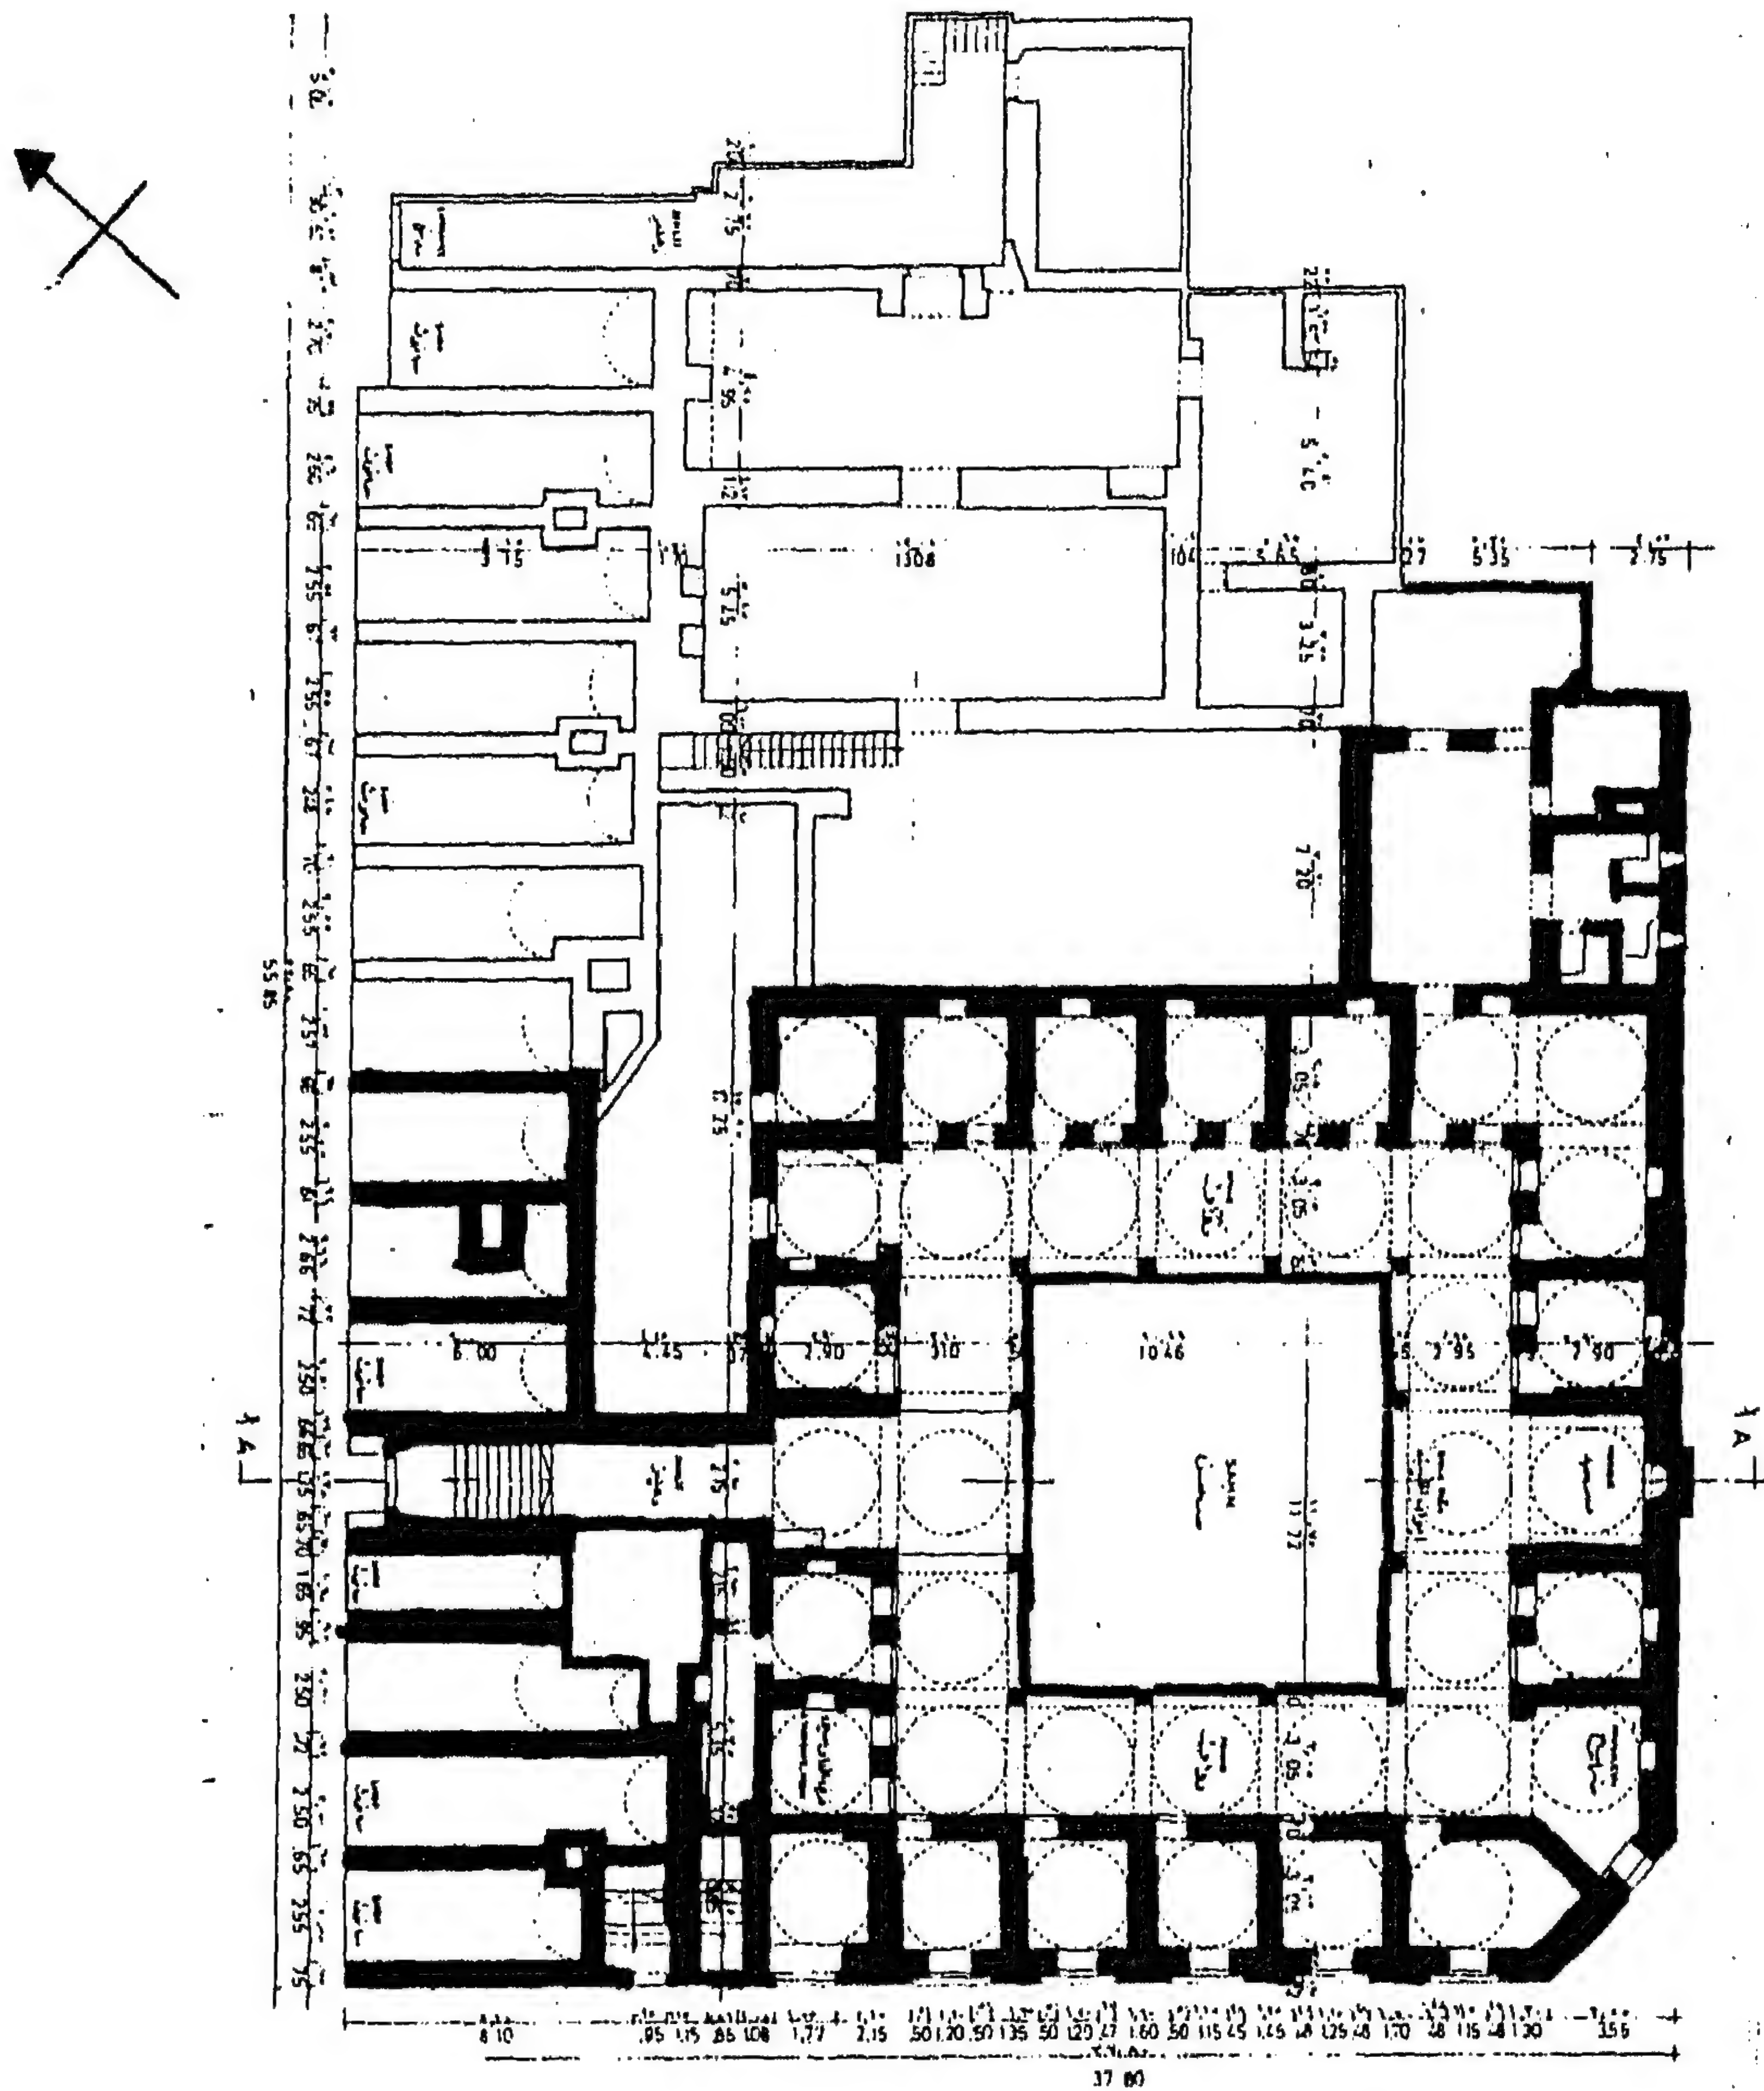


شكل رقم (٢٦) : يوضح مسقط أفقى للمساحة الحالية لمبنى التكية السليمانية .

* الجزء المظلل يمثل المساحة الحالية.

* الجزء غير المظلل يمثل المساحة المقترحة .

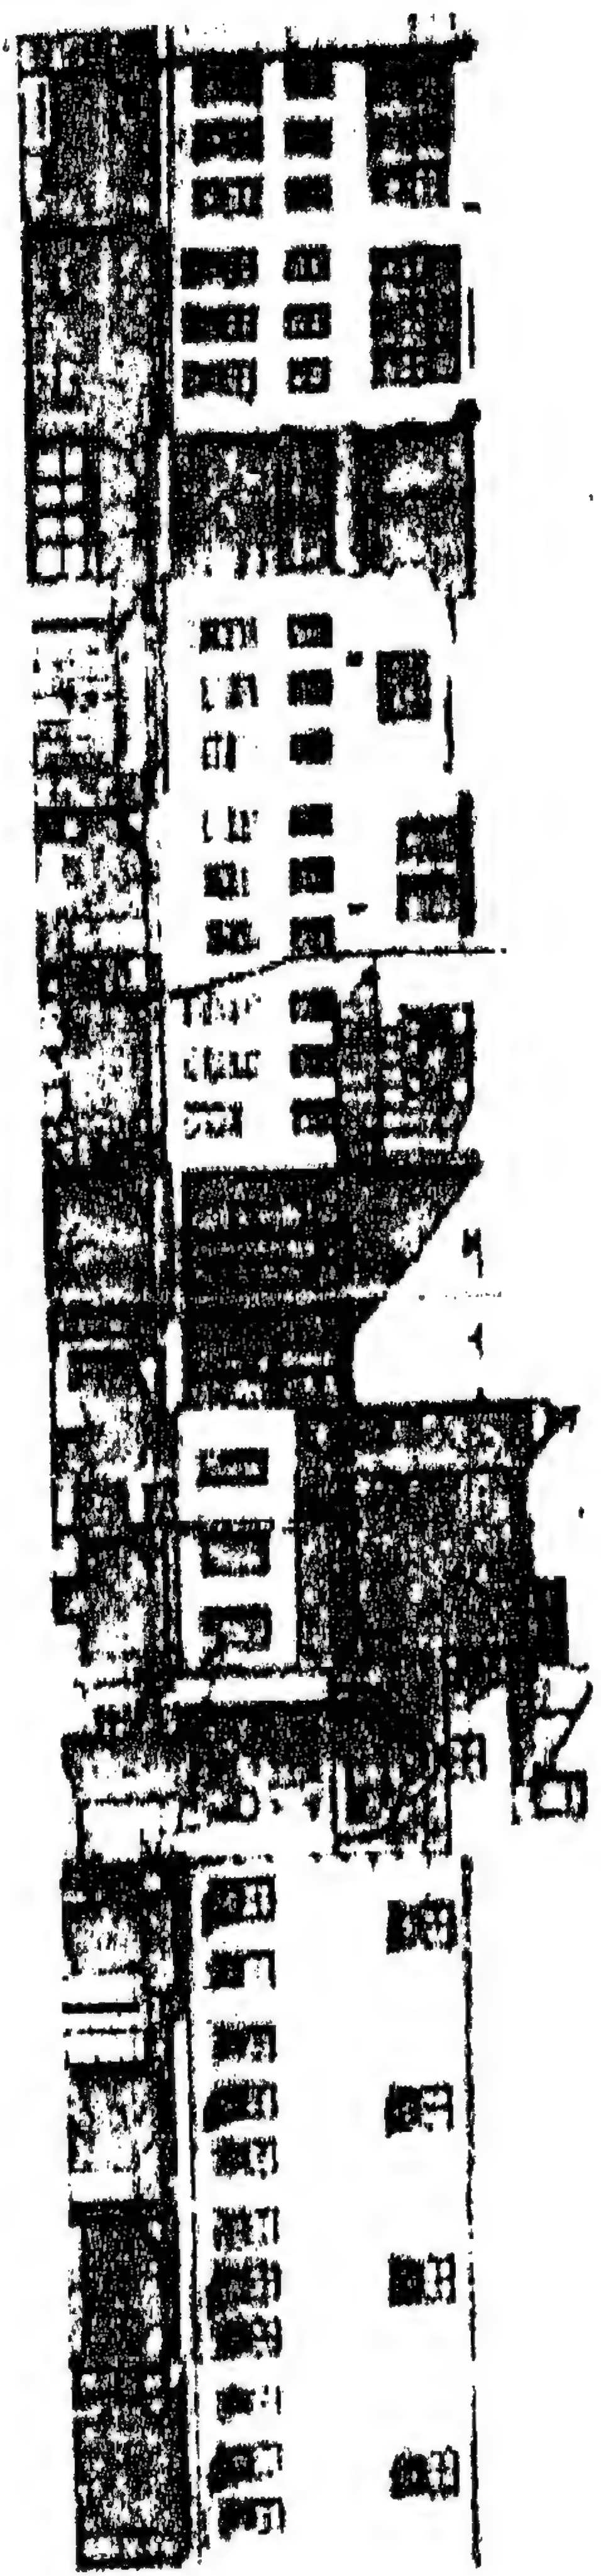

شكل رقم (٢٧) بوضوح الوجه الأمامية لمبنى الذكية السليمانية عام ١٨٩٧م. عن: مركز تسجيل الآثار .

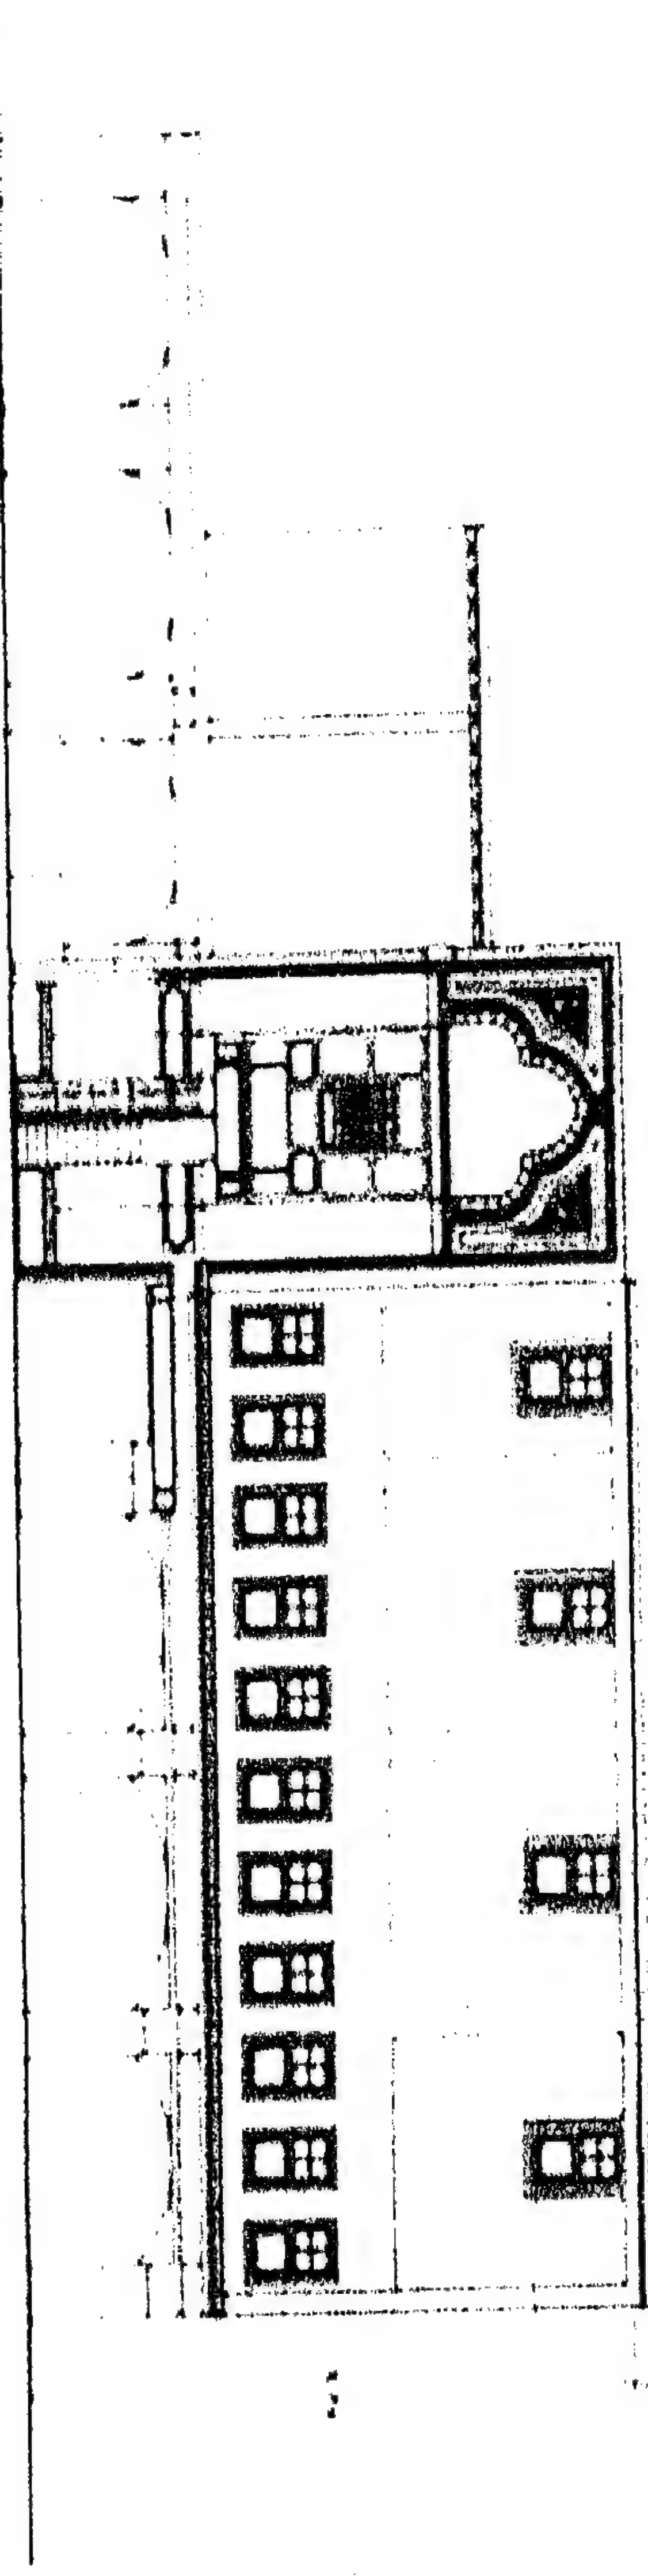

مقاييس رسم ١/٥٠

شكل رقم (٢٨) بوضوح الوجه الأمامية لمبنى الذكية السليمانية بحالتها الآن. عن: البحث

وقد فتحت بهذه الواجهة مجموعة من الشبابيك الصغيرة المستطيلة ، كان يغلق عليها أحجبة من الخشب الخرط ولكن تلف أغلبها ، ويبلغ عدد الشبابيك التى فتحت فى الجزء العلوى من الواجهة أحد عشر شباكاً على يمين الداخل إلى التكية بمعدل ثلاثة فوق باب كل حانوت من الحوانيت المفتوحة فى الجزء الأسفل من التكية وفتحان فوق باب الحانوت الأول ، والشبابيك غاية فى البساطة ويحيط بفتحاتها إطارات خشبية خالية من الزخارف ويعلو هذه الشبابيك ثلاثة شبابيك أخرى ، أما الجزء الواقع على يسار الداخل فيضم ثلاثة شبابيك تعلوها ثلاثة مماثلة لها . (١)


والأجزاء العلوية من المبنى مبنية الآجر والمكسى بالملاط والجزء الأيسر من أعلى تم هدمه بمعرفة المجلس الأعلى للآثار لتخفيف الأحمال على التكية .

٢ - الواجهة الجنوبية الغربية :-

وهذه الواجهة تطل على عطفة الليمون بطول ٣٤ متر وهى مبنية من الحجر الجيرى فى مداميك متتابة ويزخرف هذه الواجهة خمس دخلات مستطيلة لها جلسة منحدرية وقد فتحت بالجزء الأسفل من الدخلات شبابيك مستطيلة الشكل يحيط بفتحاتها إطارات خشبية خالية من الزخرفة ، ملئت بالمصبغات البرونزية ويعلو فتحات الشبابيك أعتاب مستقيمة مكونة من صنجات حجرية معشقة ، يبلغ عددها ٩ صنجات ، زخرفت الصنجات الثلاث الوسطى منها بزخارف متنوعة نباتية أما الصنج الأخرى فقد زخرفت بأشكال هندسية ، الفتحتان الأولى والثانية فأعتابهما مكونة من صنجات معشقة عبارة عن أنصاف دوائر ، ويعلو الأعتاب عقود عاتقة مكونة من صنجات معشقة بسيطة وبين الأعتاب والعقود نفيس حجرى خال من الزخرفة ، وبالطرف الجنوبى من هذه الواجهة فتحت عدة فتحات على مستويين الأولى منهما مستطيلة وترتفع عن مستوى سطح الأرض، ويغلق عليها حجاب من الخشب الخرط ويجاور هذه الفتحة أخرى مستعرضة يغلق عليها حجاب من الخشب الخرط يقسم إلى ثلاث أقسام ، ويعلو هاتين الفتحتين آخرتان أصغر منهما وهما متشابهتان تقريباً ، وهناك فتحة باب بهذا الضلع ويتقدم الفتحة عتبة رخامية وبداخلها سلم حجرى يؤدى إلى طوابق علوية ، ويغشى الداخلة سقف خشبى مسطح قديم أما باقى الطريقة فمكشوفة وعلى يسار الداخل فى هذه الطريقة ثلاث أبواب وبصدرها رابع ، كل منهم يؤدى إلى وحدة بنائية صغيرة ومستقلة تتكون من حجرة واحدة ودورة مياه وسلم يؤدى إلى طابق علوى به حجرة أخرى ودورة مياه وجميع الوحدات مبنية من الآجر، (٢) ويسكنها عدة أسر يطلقون على المكان أسم (ربع) . شكل (٢٩)

١ - مرفت محمود عيسى (دكتورة) : المرجع السابق ، ص ٩٩ ، ١٠٠ .


٢ - مرفت محمود عيسى (دكتورة) : المرجع نفسه ، ص ٢٠٠ ، ٢٠١ ، ٢١٤ .

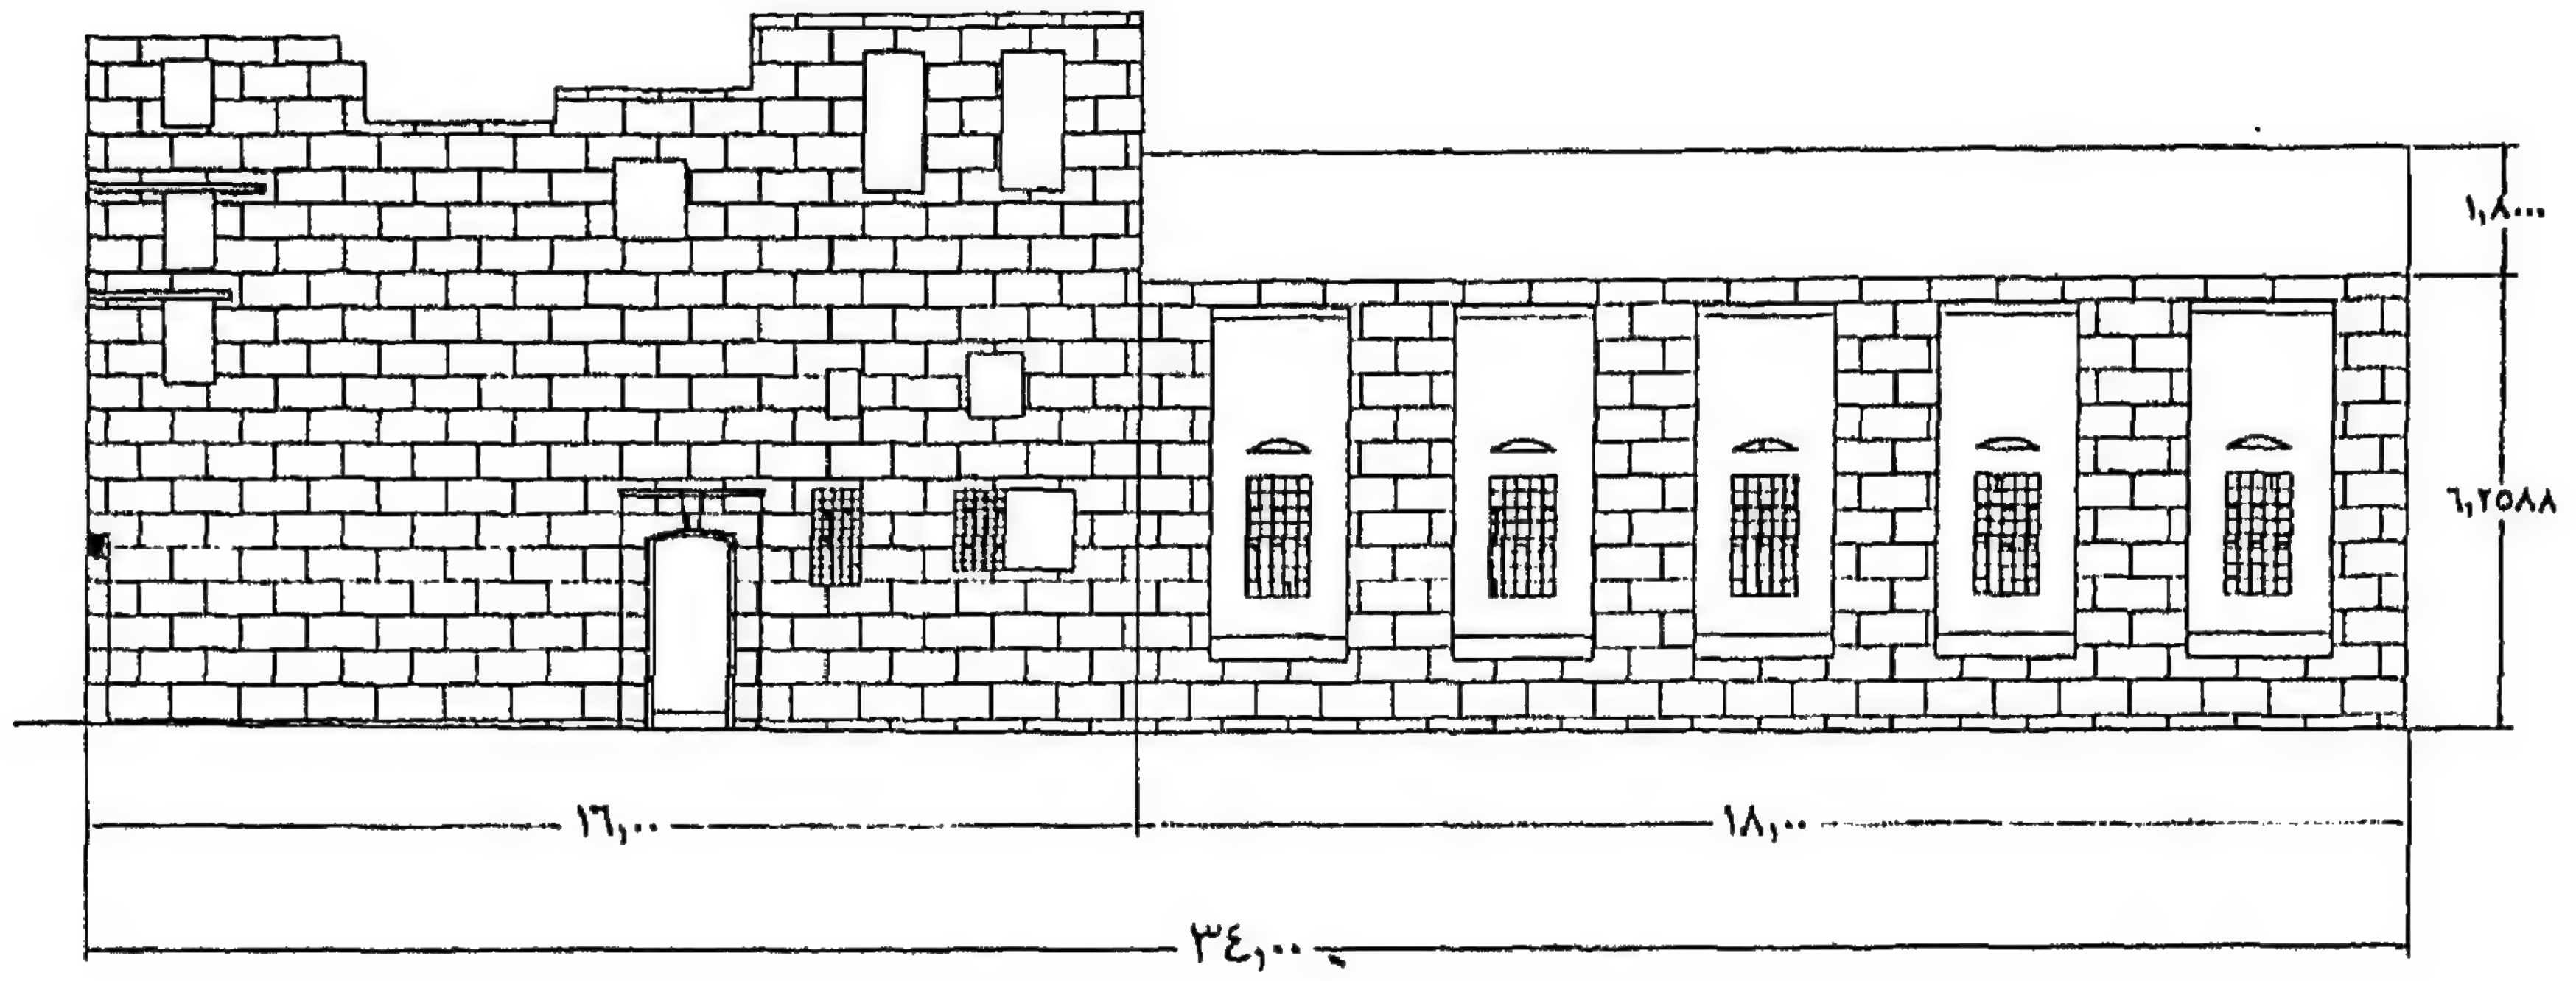

مقياس رسم : ٥٠/١

عن: البحث.

شكل رقم (٢٩) يوضح الواجهة المطلة على عطفة الليمون .

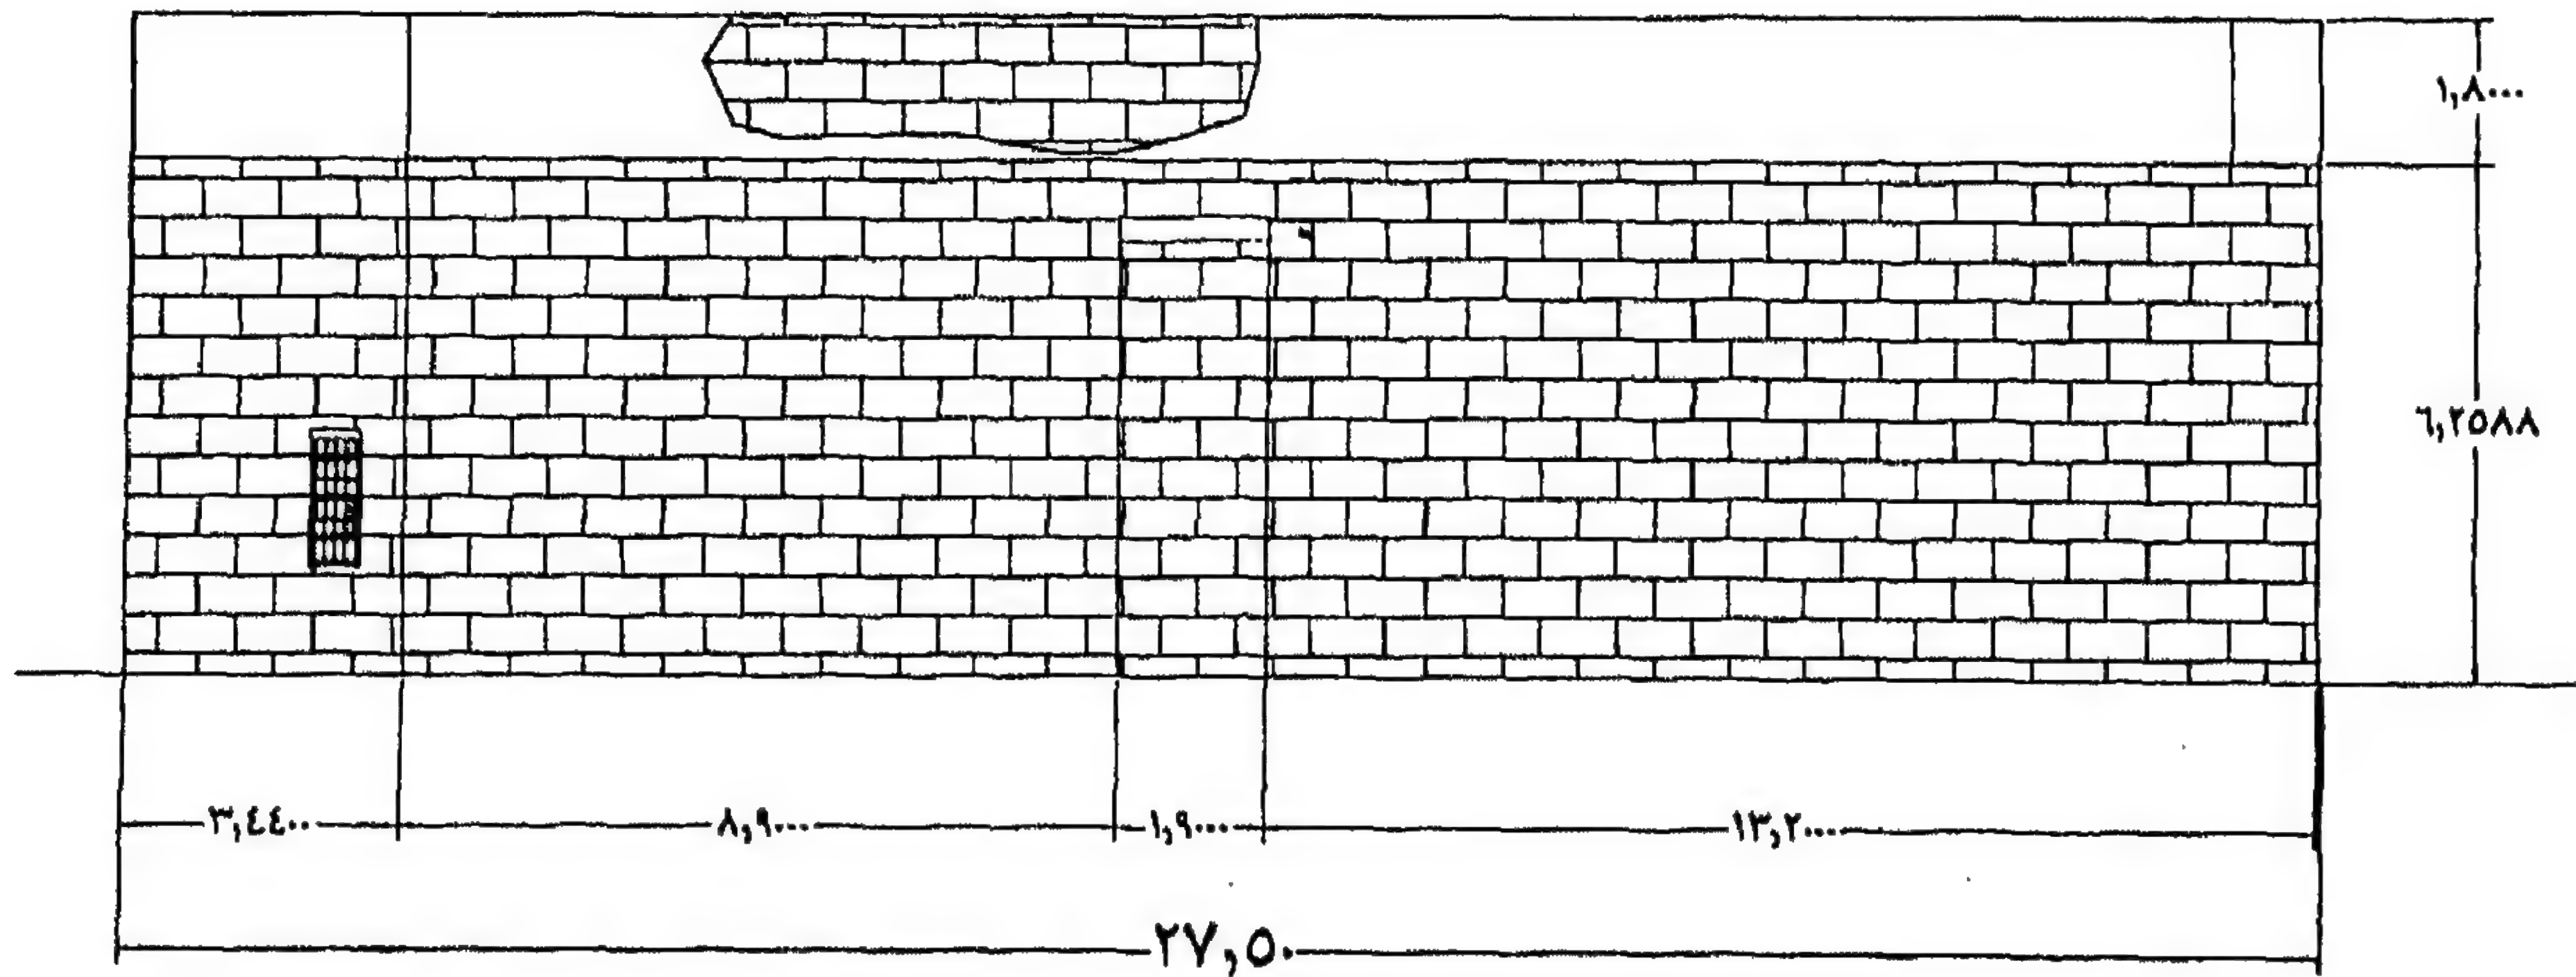

مقياس رسم : ٥٠/١

عن: البحث.

شكل رقم (٣٠) يوضح الواجهة المطلة على شارع حمام بشتاك .

٣ - الواجهة الجنوبية الشرقية : -

وهذه الواجهة تطل على شارع حمام بشتك وهذه الواجهة لا تحتوى على أى دخلات أو فتحات سوى بروز دخلة المحراب وبين هذه الواجهة والواجهة الجنوبية الغربية شطف به نافذة عليها مصبغات برونزية ، وتفتح هذه النافذة على الضريح الموجود داخل التكية ، شكل (٣٠)

٤ - الواجهة الشمالية الشرقية : -

وهى واجهة ليست حرة فهى ملاصقة لمنزل مجاور لمبنى التكية .

ب- من الداخل :-

١- المدخل :

ويتوسط الواجهة الرئيسية للتكية وهى الواجهة الشمالية الغربية ، وقد بنى على نمط المداخل المملوكية فهو يقع فى دخلة عميقة ومرتفعة بكامل ارتفاع الواجهة على جانبيها مكسلتان ويتوجها عقد مداننى ثلاثى الفصوص شغلت كوشتاه بزخارف نباتية مورقة ، وترتكز خوذة العقد على حنيتين أسفل كل منهما ثلاث حطات من المقرنصات ويحدد الهيئة الكلية جفت لاعب ذو ميمات مستديرة ينتهى بميمة كبيرة ، ويتوسط الدخلة باب الدخول وهو ذو مصراعين خشبيين مصفحين بشرائط نحاسية ويعلوه عتب مستقيم وعلى جانبيه مساحتان مستطيلتان شغلنا بزخارف هندسية، يلى العقد نفيس يليه عقد عاتق من صنجات معشقة وعلى جانبي كل من النفيس والعقد مساحتان مستطيلتان شغلنا بزخارف هندسية ونباتية، تليها مساحة مستطيلة تحوى النص التأسيسى (١) وهو عبارة عن لوح رخامى مقاسه 86×42 سم وبه أربع سطور بخط الثلث بصيغة: (٢) شكل (٣١)

١ - هذه المدرسة الشريفة أنشأها فى دولة السلطان الأعظم والخاقان المعظم مولى ملوك العرب والعجم كاسر رقاب الأكاسرة قامع أعناق

٢ - الفراعنة الغازى فى سبيل الله المجاهد فى إعلاء كلمة الله فخر سلاطين آل عثمان السلطان سليمان خان ابن السلطان سليم خان

٣ - أيد الله دولته وأيد شوكته إلى قيام الساعة وساعة القيام الجناح العالى والمقر السامى بمعظم أركان الدولة ومعظم أركان الشوكة صاحب

٤ - السيف والقلم مدبر أمور جمهور الأمم مولانا الوزير الأعظم سليمان يسره الله لما يشاء فى سنة خمسين وتسعمائة من الهجرة النبوية تقبل الله منه قبولاً حسناً ورحم الله تعالى من قال آمين

١ - منظمة العواصم والمدن الإسلامية : المرجع السابق، ص ٢٩٠ .

٢ - مصطفى بركات محسن : المرجع السابق، ص ٩ .



شكل رقم (٣١) : توضيح لنص التفسيرى ليعنى الحكمة للملكية .

عن: مصطفى بركات محسن.

محلى، بركات محسن : در لسة تخط و الخط و كرمطص من خلق المصومن التفسيرية للملكية تتعلمر المحتملية بديعة الظاهر ة .
٢١٤٠ هـ / ٢١٤٨ م .

وبصدر المدخل دخلة يتوجها عدد من حطات المقرنصات ترتكز على عمودين ، ويتوسط الدخلة نافذة صغيرة تشرف على دهليز المدخل ويوجد على جانبيها أربع مساحات مستطيلة بواقع مساحتين بكل جانب تعلو إحداهما الأخرى وتضم السفليتين زخارف هندسية والعلويتان زخارف نباتية موزقة (أرابيسك) ٠ (١)

٢- الدركاة والسلم الصاعد :-

وتؤدي فتحة المدخل إلى دهليز يتقدمه سلم مكون من ١٣ درجة ينتهى ببسطة طويلة تتقدم الرواق الشمالى الغربى ويغطيها قبة ضحلة من الأجر ترتكز على مثلثات كروية ، أما سقف الدهليز فيغطيه ثلاثة أقبية مروحية من الحجر ويتوسط المناطق الغائرة التى تتوسط كل قبة زخارف هندسية محفورة فى الحجر وأرضية الدهليز مغطاة بالبلاطات الحجرية ٠ (٢)

٣ - الصحن :-

ويتوسط تكوين التكية صحن مكشوف والأرضية منخفضة عن مستوى أرضية الأروقة ، وتطل على الصحن بائكة ثلاثية ، تتقدم الأروقة الأربعة التى تحيط بصحن التكية ، وكل بائكة مكونة من ثلاثة عقود نصف دائرية ترتكز على أعمدة رخامية ذات تيجان كورنثية عدا عمود الركن الشمالى الشرقى والذى يعلوه تاج ناقوسى الشكل وهذه الأعمدة تبلغ اثنتا عشر عمود تحمل العقود، ويربط بين أرجل العقود روابط خشبية وتحمل تيجان العقود طبالى خشبية ، وهذه الأعمدة تختلف فى أحجامها و إرتفاعاتها ، وقد أضطر المعمارى إلى وضع قواعد حجرية مرتفعة لبعضها البعض وذلك لتحقيق الطول الموحد وأكثر إرتفاعا واتساعا من باقى عقود الأروقة وهى عقدى البلاطة التى تتقدم إيوان القبلة والعقد المقابلة له بالضلع الشمالى الغربى والذى يلى المدخل ويشغل ما بين كوشات العقود المطللة على الصحن ميازيب لنزول ماتجمع من مياه تعلو السطح سواء أمطار وخلافه ويحد كل عقد من العقود المطللة على الصحن جفت بارز ينعقد فى ميمة ثم طره حجرية ٠ (١)

٤ - الظلات حول الصحن:-

يحيط بالصحن أربع ظلات كل ظلة عبارة عن غرف يتقدمها رواق واحد يطل على الصحن وقد غطيت هذه الأروقة بقباب ضحلة حملت على مثلثات كروية مبنية من الأجر المكسى بطبقة من الملاط ويعلو بعض هذه القباب من أعلى أشكال أهلة تشبه الأهلة التى تعلو قمة المآذن، والضلع الخارجى يطل على الصحن أما الداخلى ففتحت فيه شبابيك وأبواب الفرن والخلوى الخاصة بسكن

الصوفية والدرأويش ٠ صورة (٦٦)

١- منظمة العواصم والمدن الإسلامية : المرجع السابق، ص ٢٩٠.

٢- مرفت محمود عيسى (دكتورة) : المرجع السابق، ص ٢٠٤.

٣- مرفت محمود عيسى (دكتورة) : المرجع نفسه، ص ٢٠٤، ٢٠٥.

- الظلة الجنوبية الشرقية : -


يتوسط هذه الظلة إيوان القبلة وهو عبارة عن مساحة مربعة تقريباً يتوسط صدرها محراب مكون من طبقة نصف دائرية تعلوها طاقيّة معقودة بعقد مدبب يتقدمها دخلة معقودة بنفس العقد نصف دائرية ترتكز على عمودين مثنين من الرخام ، وتخلو حنية المحراب من الزخارف اللهم إلا شريط كتابي قرآني بخط الثلث وملون باللون الأزرق ويقرأ : (بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى قلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم)، ويمتد هذا الشريط أسفل طاقيّة المحراب ويمتد أسفل جانبي عقد طاقيّة المحراب وعقد الدخلة التي تتقدمها ، أما الطاقيّة فمزخرفة بزخارف إشعاعية وفق النظام المشهر كما يزخرف صنجات عقد الطاقيّة وباطن صنجات عقد الدخلة التي تتقدمها وأيضاً الكوشتين زخارف هندسية ونباتية محفورة (أرابيسك)، وقد حدد عقد الدخلة بإطار حجري أحمر مكوناً ميمة يتوسطها فص كبير من الميناء الزرقاء ويمتد الإطار ليحيط بكوشتي العقد، ويوجد على جانبي المحراب أعلى الشريط الكتابي في البداية والنهاية مربعان يزخرف كل واحد منهما زخارف هندسية ونباتية أيضاً ، أما سقف الإيوان فمكون من قبة أكثر ارتفاعاً من القباب الضحلة التي تغطي الرواق الجنوبي الشرقي وهي مقامة على أربع مثلثات كروية الأركان كما يوجد على يمين إيوان القبلة باب يؤدي إلى حجرة بها شباك يشرف على الرواق الجنوبي الشرقي ، وفي الطرف الجنوبي توجد دخلة متسعة معقودة بعقد نصف دائري تؤدي إلى حجرة مغطاة بقبة مقامة على مثلثات كروية بركنها الجنوبي شباك يشرف على شارع عطفة الليمون ، (١) وبأرضيتها ضريح الشيخ رسول القادري وضريح الشيخ إبراهيم التبتلي القادري (٢) شكل (٣٢) - صورة (٦٧، ٦٨)

ويوجد يسار الإيوان بابان يعلو كل واحد منها عتب من صنجات معشقة ويؤدي كل منها إلى حجرة تحوي شباكاً بجوار باب الدخول يشرف على الرواق الجنوبي الشرقي ، هذا ويشرف الإيوان على داخل الرواق من خلال عقد نصف دائري محمول على ثلاث حطات من الحنايا المقرنصة ذات الزخارف الهندسية والنباتية، ويتكون الرواق الجنوبي الشرقي من بلاطة واحدة تغطيها خمس قباب مقامة على مثلثات كروية في الأركان ، تشرف على الصحن بيانكة عبارة عن ثلاث عقود أحيطت صنجها بإطارات حجرية بارزة (جفت) تنتهي بميمة لأعلى مفتاح العقد وهذا وترتكز هذه العقود على أعمدة مستديرة (٣)


١ منظمة العواصم والمدن الإسلامية : المرجع السابق ، ص ٢٨٨ .

٢ - علي مبارك : الخطط التوفيقية ، الجزء السادس ، ص ٥٦ .

٣ - منظمة العواصم والمدن الإسلامية : المرجع السابق ، ص ٢٨٨ ، ٢٨٩ .

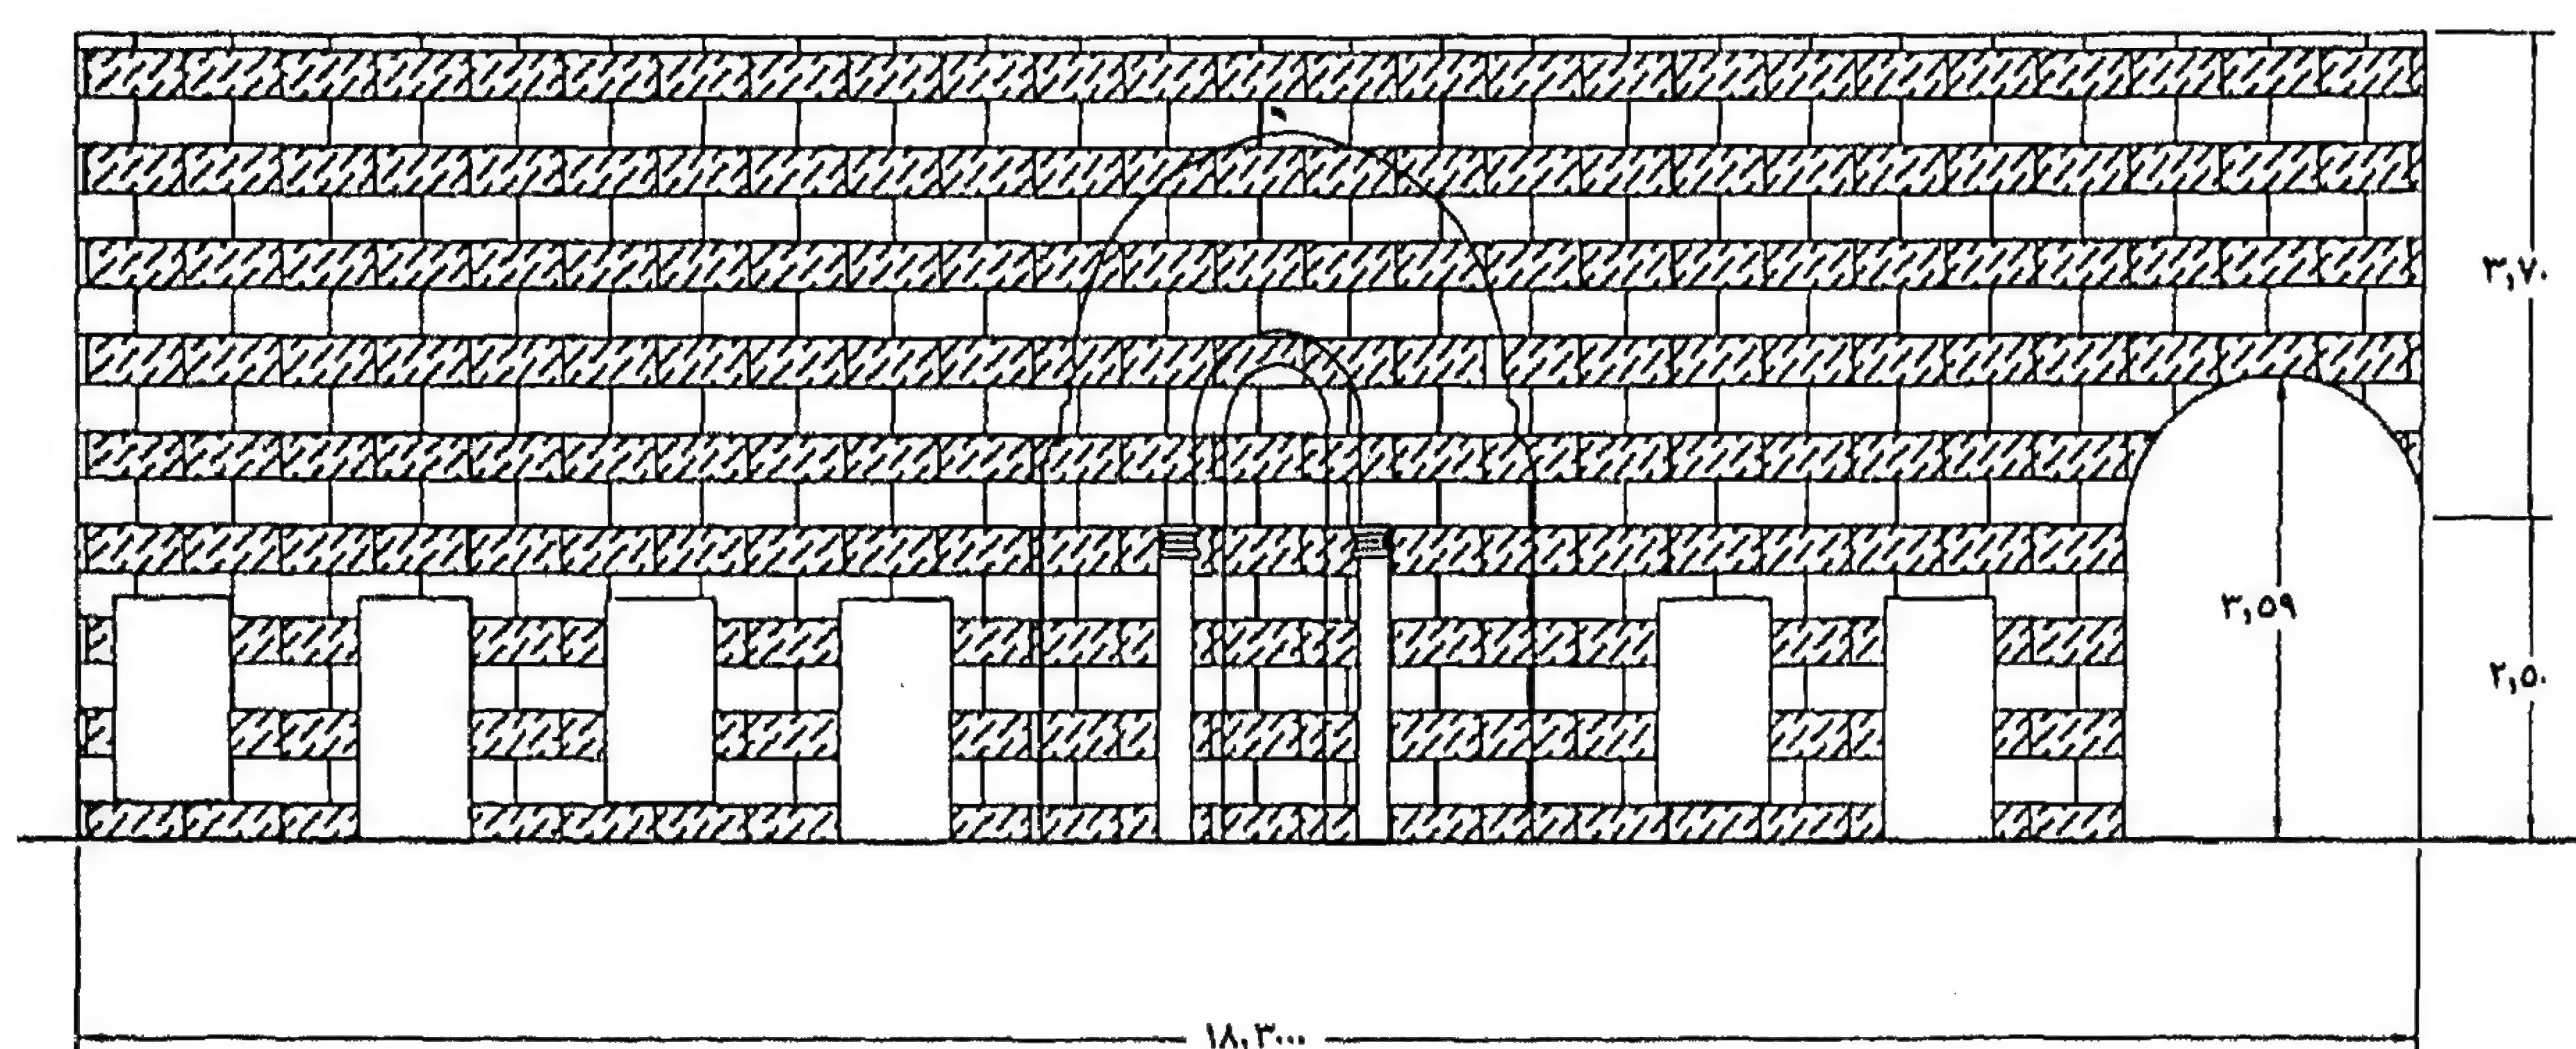

مقياس رسم ٥٠/١
شكل رقم (٣٢) يوضح إيوان القبلة . عن: البحث.

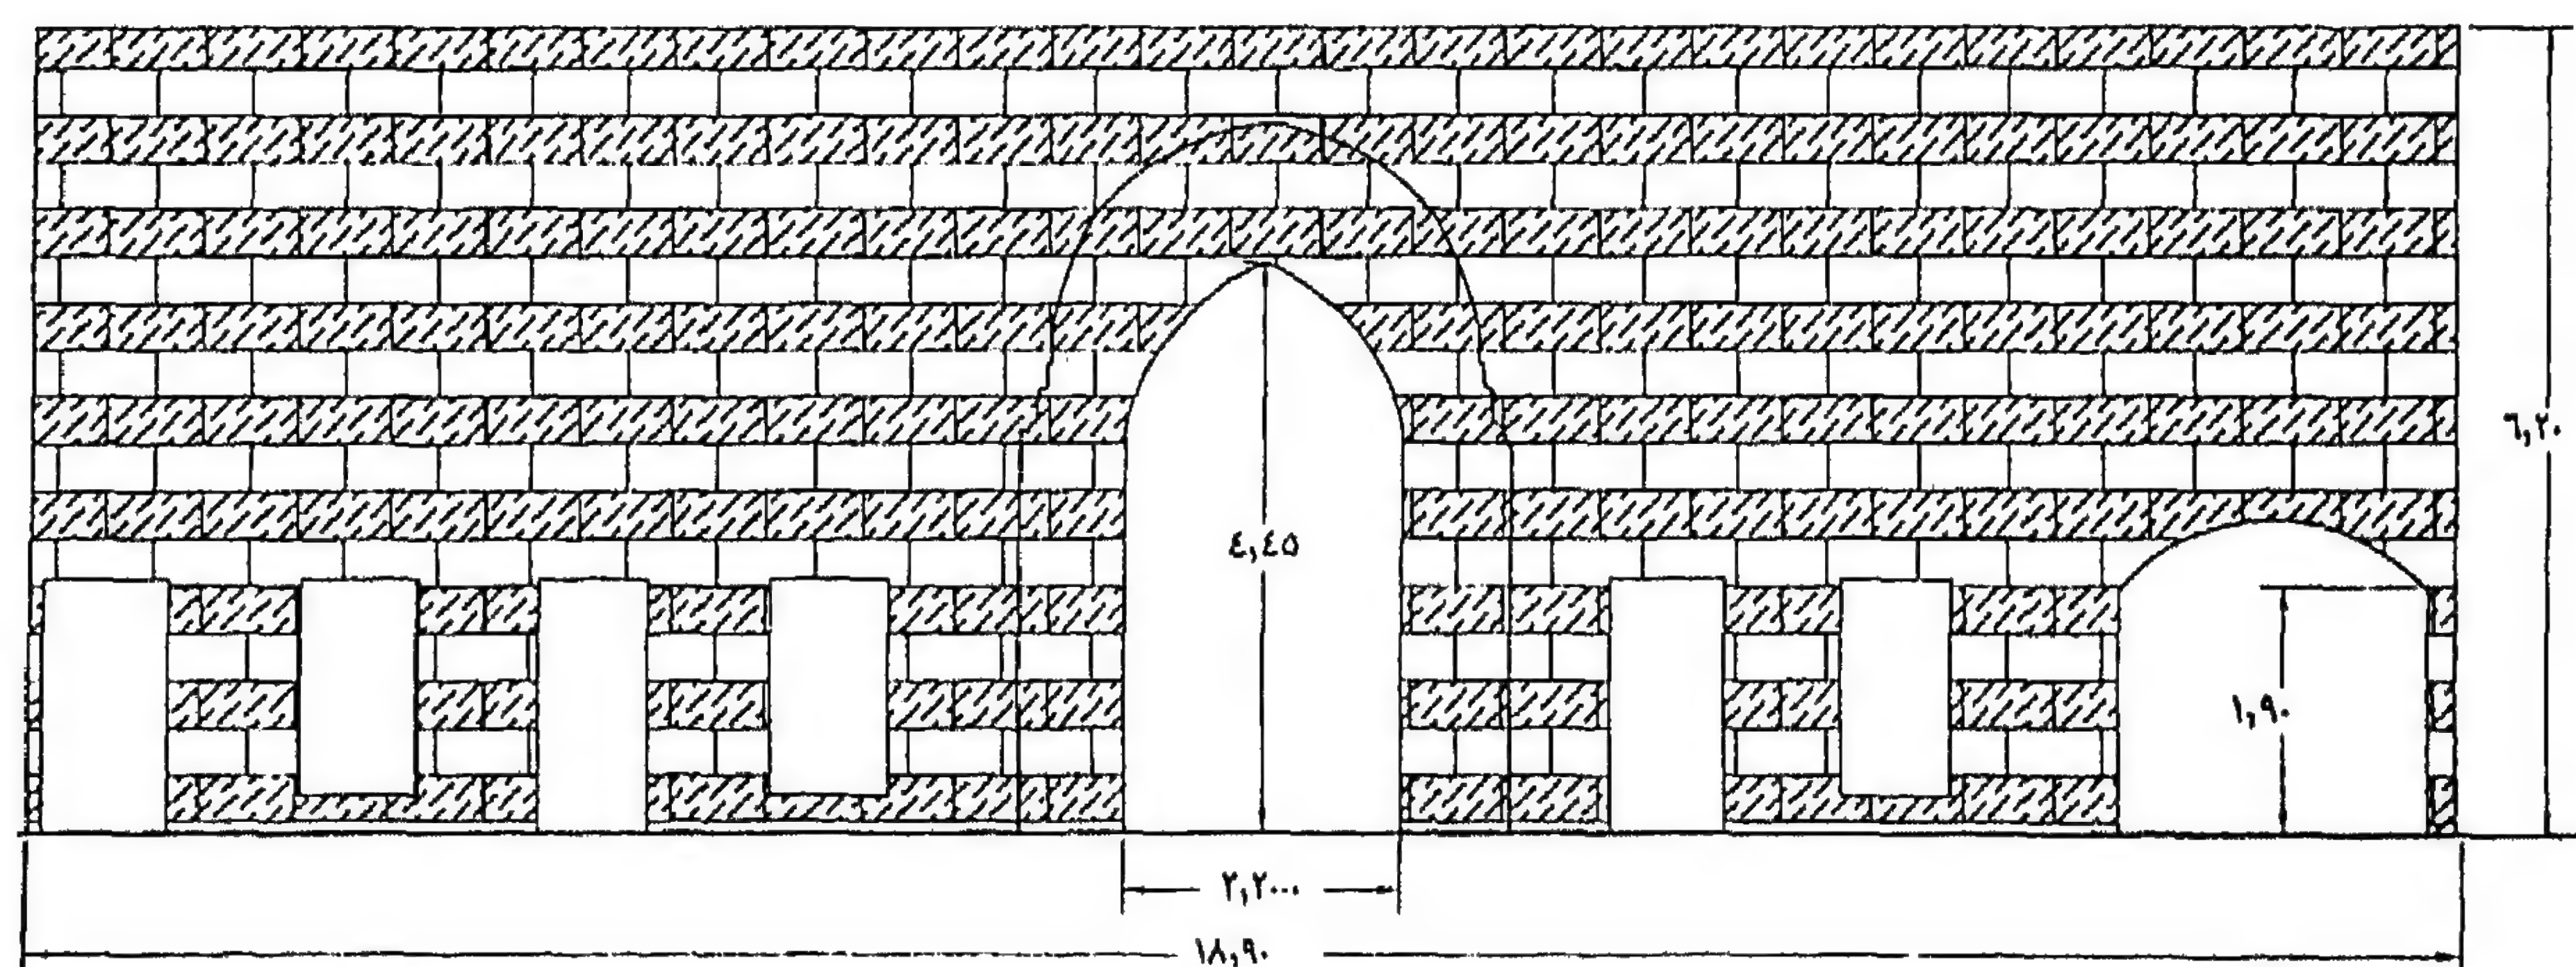

مقياس رسم ٥٠/١
شكل رقم (٣٣) يوضح واجهة الإيوان الشمالى الغربى . عن: البحث.

- الظلة الشمالية الغربية:-

وهذه الظلة مماثلة للظلة السابقة إذ يتقدمها رواق عبارة عن بلاطة واحدة تشرف على الصحن ببائكة من ثلاث عقود ، ويغطي هذه البلاطة خمس قباب مقامة على مثلثات كروية فى الأركان ويوجد بصدر الظلة إيوان يشرف على الرواق بنفس الطريقة الموجودة فى إيوان القبلة وبصدره باب دخول التكية من دهليز المدخل ، وعن يمين هذا الإيوان يوجد باب يؤدى إلى حجرة كانت تحوى شباكاً يشرف على الرواق ، ويوجد على يسار الإيوان بابان يؤدى كل منهما إلى حجرة تحوى شباكاً يطل على الرواق ، كما نجد بالطرف الشمالى من الرواق دخلة متسعة معقودة بعقد نصف دائرى تؤدى إلى مiazza فى ضلعها الشمالى الغربى و مدخل يؤدى إلى مساحة خربة حالياً ، أم سقف المiazza فمغطى بقبة مقامة على أربعة مثلثات كروية الأركان . (١) والمiazza تحولت إلى حجرة يسكنها بعض الأفراد ضمن سكان التكية شكل (٣٣) - صورة (٦٩)

- الظلة الجنوبية الغربية :-

تتكون من خمس حجرات كل منها بها نافذة على الشارع وتفتح الحجرات على رواق من بلاطة واحدة تشرف على الصحن ببائكة ثلاثية العقد ، ويغطي هذه البلاطة ثلاث قباب مقامة على مثلثات كروية .

- الظلة الشمالية الشرقية:-


وهذه الظلة مماثلة للظلة الجنوبية الغربية إلا أن بضعها الشرقى خمسة مداخل يؤدى الشرقى منها إلى دهليز يوصل إلى منطقة فضاء خربة كحظيرة للدواجن وأيضاً تم استحداث دورة مياه تخدم سكان التكية ، أما بقية المداخل فتؤدى إلى حجرات تشرف على الظلة من خلال الشبائيك التى تقع بجوار كل مدخل . (٢) شكل (٣٤)

- خلاوى الصوفية :-

وهى الحجرات التى توجد فى كل ظلة ولكنها الآن مسكونة من قبل أفراد عاديين يقطنون فى مبنى التكية والدور العلوى أيضاً الذى يشمل شيخ التكية يقطن به أيضاً بعض الأفراد .

١- منظمة العواصم والمدن الإسلامية : المرجع السابق ، ص ٢٨٩ .

٢- منظمة العواصم والمدن الإسلامية : المرجع نفسه ، ص ٢٨٩ .

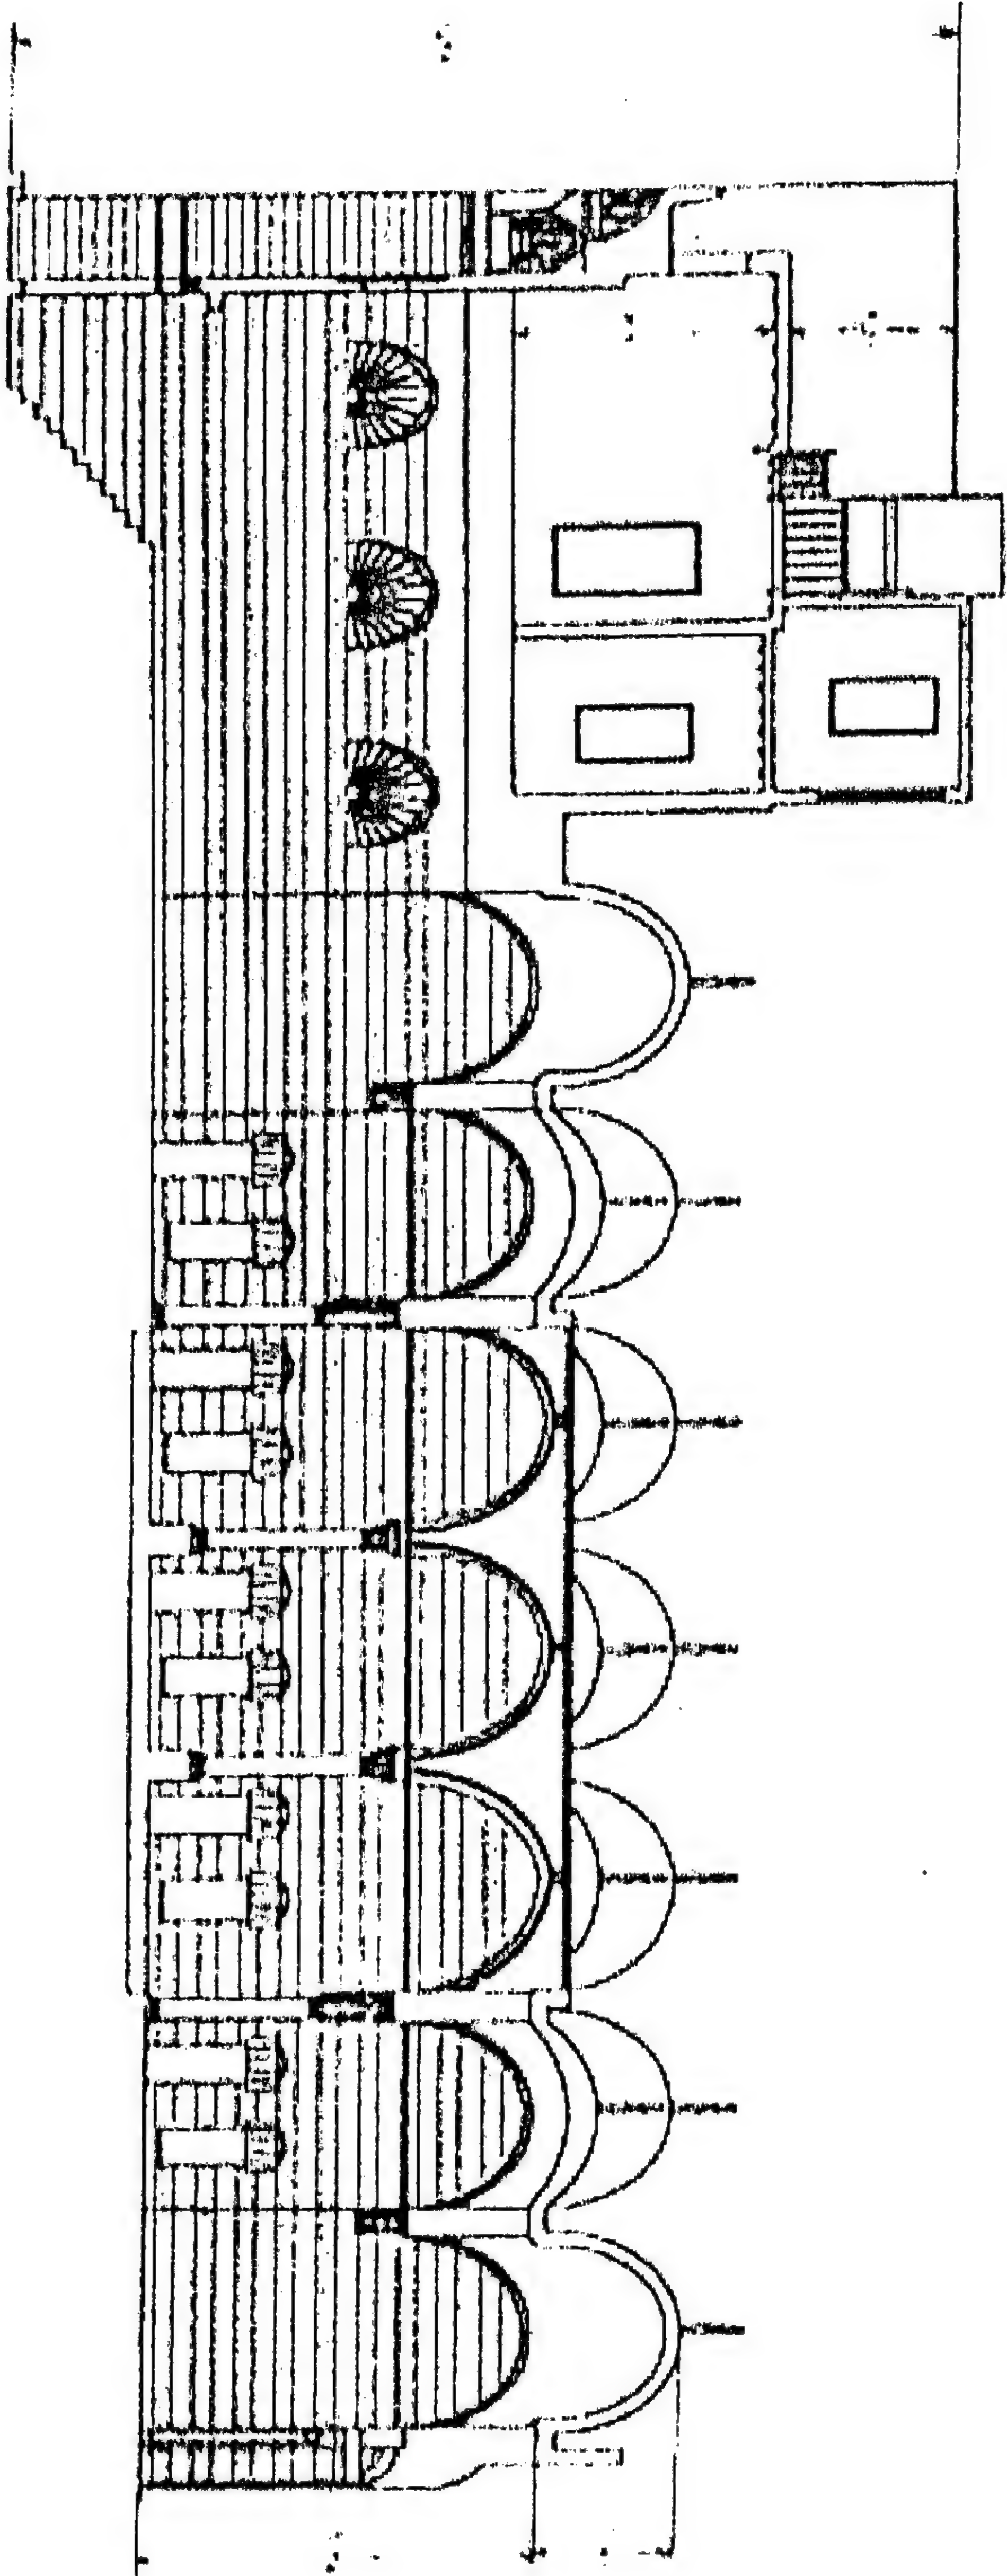

مقياس رسم ٥/١

شكل رقم (٣٤) : يوضح قطاع لمبنى للتكية السليمانية • عن: البحث.

ثانياً : - مظاهر الإتلاف البشرى فى مبنى التكية السلیمانیة :

تعتبر التكية السلیمانیة من أبرز الأمثلة التى توضح معاناة الآثار الإسلامیة فى مدينة القاهرة القديمة من أسباب الإتلاف البشرى المختلفة ، تلك الأسباب التى سبق الحديث عنها لتأصيل سبب هذه المشكلة و هى أسباب اجتماعیة و اقتصادیة و سیاسیة وأسباب ناتجة عن معتقدات و موروثات شعبية ، و يتضح فى مبنى التكية عدة مظاهر للإتلاف البشرى نتجت عن هذه الأسباب كالتالى:-

١ - التعديات :-

وهى تعتبر ظاهرة خطيرة تنتشر بین الآثار الإسلامیة ، وسكن الآثار نوع من أنواع التعديات وتعانى منه التكية السلیمانیة ، حيث تسكن المبنى عدة أسر تنتمى إلى عائلة واحدة منذ فترة طويلة وتعيش حیاتها بصورة طبیعیة، حيث تم إمداد المبنى بالخدمات اللازمة من كهرباء ومياه وصرف صحى وتليفونات ، وقد تم أيضاً استحداث دورة مياه لخدمة ساكنى المبنى ، وتم عمل حظائر لتربية الدواجن مع انتشار الحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب .

صورة (٧٠، ٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٤)

وبالواجهة الجنوبية الغربیة على عطفة الليمون يوجد باب یؤدى إلى دورین أرضى وعلوى وهو ما یسمى بالربع ، وقد تم إمداده أيضاً بالخدمات اللازمة ویلاصق مبنى التكية من الواجهة الشمالیة الشرقیة عمارة سكنیة یوجد بالدور الأرضى مخبز ، وقد فقدت التكية الكثير من مساحتها الأصلیة وبالذات من هذه الواجهة (أنظر المسقط القديم والحالى)، وأمام مدخل التكية یوجد تعدى من بعض الباعة الجائلین لبيع السمك وفاترینة لملىء الولاعات وبصفة عامة فالمنطقة ملیئة بكافة أنواع التعديات . صورة (٧٥)

٢ - الإشغالات :-

وتنتشر الإشغالات أسفل التكية حيث توجد مجموعة من الحوانیت تشغلها حرف مختلفة، مثل بيع الأحذية وبيع الفاكهة والخضراوات وأيضاً محل لبيع وسن الأسلحة ومحل لبيع الفحم ومحل آخر، ويستتبع هذه الأنشطة الإمداد بالخدمات اللازمة من مياه وكهرباء وخلافه، والتى تتم فیها عملیات التوصیل بصورة لا تتناسب والطابع الأثرى للمبنى وبدون دراسة للوصول إلى أفضل الطرق حتى تؤدى فى المستقبل إلى تأثير سىء على المبنى الأثرى . صورة (٧٦)

٣ - المشروعات الحكومیة :-

وقد تم تنفيذ مشروع للصرف الصحى أمام مبنى التكية بواسطة هیئة الصرف الصحى ، وقد استلزم لإتمام عملیات الحفر والتوصیل استخدام آلات میکانیکی أثرت على سلامة المبنى ، مما أدى إلى الحاجة إلى عملیات الصلب للمبنى فى الواجهة الرئیسیة لمواجهة الميل الحادث لها .

٤ - وسائل النقل والمواصلات :-

وشارع السروجية الذى تقع فيه التكية لا يسمح بمرور وسائل النقل الكبيرة ، ومن ثم فإن ما يمر به يعتبر من وسائل النقل الخفيف مثل الدراجات البخارية والسيارات وسيارات النقل الصغيرة ، وكثيراً ما يحدث اختناقات لعدم ملائمة الشارع لمرور وسائل النقل ، ونتيجة لذلك يحدث كثير من الأضرار من خلال ما يحدث من اهتزازات وما ينبعث من عادم يحتوى على الكثير من الملوثات التى تضر بالمبنى من خلال ما تتركه من نواتج على الواجهات وما تضم من زخارف وكتابات ، وما يحدث من تحولات مع وجود أى مصدر للرطوبة فتتحول إلى مركبات ضارة تتلف المبنى . صورة (٧٧)

٥ - ضعف الوعي :-

وهو العامل الرئيسى لكل ما تعانى به الآثار الإسلامية من مشاكل و يتضح أثره بشدة على مبنى التكية السليمانية ، حيث تعانى هذه المنطقة من تدهور فى المستوى الثقافى و الاجتماعى ويظهر ذلك بشدة فى عدم الاهتمام بنظافة المكان حيث تترك القمامة بداخله وأيضاً تشوين الخضر والفاكهة فى مدخل التكية وترك باعة السمك لفضلاتهم أمام المبنى ، وهناك أعمال التغيير التى تتم من دهانات وتغيير للعناصر القديمة من أبواب وشبابيك ، وهناك أعمال تركيب اللافتات الإعلانية للمحلات أسفل التكية حيث قام شاغل محل الأحذية بتركيب ألواح من الألومنيال فى المحل وكلها أشياء لا تتناسب مع طبيعة المبنى الأثرية ، وبالنسبة للوسط المحيط فنجد عمليات التعلية والهدم والبناء والتى تتم دون مراعاة للروح الأثرية للمبنى والمباني الأثرية فى الوسط المحيط .

وليس أدل على انخفاض المستوى الفكرى وانعدام الوعي هو الشكوى التى وجهت إلى وزير الثقافة وإلى أمين المجلس الأعلى للآثار برقم ٤٩٤ بتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٩٩٨ م وبرقم ٥٠٤ بتاريخ ٨ / ٨ / ١٩٨٨ م ، بشأن استغلال أحد قاطنى التكية للمبنى فى بيع وتناول المخدرات والخمور لجذب السائحين وإحضار الفتيات سيئات السمعة بمعاونة أمين شرطة سرى .

٦ - ترميم خاطئ :-

وقد أجريت عمليات صلب للمبنى من الداخل لمواجهة الشروخ الحادثة للقباب والعقود ولكنها لم تتم بطريقة سليمة حيث كانت على ركيزة واحدة مما أدى إلى هبوط فى الأرضيات نتيجة للحمل الزائد . صورة (٧٨، ٧٩)

٧ - القوانين والتنظيمات :-

وتعانى الآثار الإسلامية من جراء هذا العامل حيث تعتبر وزارة الأوقاف هى المالكة لمعظم الآثار الإسلامية أما المجلس الأعلى للآثار فله حق الإشراف الأثرى فقط ، وقد ظهر ذلك فى مبنى

التكية السليمانية عندما أفادت وزارة الأوقاف أن مبنى التكية ملك لمن يقيموا فيه وأن الآثار لها سلطة الإشراف الخارجى فقط ، وذلك فى كتاب رقم ٣٧٧٩ / ١١ بتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٩٦٤ م موجه إلى مصلحة الآثار آنذاك ، أيضاً محاضر الإزالة التى تتم ضد التعديات خارج التكية والتى لا تلبث أن تعود ، بالإضافة إلى قرارات الإخلاء التى صدرت ضد ساكنى التكية منذ فترات طويلة ومنها ما حرر بتاريخ ٤ / ١ / ١٩٦٢ م و ٦ / ٧ / ١٩٦٧ م مع توصية بإخلاء المبنى وتسليمه لمصلحة الآثار ، وتتوالى قرارات الإخلاء إلى الآن ولا يحدث تنفيذ مما يدل على ضعف القوانين مع عدم القدرة على تنفيذها إلى جانب تضارب الاختصاصات .

يضاف لما سبق الإهمال الذى يتعرض له مبنى التكية حيث لم توضع خطة ترميم شاملة على الرغم من التقارير التى تفيد حاجة المبنى إلى ترميم شامل ، خصوصاً أن حالة المبنى تزداد خطورة منذ الزلزال عام ١٩٩٢ م مما يؤثر على سلامة السكان فى التكية ، وهذه التقارير محفوظة بملف التكية بمحفوظات قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار وبإدارة تفتيش جنوب القاهرة الأثرية ، ويذكر للجنة حفظ الآثار العربية أنها قامت بعدة ترميمات للمبنى حيث قامت بترميم ما تشوه من الواجهة الرئيسية عام ١٨٩٤ م ، وأيضاً أعمال صيانة التكية عام ١٨٩٦ م ثم قامت بتغطية أرضية الدهليز ببلاطات حجرية عام ١٩٠١ م (١٠).

ويجدر الإشارة إلى أنه فى ٢٧ / ١٢ / ١٩٧٣ م اقترحت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية إخلاء المبنى من القاطنين لإعداد مشروع للإصلاح توطئة لاستغلاله فى أغراض ثقافية ، وأيضاً اقتراح مرشد سياحى إلى وزير الثقافة والإعلام فى عام ١٩٧٣ م بشأن العناية والحفاظ على التكية السليمانية كمظهر من مظاهر العمارة الإسلامية الفريدة طبقاً لتوصيات الندوة الدولية للعمارة بالقاهرة عام ١٩٧٢ م وأيضاً فى ٢٣ / ٣ / ١٩٨٢ م ، ثم تقرير يفيد سوء حالة المبنى والحاجة إلى ترميم شامل ، وفى ٣ / ٧ / ١٩٩٣ م تم عمل تقرير بهذا الشأن ، وتعددت التقارير عام ١٩٩٤ و ١٩٩٥ م وفى جريدة الوفد بتاريخ ٤ / ١ / ١٩٩٧ أشارت إلى سوء حالة المبنى وحاجته إلى الترميم ، ويضاف إلى ما سبق عدم تنفيذ قرارات لجنة الحرم الأثرى للمبنى عام ١٩٨٢ م مما يعطى صورة واضحة للإهمال فى حق هذا الأثر الفريد .

صورة (٨٠، ٨١)

١- محاضر لجنة حفظ الآثار العربية : المجموعة الحادية عشر عن سنة ١٨٩٤ ، ص ٣٨ ، ٣٩ .

المجموعة الثالثة عشر عن سنة ١٨٩٦ ، ص ١٠٠ .

المجموعة الثامنة عشر عن سنة ١٩٠١ ، ص ١٢٩ .

وباستعراض أسباب التلف البشرى سالفه الذكر وما ترتب عليها من مظاهر التلف البشرى المختلفة فإنه يمكن توضيح ما ينتج عنها من نواتج تلف يظهر أثرها على المبنى كالتالى : -
- الأتربة و الاتساخات :-

تنتشر الأتربة و الاتساخات بشكل كبير فى المبنى حيث تغطى معظم الجدران ، وذلك حيث أن أرضيات الشوارع المحيطة بالمبنى ترابية وغير مرصوفة وصحن المبنى أيضاً ترابى ، بالإضافة إلى ما ينبعث من وسائل النقل والمواصلات من عوادم وما تخرجه المدخنة الخاصة بالفرن الملاصق للتكية مع استخدام السكان للمواقف فى عمليات الطهى والأغراض الأخرى ، وما ينتج عما سبق من أدخنة ومخلفات تترسب على أسطح مبنى التكية من الخارج والداخل مع وجود السطح الملائم ، وذلك لخشونة السطح الناتج عن التقادم الزمنى وعمليات تزهرة وتبلور الأملاح ، فتترسب هذه المواد على الأسطح مع وجود الرطوبة فتتكون طبقات متكلسة على الأسطح فى شكل قشرة سوداء تجمع خليط من الأتربة والملوثات والدهون وخلافه ، مما يصعب عمليات إزالتها وتنظيفها ويشوه المظهر العام للمبنى . صورة (٨٢، ٨٣)

- الرطوبة :-

وتنتشر الرطوبة بشكل واضح حيث يظهر أثرها على المبنى من الداخل والخارج مع توافر مصادرها المختلفة ، وذلك من خلال القصور الموجود والتسرب فى شبكات المياه والصرف الصحى و الذى يتضح أثره فى انتشار الرطوبة بشكل فى جدران المبنى (سبق إصلاح رشح بالجدران نتيجة انسداد مواسير الصرف الصحى من قبل السكان بدون سند قانونى مع توصية بطردهم بتاريخ ١٩ / ٧ / ١٩٨٩ م)، وأيضاً عمليات رش المياه التى تتم من القاطنين حول المبنى فى الشوارع التى تحيط بالتكية وأصحاب المحال وأيضاً من سكان التكية من خلال إلقاء المياه داخل الصحن مع وجود دورة المياه المستحثة ، مع وجود هذه المصادر للمياه علاوة على المياه الأرضية فإن هذه المياه تتجمع حول الأساسات فترتفع فى الجدران بفعل الخاصية الشعرية إلى مسافات تتوقف على مسامية مواد البناء ونفاذيتها وعلى كمية المياه المتجمعة، وينتج عن ذلك غسل ونزح المواد الرابطة لحبيبات الكتل الحجرية والمونات ، الأمر الذى يؤدى إلى تحولها مع الزمن إلى أجسام هشة ضعيفة التماسك سهلة الانهيار، أيضاً فإن هذه المياه تذيب الأملاح الموجودة أصلاً فى الأحجار أو التربة ومع صعود هذه المحاليل فإن الأملاح تترسب داخل مسام الأحجار أو الشقوق والشروخ أو على أسطح المبنى مع تبخر المياه نتيجة التردد فى درجات الحرارة ، ويحدث أيضاً تأثر الحشو الداخلى للبناء والمكون عادة من الدبش والجبس و المونة والصلصال والطين و غيرهما من المواد الطفلية وذلك خلال تواجد مصادر الرطوبة والمياه ، مما يؤدى إلى انتفاش بعض هذه المواد وفقاً لدرجة الصلابة والمسامية ومعدلات التمدد

والانكماش والتردد فى درجات الحرارة مما يسبب ضغوطا شديدة تؤدى إلى ظهور الشروخ بالأسطح والقباب الضحلة وخاصة عند انكماشها بسبب تبخر المياه ، ونتيجة لاستمرارية الإمداد بمصادر الرطوبة والمياه وإذابتها للأملاح والمواد الرابطة لحبيبات الحجر و المونات تفقد الأحجار قوتها وتماسكها وتتفتت مع عمليات الغسل و النزح المستمرة مما يظهر أثره على تآكل الجدران و المكاسل الخارجية مع أى احتكاك خارجى ، ولما كان التلف يتركز فى الأجزاء السفلية من الجدران فإنه يؤدى إلى إنزلاق التربة وعدم الاتزان فى التحميل مما يندثر بانهيار المبنى مع ظهور مشكلة خطيرة وهى الخلل فى ميكانيكية التربة نظرا لأن معظم أراضى القاهرة القديمة من الرديم والمواد الطفلية والطينية، حيث تعمل مياه الصرف والمياه الأرضية على إضعاف قوة تحمل التربة الحاملة للأثر نتيجة وجود المواد العضوية المتحللة ونمو مسببات التلف البيولوجى التى تؤدى إلى تحول طبقات التربة الحاملة إلى تربة هشة ضعيفة ، ومع التذبذب فى معدلات التشرب بهذه المياه يحدث الخلل نتيجة للتغير فى طبيعة الخواص الجيولوجية والطبيعية للتربة ، ويصاحب هذا التغير الهبوط فى مستوى التربة و الذى يظهر أثره على الميل فى الأعمدة وعدم الانتظام فى أماكنها مع الشروخ التى تملئ مبنى التكية وخاصة فى مفاتيح العقود والجدران والقباب الضحلة ، مع وجود انبعاج بالواجهة الرئيسية وتطبل بحوائطها مما يجعل المبنى عرضة للانهار بمرور الوقت . صورة (٨٤ : ٩١)

- الأملاح :-

وتظهر مشكلة الأملاح فى المبنى مع وجود الرطوبة ومن خلال تشرب مواد البناء بالمياه والتردد فى درجات الحرارة ، حيث يؤدى ذلك إلى إذابة الأملاح الموجودة بها أو تلك الموجودة بالتربة التى تحتضن الأساسات ، ومن ثم تتحرك محاليلها إلى الأسطح المكشوفة وتبدأ الأملاح فى التزهير والتبلور وذلك عندما تتطاير المياه بالبخر مسببة تلف الأسطح بفعل الضغوط الموضوعية التى تصاحب عملية التبلور ، لذا فمعظم التلف الموجود بالمباني الأثرية عموماً ناتج من تكرار ذوبان وتبلور الأملاح وذلك من خلال التردد فى مستوى الرطوبة بالارتفاع والانخفاض ويزداد تأثير الأملاح فى حالة مواد البناء المسامية وذات النفاذية العالية، ويظهر تأثير ذلك بمبنى التكية حيث أحجار البناء فيها من نوعية الأحجار الرسوبية (حجر جيرى) وعليه فنجد أن المناطق التالفة تكون على هيئة حبيبات مفككة أو على هيئة قشور ، والأملاح المنتشرة بالمبنى هى كلوريد الصوديوم مع وجود بعض أملاح النترات وهى أملاح قابلة للذوبان فى الماء ، ويعتبر كلوريد الصوديوم من أخطر أنواع الأملاح التى تتسبب فى تلف كثير من المباني الأثرية، وذلك أن هذا النوع من الأملاح عندما يتبلور داخل مكونات الأحجار فإن بلوراته تتميز بحجمها الكبير و الذى ينشأ عنه ضغوط داخلية وتتسبب فى تلف التركيب الداخلى

جدول رقم (٧) يوضح مصادر الأملاح الشائعة فى المباني الأثرية

نوع الملح	مصادر شائعة
- كبريتات الصوديوم	مساحيق غسيل الملابس ، التربة ، بعض أنواع الطوب الطفلى المحروق ، بعض نواتج الوقود الصلب ، ناتج تأثير التلوث الجوى على كربونات الصوديوم .
- كربونات الصوديوم (صودا الغسيل)	مساحيق غسيل الملابس ، بعض مساعدات التنظيف المنزلية ، بعض المنظفات المصنعة الخاصة بواجهات المباني الحجرية ، الملاط المحضر حديثاً من الأسمنت والمصيصة .
- كبريتات الماغنسيوم (ملح إبسوم — الملح الإنجليزي)	بعض أنواع الطوب الطفلى المحروق ، ماء المطر الناتج عن غسيل الحجر الجيري الدولوميتى المتأثر بالتلوث الجوى .
- كربونات البوتاسيوم	الملاط المحضر حديثاً من الأسمنت و المصيصة ، رماد الجثث المحترقة ، الأسمنت البركانى .
- كبريتات البوتاسيوم	بعض أنواع الطوب الطفلى المحروق ، ناتج تأثير التلوث الجوى على كربونات البوتاسيوم .
- كلوريد الصوديوم (الملح الشائع)	مياه البحار ، الأملاح المستخدمة فى رصف و تسوية الطرق ، الملح المستخدم فى حفظ اللحوم و خلافه ، التربة .
- كلوريد البوتاسيوم	التربة .
- كبريتات الكالسيوم	العديد من أنواع الطوب الطفلى المحروق ، الحجر الجيري و الحجر الجيري الدولوميتى المتأثر بالتلوث الجوى ، الجبس المستخدم فى ملاط الحوائط .
- نترات الصوديوم (ملح شيلى)	التربة ، اللحوم المحفوظة ، التسميد .
- نترات البوتاسيوم (ملح صخرى)	التربة ، التسميد ، البارود .

After: Honeyborne, D, B.,

- Honeyborne, D, B.,: weather and decay of masonry, "Conservation of Building and Decorative Stone",1998 .

للأحجار ومكوناتها المعدنية المختلفة ، كما أن كلوريد الصوديوم عند تبلوره فوق أسطح الأحجار فإنه يمتص كميات كبيرة من الرطوبة الجوية ، وتعتبر التربة فى مدينة القاهرة القديمة من أهم مصادر ملح كلوريد الصوديوم نظراً لإحتوائها عليه إلى جانب أملاح الكبريتات والنترات وغيرها من الأملاح الذائبة فى التربة يضاف إلى ما سبق ما قد يتواجد من الفضلات الآدمية والحيوانية وما تحويه من أملاح أيضاً . جدول (٧) - صورة (٩٢)

- التلف البيولوجى :-

وتوجد مشكلة التلف البيولوجى بوضوح فى مبنى التكية السليمانية حيث تتواجد مسببات التلف من رطوبة وقمامة ومخلفات وهى بيئة صالحة لنمو هذا النوع من التلف ، بالإضافة إلى انتشار الحيوانات الأليفة وحظائر الدواجن وما ينتج عن ذلك من مخلفات وما يستتبعه من روائح كريهة تضر بصحة القاطنين وبصحة زوار المبنى الأثرى ، علاوة على تشويه المظهر الأثرى للمبنى يضاف إلى ما سبق عمليات تشوين الخضر والفاكهة فى مدخل التكية ومخلفات بيع الأسماك أمام المبنى وما ينتج عنه من مخلفات تساعد على نشأة التلف البيولوجى ، حيث تنتشر الحشرات مثل الذباب والصراصير والنمل بالإضافة إلى القوارض وأعشاش النحل والكائنات الحية الدقيقة وبخاصة عند دورة المياه المستحدثة ، وليس أدل على ذلك من المحاضر التى حررت ضد السكان منذ فترات طويلة ومنها ما حرر بتاريخ ٤ / ١ / ١٩٦٢ م ، ٦ / ٧ / ١٩٦٧ م مع توصية بإخلاء المبنى وتسليمه لمصلحة الآثار ، وأيضاً تكرر ذلك فى عام ١٩٩٤م نتيجة لاستغلال مدخل التكية لإلقاء القاذورات والقمامة . صورة (٩٣)

- التدمير والتشويه :-

وهى من أهم المشاكل التى تتضح فى المبنى حيث عمليات التغيير التى يقوم بها السكان من أعمال دهانات حديثة (جير - زيت) للحجرات التى يسكنونها وما لها من تأثير متلف للجدران يصعب من عمليات الإزالة والتنظيف دون إتلاف السطح علاوة على ما قد تخفيه من زخارف أو كتابات ، بالإضافة إلى عملية استبدال العناصر الموجودة فى المبنى من أبواب وشبابيك قديمة وإحلالها بأخرى حديثة ، وعمليات الهدم والتكسير لإدخال المرافق من مياه وكهرباء وتليفونات وقد تمت عمليات الإدخال دون الرجوع إلى إدارة الآثار (يوجد خطاب بتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٩٦٤م من مصلحة الآثار إلى إدارة الكهرباء والغاز بالقاهرة بهذا الشأن) ، وقد تم استخدام مونة الجبس والأسمنت فى تثبيت الأسلاك والمواسير وما إلى ذلك ، وهاتان المادتان لهما تأثيرهما المتلف على الآثار نظراً لاحتوائهما على كثير من الأملاح ، وفى ظل التردد فى درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة فتكونان مصدر تلف شديد للأسطح أضف إلى ذلك سوء الاستخدام والإهمال الذى أدى إلى تآكل السلم الحجرى للتكية و المكاسل التى بالمدخل ، وعلاوة على ما سبق ما

يحدثه مستأجرى المحلات أسفل التكية من تغييرات تعتبر صورة صارخة لعمليات التدمير والتشويه ، فعلى سبيل المثال قيام شاغل أحد المحلات (محل أحذية) بتركيب ألواح من الألومنيال فى الجزء العلوى من المحل فى الواجهة الرئيسية للمبنى مع استعمال الجدران لعرض الأحذية وقد حرر محضر بذلك بتاريخ ١٩٩٢ ، بالإضافة إلى عمليات تغيير واجهات المحلات الأخرى باستخدام ألواح الخشب مع استعمال الجدران لوضع اللافتات والإعلانات مما يشوه ويفسد المظهر الأثرى للمبنى ويعمل على تلف وتآكل أحجار المبنى . صورة (٩٤)

جدول رقم (٨) بيان العينات المأخوذة وطرق التحليل والغرض منها .

رقم العينة	نوع العينة	مكان أخذ العينة	طريقة التحليل والفحص	الغرض من العينة والتحليل
١	١	عينة من الأحجار على ارتفاع ١م من الواجهة الجنوبية الشرقية المطلة على شارع حمام بشتاك.	<p>١</p> <p>ود الأثـ</p> <p>سعة السـ</p> <p>ينية</p> <p>X-Ray Diffraction</p>	التعرف على نوعية الحجر و تركيبه
٢		عينة من الأحجار على ارتفاع ١,٥م من الواجهة الجنوبية الغربية المطلة على عطفة الليمون.		
٣		عينة من الأحجار على ارتفاع ١م من الإيوان الجنوبي الغربي		
٤		عينة من الأحجار على ارتفاع ١,٢م من الإيوان الشمالي الغربي		
٥		عينة من الأحجار على ارتفاع ١م من الإيوان الشمالي الشرقي		
٦	٢	عينة من المونة على ارتفاع ١,٢م من الإيوان الشمالي الغربي		التعرف على تركيب المونة
٧		عينة من المونة على ارتفاع ١م من الإيوان الشمالي الشرقي		
٨		عينة من المونة على ارتفاع ٠,٩م من الإيوان الجنوبي الشرقي		
٩	٣	عينة من الأملاح على ارتفاع ١,٥م من الإيوان الشمالي الغربي يسار الداخل		التعرف على نوعية الأملاح
١٠		عينة من الأملاح على ارتفاع ١م إيوان القبلة يمين المحراب		
١١		عينة من الأملاح على ارتفاع ١,٢م من الإيوان الشمالي الغربي يمين الداخل		

التعرف على العناصر المكونة للحجر و تركيبه الداخلي	SEM الميكروسكوب الإلكتروني الماسح	عينة من الأحجار على ارتفاع ١ م من الإيوان الشمالي الشرقي	١٢
التعرف على نوعية التلف وتأثيره على التركيب الداخلي		عينة من الأحجار على ارتفاع ١ م من الإيوان الجنوبي الغربي	
		عينة من الأحجار على ارتفاع ١,٢ م من الإيوان الشمالي الغربي	

ثالثاً: الفحوص والتحليل :-

وهذه الخطوة هامة قبل إجراء عمليات العلاج والترميم وذلك لتحديد ومعرفة نوعية التلف والتعرف على المتغيرات التي قد تحدث للمواد الأثرية نتيجة الإصابة بالتلف ، و بالتالى يكون من السهل بعد ذلك اختيار طرق ومواد العلاج والترميم المناسبة ، وقد تم استخدام طريقتين للتحليل وهما :

١ - التحليل بحيود الأشعة السينية : - X – RAY Diffraction ANALYSIS

وهذه الطريقة من التحليل بالأشعة السينية تستوجب أن تكون المادة متبلورة (صلبة) حيث أن التعامل يكون مع التركيب البلورى للمادة المراد فحصها ، حيث تنكسر أو تنعكس الأشعة السينية بواسطة المسطحات الذرية طبقاً للقانون المشهور باسم قانون براج Bragg's Law. ويتم تسجيل الأشعة فى صورة رسم بيانى أو نبضات بالتسجيل الآلى بجهاز الديفراكتوميتر Diffractometer وذلك بما تمثله من شدة الانعكاسات (I) وموقع الانعكاسات (2θ) ويسمى ذلك بنمط حيود الأشعة السينية ، والتي تعتبر مميزة للتركيب البلورى للمادة وبالتالي للمادة نفسها وقد سمى أحياناً بصمة المادة Finger Print of Material وبذلك يمكن التعرف على المركبات الموجودة فى المادة المراد تحليلها بالرجوع إلى الجداول القياسية للأشعة السينية (١)٠ وقد استخدمت هذه الطريقة لتحليل نوعيات الأحجار والمونة والأملاح كالتالى:-

- ظروف تشغيل الجهاز:-

Diffractometer Type: Pw1840

Model : Philips Analytical X – Ray B. Y

Tube anode : CU

Generator Tension (K V): 40

Generator Current (M A): 25

Wave Length Alpha 1 (A): 1.54056

Wave Length Alpha 2 (A): 1.54439

Intensity Ratio (Alpha 2 / Alpha 1): 0.500

Receiving Slit: 0.2

Monochromate Used: No

Full Scale of recorder (K counts / s): 20

Time Constant of Recorder (S): 0.5

١- فاطمة محمد حلمى (دكتورة): محاضرات فى التطبيقات التكنولوجية الحديثة فى مجال الآثار، تمهيدى ماجستير، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ١٩٩٥ .

Samples of Stones

أولاً : عينات الأحجار

أ - عينة رقم (١)

احتوت نتائج نمط حيود الأشعة السينية للعينة رقم (١) والموضحة بالشكل رقم

(٣٥) والمبينة بالجدول رقم (٩) على المركبات التالية :

- ١ - تبين وجود معدن الكالسيت Calcite وتركيبه الكيميائي كربونات الكالسيوم CaCO_3 كمكون أساسى للعينة ، وهو المعدن الأساسى فى تكوين الحجر الجيرى limestone .
 - ٢ - احتوت العينة على شوائب مثل معدن الكوارتز Quartz وتركيبه الكيميائي ثانى أكسيد السيليكون SiO_2 وكذلك معدن الهاليت Halite وتركيبه الكيميائي كلوريد الصوديوم NaCl .
- ومن خلال ما سبق يتضح أن العينة التى تم تحليلها عبارة عن حجر جيرى ، يوجد معه بعض المركبات الأخرى عبارة عن شوائب مثل الكوارتز و الهاليت الذى ينتشر كنواتج تلف فى المبنى .

ب - عينة رقم (٢)

احتوت نتائج نمط حيود الأشعة السينية للعينة رقم (٢) والموضحة فى شكل (٣٦)

والمبينة بالجدول رقم (١٠) على المركبات التالية : -

- ١ - احتوت العينة على معدن الكالسيت كمكون أساسى للعينة وهو المعدن الأساسى للحجر الجيرى .

٢ - تبين وجود معدن الهاليت كشائبة فى العينة.


ومن خلال ما سبق يتضح أن العينة التى تم تحليلها عبارة عن حجر جيرى نظراً لوجود معدن الكالسيت كمكون أساسى ، وأن وجود الهاليت كشائبة يرجع نتيجة إنتشاره كنواتج تلف فى المبنى .

ج - عينة رقم (٣)

احتوت نتائج نمط حيود الأشعة السينية للعينة رقم (٣) والموضحة بالشكل (٣٧)

والمبينة بالجدول (١١) على المركبات التالى : -


- ١ - تبين وجود معدن الكالسيت كمكون أساسى للعينة وهو المكون الأساسى للحجر الجيرى .
 - ٢ - احتوت العينة أيضاً على معدن الدولوميت Dolomite و تركيبه الكيميائي كربونات الكالسيوم و الماغنسيوم $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$.
 - ٣ - وجد بالعينة أيضاً معدن الكوارتز ويعتبر وجوده فى العينة كشائبة .
- وتبين مما سبق أن العينة كانت لحجر جيرى دولوميتى حيث يصاحب الدولوميت الكالسيت فى الأحجار الجيرية الدولوميتية وذلك لأنه صخر ثانوى الأصل نشأ من الصخر الجيرى

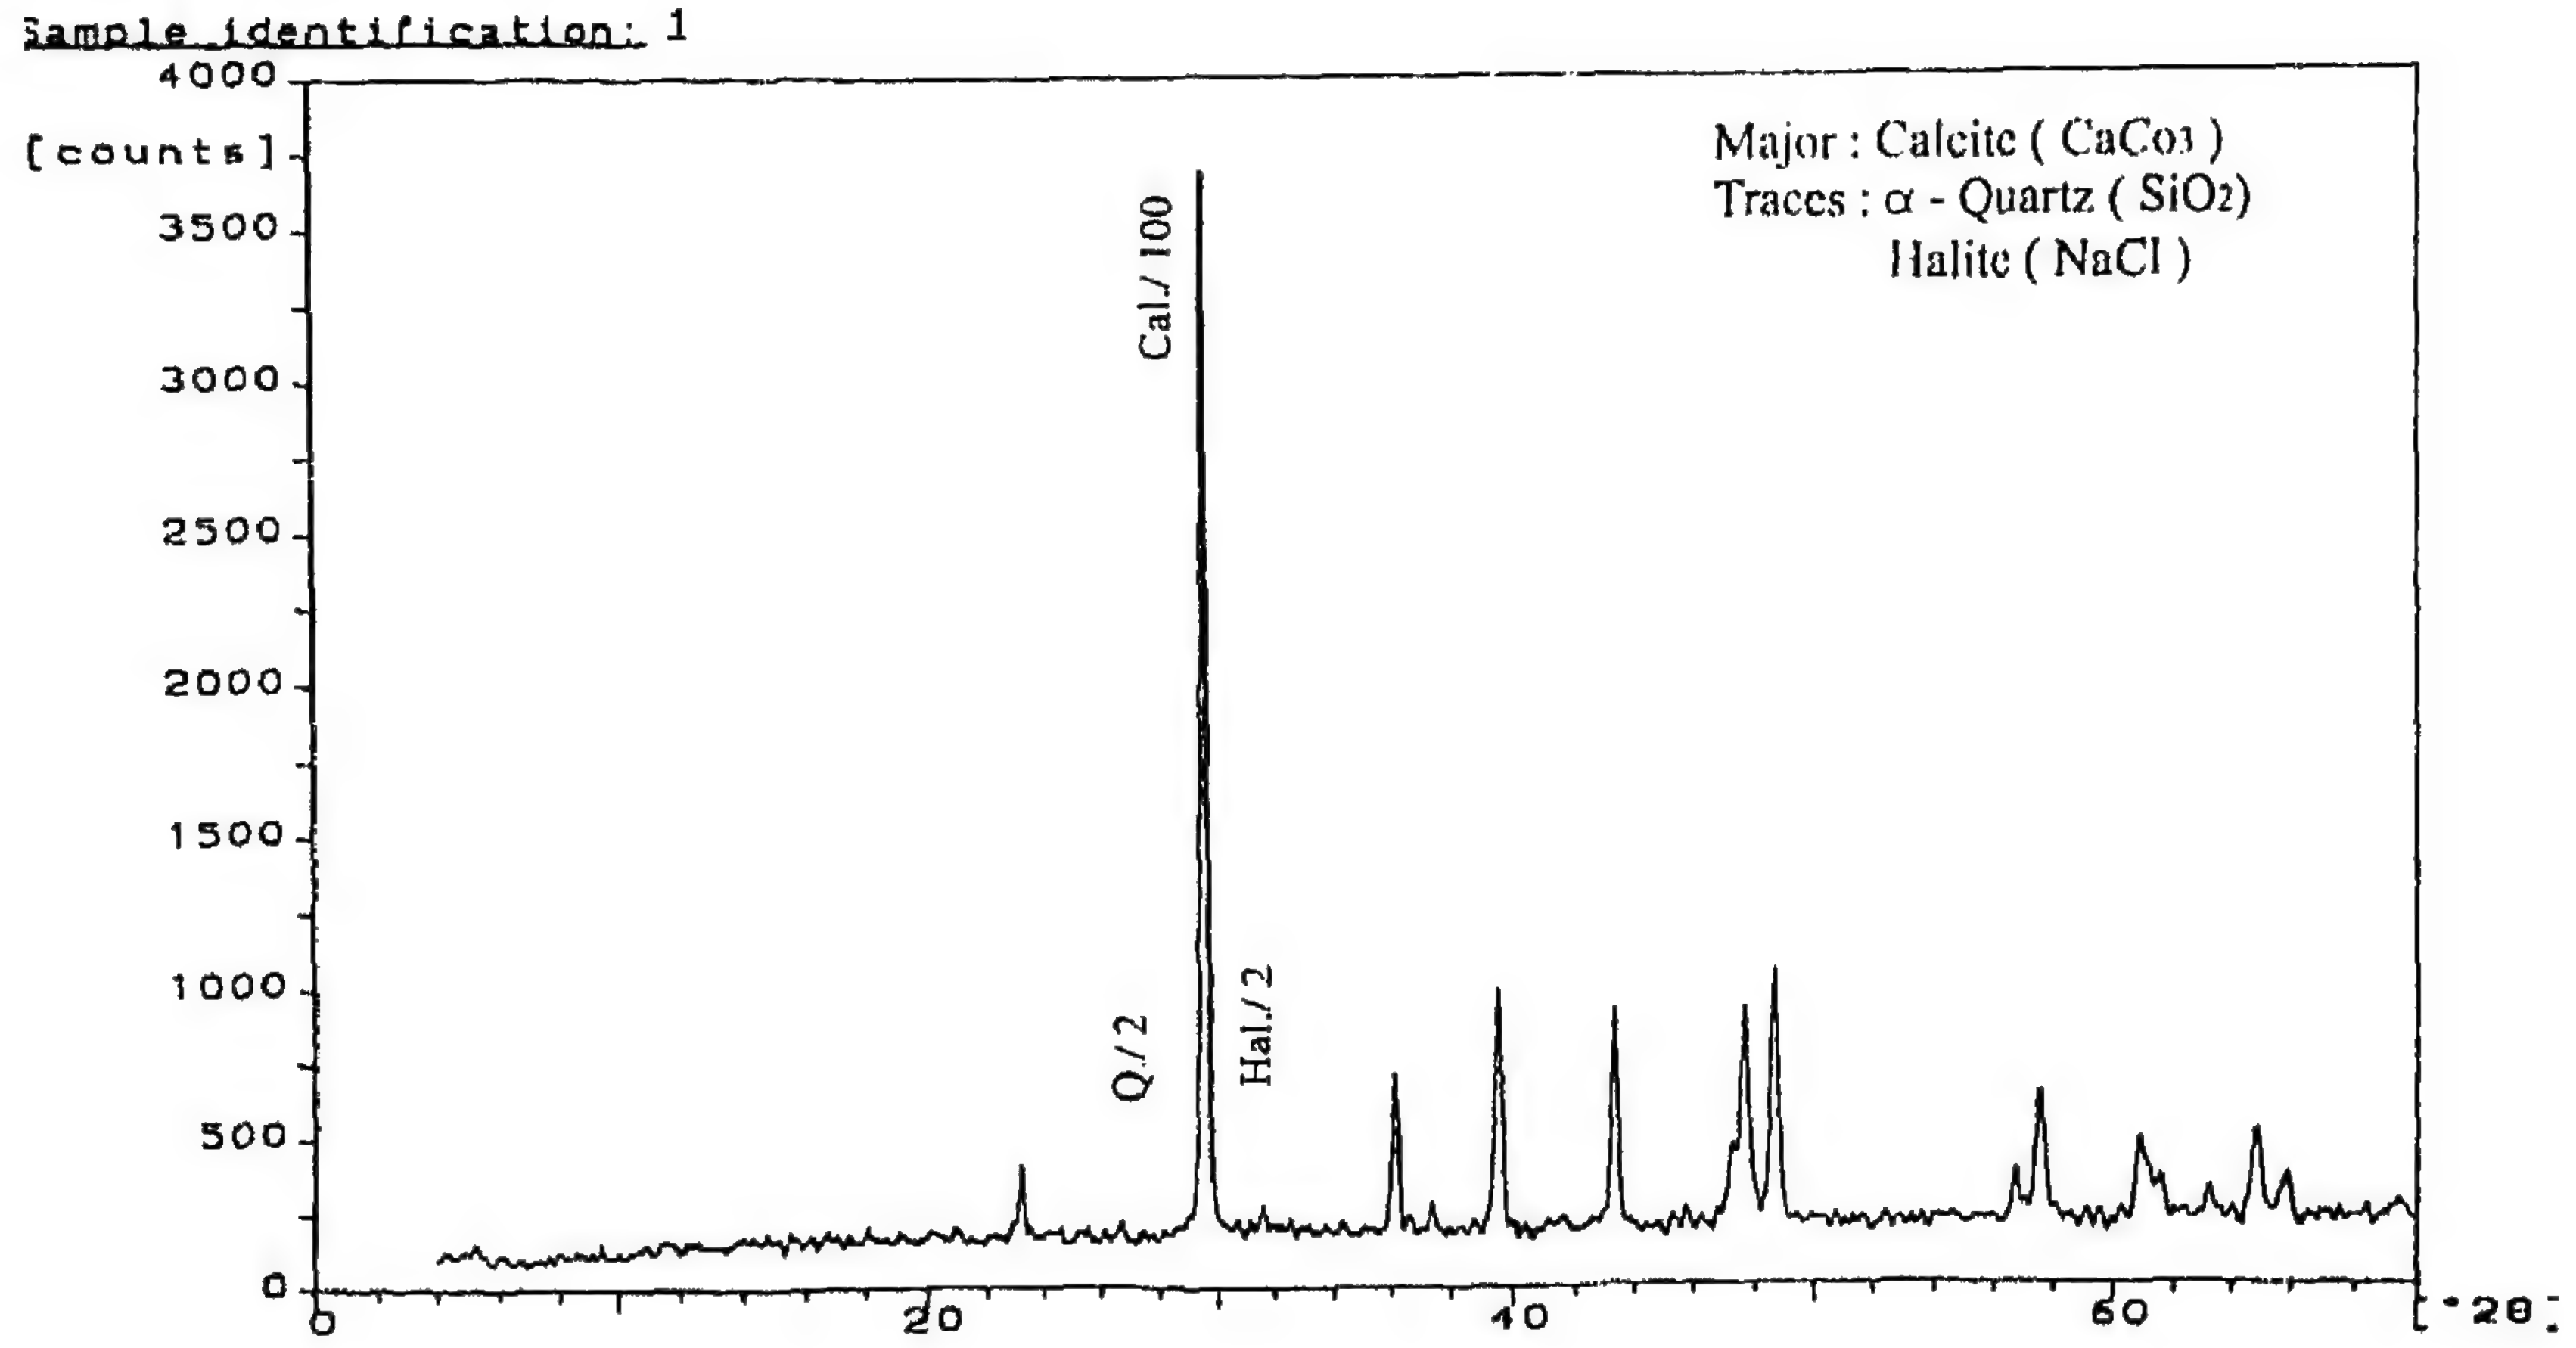

شكل رقم (٣٥) يوضح نمط حيود الأشعة السينية للعينة رقم (١) أحجار .

جدول رقم (٩) يوضح نتائج تحليل العينة رقم (١) أحجار بنمط حيود الأشعة السينية .


No.	Name	Formula	I (%)	Card – ID
1	Calcite	CaCO_3	100	05 – 0586
2	- Quartz	SiO_2	2	5 – 0490
3	Halite	NaCl	2	05 – 0628

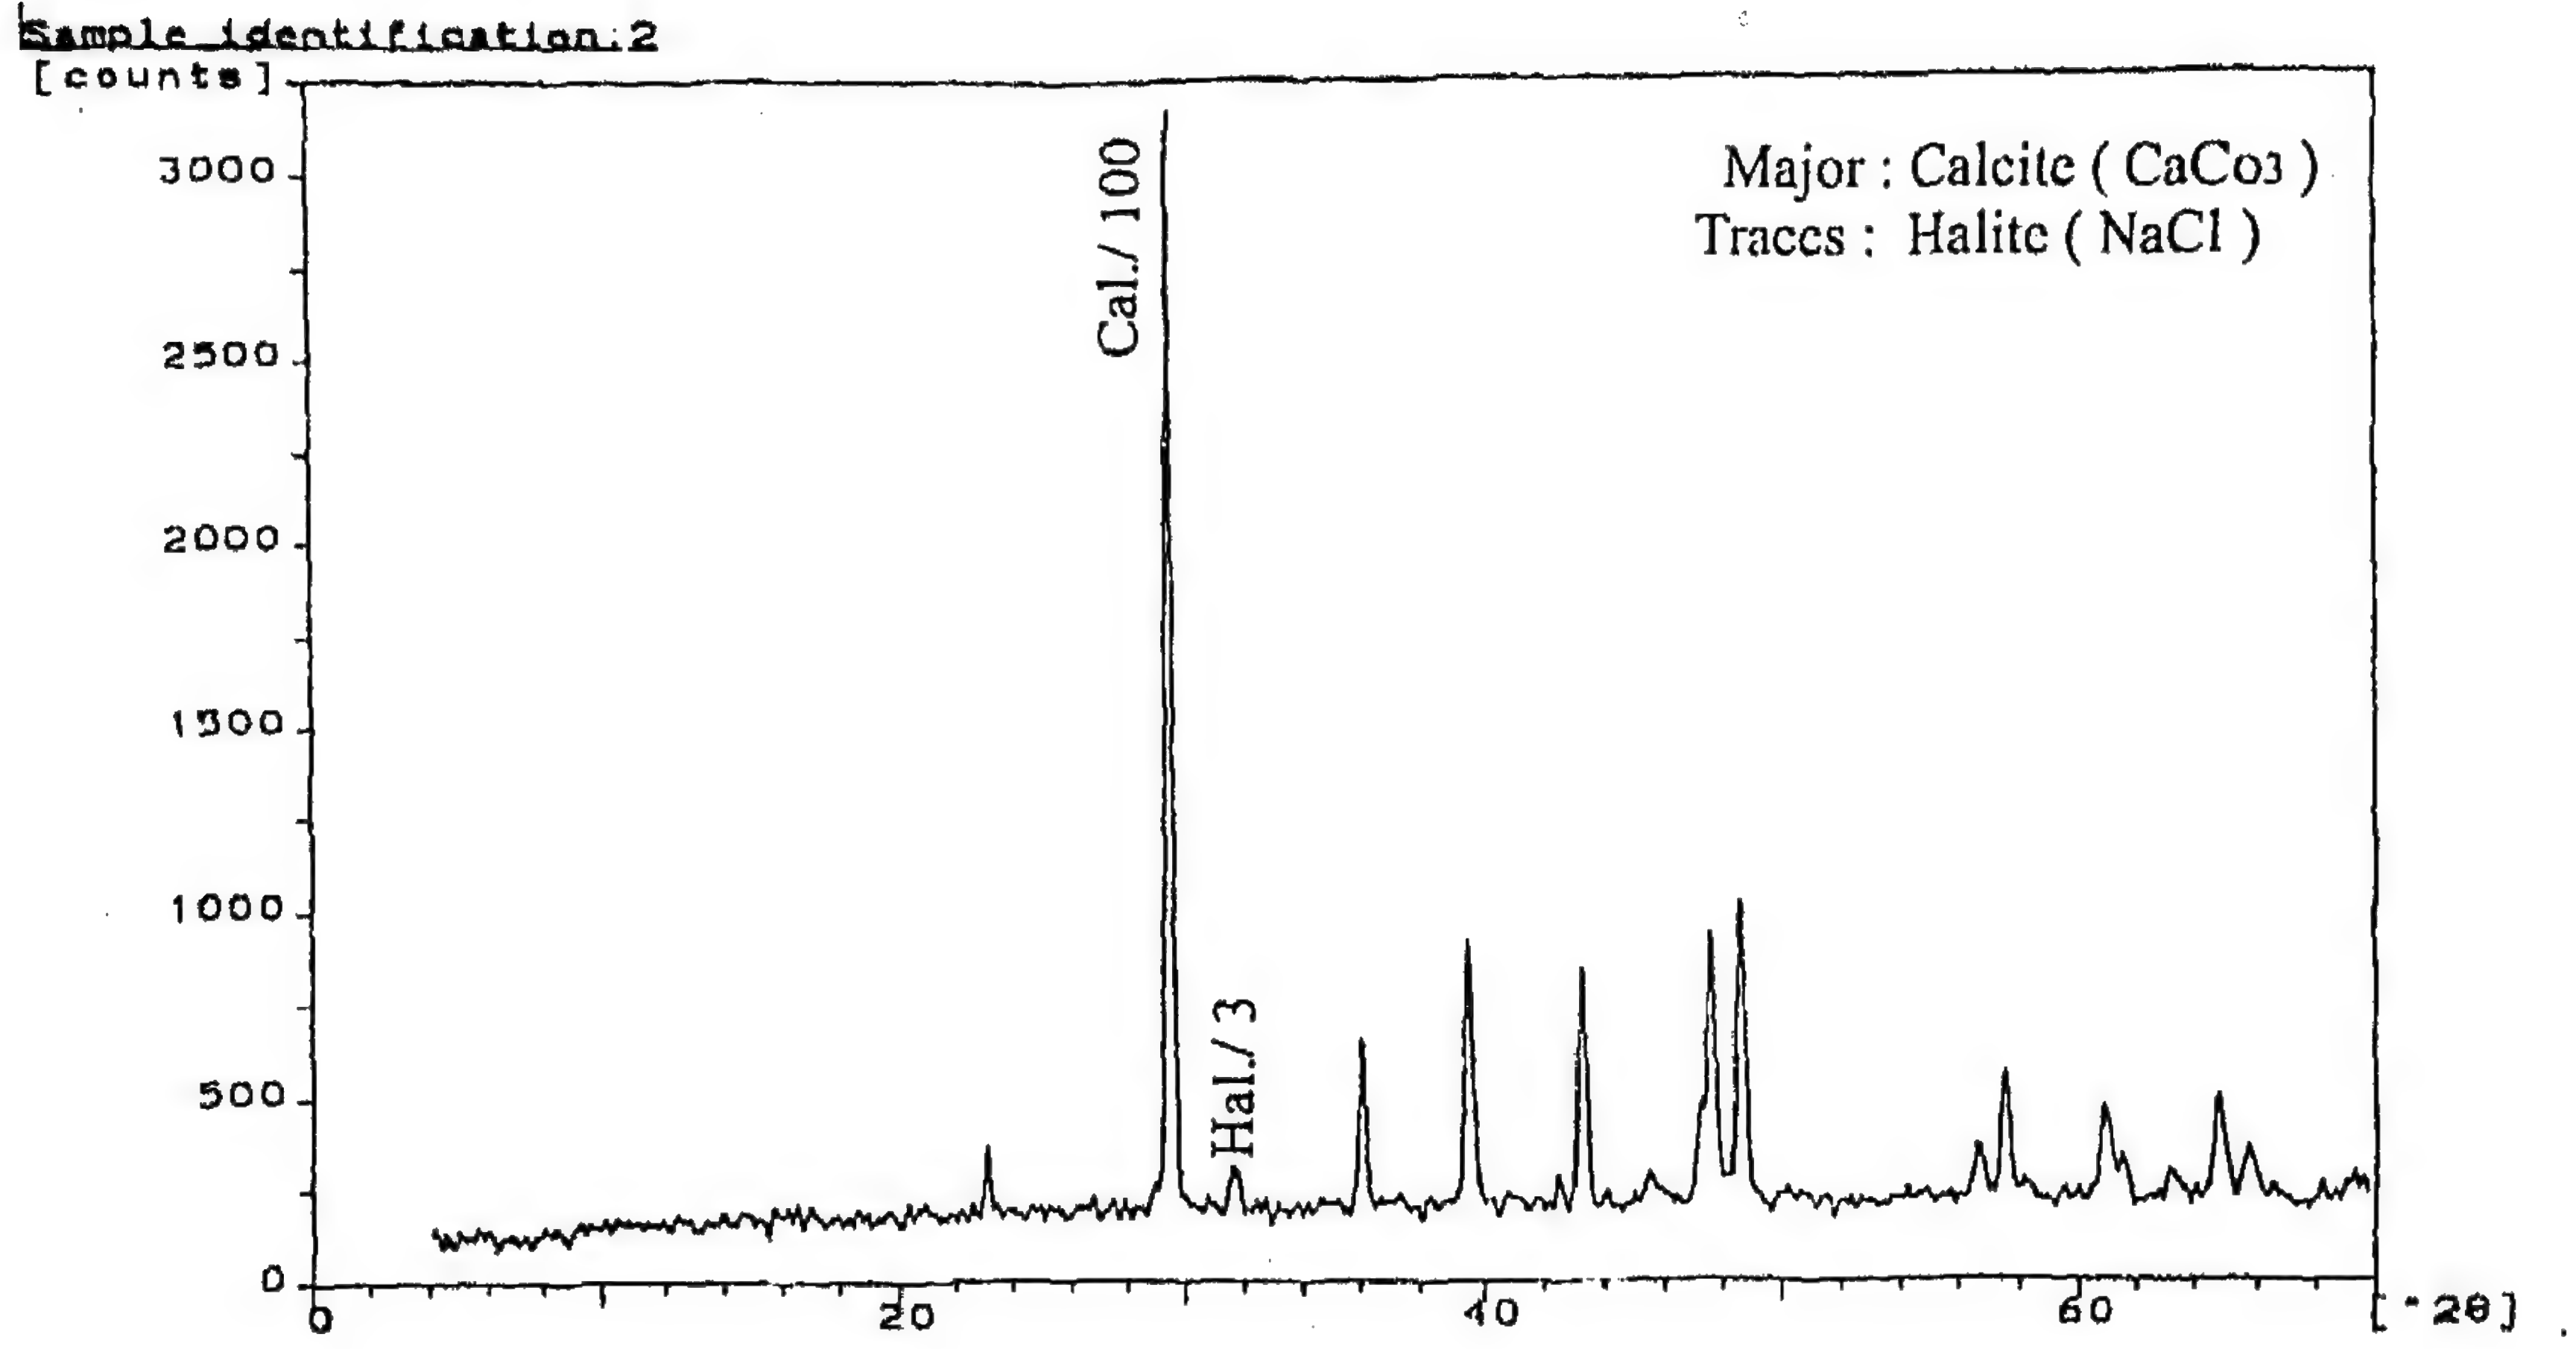

شكل رقم (٣٦) يوضح نمط حيود الأشعة السينية للعينة رقم (٢) أحجار

جدول رقم (١٠) يوضح نتائج تحليل العينة رقم (٢) أحجار بنمط حيود الأشعة السينية .

No.	Name	Formula	I (%)	Card - I D
1	Calcite	Ca CO_3	100	05 - 0586
2	Halite	NaCl	3	05 - 0628

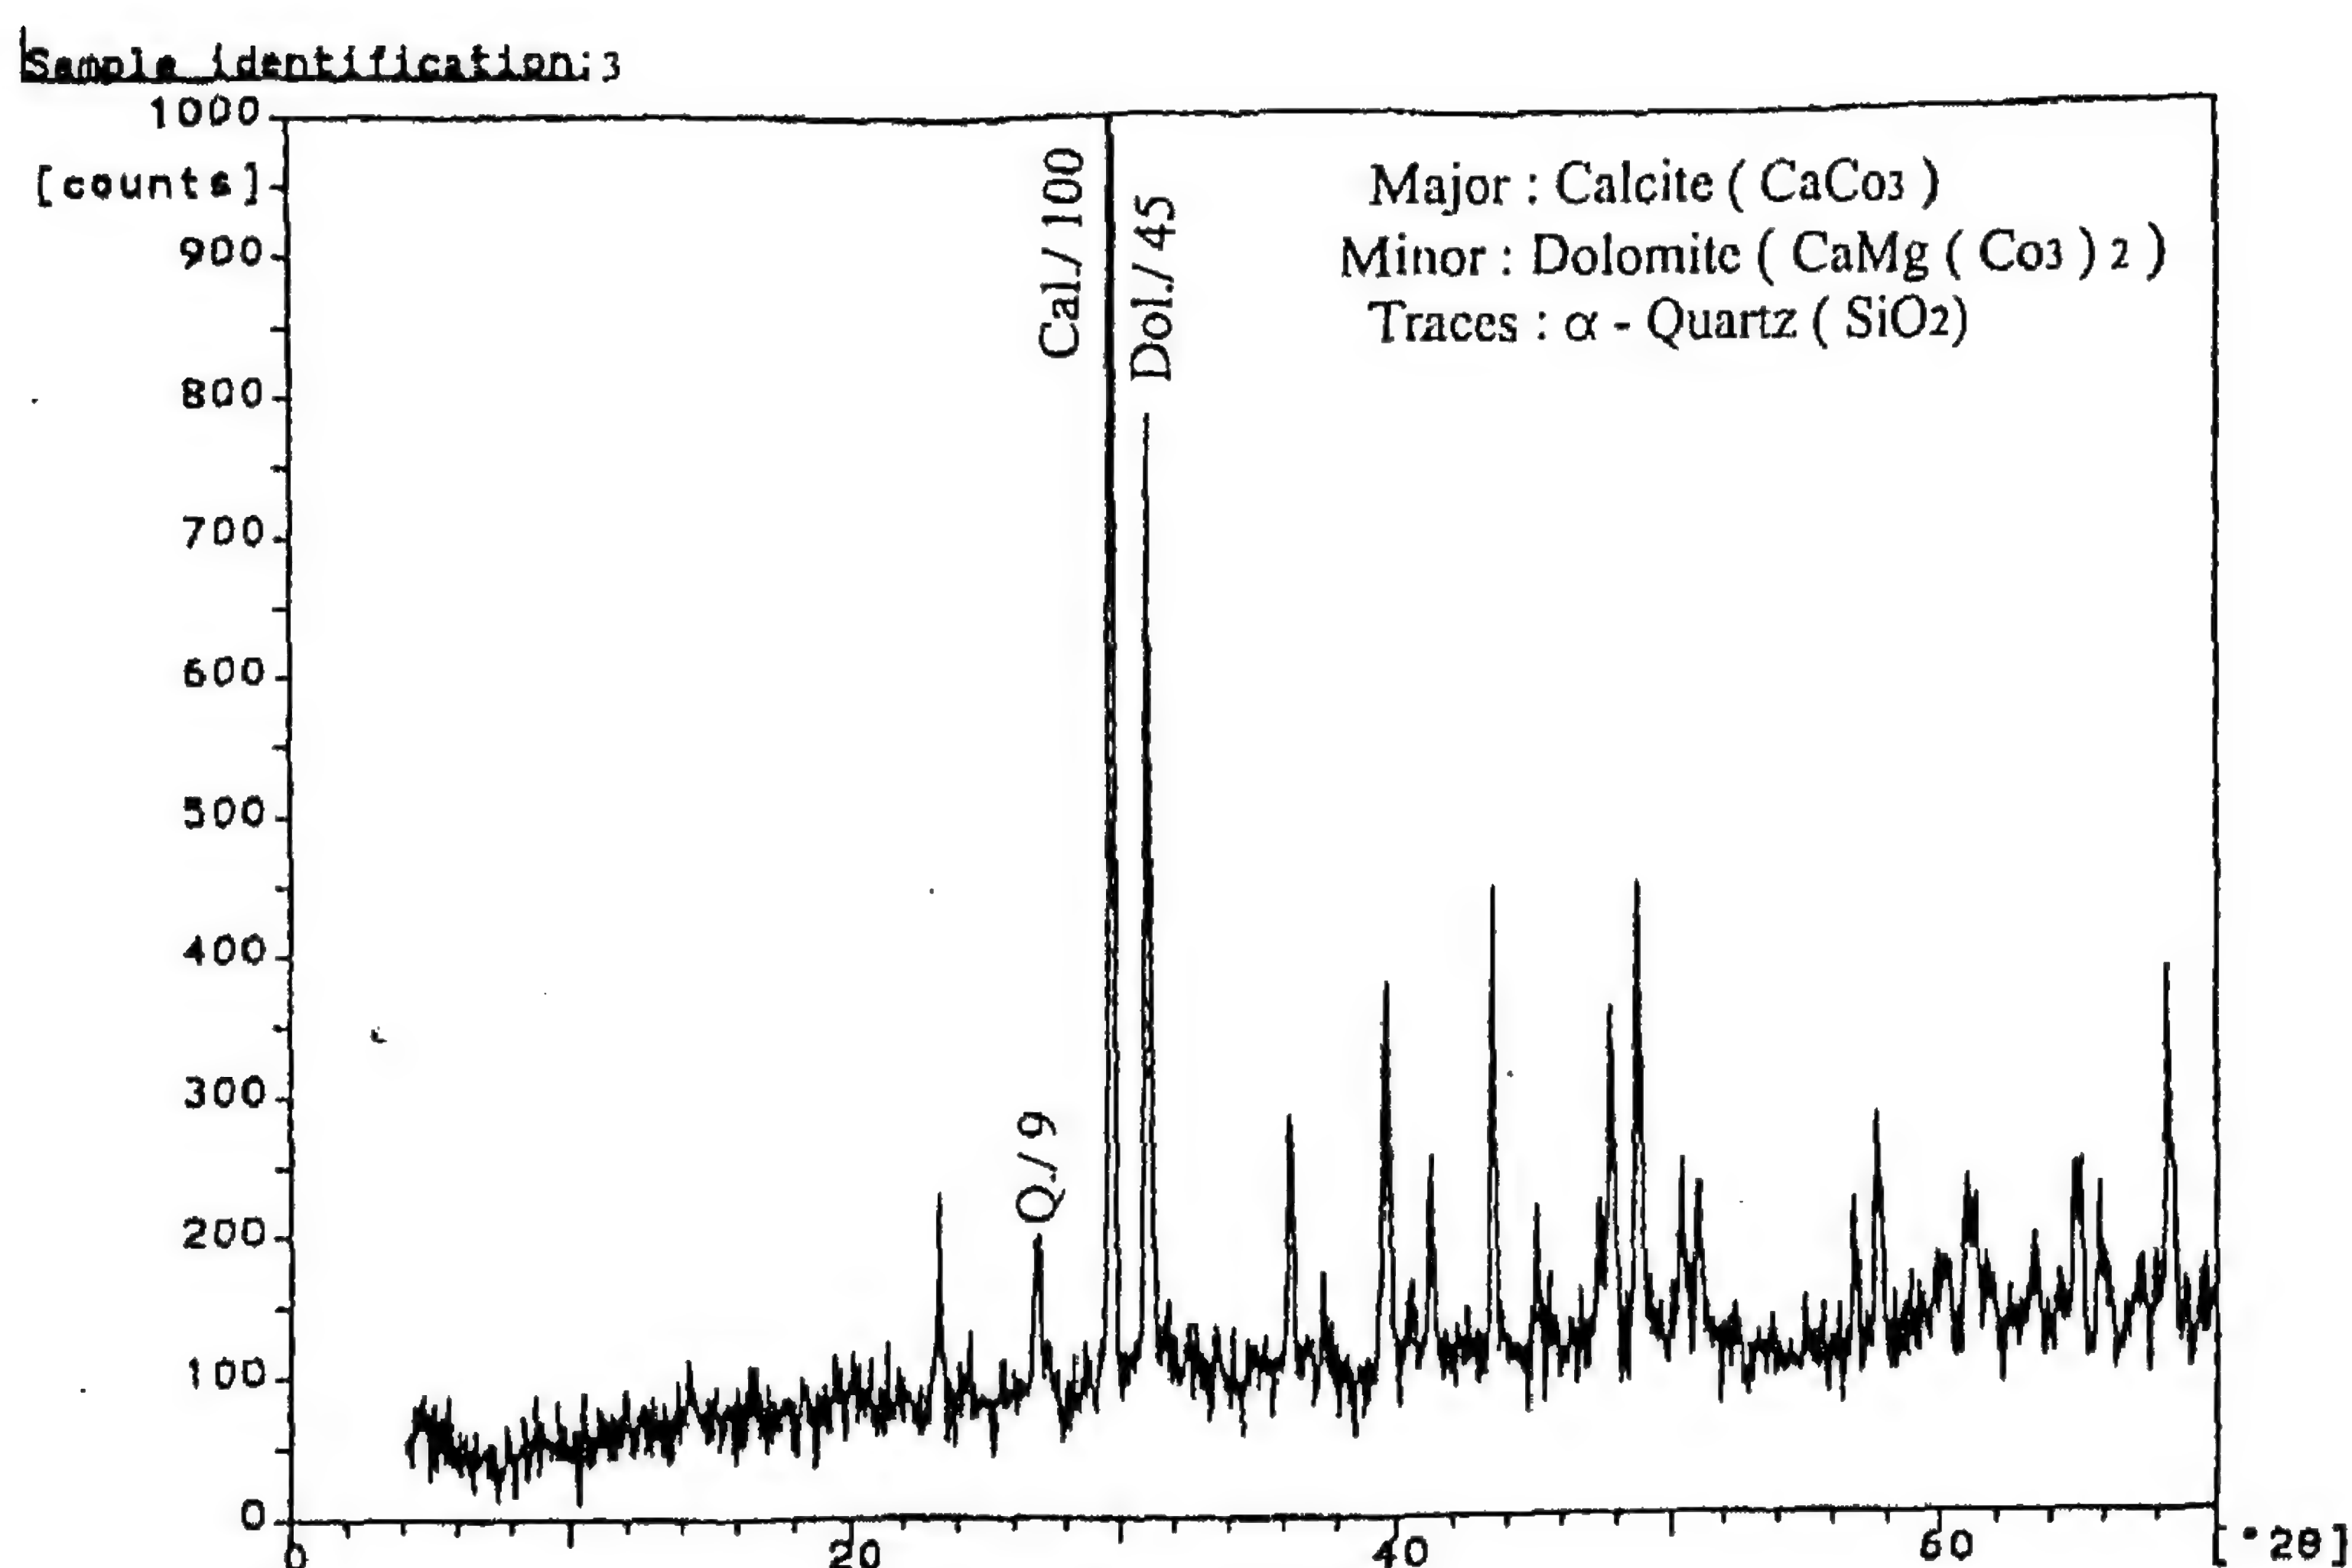

شكل رقم (٣٧) يوضح نمط حيود الأشعة السينية للعينة رقم (٣) أحجار

جدول رقم (١١) يوضح نتائج تحليل العينة رقم (٣) أحجار بنمط حيود الأشعة السينية .

No.	Name	Formula	I (%)	Card – I D
1	Calcite	Ca CO_3	100	05 – 0586
2	Dolomite	$\text{CaMg(CO}_3)_2$	45	36-0426
3	- Quartz	SiO_2	9	5 - 0490

نتيجة لإحلال الماغنسيوم محل الكالسيوم ، و أن الكوارتز موجود كشائبة نتيجة للتحويلات والتفاعلات التي قد تحدث داخل الحجر أو نتيجة لوجوده أصلاً داخل التركيب الداخلى للحجر .
د - عينة رقم (٤)

احتوت نتائج نمط حيود الأشعة السينية للعينة رقم (٤) والموضحة بالشكل رقم (٣٨) والمبينة بالجدول رقم (١٢) على المركبات التالية :-

١ - احتوت العينة على معدن الكالسيت كمكون أساسى للعينة ، وهو المكون الأساسى للحجر الجبرى .

٢ - تبين وجود معدن الهاليت كشائبة .

٣ - وجد بالعينة معدن الكوارتز كشائبة .

مما سبق يتضح أن العينة لحجر الجبرى و أن وجود الهاليت كشائبة يرجع لوجود الهاليت كناتج تلف فى المبنى ، والكوارتز يوجد كشائبة حيث تحتوى الأحجار غالباً على شوائب فى تركيبها الداخلى .

هـ - عينة رقم (٥)


أحتوت نتائج نمط حيود الأشعة السينية للعينة رقم (٥) والموضحة بالشكل رقم (٣٩) والمبينة بالجدول رقم (١٣) على المركبات التالية:-

١ - تبين وجود معدن الكالسيت كمكون أساسى للعينة وهو المعدن الأساسى فى تكوين الحجر الجبرى.

٢ - احتوت العينة أيضاً على معدن الهاليت كشائبة.

٣ - وجد بالعينة معدن الدولوميت كشائبة .


ومما سبق يتضح أن العينة كانت لحجر جبرى حيث يتواجد معه الدولوميت كشائبة فغالباً ما يتواجد الدولوميت مع الحجر الجبرى الدولوميتى وذلك لإحلال الماغنسيوم محل الكالسيوم، والهاليت يوجد كشائبة أيضاً لانتشاره بالمبنى كناتج تلف .

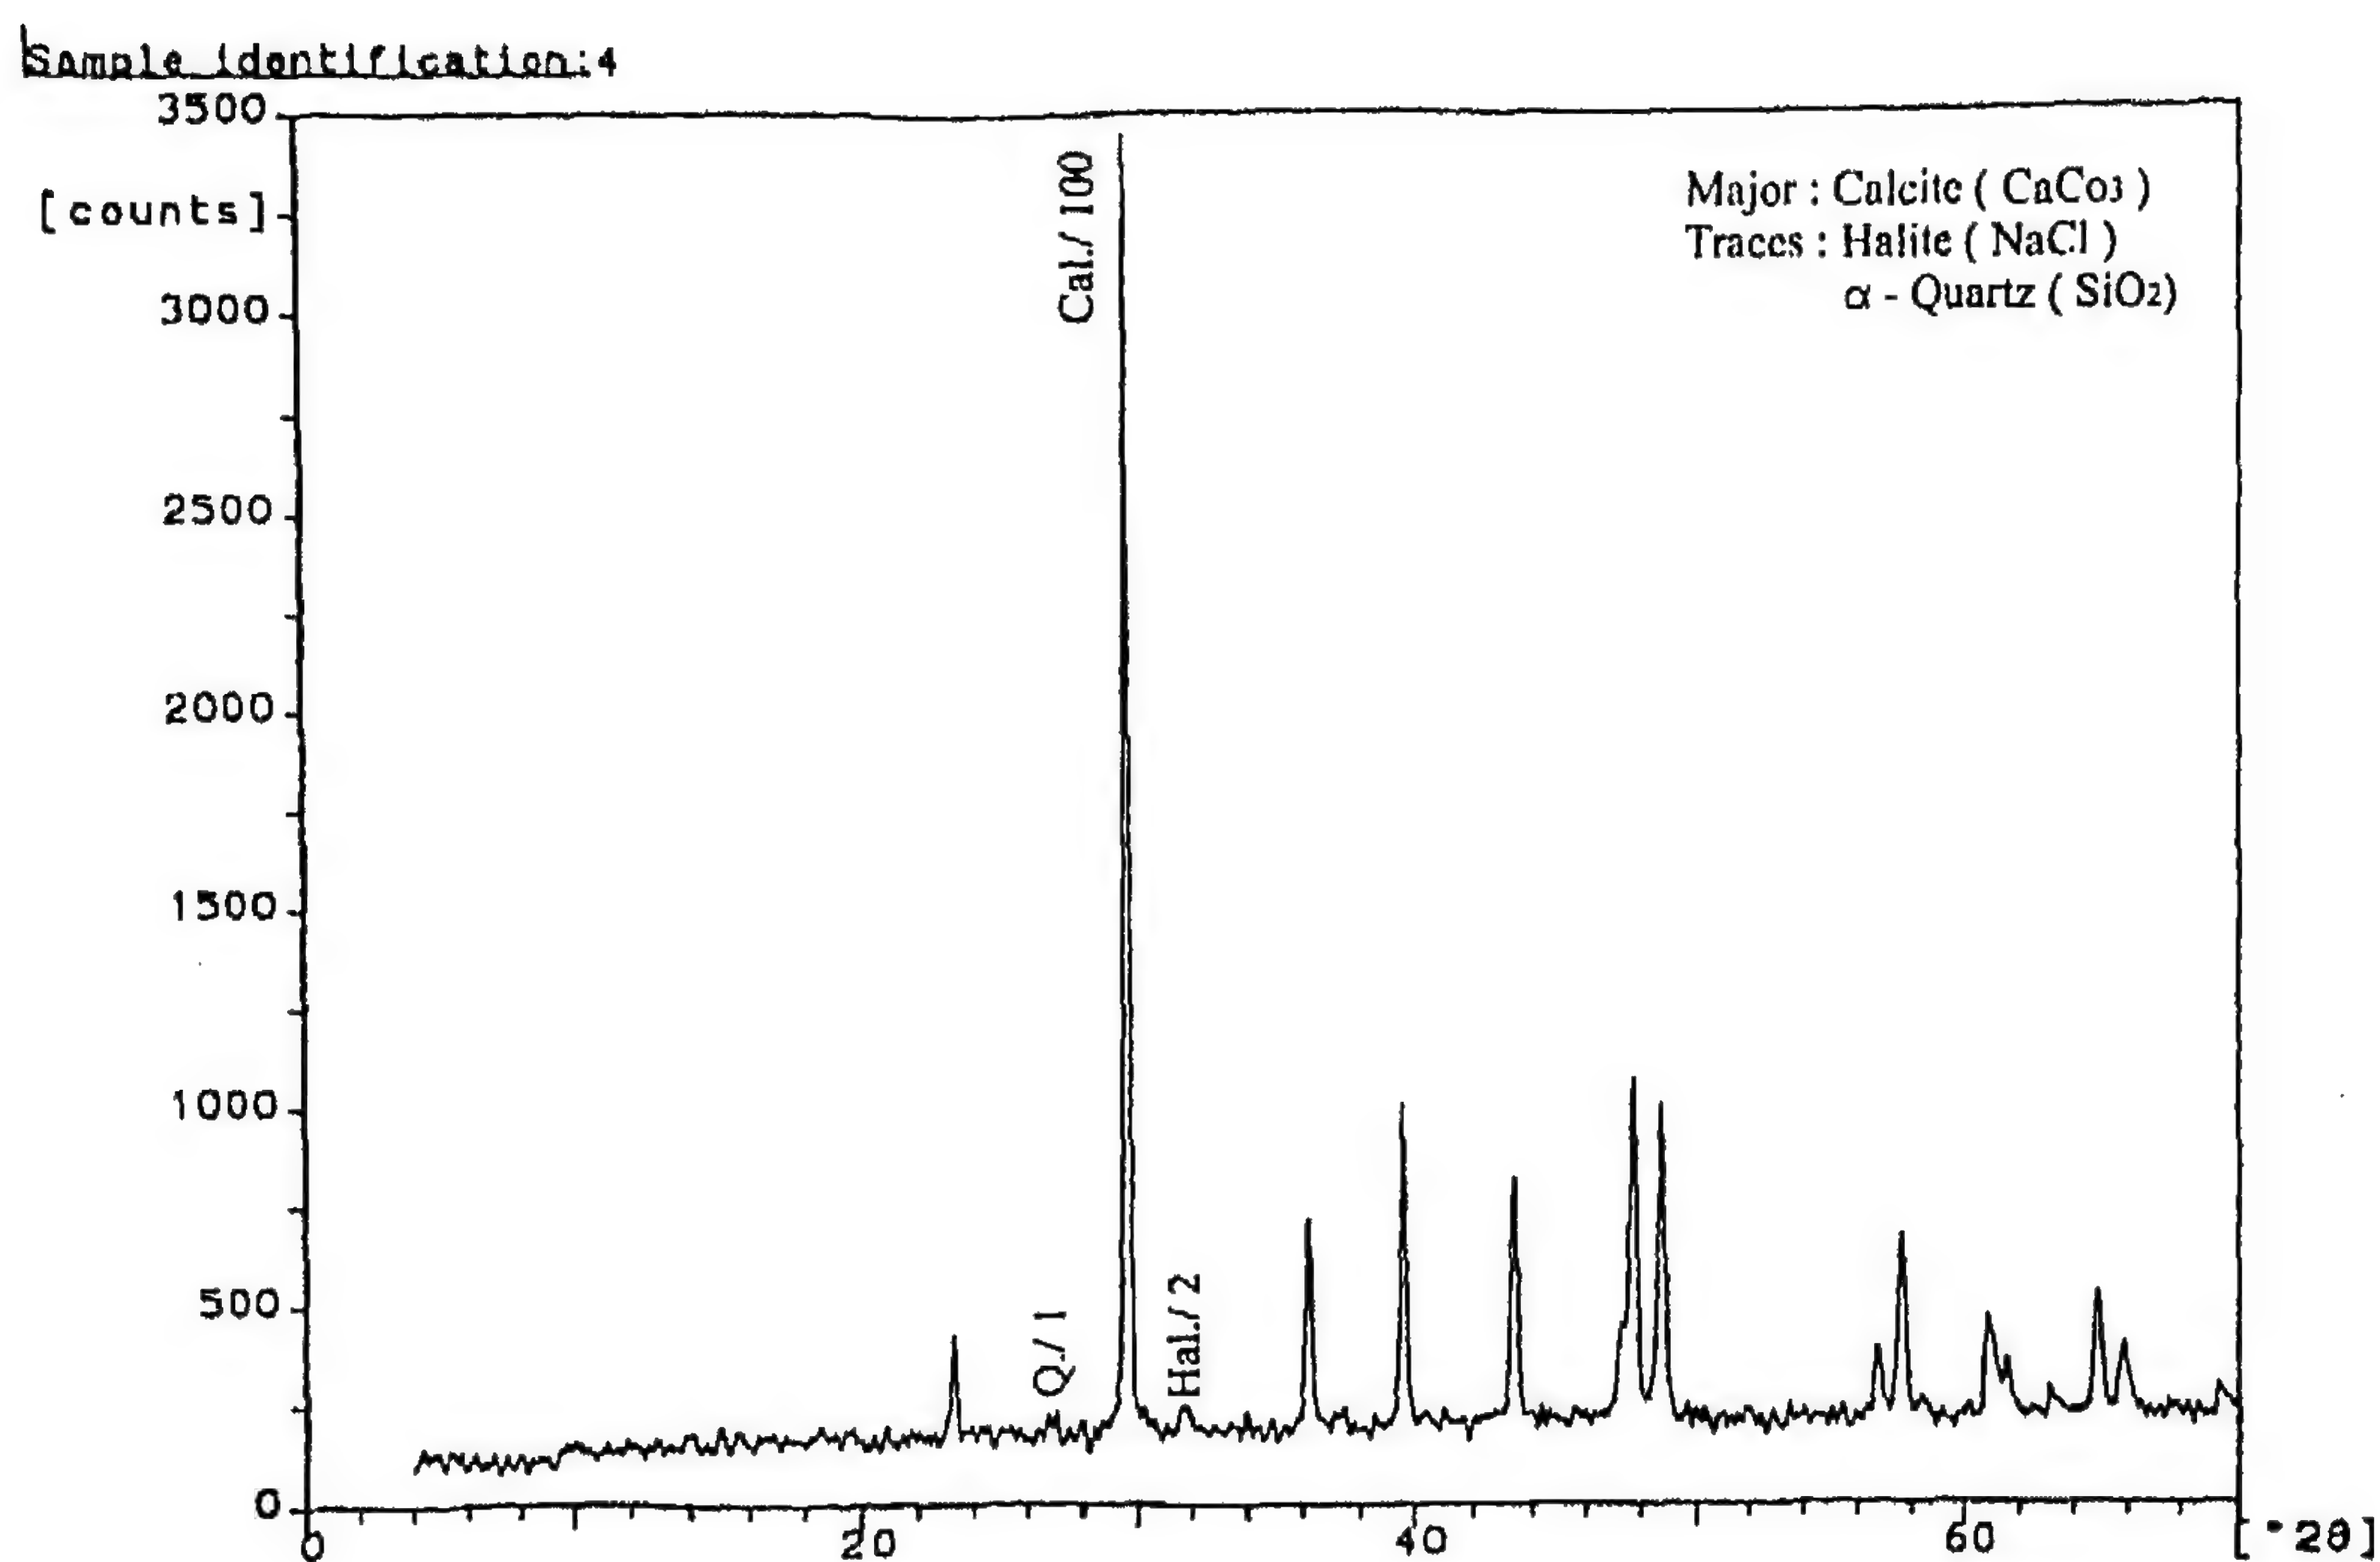

شكل رقم (٣٨) يوضح نمط حيود الأشعة السينية للعينة رقم (٤) أحجار

جدول رقم (١٢) يوضح نتائج تحليل العينة رقم (٤) أحجار بنمط حيود الأشعة السينية .

No.	Name	Formula	I (%)	Card – I D
1	Calcite	CaCO_3	100	05 – 0586
2	Halite	NaCl	2	05 – 0628
3	- Quartz	SiO_2	1	5 – 0490

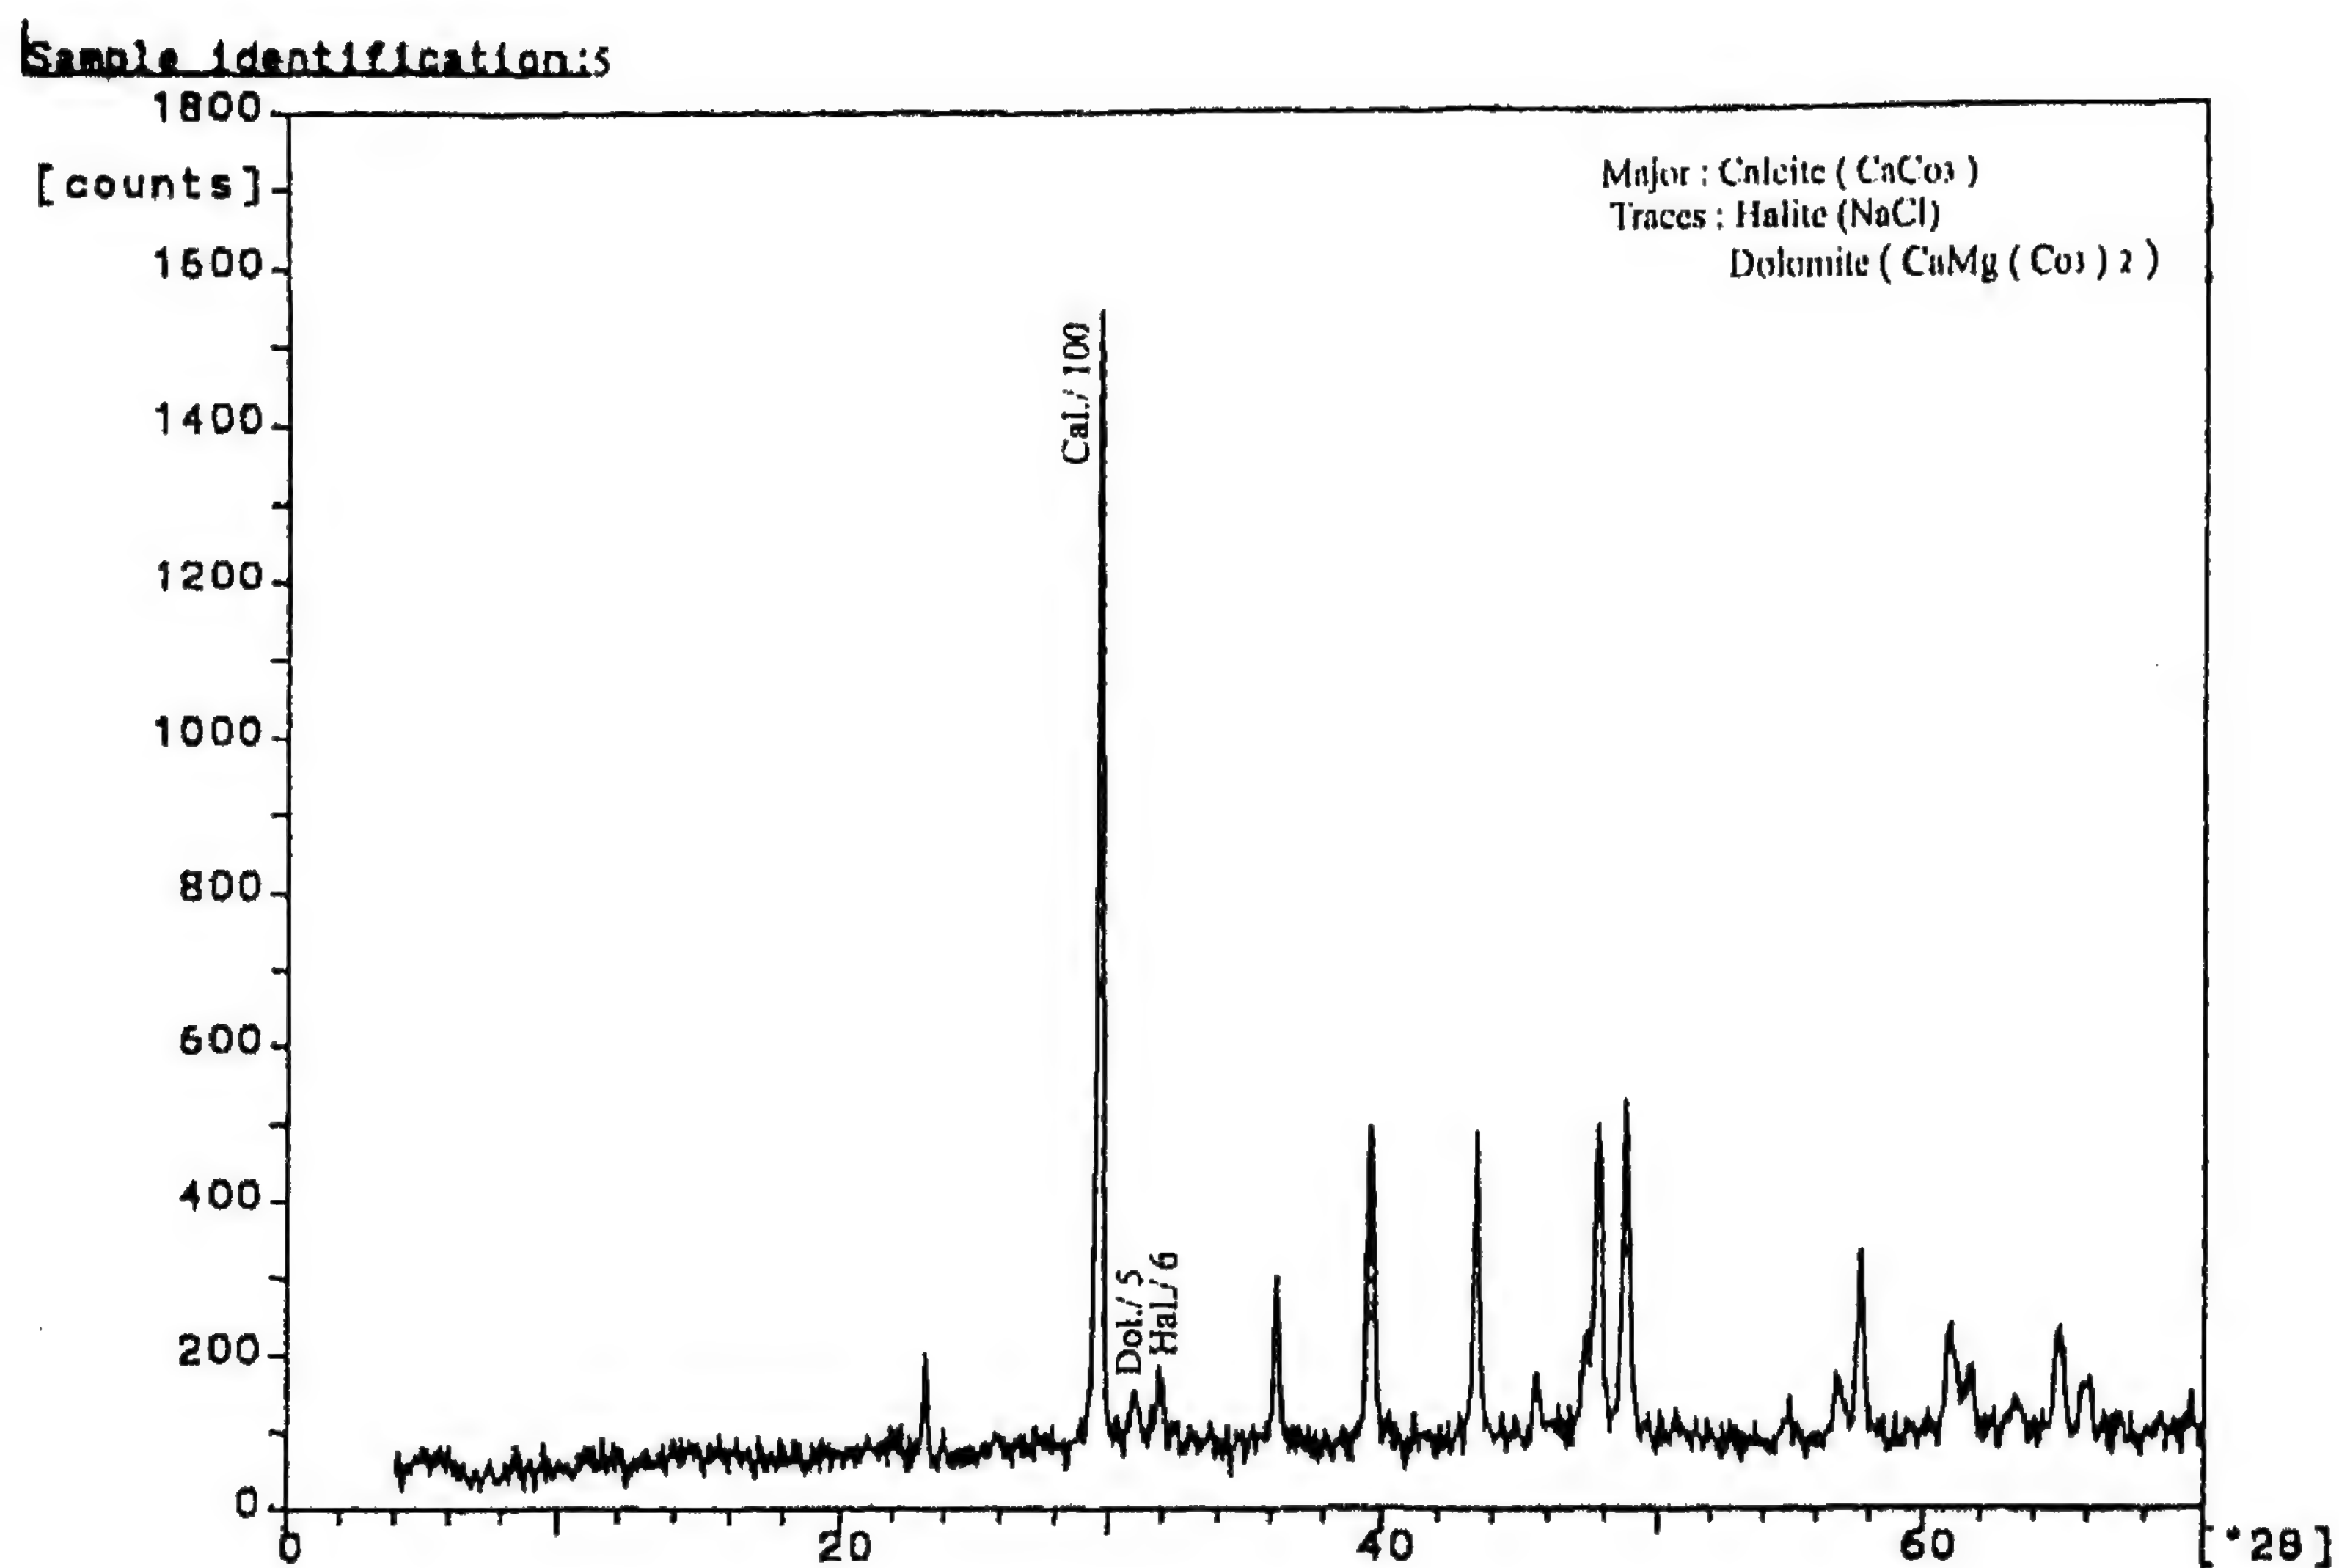

شكل رقم (٣٩) يوضح نمط حيود الأشعة السينية للعينة رقم (٥) أحجار

جدول رقم (١٣) يوضح نتائج تحليل العينة رقم (٥) أحجار بنمط حيود الأشعة السينية .

No.	Name	Formula	I (%)	Card – I D
1	Calcite	Ca CO_3	100	05 - 0586
2	Halite	NaCl	6	05 - 0628
3	Dolomite	$\text{CaMg} (\text{CO}_3)_2$	5	36-0426

Samples of Mortar

ثانياً : عينات المونة

أ- عينة رقم (٦)

أحتوت نتائج نمط حيود الأشعة السينية للعينة رقم (٦) والموضحة بالشكل رقم

(٤٠) والمبينة بالجدول رقم (١٤) على المركبات التالية :-

- ١ - أحتوت العينة على معدن الكالسيت كمكون أساسى للعينة .
- ٢ - وجد بالعينة معدنى الهاليت والكوارتز كشوائب .

ومما سبق تبين أن العينة التى تم تحليلها عبارة عن مونة الجير حيث أنها تحتوى على كربونات الكالسيوم كمكون أساسى وهو المعدن الأساسى للحجر الجيرى الذى يحضر منه الجير الحى المادة الأولية لمونة الجير ، ويرجع وجود الهاليت كشائبة إلى تواجده بالمبنى كنتاج تلف أو كإضافة حيث كان يضاف إلى المونات ليسرع من عملية الشك ، وكذلك فإن وجود الكوارتز كشائبة داخل الجير المحضر منه المونة أو مضاف كمادة مساعدة بالمونة .

ب - عينة رقم (٧)

أحتوت نتائج نمط حيود الأشعة السينية للعينة رقم (٧) والموضحة بالشكل رقم(٤١)

والمبينة بالجدول رقم (١٥) على المركبات التالية :-

- ١ - تبين وجود معدن الكالسيت كمكون أساسى للعينة .
- ٢ - أحتوت العينة على معدن الدولوميت كمكون أساسى أيضاً للعينة .
- ٣ - وجدت بالعينة معدن الكوارتز .


ومن خلال ما سبق تبين أن العينة التى تم تحليلها لمونة الجير وذلك حيث أن العينة تحتوى على كربونات الكالسيوم مصاحبة لكربونات الكالسيوم والماغنسيوم مكون الدولوميت وغالباً ما يتواجد الدولوميت مع الكالسيت فى الأحجار الجيرية الدولوميتية والتى غالباً ما حضر منها جير المونة ، ووجود الكوارتز كشائبة أما أن يكون كإضافة للمونة أو كشائبة مع جير المونة .

ج- عينة رقم (٨)

أحتوت نتائج نمط حيود الأشعة السينية للعينة رقم (٨) والموضحة بالشكل رقم (٤٢)

والمبينة بالجدول رقم (١٦) على المركبات التالية :-

- ١ - أحتوت العينة على معدن الكالسيت كمكون أساسى للعينة .
- ٢ - وجد بالعينة معدن الجبس Gypsum وتركيبه الكيميائى كبريتات الكالسيوم المائية $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ يوجد كمكون ثانوى بالعينة .
- ٣ - تبين وجود معدن الدولوميت كشائبة فى العينة .

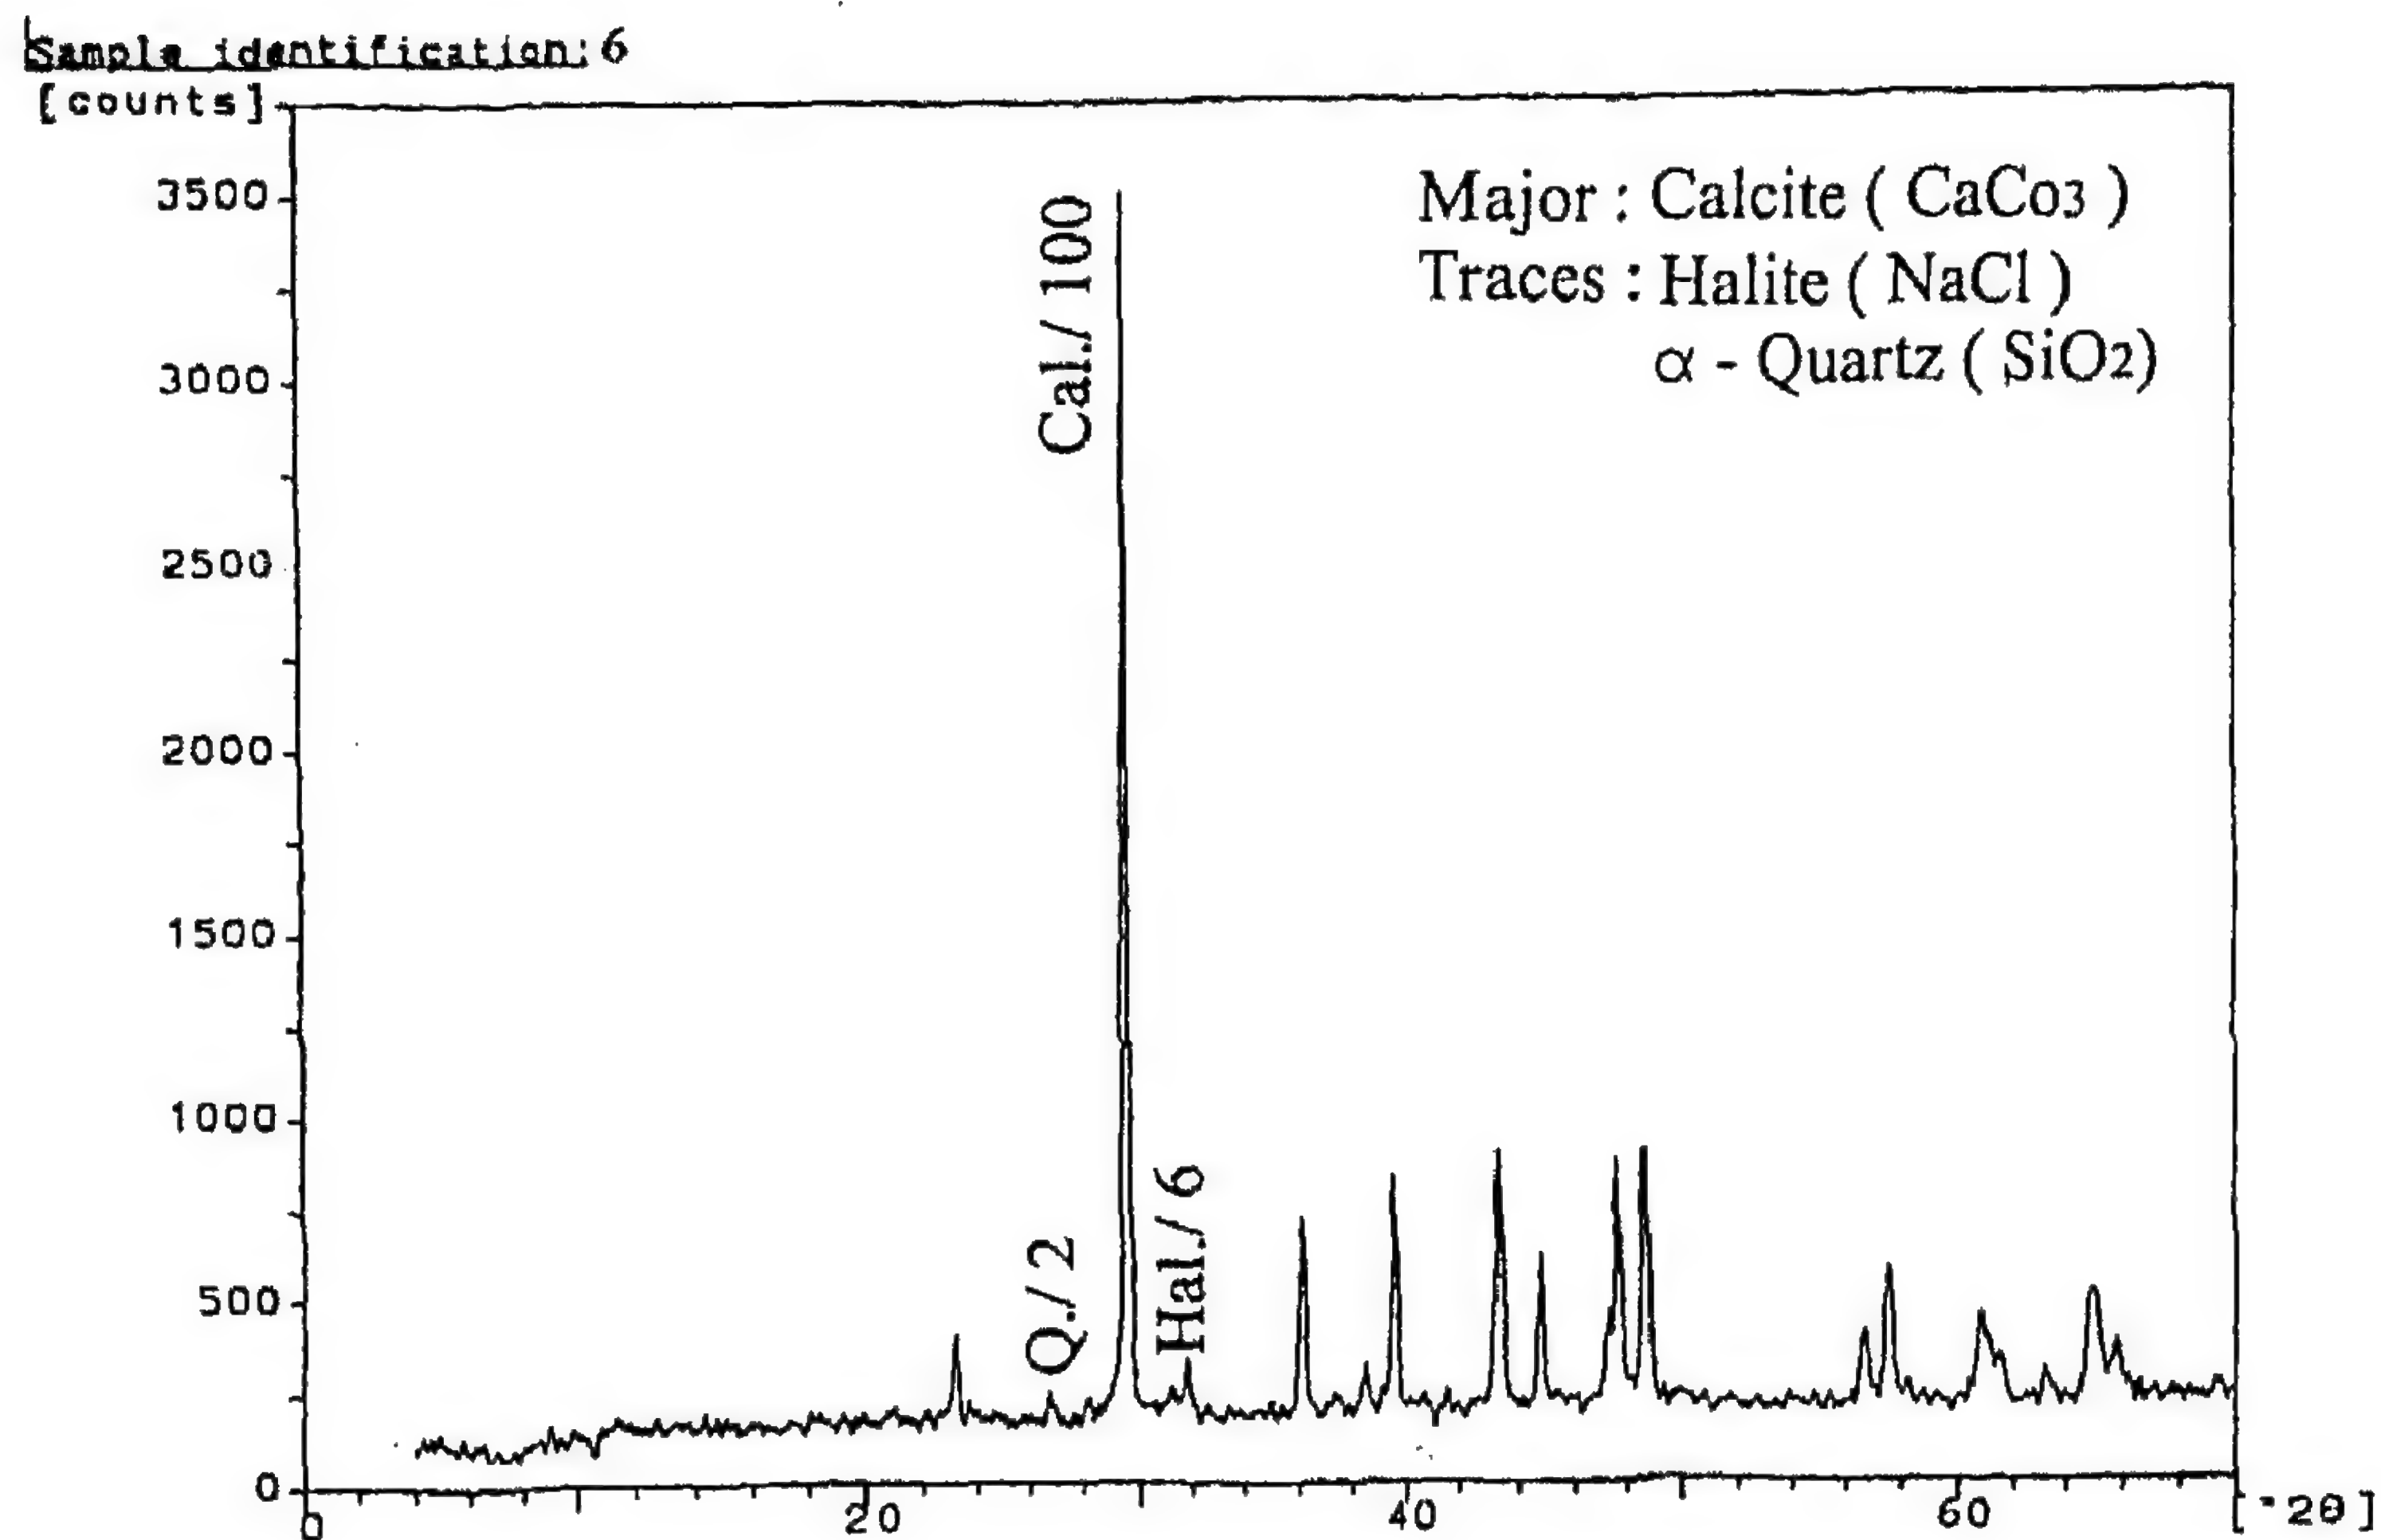


شكل رقم (٤٠) يوضح نمط حيود الأشعة السينية للعينة رقم (٦) مونة .

جدول رقم (١٤) يوضح نتائج تحليل العينة رقم (٦) مونة بنمط حيود الأشعة السينية .

No.	Name	Formula	I (%)	Card - I D
1	Calcite	CaCO_3	100	05 - 0586
2	Halite	NaCl	6	05 - 0628
3	- Quartz	SiO_2	2	5 - 0490


Sample identification: 7

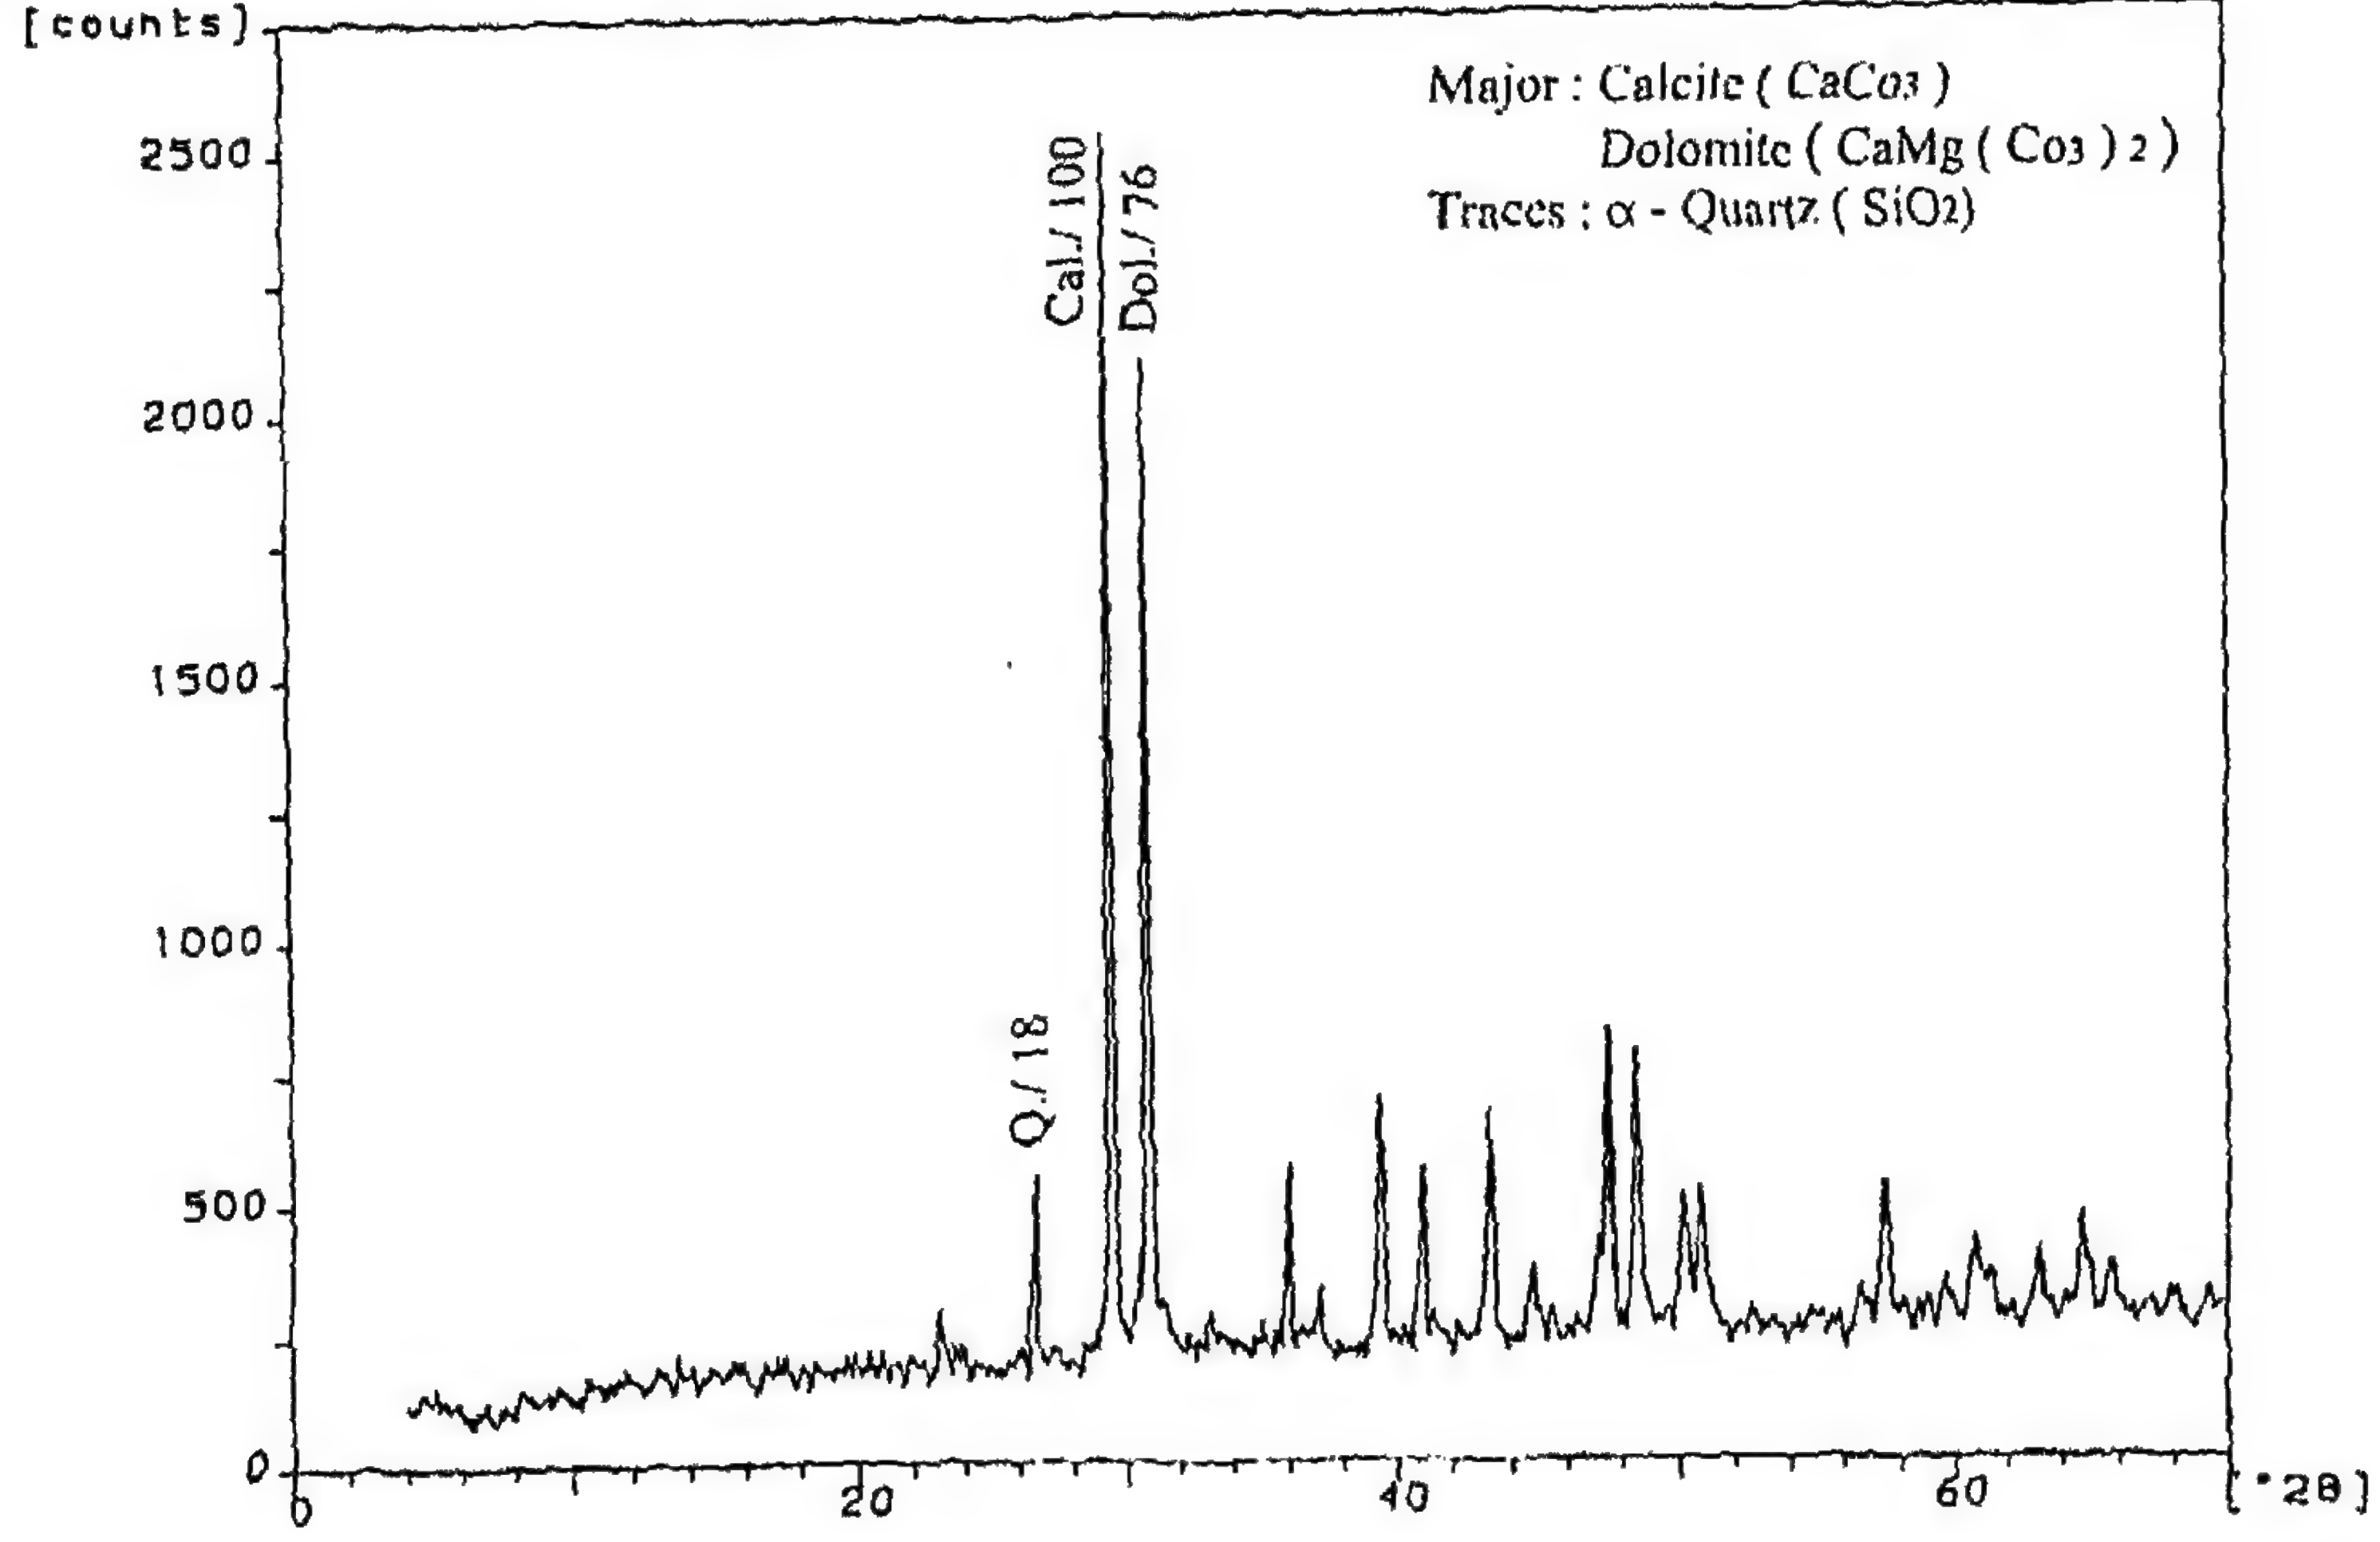

شكل رقم (٤١) يوضح نمط حيود الأشعة السينية للعينة رقم (٧) مونة .

جدول رقم (١٥) يوضح نتائج تحليل العينة رقم (٧) مونة بنمط حيود الأشعة السينية .

No.	Name	Formula	I (%)	Card - I D
1	Calcite	Ca CO ₃	100	05 - 0586
2	Dolomite	CaMg (CO ₃) ₂	76	36 - 0426
3	-Quartz	SiO ₂	18	5-0490

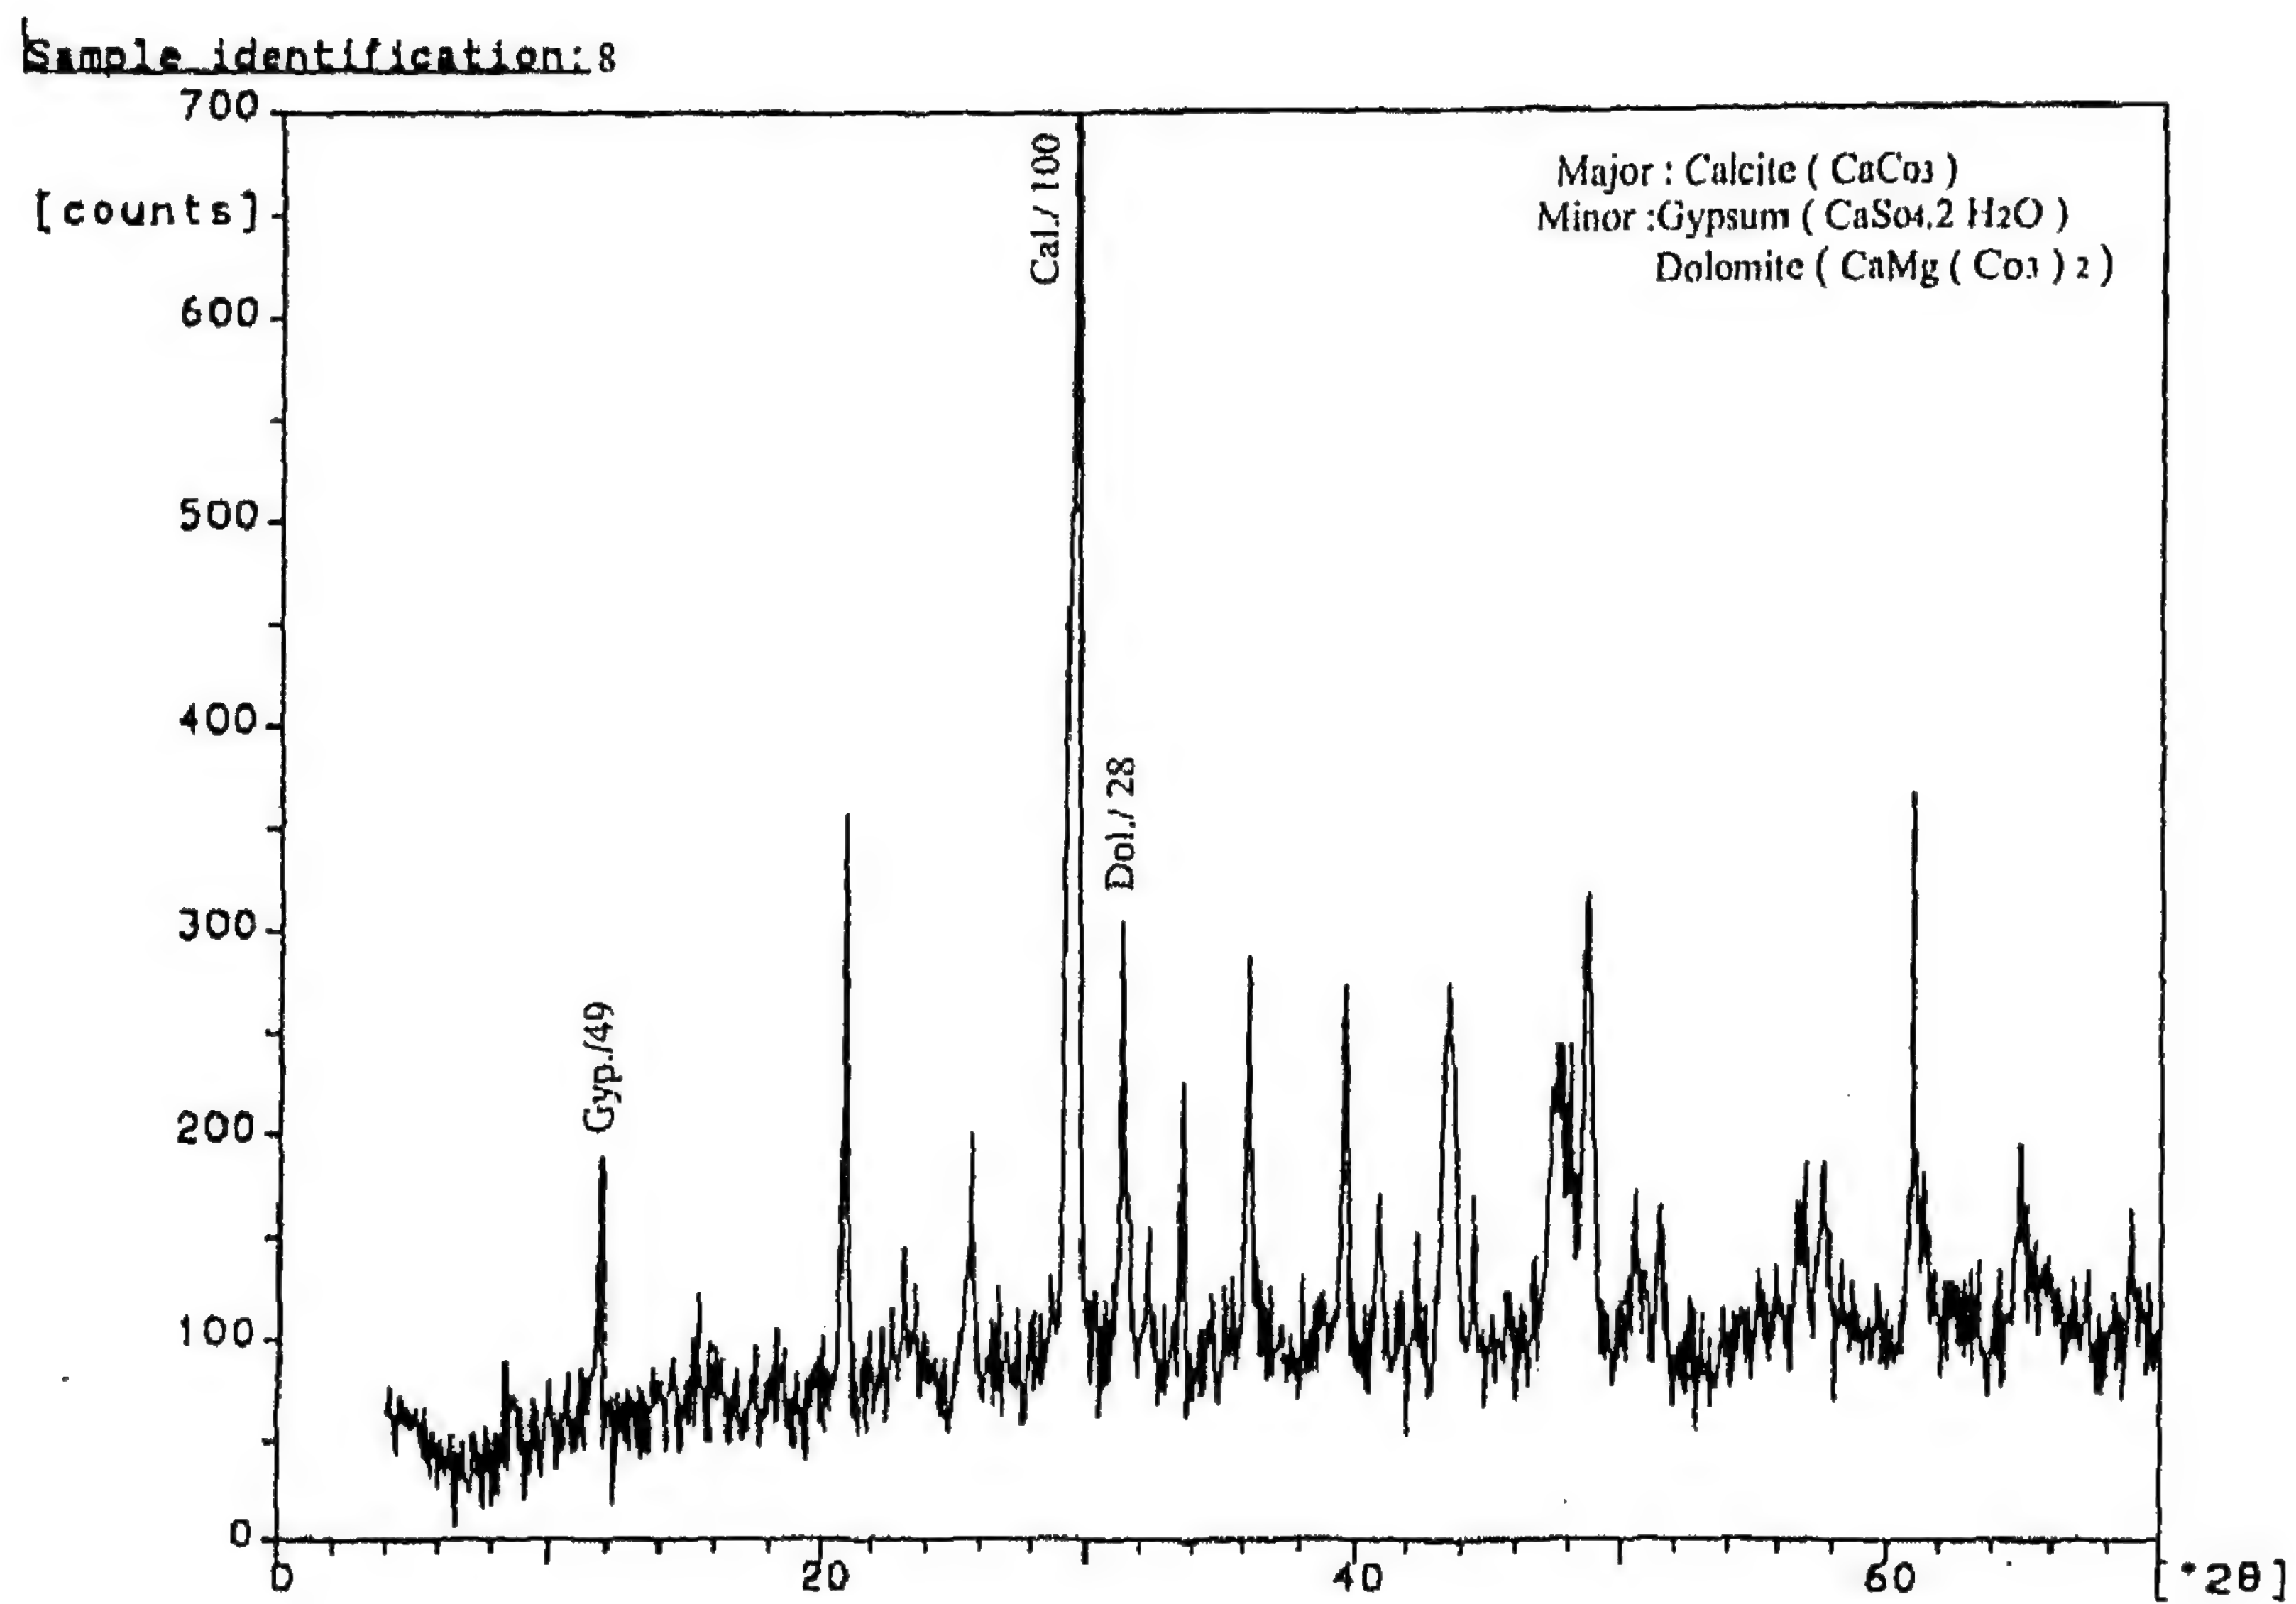

شكل رقم (٤٢) يوضح نمط حيود الأشعة السينية للعينة رقم (٨) مونة .

جدول رقم (١٦) يوضح نتائج تحليل العينة رقم (٨) مونة بنمط حيود الأشعة السينية .

No.	Name	Formula	I (%)	Card - I D
1	Calcite	CaCO_3	100	05 - 0586
2	Gypsum	$\text{Ca SO}_4 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$	49	6 - 0046
3	Dolomite	$\text{CaMg} (\text{CO}_3)_2$	28	36 - 0426

ومن خلال ما سبق يتضح أن العينة التى تم تحليلها لمونة الجير حيث يتواجد الكالسيت كمكون أساسى ، ومعه معدن الجبس المكون من كبريتات الكالسيوم المائية $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ كمكون ثانوى حيث يمكن أن يكون الجبس قد وضع مع الجير كخليط لعمل المونة ، أما الدولوميت فيوجد كشائبة ، حيث أن الدولوميت يتواجد مع الكالسيت فى الأحجار الدولوميتية والتى غالباً ما حضر منها الجير المستخدم فى المونة .

Samples of Salts

ثالثاً : - عينات الأملاح

أ - عينة رقم (٩)

أحتوت نتائج حيود الأشعة للعينة رقم (٩) والموضحة بالشكل رقم (٤٣) والمبينة بالجدول رقم (١٧) على المركبات الآتية : -

١ - أحتوت العينة على معدن الهاليت Halite و تركيبه الكيميائى كلوريد الصوديوم NaCl كمكون أساسى للعينة .

٢ - وجد بالعينة أيضاً نترات الصوديوم NaNO_3 كشائبة .

وأوضح مما سبق أن العينة التى تم تحليلها كانت لمعدن الهاليت الذى يتركب من كلوريد الصوديوم والذى يتواجد بصورة ملحوظة على أسطح المبنى وغالباً ما يظهر وجوده مع تواجد المياه الأرضية والتى يظهر تأثيرها الشديد على المبنى حيث تحتوى المياه الأرضية على كلوريد الصوديوم ذائباً فيها بنسب كبيرة مع اختلاطها فى معظم الأحيان بمياه الصرف الصحى والتى تحتوى على كثير من الأملاح ، ويتصاعد كلوريد الصوديوم الذائب إلى الجدران بواسطة الخاصية الشعرية ومع التغير فى درجات الحرارة والرطوبة فإنه يتزهر على الأسطح ، ومن خلال ما يقوم به قاطنى المبنى من إلقاء مياه ومخلفات تحتوى على ملح كلوريد الصوديوم الذى يستخدم فى الأغراض المنزلية من طهى وخلافه ويدخل فى تركيب المنظفات التى تختلط بها المياه والمخلفات ، أما عن ملح نترات الصوديوم فهو يوجد كشائبة من خلال تواجد المياه الأرضية ومياه الصرف الصحى الذى يظهر تأثيرها على المبنى.


ب - عينة رقم (١٠)

أحتوت نتائج نمط حيود الأشعة السينية للعينة رقم (١٠) والموضحة بالشكل رقم (٤٤) والمبينة بالجدول رقم (١٨) على المركب كالتالى : -

١ - أحتوت العينة على معدن الهاليت كمكون أساسى وهو المركب الوحيد بالعينة .

وتبين مما سبق أن العينة التى تم تحليلها كانت لمعدن الهاليت وهو يتركب من كلوريد الصوديوم و الذى يظهر انتشاره و تزهره على أسطح المبنى وذلك لوجود تأثير المياه الأرضية والمحملة بالملح نفسه فى صورة ذائبة حيث يوجد بنسب كبيرة فى المياه الأرضية مع وجود


Sample identification: 9

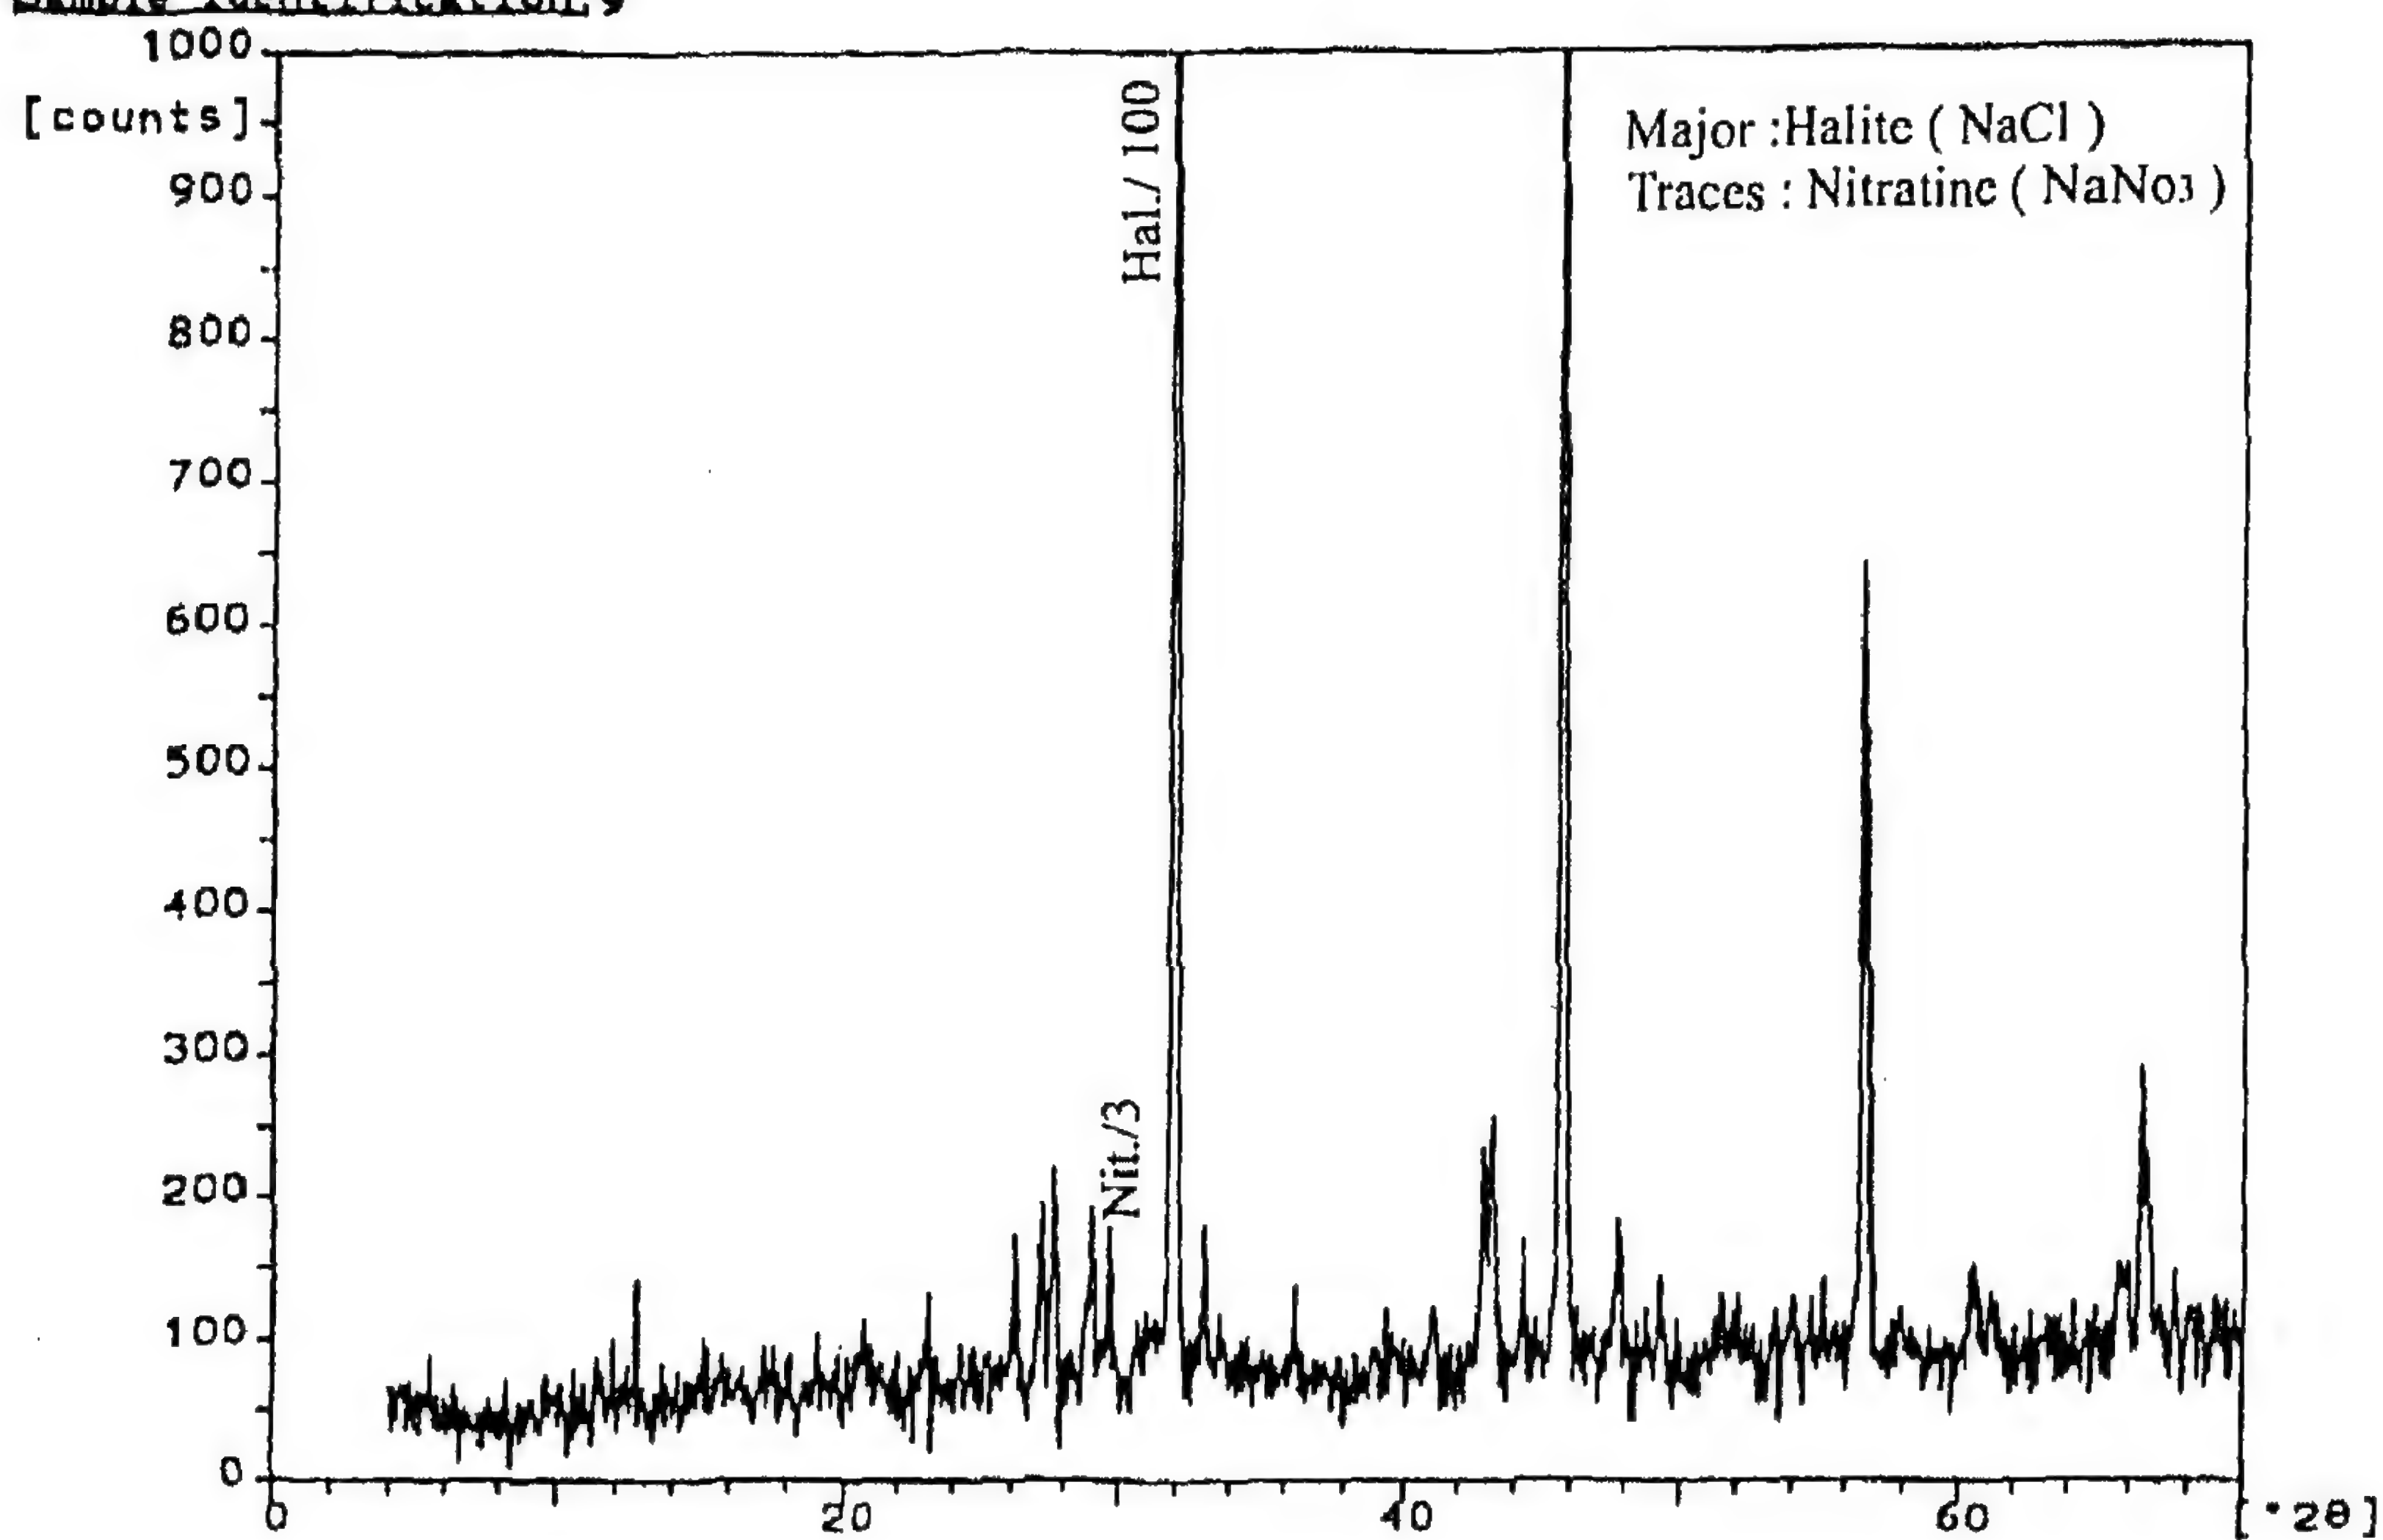

شكل رقم (٤٣) يوضح نمط حيود الأشعة السينية للعينة رقم (٩) أملاح .

جدول رقم (١٧) يوضح نتائج تحليل العينة رقم (٩) أملاح بنمط حيود الأشعة السينية .

No	Name	Formula	I (%)	Card – I D
1	Halite	NaCl	100	05 – 0628
2	Nitratine	Na NO ₃	3	36 – 1474

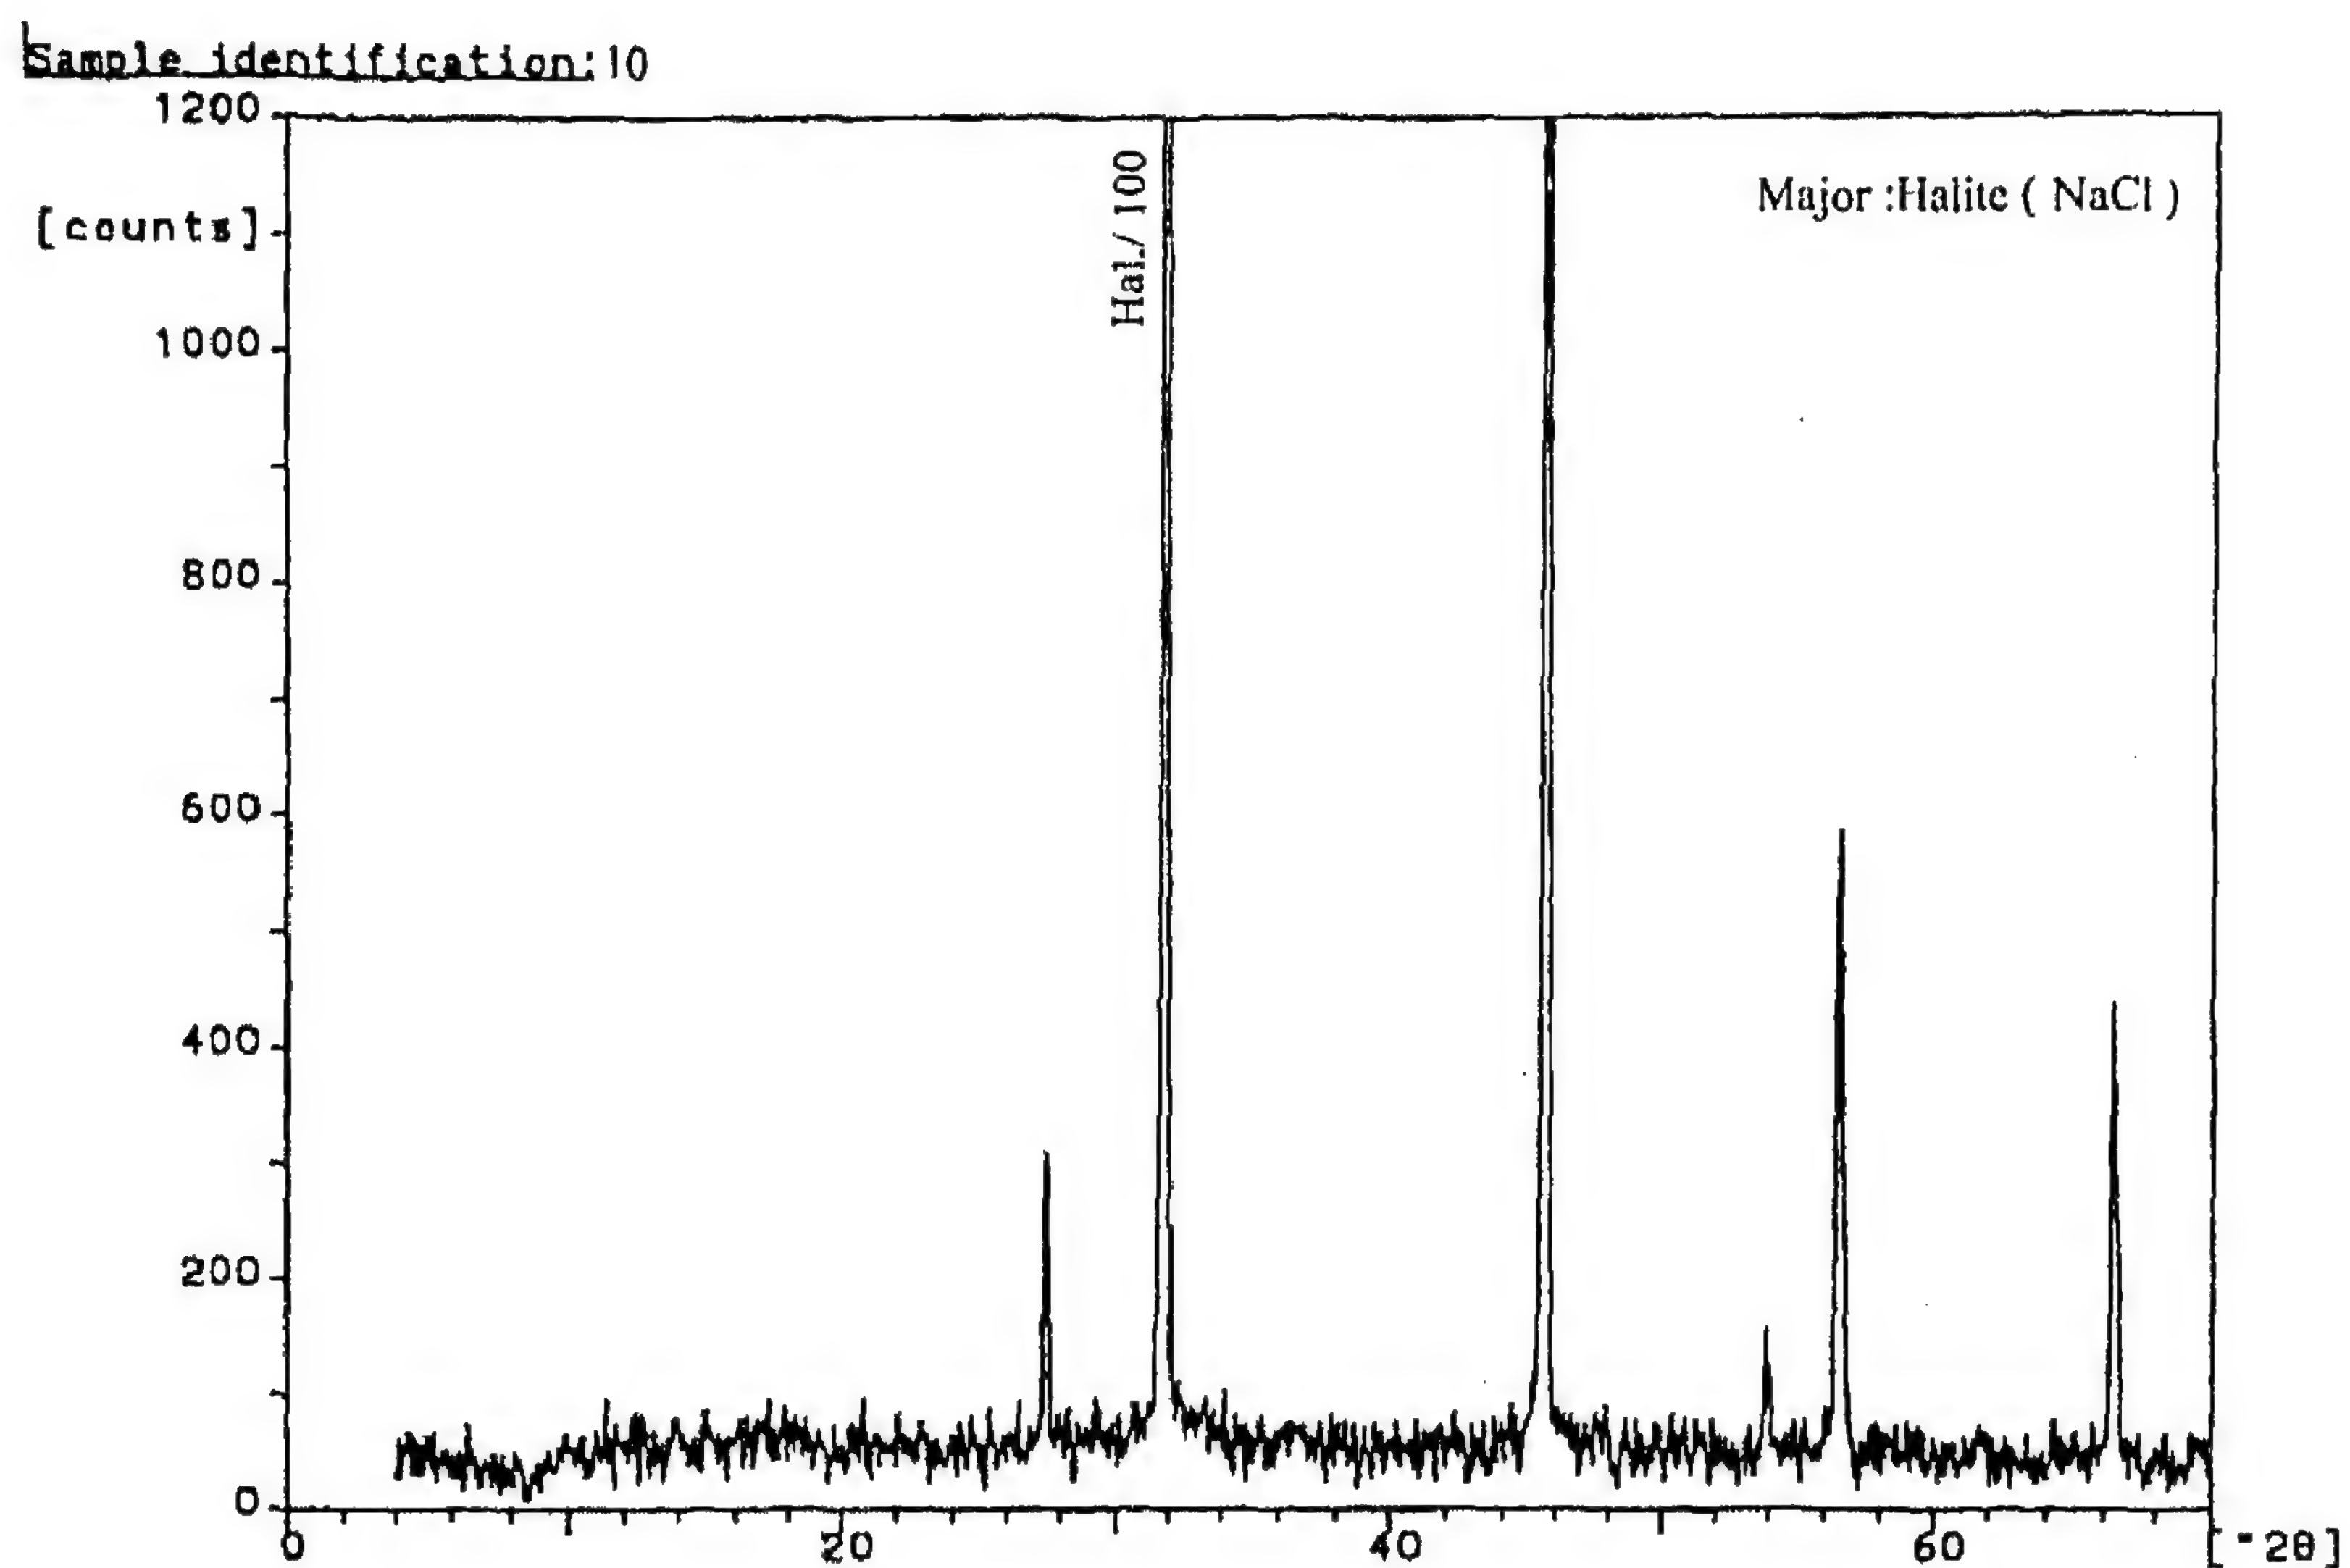


شكل رقم (٤٤) يوضح نمط حيود الأشعة السينية للعينة رقم (١٠) أملاح .

جدول رقم (١٨) يوضح نتائج تحليل العينة رقم (١٠) أملاح بنمط حيود الأشعة السينية .

No	Name	Formula	I (%)	Card – I D
1	Halite	NaCl	100	05– 5 0628

Sample identification: 11

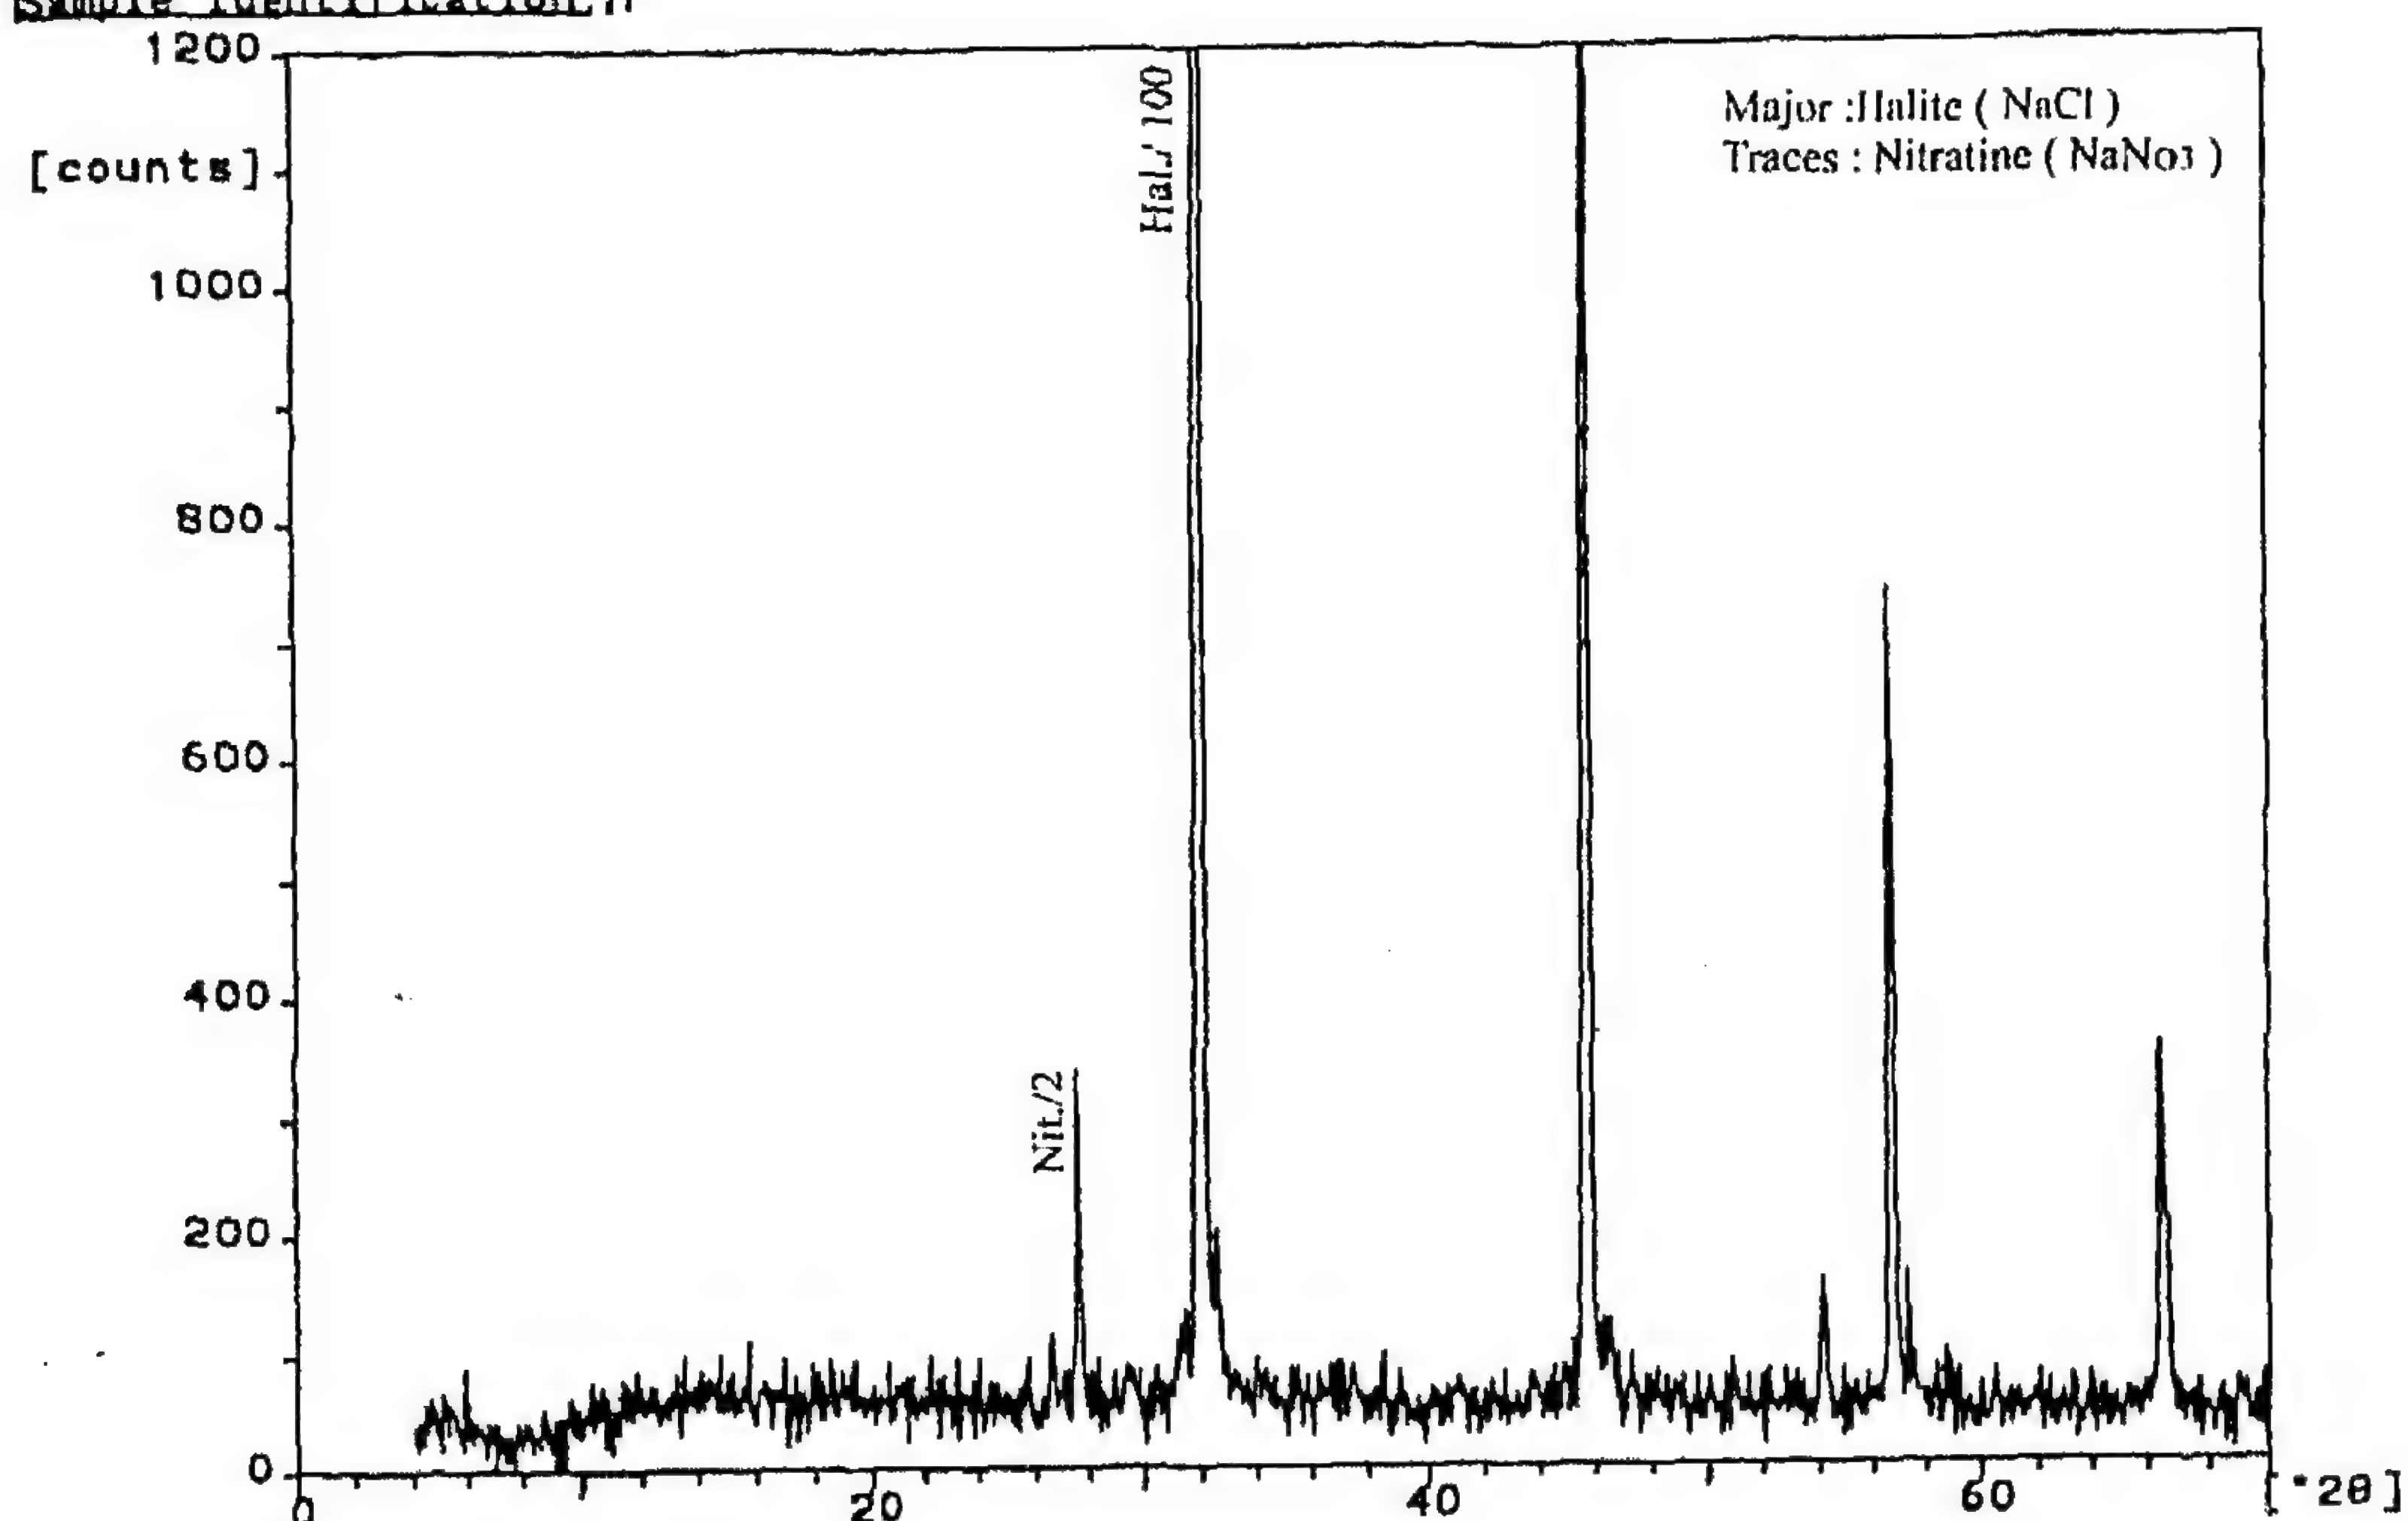

شكل رقم (٤٥) يوضح نمط حيود الأشعة السينية للعينة رقم (١١) أملاح .

جدول رقم (١٩) يوضح نتائج تحليل العينة رقم (١١) أملاح بنمط حيود الأشعة السينية.

No	Name	Formula	I (%)	Card - I D
1	Halite	NaCl	100	05 - 0628
2	Nitratine	Na NO ₃	2	36 - 1474

تأثير لمياه الصرف الصحي والتي تحتوى أيضاً على كثير من الأملاح و التي منها كلوريد الصوديوم ومن خلال الخاصية الشعرية يتصاعد إلى الجدران ومع التردد فى درجات الحرارة والرطوبة يتزهر الملح على الأسطح ، ومع استعمال المبنى أيضاً للسكن ومن خلال إلقاء الماء والمخلفات والتي تحتوى على كلوريد الصوديوم يظهر التأثير أيضاً .

ج - عينة رقم (١١)

احتوت نتائج نمط حيود الأشعة السينية للعينة رقم (١١) والموضحة بالشكل (٤٥) والمبينة بالجدول رقم (١٩) على المركبات التالية :-

١ - تبين وجود معدن الهاليت كمكون أساسى للعينة.

٢ - احتوت العينة على ملح نترات الصوديوم كشائبة.

ومما سبق يتضح أن العينة التى تم تحليلها كانت لمعدن الهاليت وتركيبه كلوريد الصوديوم الذى كان منتشراً على أسطح الجدران بالمبنى وظهر معه ملح نترات الصوديوم كشائبة وهو غالباً ناتج لوجود مياه الصرف الصحى حيث تختلط مع المياه الأرضية مما أدى إلى صعود الملح مع كلوريد الصوديوم بالخاصية الشعرية إلى الأسطح ومع التردد فى درجة الحرارة والرطوبة فيحدث التزهر على الأسطح .

٢ - الفحص بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح Scanning Electron Microscope

ويستخدم فى الميكروسكوب الإلكتروني حزمة من الإلكترونات المندفعة تحت جهد كهربى عالى جداً (٥٠ - ١٠٠ كيلو فولت) من خيط التنجستين النقى المسخن كهربياً لحد التوهج وتوجه هذه الإلكترونات للعبور خلال سلسلة من العدسات المغناطيسية ، ويتم استقبال الصورة النهائية على شاشة فلورسننتية خلال نافذة مجموعة الهواء ويمكن تسجيلها على لوحة فوتوغرافية باستخدام آلة تصوير ملحقه بالميكروسكوب ، ويعمل الميكروسكوب تحت تفريغ تام وقد زادت قوة التكبير إلى مليون مرة بعد تغذيته بجهود كهربية فائقة بلغت ما يقرب من المليون فولت .

ويستخدم الميكروسكوب فى دراسة الظواهر المورفولوجية للحبيبات المعدنية دقيقة التبلور مع كشف التفاصيل الدقيقة فى بناء المعادن ، ويستخدم أيضاً لدراسة تلف المواد المختلفة حيث يعتبر أكثر طرق التحليل الدقيقة المطبقة بكثرة فى دراسة تلف الأحجار المختلفة حيث يستخدم لدراسة التراكيب السطحية والداخلية فيوضح المراحل الأولى لبدء عملية التلف وما يحدث داخل المواد من تغيرات ناتجة عن هذا التلف . (١)

١- محمد عز الدين حلمى (دكتور) : علم المعادن ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٨٤م ، ص ١٥٤ .

- نتائج الفحص بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح : - (S. E. M)
١ - عينة رقم (١٢) تكبير (١٠٠٠)



صورة رقم (٩٥) توضح انتشار بلورات الكالسييت وما بينها من فراغات بينية مع ظهور التشوه الناتج عن عوامل التلف .

تكبير (١٠٠٠)

ب - عينات رقم (١٣) ، (١٤)



صورة رقم (٩٦،٩٧) توضحان تعرض بلورات الكالسيت للتلف بفعل المياه الأرضية المحملة بكلوريد الصوديوم والتي تنتشر بلوراتها على سطح الكالسيت .

ومن خلال عمليات التحليل والفحص المختلفة والتي أجريت على العينات المتنوعة من الأحجار والمونات والأملاح يستنتج الآتى :-

١ - أن الأحجار التي استخدمت فى بناء التكية من نوعية الأحجار الجيرية والأحجار الجيرية الدولوميتية .

٢- أن المونات التي تم أستخدامها فى المبنى هى المونة الجيرية .

٣- أن الأملاح التي تنتشر بالمبنى من نوعية أملاح كلوريد الصوديوم .

ثالثاً- خطة الترميم والصيانة المقترحة للمبنى:-

، وتشمل هذه الخطة ثلاث عناصر رئيسية فرضتها ظروف المبنى ، ومن خلال الدراسات السابقة المتعلقة بأسباب التلف وما ترتب عليه من مظاهر و كذلك التحاليل و الفحوص وما أعطته من نتائج ، لذلك يقترح أن تتناول الخطة العناصر التالية:-

- ١- وضع الحلول المناسبة لمشكلة السكن داخل التكية و التعديات و الإشغالات وغير ذلك .
- ٢- تأهيل المبنى بإجراء عمليات العلاج و الترميم و الإصلاح لما به من تداعيات .
- ٣- اقتراح توظيف المبنى لضمان استمرارية صيانتة و الحفاظ عليه .

١- حلول مناسبة لمشكلة السكن و التعديات و الإشغالات بمبنى التكية:-

وقبل البدء فى عمليات العلاج والترميم لابد من علاج المشكلة من جذورها ، ذلك أن الأساس فى عملية التلف هو تواجد العنصر البشرى والمتمثل فى شاغلى المبنى ، ولذا فمن غير الممكن أن تجرى عمليات العلاج والترميم فى ظل وجود السكان و الإشغالات ، ولذلك تعتبر عملية إخلاء المبنى لما فيه من إشغالات وتعديات أهم خطوة لبداية صحيحة لتنفيذ خطة علاج وترميم علمية ناجحة ، وبالتالي تؤتى هذه العملية ثمارها باستعادة شباب المبنى ومحاولة إرجاعه إلى ما كان عليه عند الإنشاء بقدر المستطاع ، وعلى الرغم من أن عملية الإخلاء هامة جداً بالنسبة للمبنى الأثرى فإنها تؤثر على سكان و شاغلى المبنى حيث يفقدون مكان سكنهم وأماكن أعمالهم ، وعليه فإن عملية تعويض السكان بوحدات سكنية مناسبة وتلبى احتياجاتهم هامة جداً وتساعد فى حل المشكلة، أيضاً تعويض شاغلى الحوانيت أسفل التكية بتعويض مادی مناسب أو محلات فى أماكن ملائمة ، بالإضافة إلى أن السرعة فى عمليات التعويض هامة جداً لسرعة الإخلاء وفى نفس الوقت تدفع شاغلى المبنى إلى التعاون فى ذلك ومن ثم يكون المبنى معد لاستقبال المرحلة الثانية وهى عملية تأهيل المبنى بإجراء عمليات العلاج والترميم والإصلاح.

٢- عمليات العلاج و الترميم والإصلاح المقترحة تبعاً لكل ناتج من مظاهر التلف المختلفة:-

أولاً - الأتربة و الاتساخات والبقع المختلفة :-

تتراكم الأتربة و الاتساخات على أسطح الكتل الحجرية وتتداخل فى مسامها وبالتالي تؤدي إلى تشويه المظهر العام لجدران المباني الأثرية والتاريخية ويمكن اتباع عدة طرق للتنظيف أهمها التنظيف الميكانيكى كالتالى :-

أ - التنظيف الميكانيكى الجاف :- Dry mechanical cleaning

ويستخدم فى هذا النوع أدوات بسيطة مثل الفرش بأنواعها والمشارط والأزاميل لإزالة الغبار والعوالق الموجودة على الأسطح الحجرية .

Wet mechanical Cleaning

ب - التنظيف الميكانيكى الرطب : -

وتستخدم هذه الطريقة فى حالة الأتربة والأوساخ التى تكون قابلة للإزالة بالماء ، ويتوقف نجاح هذه الطريقة والنتائج المحققة على أسلوب التطبيق، ويندرج تحتها عدة أساليب منها : -

Water spray under high pressure

- الرش بالمياه تحت ضغط عالى : -

وتستخدم هذه الطريقة فى حالة الجدران القوية والخالية من أى زخارف أو نقوش أو صور وهى تعتبر من الطرق السريعة والرخيصة ، والضغط المستخدم فى هذه الطريقة (5 – 10 Kg f / Cm²) والمياه هنا تعمل على تطرية الأوساخ ومن ثم يسهل إزالتها ، حيث يتم استخدام الفرش الخشنة وذات الشعر النيلون فى الإزالة مع تجنب استخدام الفرش السلكية و تجنب التطبيق فى الأوقات التى تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة .

Water spray under low pressure

- الرش بالمياه تحت ضغط منخفض جداً : -

وفى هذه الطريقة يستعمل الرش بالمياه تحت ضغط منخفض لذا يجب عدم إطالة وقت الاستخدام ، حيث تتعرض الجدران والأماكن المستخدمة هذه الطريقة فى تنظيفها لكميات كبيرة من المياه وذلك لتجنب دخول الماء إلى داخل البناء الحجرى .

Water Sprinkling

- رذاذ الماء : -

وتستخدم هذه الطريقة فى حالة الاتساخات ذات الأسطح الناعمة ، وهذه الطريقة تتطلب مع تطبيقها بعد التندية بالماء الحك الشديد لإزالة الطبقات وقشور الاتساخات والأقذار، وهذه الطريقة تترك الحوائط والجدران بعد التنظيف وعليها طبقة الباتينا الأصلية ، ويجب تجنب استخدام هذه الطريقة مع الحوائط والجدران الحجرية ذات التلف الشديد والمسامية العالية . (١)

Steam Cleaning

- التنظيف بالبخار : -

لم يكن استخدام التنظيف بالبخار فى مجال الترميم معروفاً وشائعاً قبل عام ١٩٣٠م ، ويستخدم هذا التكنيك عندما تكون الأسطح غير منظمة مع وجود الترسيبات الدهنية والشحوم والمواد اللزجة (١) .

يتم تطبيق هذا التكنيك تحت ضغط (0.5 Kg f / Cm²) مع ضرورة الحك الشديد بعد التطبيق لإزالة الترسيبات والأتربة و الاتساخات المتواجدة ، ولكن قبل العمل أيضاً يجب اختبار مدى تحمل سطح الحجر لدرجة الحرارة العالية الصالحة للتكنيك وإن كان سوف ينشأ من جراء

1- Fassina, V.: General Criteria for Cleaning of Stone: Theoretical aspects and Methodology of

Application Stone Material in monuments: diagnosis and conservation, Second Courses,

Heraklion – Crete 24 – 30 May 1993, P. 128 – 129.

2-Ashurst, J.: Cleaning and surface repair, "Conservation of historic stone building and monuments",

National Academy, Washington D.C, 1982, P.274.

ذلك تفلور أو بقع ترطيب ، وهذه الطريقة تكون أقل ضرراً على الأسطح الخالية من الأعمال الفنية لذا ينصح باستعمالها فى الأسطح والجدران التى لا تحمل نقوش أو زخارف (١)٠

- التنظيف الكيميائى للأتربة و الاتساخات والبقع المختلفة :-

ويستخدم التنظيف الكيميائى لتقليل كمية المياه المستخدمة وأيضاً لتجنب الاحتكاك المباشر بالأثر كما يحدث فى التنظيف الميكانيكى ، ولكن يجب معرفة تأثير هذه الكيماويات على الأسطح التى تنظف وتعالج بها ، ويستخدم فى هذا النوع من التنظيف المنظفات الصناعية والمذيبات والمواد الكيماوية المختلفة سواء كانت حامضية أو قاعدية كالتالى :-

- تنظيف الأتربة و الاتساخات :-

و يستخدم فى ذلك الماء المضاف إليه قليل من الصابون المتعادل لا يحتوى على نسبة عالية من القلويات وكذلك قليل من النشادر بالنسب الآتية:-

١٠٠م من الصابون المتعادل

١٠٠٠ سم^٢ من الماء

١٠٠ سم^٢ من النشادر

ويتعين إزالة آثار الصابون والنشادر بعد التنظيف بالماء العذب (٢)٠ صورة (٩٨، ٩٩، ١٠٠)

- تنظيف البقع المختلفة :-

١- بقع السناج :

تغسل بالماء المضاف إليه الصابون المتعادل والنشادر بالنسب الآتية:-

١٠٠٠ سم^٢ من الماء

١٠٠ جم من الصابون المتعادل

٢٠ سم^٢ من النشادر صورة (١٠١، ١٠٢)

ويزال الجزء المتبقى بعد الغسيل باستخدام محلول مخفف من الكلورامين - ت ، المحضر حديثاً بنسبة ٢ % مع الماء ، ويتعين إزالة آثار الكلورامين - ت بالماء العذب بعد إزالة البقع .

٢- بقع الحبر :

ويستعمل لإزالة بقع الحبر محلول يحضر حديثاً من الكلورامين - ت بتركيز ٢ % ثم يتبعها بعد فترة من الوقت المعالجة بفوق أكسيد الهيدروجين ٢٠ حجم (ماء الأكسجين) مع إضافة قطرة واحدة من الأمونيا إليه ، ثم يتم غسيل الأماكن المعالجة بالماء الجارى جيداً ، وإذا لم تزال بقع الحبر جيداً يتعين استخدام محلول ساخن من أوكسالات الأمونيوم المركزة . (٣)

1-Fassina, v.,: OP, cit. P. 129.

٢ - عبد المعز شاهين : المرجع السابق ، ص ٢٥٣.

٣ - عبد المعز شاهين : المرجع نفسه ، ص ٢٥٣.

٣ - بقع الزيوت والشحوم :

ويتم تنظيف الزيوت والشحوم باستخدام المذيبات العضوية مثل النفثا ورابع كلوريد الكربون وثاني كلورو الإيثيلين وأيضاً يستخدم خليط من الميثانول وتراي إيثيلامين ، كما يمكن استخدام البريديين والمورفولين ، ويمكن عمل مزيج من النشادر والبنزين والكحول بنسب متساوية ثم بعد ذلك يتعين غسل أماكن البقع جيداً بالماء العذب . (١)

ولإزالة بقع الشحوم والزيوت من الأحجار غير المسامية يمكن استخدام المحاليل الآتية : -

- المحلول الأول يتكون من : -

١٠٠ سم^٣ كحول إيثيلي نقي

١٠٠ سم^٣ إيثير

١٠ سم^٣ زيت خروع

- المحلول الثاني يتكون من : -

٢٠٠ سم^٣ أسيتون

١٠٠ م^٣ خلاص الأميل

١٥ سم^٣ زيت خروع

ويضاف إلى أي من المحلولين كمية مناسبة من محلول خلاص الفينيل المبلمرة الذائبة في الأسيتون حتى يتكون محلول لزج ، وتضاف خلاص الفينيل المبلمرة إلى المحاليل السابقة على أساس أنها عندما تتجمد تكون قشرة يسهل إزالتها ومعها الزيوت والشحوم . (٢)

٤ - بقع القار :

وتزال بقع القار بإضافة خليط متساو من البنزين والأمونيا (٠,٨٨) و الميثانول ، ثم تغسل المنطقة المعالجة بالماء الجاري جيداً . (٣)

٥ - الألوان الزيتية والدهانات :

ويستخدم في ذلك المذيبات العضوية مثل التربينتين ورابع كلوريد الكربون والطورلين والأسيتون وغيرها ويمكن استخدام البريديين والمورفولين ولإزالة الورنيشات المختلفة يستخدم محلول يتركب من كميات متساوية من الكحول والبنزين . (٤) صورة (١٠٣، ١٠٤، ١٠٥)

١- ر. ف. سنيرز ، ب. ج. دي لينو : صيانة الحجر ، (صيانة للتراث الحضاري) ، ترجمة د / واثق الصباحي ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، تونس ، ١٩٩٠ م ص ٢٤٢ ، ٢٤٣ .

٢- ر. ف. سنيرز ، ب. ج. دي لينو : المرجع السابق ، ص ٢٤٢ .

٣- حسام الدين عبد الحميد (دكتور) : المرجع السابق ، ص ٣٤٤ .

٤- عبد المعز شاهين : المرجع السابق ، ص ٢١٥ .

ثانياً - الرطوبة والمياه السطحية وتحت السطحية : -

ومن أهم المشاكل التى تواجه الآثار بصفة عامة والآثار الإسلامية بصفة خاصة وذلك لوقوعها فى نطاق مناطق سكنية وما يحدث من تلف لشبكات مياه الشرب وشبكات الصرف و يتضح تأثير ذلك على مبنى التكية من خلال انتشار الرطوبة بمصادرha المختلفة و ظهور أثرها على حوائط و جدران المبنى .

أ- الرطوبة :-

ويمكن مواجهة هذه المشكلة و ذلك بتجفيف الحوائط لمنع تسرب المياه إلى الأساسات و انتشار الرطوبة فى الحوائط ، مع إزالة ما يكون على الجدران من طبقات بياض تكون مشبعة بالأملاح مع تنظيف الجدران وتركها لتجف تماماً كالتالى :

Ventilation

١ - التهوية :

ويتبع هذا الأسلوب للتخلص من الرطوبة فى حالة المباني الأثرية والتاريخية التى تحتوى على عناصر معمارية أو زخرفية ، وتتم عملية التهوية بتركيب مجموعتان من المراوح فى اتجاهين متقابلين إحداها لإدخال الهواء والأخرى لسحب الهواء من الداخل إلى الخارج ، و بالتالى يمكن تجفيف الجدران ومنع تكثف الرطوبة .

Heating

٢ - التدفئة :

ويستخدم أسلوب التدفئة لخفض الرطوبة فى أجواء المباني الأثرية والتاريخية وذلك لمنع تكثفها على أسطح الجدران وذلك عن طريق تزويد المباني بشبكة من الأنابيب المعدنية تغذى مركزياً بالماء الساخن ، فتشع الحرارة فى أرجاء المبنى ، ويجب ألا ترتفع درجات الحرارة عن ١٦ درجة مئوية .

Extraction of Efflorescence Salts

٣ - استخلاص أملاح التزهير:

أثبتت الدراسات التى أجريت لقياس محتوى مواد البناء المشبعة بأنواع مختلفة من الأملاح من الماء الحر ، أن الكتل الحجرية وقوالب اللبن التى تصل فيها كمية ملح كلوريد الصوديوم إلى ٢٠مجم فى سم^٢ تمتص الرطوبة من الجو المحيط على هيئة ماء حر بنسبة تتراوح من ١٠ : ١٥ % بالحجم عند رطوبة نسبية مقدارها ٩٠ % ، بينما الكتل الحجرية وقوالب اللبن الخالية من الأملاح تتعدم تقريباً قابليتها لامتصاص الرطوبة ، ويعنى هذا بطبيعة الحال أن وجود الأملاح بمواد البناء يزيد من قابليتها لامتصاص الرطوبة ، (١) ومن هنا وجب استخلاص الأملاح من مواد البناء ولها طرق متعددة سيلي ذكرها فيما بعد .

١- عبد المعز شاهين : المرجع السابق ص ٢١٦، ٢١٥.

ب- المياه السطحية وتحت السطحية:-

ولمواجهة خطر المياه السطحية وتحت السطحية على المباني الأثرية والتاريخية عامة وعلى مبنى التكية خاصة، فهناك عدة طرق منها :-

١ - مصدات المياه الرأسية : Vertical Moisture Barriers

يستخدم أسلوب مصدات المياه الرأسية للتقليل من كمية مياه الرشح والنشع السطحية التي تصل إلى الأساسات والأجزاء السفلى من الجدران ، وهى إما أن تكون حوائط حول الأساسات أو فى صورة ثقوب وقنوات تحفر حول الجدران تتجمع فيها مياه الرشح ثم يتم ضخها تدريجياً بعد ذلك (١)٠

٢ - الصرف المغطى : Submerged Drainage

يستخدم أسلوب الصرف المغطى إما للتقليل من مياه الرشح والنشع السطحية والأفقية ، وإما لخفض منسوب المياه الجوفية حتى لا تصل إلى أساسات الجدران ، ومن ثم ترتفع فيها بالخاصية الشعرية ، ويتلخص أسلوب الصرف المغطى فى تغطية أرضية المباني بشبكة من الأنابيب الأسبستوس المسامية توضع على أعماق تتناسب مع منسوب مياه الرشح والنشع أو المياه الجوفية و تنتهى بمجموعة من البيارات العميقة تحفر خارج المبنى تتجمع فيها المياه ، ومن ثم يمكن ضخها بعيداً عن المواقع الأثرية ، ولمواجهة خلخلة التربة أسفل أساسات المباني والتي قد تنتج عن عمليات السحب يتم حقن الأساسات والتربة من وقت إلى آخر بمحاليل الراتنجات واللدائن الصناعية لمنع حدوث الهبوط والخلخلة للتربة (٢)٠

٣ - الطبقات غير المنفذة للمياه : Damp Proof Coures

وتستخدم الطبقات غير المنفذة للمياه لمنع تحرك مياه النشع والرشح فى الاتجاه الرأسى وتستخدم فى الحوائط والأرضيات للحيلولة دون ارتفاع المياه فيها طريقتان هما :
الأولى : نشر أجزاء أفقية متتالية من الحائط وإدخال المواد العازلة وتكرر هذه العملية حتى نحصل على طبقة عازلة مستمرة تحت الحوائط ، ومن المواد العازلة المستخدمة فى هذه الطريقة الألواح المعدنية وألواح البلاستيك و راتنجات الإيبوكسى والتي تمزج بالرمال مع التخفيف بمذيب لتلافى عيوب الإيبوكسى مثل القدرة الضعيفة على التغلغل وتغيير لون الأحجار . (٣)

١- محسن محمد قاسم (مكتور) : صيانة المنشآت التاريخية ، ندوة القاهرة والتراث ، جمعية المهندسين المصرية ، القاهرة ،

١٩٩١ م ، ص ٩.

٢- عبد المعز شاهين : المرجع السابق ص ٢١٤.

3 - Fanfani, G., : the Italian – Egyptian Restoration Center's Work in the Mevlevi Complex in Cairo, the Restoration and conservation of Islamic Monuments in Egypt , Edited by Jere ,L, Bacharach. The American University in Cairo Press, 1995, P. 64.

الثانية : حقن الحوائط بمادة عازلة فوق سطح الأرض مباشرة مع عمل تقويع للحوائط لحقن هذه الحوائط ومنها راتنجات السيليكون وأفضلها سليكات الإيثيل وخليط السيليكون واللاتكس. (١)
ثالثاً - عمليات استخلاص الأملاح :-

قبل البدء فى عملية إزالة الأملاح يجب أولاً إجراء عدة اختبارات لمعرفة طبيعة الأملاح الموجودة بالأثر ، حيث أن هناك نوعين من الأملاح هما :

النوع الأول : الأملاح القابلة للذوبان فى الماء .

النوع الثانى : الأملاح التى لا تذوب فى الماء أو شحيحة الذوبان فى الماء . جدول (٢٠)
ومن خلال التحاليل والفحوص التى أجريت على الأملاح المتواجدة بمبنى التكية أتضح أنها من الأملاح القابلة للذوبان فى الماء (كلوريد صوديوم- شوائب من نترات صوديوم) صورة (١٠٦)
، وعليه فيمكن استخدام الطرق التالية :-

١ - طريقة الحمامات المائية :

وهذه الطريقة تصلح فى حالة الآثار الثابتة والمباني الأثرية والتاريخية ، حيث تغسل إذا كانت حالتها تسمح بذلك باستخدام خراطيم المياه وتحك الأسطح بفرش ناعمة ، ثم تترك لتجف وهكذا إلى أن تتحرك كميات أخرى من الأملاح من داخل الأحجار إلى الأسطح الخارجية ثم تغسل ثانية وهكذا إلى أن يتم التخلص نهائياً من الأملاح ولكن يراعى أن يوضع أسفل الجدران المعالجة حوض زجاجى ذو مستويين بحيث يحتوى الأول على كميات من الرمل الذى يقوم بدوره فى امتصاص كميات كبيرة من الأملاح حتى لا تتسرب هذه الأملاح من الجدران إلى التربة مرة أخرى والمستوى الثانى داخل الحوض يتم سحب المحاليل الملحية إلى أسفل من المستوى الأول (٢٠) صورة (١٠٧، ١٠٨)

٢ - طريقة الكمادات :-

وتستخدم هذه الطريقة عندما تكون الأسطح لا تحمل زخارف أو نقوش ملونة حتى لا تتأثر بالماء ، أو أن يكون مطلوباً استخلاص الأملاح من أجزاء فى الجدران دون أجزاء أخرى ، وتعتمد فكرة استخدام الكمادات فى إزالة الأملاح على انتقال أيونات الأملاح من الوسط الأكثر تركيزاً إلى الوسط الأقل تركيزاً ، بالإضافة إلى خاصية الامتصاص العالية لمادة الكمادة نفسها ، وهناك عدة مواد تستخدم فى عمل الكمادات منها لب الورق والمناديل الورقية والقماش والقطن وعجينة الخشب وبعض الطفلات مثل طفلة السبوليت Sepoilite والأتابولجيت Attapulgite

١- طارق عبد الحميد فرغلى : المرجع السابق ، ص ٧٣ ، ٧٤.

٢- عبد الرحمن على شحاتة : العوامل البيئية المؤثرة على الرخام فى المباني الأثرية بمصر ، رسالة ماجستير ، معهد الدراسات والبحوث البيئية ، جامعة عين شمس ، ١٩٩٧ م ، ص ٢٥٩.

جدول (٢٠) يوضح درجات ذوبان الأملاح المختلفة

عالية الذوبان	متوسطة الذوبانية	قليلة الذوبانية
النترات	كبريتات الكالسيوم	السيليكات
الكلوريدات		الأكاسيد
الكبريتات		الكبريتيدات
البكربونات		الفوسفاتات
الخلاط		الكربونات

After: Cronyn, J, M.,

- Cronyn, J, M.,: The elements of archaeological and conservation, 1990 .

المخلوطة بالرمال النقى و الخالى من الأملاح مضافاً إليها الماء النقى كما تستخدم أيضاً طفلة البنتونيت Bentonite وهى لا تسبب مشاكل صحية للقائمين على العمل على عكس الأتابولجيت (١) صورة (١٠٩، ١١٠، ١١٢، ١١١)

ومن أكثر الكمادات قدرة على إزالة الأملاح المختلطة بالأتساخات عجينة مورا Mora وهى تتكون من :-

- ١٥٠ جم بيكرينات أمونيوم
- ٢٥٠ جم بيكرينات صوديوم
- ٥٠ جم هيدروكسيد أمونيوم تركيز ٢٨ %
- ١٢٥ جم Disodium Salt of Ethylene Diamino Tetra.
- ٢٠٠ ملم من منظف ديسوجين ١٠ % Desogen Ammonium Quaternary salts .
- ٣٠٠ جم كربوكس ميثيل سيليلوز (C.M.C)
- ٢٠٠ ملم Triethano Lamine

مع إضافة كمية مناسبة من الماء حتى يسمح لـ (C.M.C) بالانتفاش وتكون العجينة المطلوبة ، وقيمة PH للمحلول تكون ٧,٥ نتيجة تواجد بيكرينات الصوديوم مع وجود حمض Ethylene Diaminotetra Acetic Acid (E..D.T.A) وهو حمض خفيف يسهل إذابة الأملاح وخاصة الجبس ويعمل ديسوجين مخفض للتوتر السطحى وكمبيد للجراثيم ، أما (C. M. C) فيعمل كمادة جيلاتينية لإعطاء القوام الهلامى للكمادة ولمنع التصلب السريع لها ، وتفرّد على سطح الحجر بواسطة الفرش بسمك ٣ - ٤ ملم للطبقة وتغطى بالبولى إيثيلين لمنع الجفاف السريع ، ويكون زمن الاتصال بين الكمادة والسطح ٢٤ ساعة ، وقد يعاد تطبيقها عدة مرات حتى الحصول على النتيجة المرجوة ، وبعد الانتهاء من عملية التنظيف يجب غسل الأسطح بماء خالٍ من الأملاح (٢)

ويمكن استعمال كمادات عجينة الورق والى تتم بغلى قصاصات من ورق النشاف فى ماء عذب حتى تتحول إلى عجينة ثم يتم تغطية الجزء المصاب بطبقة سمكها يتراوح بين ٥ : ١٠ ملم ثم تزال عند الجفاف ويتم استبدالها فى حالة حاجة الأحجار إلى ذلك ، (٣)

أيضاً هناك كمادات الطين التى استخدمت بنجاح فى معبد الأقصر وتتم بتحضير عجينة من الطين (الطمى النبلى) والرمل بنسبة ١ : ٤ ولكن بعد تخليصها من الأملاح بالغسيل ،

١ - إبراهيم محمد عبد الله : دراسة علاج وصيانة الآثار الرخامية ، رسالة ماجستير ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، ١٩٩٦ م ص ٩١ .

٢ - أماتى عبد الحافظ بكر : دراسة صملىة وتطبيقية لعلاج وصيانة الأشرطة الكتابية الجصية والحجرية فى بعض المعانىر الإسلامية ، رسالة ماجستير ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، ١٩٩٨ ، ص ١٠٠ ، ١٠١ .

٣ - ر . ف . سنيرز ، ب . ج دى لينو : المرجع السابق ص ٢٥١ .

ثم تغطي الأماكن المراد تخليصها من الأملاح بكمادات من هذه العجائن و ينتظر حتى تجف ويظهر تبلور الأملاح على سطوحها التي تحركت إليها من داخل الأحجار عن طريق الخاصية الشعرية ، وتستبدل الكمادات بعد ذلك ويستمر العمل بهذه الكيفية إلى أن يتم التخلص من الأملاح وتصبح الكمادات خالية تماماً من الأملاح ، ويتم الكشف عن ذلك بتقليب جزء من الكمادات في محلول من الماء العذب ثم يضاف قليل من قطرات نترات الفضة في وجود قطرة من حمض النيتريك وإذا تكون راسب أبيض دل ذلك على وجود الأملاح أما إذا لم يتكون فيدل ذلك على خلو الكمادات والأحجار من الأملاح ، ويفضل عند استعمال هذا النوع من الكمادات أن توضع طبقة من عجينة الورق أسفل الكمادة على سطح الحجر حتى لا تتفذ المادة الطينية إلى مسام الحجر مما يصيبه بالانساخت والحاجة إلى التنظيف (١) .

ومن الكمادات التي تستخدم بكثرة في حالة الآثار المعمارية كالمباني الأثرية والتاريخية كمادة الورق الياباني حيث يتم وضعها على الجدران المراد استخلاص الأملاح منها ، ثم بواسطة إسفنج مبلل بالماء يتم الضغط الموضعي وبرفق على الورق الياباني ، ثم يترك حتى الجفاف وبعد ذلك تزال الكمادة وتكرر العملية حتى يتم التأكد من استخلاص أو تقليل الأملاح. (٢)

رابعاً – الأمطار الحمضية :-

وتنشأ هذه الظاهرة في الأجواء الصناعية أو الأجواء التي ينتشر بها التلوث الغازي وتصاحب الأمطار عند هطولها اختلاطها مع الأكاسيد والملوثات الجوية التي تتحول إلى أحماض ومركبات كيميائية تتلف أسطح المباني الأثرية والتاريخية ولمواجهة هذه المشكلة يتم الآتي:-
- إنشاء شبكة من المجارى لتصريف المياه الناتجة عن الأمطار حتى لا تتجمع فوق سطح المبنى أو حوله .

- زيادة مقاومة المبنى وذلك بمعالجة نقاط الضعف وشقوق نافذة .
- تكحيل الفواصل (العراميس) بمونة قوية لا تتأثر بالمياه مع ملائمتها للمونات المستخدمة في المبنى وأيضاً المواد الإنشائية المستخدمة في المبنى وأنسب المونات التي تستخدم في هذا الغرض الطفلة والرمل والجير المطفاً بنسبة ١ : ١ : ١ مع الماء حيث تتسم هذه المونة بالمرونة مع مقاومتها لتأثير الأمطار مع تناسبها مع مواد المبنى القديم .
- تغطية الجدران غير المسقوفة بطبقة عازلة مع مونة تقاوم تأثير المياه والرطوبة .

خامساً – التلف البيولوجي :-

وهو من أهم مظاهر التلف الناتجة عن النشاط البشرى وله عدة أوجه من حيوانات وحشرات

١ - عبد المعز شاهين : المرجع السابق ، ص ٢٤٥ .

٢ - عبد الرحمن على شحاتة : المرجع السابق ، ص ٢٦٠ ، ٢٦١ .

وكانت حية دقيقة ونباتات وتعانى منه الآثار الإسلامية بصفة عامة و مبنى للتكية بصفة خاصة، ويتم مواجهة المشكلة كالتالى:

أ - الحيوانات :-

- الفئران :-

- استخدام المصائد مع وضع أحد الأغذية المفضلة للفئران والتي تحتوى على الثوم .
- استخدام الطعوم السامة مثل فوسفيد الزنك حيث تخلط المواد الغذائية بمعدل ٣٠ جم فوسفيد زنك لكل كيلو جرام من المادة الغذائية .
- استخدام نبات بصل العفصل وهو من المبيدات الطبيعية التى لا تؤثر على الإنسان ، وتخلط مع المادة الغذائية بمعدل ١٥٠ جم لكل كيلو جرام مادة غذائية ، ومن عادة الفئران الأكل فى أماكن مغطاة فيفضل وضع الطعام المخلوط بالمواد السامة تحت أنابيب من الفخار أو البلاستيك على شكل **n** مفتوحة الطرفين قطرها لا يقل عن ١٠ سم من الفخار أو الخشب أو تحت أنابيب فخارية أو مواسير فخار وتوضع بعيداً عن الحائط بحوالى ١٠ سم .
- استخدام المركبات المسيلة للدم و التى تسبب نزيفاً للفأر حيث يموت الفأر بعد مدة قد تصل إلى ثلاثة أسابيع .
- استخدام أجهزة الموجات فوق الصوتية حيث تقوم بطرد الفئران وإلى حد كبير ذات فاعلية ولا تتطلب مجهوداً بخلاف الجهاز كهربياً .
- غمر الأماكن بالضوء باستمرار وفى كل الأرجاء.
- النظافة العامة للمبنى باستمرار. (١)

- الوطاويط :-

- سد الشروخ والفجوات والشقوق التى يمكن أن تتخذها الوطاويط مهاجع لها .
- تبخر الأماكن الموبوءة بأبخرة الكبريت مثل ثانى كبريتيد الكربون واستخدام أكسيد الأيثيلين مخلوطاً بغاز ثانى أكسيد الكربون وغيرها مع المبيدات القوية والمركبات الطيارة المستخدمة فى مكافحة .
- العمل على أن يغمر الضوء المكان فى جميع الأرجاء . (٢)

ب - الحشرات :-

- الذباب :-

- استخدام الطعوم السامة الجاذبة للذباب ويكفى ٣ جرامات من العسل الأسود فى اليوم مخلوطة

١ - أحمد عبد الوهاب عبد الجواد (دكتور) : المرجع السابق ، ص ١٣٢ ، ١٣٣ ، ١٣٤ ، ١٣٥ .

٢ - عبد المعز شاهين : المرجع السابق : ص ٢١٧ .

بـ ٣ سم ماء ويخلط الجميع ١/٤ جم بور اكس أو أحد المبيدات المتوفرة مع غمس قطعة قطن في

هذا المحلول وتركها في وعاء لجذب الذباب .

- استخدام الشرائط اللاصقة لجذب الذباب ولصقه حتى الموت .

- استخدام الجاذبات الجنسية لجذب الذباب .

- استخدام صاعقات الحشرات الكهربائية .

- استخدام أجهزة الموجات فوق الصوتية لطرد الحشرات .

- استخدام بعض النباتات مثل البرنوث ونبات البيت وزيت الصنوبر وحشيشة الليمون .

- استخدام المبيدات ذات الأصل النباتي مثل البيرثرم وهي غير ضارة بالإنسان . (١)

- استخدام المبيدات الكيميائية مثل فلوريد الكبريت و فلوريد الميثيل وبروميد الميثيل وغيرها من

المبيدات الكيميائية التي يجب الحذر عند إستخدامها . (٢)

- النظافة العامة للمبنى باستمرار .

- الصراصير :-

- يمكن تجميع أكياس بيض الصراصير يدوياً وقتل الحوريات التي تتواجد فور فقس البيض .

- استخدام الطعوم السامة مثل خليط ١٠٠ جم من الذرة المجروش أو الخبز المطحون مع ١٠ جم من

العسل الأسود مع جرام واحد من البور اكس أو أحد المبيدات السامة ، ويفضل السموم غير

العضوية مثل زرنبيخات الكالسيوم أو استعمال الجامكسان أو أى مبيد فوسفورى مع تغيير الطعوم كل

٣ : ٤ أيام .

- يمكن استخدام التعفير بخلط ١٠٠ جم من أحد المبيدات الكلورينية مثل الجامكسان أو اللندين أو أحد

المركبات غير العضوية مثل زرنبيخات الكالسيوم مع ٢/١ كيلو جرام بودرة تلك ، ويتم تعفير المكان

جيداً بالمبيد ولمدة ثلاثة أيام باستخدام العفارة اليدوية أو فى قطعة شاش كبيرة . (٣)

- استخدام بعض المبيدات مثل الكلوردان والدايزنون والداي ألدرين والمالايثون و البيرثرم و

البيرثرم أيروسول ، وأيضاً يمكن استخدام مزيج من البيرثرم والبوراكس . (٤)

- الحرص على النظافة التامة فى المبنى وإزالة القمامة بعيداً عنه فى أكياس مغطاة .

- عمل موانع مثل سد أسفل الأبواب والشبابيك وسد أى فتحات تسمح بدخول الصراصير .

- عمل شبك على الشبابيك والأبواب .

- تغطية البالوعات بشبك سلك .

١- أحمد عبد الوهاب عبد الجواد (دكتور) : المرجع السابق ، ص ٨١ ، ١٣١ .

٢- ج . ج . هـ . سزينت - ليفانى : الحشرات التى تصيب الممتلكات الثقافية - أضرارها وطرق المعالجة والسيطرة ، (صيانة للتراث الحضارى) ترجمة/ باهرة عبد الستار القيسى ، تونس ١٩٩٠ ، ص ٣٤٩ .

٣- أحمد عبد الوهاب عبد الجواد (دكتور) : المرجع السابق ، ص ٨٥ ، ٨٦ .

٤- ج . ج . هـ . سزينت - ليفانى : المرجع السابق ، ص ٣٥٨ ، ٣٥٩ .

- النحل البرى :-

- إزالة العشوش من جميع أرجاء المبنى وتزال العشوش يدوياً باستخدام الأزاميل الدقيقة أو غيرها من الأدوات المناسبة ، ثم تنظف أثارها بالماء أو بالماء والكحول الأثيلي أو بالماء والنشادر .
- مطاردة النحل البرى وإزالة عشوشه المتاخمة للمباني الأثرية والتاريخية . (١)
- استعمال مواد جاذبة للحشرات مثل العسل المتخمر الذى يجذب النحل إلى المصائد .
- استخدام بعض الروائح و الهرمونات المستخلصة من إناث الحشرات لجذب الذكور إلى مهلكها (الجاذبات الجنسية) .
- استخدام المواد الطاردة الكيميائية مثل النفثالين والبرادكس وغيرها . (٢)
- عمل شبك سلك لسد الفتحات .

- النمل الأبيض :-

ولمقاومة النمل الأبيض بأنواعه يتبع الآتى:-

- لمقاومة ترميت الأرض ، يجب تتبع الإصابة لتحديد موقع العش ويحفر عليه ويتم تكسيه وإبادته باستخدام مسحوق ثالث أكسيد الزرنيخ أما إذا لم يمكن تحديد موقع العش فإنه تنفخ بودرة الزرنيخ فى ثقوب الإصابة المركزية فى الأرض وقدرة الزرنيخ كبيرة على قتل النمل الأبيض حتى بجرعات قليلة فإن ١,٧٥ جم من الزرنيخ يمكنها أن تقتل مستعمرة كاملة ١,٥ مليون فرد خلال أسبوعين .
- لمقاومة ترميت الخشب يعالج الخشب بواسطة التركيبة الآتية:-
الترمبيد الداى الدرين + ١٤ لتر ماء + ١٢٥ جم إيثير .
أو يستعمل التدخين بواسطة بروميد الميثيل أو فلوريد السلفوريل .
- وقد تتم مقاومة الخشب بالحقن تحت ضغط عالى بالمبيدات فى العمق لإغراق أنفاق النمل الأبيض أو بالغمر أو الدهان بالمبيدات ، ولكن يجب الحرص إذا وجدت على الأخشاب رسوم فإنه يتم تثبيتها بواسطة البيدكرايل مذاباً فى الزيلين أو تخفيفه بالطولوين بنسبة جزء إلى خمسة أجزاء طولوين مع الحرص عند استخدام هذه المركبات نظراً للسمية العالية .
- ويمكن معالجة الأخشاب الموجودة بالمباني الأثرية بمخلوط من الداى الدرين وداى كلوروايثيل إيثر بالرش بالتبادل مع نفثات النحاس أو نفثات الزنك .
- ويمكن المقاومة باستخدام أخشاب مقاومة للأرضة (النمل الأبيض) فى المباني الأثرية والتاريخية مكان الأخشاب التالفة .

١- عبد المعز شاهين : المرجع السابق، ص ٢١٨ .

٢- حسام الدين عبد الحميد (دكتور) : المرجع السابق، ص ٤٤٧ .

- استخدام الحواجز الكيميائية للنمل الأبيض مثل حاجز التربة المعالجة كيميائياً باستخدام مبيدات الكلوردان والكيروزوت .

- استخدام تراكيب مطاطة طاردة للنمل الأبيض حيث يدخل فى تركيبها مبيدات طيارة خاصة مثل مواد مكلورة من أكسيد ثنائى الفانيل ، أو مركبات مضاف إليها معادن مثل مركبات أكسيد الرصاص أو مواد أخرى مثل الكادميوم والبرزموت أو النيكل ، وكذلك إضافات أخرى مثل السيليكون وتستخدم هذه المركبات فى المباني لحمايتها من النمل الأبيض . (١)

٣ - الكائنات الحية الدقيقة :-

تتواجد نتيجة لارتفاع الرطوبة مع وجود المواد العضوية مما يشكل بيئة صالحة لنمو مستعمرات البكتريا والطحالب والأشن والفطريات ولمقاومة هذه الكائنات الدقيقة يتبع الآتى :-
- يتم التعقيم أولاً باستعمال التبخير بالفورمالدهيد وذلك بإضافة ٠,٤٥ كجم من الفورمالين إلى محلول مائى يحتوى على ٠,١٧ من برمنجنات البوتاسيوم الصلبة فى حوض خزف فتحدث حركة مصحوبة بإطلاق حرارى وتكفى هذه الكمية لتطهير غرفة بحجم حوالى ٣٠ - ٤٠ متراً مكعباً .
- التخلص بعد ذلك بواسطة الإزالة أو باستعمال فرشاة لإزالة أى أثر لهذه الكائنات، مع التنظيف بمحلول مخفف من النشادر .

- ويمكن أن يقوى محلول الصابون المستخدم فى التنظيف بأحد المبيدات التالية:-

بينتا كلوروفينيت الصوديوم المائية ١٠٠/١ سائل .

ساليسيلات الصوديوم المائية ١٠٠/١ سائل .

الخاصين المائى أو فلوروسليكات الماغنسيوم ٤% .

الفورمالدهيد المائى ١٠٠/٥ سائل .

ويمكن إضافة الفورافيوم بتركيزه العالى ٠,٠٥% إلى ١,١% مذاب فى محلول مركز من الأيزوبروبانول مع المحاليل السابقة (٢)

- يمكن رش أسفل الجدران والأجزاء المصابة بمحاليل المبيدات الكيميائية مثل محلول فلوريد الصوديوم التجارى ويحضر بإذابة ٥ جرام فى كل لتر من الماء أو فلوريد الماغنسيوم التجارى ويحضر بإذابة ٢٥ جم فى كل لتر ماء ويقلب بأداة خشبية .

- تثبت درجة الرطوبة النسبية فى المبنى الأثرى فيما بين ٥٥ : ٦٥ % مع درجة حرارة بين ١٧ : ٢٥ درجة مئوية مع تفادى التغيرات فى درجات الرطوبة والحرارة فى أجواء المباني الأثرية

والتاريخية (٣)

١- حسام الدين عبد الحميد (كتور) : المرجع السابق ص ٤٣٥ ، ٤٣٦ ، ٤٤٦ .

٢- ر. ف. سنيرز ، ب. ج. دى لينو : المرجع السابق، ص ٢٥٥ ، ٢٥٤ ، ٢٤٠ ، ٢٤١ .

٣- عبد المعز شاهين : المرجع السابق، ص ٢١٩ .

- النباتات :-

وتعتبر مشكلة النباتات الطفيلية من المشاكل التي أتعبت الخبراء لا سيما في الأقاليم الكثيرة الرطوبة ، إن قطع هذه النباتات لا يحل المشكلة حيث تعود النباتات إلى النمو من جديد لتصبح أكثر قوة ، ولم يعط استعمال قاذفات اللهب لحرق النباتات ولا المواد الكيماوية المبيدة للجذور نتيجة تذكر ، وما زال الخبراء يبحثون على المادة الملائمة للتخلص من هذه النباتات ومن الطبيعي أن تكون الوقاية خير من العلاج أى فى الحيلولة منذ البدء دون نشوء هذه النباتات ، وذلك بسد الثغرات والشقوق وبتكحيل ما بين حجارة البناء تكحيلاً متقناً وعندها لا تجد بذرة النبات المرتع الخصب ، أما بعد أن تنمو النباتات وتستفحل أمرها فليس من سبيل للتخلص منها إلا باستئصال جذورها ويستدعى ذلك فى أغلب الأحيان فك الحجارة ثم إعادتها، أما فى الحالات العادية فمن السهل اجتثاث الأعشاب والنباتات من المباني بين الحين والآخر • (١)

سادساً - الاهتزازات والأجهادات :-

هى ناتجة عن وسائل المواصلات المختلفة وأقصى حد مقبول لسرعة جزئيات التربة نتيجة للاهتزازات هو ٥ مم / ثانية وإذا زاد عن ذلك يسبب أضراراً للمباني الأثرية والتاريخية المواجهة للشارع ولمواجهة هذه المشكلة يمكن إتباع الآتى:-

- تسوية الشوارع ورصفه مما يعمل على تقليل الاهتزازات •

- وضع ضوابط لحمولة السيارات وسرعتها إذا لم يتم التمكن من منعها فى هذه الشوارع الأثرية • (٢)

- من الطرق التى أثبتت نجاحها فى امتصاص الاهتزازات استعمال وسائد مطاطية أسفل الشوارع المعرضة لحركة مرور كثيفة • (٣)

سابعاً - هبوط الأرضيات والتربة :-

وهذه المشكلة تواجه الآثار الإسلامية بصفة عامة ومبنى التكية بصفة خاصة حيث أن تربة مدينة القاهرة القديمة تربة رديم وذات مشاكل ، و بالتالى فهى تواجه خطر الخلل فى ميكانيكياتها مما يؤثر على سلامة ما تحمله من مباني ومنشآت أثرية ويعرض هذه المباني إلى التصدع و الانهيار، لهذا فهى تحتاج بعض المعالجات لتقويتها و بالتالى نقل فرص الانهيار مع خفض درجة امتصاصها و نفاذيتها للمياه ، وهناك عدة طرق لتثبيت التربة كالتالى:-

١- عبد القادر الريحانى : المباني التاريخية حمايتها وطرق صيانتها ، منشورات المديرية العامة للآثار والمتاحف، دمشق ، سوريا ، ١٩٧٢ م ، ص ٢٣.

٢- طارق عبد الحميد فرغلى: المرجع السابق، ص ٦٥.

3-Fielden, B, M.,: OP. Cit. P. 158.

- إضافة الجير إلى التربة وهو جيد مع التربة الطفلية والتي تمتص الماء بصورة كبيرة ويتم بأسلوب الخلط والدمك .

- أيضا إضافة الجير المطفئ والرماد الخفيف الذى يحتوى على السيليكا وهذه المواد تتحد مع المعادن الصلصالية مكونة سيليكات الكالسيوم .

- استخدام التبن مع الجير فى تثبيت التربة فى حالة احتواء التربة على نسبة كبيرة من الطين .
- هناك أيضا عمليات الحقن باستخدام المواد الكيميائية وذلك بعمل خليط من المواد الكيميائية وحقنها فى التربة ، حيث تتجمد هذه المحاليل بعد ذلك وتكون كتل من التربة ذات مقاومة عالية لتسرب المياه خلالها ، ومن أكثر المواد استخداما فى هذا المجال سيليكات الصوديوم و كلوريد الكالسيوم مع كبريتات الألومونيوم . (١)

- ومن أهم الطرق لعلاج هبوط التربة عمليات صرف المياه التى قد توجد بالقرب من الأساسات بعمل خنادق حول الأثر أو بإحدى الطرق التى سبق ذكرها فى علاج المياه السطحية والأرضية، أيضا يمكن استخدام عملية الإحلال بالرمل والزلط أسفل الأساسات . (٢)

ثامنا - الشروخ والأجزاء الناقصة :-

وتنتشر بمبنى التكية الشروخ والأجزاء الناقصة نتيجة للاستخدام البشرى مع هبوط التربة الذى نتج عن ذلك أيضا، ولهذا فهى تحتاج إلى طرق خاصة لمواجهة هذه المظاهر من التلف كالتالى :-

- الأجزاء الصغيرة والشقوق السطحية :-

و يستخدم حالياً فى ملء الفجوات والشروخ الصغيرة مونة مكونة من مستحلب خلات الفينيل المبلمرة مع الرمل الخالى من الأملاح مع مراعاة أن يكون لون المونة المستخدمة مناسباً للون الكتل الحجرية التى يجرى ترميمها ، وفى حالة الواجهات التى تتعرض عادة لتفاوت كبير فى درجات الحرارة ولأشعة الشمس المباشرة تستخدم مونة من الرمل الخالى من الأملاح والجير المطفئ حديثاً مع إضافة الكاولين بغرض زيادة مرونة المونة بالإضافة للماء المستخدم لخلط المونة ، وقد يلزم استخدام بعض المواد مثل الألياف الكتانية أو الألياف الزجاجية أو شبك معدنى غير قابل للصدأ لزيادة التدعيم ولربط الشروخ وملئها . (٣)

- الأجزاء الكبيرة والشقوق العميقة :-

وبالنسبة للأماكن والأجزاء الناقصة والشقوق العميقة والتى يكون مستواها أقل من مستوى

١- محمد أحمد عوض (دكتور) : المرجع السابق ، ص ٢١٩ ، ٢٢٠ .

٢ - محسن محمد صالح : دراسة تلف التربة على تلف المنشآت الأثرية فى مدينة القاهرة وكيفية صيانة هذه المنشآت تطبيقاً على مواقع أثرية ، رسالة ماجستير ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، ١٩٩٦ ، ص ٧٧ .

٣ - عبد المعز شاهين : المرجع السابق ، ص ٢٦٠ .

سطح الكتل الحجرية بحوالى ٢ سم فإنها تملأ بمونة أحد اللدائن الصناعية القوية مثل الأيبوكسى و الأرالديت مع الرمل ومسحوق بودرة الحجر ، مع ضرورة التسلح بكانات معدنية نحاسية أو صلب لا يصدأ حتى لا تتسع الشقوق والشروخ مما يهدد بإنهيار المبنى ، أما بالنسبة للشقوق السطحية فإنه يستخدم مونة مكونة من إحدى اللدائن مع الرمل الخالى من الأملاح أو استخدام مونة مكونة من جير مطفى حديثاً ورمل و كاولين مع الماء • (١)

- المواد الرابطة للمداميك الحجرية :-

وهنا يتم استخدام نفس المونة الرابطة والتي كانت مستخدمة قديماً فى المبنى وهى غالباً مونة الجير وتتكون من الجير مع الماء وذلك بعد تنظيف المداميك من أى مواد رابطة قديمة تالفة أو أسمنت أو جبس ويتم استبدالهم بالمونة المحضرة مع ضرورة أن يكون الرمل خالى من الأملاح.

- إستكمال مواد البناء :-

فى حالة العناصر الناقصة أو التى فى حاجة إلى استبدال من مواد البناء العادية من حجارة البناء والآجر والأخشاب ، فإنه يمكن استكمالها وفق الأصل القديم المتبقى باستخدام نفس المواد والخواص ، وللتميز بين الجزء القديم والأجزاء المجددة يتم تجنب عمليات الترميم التى يلجأ إليها البعض لإزالة الفوارق بين أجزاء البناء وإضفاء طابع الانسجام والوحدة على البناء المرمم ، ويمكن التمييز بين القديم وبين الجديد وذلك بعمل تغيير فى أسلوب نحت الكتل الحجرية و المداميك أو قوالب الآجر • (٢)

تاسعاً- أعمال الصلب والتأمين :-

و عملية الصلب تتم بواسطة الصلبات الخشبية أو المعدنية التى تستخدم فى أجزاء المبنى وذلك يعتبر عملية تأمين للمبنى خشية سقوطه وتأثره لعدم اتزانها أو عند إجراء عمليات الترميم له ،ومبنى التكية فى حاجة إلى ذلك نظراً للخلل فى ميكانيكية التربة وهبوطها مما أثر بالسلب على الواجهات و انتشار الشروخ بالقباب الضحلة مع ميل واضح فى الأعمدة وشروخ فى مفاتيح عقود الأعمدة ، لذلك فهى تحتاج إلى عمليات صلب وتأمين كالتالى :-

- يتم صلب وتأمين الواجهات وبخاصة الواجهة الرئيسية وذلك باستخدام براطيم خشبية يتم تصميمها على هيئة مثلثات قائمة الزاوية بحيث يكون أوتارها للخارج والضلع مثبت و محازى للجدار المراد صلبه وتأمينه • (٣)

-
- ١ - هانى ميلاد حنا : طرق وأساليب ترميم المباني الأثرية بالقاهرة العصور الوسطى ، رسالة ماجستير ، معهد الدراسات والبحوث البيئية ، جامعة عين شمس ١٩٩٨م ، ص ١٥٥ ، ١٥٦ .
 - ٢ - عبد المعز شاهين : المرجع السابق ص ٢٢٥ .
 - ٣ - محمد أحمد عوض (دكتور) : المرجع السابق، ص ٢٢١ .

- صلب وتأمين الأسقف التى توجد بها القباب الضحلة لحين إجراء عمليات الترميم لها .
- صلب وتأمين الأعمدة والعقود باستخدام براطيم خشبية تنتهى من أعلى بألواح من الإسفنج سمك ٥ سم مثبتة على قطع من الأبلاكاج . (١)
- مع مراعاة أن يقوم بعمليات الصلب والتأمين مهندسون متخصصون ، حيث أنه قد أجريت عمليات صلب سابقة للمبنى وكانت بطريقة خاطئة أدت إلى هبوط فى الأجزاء التى وضع فيها الصلبات الخشبية مما أثر على أرضية المبنى .
- عاشراً - أعمال التقوية :-

وفىها يتم إضافة مواد عضوية وغير عضوية واستعمال مواد رابطة ومقوية داخل نسيج المبنى الأثرى من أجل استمراريته وترابطه الإنشائى ، وهذه المواد تتخلل النسيج الداخلى للحوائط ثم تتصلب لتزيد من تماسك الأجزاء المتحللة .

ومن أهم الأمور التى يجب أخذها فى الاعتبار هو الحفاظ على الخصائص التاريخية والأثرية للمبنى فى أى عملية من عمليات التقوية ، لذلك يجب أن يتعامل مع المبنى متخصصون على درجة كبيرة من المهارة والكفاءة تكفل نجاح عمليات التقوية مع المحافظة على المبنى ولذلك يجب مراعاة الأتى:-

١ - إزالة الاتساخات والأتربة والأملاح (عمليات التنظيف المختلفة) من الأسطح قبل عمليات التقوية .

٢- استخدام محاليل التقوية بدرجات تركيز تكفل نفاذها إلى أكبر مسافة فى الحجر .

٣ - استخدام محاليل التقوية بدرجات مناسبة بحيث لا تسبب تغيير فى لون الأحجار المعالجة وأيضاً لا تكسبها لمعاناً .

٤ - القيام بعمليات التقوية على مراحل ويجب البدء بمحاليل مخففة ، وبعد الجفاف تستخدم محاليل أكثر تركيزاً وهكذا إلى أن تتم عملية التقوية .

٥ - القيام بأعمال التقوية فى جو معتدل حيث أن سرعة تطاير المذيبات العضوية سوف يتسبب فى تغيير نسب المحاليل ، كما أنها تؤدى إلى تراكم مواد التقوية على سطح الأثر .

٦ - إضافة قليل من الرمل أو غيره من المواد المألثة إلى اللدائن الصناعية حتى يمكن التقليل من انكماشها عند التصلب إلى أقصى قدر ممكن .

٧ - إزالة آثار الراتنجات الصناعية من على أسطح الحجر قبل جفافها باستعمال المذيبات

العضوية مثل الأسيتون و الطولوين (٢)

١ - محسن محمد صالح : المرجع السابق، ص ٧٤ .

٢ - محمد عبد الهادى (دكتور) : المرجع السابق، ص ٩٣ ، ٩٤ .

طرق التقوية :-

عند اختبار طريقة التقوية بالنسبة للأحجار فإنه يجب مراعاة الأتى:-

١ - حالة الحجر وخواصه الطبيعية خاصة مساميته ونفاذيته .

٢ - تكتيك وطريقة التقوية المستخدمة .

٣ - الظروف الجوية التى يتواجد فيها الأثر بعد العلاج (١) .

وأهم الطرق المستخدمة المناسبة :-

١ - التقوية بالأسقاء :-

تسقى الأحجار بمحاليل المواد المقوية المناسبة إما باستخدام فرشاة ناعمة ومناسبة الحجم أو باستخدام مسدس رش مناسب القوة وفى الواقع فإن درجة مسامية الأحجار تتحكم فى اختيار مواد التقوية ونسبة تركيزها بل سوف تتحكم فى طريقة العمل ذاتها، (٢) ومن المحاليل المستخدمة فى هذا المجال الأتى :-

١ - محلول خلات الفينيل المبلمرة بنسبة ٣ إلى ٧ % فى مزيج من المذيبات العضوية من الأسيتون والطولوين وولات الأميل والكحول النقى .

٢ - محلول البيداكريل بنسبة ٣ إلى ٧ % فى مزيج من المذيبات العضوية يتكون من الأسيتون والطولوين والبنزول والكحول النقى .

٣ - محلول البارالويد بنسبة ٣ إلى ٧ % فى كمزيج من المذيبات يتكون من الأسيتون والطولوين والبنزول والكحول النقى.

٤ - مستحلب خلات الفينيل المبلمرة والمخففة بالماء بنسبة ١ : ٤ ، ١ : ٥ ، ١ : ٦

٥ - محلول النيلون القابل للذوبان فى ٩٠ % كحول ، ١٠ % ماء (٣)

٢ - التقوية بالحقن :-

تتبع هذه الطريقة فى حالة وجود شروخ فى الحوائط سواء كانت فى الأحجار أو بين الأحجار وبعضها ويتم الثقب فى الحوائط على امتداد الشرخ وعلى مسافات مناسبة وسد امتداد الشرخ بمادة مؤقتة لمنع تسرب مادة الحقن إلى الخارج ويستخدم فى الحقن مواد مشابهة لخامة الحائط الأصلية مثل الكاولين والجير المطفى حديثاً والمصفى لضمان الانسياب مع إضافة نسبة من الطفلة والرمل الناعم جداً للحد من والانكماش (٤)

١- محمد عبد الهادى (دكتور) : المرجع السابق ص ٩٧ ، ٩٨ .

٢- عبد الرحمن على شحاتة : المرجع السابق، ص ٢٧٩ .

٣- هانى ميلاد حنا : المرجع السابق، ص ١٥٤ ، ١٥٥ .

٤- هانى ميلاد حنا : المرجع نفسه ، ص ١٥٥ .

٣ - التقوية بالتسليح بالمعادن :-

وتستخدم هذه الطريقة فى حالة وجود الشروخ العميقة والنافذة والتي تكون ذات تأثير على المبنى الأثرى بل وتسبب فى انهياره ويستعمل فى هذه الطريقة أسياخ من الحديد غير قابل للصدأ أو النحاس أو البرونز مع التثبيت بأحد اللدائن الصناعية القوية مخلوطة ببودرة الحجر مشابه لحجر الحائط الذى يجرى ترميمه (١)٠

- أهم المواد المستخدمة فى عمليات التقوية :-

تنقسم المقويات التى تستخدم فى مجال الترميم والصيانة إلى مجموعتين رئيسيتين وهما المقويات غير العضوية والمقويات العضوية

أ - المقويات غير العضوية:- Inorganic Consolidates

وتشمل المواد التى لها القدرة على ربط حبيبات الحجر فى حالة الأحجار الضعيفة والمقويات غير العضوية ترجع فاعليتها إلى تكوين Hydrated Silica أو كربونات الكالسيوم أو كربونات الباريوم ومن أمثلة هذه المقويات :- (٢)

Sodium and Potassium Silicates

- سيليكات الصوديوم والبوتاسيوم

Zinc and Magnesium Flousilicates

- فلوسيليكات الزنك والماغنسيوم

Calcium Hydroxide

- هيدروكسيد الكالسيوم

Barium Hydroxide

-هيدروكسيد الباريوم

Sodium and Potassium Aluminates

- ألومنيات الصوديوم والبوتاسيوم

Organic Consolidates

- المقويات العضوية:-

والمقويات العضوية تعتمد أساساً على الراتنجات الصناعية ذات التبلر العالى وتتميز بدرجة كبيرة من الشفافية وتتكون من تحويلها كيميائياً حتى تكتسب الصفات التى لا تتوافر فى المواد الطبيعية وهى ذات استعمال واسع فى مجال ترميم وصيانة الآثار وهى تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية:-

أولاً- راتنجات الثرموبلاستيك:- Thermoplastic resins

وهى مواد صلبة تنصهر بالحرارة ثم تتجمد ثانية عندما تبرد ، وهى تتألف من سلاسل خطية طويلة من جزيئات متكررة ولا توجد بينها وصلات عرضية وهذه الأنواع تكون عادة قابلة للذوبان فى المذيبات العضوية إلا إذا كانت تبلر عال جداً ومثال ذلك خلات الفينيل المبلمرة والبولى ميتا كريلات (٣)٠

١- عبد المعز شاهين : المرجع السابق، ص ٢٥٧ .

2-Torraca, G.,: OP. Cit. P. 88.

٣- عبد المعز شاهين : المرجع السابق، ص ٣٠٤ .

Thermosetting resins

ثانياً- راتنجات الثرموسيتنج:-

وتنتج هذه الراتنجات عن تفاعلات التكيف بين جزيئات هذه الراتنجات فى ظل الضغط والحرارة حتى يمكن تشكيلها حتى تتصلب وتأخذ شكلها النهائى وبعد التجمد تطريتها أو صهرها بالحرارة بعد ذلك كما أنها تصبح غير قابلة للذوبان فى المذيبات العضوية وتكون فيها الجزيئات مرتبطة ببعضها على شكل شبكى ومن أمثلتها راتنجات الفينول وراتنجات اليوريافورمالدهيد (١)

Coldsetting resin

ثالثاً- راتنجات الكلودستينج:-

ويتميز هذا النوع من الراتنجات بأنه يتجمد فى درجات الحرارة العادية وبدون ضغط وذلك عن طريق خلط المونومر Monomer بالمجمد الخاص به ، وبعد التجمد لا يمكن تطرية الراتنج المتكون أو صهره بالتسخين كما أنه يصبح غير قابل للذوبان فى المذيبات العضوية مثل راتنجات الأيبوكسى وراتنجات والبولى أستر وراتنجات السيليكون • (٢)

ونتيجة للتطور الكبير فى مجال الكيمياء فإنه يظهر العديد من اللدائن الصناعية ويتم تحسين طبقاتها وخواصها لتتناسب إنتشارها فى مجال صيانة وترميم الآثار بأنواعها المختلفة ولكن مع مراعاة عدم الإشراف والإفراط فى استخدامها مع ضرورة الدراسة والتجربة قبل الاستخدام حتى يتسنى اختيار المادة والطريقة التى تناسب طبيعة وحالة كل أثر •

٣- عملية التوظيف وإعادة الاستخدام المقترحة لمبنى التكية السليمانية :-

بعد الانتهاء من عمليات العلاج والترميم والإصلاح يتم الانتقال إلى العنصر الثالث من خطة الترميم و الصيانة المقترحة وهى عملية التوظيف و إعادة استخدام المبنى وتعتبر إحدى الخطوات الهامة والمكملة لعمليات الترميم والإصلاح ، وذلك لإعادة بث الحياة من جديد للمبنى الأثرى مما يجعله أقدر على الاستمرارية وخدمة الوسط المحيط به •

- مفهوم التوظيف وإعادة الاستخدام :-

ويقصد به إعادة استخدام Reuses للمبنى الأثرى ليستمر متصل بالحياة بأغراض نافعة مناسبة بأسلوب علمى سواء فى استخدامه الأساسى لأنه يناسب وضعه وتصميمه وإمكانياته أو استخدام حديث ملائم يضمن استمرارية الصيانة والحفاظ والإحياء لهذا المبنى بالإضافة إلى إعادة تأهيل Rehabilitation للمحيط العمرانى وإعادة توزيع الاستعمالات Land Uses (١)

١- محمد عبد الهادى (دكتور) : المرجع السابق، ص ٩٦ •

٢- عبد المعز شاهين : المرجع السابق، ص ٣٠٤ •

٣- حسن محمود حسن أحمد : إحياء المناطق التاريخية من خلال إعادة توظيفها - دراسة تطبيقية للمنطقة التاريخية بمدينة رشيد - ،

رسالة ماجستير ، كلية التخطيط العمرانى ، جامعة القاهرة ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ ، ص ٦ •

Destitution بما يناسب الوظيفة المقترحة للمبنى الأثرى ، وبذلك يتم الحفاظ على الدور الحضارى للمدينة التاريخية .

- أهمية التوظيف وإعادة الاستخدام :-

لقد فطنت كثير من الدول إلى أهمية توظيف وإعادة الاستخدام للمباني الأثرية وبخاصة الدول الأوروبية ، فقامت بعض الدول منها بعمل برنامج كبير للاستفادة من الآثار ومحاولة الاستفادة منها لخدمة المجتمع فحولت القصور الأثرية إلى متاحف ومراكز ثقافية، حتى أن بعض دور العبادة كالكنائس تحول إلى مراكز دينية وثقافية مما كان له أكبر الأثر فى تنمية المجتمعات، وكذلك كان له الأثر فى المحافظة على الآثار حيث أنه بإشغال المبنى بأفراد قادرين على المحافظة عليه ، ومحاولة إحياء الأثر بصفة مستمرة سيجنب الأثر الانهيار و بالتالى سنتجنب عمليات الترميم التى تتكلف مبالغ طائلة (١) .

وبذلك يتم إيجاد نوع من التعاطف الجماهيرى للحفاظ على الآثار من خلال أداء دور إيجابى للآثار يخدم الوسط المحيط عن طريق الوظائف التى تؤديها ، بالإضافة إلى أن ذلك يبرز ويرفع القيمة الفنية والجمالية والأثرية والتاريخية للآثار مع إيجاد قاعدة اقتصادية يعتمد عليها فى الحفاظ على الآثار والمباني الأثرية .

- أهداف التوظيف وإعادة الاستخدام :-

إن الهدف من توظيف وإعادة استخدام المبنى الأثرى هو إعادته إلى الحياة وربطه بالواقع من خلال اختيار وظيفة تناسب إمكانياته وتصميمه ، وذلك حتى يأخذ المبنى الأثرى الوضع المناسب داخل إطار المدينة التاريخية مما يكون له أكبر الأثر على المبنى الأثرى نفسه أو على محيطه ، ولذا فإن عملية التوظيف تهدف إلى الآتى:-

- ١ - إعادة تكامل الأثر مع محيطه بما يخدم المجتمع من جديد .
- ٢ - تزويد الأحياء المتدهورة بالخدمات الثقافية والتعليمية (٢) .
- ٣ - إيجاد ما يسمى بالصيانة الذاتية Auto - Conservation وذلك من خلال توظيف المبنى كمركز للحرف التقليدية ، حيث يتم تغذية أسواق المدينة التقليدية بنتاج هذا المركز من المشغولات الفنية أو العمالة المدربة التى تساعد فى أعمال الترميم والصيانة .
- ٤ - ما ينتج عن برامج الصيانة من فائدة مستقبلية فى مجال الجذب السياحى ، وما يترتب عليه من عائد اقتصادى ضمن استمرارية الحفاظ وعدم إهمال المبنى (٣) .

١- حكيم العفيفى : إعادة استخدام الآثار الإسلامية بالقاهرة مرة أخرى لخدمة المجتمع ، المجلة المعمارية ، السنة الثانية ، العدد الخامس ، جمعية المهندسين المعماريين ، بالقاهرة ١٩٨٤ ، ص ٤٢ .

٢- حكيم العفيفى (دكتور) : المرجع نفسه ص ٤٣ .

٣- السيد البنا (دكتور) ، أحمد شعيب (دكتور) : بعض معايير إعادة الاستخدام أو التأهيل للمباني الأثرية التى توقف استخدامها ، مجلة جنوب الوادى ، العدد الثامن ، ١٩٩٨ ، ص ١٠ ، ١١ .

- شروط التوظيف وإعادة الاستخدام :-

- ١ - أن يكون التوظيف وإعادة الاستخدام للمبنى الأثرى فى وظيفة مناسبة .
 - ٢ - توافق الوظيفة الجديدة للمبنى الأثرى مع الطابع الحضارى للمدينة القديمة .
 - ٣ - ألا يترتب على الوظيفة أى تعديلات بتصميم المبنى .
 - ٤ - أية إضافات إنشائية تتطلبها الوظيفة الجديدة يجب إحداثها بشكل متوافق مع طابع المبنى القديم ويسهل إزالتها دون تشويه المبنى الأثرى .
 - ٥ - أن تكون المدينة القديمة فى حاجة إلى هذه الوظيفة .
 - ٦ - عدم تكرار الوظيفة على مسافات متقاربة حتى لا تفقد أهميتها . (٣)
 - ٧ - ألا تتسبب الوظيفة الجديدة فى نتائج سلبية على المبنى الأثرى .
- أمثلة على إعادة الاستخدام :-

- محلياً :-

- وكالة الغورى تحولت إلى مراكز لإحياء الحرف التقليدية الأثرية ، و مراسم لفنانى وزارة الثقافة ، و قاعة عروض مسرحية ، و مكاتب إدارية .
- منزل زينب خاتون تحول إلى مزار أثرى ومركز لعرض الفنون التشكيلية .
- قصر الأمير عمرو إبراهيم بالزمالك تحول إلى مجمع الجزيرة للفنون .
- قصر الطحاوى تحول إلى مكتبة مبارك العامة .
- قصر الأميرة سميحة بالزمالك تحول إلى مكتبة القاهرة الكبرى . (٢)

- عالمياً :-

- قصر اللوفر تحول إلى متحف اللوفر الشهير - فرنسا ، قصر فرساي تحول إلى متحف فرنسا .
- حصن من القرون الوسطى تحول إلى المتحف الحربى بروما - إيطاليا .
- مدرج فيرونا تحول إلى مدرج للحفلات ولتصوير الأفلام السينمائية - إيطاليا .
- برج لندن كان مقراً رسمياً وسجناً ثم تحول إلى متحفاً لمجموعة من الأسلحة والمجوهرات الملكية - إنجلترا .
- قصر الحمراء تحول لمزارات أثرية - إسبانيا .
- قصر الهرميتاج تحول إلى متحف الهرميتاج - روسيا . (٣)

١- السيد البنا (دكتور) ، أحمد شعيب (دكتور) : المرجع السابق ، ص ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩ .

٢- السيد البنا (دكتور) ، أحمد شعيب (دكتور) : المرجع نفسه ، ص ١٣ ، ١٥ ، ١٦ .

٣- هزار عمران ، جورج دهوره : المباني الأثرية - ترميمها صيانتها والحفاظ عليها - منشورات وزارة الثقافة ، المديرية العامة للآثار والمتاحف ، دمشق ، سوريا ، ١٩٩٧ ، ص ٦٩ .

- توظيف وإعادة استخدام مبنى التكية السليمانية :-

تعتبر التكية السليمانية من المباني الأثرية ذات الأهمية حيث تعتبر من أوائل مباني العمارة العثمانية في مصر، بالإضافة إلى كونها من مراكز التصوف في العصر العثماني هذا إلى جانب تخطيطه وعناصره الإنشائية، ويتميز هذا المبنى بوجود مؤهلات تجعله قادراً على القيام بعدة وظائف، ولكن مع الأخذ في الاعتبار أن عمليات التوظيف وإعادة الاستخدام تتم بعد عمليات الإخلاء وإتمام عمليات العلاج والترميم للمبنى حتى يكون جاهز لاستقبال إعادة الاستخدام، ويتميز المبنى بالآتي :-

- الموقع :

ويقع المبنى بشارع السروجية والواجهة الرئيسية وهي الشمالية الغربية تطل على شارع السروجية والجنوبية الغربية على عطفة الليمون، والجنوبية الشرقية على شارع حمام بشتك، أما الشمالية الشرقية فتلاصق عمرة سكنية حديثة وشارع السروجية يبلغ طوله حوالي ٢٥٠ م بعد الخيامية إلى شارع محمد علي .

- التصميم :

وهي من طراز المباني المعلقة حيث يصل إليها بدرج مرتفع ويشغل الأسفل مجموعة من الحوانيت أربعة على يمين الداخل وثلاث على اليسار، وعلى الرغم من كونها عثمانية التخطيط إلا أنها مملوكة الملاح والزخارف والمبنى عبارة عن صحن مكشوف تحيط به أربعة أروقة يتكون من بلاطة واحدة تطل على الصحن من خلال بائكة ثلاثية العقود، ويوجد إيوان واحد في جهة القبلة وتفتح على الصحن عدد من الحجرات لها شبابيك على الصحن ما عدا الرواق الجنوبي الغربي الذي يفتح شبابيكه على عطفة الليمون .

- الحالة الراهنة :

حالة المبنى الراهنة سيئة للغاية حيث تشغله عدة أسر مع إشغالات للحوانيت أسفل التكية، بالإضافة إلى التلف الشديد الواضح بالمبنى من تأثير السكن ويتضح ذلك في هبوط الأرضيات وانتشار الأملاح بالجدران نتيجة لانتشار الرطوبة مع الشروخ والتصدعات وميل في الأعمدة وتغيير في بعض المعالم وغيرها من مظاهر التلف المختلفة، والمبنى في حاجة إلى عمليات ترميم شاملة لإنقاذه .

- الوظائف المقترحة :-

ومع اقتراح الوظائف يؤخذ في الاعتبار عدة أشياء هامة منها مساحة المبنى واحتوائه على فراغات مثل الصحن وحجرات على الجوانب مع وجود دور ثانی، والمبنى أيضاً قد تم إمداده

من قبل السكان بالخدمات اللازمة من مياه وكهرباء وتليفونات ، ومنطقة السروجية لا يوجد بها مبنى أثرى ثم توظيفه وإعادة استخدامه لربطه مع المحيط السكنى حوله ، وعلى ذلك فإن أهم الوظائف المقترحة كالتالى : -

١ - مركز لتحفيظ القرآن ومحو الأمية : - هذه الوظيفة تعتبر من أنسب الوظائف لطبيعة المبنى والوسط المحيط حيث تكثر الأمية فى هذا القطاع السكانى ، بالإضافة إلى أن هذه الوظيفة تجعل الناس أكثر ارتباطا بالمبنى وأكثر احتراماً له .

٢ - مكتبة عامة أو متخصصة فى التاريخ العثمانى :- وهذه الوظيفة تعمل رفع الوعى الأثرى بالإضافة إلى خدمة الباحثين ، والمكان يتميز بوجود العديد من الحجرات وصحن مكشوف يصلح لعقد الندوات وأيضاً الأدوار العليا فى الجانب الجنوبى الغربى تصلح للخدمات الإدارية .

٣ - متحف لتاريخ التكايا والتصوف فى مصر : - والمتحف من الوظائف الملائمة للمبنى حيث ارتبط المبنى بالتصوف فى مصر ، علاوة على أنه يعمل على جذب مزيد من الزيارات السياحية إلى هذه المنطقة التى ترفع إلى حد ما من المستوى الاقتصادى لهذه المنطقة .

٤ - مركز للحرف اليدوية التقليدية :- وذلك على غرار وكالة الغورى مع وجود مدرسة لتعليم أبناء الحى هذه الحرف التقليدية فى ظل وجود صحن يتسع لعرض المنتجات ، بالإضافة إلى وجود حوانيت أسفل التكية تصلح لبيع وعرض المنتجات التى يقوم المركز بإنتاجها .

٥ - كان هناك اقتراح يجعل مبنى التكية مقراً لمركز صيانة الورق والكتب القديمة والمخطوطات (المركز المصرى الإسلامى لترميم الورق والكتب القديمة والمخطوطات) وتمت الموافقة من اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية بتاريخ ١١ / ٢ / ١٩٩٣ م ولكن هذا الاقتراح لم ينفذ .

والوظائف السابقة لا يترتب عليها استخدام أى أجهزة أو معدات تضر بالمبنى ، ويتميز الموقع بسهولة الوصول إليه لاتصاله بشارع محمد على ، و بالتالى لا يسمح بتكديس سيارات أو وسائل مواصلات لا تناسب عرض ومساحة شارع السروجية .

والوظائف السابقة لا تتطلب أى تعديلات جوهرية تضر بالمبنى حيث لا تحتاج إلا بعض الأثاث الذى يناسب كل وظيفة ، هذا إلى جانب أن المبنى تم إمداده بالخدمات اللازمة من كهرباء ومياه وتليفونات ، وبذلك يعتبر هذا المبنى الوحيد الذى تم توظيفه فى المنطقة التى يقع بها و بالتالى يزداد ارتباط المواطنين بالمبنى ويخدمهم ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً .

النتائج والتوصيات

نتائج البحث

وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج التى توضح نشأة وظهور مشكلة الإتلاف البشرى فى المباني الأثرية الإسلامية بمدينة القاهرة القديمة ، حيث ارتبط ظهور هذه المشكلة بعدة نواحي زادت من حدة تدهور المباني الأثرية الإسلامية والمناطق الأثرية بمدينة القاهرة القديمة ، إلى جانب ما تعانيه هذه المباني والمناطق من عوامل التلف الطبيعية والبيئية ، فجاءت هذه النواحي لتضيف إلى مشاكل المباني الأثرية مشكلة التلف البشرى وكانت النتائج كالتالى :-

أولاً : النواحي الاجتماعية :-

- زيادة الكثافة السكانية وارتفاع معدلات التزاحم فى المناطق الأثرية والتاريخية بالقاهرة القديمة .

- انخفاض معدلات الخدمات والمرافق العامة نتيجة الضغط المتزايد عليها الناتج عن زيادة الكثافة السكانية ومعدلات التزاحم .

- ظهور أنشطة غريبة نتجت عن التعديلات والإشغالات التى تمت للمباني الأثرية ، حيث تحولت إلى ورش ومحلات إلى آخره من الاستعمالات لخدمة ساكنى هذه المناطق التاريخية .

- التحولات الاجتماعية نتيجة إحلال طبقة محل طبقة حيث وفد إلى هذه المناطق مستويات من السكان ذات مستويات اجتماعية واقتصادية متدنية .

- ارتفاع نسبة الأمراض الاجتماعية بهذه المناطق كالسرقة والإدمان وسوء العلاقات الاجتماعية والأسرية وما إلى ذلك .

- ضعف الوعى الأثرى لدى السكان وعدم تقديرهم للقيمة الأثرية والتاريخية لهذه المباني والمناطق ، واعتبار أن التفكير فى أهمية هذا التراث نوعاً من الترف نظراً لمواجهتهم لكثير من المشاكل والالتزامات الأكثر أهمية .

- ضعف الوعى الأثرى لدى زوار هذه المباني والمناطق الأثرية أثناء الموالد والاحتفالات والمناسبات مما يزيد من حجم المشكلة .

- فقد الكثير من المباني الأثرية لوظائفها الأصلية التى كانت تربط بين المواطنين وهذه المباني الأثرية مثل المدارس والكتاتيب والأسبلة الخ.

- افتقار المنطق التاريخي والأثرية لعمليات التنمية الثقافية والخدمات الاجتماعية التى تعمل على توعية المواطنين بأهمية هذا التراث .

- عدم اهتمام المناهج التعليمية بالتوعية بأهمية تراثنا التاريخي و الأثرى .

ثانياً: النواحي الاقتصادية:-

- زيادة الرواج الاقتصادى و التجارى حيث زادت الخدمات والصناعات التى تتطلبها زيادة الكثافة السكانية بالقاهرة القديمة .
- التغير التدريجى فى الأنشطة فى المناطق الأثرية والتاريخية وتحولها إلى نشاط تجارى كمناطق مركزية للأعمال التجارية والاقتصادية .
- ارتفاع أسعار الاراضى والقيم العقارية فى المناطق الأثرية والتاريخية مع زيادة النشاط الاقتصادى والتجارى .
- ظهور أنشطة صناعية وحرفية غريبة حلت محل الصناعات التقليدية التى كانت تميز هذه المناطق الأثرية والتاريخية .
- استخدام بعض المباني الأثرية كورش ومخازن ومصانع ذات أنشطة ملوثة تزيد من تلف وتدهور هذه المباني وهى بعيدة عن وظائف هذه المباني الأثرية الأصلية .
- الحرص على أن يكون محل الإقامة بجانب مكان العمل .
- زيادة المد السياحى بهذه المناطق مما يشكل ضغطاً على هذه المناطق بما تحويه من مبان أثرية ذات قيمة نادرة .

ثالثاً: نواحي خاصة بالتقدم التكني :-

- دخول الآلة هذه المناطق لخدمة الصناعات المتواجدة بها وما تحدثه من تلف وتدهور بها .
- انتشار وسائل المواصلات وما يتطلبه ذلك من مواقف و كبارى لخدمة ساكنى هذه المناطق .
- استخدام السيارة فى هذه المناطق بما لا يتلاءم مع شوارعها التى كانت معدة لخدمة المشاة ونقل البضائع على عربات تجرها الخيول وعدم تلائم هذه الشوارع لحجم ونوع وسرعة ووزن هذه الآليات .
- استخدام مواد بناء وأساليب إنشائية لا تتناسب مع قوة هذه المباني الأثرية عند بناء أى مباني حديثة مجاورة لهذه المباني الأثرية .
- التلوث البصرى المنتشر فى المناطق التاريخية والأثرية مع استخدام الإعلانات واللافتات، وارتفاع المباني الحديثة وما تحمله من أشكال معمارية غريبة لا تتناسب مع هذه المناطق والمباني الأثرية .

رابعاً : النواحي التشريعية والقانونية :-

- اقتصار القانون الحالى على حماية المباني الأثرية المسجلة .
- ضعف تنفيذ وتطبيق القوانين الخاصة بحماية المباني الأثرية .
- عدم وجود تشريعات خاصة بالمباني الأثرية تنظم دور السلطات المحلية فى صيانة المباني الأثرية .

خامساً: النواحي الإدارية والتنظيمية:-

- تعدد الجهات المسؤولة التى تشرف على المباني فى المناطق الأثرية والتاريخية وعدم وجود التنسيق بينهم .
 - استيلاء الدولة على عائد المباني الموقوفة مع عدم توفير التمويل اللازم والكافى لأعمال صيانة وترميم المباني الأثرية .
 - قيام بعض الأجهزة السياسية فى فترة الستينات بإسكان أعداد من السكان فى المباني الأثرية بسبب إنهيار منازلهم والمهجرين بسبب الحرب .
 - تأجير كثير من المباني الأثرية للأفراد واستخدامها فى وظائف لا تتناسب مع وظيفتها الأصلية .
 - استخدام بعض المباني كمقار لأنشطة حكومية .
 - ضعف سلطة الأجهزة المشرفة على هذه المباني والمناطق فى مواجهة التعديات و الإشغالات الموجودة بها .
 - عدم وجود دور للإدارة المحلية فى الحفاظ على المباني الأثرية .
 - عدم وجود مؤسسات خاصة بعمليات الصيانة والترميم كمشاريع خدمية تساعد فى عملية التنمية مع عدم وجود إعفاءات ضريبية وقروض تساهم فى هذا المجال .
 - تجاهل الدراسات العلمية الجامعية والبحثية التى تجرى فى مجال ترميم وصيانة المباني والمناطق الأثرية من قبل الجهات المشرفة أثناء وضع خطط ومشاريع الترميم والصيانة .
 - إسناد عمليات الترميم والصيانة لشركات غير مؤهلة ولا تمتلك الكوادر القادرة على تنفيذ عمليات الترميم والصيانة .
- وتعتبر هذه النتائج السابقة هى جملة ما توصل إليه البحث من خلال الدراسة التى تمت للمشكلات البشرية المتلفة للمباني الأثرية الإسلامية لمدينة القاهرة القديمة وبالنسبة لمبنى التكية السليمانية موضوع الجانب التطبيقي فقد تم التوصل لبعض النتائج الخاصة به كالتالى :-
- تعرض المبنى للإهمال دون وضع خطة ترميم وصيانة شاملة للمبنى .
 - تعرض المبنى لكثير من التعديات و الإشغالات مما ساهم فى تدهور حالة المبنى .
 - اقتطاع جزء كبير من مساحة المبنى الأصلية وبناء عمارات سكنية حديثة على هذه المساحة .
 - عدم وجود تسجيل أثرى صحيح للحالة الراهنة التى وصل إليها المبنى من خلال الرسوم الهندسية والمعمارية التى تمثل حالة المبنى الراهنة .
 - عدم وجود جدية فى تنفيذ قرارات إخلاء المبنى من ساكنيه وتعويضهم بسكن بديل .
 - عدم إدراج المبنى فى خطط الترميم الحالية .
 - عدم وجود حرم أثرى للمبنى .

التوصيات ومقترحات الصيانة

وعلى ضوء ما سبق نجد أن مظاهر التلف تحتاج إلى عناية خاصة عند البحث عن طرق العلاج والصيانة المختلفة ، ولذا فقد تم صياغة التوصيات ومقترحات الصيانة طبقاً لكل مظهر من مظاهر الإلتلاف البشرى كالتالى :-

أولاً : التعدييات واستعمال المباني الأثرية وبناء مباني ملاصقة لها :-

- إخلاء الأماكن من شاغليها سواء كانوا متعاقدين مع الأوقاف أو الآثار أو محافظة القاهرة أو كتعد دون عقد مع توفير المناسب لهؤلاء الشاغلين .

- الالتزام بقرارات لجنة الحرم الأثرى .

- منع تصالح أجهزة المحافظة مع المعتدى على الأثر و عدم التراخى مع المعتدى على الأثر بأى شكل من الأشكال .

- إزالة المساكن والمباني الملاصقة للأثر إذا كانت تؤثر عليه بالضرر مع إيجاد البديل والتعويض المناسب .

ثانياً : الإشغالات :-

١- إشغالات تجارية :-

- تصفية الإشغالات التجارية من المباني الأثرية والتاريخية وإيجاد البديل المناسب لها .

- منع إعطاء التصاريح لإقامة الأكشاك والفترينات على واجهات المباني الأثرية .

- عدم إقامة أكشاك الكهرباء وصنابير المياه وحنفيات الحريق ملاصقة أو بجوار المباني الأثرية .

٢- إشغالات حكومية :-

- تصفية الإشغالات الحكومية التى تقوم بها الوزارات والأحزاب والتنظيمات الشعبية والجمعيات

الاجتماعية ومراسم الفنانين وغيرها من الإشغالات .

- المساهمة فى عمليات الترميم والصيانة التى تتم للمباني الأثرية التى أصابها التلف والتدهور

من جراء هذه الإشغالات التى قامت بها هذه الجهات .

٣- إشغالات صناعية :-

- تصفية الإشغالات الصناعية من المباني الأثرية وضرورة إيجاد البديل المناسب لها .

- البعد بالأنشطة الصناعية الضارة عن المناطق الأثرية والتاريخية .

ثالثا: العشوائيات :-

١- الأسواق :-

- إزالة الأسواق الضارة بالآثار مثل أسواق الخضر والفاكهة والتي تنتشر بين المناطق الأثرية والبحث عن مناطق أخرى لأقامتها .

٢- زحف الجبانات :-

- قيام إدارة الجبانات بإيقاف زحف المقابر الحديثة على المناطق الأثرية وتحويل مسارها إلى أماكن بعيدة عن هذه المناطق .

- ضرورة إخلاء سكان المقابر وإيجاد مساكن بديلة لهم .

٣- الزيارات غير المنظمة للمناطق الأثرية :-

- تنظيم أوقات الزيارة بالنسبة للآثار والمناطق الأثرية لتخفيف الضغط عليها .

- العناية الدائمة بالآثار من خلال صيانتها وترميمه .

- تحسين وسائل الإضاءة من خلال تطبيق الأسس العلمية الصحيحة في درجات الإضاءة .

- الإهتمام بعمليات التهوية الداخلية للآثار .

- تثبيت الأرضيات وتغطيتها بطريقة تقلل من انتشار الأتربة وتآكل الأرضيات وتوقف تأثير ذلك على الجدران .

- منع التراخيص بالإقامة في المناطق الأثرية أثناء الموالد والاحتفالات حيث يتوافد الآلاف على الآثار الإسلامية مع توفير أماكن بديلة لذلك الغرض .

- وضع حواجز حول الجدران وذلك لمنع الزوار من الاحتكاك المباشر بالآثار .

رابعا: المشروعات الحكومية:-

١- مشروعات الري ، ٢- مشروعات التوسع الزراعى :-

- البعد ببرامج التوسع الزراعى والرى عن المناطق الأثرية .

٣- مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى:-

- ضرورة تغيير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى المتهاكة .

- وقف عمليات الصرف عن طريق البيارت واستبداله بشبكات للصرف الصحى وذلك فى المناطق العشوائية والأثرية .

- تقنين استخدام توصيلات المياه والصرف الصحى داخل المباني الأثرية مع وضع الضوابط اللازمة حتى لا تؤثر على سلامة وشكل المباني الأثرية .

- إصلاح وتدعيم وتقوية الأساسات للمباني الأثرية فى المناطق المعرضة لخطر المياه السطحية وتحت السطحية .

خامسا: وسائل النقل والمواصلات كعامل تلف :-

- الابتعاد عن المناطق الأثرية والتاريخية عند تنفيذ مشروعات النقل والمواصلات كشق الطرق وإنشاء الكبارى .

- حظر مرور النقل الثقيل داخل المناطق و الشوارع الأثرية وقصرها على المشاة ووسائل النقل الخفيف .

- إلغاء مواقف الأتوبيسات ووسائل النقل من داخل المناطق الأثرية .

- تنظيم المرور داخل المناطق الأثرية لمنع عمليات الاختناقات المرورية .

- تحسين شبكات الطرق وإعادة تخطيطها داخل المناطق الأثرية والتاريخية.

سادسا: ضعف الوعي الأثرى:-

- وضع خطة قومية لرفع مستوى الوعي الثقافى والحضارى بقيمة الآثار .

- نشر الوعي الأثرى عن طريق وسائل الإعلام المختلفة كالصحافة والراديو والتلفزيون وغيرها.

- تطوير مناهج تدريس التاريخ فى المدارس ومراحل التعليم المختلفة مع ضرورة تدريس مادة التراث الحضارى فيها .

- الاهتمام بضرورة إصدار سلاسل للكتب والمجلات والأفلام التى تتحدث عن التاريخ والآثار مع تسهيل طرق الحصول عليها لفئات الشعب المختلفة .

- تزويد المكتبات العامة والخاصة والمدرسية بالمراجع والمصادر التاريخية والأثرية.

- تشجيع الرحلات للأماكن الأثرية والتاريخية والمتاحف لجميع طوائف وفئات الشعب .

- العناية بنظافة وجمال المناطق الأثرية والتاريخية وذلك من خلال:-

* إزالة القمامة وتجريم إلقاء القاذورات والسلوكيات غير الحضارية .

* ضرورة تنفيذ أحكام القانون على المخالفين أو من يقومون بتشويه الأماكن الأثرية بوضع وسائل للدعاية من ملصقات وخلافه أو من يقومون بالكتابة والحفر وأعمال الدهانات على أسطح المباني الأثرية.

* النظر عند السماح بإدخال توصيلات الأسلاك والكهرباء إلى الأماكن الأثرية لتلافى الخطورة من ذلك .

سابعا : برامج الترميم الارتجالية والخاطئة وعدم تسجيل الآثار :-

- أن يتم ترميم أى مبنى أثرى أو تاريخى تحت إشراف المتخصصين فى الترميم والصيانة من المجلس الأعلى للآثار حتى وإن لم يكن المجلس حائزا للمبنى الأثرى .

- أن يتم ترميم الأثر بأسلوب متكامل مع النسيج المحيط به أو البنية المحيطة .
 - عدم استخدام أى مواد فى عمليات الترميم والصيانة إلا بعد التأكد من صلاحيتها فى الاستعمال مع التأكد من عدم تسببها فى أية أضرار على المدى البعيد .
 - ضرورة أن يكون من يقوم بأعمال الترميم من المتخصصين وأصحاب الخبرة فى أعمال الصيانة والترميم :
 - تكثيف الدورات التدريبية فى عمليات الترميم والصيانة لتكوين كوادر فنية متخصصة وعلى دراية وكفاءة كبيرة .
 - عند الاستعانة بالبعثات والهيئات الدولية يلزم التأكد من جديتهم أيضا وضرورة التأكد من تخصصهم فى مجال الترميم والصيانة للآثار .
 - تأسيس شركات متخصصة فى عمليات ترميم وصيانة الآثار .
 - تسجيل الآثار والممتلكات الأثرية تسجيلاً علمياً شاملاً مع حصرها وتوثيقها بكافة الوسائل العلمية والمتطورة ، مع ضرورة تسجيل ظروفها البينية وطبيعتها المعمارية الخاصة ومشاكلها الترميمية باستخدام الوسائل التقنية الحديثة وإنشاء بنك للمعلومات عن هذه الآثار .
 - ضرورة توفير الاعتمادات اللازمة لأعمال الترميم والصيانة مع الدعوة لمشاركة الأفراد فى هذا التمويل مع توضيح أهمية هذه المشاركة .
 - ضرورة تفعيل دور الإدارات المحلية والأحزاب والتنظيمات والجمعيات المختلفة فى أعمال الحفاظ على المباني والمناطق الأثرية والتاريخية .
 - أهمية التعاون بين المجلس الأعلى للآثار وكلية الآثار سواء فى أعمال الترميم والصيانة أو التسجيل وكافة النواحي الأثرية .
 - ضرورة إعداد قوائم بالمباني ذات القيمة وتسجيلها حتى تحفظ من الضياع والاندثار .
 - الاستفادة من الرسائل العلمية والأبحاث التى تجرى فى مجال الترميم وصيانة الآثار .
- ثامنا: الكوارث البشرية :-**

١- الحرائق :-

- ضرورة أبعاد أى مصدر من مصادر الحريق عن نطاق المباني الأثرية مثل مخازن المواد الكيماوية والورش والبوتاجاز والمصانع وخلافه .
- إخلاء المباني الأثرية من مسببات الحرائق مثل أسلاك الكهرباء العادية وتخزين بعض المواد القابلة للاشتعال أو مصادر اللهب المختلفة وبخاصة فى المباني الأثرية التى يقطنها السكان والتى يلزم إخلائها .

- حظر ومنع التدخين داخل المناطق الأثرية من قبل الزوار والعاملين .
- استخدام أجهزة حديثة للإنذار وإطفاء الحريق .
- ضرورة التأمين والحراسة بالطرق الحديثة وهما عنصران هامين فى الحماية من كافة مسببات التلف البشرى .

٢- الحروب:-

- ضرورة تسجيل الآثار والمباني الأثرية تسجيلاً علمياً شاملاً حيث يفيد ذلك فى حالات الترميم وإعادة البناء خصوصاً إذا حدث لها تدمير أو تخريب .
- اتخاذ إجراءات الحماية للمباني الأثرية أثناء فترات الحروب .
- ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية فى حالات النزاع المسلح ومن أبرزها اتفاقية لاهى عام ١٩٥٤م.

تاسعاً : ضعف القوانين الخاصة بالآثار وعدم جدية تنفيذها :-

قد لوحظ أن بعض مواد القانون الحالى للآثار جاءت قاصرة إلى الحد الذى لا يتلاءم وحماية الآثار، وذلك لأنه من واجب الحكومة أن تقرر التشريع الذى تحتاج إليه المناطق والمباني التاريخية وذلك مع مراعاة التأكد من تحقيق ذلك حتى تتم الأهمية المرجوة من عمليات الصيانة لهذه المناطق والمباني التاريخية .

ودائماً ما تدعو المؤتمرات العلمية التى تهتم بصيانة المواقع والمدن التاريخية إلى سن القوانين ونظم جديدة Enact new laws and regulations عند الضرورة وذلك لتأمين وحماية المناطق التاريخية وما يحيط بها ، وهذه الدعوة إذا ما كانت تهدف إلى سن القوانين جديدة فإن تعديل ما هو قائم من قوانين أمراً ضرورياً لمسايرة العصر والمستجدات على ساحة المدينة القديمة (١) ، والتى تمثل كل المناطق التى تحتوى على مواقع ومباني أثرية وذلك كالتالى:-

- ١- تطوير المعالجة التشريعية لقانون حماية الآثار الحالى وتعديل بعض أحكامه مع قيام لجان للنظر فى هذا التعديل للوصول إلى نتائج لصالح حماية الآثار .
- ٢- إلغاء الاستثناء الموجود فى المادة رقم (٦) من مواد الأحكام العامة (الخاص بجزئية الوقف) .

٣- النظر فى تعديل المادتين (٧) ، (٨) واللذان تنظمان أحكام الحيازة لتجار الآثار .

٤- النظر فى تعديل المادة (٩) والتى تنظم الأحكام المترتبة على الحيازة وتنظيم حرية التصرف

فى الأثر .

١- السيد البنا (دكتور): بعض ملامح إستراتيجية الصيانة لمدينة القاهرة الإسلامية القديمة ، مجلة كلية الآثار ، العدد السادس ، جامعة القاهرة ، ١٩٩٥م، ص ٣٩٤.

٥- النظر فى المادة رقم (١٠) والتى تعد محل خلاف وجدل قائم بين الأثريين والمهتمين بشئون الآثار وهى تجيز للمجلس الأعلى للآثار حق تبادل الآثار مع الدول الأخرى وعمل معارض لها خارجيا وهذه الجزئية كما ذكر محل خلاف وجدل حيث أن هناك من يعارض ومن يؤيد ولكل وجهة نظره وحجته .

٦- إلغاء جزئية الإهداء بالآثار المكتشفة المنقولة إلى البعثات الأجنبية التى أحرزت نجاحات فى أعمال الحفر والتنقيب والترميم ، وهذه الجزئية توجد فى المادتين (٣٥)، (٣٦) من مواد تسجيل الآثار وصيانتها والكشف عنها، وذلك أنه يوجد مجالات أخرى للمكافآت سواء مكافآت مالية أو إهداء نسخ مقلدة طبق الأصل من الآثار المكتشفة ، حيث لا يجوز لأى جهة الحق فى إهداء أو التفريط فى تراث أمة بأكملها.

٧- بحث تغليظ وتشديد العقوبات المقررة بالمواد الخاصة بعقوبات جرائم الآثار، بحيث تتحول إلى الأشغال الشاقة المؤبدة بدلا من المؤقتة مع رفع قيمة الغرامات الموقعة وذلك لتتناسب وحجم الجرم المرتكب ضد الآثار والمباني الأثرية .

٨- تحويل عقوبات الجرح المقررة بالمواد إلى عقوبات الجنائيات لتتوفر صفة الردع فى هذه العقوبات .

٩- النظر فى رفع العقوبة المقرر فى المادة (٤٢) من العقوبات لتتساوى بالعقوبة المقررة بنفس المادة للعاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم .

١٠- النظر فى اعتبار جرائم تهريب وسرقة و الاتجار فى الآثار من الجرائم المخلة بالشرف حيث أنها لا تقل فداحة وخسارة عن الجرائم الأخرى مثل الإرهاب والتخريب و الرشوة .

١١- إذا لزم الأمر استصدار أمر عسكرى مثلما صدر للأراضى الزراعية الذى ساعد إلى حد كبير على منع الاعتداء عليها وأيضا أمر إزالة ما يشوه وجه النيل من إشغالات واعتداءات ، وليست الآثار بأقل من ذلك فهى مصدر من مصادر الدخل القومى وأيضا هى مصدر التاريخ والحضارة لمصر مع حملها قيم أثرية وفنية أعطت مصر امتيازاً بين دول العالم .

١٢- ضرورة إصدار قانون الآثار الجديد الذى تحدث الكثير عنه مع الوضع فى الاعتبار الملاحظات المشار إليها فى الدراسة .

عاشراً: تضارب الاختصاصات بين الأجهزة المعنية :-

لا شك أن هذا التضارب يحتم وضع حل لهذه المشكلة من خلال إيجاد صيغة للتعامل والتنسيق بين الأطراف المعنية مادام هدف الجميع تحقيق الصالح العام كالتالى :-

- ١- قانون الآثار الحالي يحتوى على المادة رقم (٥١) والتي تنص على:- (تتولى الهيئة "المجلس الأعلى للآثار" تنسيق العمل مع الهيئات والجهات المختصة بالتخطيط والإسكان والسياحة والمرافق والأمن ومجالس المحافظات بما يكفل حماية الآثار والمتاحف والمباني التاريخية من الاهتزازات والاختناقات ومسببات الرشح والتلوث وأخطار الصناعة وتغيير المحيط التاريخي والأثرى بما يحقق التوازن بين مطالب العمران وبين ضرورات صيانة الآثار والتراث . (١)
- ٢- وتزداد أهمية التنسيق فيما يختص بإعداد المخططات أو تنفيذها واختصاصات الأجهزة القائمة عليها ودور المجالس المحلية فى اعتمادها ومتابعة تنفيذها وتحديد العلاقات الوظيفية بين الجهات المعنية التى ترتبط أنشطتها بالتنمية العمرانية للتجمعات العمرانية القديمة ، مع وضوح دور كل من الأجهزة المعنية فى عملية التنمية العمرانية وكثيراً ما شهدت التشريعات العمرانية العديد من التعديلات لمواجهة المتغيرات فى النظم الإدارية أو الفنية . (٢)
- ٣- الالتزام بتنفيذ قرارات لجنة الحرم الأثرى SAFE ZONE والقرارات الخاصة بارتفاعات المباني وأنماطها والشكل العام لها .
- ٤- عدم إصدار أى تشريعات أو قرارات تمس الآثار أو الأراضى أو المواقع الأثرية قبل عرض مشروعاتها على المجلس الأعلى للآثار .
- ٥- الالتزام بالحصول على موافقة المجلس الأعلى للآثار فى حالة إقامة مشروعات عامة Public Projects قبل الشروع فى تنفيذها داخل أو بالقرب من المناطق الأثرية .
- ٦- منع التصالح مع الأجهزة المعتدية على الآثار بأى صورة من الصور المخالفة لقرارات الآثار. (٣)
- ٧- تم التوصل إلى صيغة من التعاون والتنسيق للحيلولة دون وقوع مشاكل ناتجة عن تضارب الاختصاصات فى العديد من البلاد الأوربية مثل إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وأيضاً أمريكا، وذلك بتحديد المسئوليات والتنسيق بين الأجهزة المختلفة وذلك رغبة فى الحفاظ على الثروة الأثرية لهذه الدول والتي تقل فى القيمة عن مثيلتها فى مصر ، ومن الأمثلة على ذلك ما حدث بعد الحرب العالمية الثانية وما حدث من تدمير لمدينة وارسو التاريخية حيث تضافرت كل الجهود من أجل تجديد وإعادة بناء هذه المدينة التاريخية فى ظل دعم من الهيئات الدولية مع دعم وتشجيع

١- القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ م، قانون حماية الآثار .

٢- عبد الباقي إيراهيم (دكتور) : المنظور الإسلامى للتنمية العمرانية ، مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية ، القاهرة ، ١٩٩٣ م ، ص ٢٧ .

٣- المجالس القومية المتخصصة : والحفاظ على التراث المعماري الإسلامى فى مدينة القاهرة ، القاهرة ، ١٩٨٧ م .

من قبل الإدارة المحلية وفى ظل تشريعات تلبي متطلبات إعادة البناء . (١)

٨- فى بعض البلاد العربية تم التوصل إلى بعض منها إلى صيغ تعاون وتنسيق للإشراف على صيانة ومراقبة أعمال الترميم التى تتم للمباني الأثرية بين سلطات الإشراف المختلفة سواء كانت السلطات البلدية أو الآثار أو الأوقاف أو الإسكان ، وقد تشترك سلطتان فى عملية الصيانة مثل الآثار والأوقاف وخصوصاً فى ترميم الأبنية الدينية حتى فى حالة خضوع هذه المعالم للأوقاف .
(٢) جدول (٢١)

٩- وهنا فى مصر نحتاج لمثل هذا التعاون والتنسيق بحيث تكون عمليات الترميم والصيانة للمباني الأثرية التى تقع تحت إدارة هيئات أخرى تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار ، وذلك لأن هذه الهيئات تحتاج إلى خبرات المتخصصين فى هذه العمليات ، وهناك بارقة أمل بتكوين لجنة للإشراف على القاهرة التاريخية وما تضمه من آثار وذلك برئاسة رئيس مجلس الوزراء تضم كل الوزارات والهيئات التى لها صلة بالمباني الأثرية ، والرجاء أن تساهم هذه اللجنة فى حل مشكلة القاهرة التاريخية حتى يتسنى الحفاظ على ما تضمه من آثار ترجع إلى العصور التاريخية التى مرت على مصر وقد أصدرت المجالس القومية دراسة بعنوان رؤية مستقبلية لمدينة القاهرة ، احتوت على بعض الحلول للمشاكل التى تعاني منها الآثار فى القاهرة القديمة بالإضافة إلى ضرورة مراجعة الدراسات والأبحاث التى صدرت فى شأن صيانة وحل مشاكل القاهرة القديمة .

حادى عشر : ضعف نظم الحراسة والأمن :-

وهذا المجال يتصل اتصالاً وثيقاً بحماية الآثار وقد تم الوصول إلى بعض المقترحات والتوصيات الآتية :-

- ١- يعتبر العامل البشرى هو الأساس فى عمليات الحراسة والأمن لذلك فإن الاهتمام بالعنصر البشرى يكون عن طريق التدريب والإعداد والتأهيل ، مع منحهم الرواتب الكافية يضمن إلى حد كبير نجاح عمليات الحراسة والأمن .
- ٢- توحى الدقة عند اختيار العناصر التى تقوم بأعمال الحراسة والأمن مع اشتراط مواصفات خاصة تضمن الكفاءة والاستعداد الجيد .

1-Daifuku, H.: Urban retrieval too, "The conservation of cities", The UNESCO, Press, Paris, 1975, P.18.19.

٢- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : صيانة المدن التاريخية والعربية والإسلامية ، تونس، ١٩٨٧م، ص ٥١ .

جدول رقم (٢١) يبين سلطات الإشراف على الترميم في بعض البلاد العربية

سلطة الإشراف		المدينة
معالم دينية	معالم مدنية	
الآثار و الأوقاف	الآثار	بصرى
-	-	حماة
-	-	حلب
-	-	دمشق
الأوقاف	-	الرصافة
-	-	قصر الحير الشرقى
الآثار و الأوقاف	-	الرقّة
الآثار	-	شنقيط
-	-	تيشيت
-	-	ودان
-	-	ولاته
الآثار و الأوقاف	-	الدوحة
-	-	مراكش
الأوقاف	-	فاس
-	-	قسطنطينة
-	-	بجاية
-	-	فرداية
الآثار	-	تونس
الآثار و الأوقاف	-	العلاء
-	-	الدرعية
-	-	دومة الجندل
-	-	تيما
الأوقاف	-	طرابلس
الآثار	-	الجزائر
الآثار و الأوقاف	-	تلمسان
-	-	الموصل
-	الآثار و الأوقاف	بنغازى
الأوقاف	-	صنعاء
-	-	المحرق
-	-	أوجلة
-	-	سوسة

عن : المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم

- المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم : صيانة المدن التاريخية العربية و الإسلامية، ١٩٨٧م

٣- استخدام منجزات العلم الحديث والتكنولوجيا المتطورة كعامل مساعد فى عمليات التأمين والحماية وهناك العديد من الأجهزة التى تستخدم فى هذا المجال منها:-

TELEVISION MONITORING SYSTEM	- الدوائر التلفزيونية المغلقة
ALARM SYSTEM	- الإنذار الآلى
SENSORS	- الحساسات :-
ELECTRICAL CURRENT SENSORS	* حساسات التيار الكهربى
VIBRATION SENSORS	* حساسات الاهتزازات
MAGNETIC SENSORS	* الحساسات المغناطيسية
ELECTROMAGNETIC SENSORS	* الحساسات الإلكترومغناطيسية
INFRA-RED SENSORS	* الحساسات بالأشعة تحت الحمراء
ACOUSTICAL SENSORS	* الحساسات الصوتية
DIELECTRIC	* حساسات العزل الكهربائى
AUDIO SENSORS	* الحساسات السمعية
PHOTOELECTRIC EYES	- العيون الضوئية
CONTACT SWITCHES	- مفاتيح التلامس المختلفة:-
ELECTRICAL	* كهربائية
MAGNETIC	* المغناطيسية
MECHANICAL	* الميكانيكية
VIBRATION SWITCHES	- مفاتيح الاهتزازات
RADAR SYSTEM	- نظام الرادار
(١) EXPLOSIVE DETECTORS	- أجهزة الكشف عن المفرقات

وهناك العديد من الأجهزة التى تصلح لتأمين وحماية الآثار والمباني الأثرية .
- وضع إضاءة كافية حول المناطق الأثرية والمتاحف والعمل على تواجد حراسة فعالة ليلاً .
- إنشاء وحدات من الشرطة فى المناطق الرئيسية لحماية المناطق الأثرية من التعديات على مدار ٢٤ ساعة .

- إنشاء مقار ثابتة لشرطة الآثار فى الأماكن الأثرية وخاصة المزارع وتجهيزها تجهيز جيد. (٢)

١- حسام الدين عبد الحميد (مكتور) : المرجع السابق.

٢- المجلس الأعلى للآثار : تقرير أعمال اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الدائمة للحفاظ على المباني الأثرية بالقاهرة ، القاهرة، من الفترة ٩٤/٣/٢١ إلى ٩٤/٤/١٩ م.

- التأمين على المناطق الأثرية مما يجعل شركات التأمين تشترك فى عمليات الحراسة .
- يمكن استخدام الكلاب المدربة فى الحراسة المناطق الأثرية .(١)
- ضرورة إحكام الرقابة على المنافذ البحرية والجوية والبرية مما سيوقف إلى حد كبير من عمليات سرقة وتهريب الآثار .
- متابعة الاتفاقيات الخاصة بعودة الآثار إلى بلادها الأصلية ومحاولة تنفيذها مع الدول الحائزة لها .
- تطبيق الاتفاقيات الخاصة بتبادل المجرمين من سارقى الآثار وإيرامها مع الدول الأخرى وتبادل المعلومات بشأن الاتجار غير المشروع فى الآثار .(٢)
- يمكن الاشتراك مع هيئة الأمن القومى لوضع خطة لحماية المناطق والمباني الأثرية مثلما حدث فى المتحف المصرى والدير البحرى .
- **توصيات و مقترحات الصيانة للتكية السليمانية:-**
- وقد تم التوصل إلى بعض التوصيات ومقترحات الصيانة لمبنى التكية السليمانية توضح الجانب التطبيقى للبحث كالتالى :-
- ضرورة إخلاء المبنى من ساكنيه وكافة التعدادات والإشغالات المتواجدة به مع توفير البديل المناسب لهؤلاء الناس .
- تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة ضد هؤلاء السكان والشاغلين .
- وضع خطة ترميم عاجلة للمبنى نظراً لحالته المتدهورة .
- تسجيل المبنى تسجيلاً علمياً دقيقاً حيث أن تسجيله يحتاج إلى تحديث نظراً لحالته الراهنة مع إعداد الرسومات المعمارية الخاصة بالحالة المتواجد عليها المبنى .
- تنفيذ قرارات لجنة الحرم الأثرى الخاصة بالمبنى .
- توظيف المبنى بأحد الوظائف المقترحة داخل البحث لربطه بالعنصر البشرى المحيط .
- ضرورة تأهيل الوسط المحيط بالمبنى لتكتمل عمليات الحفاظ بعمل مشروع مشابه لمشروع الدرب الأصفر .
- وكل ما سبق هو جملة ما توصل إليه البحث من توصيات ومقترحات مع الرجاء أن تساهم فى حل مشاكل القاهرة القديمة ومشكلة التكية السليمانية .

والله ولى التوفيق،،،،،،،،،،

١- حسام الدين عبد الحميد(دكتور) : المرجع السابق.

٢- المجالس القومية المتخصصة : سياسة حماية الآثار من السرقة والتهريب والتسرب ، القاهرة، ١٩٩٠ م .

المراجع

المراجع العربية

- ١- أ.أ.س. إدواردز: أهرام مصر، ترجمة / مصطفى احمد عثمان ، مراجعة د/أحمد فخرى الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٩٩م .
- ٢- إبراهيم محمد عبدالله : دراسة علاج وصيانة الآثار الرخامية ، رسالة ماجستير ، قسم ترميم وصيانة الآثار ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، ١٩٩٦م .
- ٣- أبو الحمد محمود فرغلى (دكتور) : الدليل الموجز لأهم الآثار الإسلامية والقبطية فى القاهرة ، دار منصور للطباعة ، القاهرة ، ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م .
- ٤- أحمد حلمى أمين (لواء) : الوسائل الأمنية لحماية الآثار والأعمال الفنية ، (حماية الآثار والأعمال الفنية) ، المركز العربى للدراسات الأمنية والتدريب ، الرياض ، ١٤١٢هـ .
- ٥- أحمد خالد علام (دكتور) : تخطيط الأحياء التاريخية فى إطار المخطط العام للمدينة ، (ندوة القاهرة والتراث) ، جمعية المهندسين المصريين ، القاهرة ، ١٩٩١م .
- ٦- أحمد سيد شعيب : الأسس العلمية لعلاج وصيانة الأحجار ، رسالة ماجستير ، قسم ترميم وصيانة الآثار ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، ١٩٨٣م .
- ٧- أحمد عبد الوهاب السيد : صيانة وإعادة استخدام المباني الأثرية وذات القيمة ، رسالة ماجستير ، كلية الهندسة ، جامعة القاهرة ، ١٩٩٠م .
- ٨- أحمد عبد الوهاب عبد الجواد (دكتور) : تلوث الهواء ، الدار العربية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ١٩٩١م .
- ٩- أحمد عبد الوهاب عبد الجواد (دكتور) : المنهج الإسلامى لعلاج تلوث البيئة ، الدار العربية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ١٩٩١م .
- ١٠- إدارة القاهرة التاريخية : تقرير عن الأنشطة داخل القاهرة التاريخية ، ٢٠٠٢م .
: تقرير عن المباني الأثرية غير المسجلة ، ٢٠٠٢م .
- ١١- أدهم جمال الدين عثمان : الارتقاء بالمناطق الإسلامية المتدهورة - دراسة تطبيقية فى مدينة القاهرة - ، رسالة ماجستير ، كلية الهندسة ، جامعة الإسكندرية ١٩٩٢م .
- ١٢- أدولف إرمان : ديانة مصر القديمة ، ترجمة د/عبد المنعم أبو بكر - د/محمد أنور شكرى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٩٧م .
- ١٣- أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا : أخطار ارتفاع منسوب المياه بإقليم القاهرة الكبرى ، أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا القاهرة ، ١٩٩١م .
- ١٤- ألبرت لافون جرامون : التلوث ، ترجمة / نادية القباني ، مراجعة / جورج عزيز ، قضايا الساعة ، الأهرام ، القاهرة ، ١٩٧٧م .
- ١٥- الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء : تعداد السكان فى أقسام محافظة القاهرة ، ١٩٩٦م .
- ١٦- السيد البنا (دكتور) : دراسة ترميم وصيانة مدينة صنعاء القديمة فى العصر العثمانى ، رسالة دكتوراة ، قسم ترميم وصيانة الآثار ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، ١٩٩٣م .
- ١٧- السيد البنا (دكتور) : بعض ملامح إستراتيجية الصيانة لمدينة القاهرة الإسلامية القديمة ، مجلة كلية الآثار ، العدد السادس ، جامعة القاهرة ، ١٩٩٥م .
- ١٨- السيد البنا (دكتور) ، أحمد شعيب (دكتور) : بعض معايير إعادة الاستخدام أو التأهيل للمباني الأثرية التى توقف إستخدامها ، مجلة جنوب الوادى ، العدد الثامن ، جامعة جنوب الوادى ، ١٩٩٨م .

- ١٩- ألفريد . ج . بتلر : فتح العرب لمصر ، ترجمة /محمد فريد أبو حديد، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٩٩ م .
- ٢٠- القانون نمرة ١٤ لسنة ١٩١٢ م ، قانون للآثار ، الوقائع المصرية ، ١٣٣٠ هـ - ١٩١٢ م .
- ٢١- القانون نمرة ٨ لسنة ١٩١٨ م ، قانون لحماية آثار العصر العربى ، الوقائع المصرية ، ١٣٧١ هـ - ١٩٥١ م .
- ٢٢- القانون رقم ٢١٥ لسنة ١٩٥١ م ، قانون لحماية الآثار ، الوقائع المصرية ، ١٣٧١ هـ - ١٩٥١ م .
- ٢٣- القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ م ، قانون حماية الآثار ، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، القاهرة ،
- ٢٤- المجالس القومية المتخصصة: تنمية الوعى بتراث مصر الحضارى والأثرى ، القاهرة ، ١٩٨٤ م .
- ٢٥- المجالس القومية المتخصصة : التثقيف التاريخى والأثرى للجماهير ، القاهرة ، ١٩٨٥ م .
- ٢٦- المجالس القومية المتخصصة : حماية التراث التاريخى والأثرى ، القاهرة ، ١٩٨٥ م .
- ٢٧- المجالس القومية المتخصصة: الحفاظ على التراث المعمارى الإسلامى فى مدينة القاهرة ، القاهرة ، ١٩٨٧ م .
- ٢٨- المجالس القومية المتخصصة : الحفاظ على القيم الحضارية فى البيئة العمرانية والمعمارية بالمدينة المصرية ، القاهرة ، ١٩٨٩ م .
- ٢٩- المجالس القومية المتخصصة : سياسة استرداد الممتلكات الثقافية وحمايتها من التسرب ، القاهرة ، ١٩٩٠ م .
- ٣٠- المجالس القومية المتخصصة : الآثار والمدالسياحى ، القاهرة ، ١٩٩١ م .
- ٣١- المجالس القومية المتخصصة : الإسكان العشوائى والهامش وإسكان المقابر ، القاهرة ، ١٩٩٢ م .
- ٣٢- المجالس القومية المتخصصة : حماية الثروة الأثرية ، القاهرة ، ١٩٩٣ م .
- ٣٣- المجالس القومية المتخصصة : سياسة حماية الآثار من السرقة والتخريب والتسرب ، القاهرة ، ١٩٩٥ م .
- ٣٤- المجالس القومية المتخصصة :الحفاظ على الآثار الإسلامية والقبطية ، القاهرة ، ١٩٩٦ م .
- ٣٥- المجالس القومية المتخصصة :التوعية التاريخية ، القاهرة ، ١٩٩٦ م .
- ٣٦- المجالس القومية المتخصصة : تحديث وسائل تسجيل الآثار ، القاهرة ، ١٩٩٧ م .
- ٣٧- المجالس القومية المتخصصة : رؤية مستقبلية لمدينة القاهرة التاريخية ، القاهرة ، ١٩٩٨ م .
- ٣٨- المجالس القومية المتخصصة :خطر المياه السطحية وتحت السطحية على الآثار ، ١٩٩٨ م .
- ٣٩- المجلس الأعلى للآثار: تقرير عن أعمال اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الدائمة للحفاظ على المباني الأثرية بالقاهرة ، القاهرة ،
فى الفترة من ٢١ / ٣ / ٩٤ إلى ١٩ / ٤ / ١٩٩٤ م .
- ٤٠- المجلس الأعلى للآثار ، مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار : دليل الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة ، الإصدار الأول ، القاهرة ، ٢٠٠٠ م .
- ٤١- المجلس الأعلى للآثار : القاهرة التاريخية ، مطابع الأهرام ، القاهرة ، ٢٠٠٢ م .
- ٤٢- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : صيانة المدن التاريخية العربية والإسلامية ، تونس ، ١٩٨٧ م .
- ٤٣- أمانى إسماعيل الدواخلى : التلوث البيئى وإنعكاسه على المدينة الإسلامية القديمة - نحو منهج بيئى للحفاظ على المدينة الإسلامية القديمة - ، رسالة ماجستير ،
كلية التخطيط العمرانى والإقليمى ، جامعة القاهرة ، ١٩٩٦ م .

- ٤٤- أمانى عبد الحافظ بكر : دراسة علمية وتطبيقية لعلاج وصيانة الأشرطة الكتابية
الجصية والحجرية فى بعض العماثر الإسلامية ، رسالة ماجستير ،
قسم ترميم وصيانة الآثار ، كلية الآثار ، جامعة
القاهرة ، ١٩٩٨ م .
- ٤٥- بودريجو م . ف . دى أندراى : الحفاظ على المواقع الحضريّة ، (صيانة التراث
الحضارى)، ترجمة د/خالص الأشعب ، المنظمة
العربية للتربية و العلوم والثقافة ، تونس ١٩٩٠ م
- ٤٦- توفيق عبد الجواد (دكتور) : العمارة الإسلامية فكر و حضارة ، المقدمة د/ سيد عبد الكريم
، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٨٧ م
- ٤٧- تومسلاف ماراسوفيج : المدن التاريخية سبل الحفاظ عليها وإحيائها ، ترجمة / عرفان
سعيد ، المركز الإقليمى لصيانة الممتلكات الثقافية فى الدول
العربية ، بغداد، العراق ، ١٩٨٥ م .
- ٤٨- ثروت عكاشة (دكتور) : القيم الجمالية فى العمارة الإسلامية ، مجلة عالم الفكر ، العدد
الثانى ، المجلد الخامس عشر، مجلة دورية ، عدد يوليو -
أغسطس - سبتمبر ، الكويت ، ١٩٨٤ م .
- ٤٩- جاستون فييت : القاهرة مدينة الفن والتجارة ، ترجمة د/ مصطفى العبادى ، كتاب اليوم ،
دار أخبار اليوم ، القاهرة ، ١٩٩٠ م .
- ٥٠- ج . ج . هـ سزينت & إيفانى : الحشرات التى تصيب الممتلكات الثقافية وأضرارها
وطرق المعالجة والسيطرة ، (صيانة التراث الحضارى)
، ترجمة / باهرة عبد الستار القيسى ، المنظمة العربية
للتربية والثقافة والعلوم ، تونس ، ١٩٩٠ م .
- ٥١- جمال حمدان (دكتور) : القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٩٦ م .
- ٥٢- جلال الدين السيوطى : الجامع الصغير فى أحاديث البشير النذير ، مكتبة المشهد الحسينى ،
القاهرة .
- ٥٣- حسام الدين عبد الحميد (دكتور) : المنهج العلمى لعلاج وصيانة المخطوطات والأخشاب
والمنسوجات الأثرية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،
القاهرة ، ١٩٨٤ م .
- ٥٤- حسام الدين عبد الحميد (دكتور): حراسة وأمن الآثار والتحف الفنية ، القاهرة ، ١٩٩٠ م .
- ٥٥- حسام الدين عبد الحميد (دكتور): الآثار والمؤثرات البيئية ، المؤتمر العلمى لكلية الآثار ،
جامعة القاهرة ، ١٩٩١ م .
- ٥٦- حسام الدين عبد الحميد (دكتور) : محاضرات فى علاج وصيانة الآثار العضوية ، تمهيدى
ماجستير ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، ١٩٩٥ م .
- ٥٧- حسام الدين عبد الحميد (دكتور) : تكنولوجيا حراسة وأمن الآثار والمتاحف ، (ندوة
التكنولوجيا والآثار) ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ،
مارس ٢٠٠١ م .
- ٥٨- حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية ، القاهرة ، ١٩٤٦ م .
- ٥٩- حسن محمود حسن أحمد : إحياء المناطق التاريخية من خلال إعادة توظيفها دراسة تطبيقية
للمنطقة التاريخية بمدينة رشيد - ، رسالة ماجستير ، كلية
التخطيط العمرانى والإقليمى ، جامعة القاهرة ، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م .
- ٦٠- حكيم العفيفى (دكتور) : إعادة استخدام الآثار الإسلامية بالقاهرة مرة أخرى لخدمة
المجتمع ، المجلة المعمارية ، السنة الثانى ، العدد الخامس ،
جمعية المهندسين المعماريين ، القاهرة ، ١٩٨٤ م .

- ٦١- ربيع حامد خليفة (دكتور): فنون القاهرة في العصر العثماني (١٥١٧ - ١٨٠٥م)، مكتبة نهضة الشرق ، القاهرة ، ١٩٨٤م .
- ٦٢- رغد مفيد محمد : ثقافة المجتمعات وعمران المناطق ذات القيمة التراثية - دراسة في تأثير المتغيرات الثقافية والاجتماعية على التشكيل العمراني - ، رسالة ماجستير ، كلية الهندسة ، جامعة القاهرة ، ١٩٩٦م .
- ٦٣- ر.ف. سنيرز & ب.ج. دى اينو: صيانة الحجر ، (صيانة التراث الحضارى) ، ترجمة د/ واثق الصباحى ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، تونس ، ١٩٩٠م .
- ٦٤- ستانلى لينبول : سيرة القاهرة ، ترجمة د/ حسن إبراهيم وآخرون ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٩٧م .
- ٦٥- سعاد ماهر (دكتورة) : العمارة الإسلامية على مر العصور ، الجزء الأول ، دار البيان العربى ، جدة ، المملكة العربية السعودية ، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م .
- ٦٦- سيد توفيق (دكتور): معالم تاريخ وحضارة مصر الفرعونية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٨٧م .
- ٦٧- شريف حسن كامل (م) : إعادة تأهيل المنطقة التاريخية بالقاهرة ، (ندوة القاهرة والتراث) ، جمعية المهندسين المصريين ، القاهرة ، ١٩٩١م .
- ٦٨- صالح أحمد صالح (دكتور): مشاكل الأملاح ومصادرها وتأثيرها على الآثار المصرية ، تقرير مقدم لهيئة الآثار المصرية ، القاهرة ، ١٩٨١م .
- ٦٩- صالح لمعى مصطفى (دكتور) : تدهور التراث المعماري والإسلامي في القاهرة مسبباته واقتراحات الإصلاح ، (ندوة القاهرة والتراث) ، جمعية المهندسين المصريين ، القاهرة ، ١٩٩١م .
- ٧٠- طارق عبد الحميد فرغلى : المحافظة على بعض معالم التراث في العصر المملوكى والعثمانى وإحيائها ، رسالة ماجستير ، كلية الهندسة ، جامعة الإسكندرية ، ١٩٨٧م .
- ٧١- عاصم محمد رزق (دكتور): مراكز الصناعة في مصر الإسلامية من الفتح العربى حتى مجئ الحملة الفرنسية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٨٩م .
- ٧٢- عبد الباقي إبراهيم (دكتور) : تأصيل القيم الحضارية في بناء المدينة الإسلامية المعاصرة ، مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية ، القاهرة ، ١٩٨٢م .
- ٧٣- عبد الباقي إبراهيم (دكتور) : المنظور الإسلامى للنظرية المعمارية ، مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية ، القاهرة ، ١٩٨٦م .
- ٧٤- عبد الباقي إبراهيم (دكتور): حماية الآثار والتخطيط العمرانى ، (حماية الآثار والأعمال الفنية) ، المركز العربى للدراسات الأمنية والتدريب ، الرياض ، ١٤١٢هـ .
- ٧٥- عبد الباقي إبراهيم (دكتور): المنظور الإسلامى للتنمية العمرانية ، مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية ، القاهرة ، ١٩٩٣م .
- ٧٦- عبد الرحمن على شحاتة : العوامل البيئية المؤثرة على الرخام فى المباني الأثرية بمصر ، رسالة ماجستير ، معهد الدراسات والبحوث البيئية ، جامعة عين شمس ، ١٩٩٧م .
- ٧٧- عبد السلام أحمد نظيف (م): دراسات فى العمارة الإسلامية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٨٩م .

- ٧٨- عبد الظاهر عبد الستار أبو العلا (دكتور): صيانة الأحجار والمباني الحجرية بهضبة الجيزة تطبيقاً على أبو الهول وإحدى مقابر المنطقة ، رسالة دكتوراة ، قسم ترميم وصيانة الآثار ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، ١٩٨٩م .
- ٧٩ - عبد الفتاح السعيد : دراسة مقارنة للمواد والطرق المختلفة المستخدمة فى علاج وصيانة الآثار الحجرية وتأثيرها على خواصها ، رسالة ماجستير ، قسم ترميم وصيانة الآثار ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، ١٩٩٠م .
- ٨٠- عبد القادر الريحاوى : المباني التاريخية حمايتها وطرق صيانتها ، منشورات المديرية العامة للآثار والمتاحف ، دمشق ، سوريا ، ١٩٧٢م .
- ٨١- عبد المعز شاهين : ترميم وصيانة المباني الأثرية والتاريخية ، المجلس الأعلى الآثار ، القاهرة ، ١٩٩٤م .
- ٨٢- على رضوان (دكتور): مذكرة الحفائر والمتاحف ، كلية الآثار ، مطبعة جامعة القاهرة ، ٩٠ / ١٩٩١م .
- ٨٣- على مبارك : الخطط التوفيقية ، الجزء السادس .
- ٨٤- علاء الدين محمد ياسين (دكتور) : المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية فى المناطق التاريخية ، رسالة دكتوراه ، كلية التخطيط العمرانى والإقليمى ، جامعة القاهرة ، ١٩٩١م .
- ٨٥- فاطمة محمد حلمى (دكتور) : محاضرات فى التطبيقات التكنولوجية الحديثة فى مجال الآثار ، تمهيدى ماجستير ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، ١٩٩٥م .
- ٨٦- فريد شافعى (دكتور) : العمارة العربية فى مصر الإسلامية بمصر الولاية- ، المجلد الأول ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٧٠م .
- ٨٧- فهمى عبد العليم (دكتور) : جامع المؤيد شيخ ، المجلس الأعلى للآثار ، لقاهرة ، ١٩٩٤م .
- ٨٨- كرستوفر ورد : تخطيط المدن والسيطرة على التلوث ، ترجمة / مضر خليل العمر ، جامعة القاهرة ، العراق ، ١٩٨٤م .
- ٨٩- كمال الدين سامح (دكتور) : العمارة الإسلامية فى مصر ، الطبعة الثانية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٨٣م .
- ٩٠- كمال حنفى (دكتور) : دراسة الرشح وحماية الآثار الإسلامية بحى الجمالية ، أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ، القاهرة ، ١٩٩٤م .
- ٩١- مبروك سعد النجار : تلوث البيئة فى مصر المخاطر والحلول ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٩١م .
- ٩٢- محاضر لجنة حفظ الآثار العربية : المجموعة الحادية عشرة عن سنة ١٨٩٤م .
: المجموعة الثالثة عشرة عن سنة ١٨٩٦م .
: المجموعة الثامنة عشرة عن سنة ١٩٠١م .
- ٩٣- محسن محمد صالح : دراسة تلف التربة على تلف المنشآت الأثرية فى مدينة القاهرة وكيفية صيانة هذه المنشآت تطبيقاً على مواقع أثرية ، رسالة ماجستير ، قسم ترميم وصيانة الآثار ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، ١٩٩٦م .
- ٩٤- محسن محمد مرسى قاسم (دكتور) : صيانة المنشآت التاريخية ، (ندوة القاهرة والتراث) ، جمعية المهندسين ، القاهرة ، ١٩٩١م .
- ٩٥- محمد أحمد أحمد عوض (دكتور) : دراسة ترميم القباب الخشبية وصيانتها فى القاهرة الإسلامية تطبيقاً على قباب خانقاه الأمير شيخو ، رسالة دكتوراة ، قسم ترميم وصيانة الآثار ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، ١٩٩٤م .

- ٩٦- محمد أمين محمد (دكتور) : عمارة المجمعات المعمارية الإسلامية بالقاهرة حتى نهاية العصر المملوكي - الملامح والإمكانات والمداخل للمحافظة وإعادة الاستخدام - ، رسالة دكتوراة ، كلية الهندسة ، جامعة القاهرة ، ١٩٨٧ م .
- ٩٧- محمد السيد أرناؤوط : الإنسان وتلوث البيئة ، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة ، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م .
- ٩٨- محمد جمال الدين مختار (دكتور) : محاضرات في الوسائل العلمية لتسجيل الآثار ، تمهيدى ماجستير ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، ٩٤ / ١٩٩٥ م .
- ٩٩- محمد حماد (دكتور) : تخطيط المدن الإنسانى عبر العصور ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٩٤ م .
- ١٠٠- محمد شوقي مكى (دكتور) : المدخل إلى تخطيط المدن ، دار المريخ للنشر ، الرياض ، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م .
- ١٠١- محمد عباس الزعفرانى (دكتور) : إعادة تخطيط المناطق التاريخية ، (ندوة القاهرة والتراث) ، جمعية المهندسين المصريين ، القاهرة ، ١٩٩١ م .
- ١٠٢- محمد عبد الستار عثمان (دكتور) : نظرية الوظيفية بالعمائر الدينية المملوكية بالقاهرة ، رسالة دكتوراة ، كلية الآداب ، جامعة أسيوط ، ١٩٨٠ م .
- ١٠٣- محمد عبد الستار عثمان (دكتور) : المدينة الإسلامية ، سلسلة عالم المعرفة ، العدد ١٢٨ ، الكويت ، أغسطس ، ١٩٨٨ م .
- ١٠٤- محمد عبدالله عنان (دكتور) : مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٩٨ م .
- ١٠٥- محمد عبد الهادى محمد (دكتور) : مبادئ ترميم وصيانة الآثار غير العضوية ، مكتبة نهضة الشرق ، جامعة القاهرة ، ١٩٩٦ م .
- ١٠٦- محمد عز الدين حلمى (دكتور) : علم المعادن ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٨٤ م .
- ١٠٧- محمود عبد الهادى الأكيايى : التحكم البينى فى العمارة وتأثير الدين عليها خلال العصر الفرعونى والإسلامى فى مصر ، رسالة ماجستير ، كلية الهندسة ، جامعة أسيوط ، ١٩٧٥ م .
- ١٠٨- مرفت محمود عيسى (دكتورة) : الطراز العثمانى فى منشآت التعليم بالقاهرة ، رسالة دكتوراة ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، ١٩٨٧ م .
- ١٠٩- مصطفى بركات محسن : دراسة للخط والألقاب والوظائف من خلال النصوص التأسيسية الباقية للعمائر العثمانية بمدينة القاهرة ، رسالة ماجستير ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م .
- ١١٠- منظمة العواصم والمدن الإسلامية : أسس التصميم المعماري والتخطيط الحضارى فى العصور الإسلامية دراسة تحليلية على العاصمة القاهرة ، مكة المكرمة ، ١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م .
- ١١١- منى فؤاد على : دراسة صيانة بعض الصور الجدارية بمنطقة سقارة ، رسالة ماجستير ، قسم ترميم وصيانة الآثار ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، ١٩٨٨ م .
- ١١٢- منى قاسم (دكتورة) : التلوث البينى والتنمية الاقتصادية ، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة ، ١٩٩٣ م .

١١٣- ناهد جمدى أحمد (دكتورة) : وثائق التكايا فى مصر فى العصر العثمانى - دراسة وتحقيق ونشر - ، رسالة دكتوراة ، كلية الآداب ، جامعة القاهرة ، ١٩٨٤م .

١١٤- هانى ميلاد حنا : طرق أساليب ترميم المباني الأثرية بقاهرة العصور الوسطى ، رسالة ماجستير ، معهد الدراسات والبحوث البيئية ، جامعة عين شمس ، ١٩٩٨م .

١١٥- هدية عبد القادر أباطة : التشريعات الأثرية دولياً وقطرياً وقومياً ، المجلة العربية للثقافة ، السنة الثانية عشرة ، مجلة نصف سنوية ، العدد الثالث والعشرون ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، تونس ، ربيع أول ١٤١٣ هـ - سبتمبر ١٩٩٢م .

١١٦- هزار عمران & جورج دبورة : المباني الأثرية - ترميمها صيانتها والحفاظ عليها - ، منشورات وزارة الثقافة ، المديرية العامة للآثار والمتاحف ، دمشق ، سوريا ، ١٩٩٧م .

Reference

- 1-Abd EL Hady,M.,:The Structural damage of the building stones As effects of the physio – Chemical factors,” Stone material in monuments: Diagnosis and Conservation” , Second Course , Heraklion, Crete 24-30 May 1993.
- 2-Abd EL Hady, M.,:Ground Water and the deterioration of Islamic Buildings in Egypt, “The restoration and Conservation of Islamic monuments in Egypt,” Edited by Jere L.Bacharach, The American University in Cairo press, 1995.
- 3-Abo EL – Ela, A.,: The impact of environmental pollution on the Mosque of Al- Azher and the complex of al - Ghuri, “The restoration and conservation of Islamic Monuments in Egypt”, Edited by Jere L. Bacharach, the American University in Cairo Press, 1995.
- 4-Antoniou, J.,: Islamic cities and conservation, The Unescos,Paris,1981 .
- 5-Arnold, A.,: Methodology of the study on decay , Weathering and Conservation of monuments, “Stone material in monuments: Diagnosis and Conservation,” Second Course, Heraklion, Crete24-30 May 1993.
- 6- Ashurst, J.,: Cleaning and Surface repair, “Conservation of historic Stone buildings and monuments,” National Academy Press, Washington D.C, U.S.A, 1982.
- 7-Ashurst,J.,: Mortars, Plasters and Renders in Conservation, Ecclesiastical Architects and Surveyors, Association, London, U. K, 1983.
- 8-Baer, N,S.,:A risk management approach to the conservation of stone Monuments, “Stone material in monuments: Diagnosis and Conservation,” Second Course, Heraklion, Crete 24-30May 1993 .
- 9-Berg,V,M.,:Outline of the Urban development of Cairo, “Islamic Cairo: Architectural Conservation and Urban development of the historic Centre”, Edited by Michael Meinecke, German institute of Archaeology, aarp, 1980.
- 10-Burges, D.,: Chemical Science and Conservation, **Macmillan Education** L .T .D, London, U. K, 1990.
- 11-Camuffa, D.,: Pores ,Capillaries and moisture movement in the Stone, “Stone material in monuments: Diagnosis and Conservation”, Second Course, Heraklion, Crete24-30May 1993.

- 12-Camuffo, D.,: Perspective on risks to architectural heritage,
“Saving our Architectural Heritage: The conservation of
Historic stone structures”, Edited by N.S.Baer and
R .Snethlage, John Wiley & Sons L. T. D, 1997.
- 13- Cronyn, J, M.,: The elements of archaeological and Conservation,
First published, By Rutledge, London, New York,
1990.
- 14- Daifuku, H.,: Urban retrieval too, “The Conservation of Cities”, The
UNESCO press, Paris, 1975.
- 15-D’ossat, G, D.,: Guide to the methodical study of monuments and
Causes of their deterioration, ICCROM, Italy, 1982.
- 16-Ettoney, S., : Urban conservation of older housing , IAHS
World Congress on Housing Projects, Miami, Florida,
U. S.A, 1986.
- 17- Fanfoni, G.,: The Italian – Egyptian Restoration Center’s Work in the
Mevlevi Complex in Cairo, “The restoration
And Conservation of Islamic Monuments in Egypt”,
Edited by Jere L. Bacharach, the American
University in Cairo press, 1995.
- 18-Fassina, V.,: General Criteria for Cleaning of stone: Theoretical
aspects and methodology of application, “Stone
Natural in monuments: Diagnosis and Conservation”,
Second Course, Heraklion, Crete 24-30May 1993.
- 19- Feilden,B,M.,: Conservation of historic building, Butterworth,
England, 1994.
- 20-Fitch, J,M.,: Historic Preservation, library of Congress , U. S. A, 1982.
- 21- Formitti, H., & Piperek, M.,: Anxieties of City dwellers,
“The Conservation of Cities,” The Unesco press,
Paris, 1975.
- 22- Hampkian, N.,: Restoration of the Mausoleum of AL – Salih Najm
al-Din Ayyub, “ The Restoration and Conservation
Of Islamic Monuments in Egypt”, Edited Jere L.Bacharach,
The American University in Cairo Press, 1995.
- 23- Hick, B,B.,: Wet and dry surface deposition of airpollutants and their
modeling, “ Conservation of historic stones building and
Monuments”, National Academy press, Washington D.C,
U. S. A, 1982.
- 24-Highfield, D.,: Rehabilitation and Re -use of old buildings ,The
University of press Cambridge, London,
Great Britain, 1987.
- 25-Honeyborne,D,B.,:Weathering and decay of masonry, “Conservation
of Building and Decorative Stone”, Editors: John Ashurst
-Francis, G, Dimes., Butterworth Heinemann, Oxford,

Great Britain, 1998.

- 26-Lamei, G.,: The rehabilitation and restoration of an historic area- The Batiliyya district of Cairo, "Planning and Conservation" Third International Congress on Architecture, "Conservation & Town planning", London, U. K, 1987.
- 27-Massari, G.,: Humidity in Monuments, University of Rome , Italy, 1977.
- 28- Meinecke, M.,: Recent Changes to the Historic Fabric in Cairo, "Islamic Cairo: Architectural Conservation and Urban development of The Historic Center", Edited by Michael Meinecke, German Institute of Archaeology, aarp. 1980.
- 29- Rodenbeck, J.,: Cultural heritage as environment: Area Conservation in Cairo's historic Zone, "Cairo Papers in Social science, Environmental Threats in Egypt: Perceptions and actions," Edited by Salwa Sharwi Gomaa, Vol 17, Monograph 4, Winter 1994/ 1995, The American university in Cairo Press.
- 30- Saleh, S, A.: Pigments, Plasters and Salts analysis, "Wallpainting of Tomb of Nefertary", EAO, Cairo, 1987.
- 31-Shankland, G.,: why trouble with historic Towns, "The Conservation of Cities", the Unesco press, pars, 1975.
- 32- Siroux, M, f.,: Iran: The vitality of Isfahan, "The Conservation of Cities" , the Unesco press, Paris. 1975.
- 33-Torraca, G.,: General philosophy of stone conservation, " The deterioration and conservation of Stone", Studies and Documents of Cultural Heritage, UNESCO, 1981.
- 34- Torraca, G.,: Porous Building Materials, "Science for Architectural Conservation", ICCROM, 1982.
- 35-Unesco: The Conservation of the old city of Cairo, the Aga Khan Award for Architecture, Copyright in Singapore, 1985.
- 36-Winkler, E, M.,: Problems in the deterioration of Stone, "Conservation of Historic Stone buildings and Monuments," National Academy Press, Washington D .C, U .S .A, 1982.


ملحق العدد



صورة رقم (١) تعدى سكنى بسبيل حسين الشعيبى
عن : القاهرة التاريخية



صورة رقم (٢) تعدى سكنى بسبيل إبراهيم أغا مستحفظان

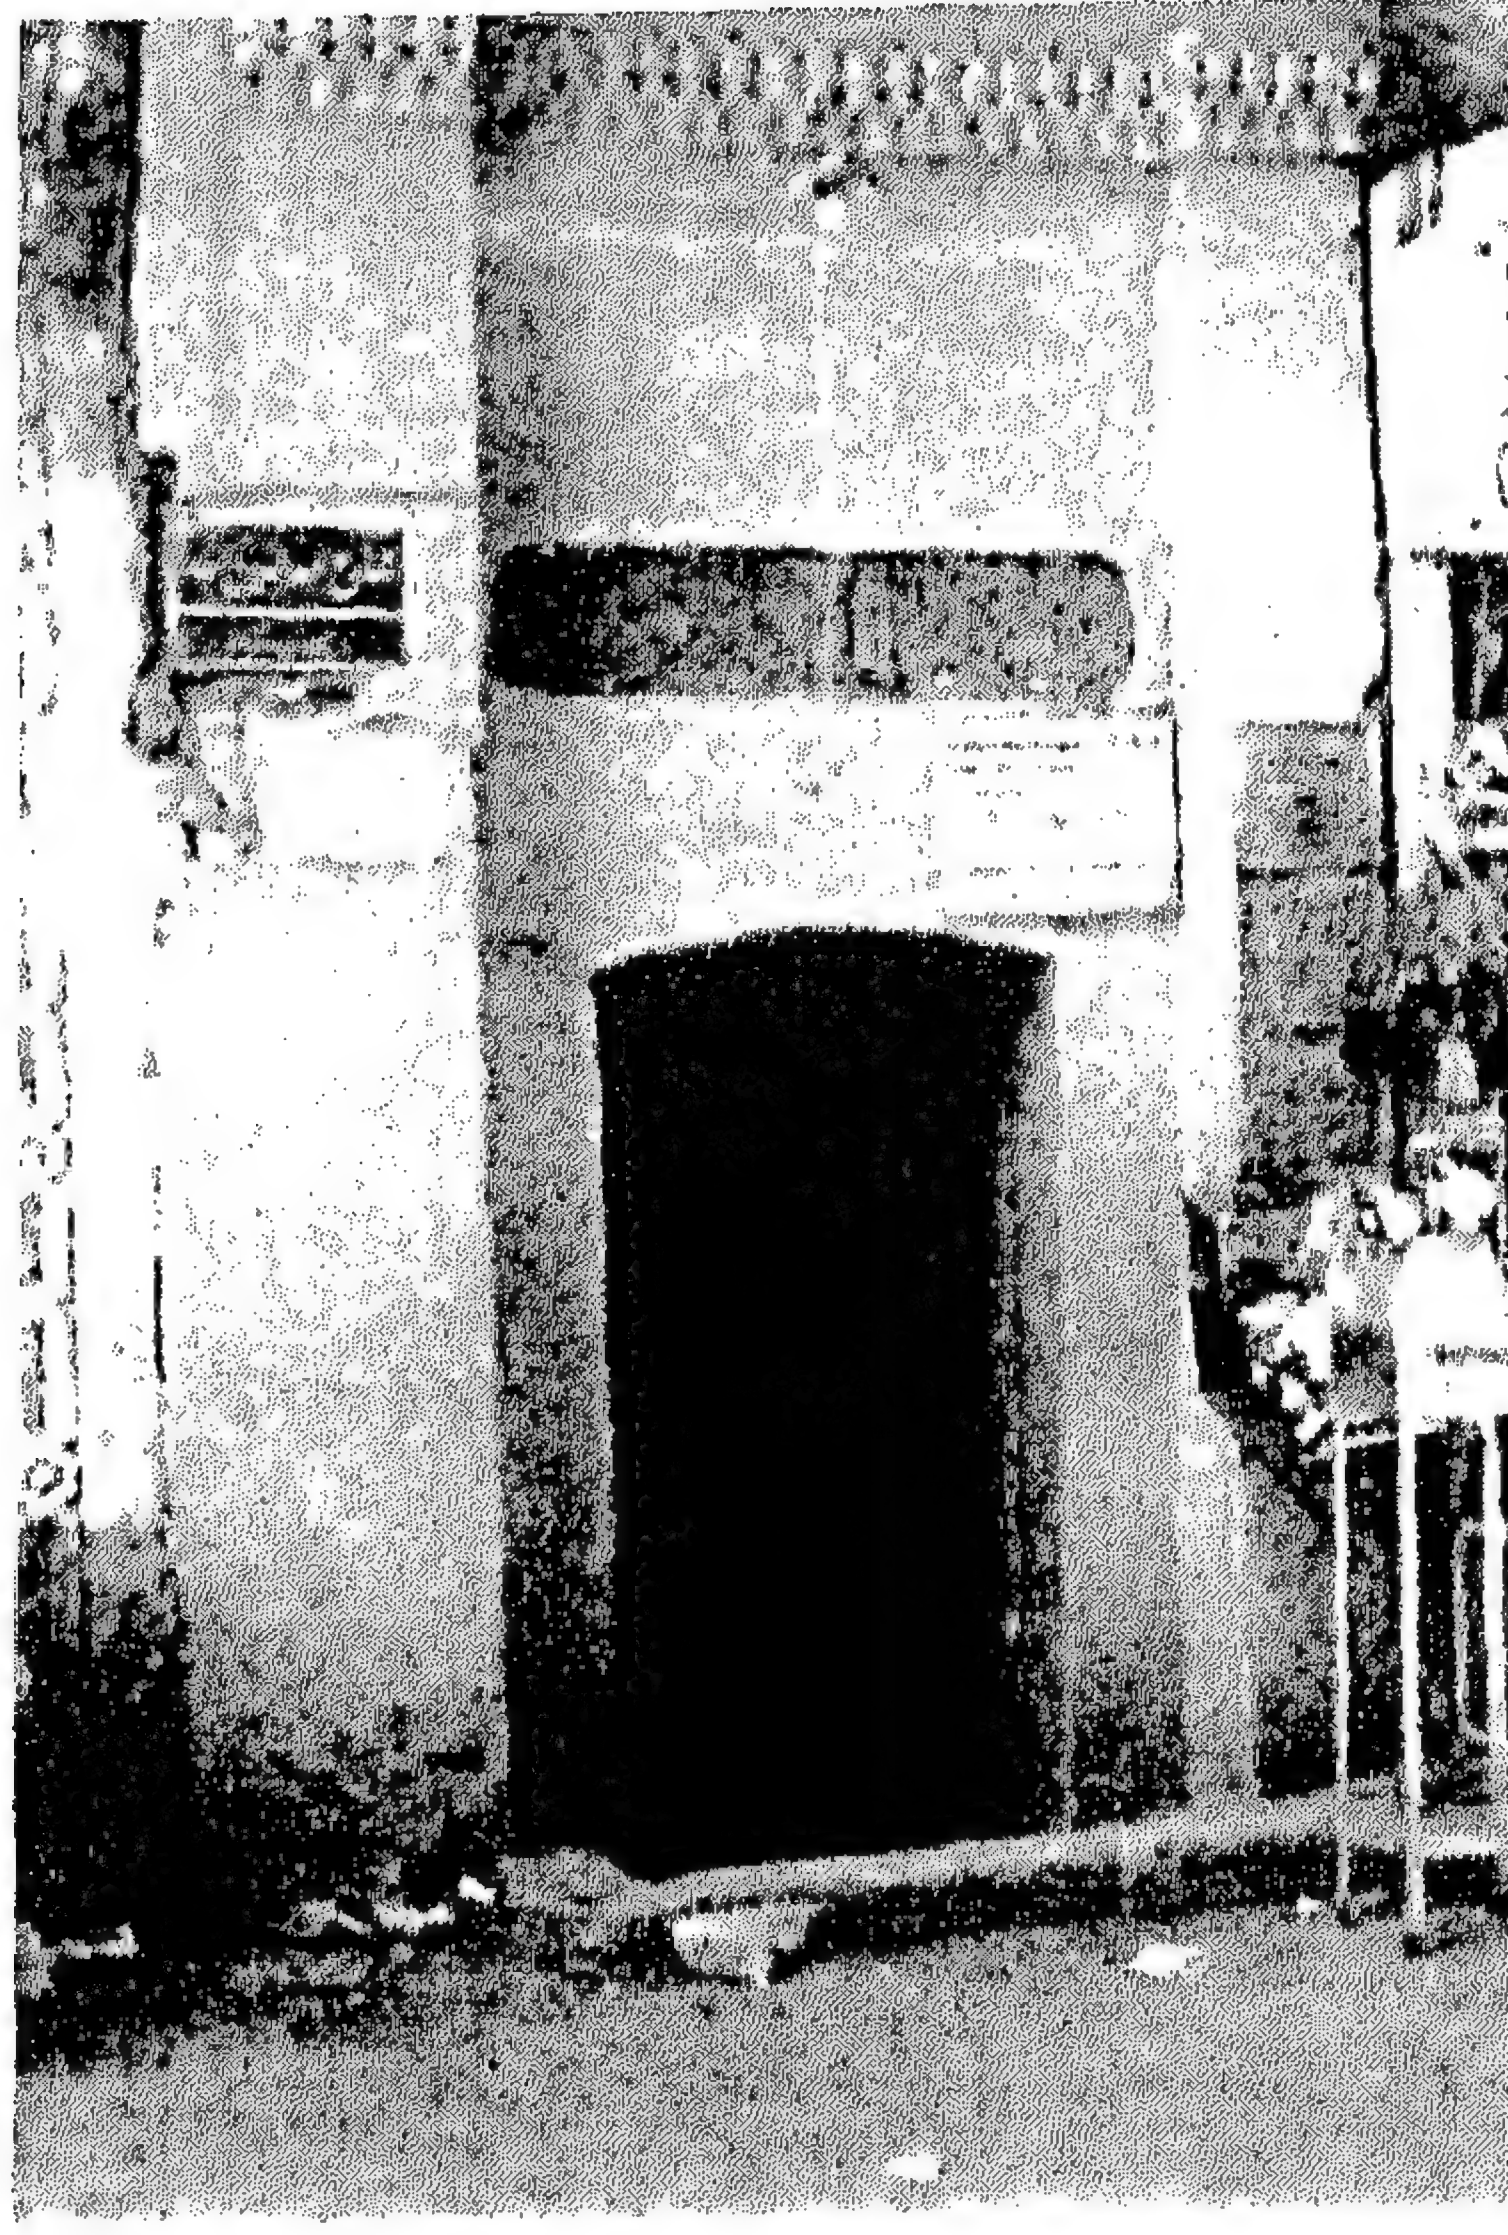


صورة رقم (٣) توضح تغيير ودهانات بحمام السلطان اينال



صورة رقم (٤) توضح تدهور الحوائط بسبب تسريبات
نظام مستحدث للمياه والصرف الصحي بسبيل أمين أفندى هيزع
عن : القاهرة التاريخية



صورة رقم (٥) توضح التلف الشديد بسبب تسرب مياه الصرف الصحي ومياه الشرب لدورة مياه مستحدثة بوكالة قايتباى استعمال للسكن
عن : القاهرة التاريخية

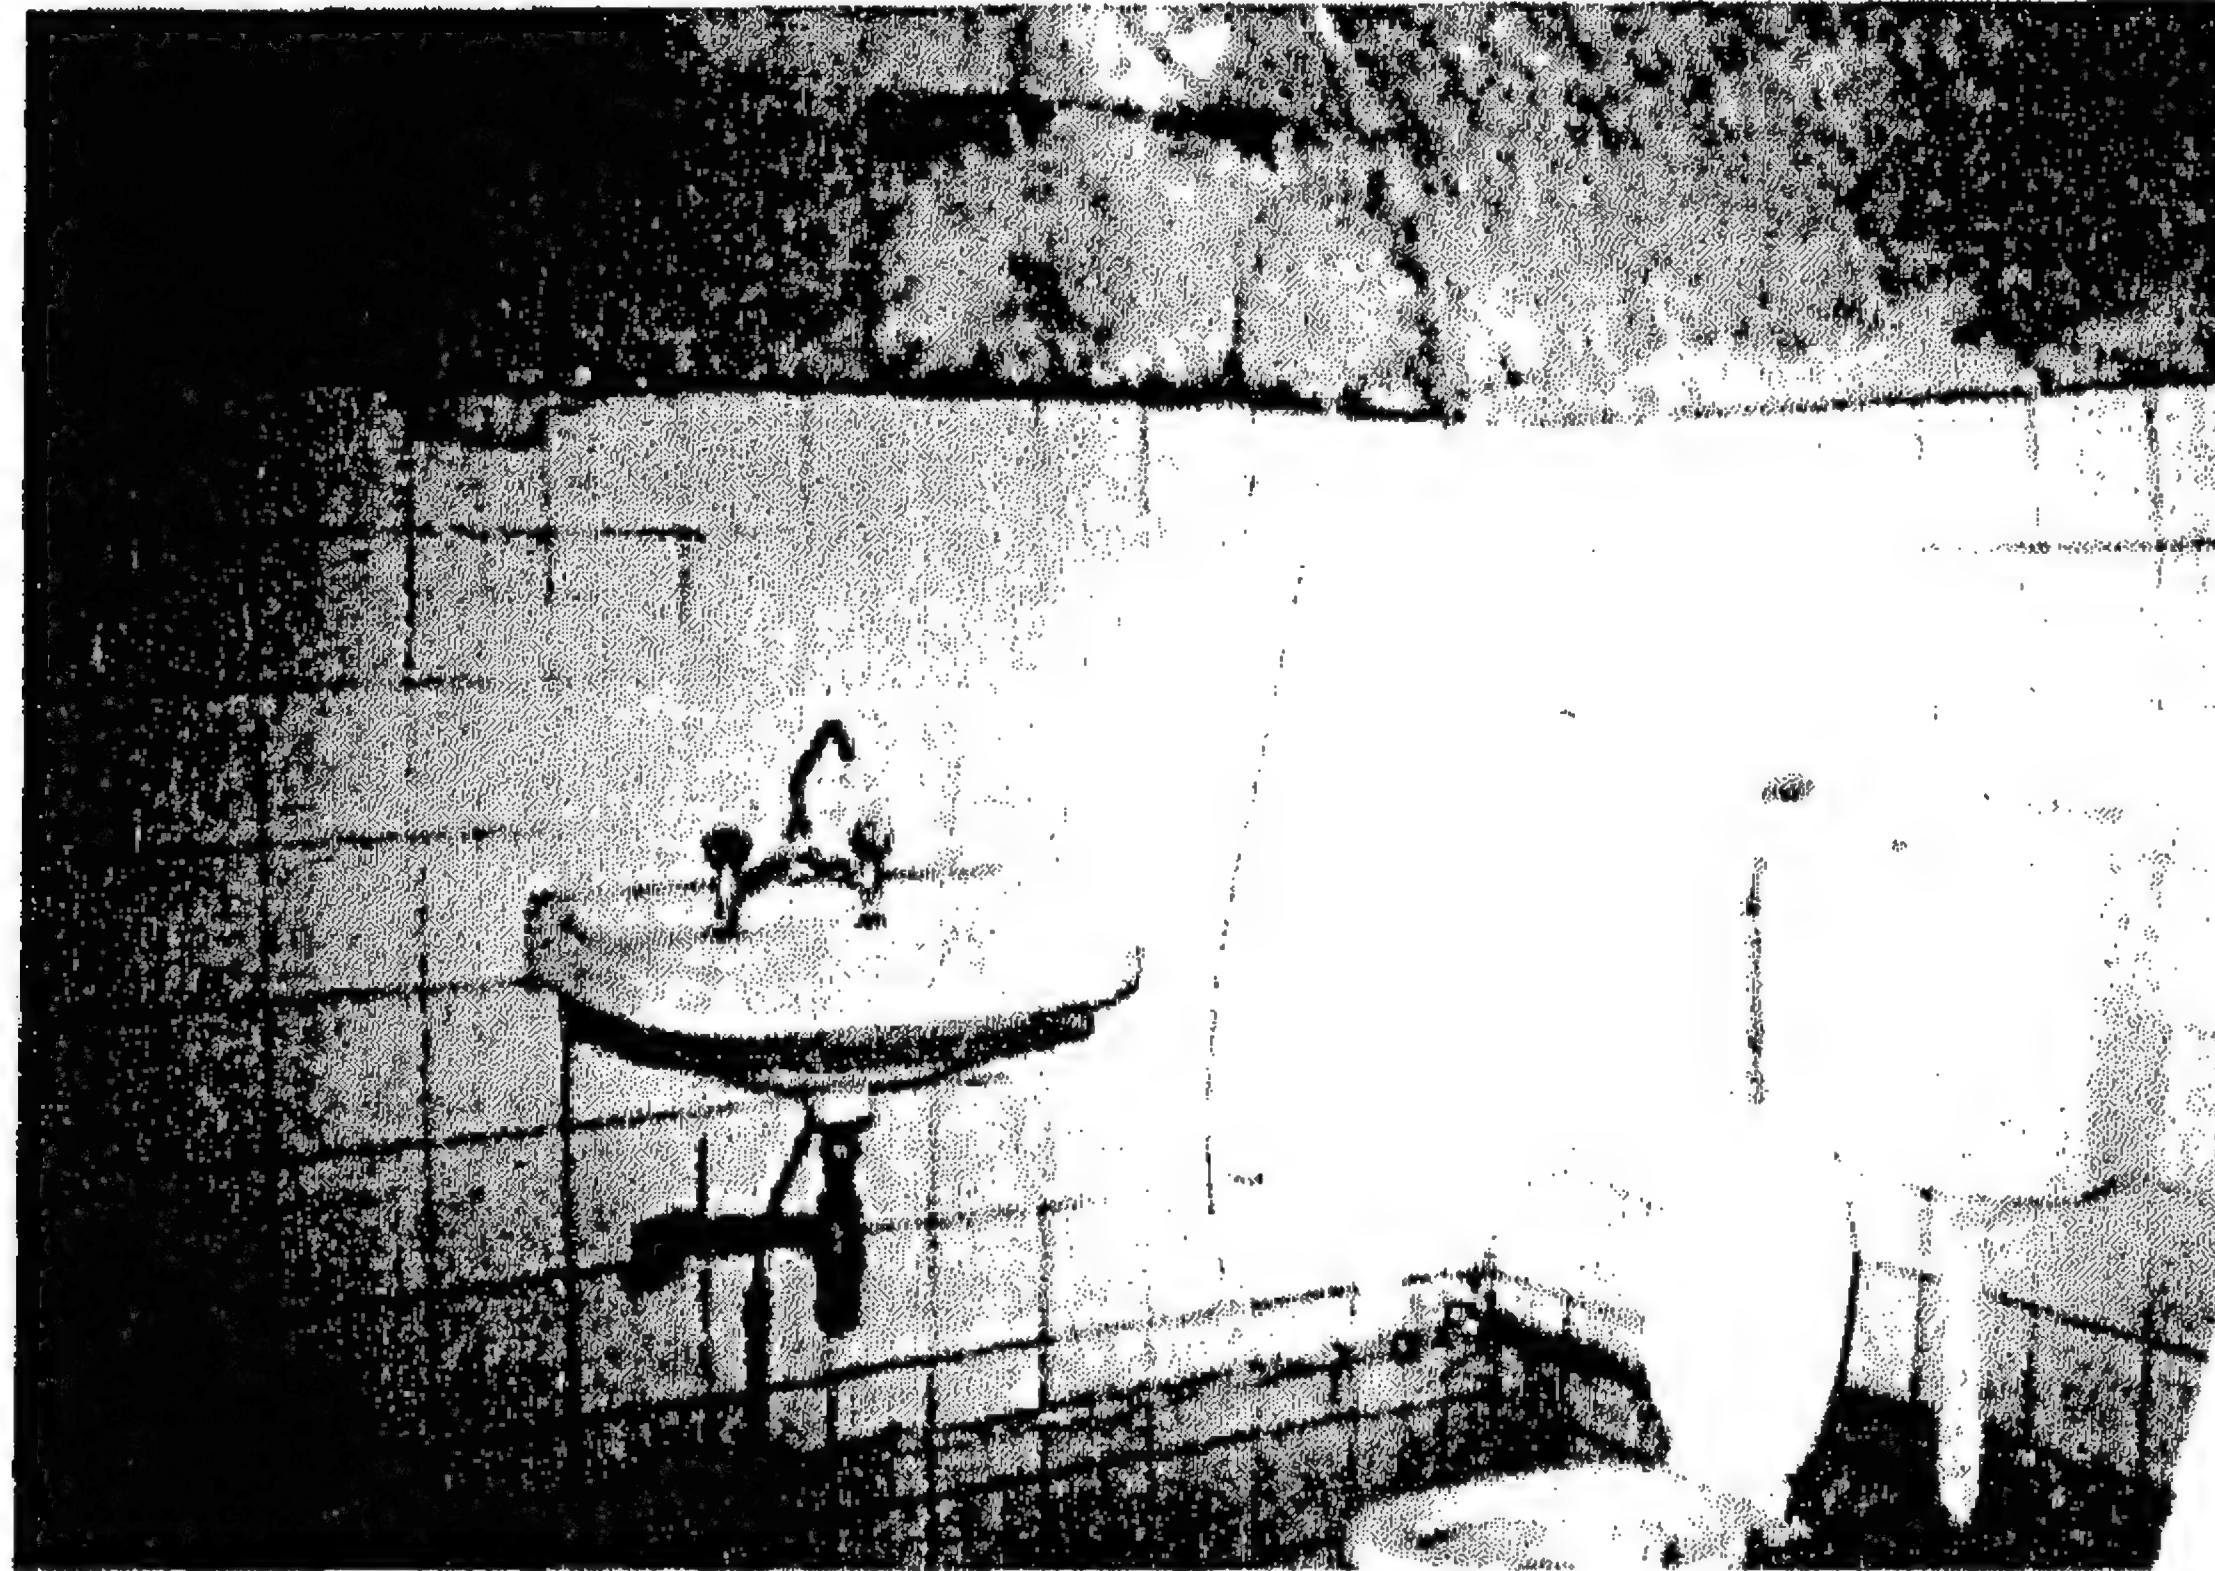

صورة رقم (٦) دورة مياه مستحدثة مع وضوح أثر التلف الناتج من الرطوبة بوكالة الغورى
عن : القاهرة التاريخية



صورة رقم (٧) عمارة سكنية ملاصقة لقبة سنجر المظفر
(زحف عمراني)




صورة رقم (٨) عمارة سكنية وكشك كهرباء ملاصق لمسجد البنهاوى



صورة رقم (٩) توضح أثر الرطوبة والتلف على قبة أحمد القاصد
نتيجة عمارة سكنية ملاصقة لها


عن : القاهرة التاريخية

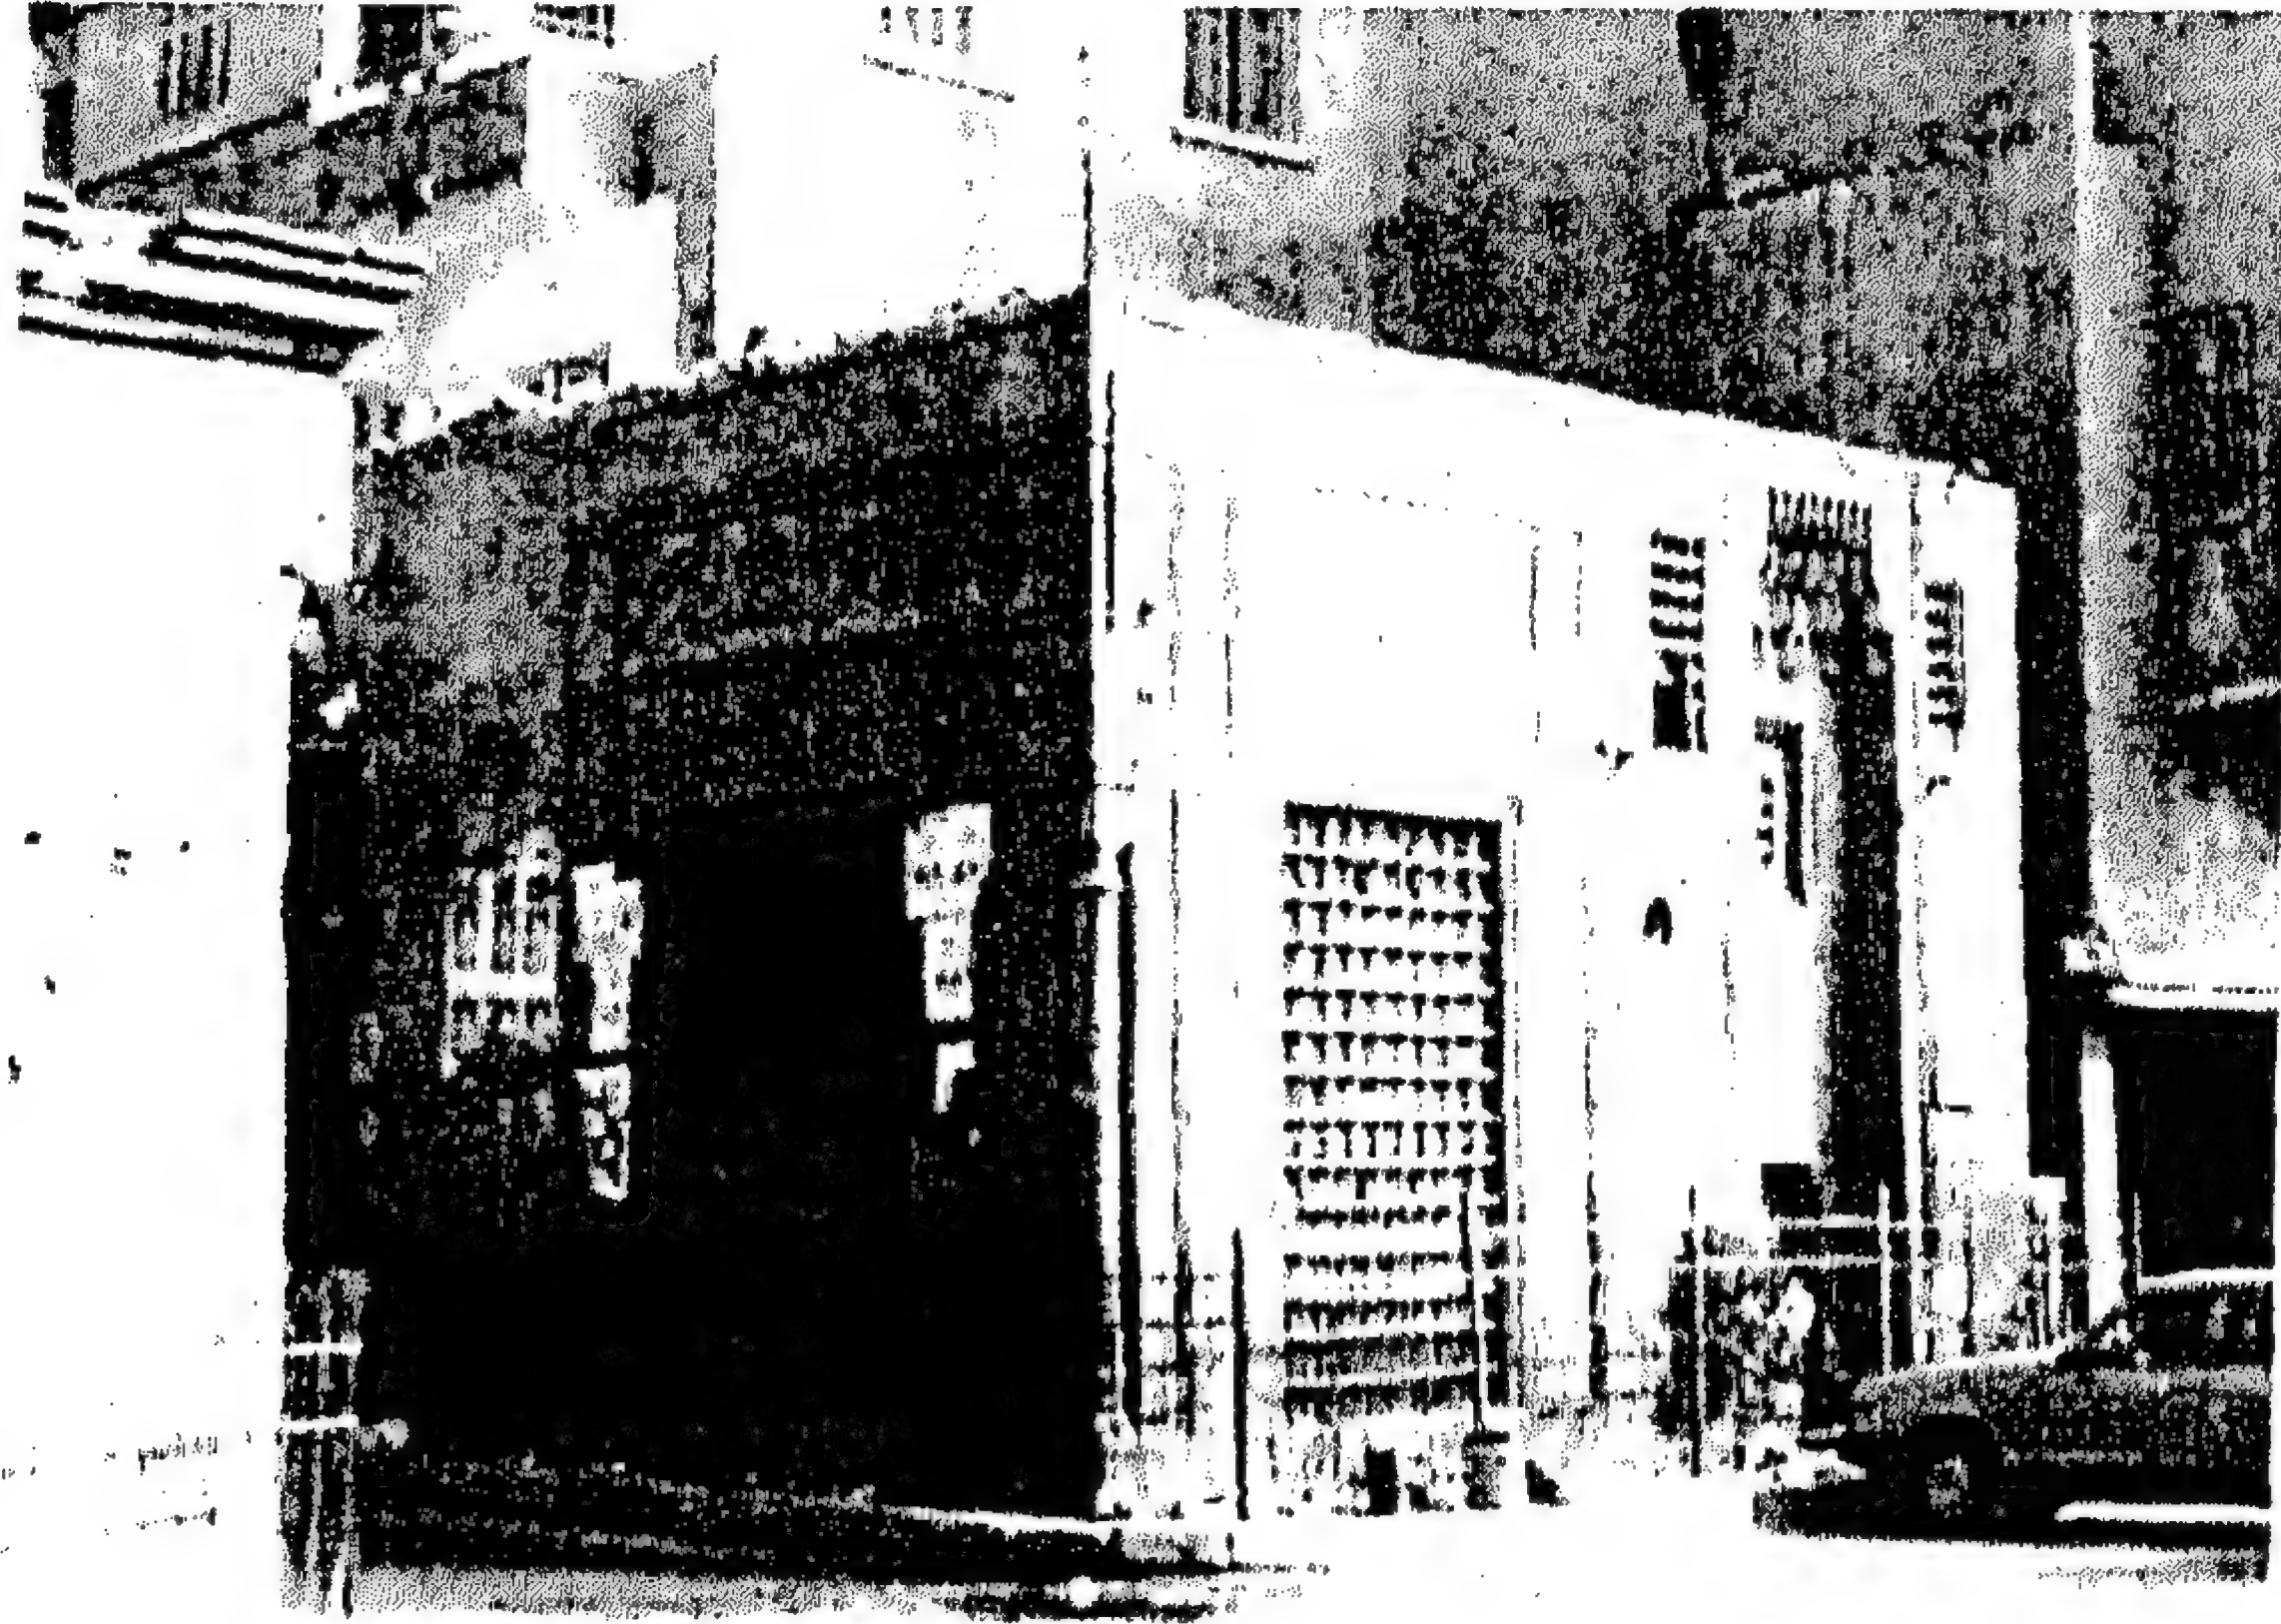

صورة رقم (١٠) توضح طفح مجارى بجانب سبيل يوسف بك



صورة رقم (١١) إشغال تجارى بوكالة الجلالة
عن : القاهرة التاريخية

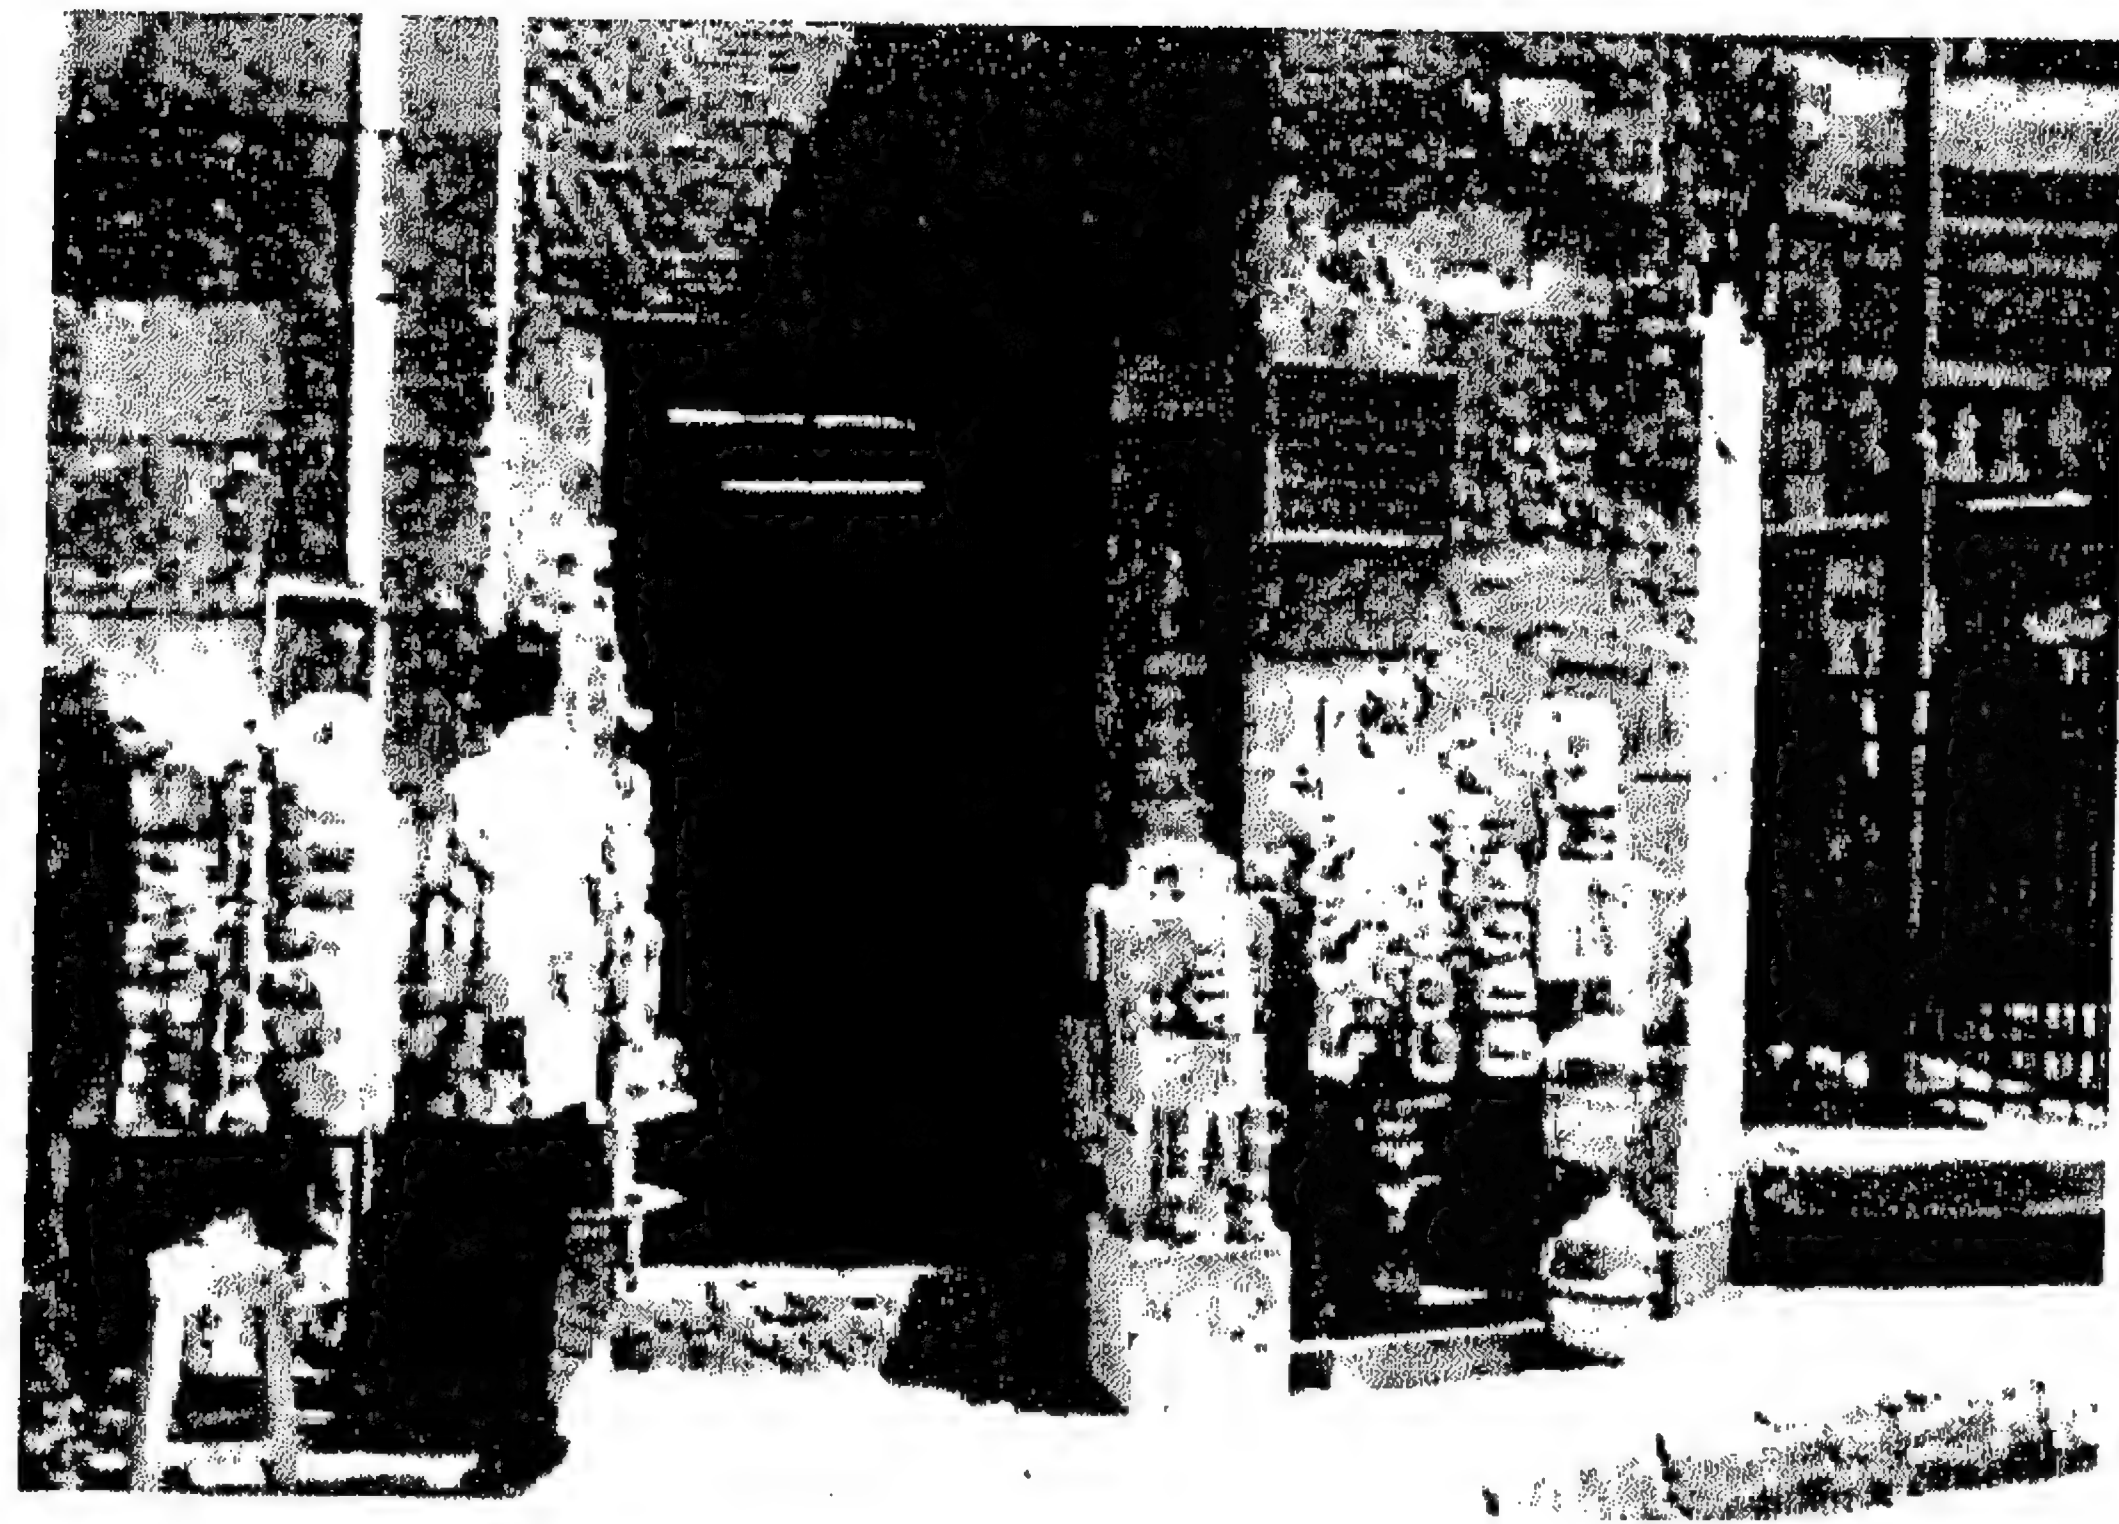


صورة رقم (١٢) محل لبيع منتجات الألمونيوم ببقايا مدرسة
الظاهر بيبرس



صورة رقم (١٣) مخزن لتشيوين الغلال بوكالة الجلابة



صورة رقم (١٤) تعدييات ومحلات لبيع الملابس على واجهة جامع الفكهاني

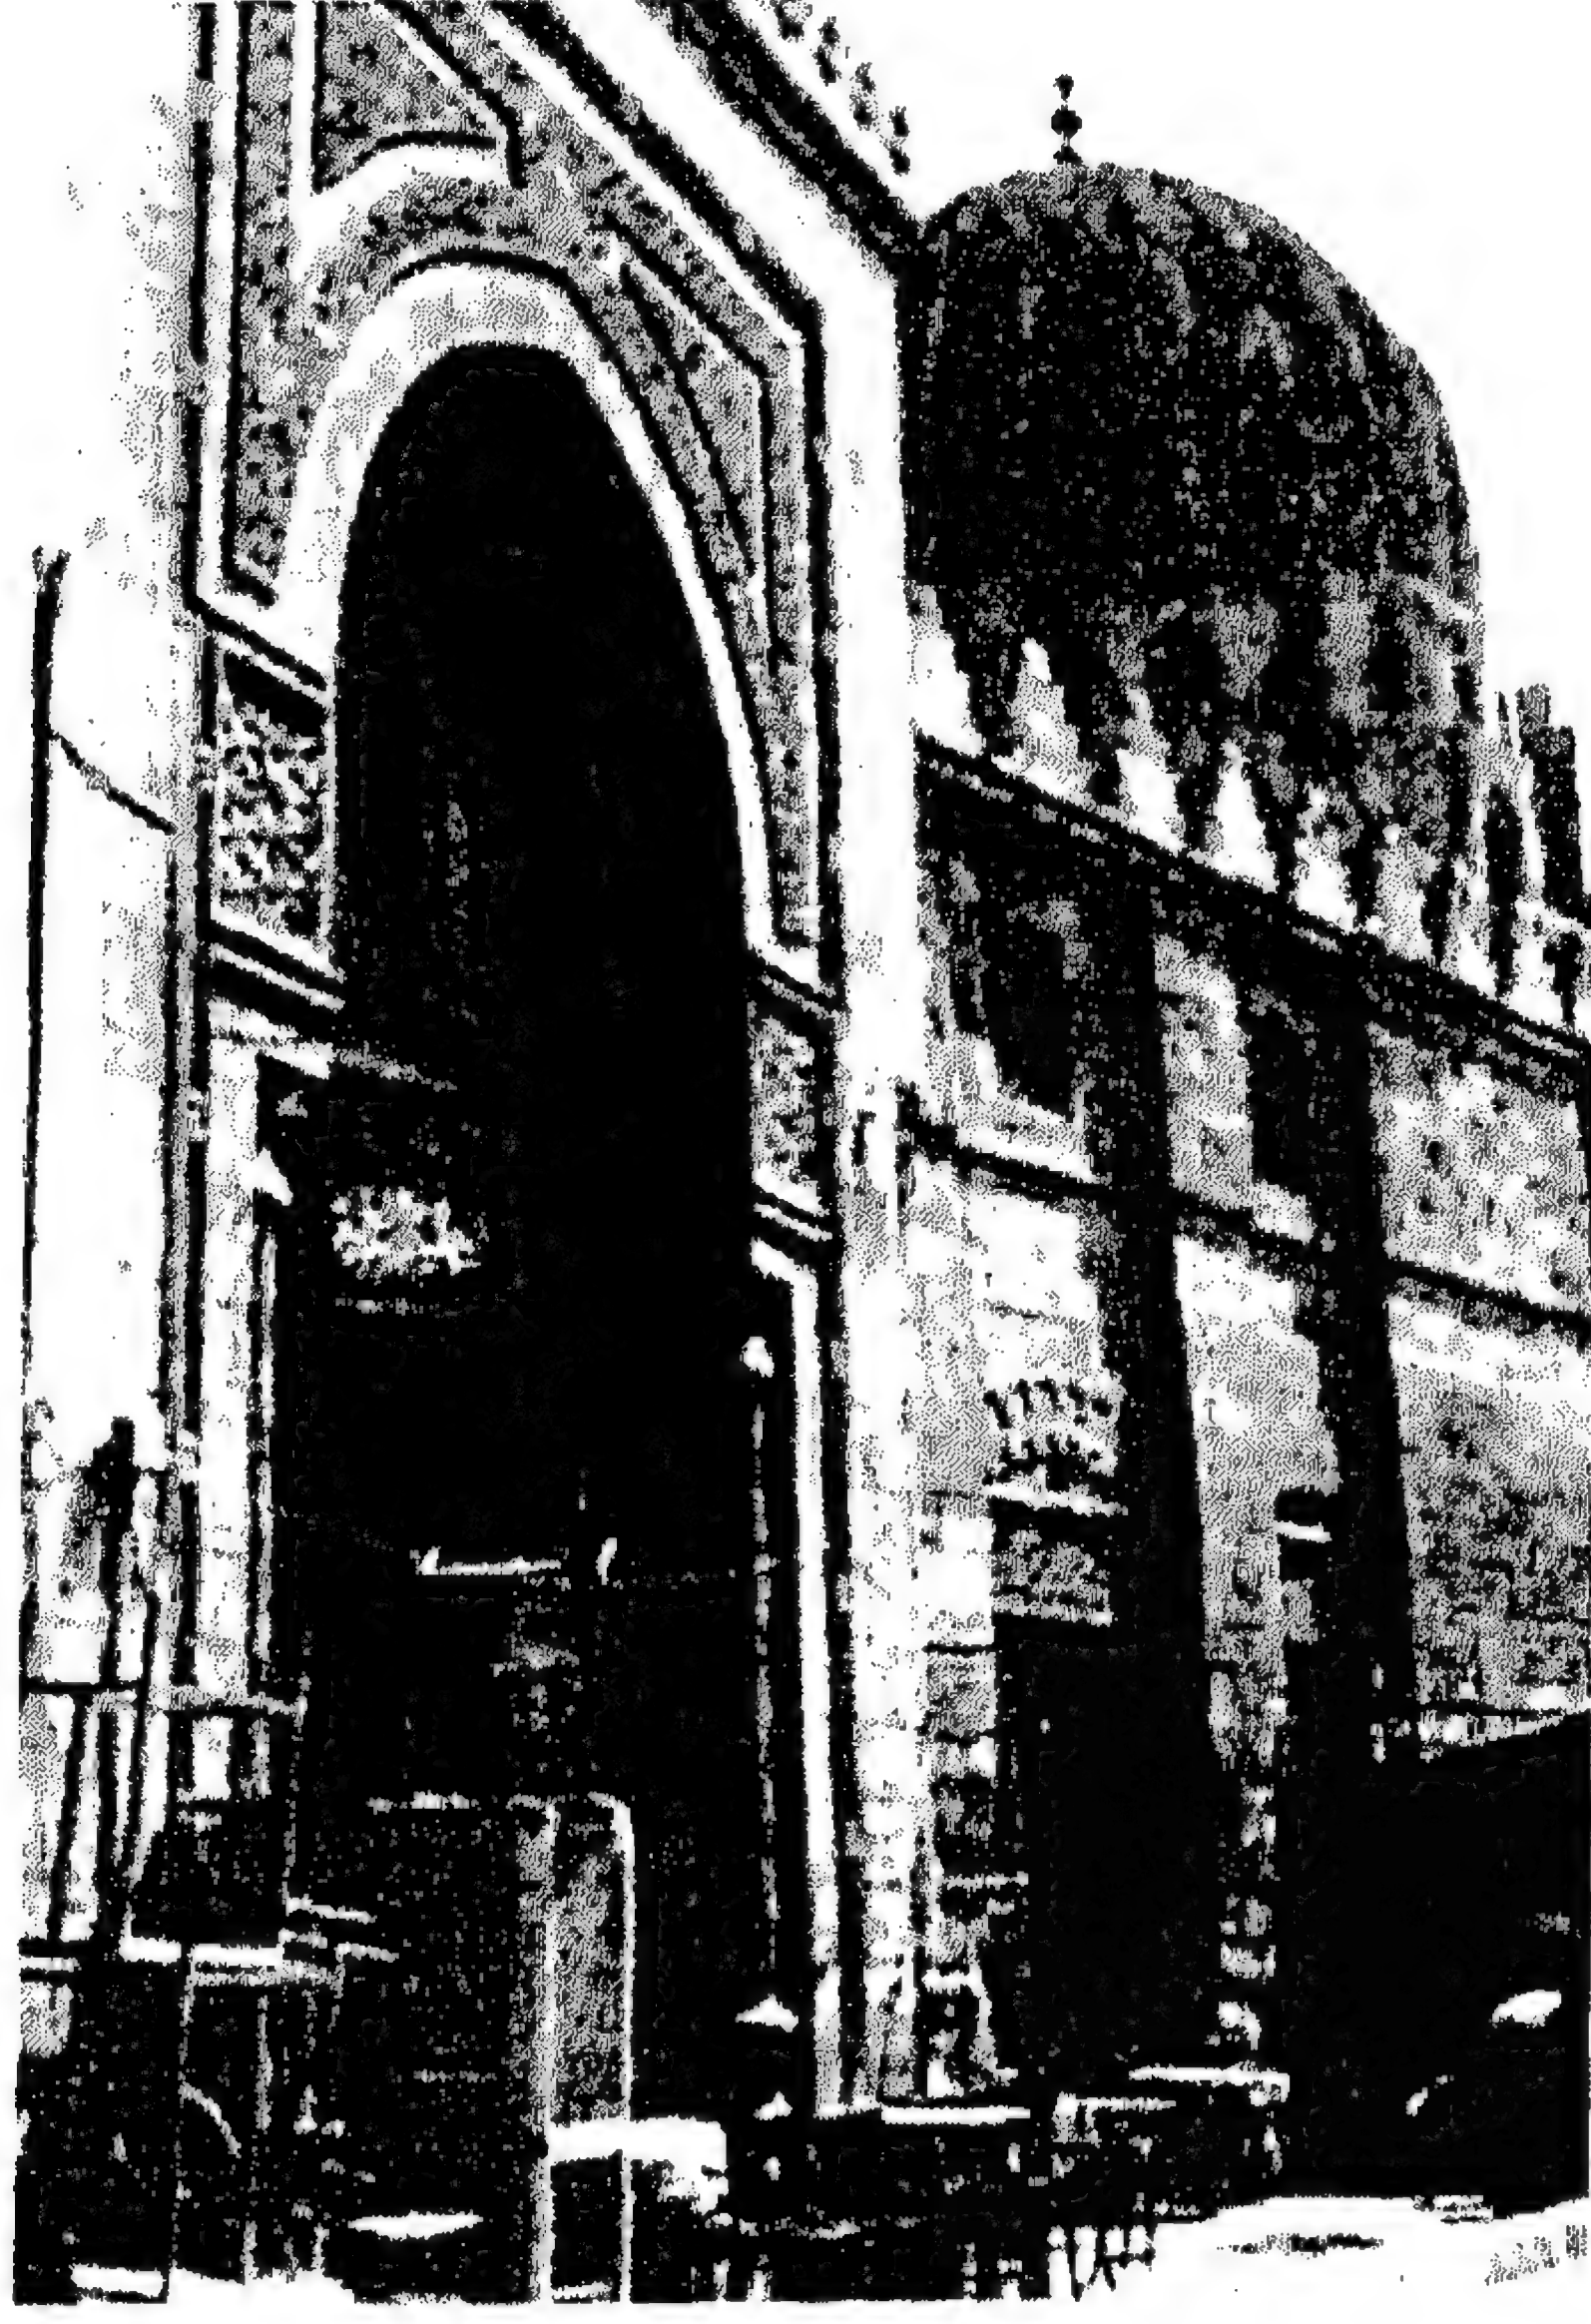

صورة رقم (١٥) إشغال حكومي بمدرسة قراسنقر (مدرسة الجمالية الابتدائية)




صورة رقم (١٦) إشغال حكومي ببیمارستان قلاوون (مستشفى قلاوون للرمم)



صورة رقم (١٧) تعدى حكومي مقر الحزب الوطنى على سور القاهرة
(باب الفتوح)



صورة رقم (١٨) إشغال صناعى ورشة لتصنيع مستلزمات الشيشة
عن : القاهرة التاريخية
بوكالة قايتباى

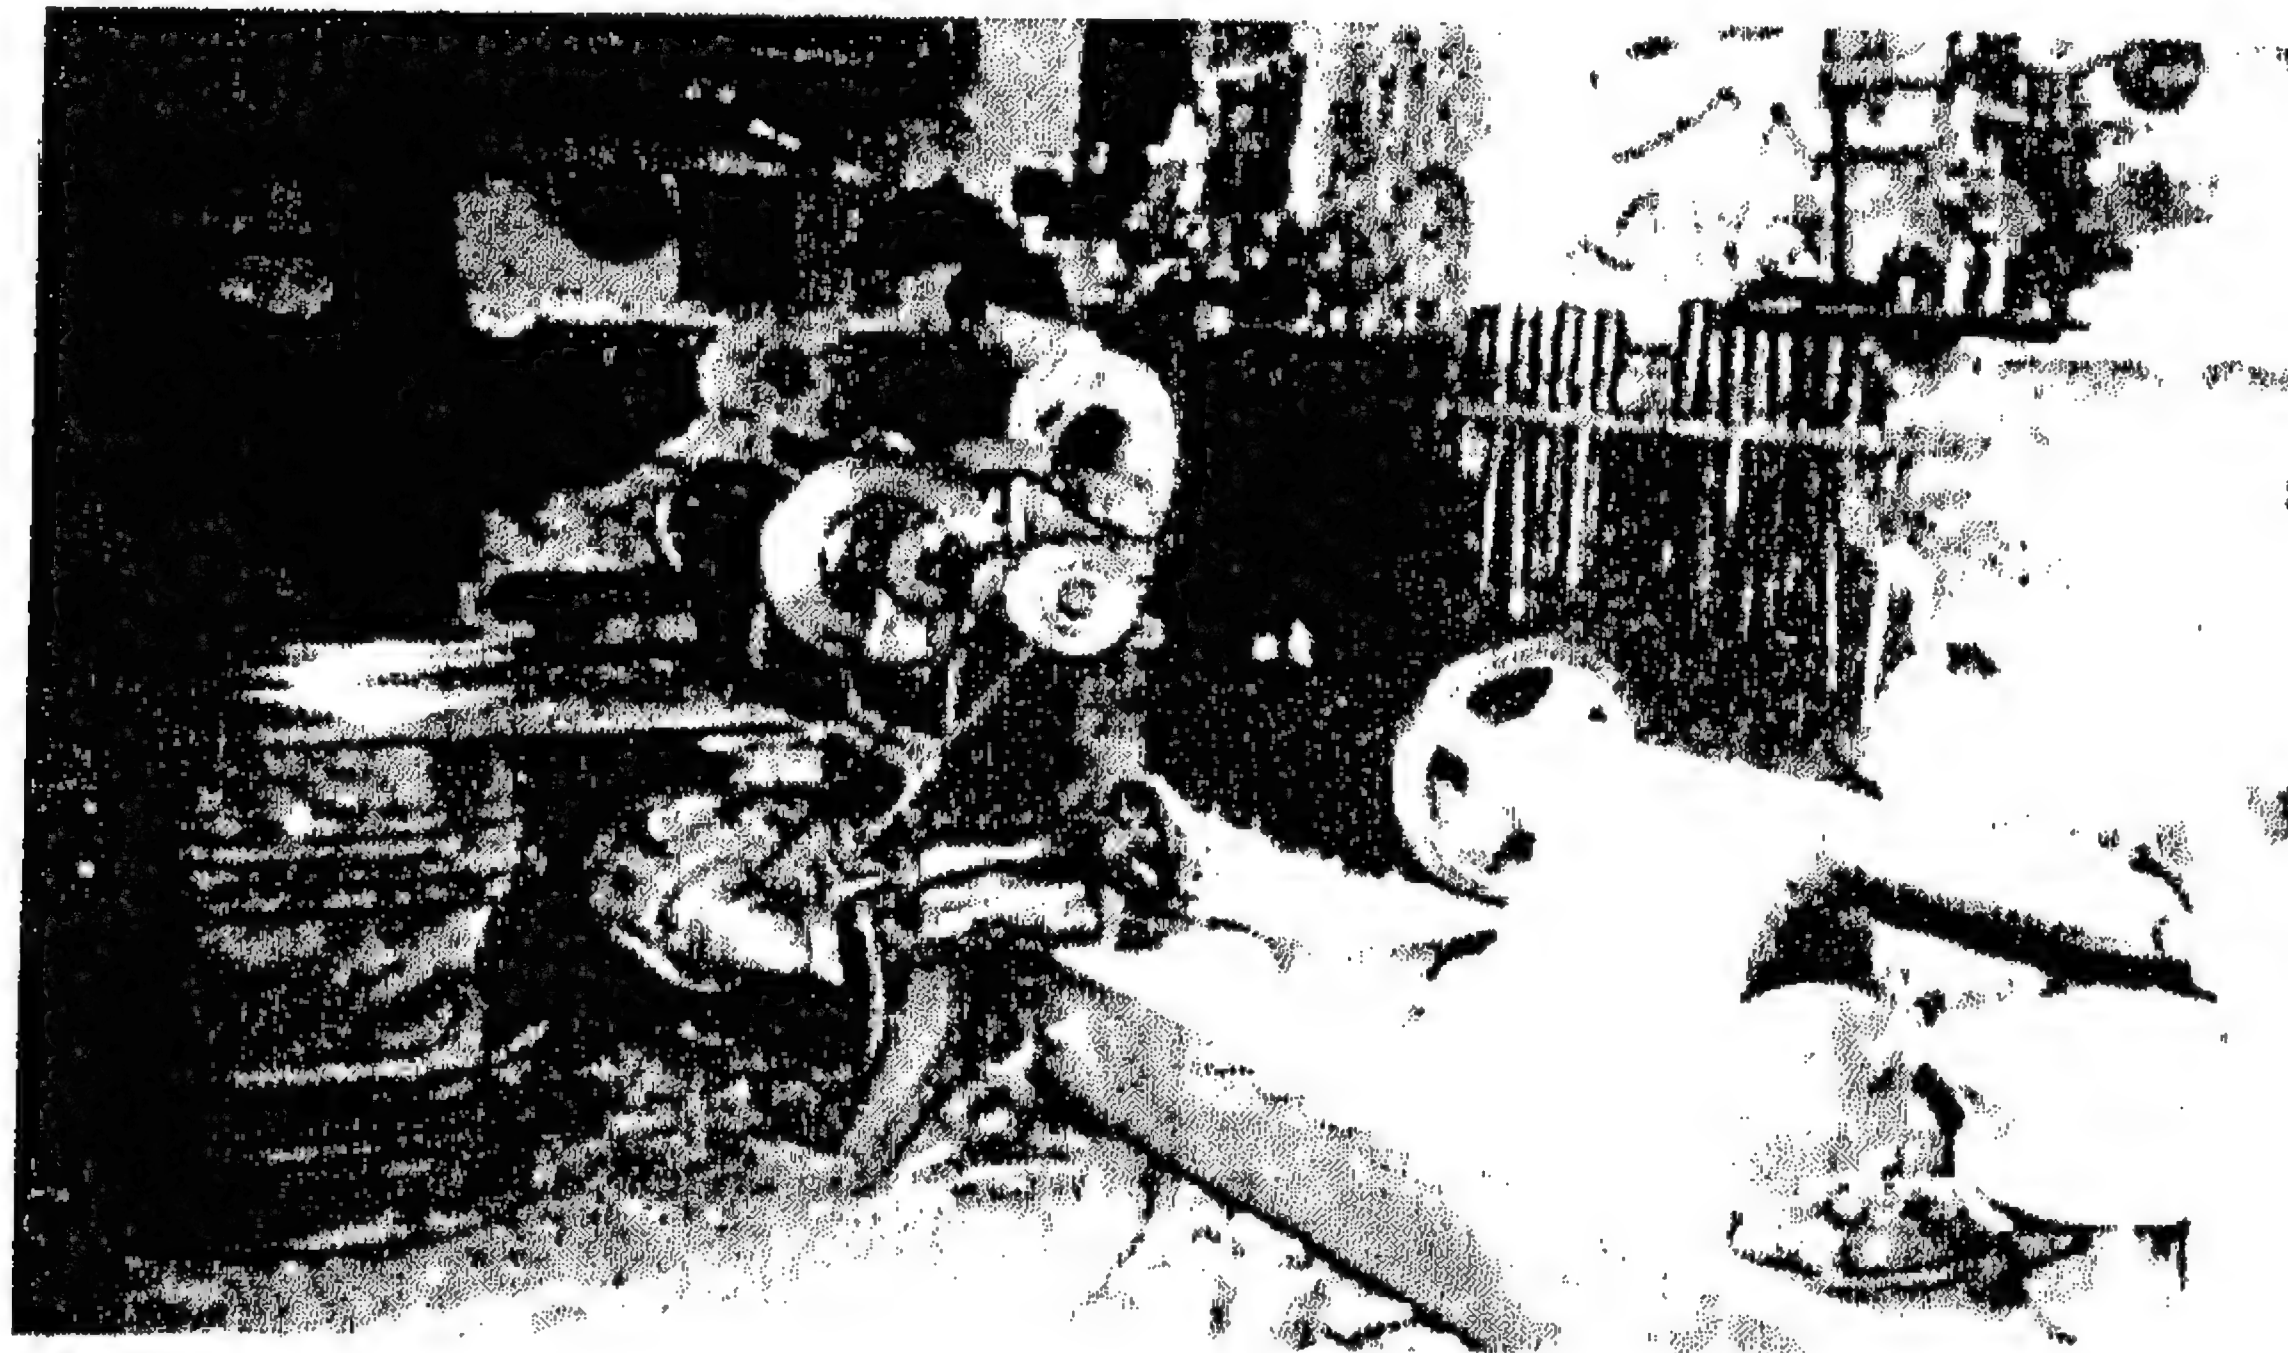

صورة رقم (١٩) إشغال صناعى ورشة خراطة بوكالة أودة باشا
عن : القاهرة التاريخية




صورة رقم (٢٠) توضح التلف الناتج من الإشغالات الصناعية بوكالة تغرى بردى
عن : القاهرة التاريخية




صورة رقم (٢١) سوق عشوائى للخضر بجانب مدرسة وقبة جانم البهلوان



صورة رقم (٢٢) تشوينات وباعة جانائين أمام واجهة مدرسة وقبة جانم البهلوان

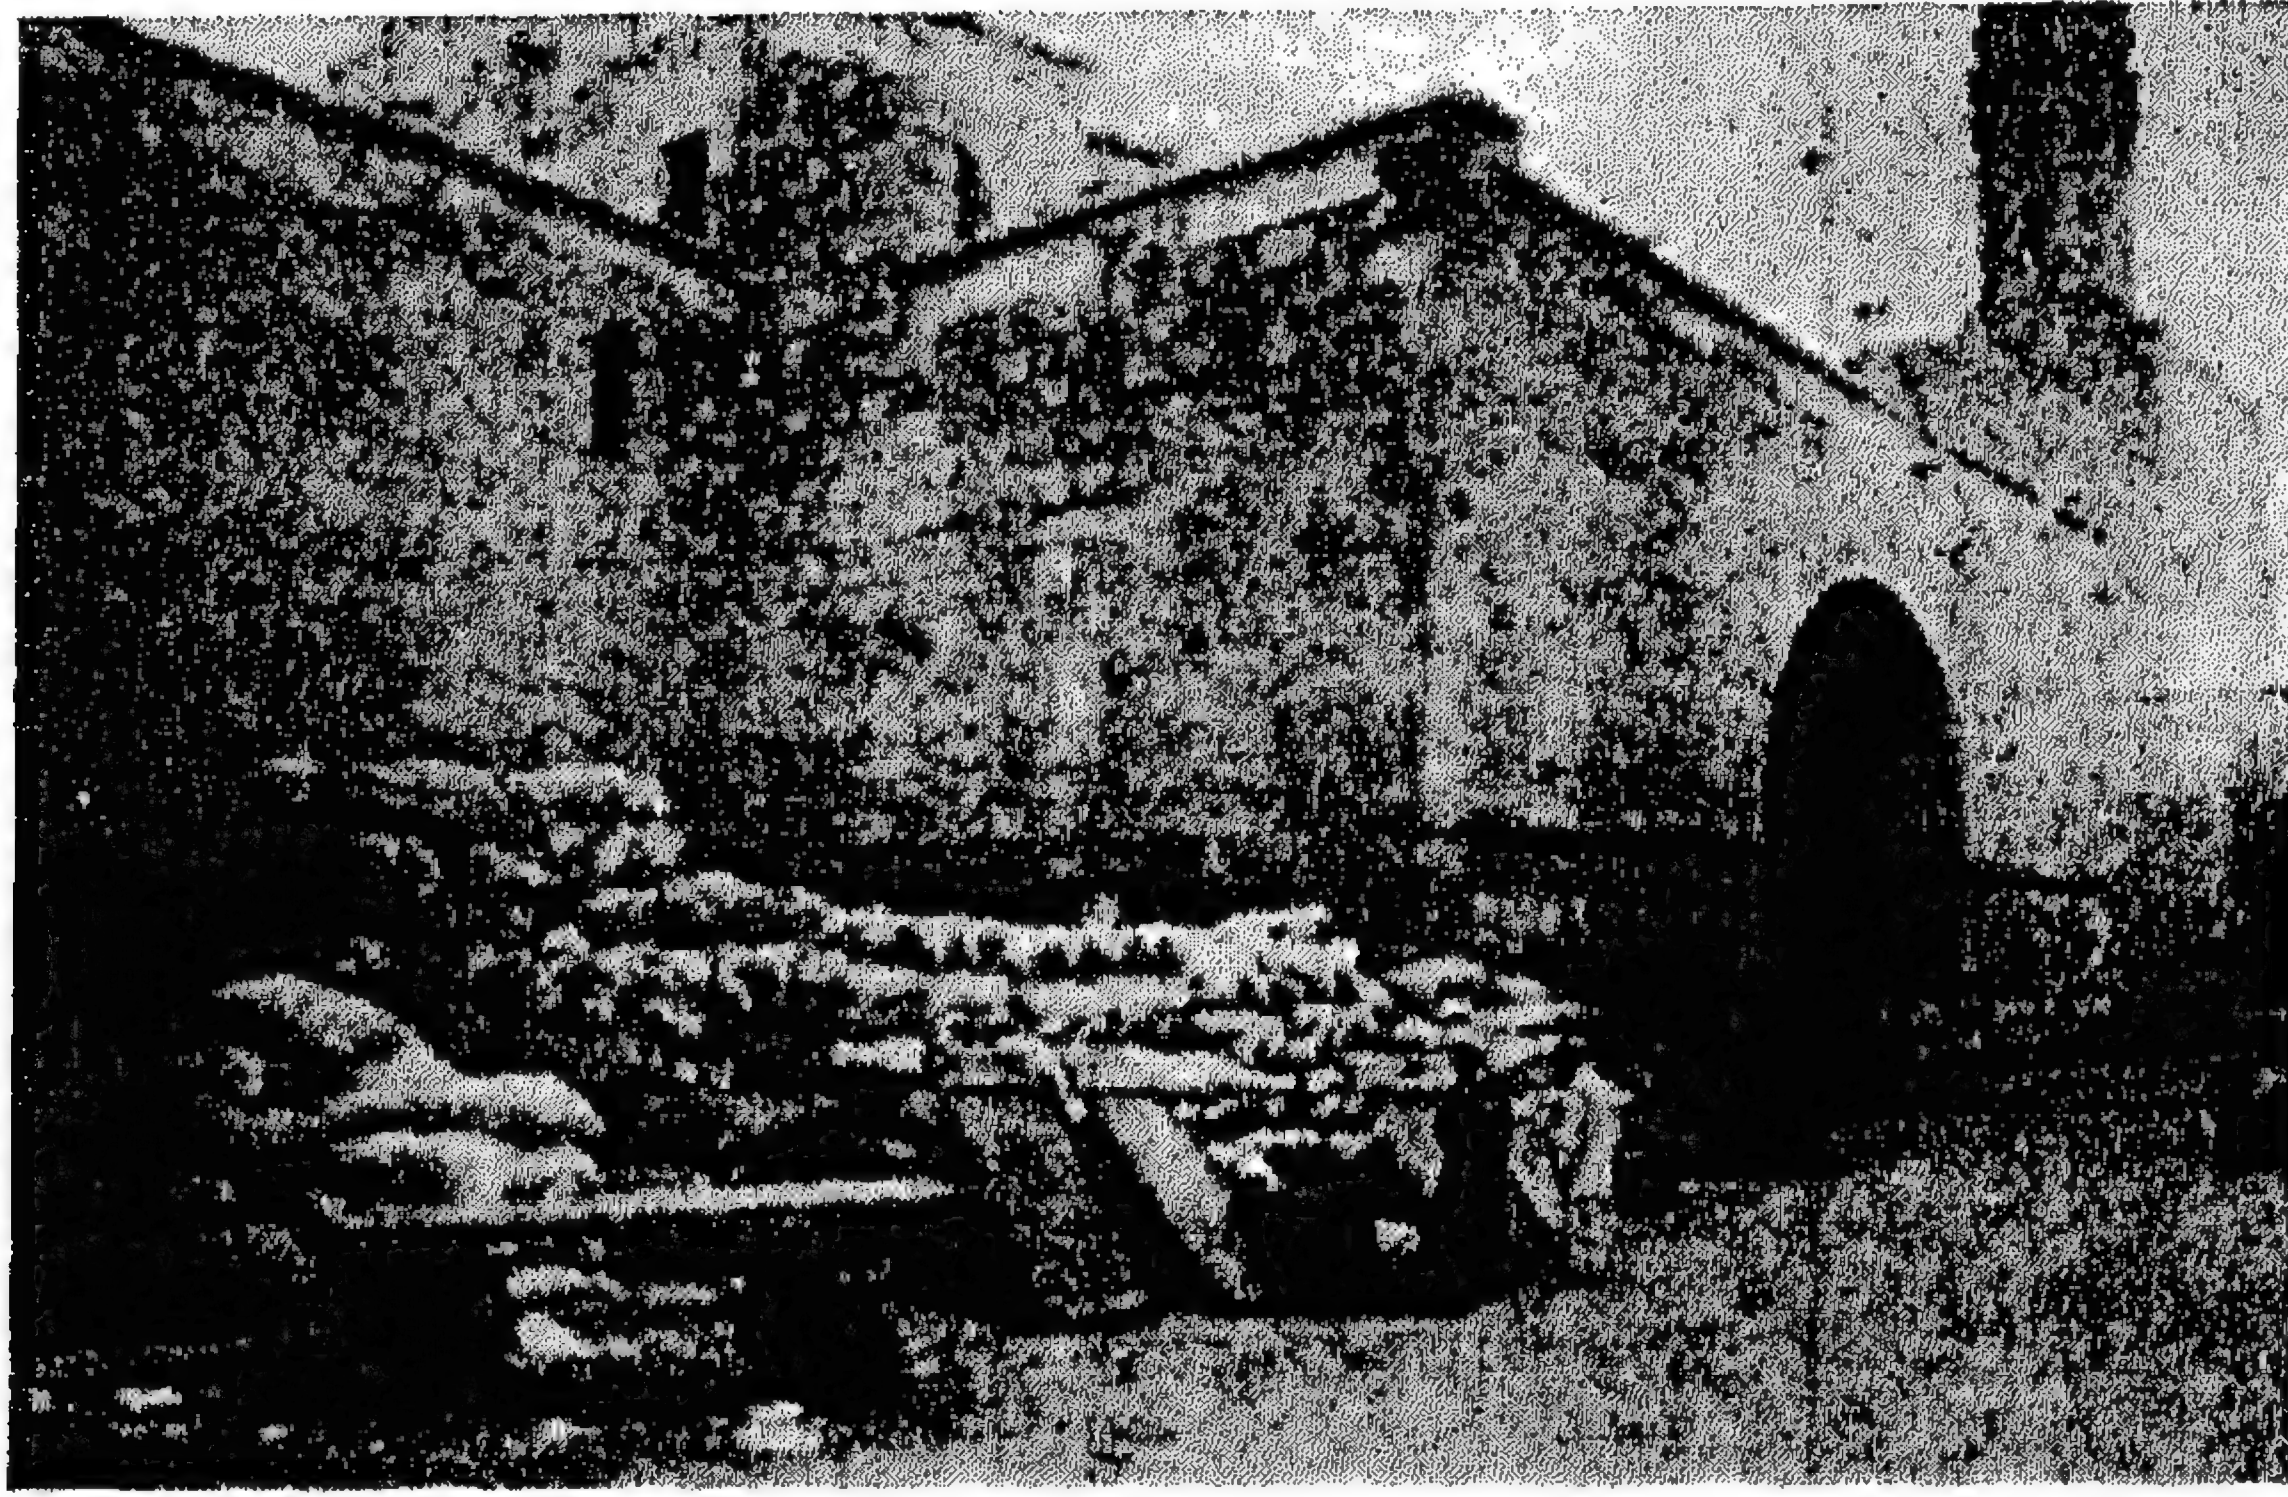


صورة رقم (٢٣) سوق لبيع الثوم والبصل بجانب باب الفتوح

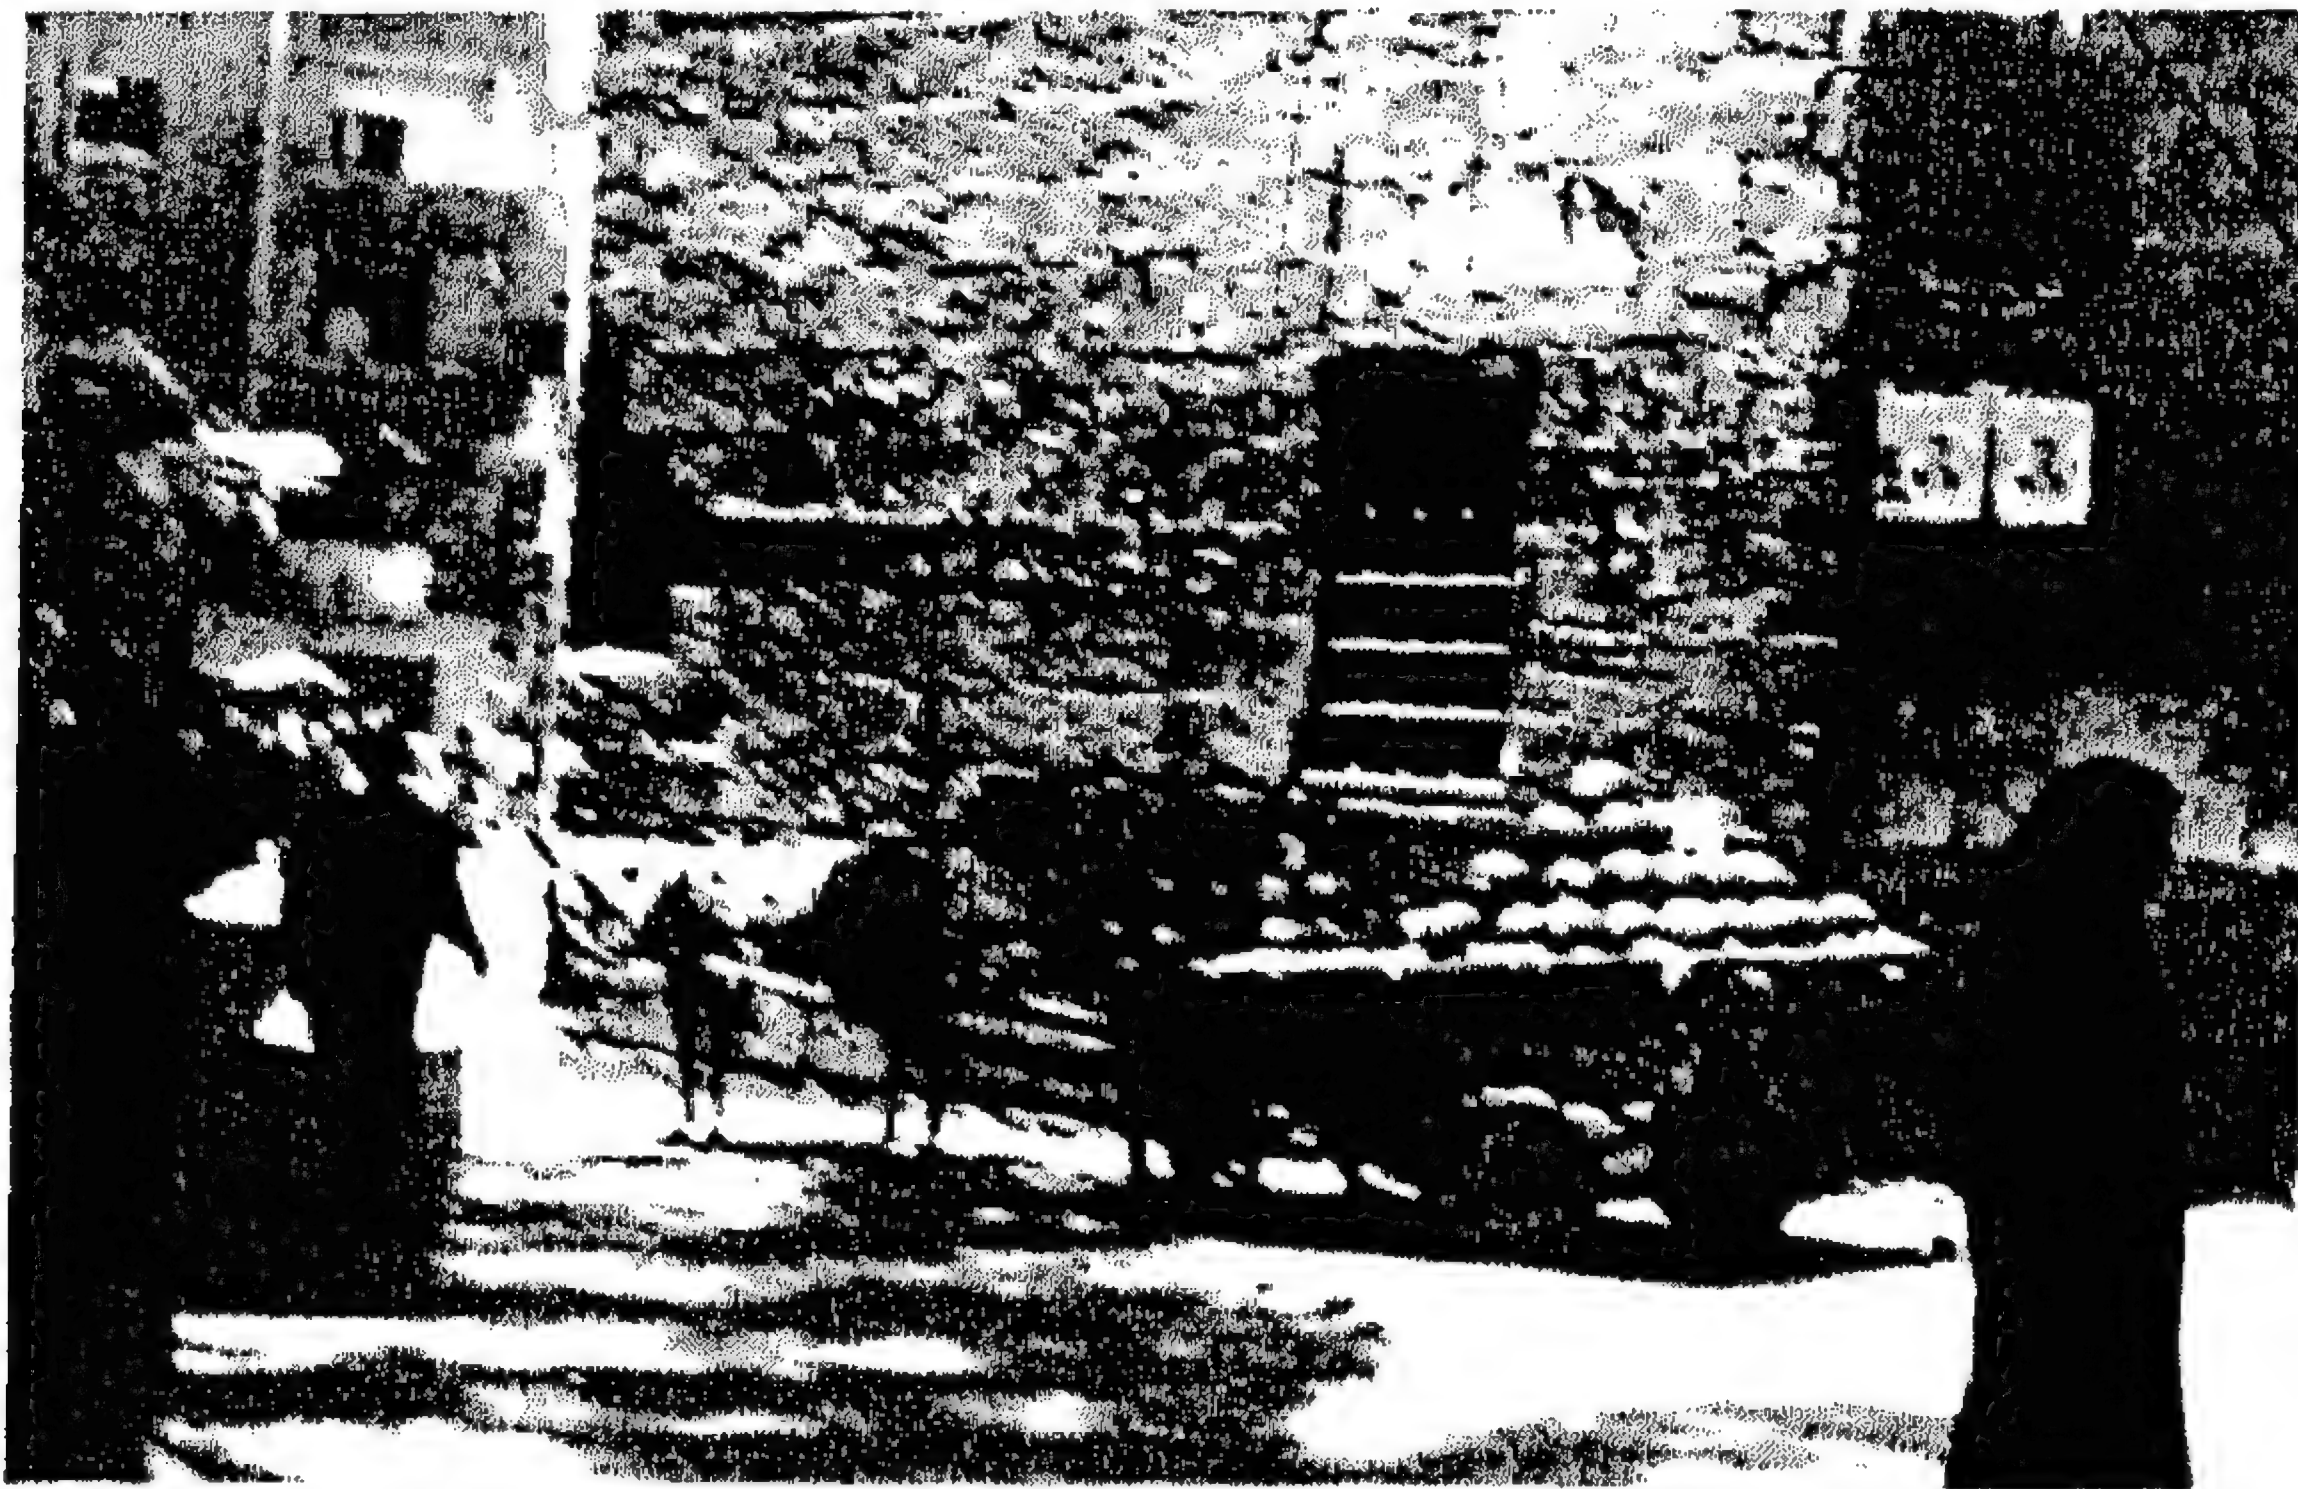

صورة رقم (٢٤) أحد الباعة الجائلين أمام التكية السليمانية




صورة رقم (٢٥) توضح مياه الصرف الصحي وما تحمله من مسببات التلف
بمسجد الصالح طلائع

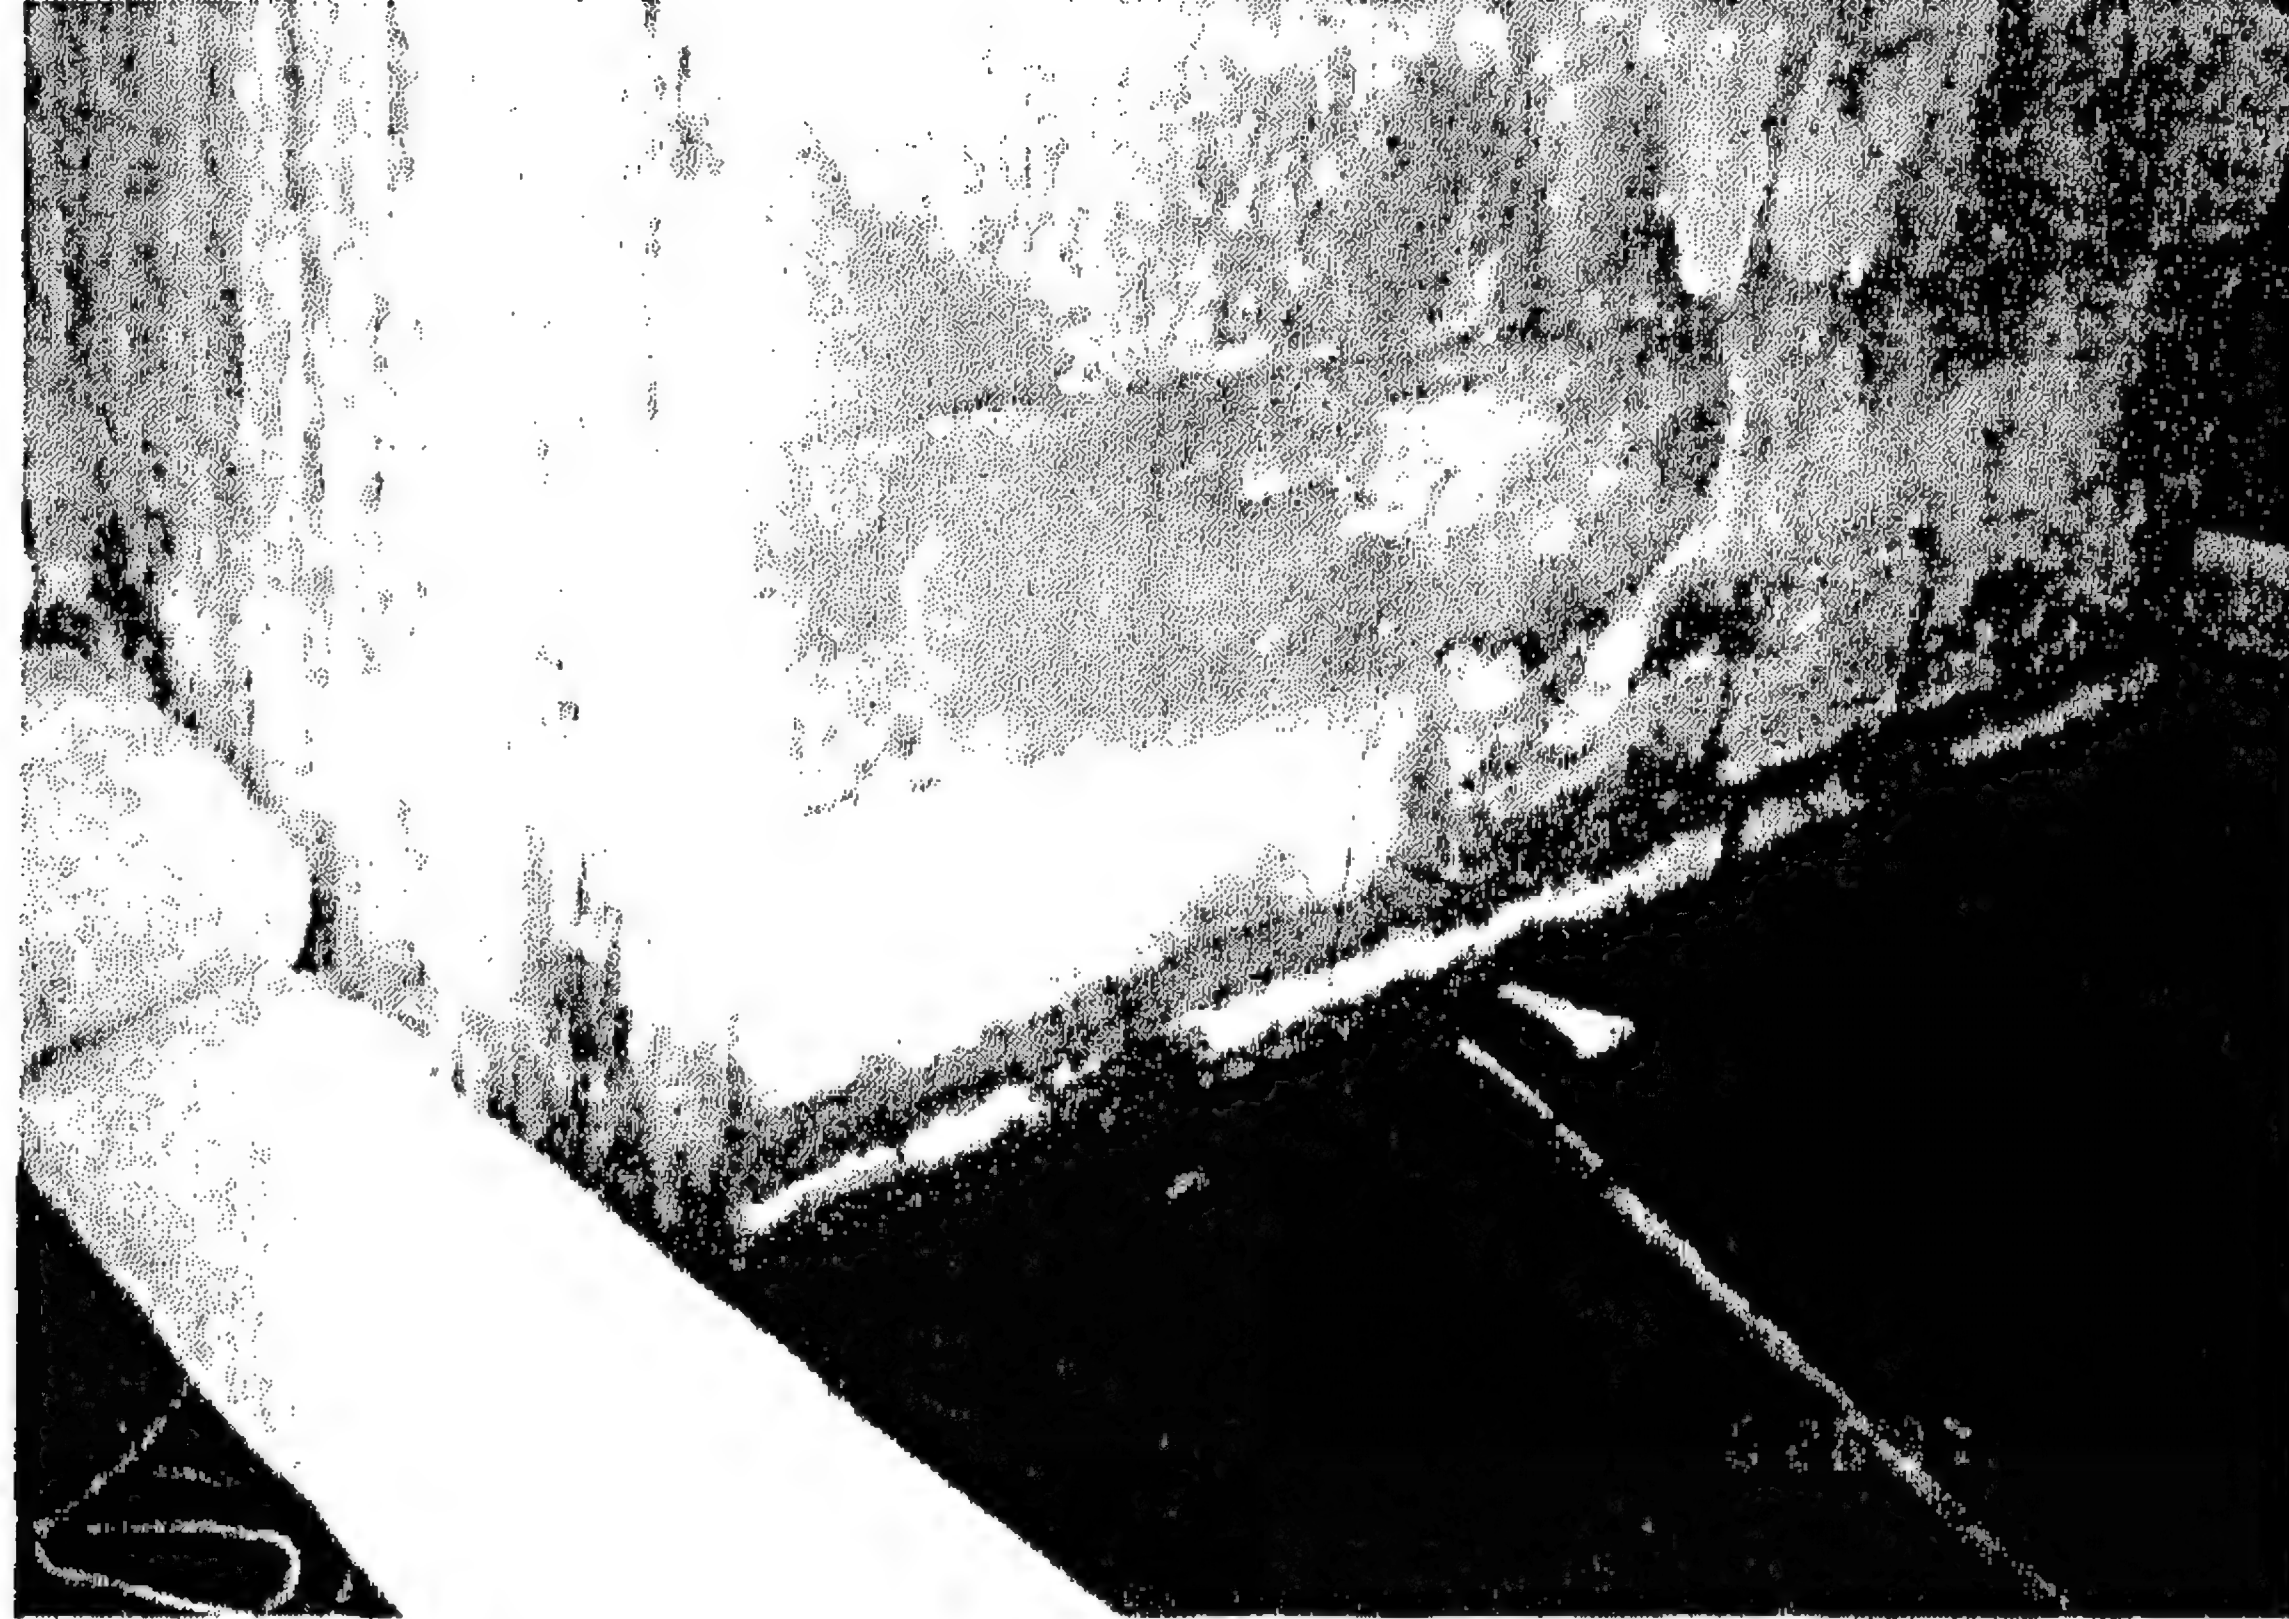

صورة رقم (٢٦) توضح آثار التلف البيولوجي والأملاح وتآكل الأحجار
مع وجود مياه الصرف الصحي بمسجد الصالح طلائع



صورة رقم (٢٧) توضح مياه صرف صحي عند باب الفتوح

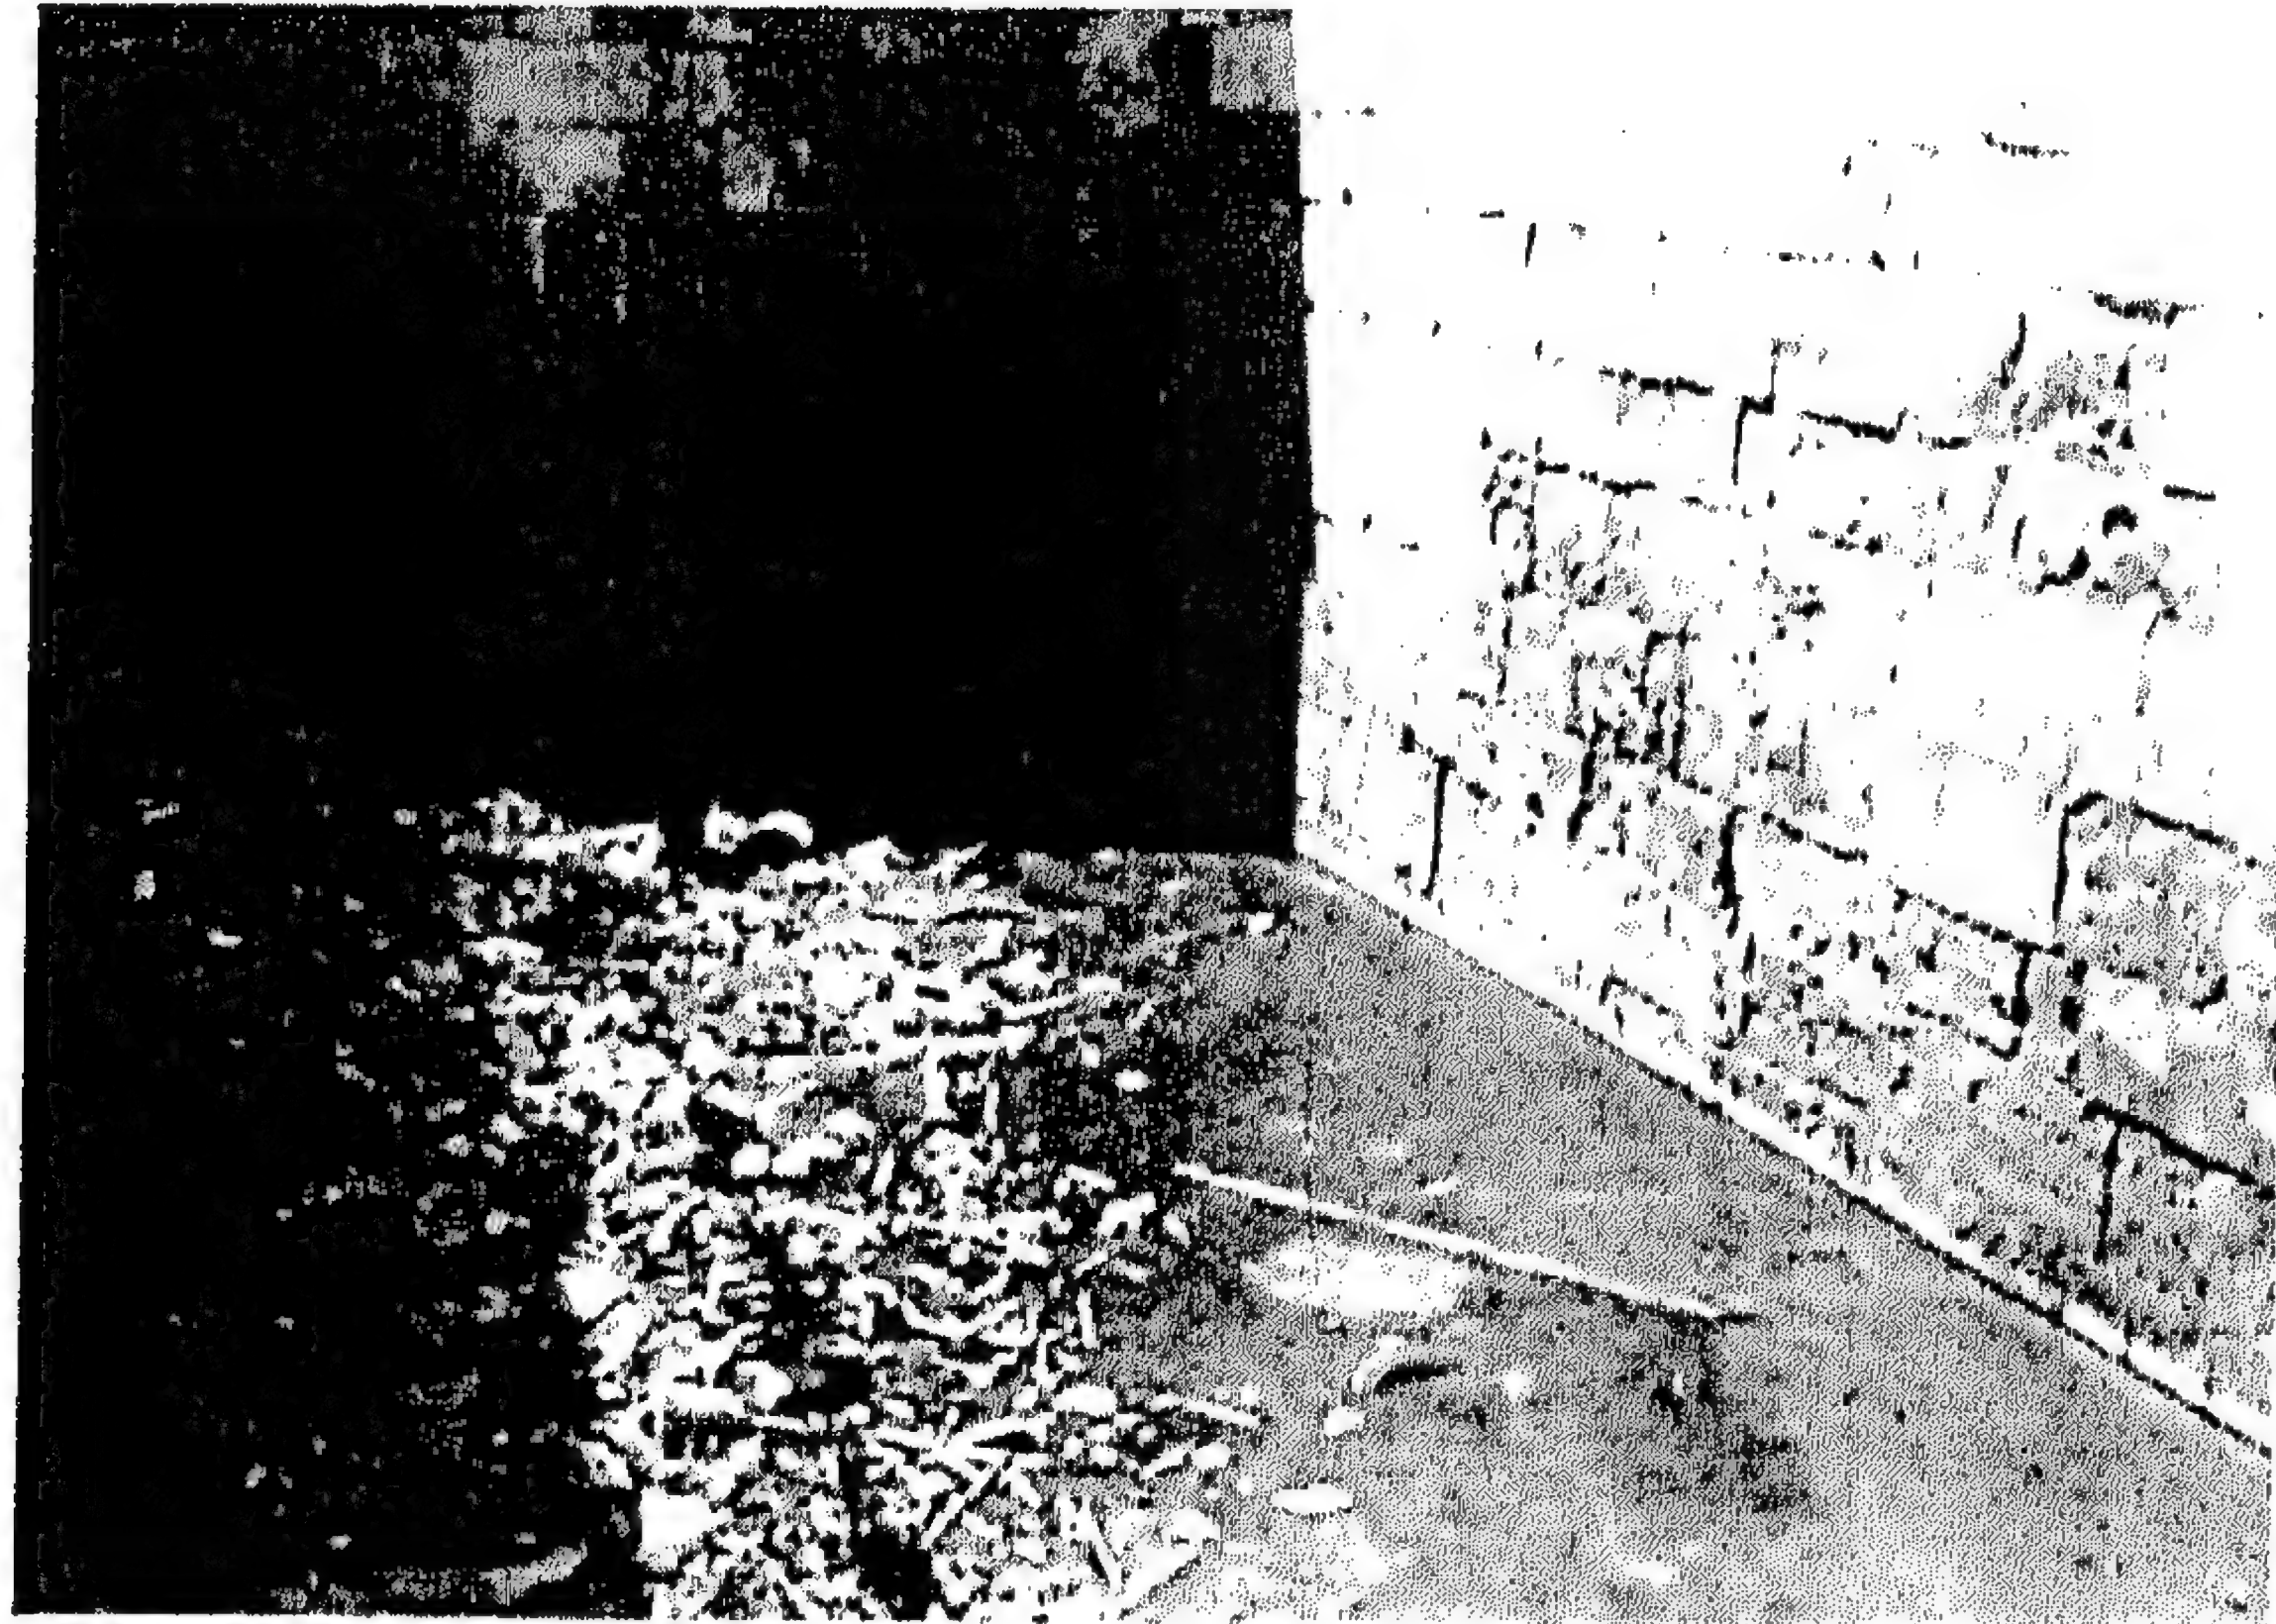

صورة رقم (٢٨) توضح التلف الناتج عن مياه الصرف الصحي
بباب الفتوح



صورة رقم (٢٩) توضح تكديس وسائل المواصلات بشارع الأزهر



صورة رقم (٣٠) موقف سيارات بجانب سبيل وكتاب الغورى




صورة رقم (٣١) موقف ميني باص بشارع باب الوزير



صورة رقم (٣٢) توضح التلف الناتج عن ملصقات دعاية إنتخابية
بباب زويلة



صورة رقم (٣٣) توضح إستخدام واجهة جامع الفكهاني لوضع البافطات
واللوحات الإعلانية وعرض المنتجات

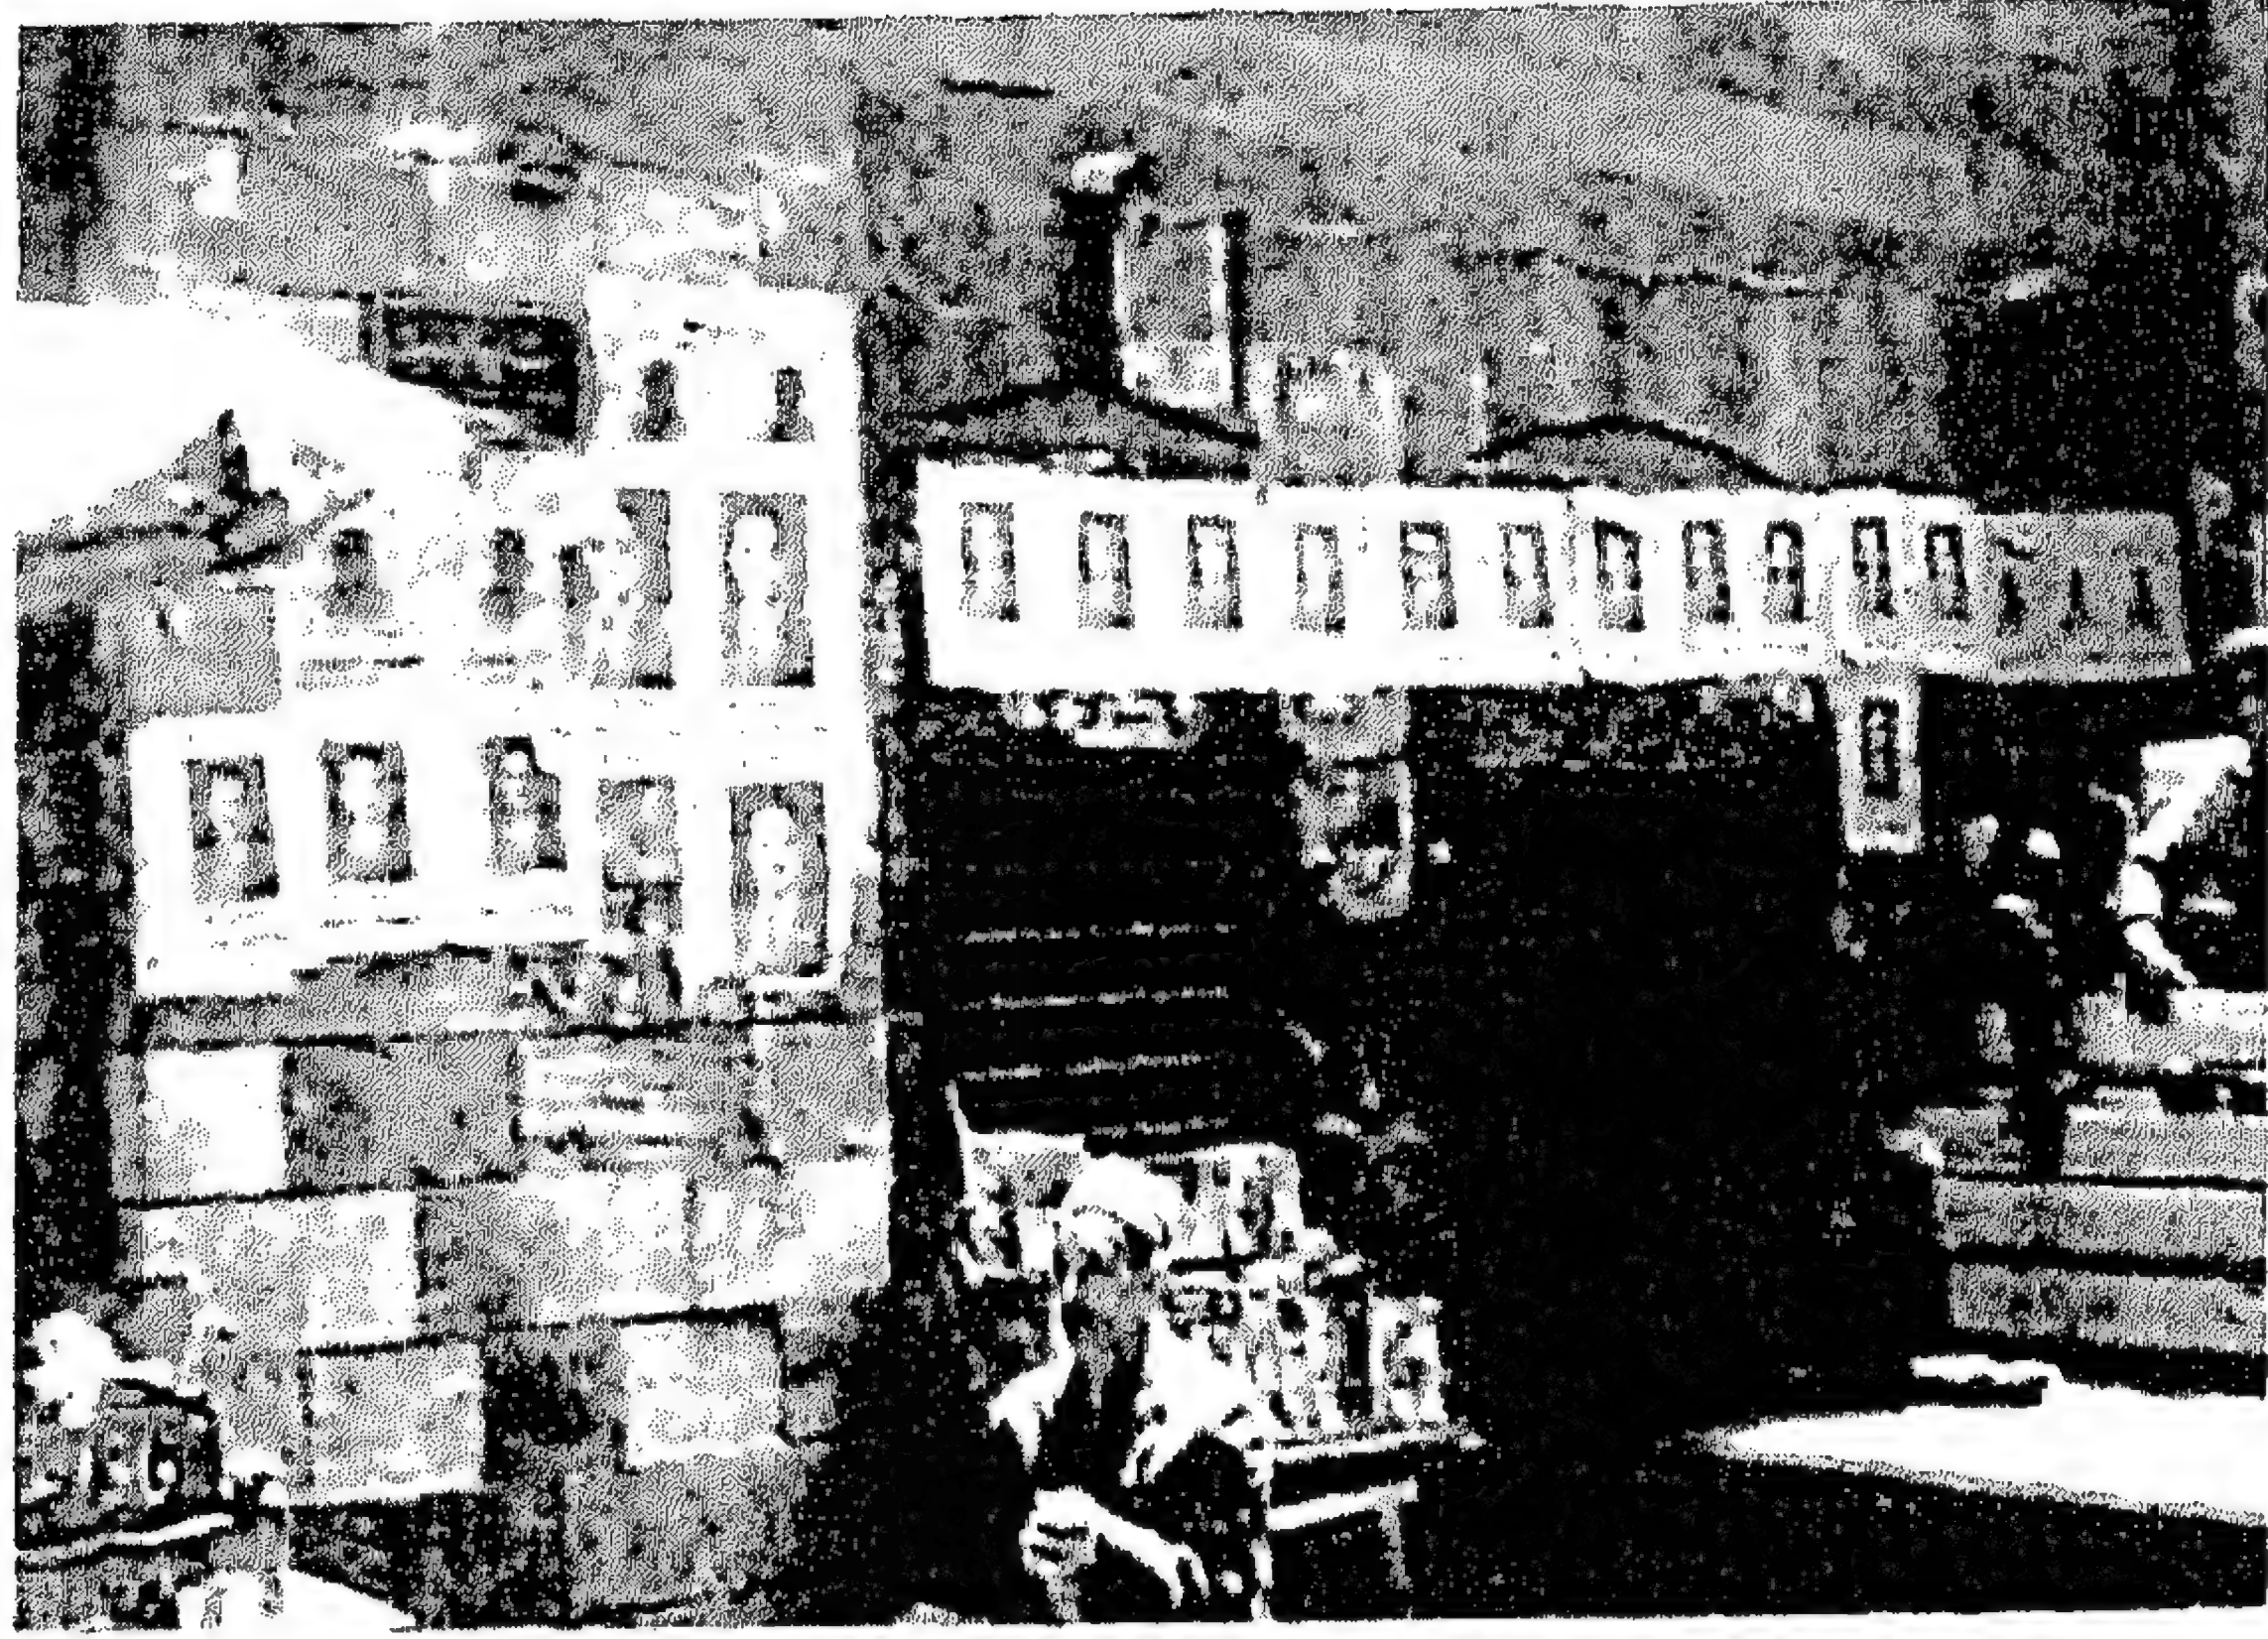

صورة رقم (٣٤) توضح إستخدام مسجد الكردي لملصقات الدعاية الإنتخابية



صورة رقم (٣٥) توضح إلقاء القمامة بمدخل مسجد الماس الحاجب




صورة رقم (٣٦) توضح إلقاء القمامة أمام مدفن إبراهيم خليفة جنديان




صورة رقم (٣٧) توضح قيام العمال بإزالة الإعلانات الانتخابية بألات حادة
تتلف أسطح الجدران بباب زويلة



صورة رقم (٣٨) توضح أعمال ترميم خاطيء (دهانات ولاكيات)
بزواية أحمد بن شعبان عن : القاهرة التاريخية

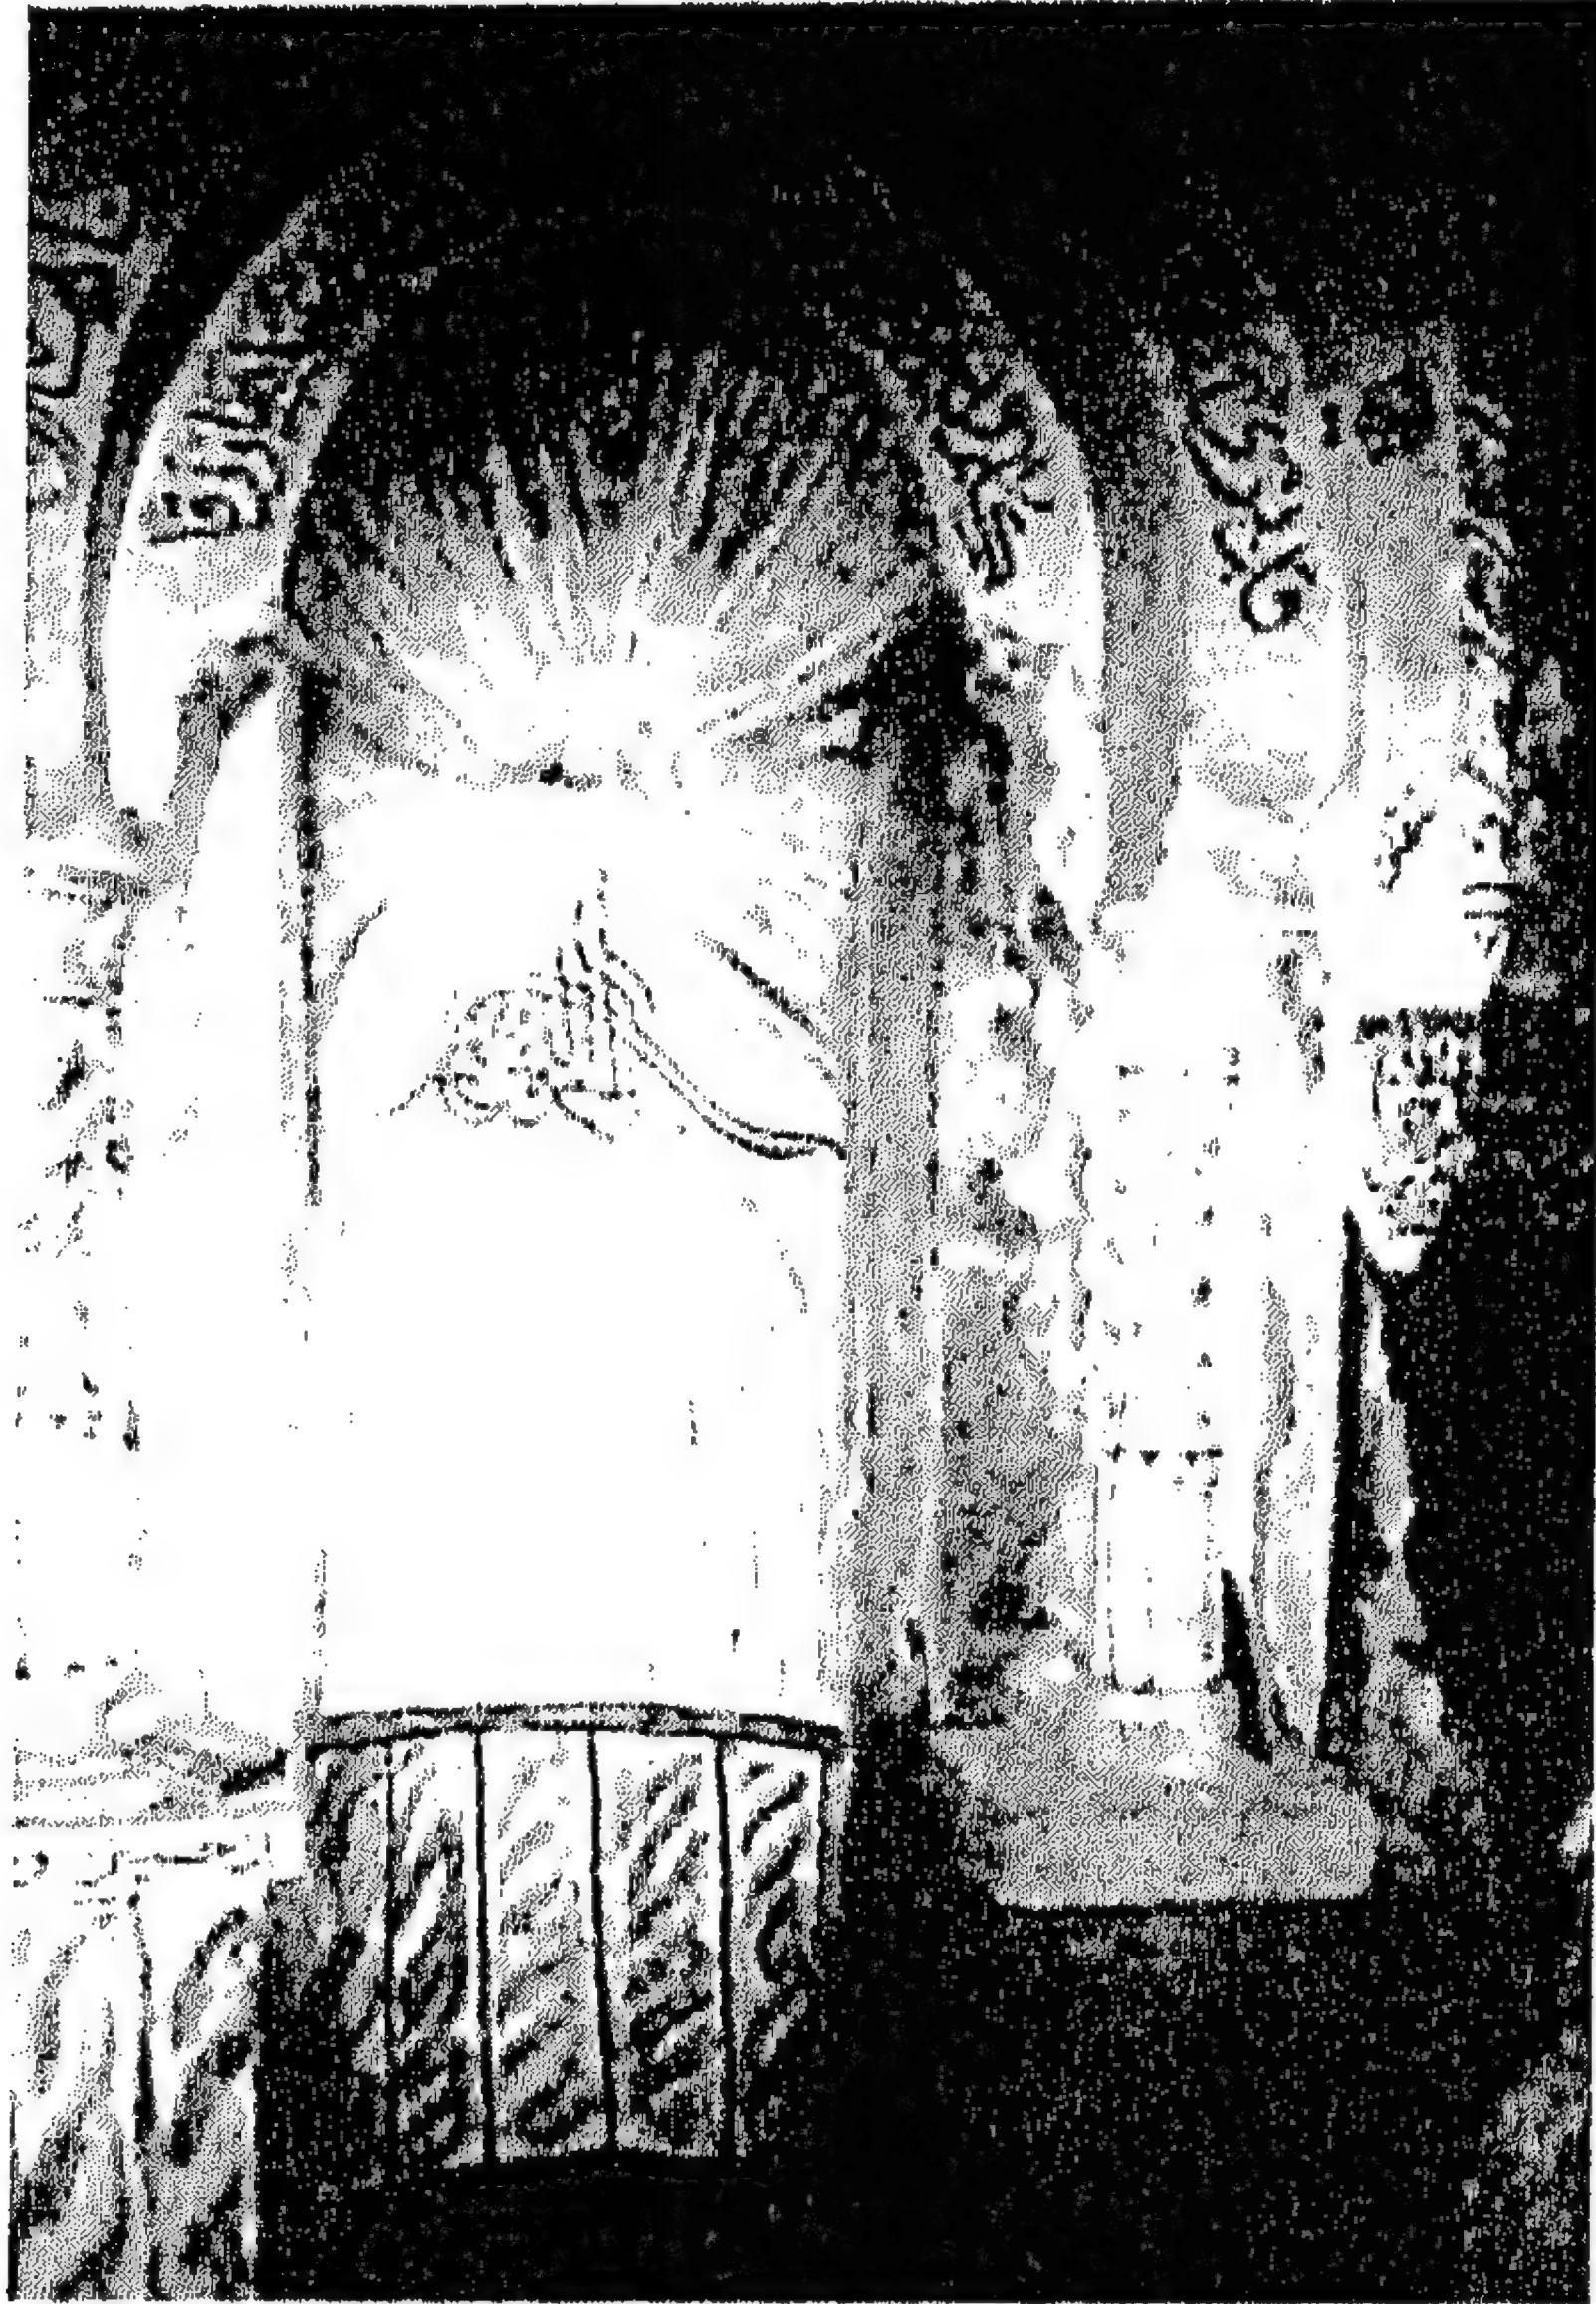


صورة رقم (٣٩) توضح تغييرات ودهانات متلفة لمحراب زاوية أحمد بن شعبان
عن : القاهرة التاريخية

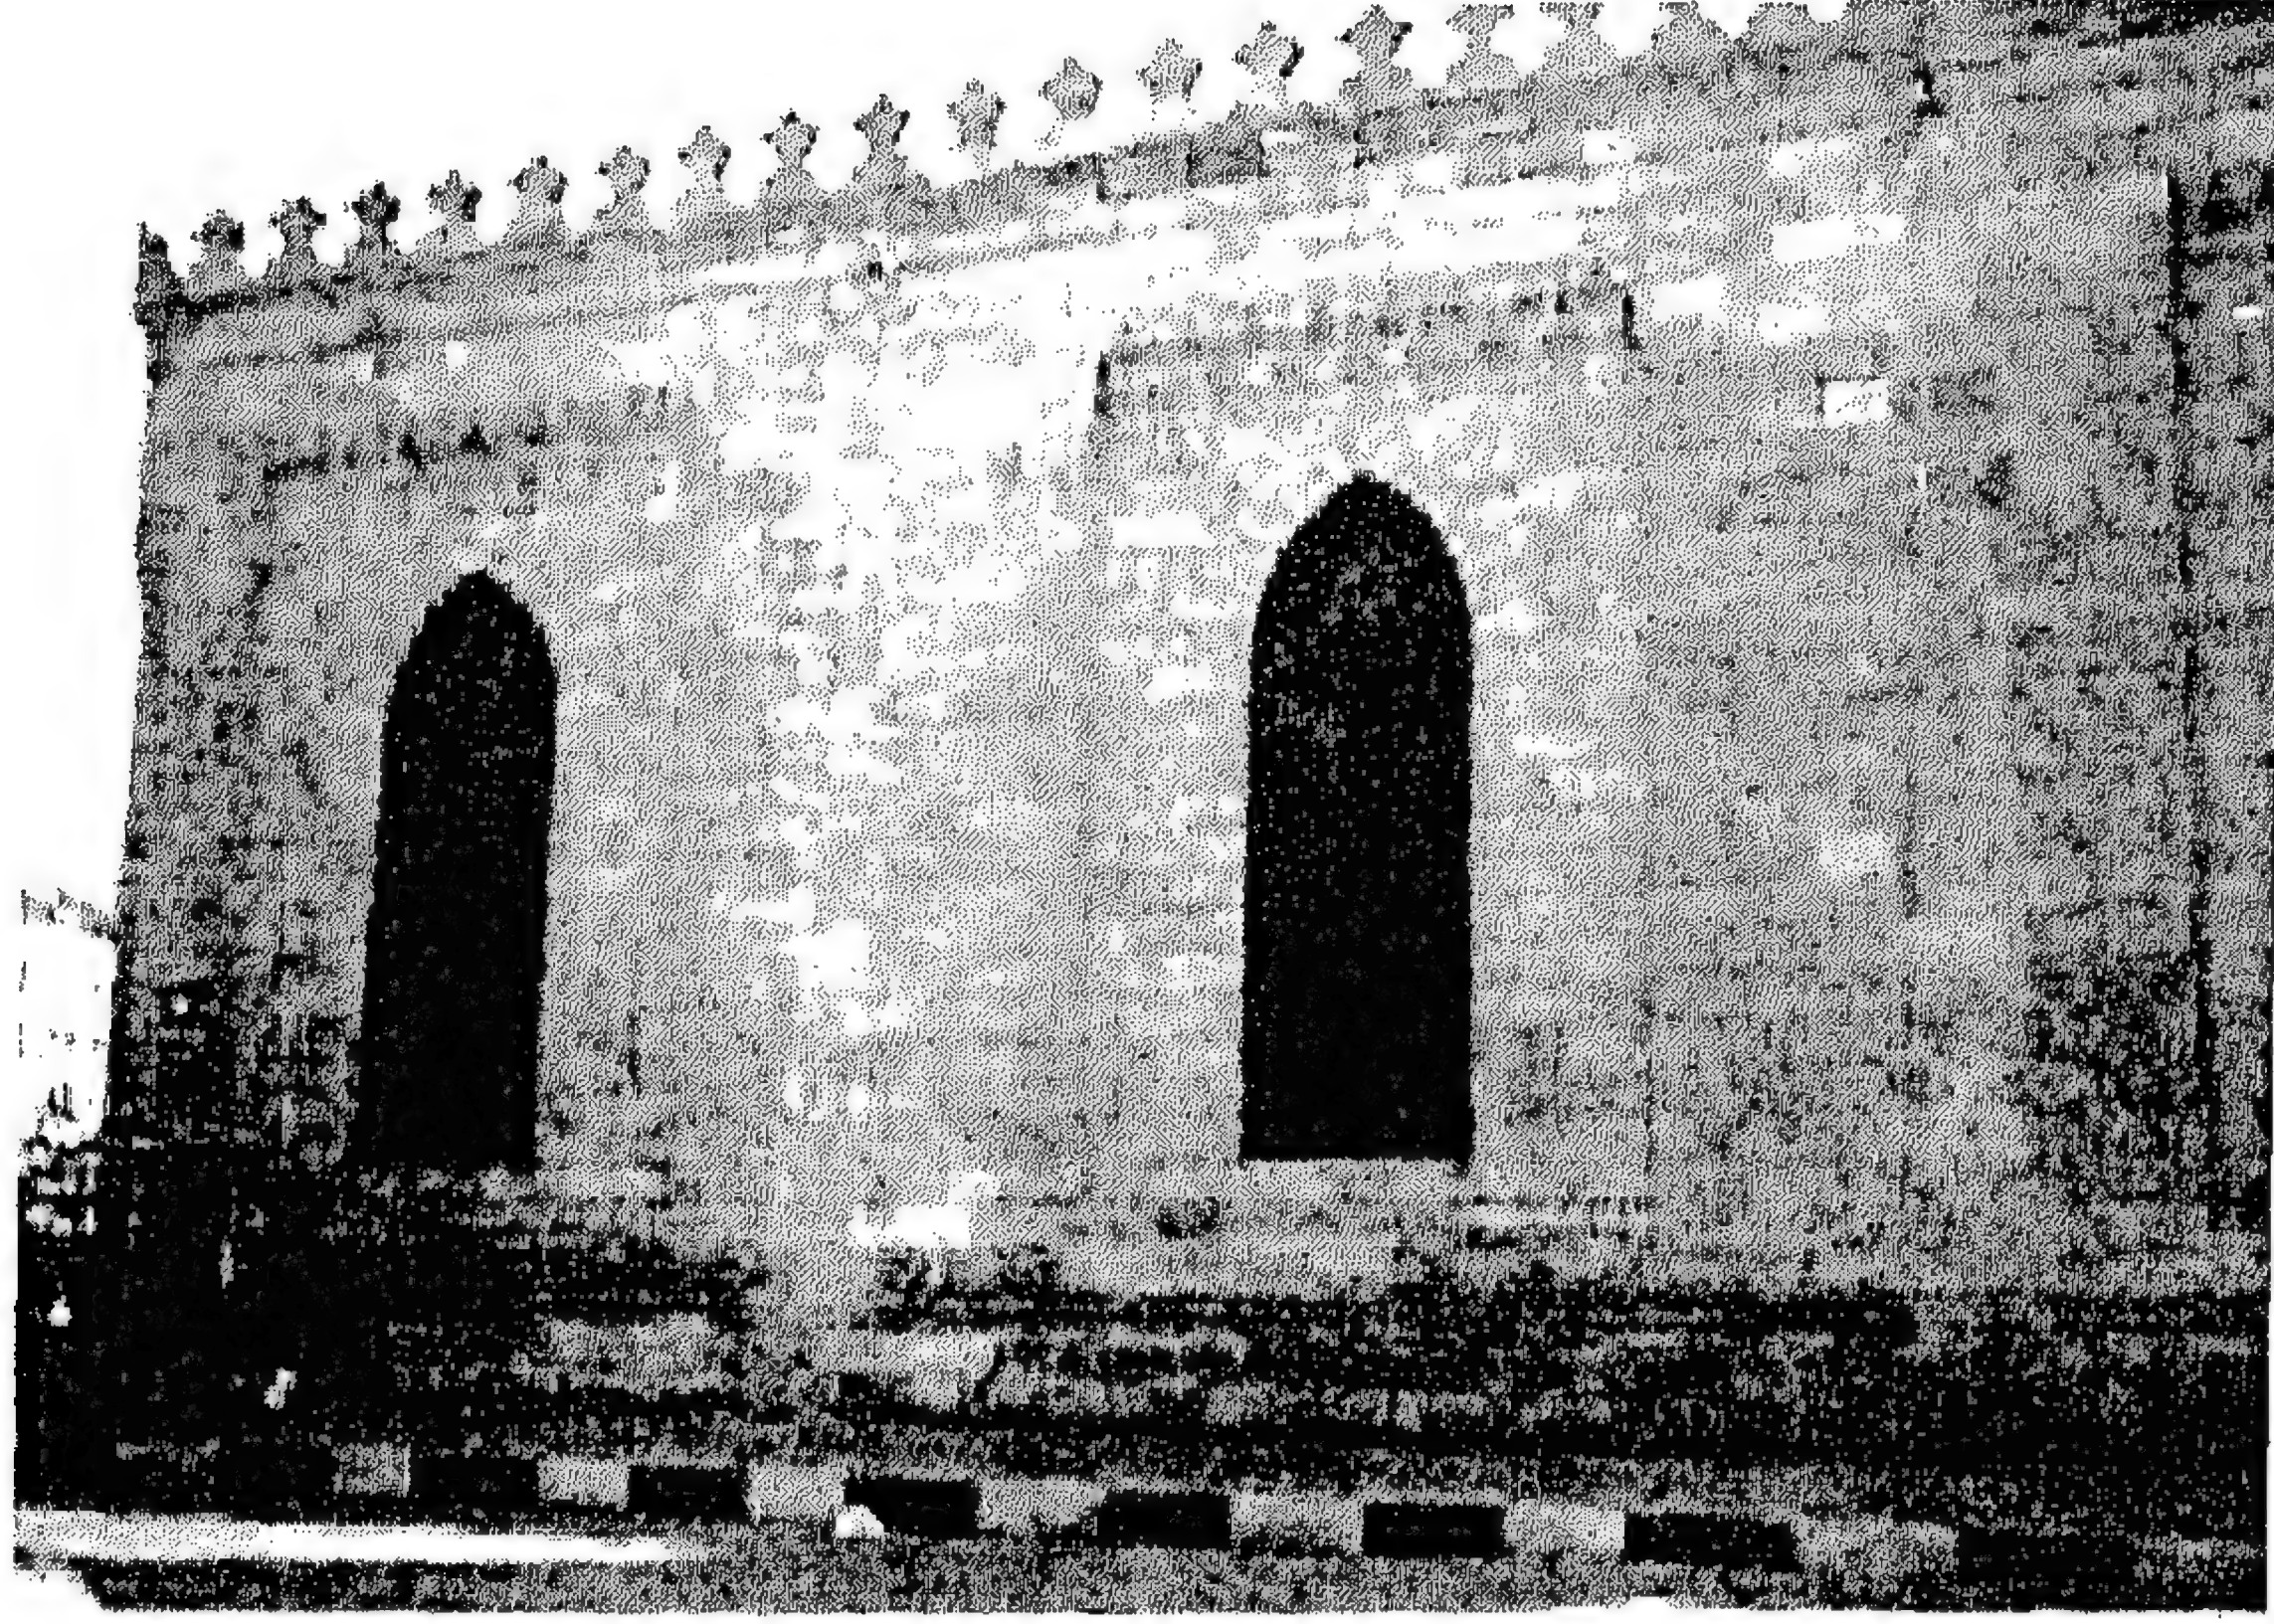

صورة رقم (٤٠) توضح أثر التنظيف الخاطيء لجدران واجهة
الجامع الأزهر بإستخدام جهاز الرمال




صورة رقم (٤١) توضح التباين في واجهة مسجد الحاكم
بعد عمليات إستبدال وتغيير الأحجار

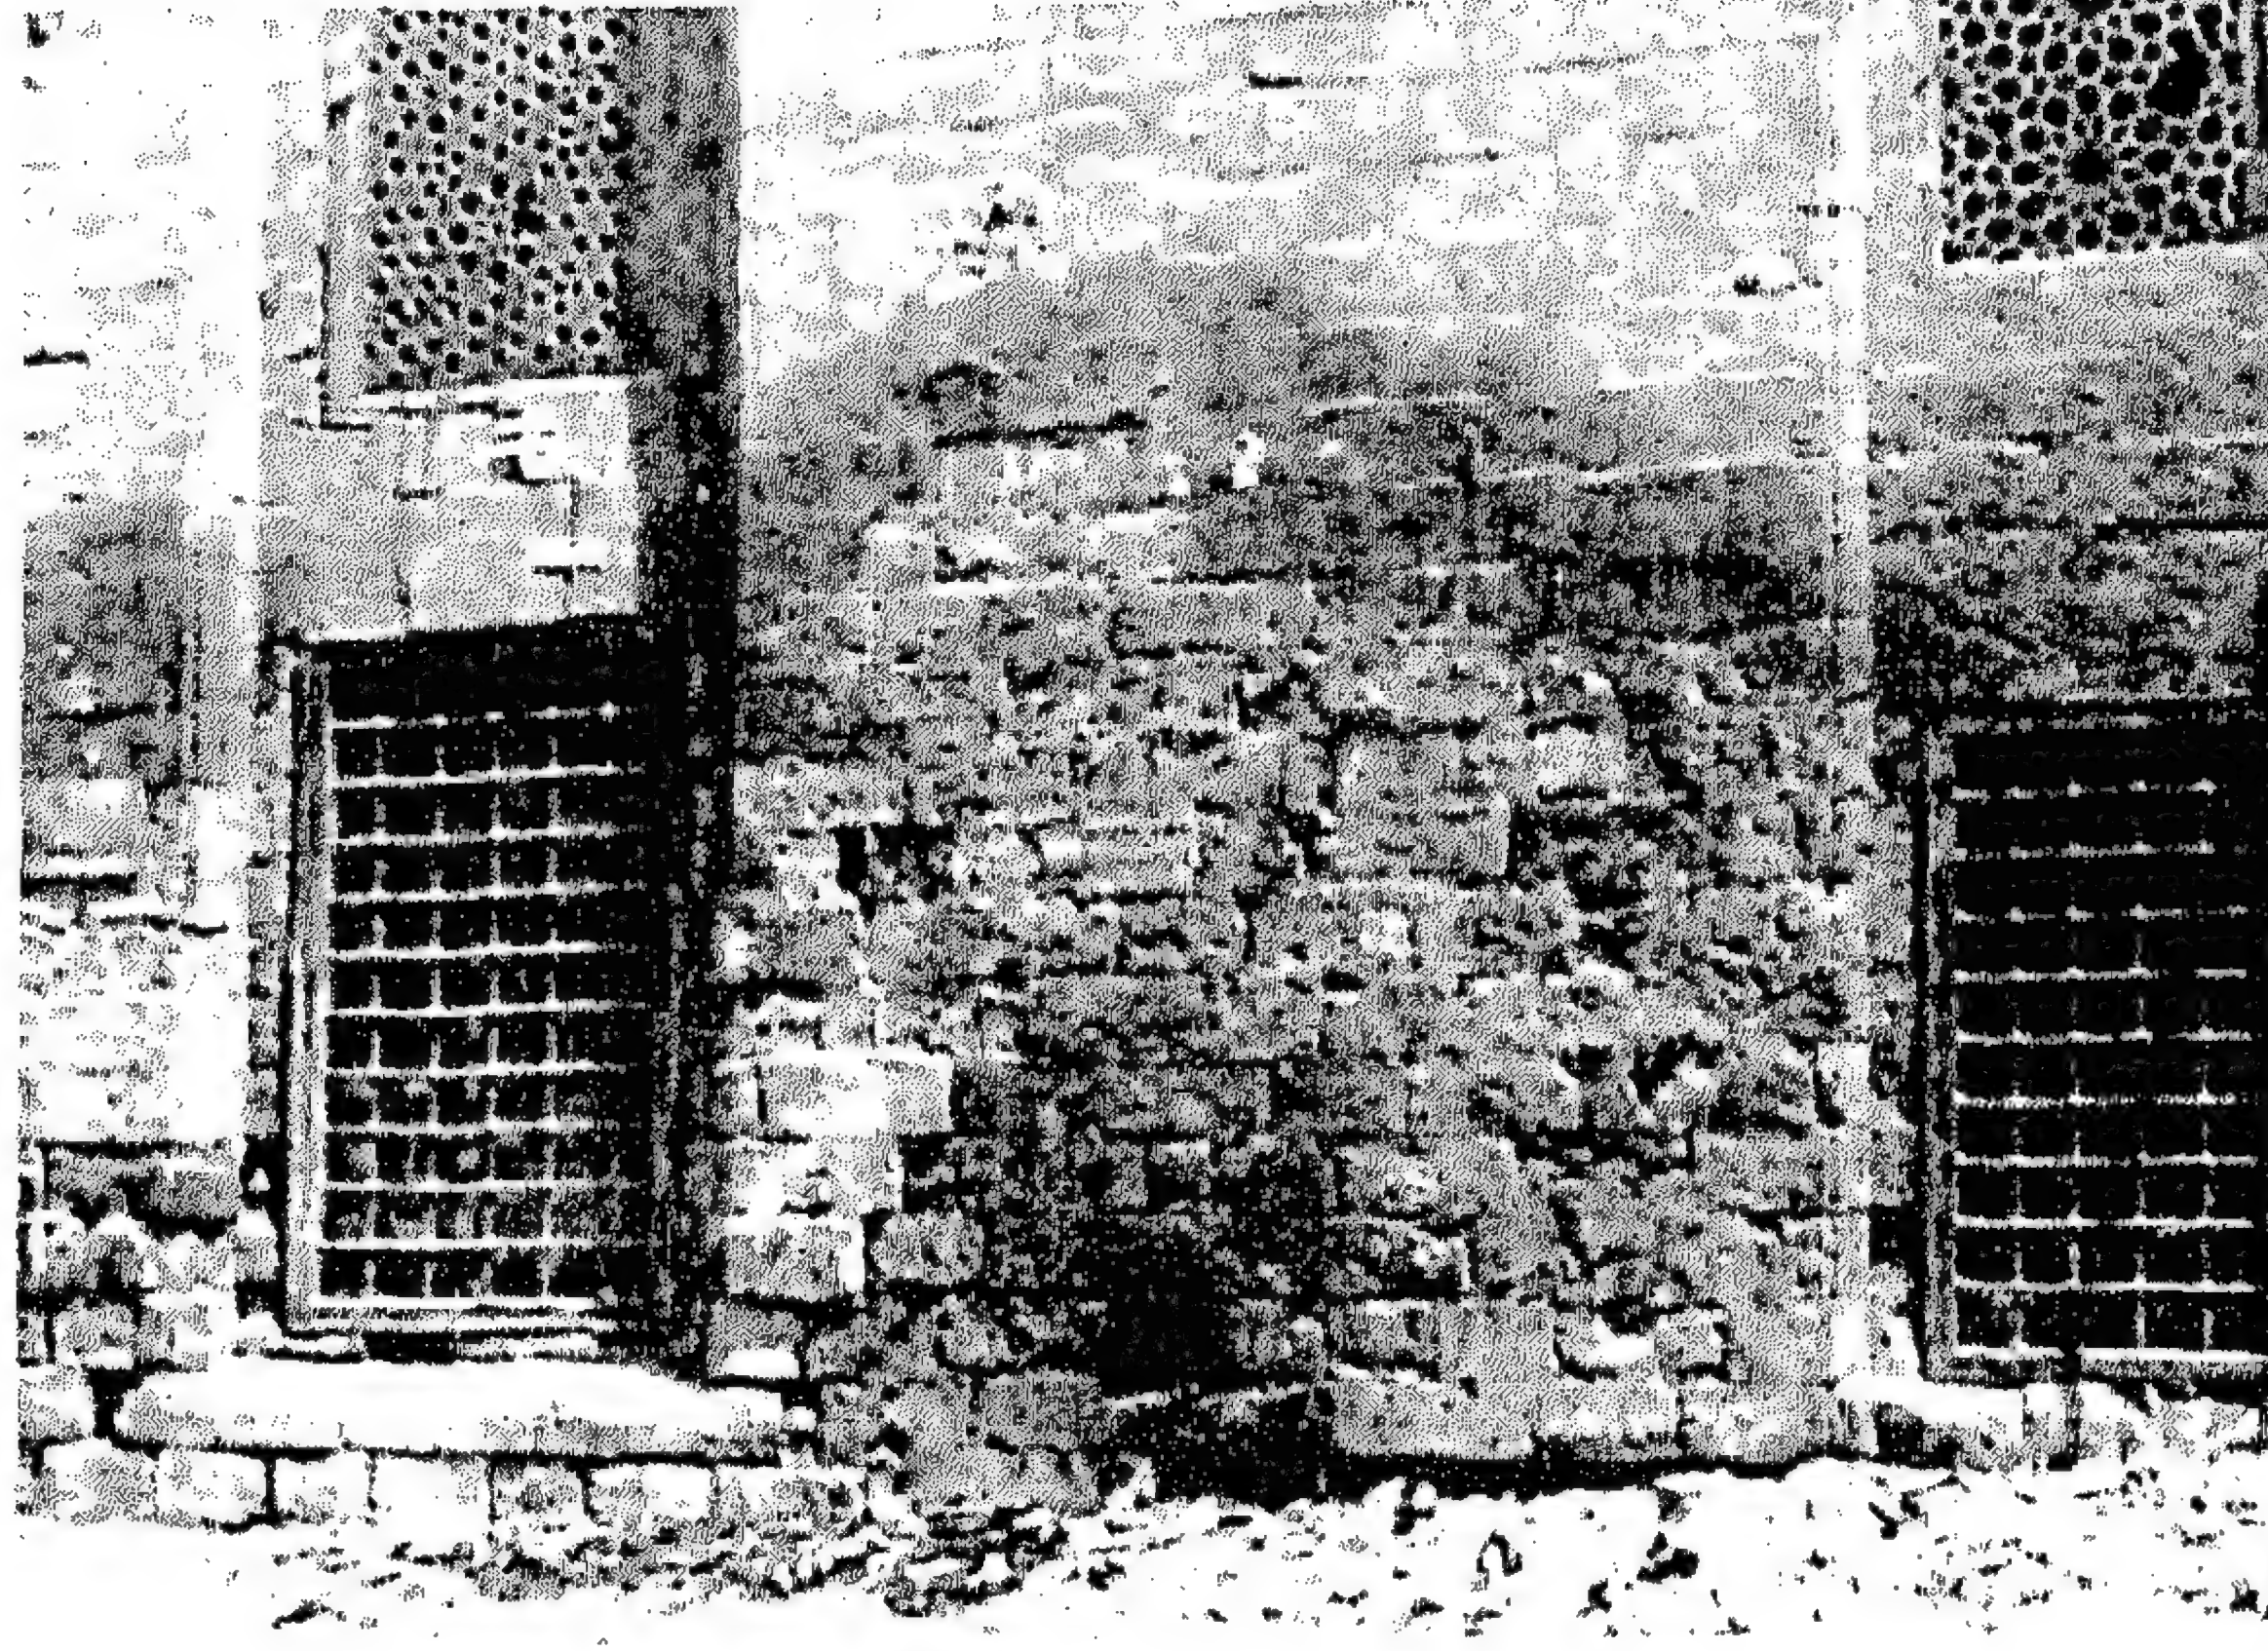


صورة رقم (٤٢) توضح الجدران الخارجية لمدرسة صر غتمش
قبل إجراء عمليات الترميم و حالة الشبابيك
الجصية الجيدة وتم إستبدالها أثناء الترميم




صورة رقم (٤٣) توضح فقدان المظهر الأثرى بسبب أعمال الترميم
الخاطئ بمدرسة صر غتمش وتغيير الشبابيك الجصية

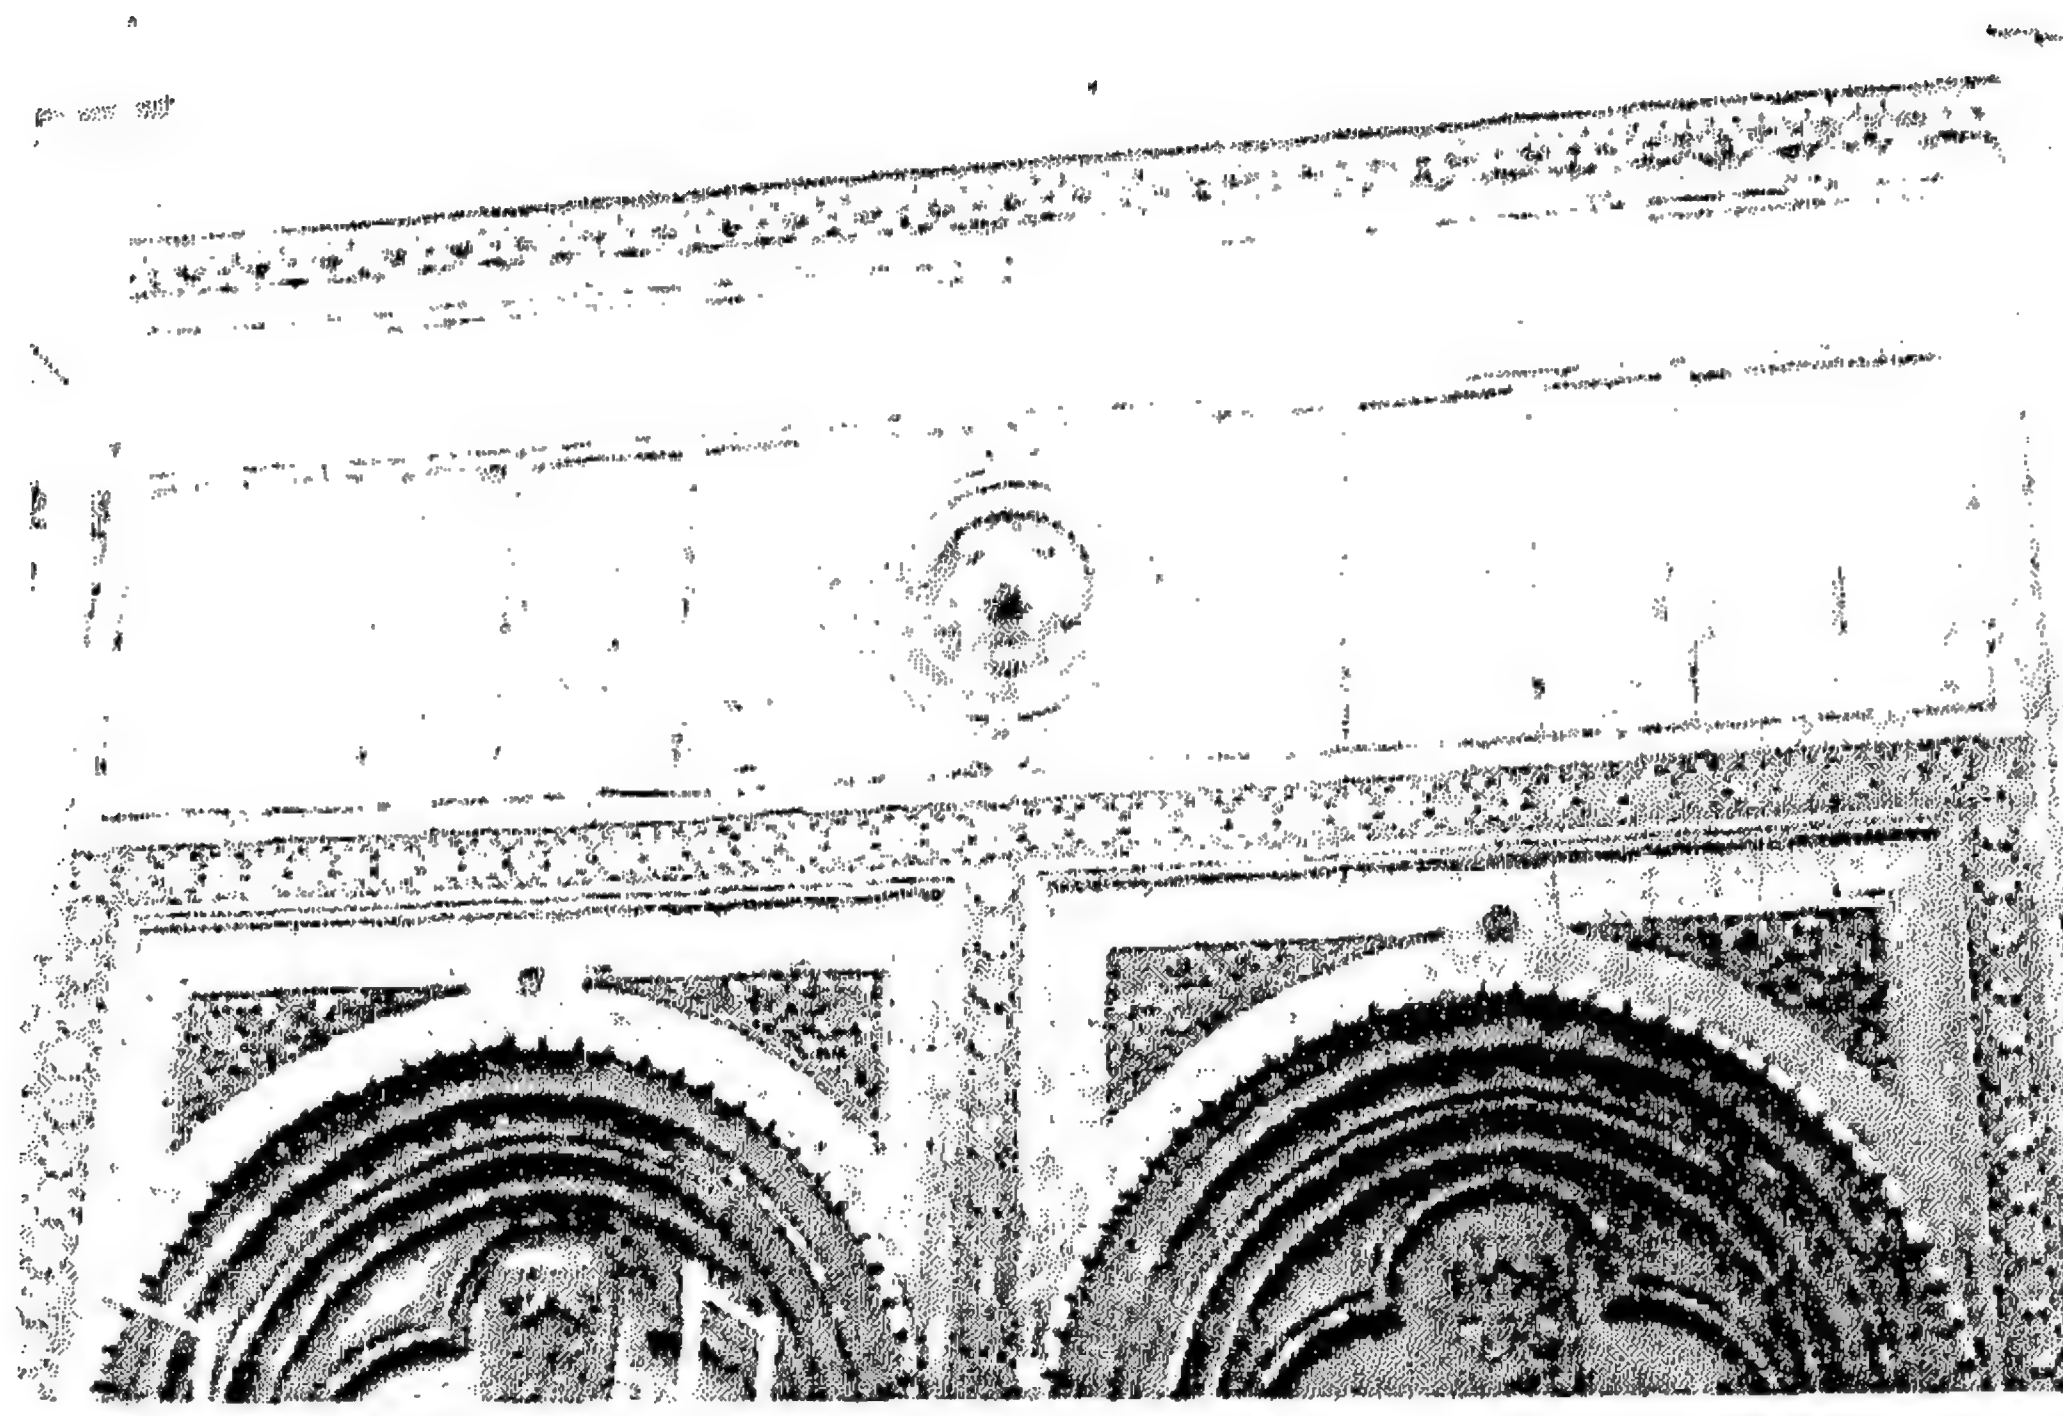


صورة رقم (٤٤) توضح الحالة الأصلية للوحة باب المزينين بالجامع الأزهر

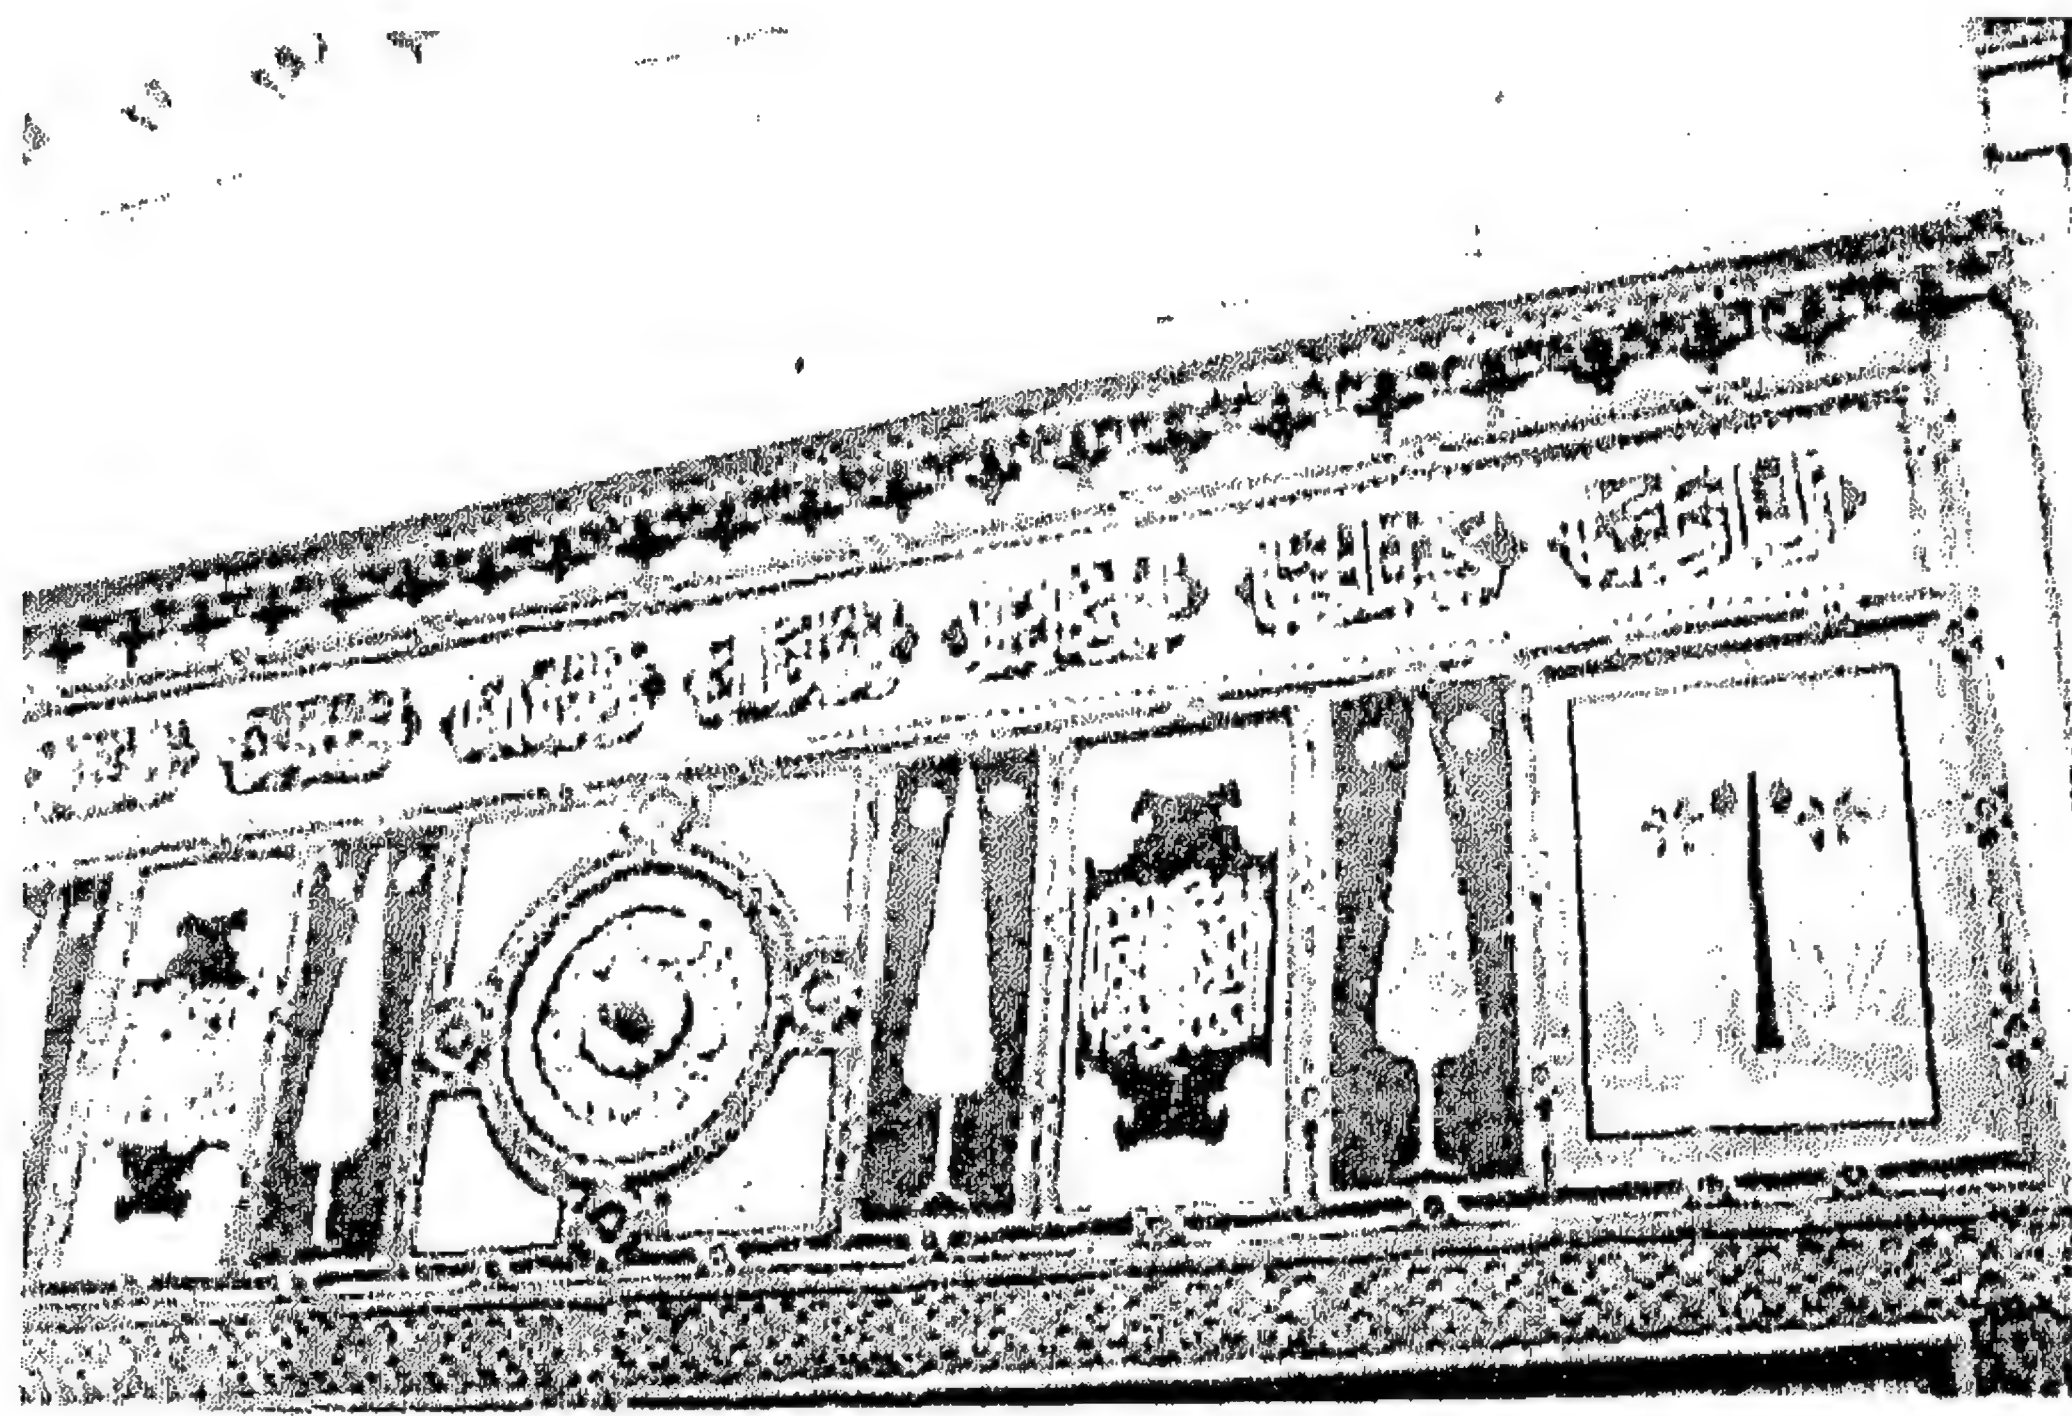



صورة رقم (٤٥) توضح لوحة باب المزينين بالجامع الأزهر بعد إجراء عمليات الترميم عام ١٩٨٣ م

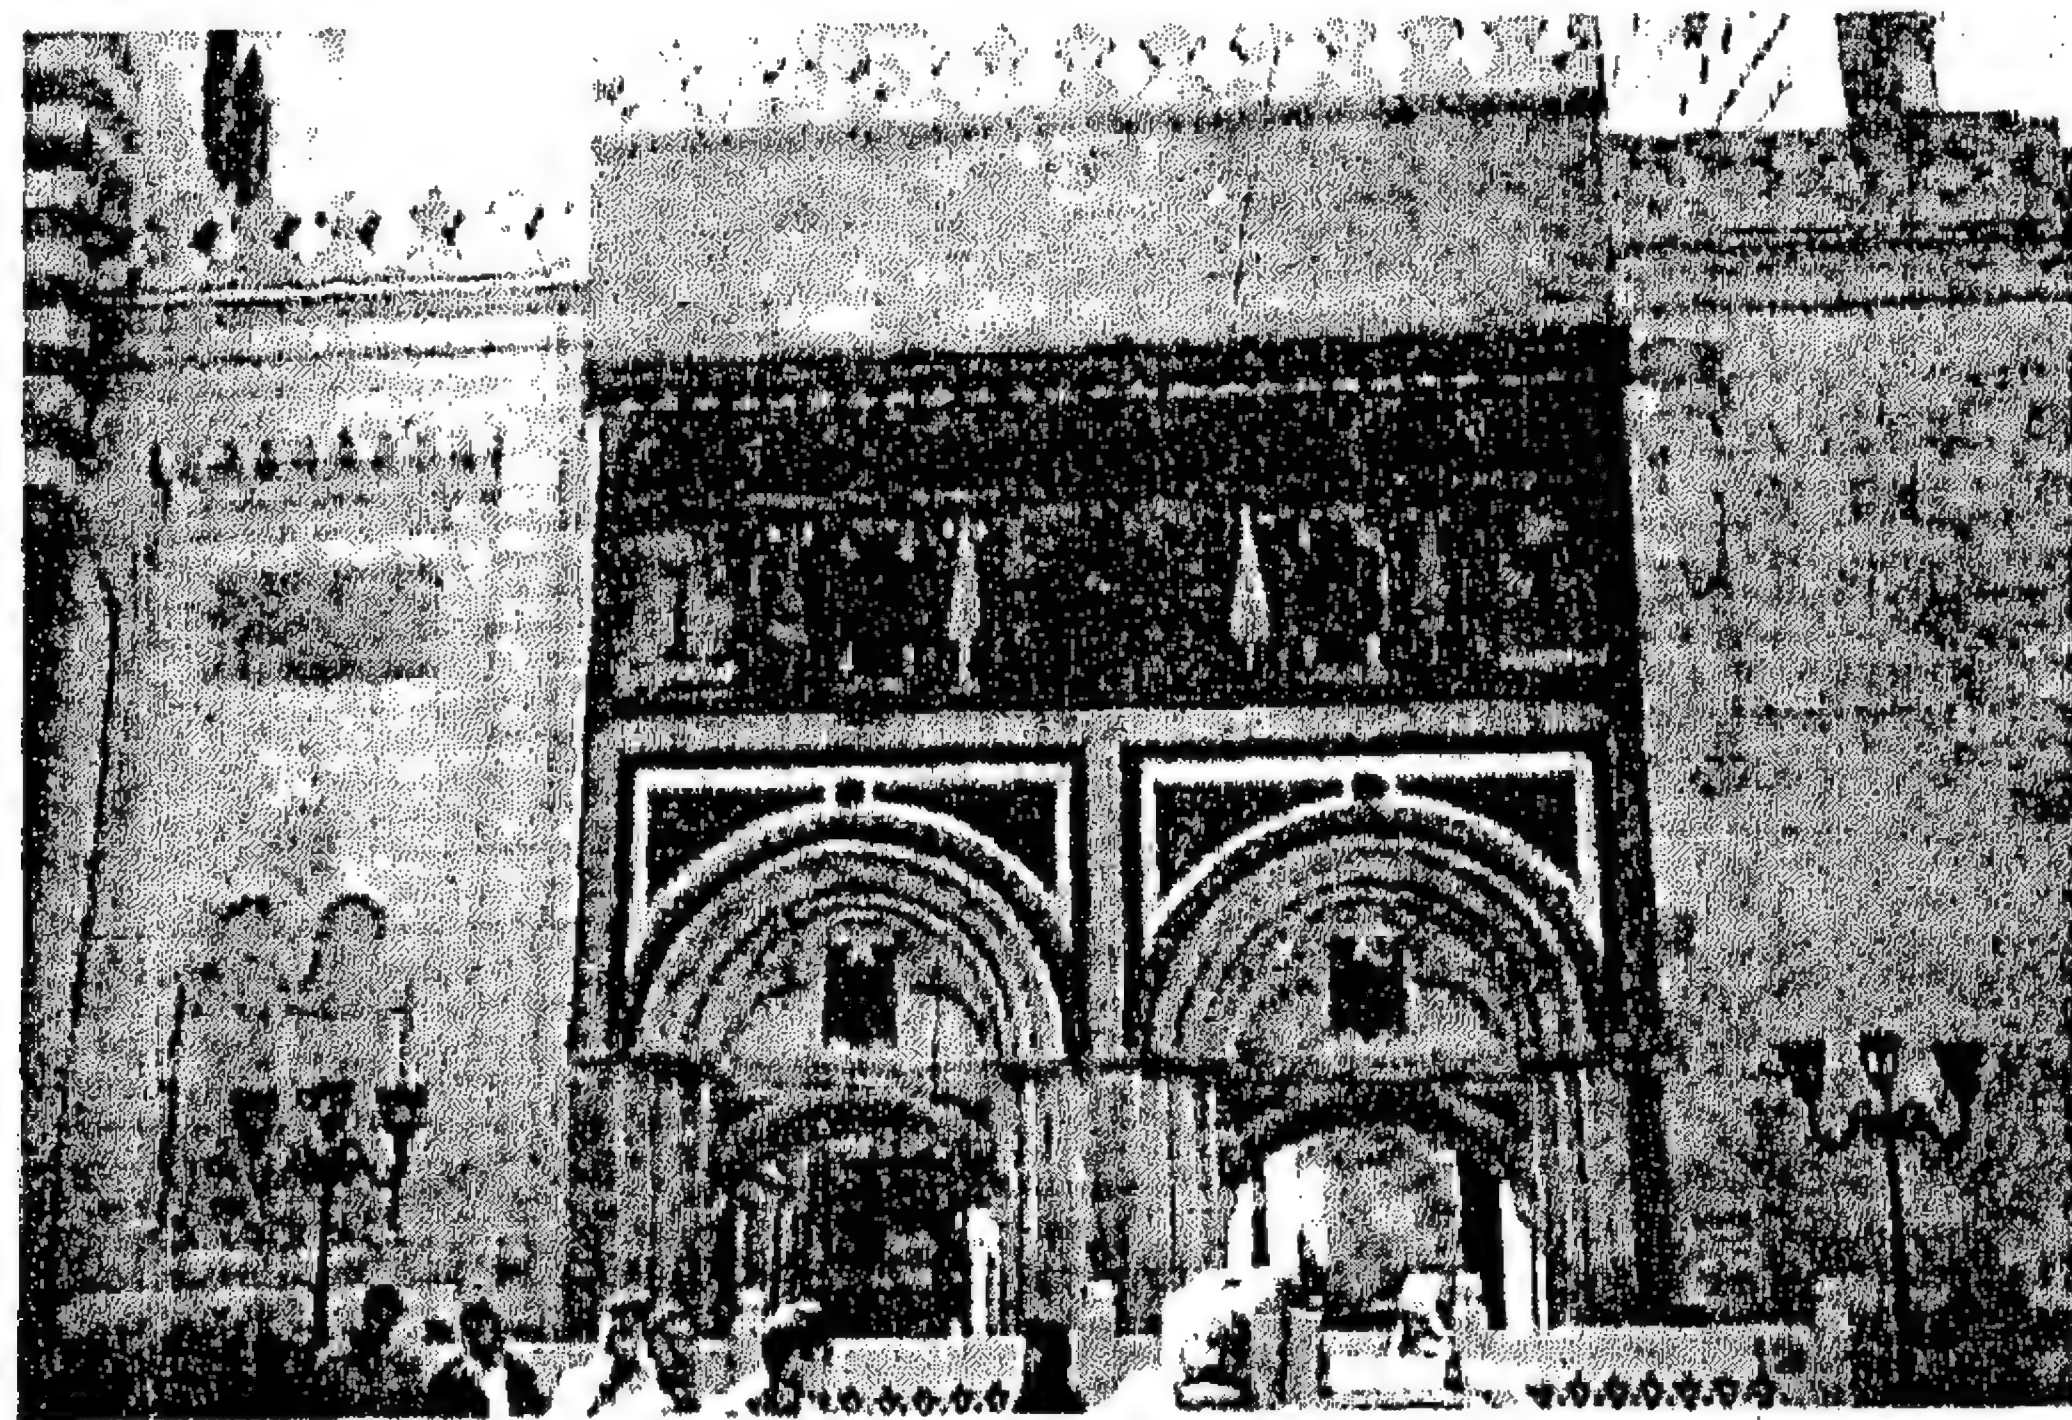


صورة رقم (٤٦) توضح ترميم خاطيء شوه الألوان بلوحة باب المزينين بالجامع الأزهر

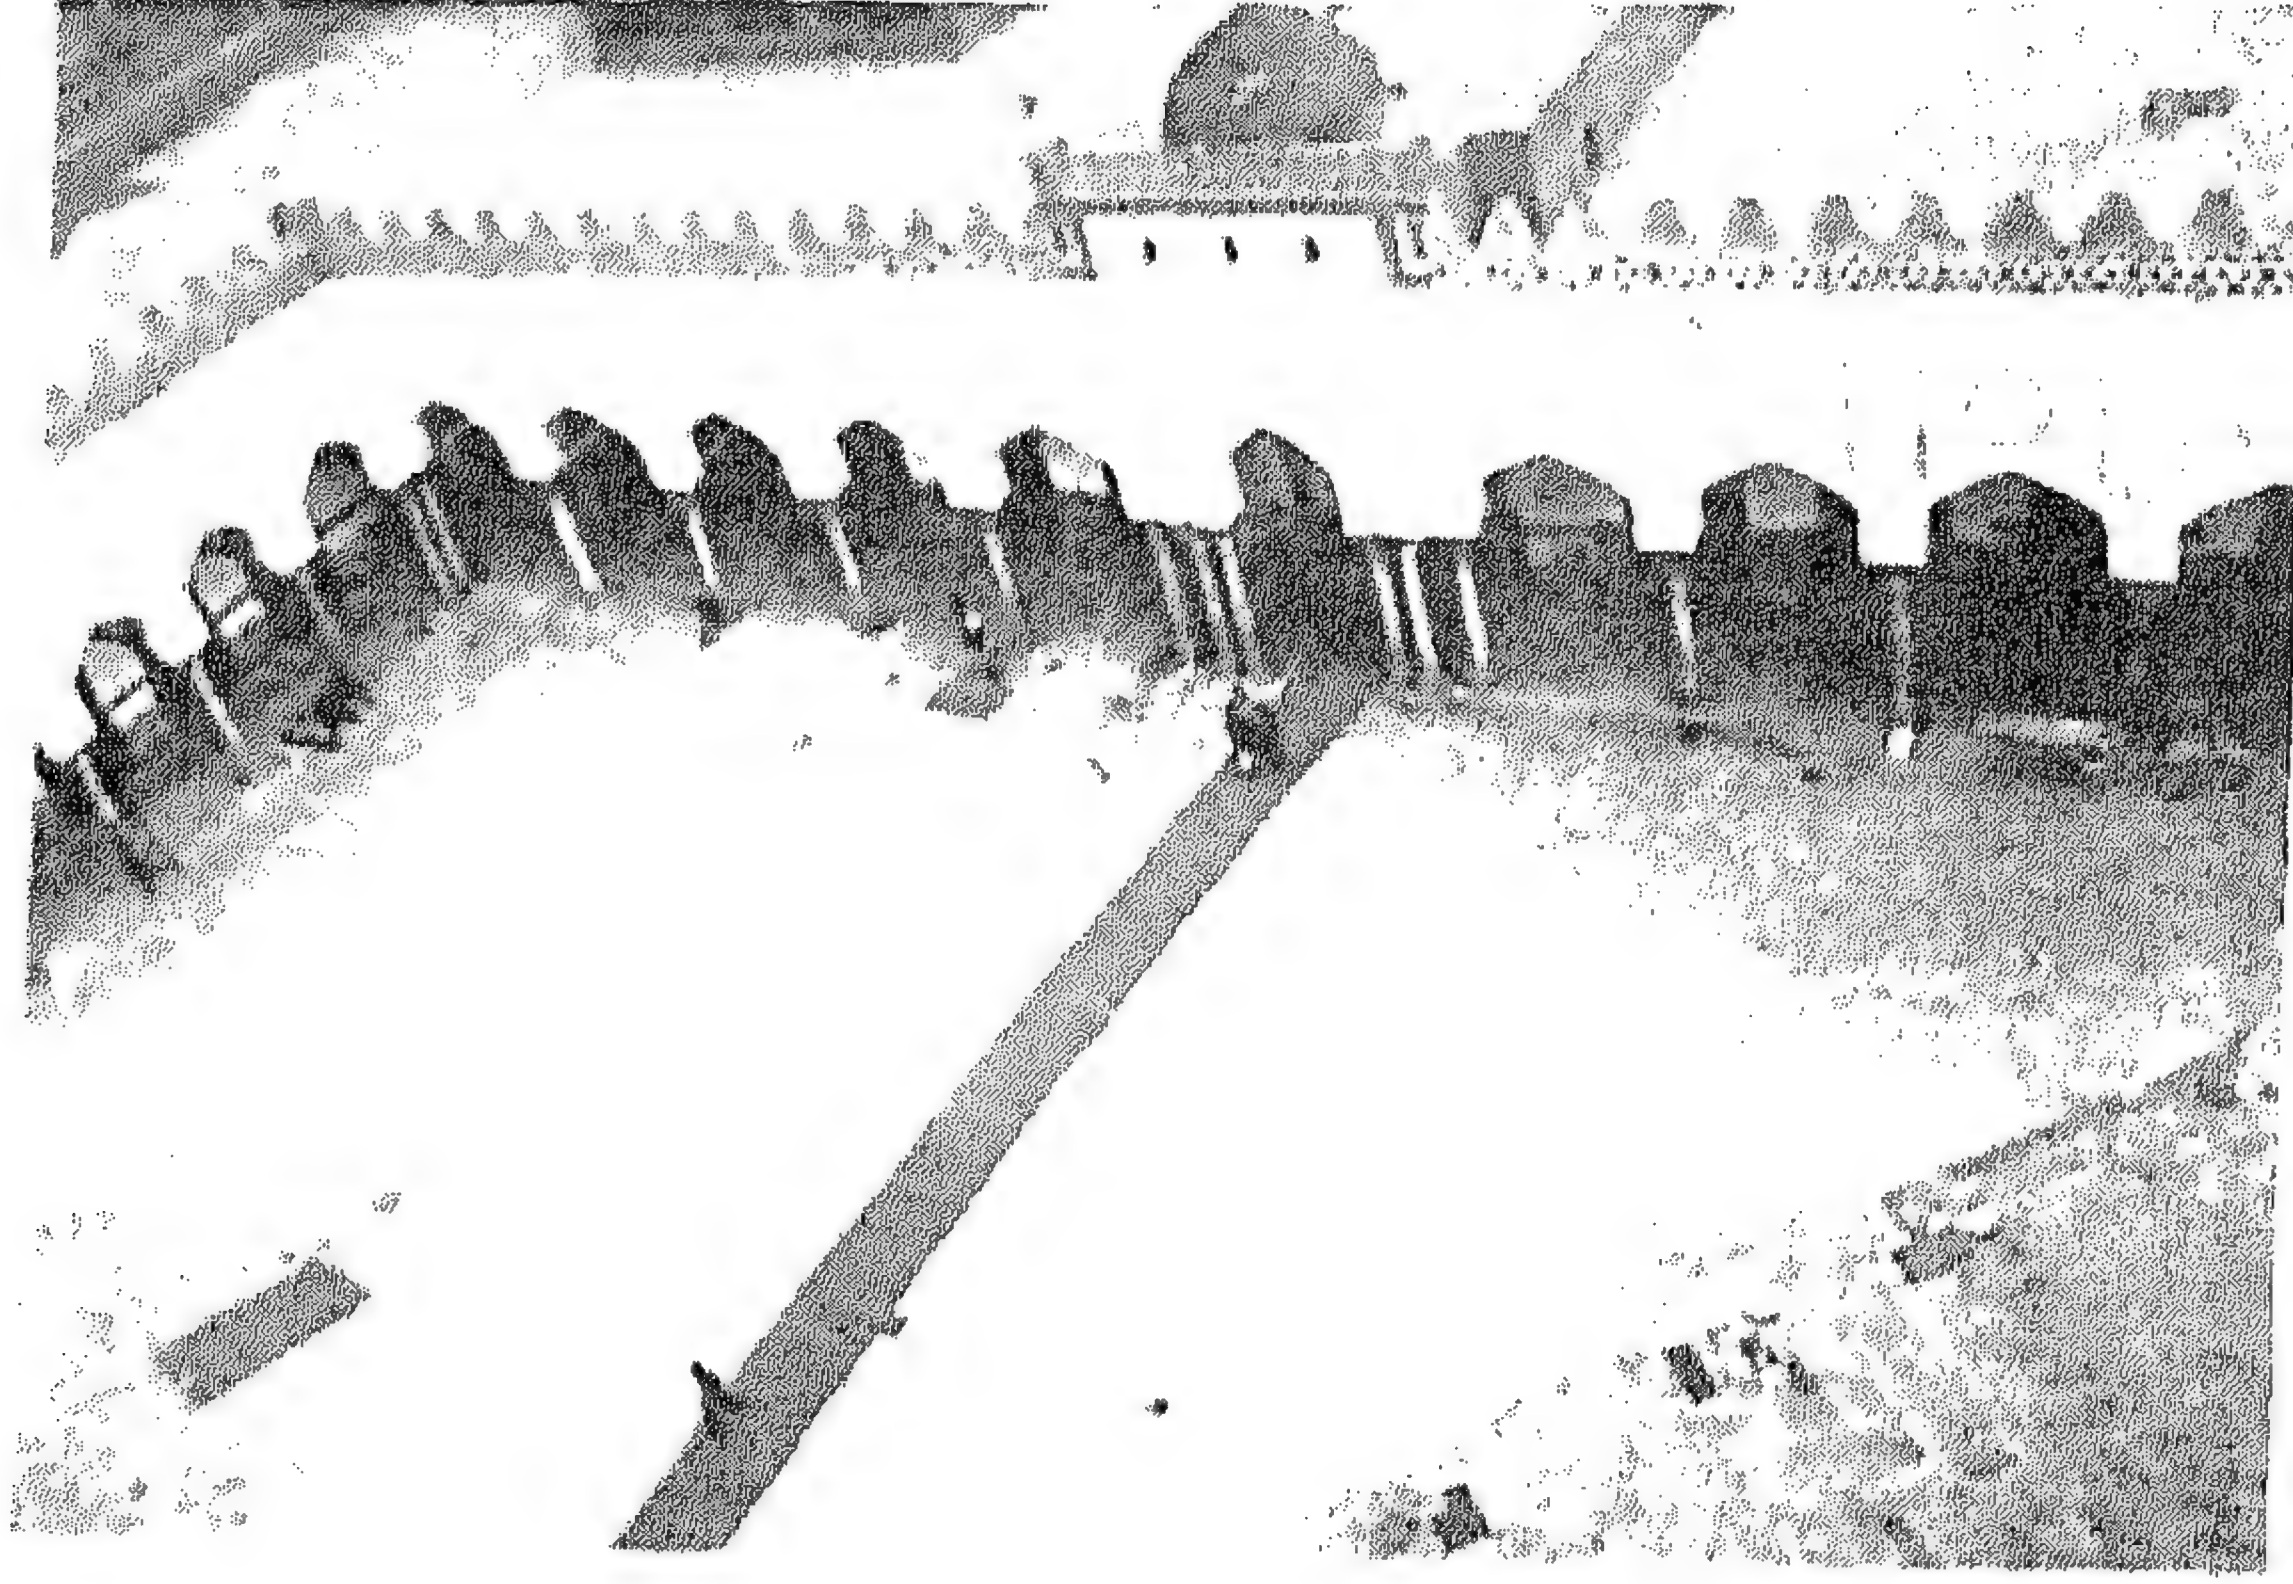


صورة رقم (٤٧) توضح الحالة الأصلية للصحن قبل إجراء عمليات التجديد وفقدان المظهر الأثرى داخل الجامع الأزهر

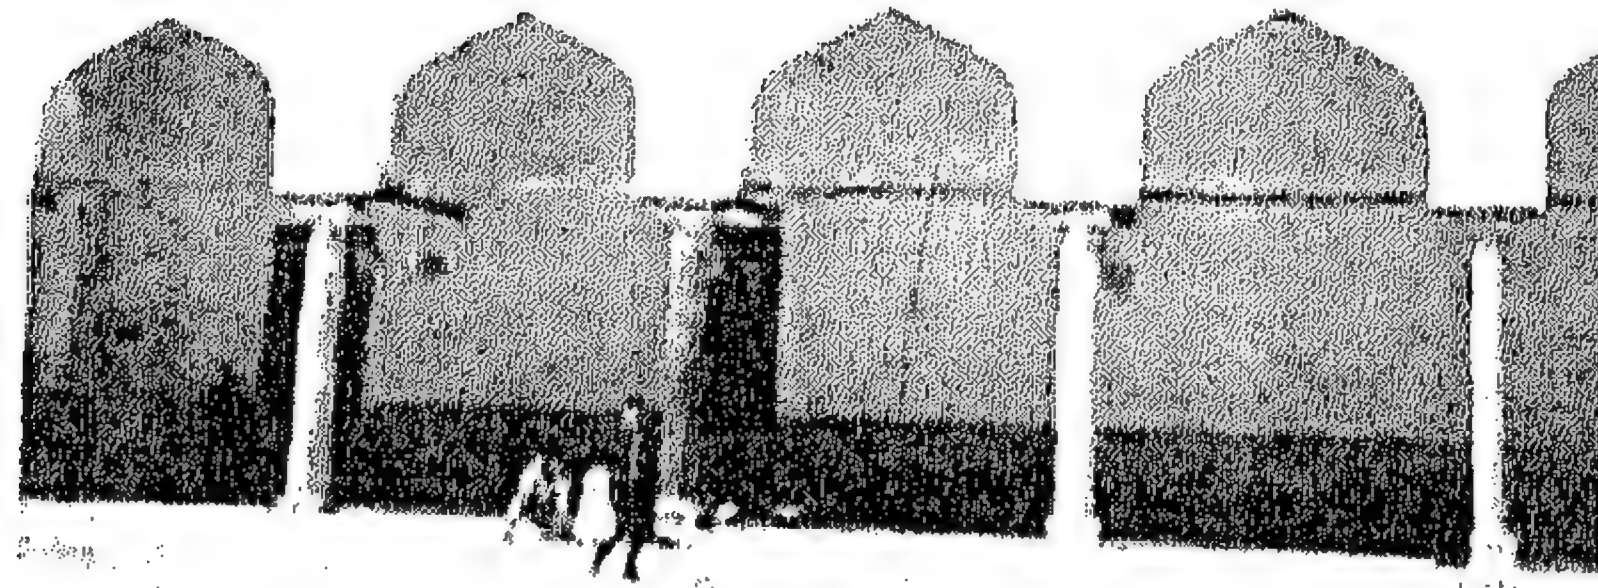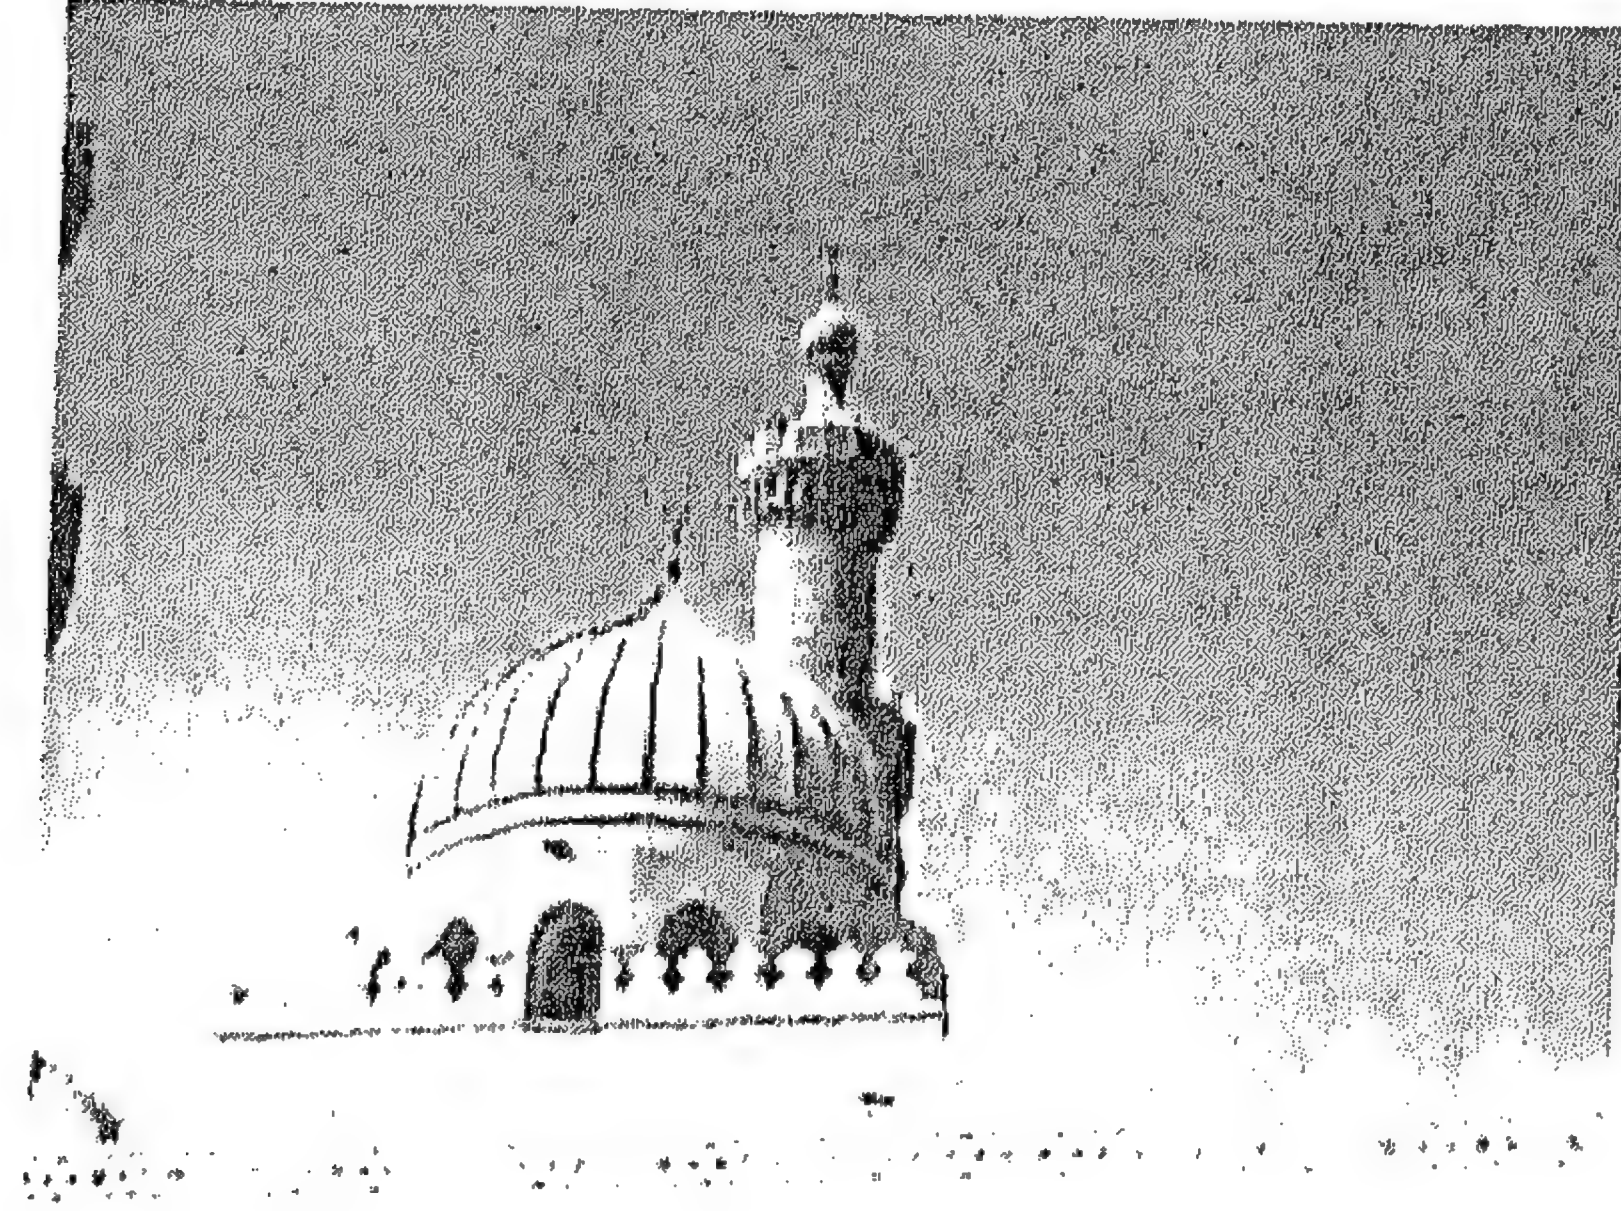


صورة رقم (٤٨) توضح عمليات التجديد وفقدان المظهر الأثرى داخل صحن الجامع الأزهر

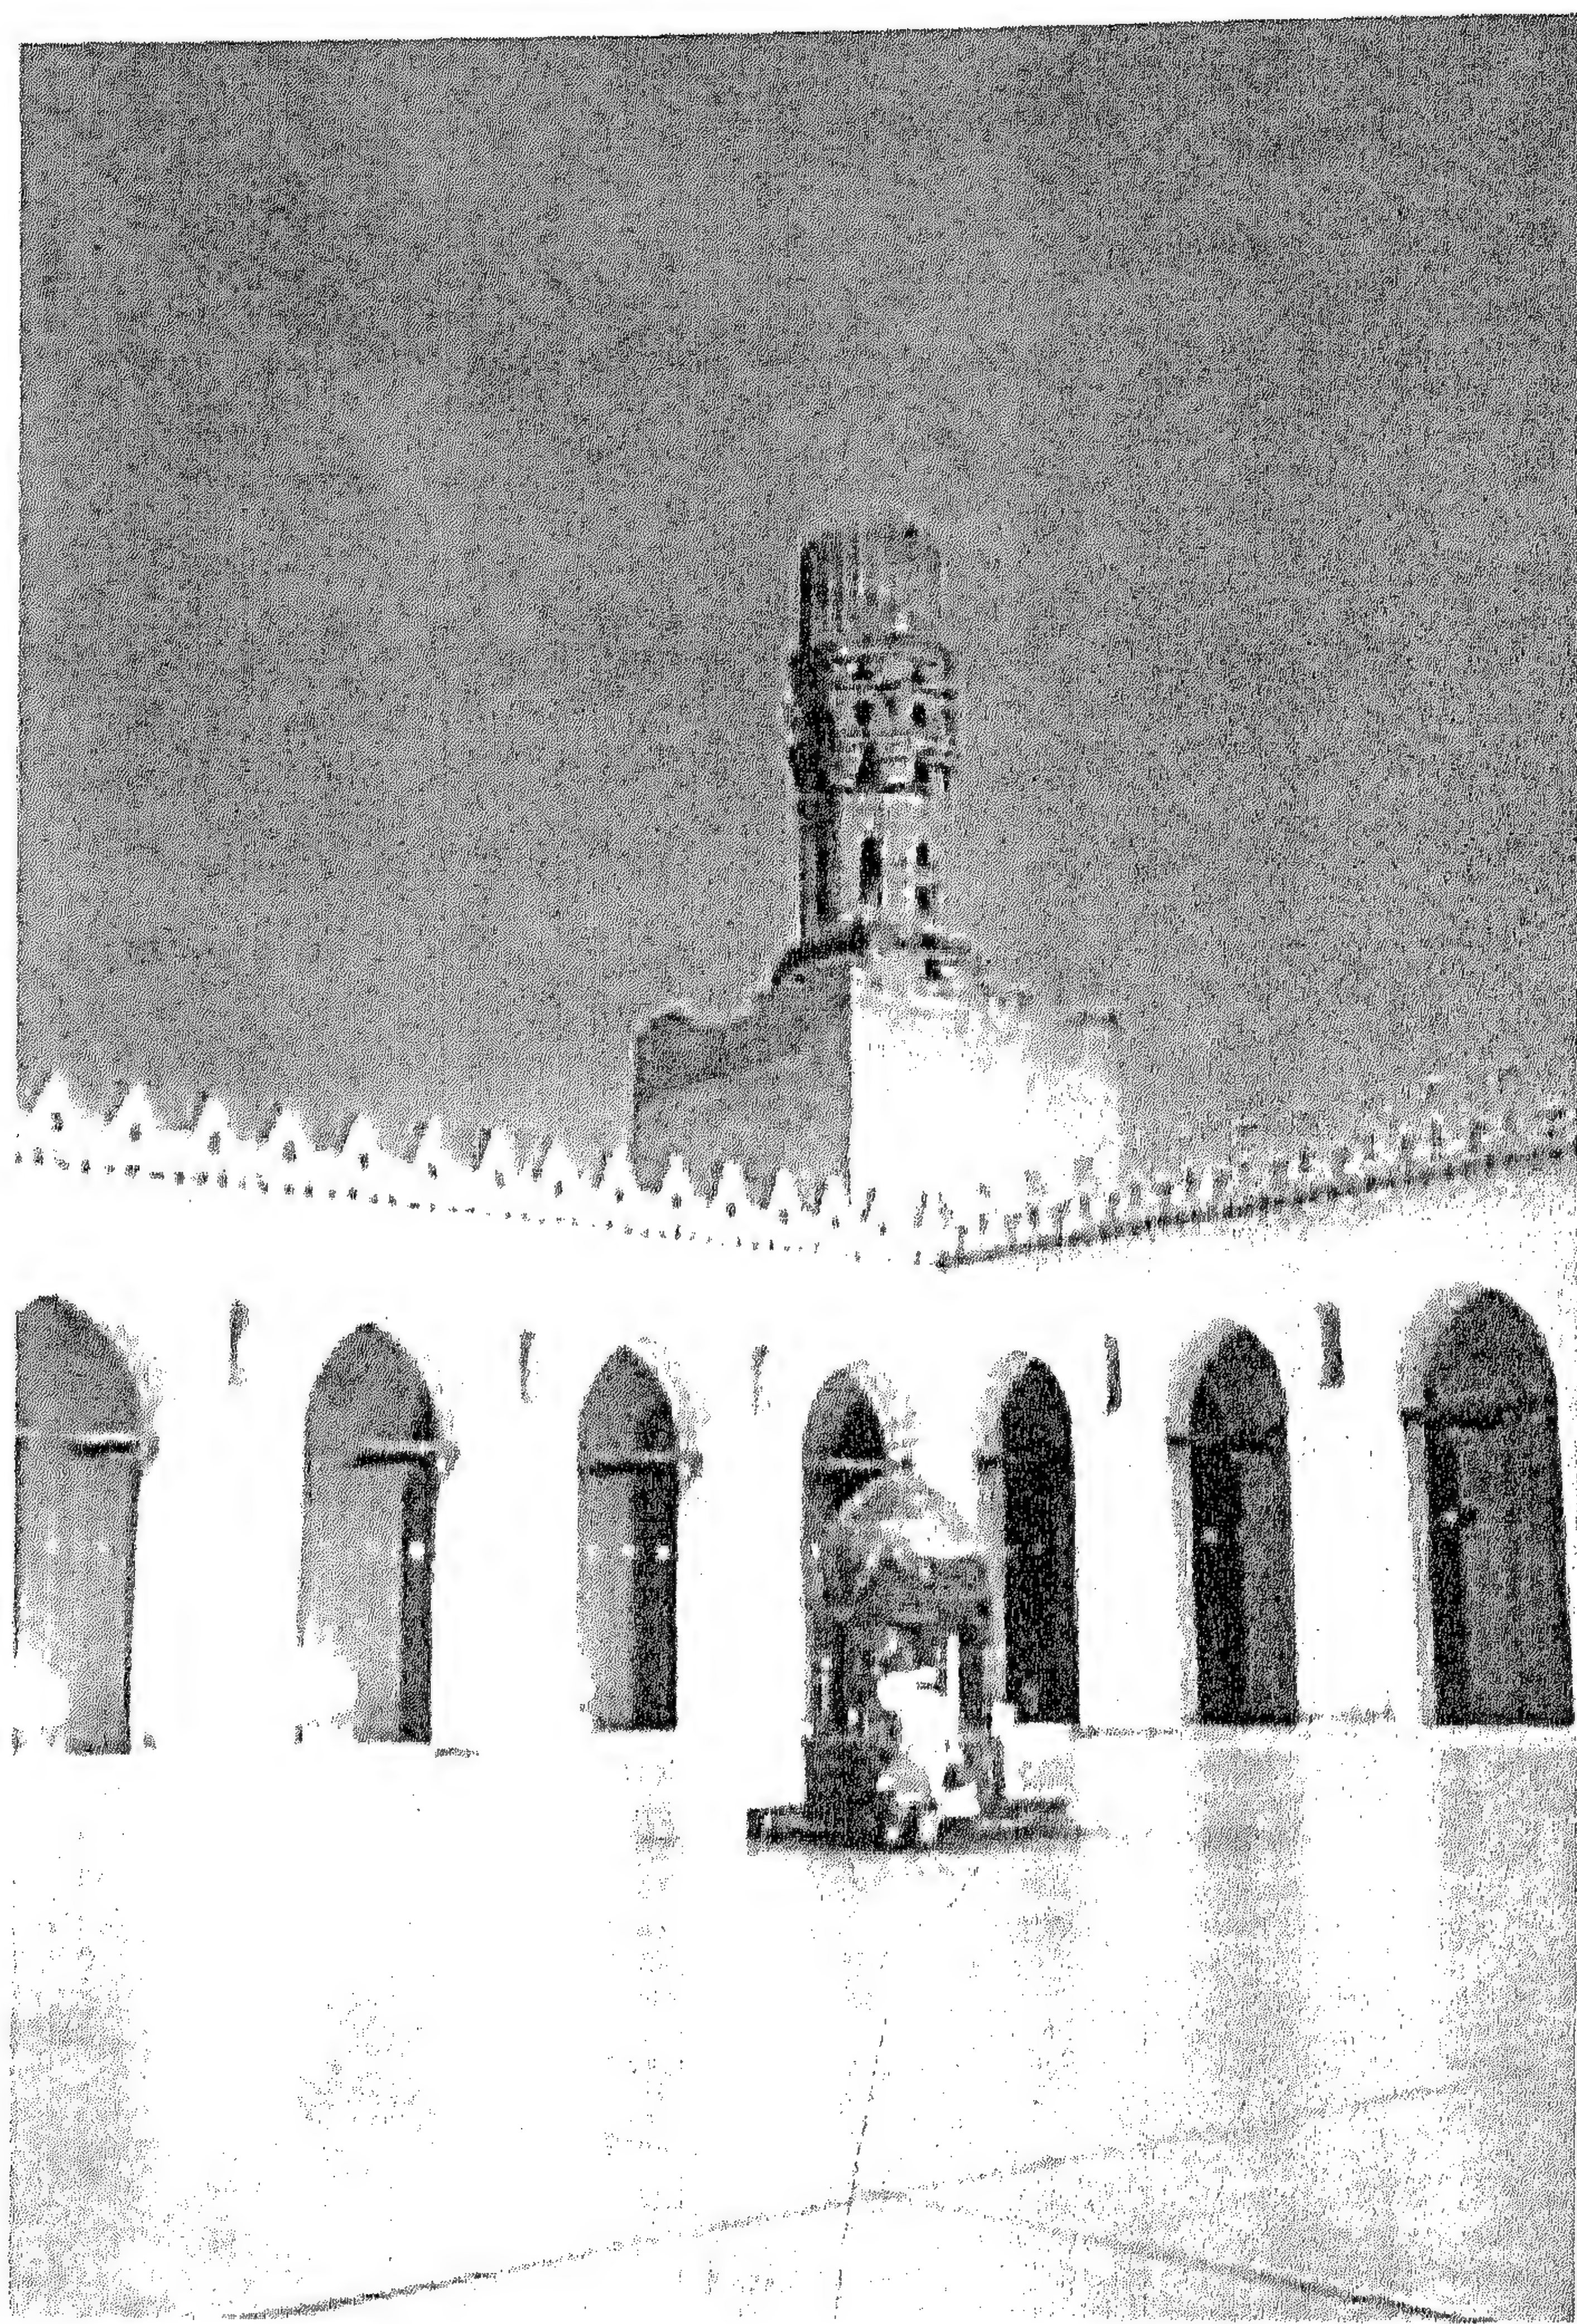


صورة رقم (٤٩) توضح أعمال التجديد بجامع الحاكم

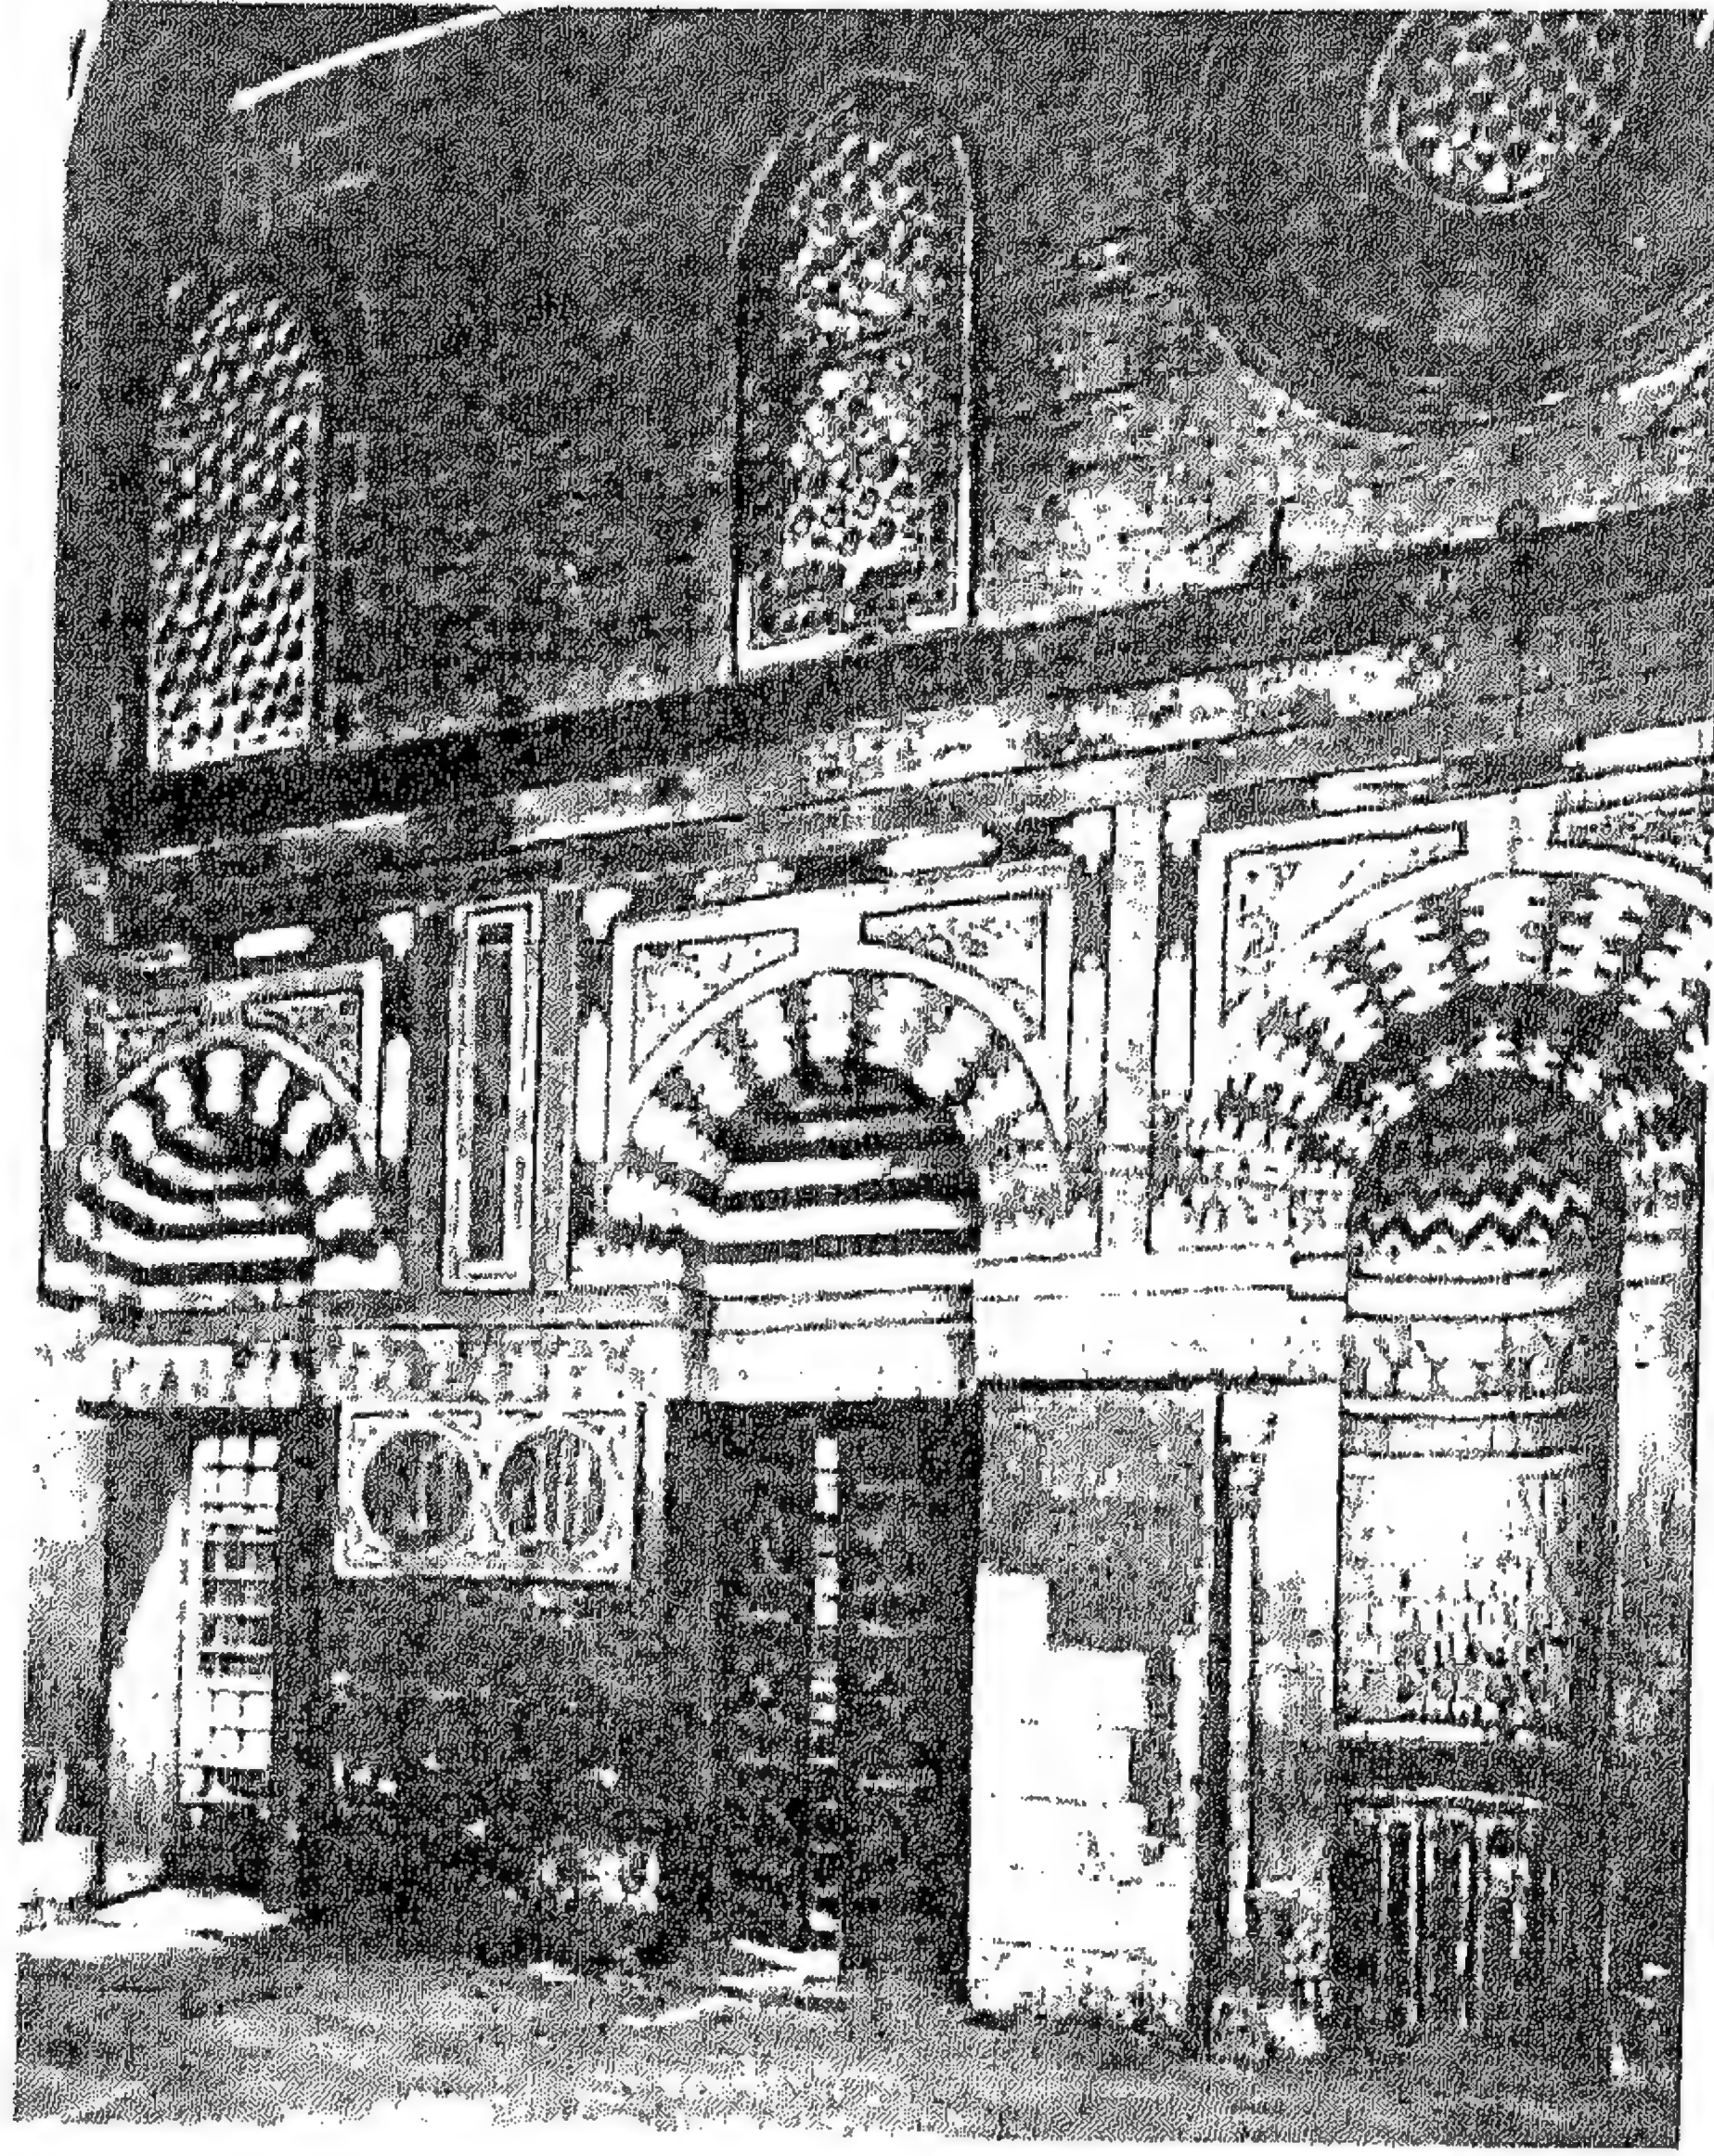


صورة رقم (٥٠) توضح حالة جدار إيوان القبلة قبل إجراء عمليات الترميم
مسجد جمال الدين الأستاذار

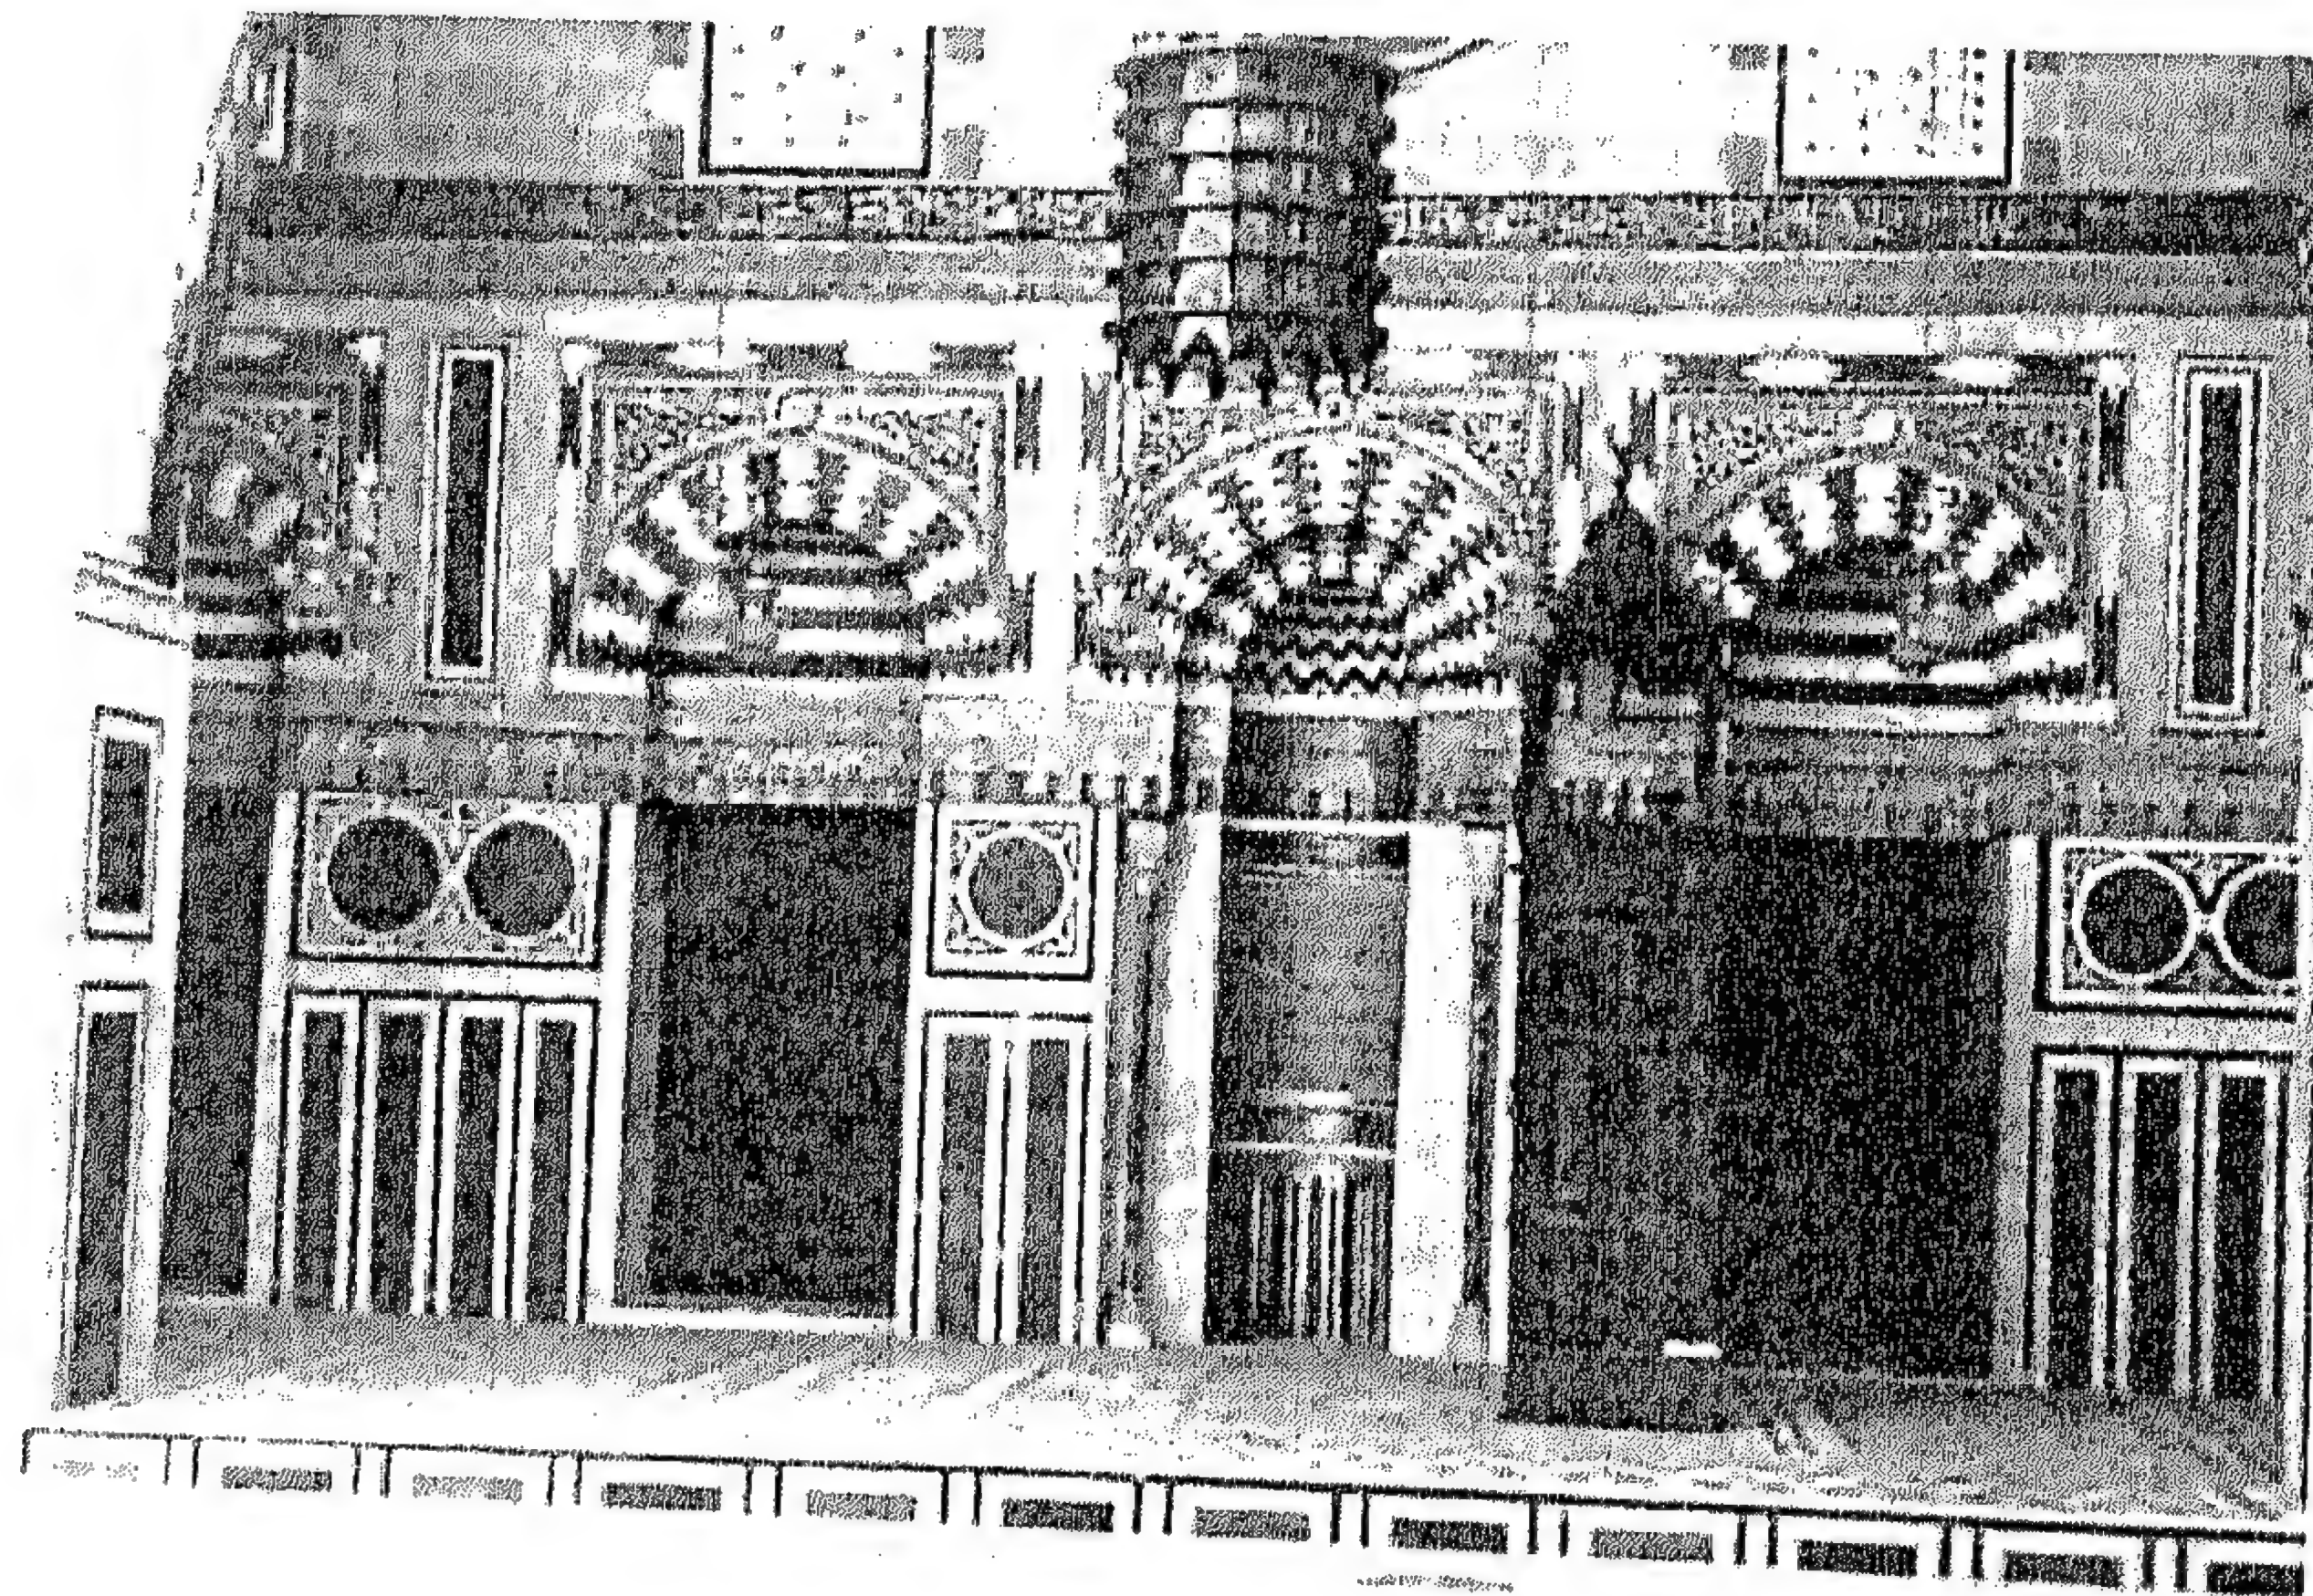


صورة رقم (٥١) توضح حالة جدار إيوان القبلة بعد التغيير
وإضافة رخام جديد شوه المظهر الأثرى بمسجد
جمال الدين الأستاذار بعد إجراء عمليات الترميم

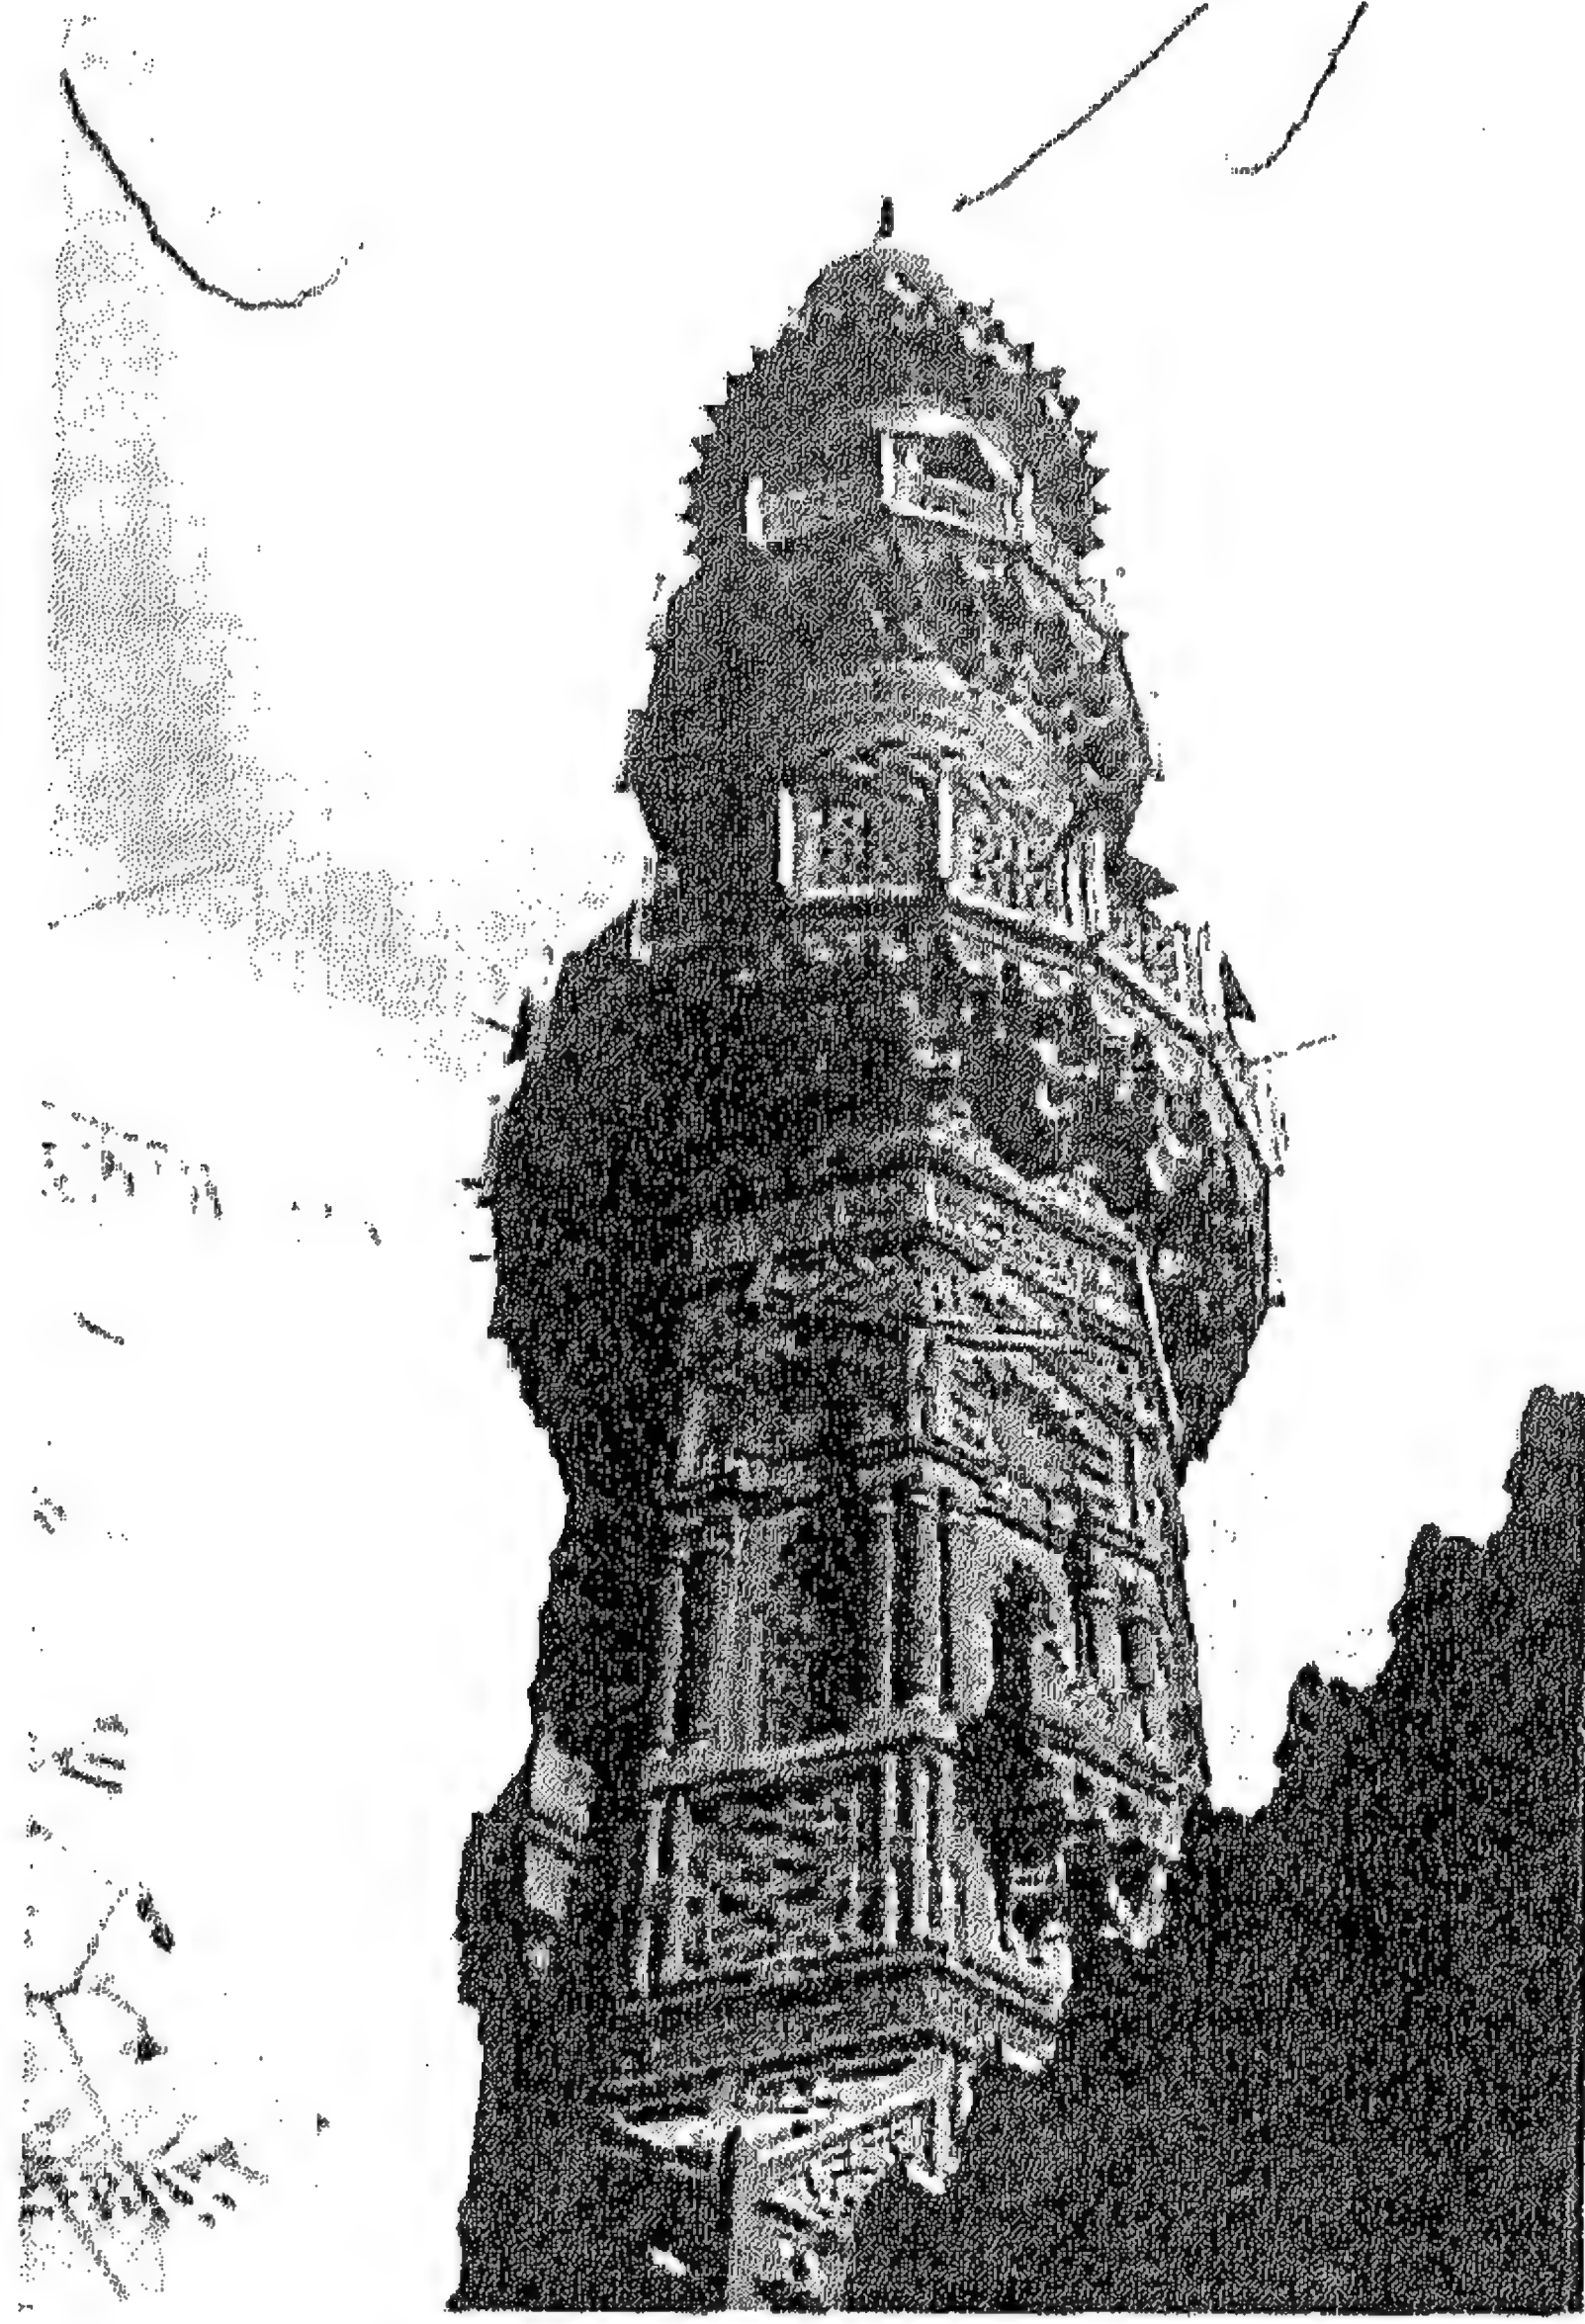

صورة رقم (٥٢) توضح مأذنة حجرية لمسجد السيدة سكينة
- غير مسجلة

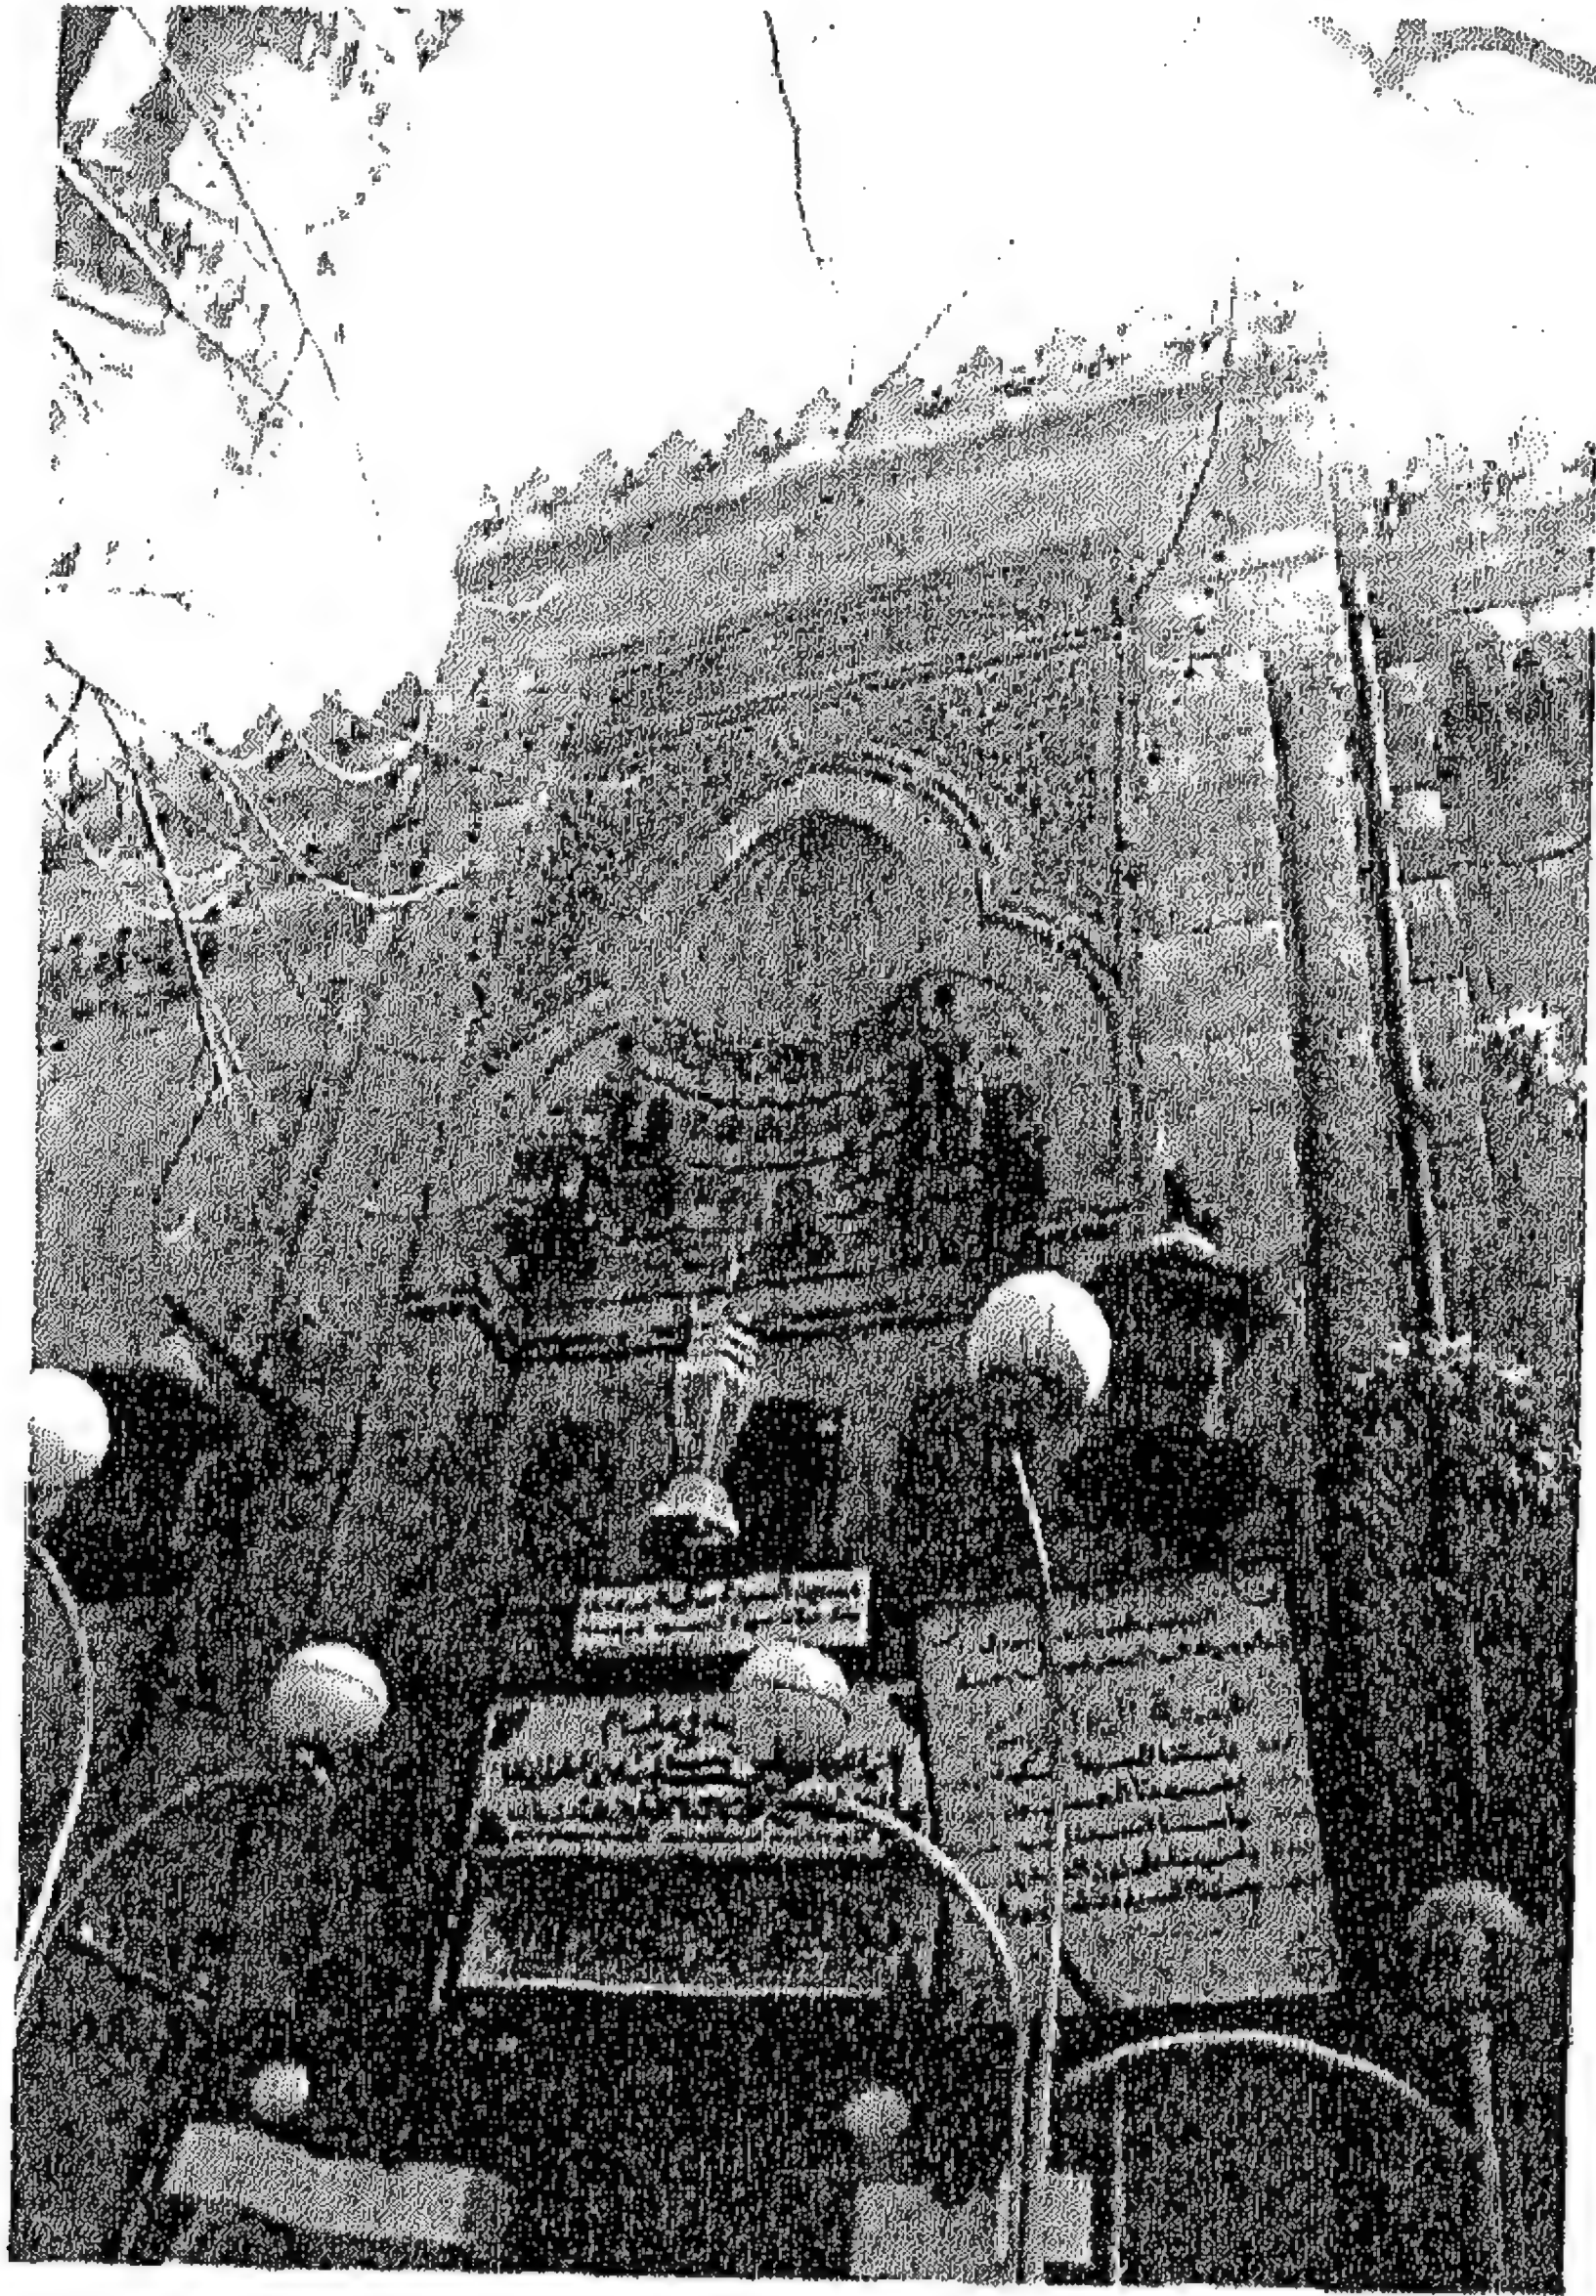


صورة رقم (٥٣) توضح واجهة مسجد السيدة سكينة
- غير مسجلة

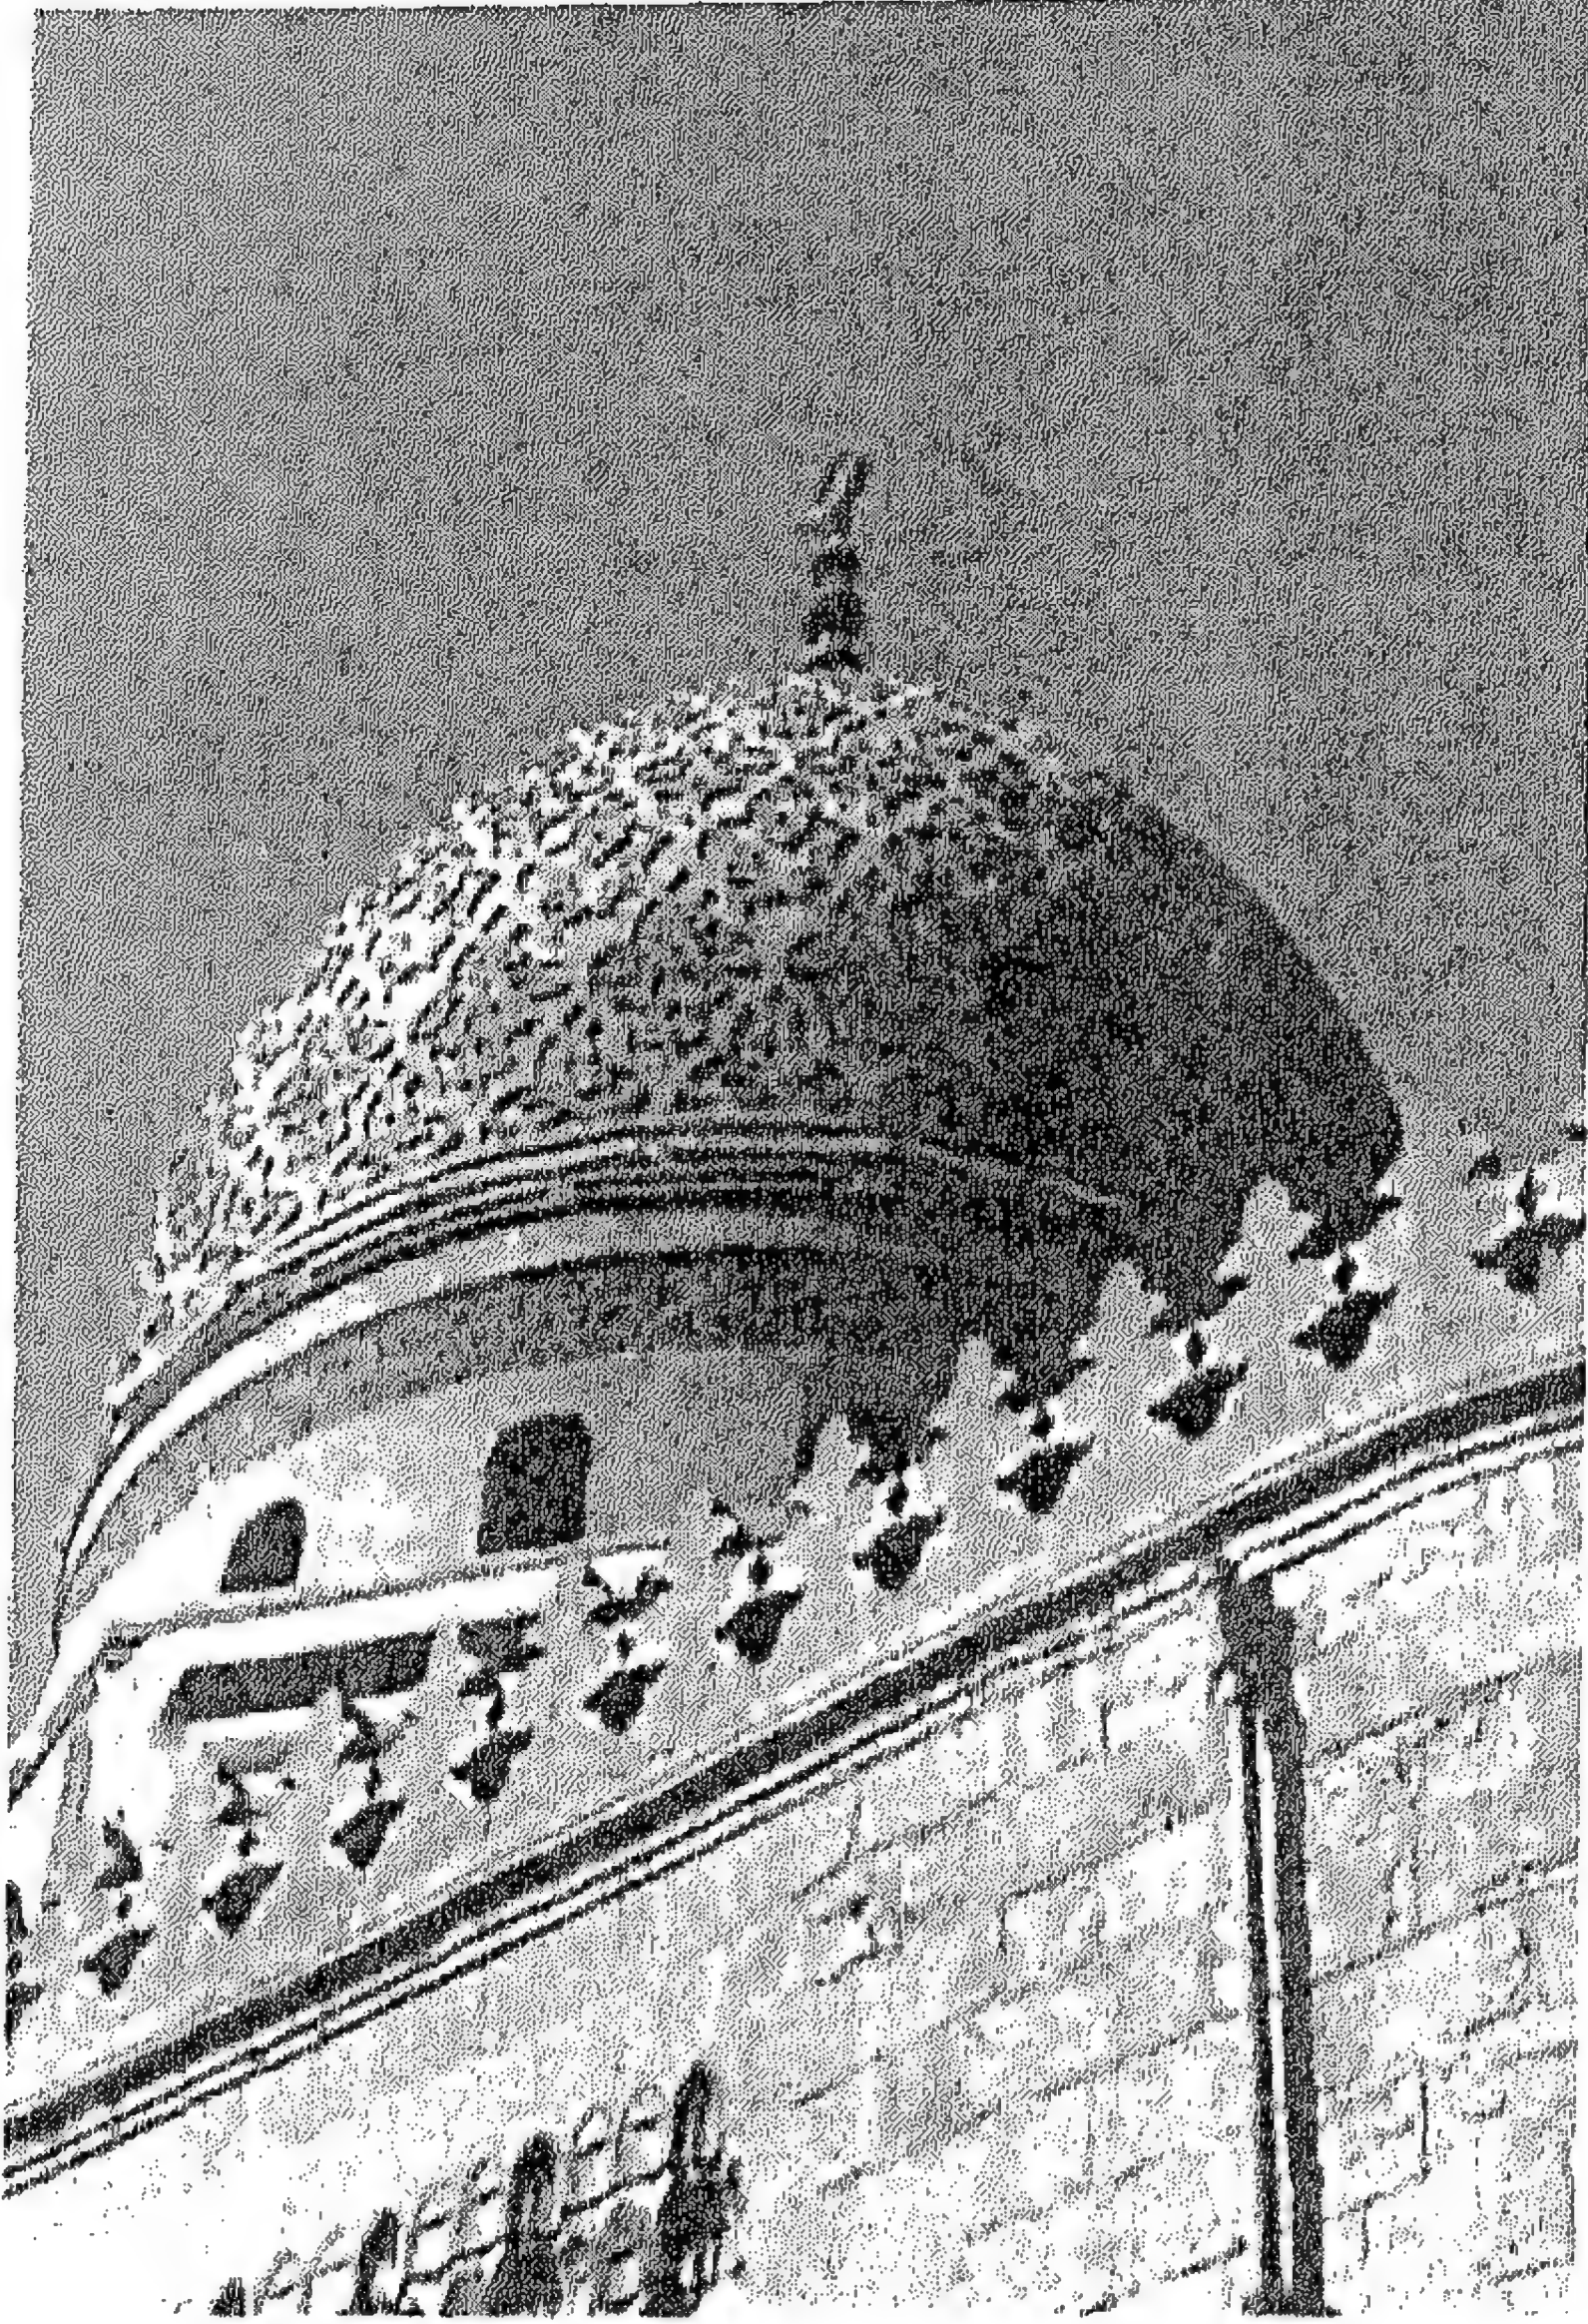


صورة رقم (٥٤) توضح قبة مزخرفة لمسجد السيدة سكينة
- غير مسجلة



صورة رقم (٥٥) توضح واجهة مسجد السيدة نفيسة
- غير مسجلة

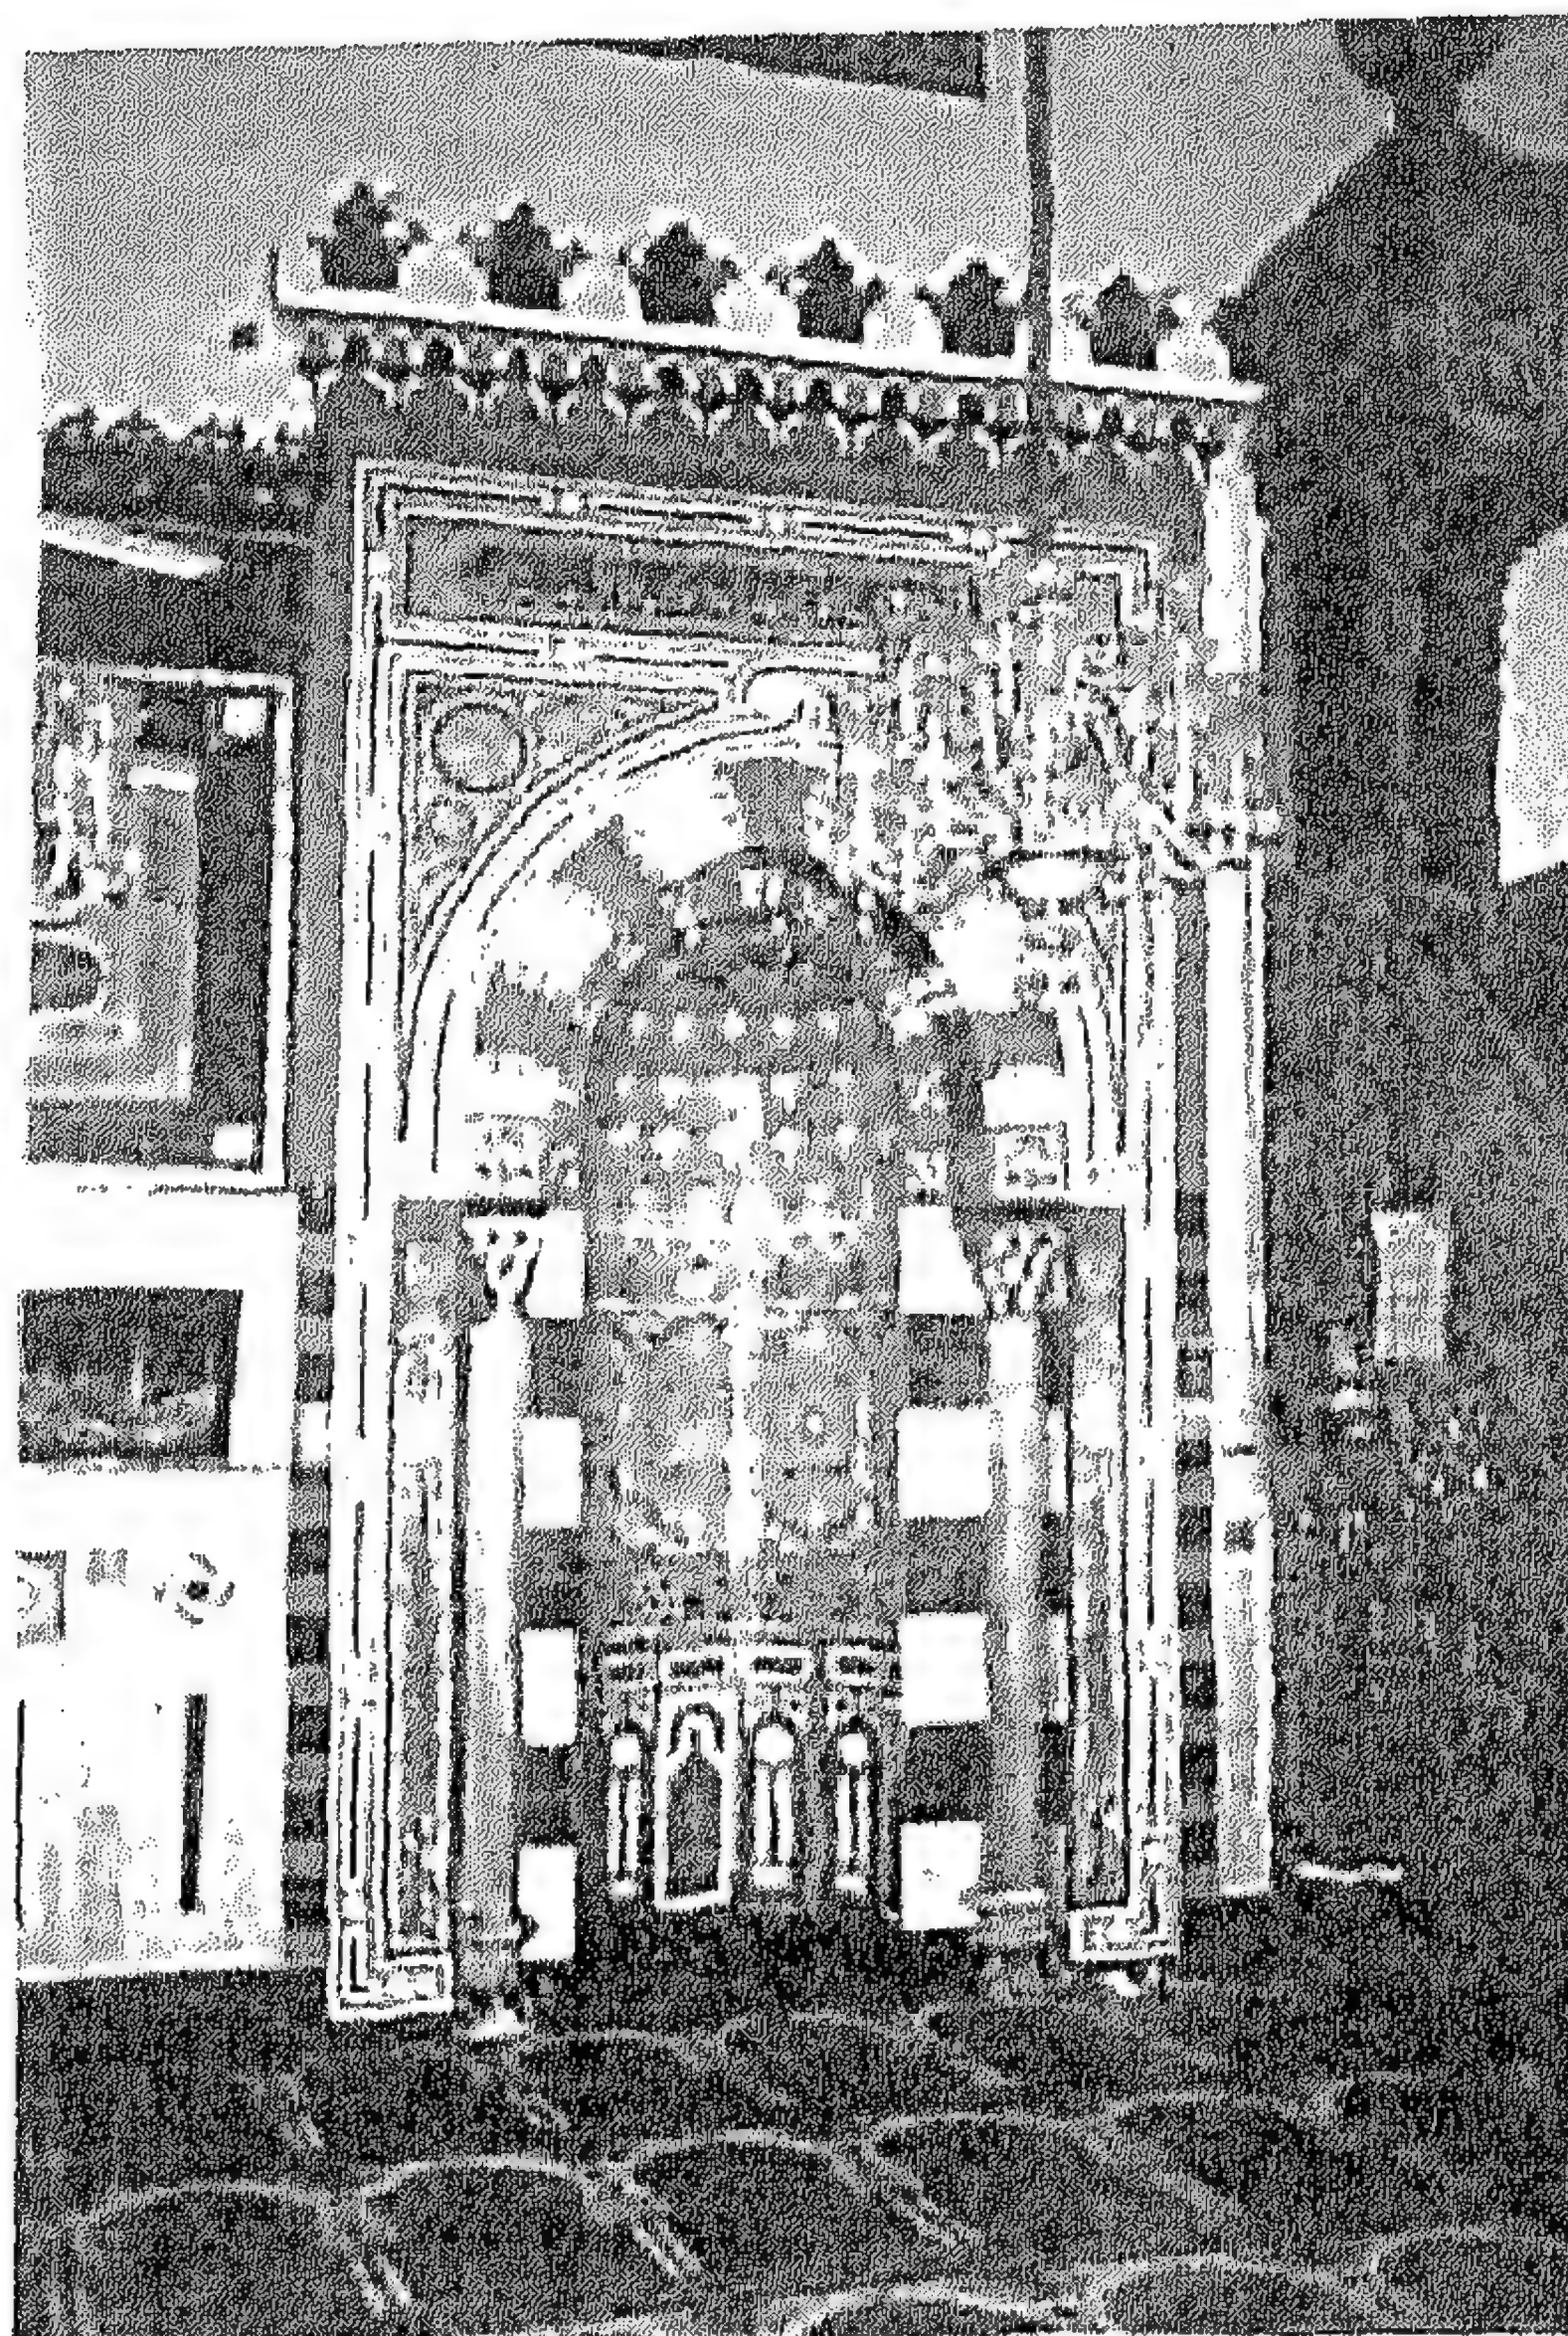


صورة رقم (٥٦) توضح محراب من القاشاني بمسجد السيدة نفيسة
- غير مسجل

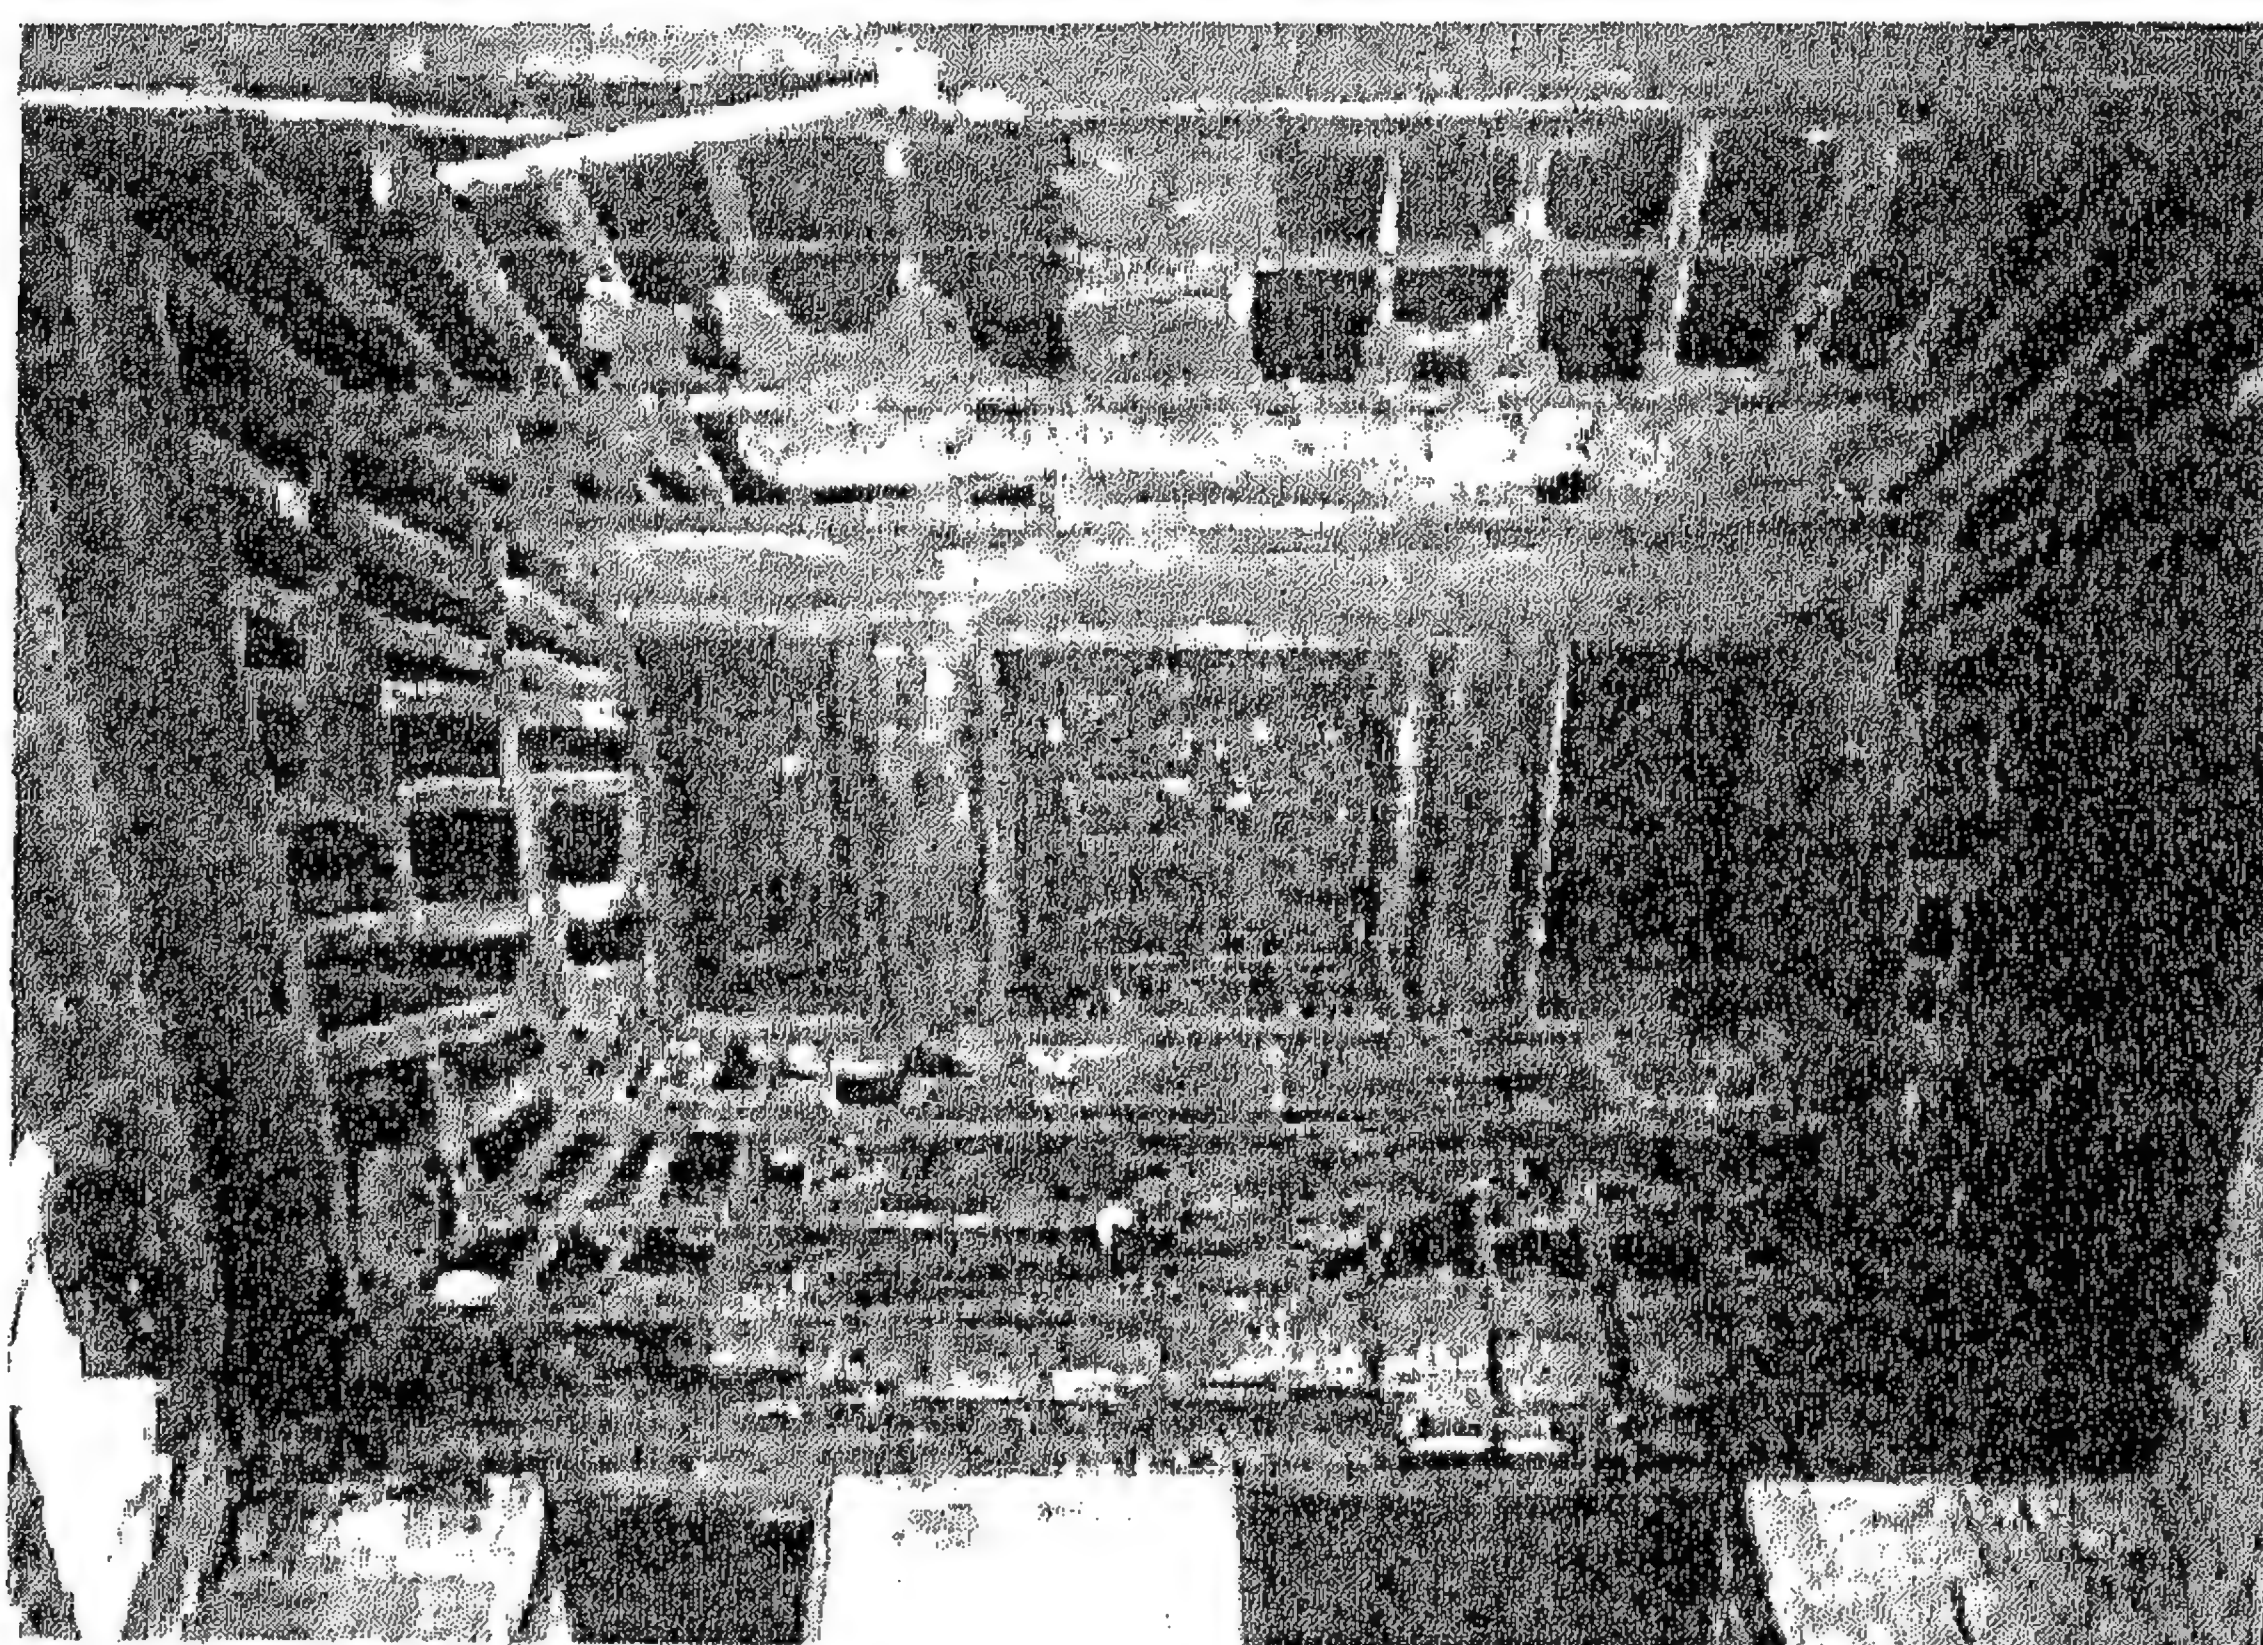

صورة رقم (٥٧) توضح إحتراق الأسقف الخشبية بسرأي المسافرين




صورة رقم (٥٨) توضح إحتراق وتدمير العناصر الخشبية المعمارية بسراى المسافرين

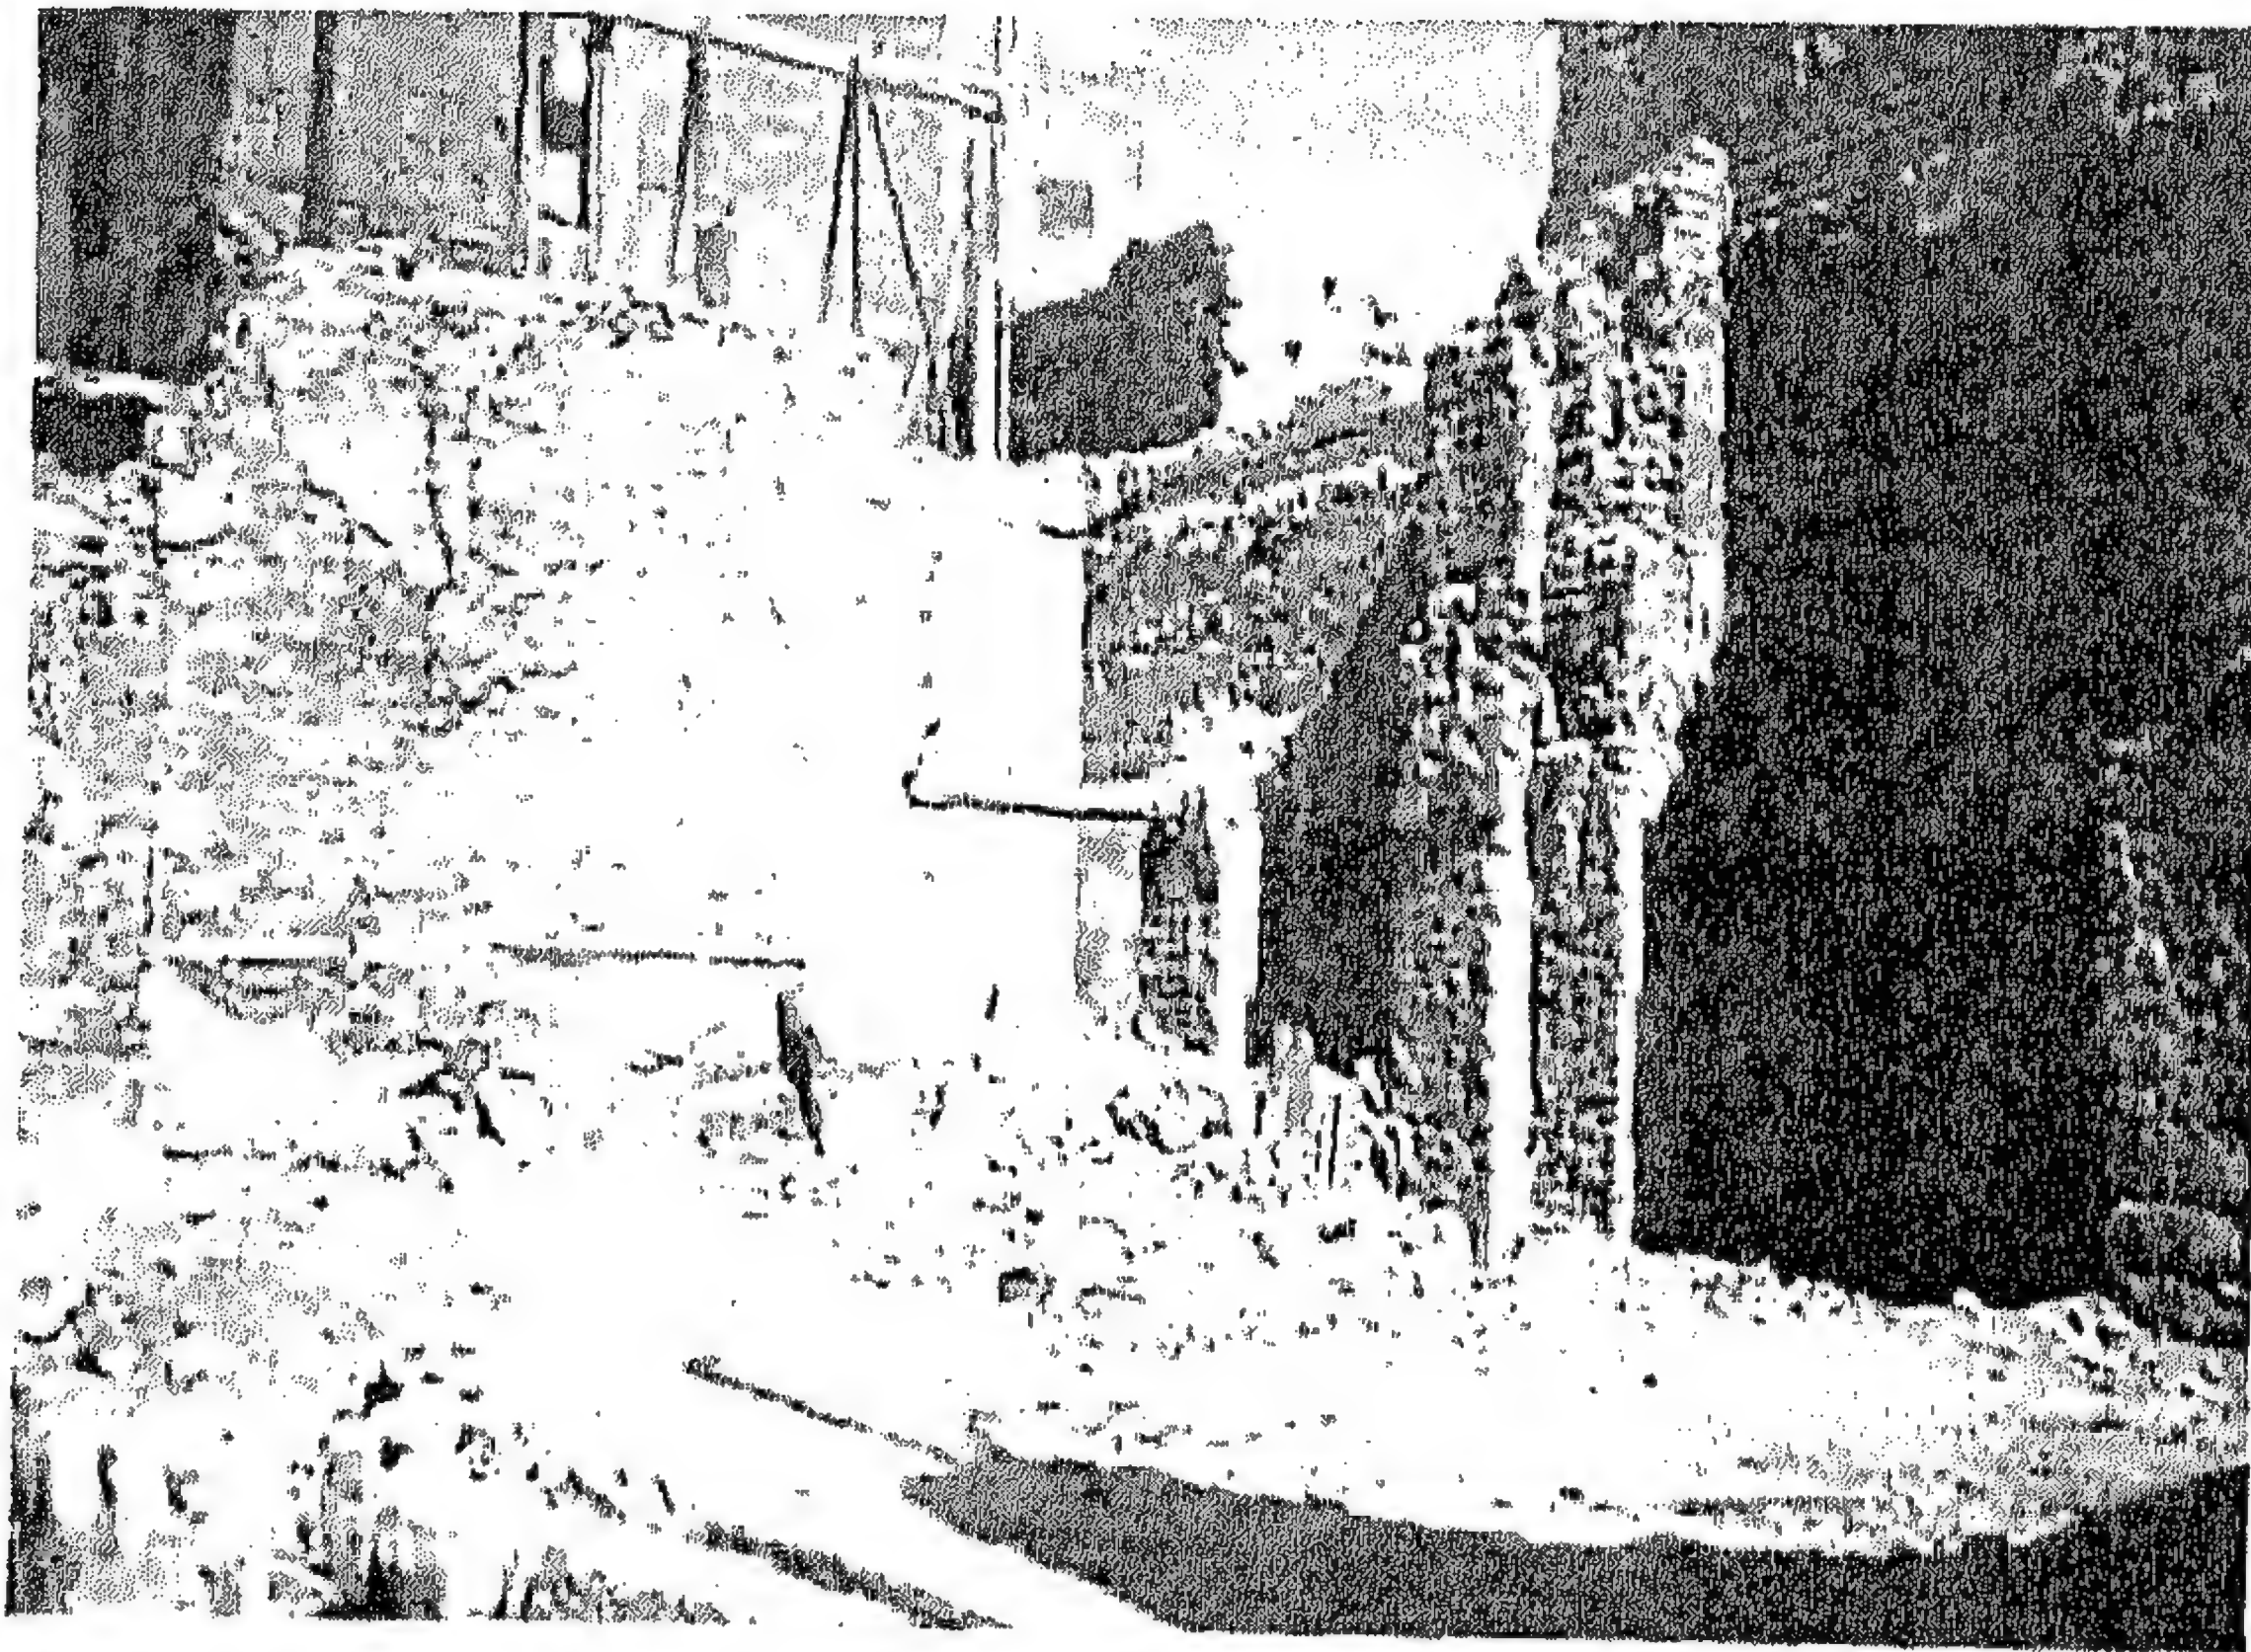


صورة رقم (٥٩) توضح بقايا وأطلال سراى المسافرين




صورة رقم (٦٠) توضح الوضع الخاطئء بالتوصيلات الكهربائية بسراى المسافرين

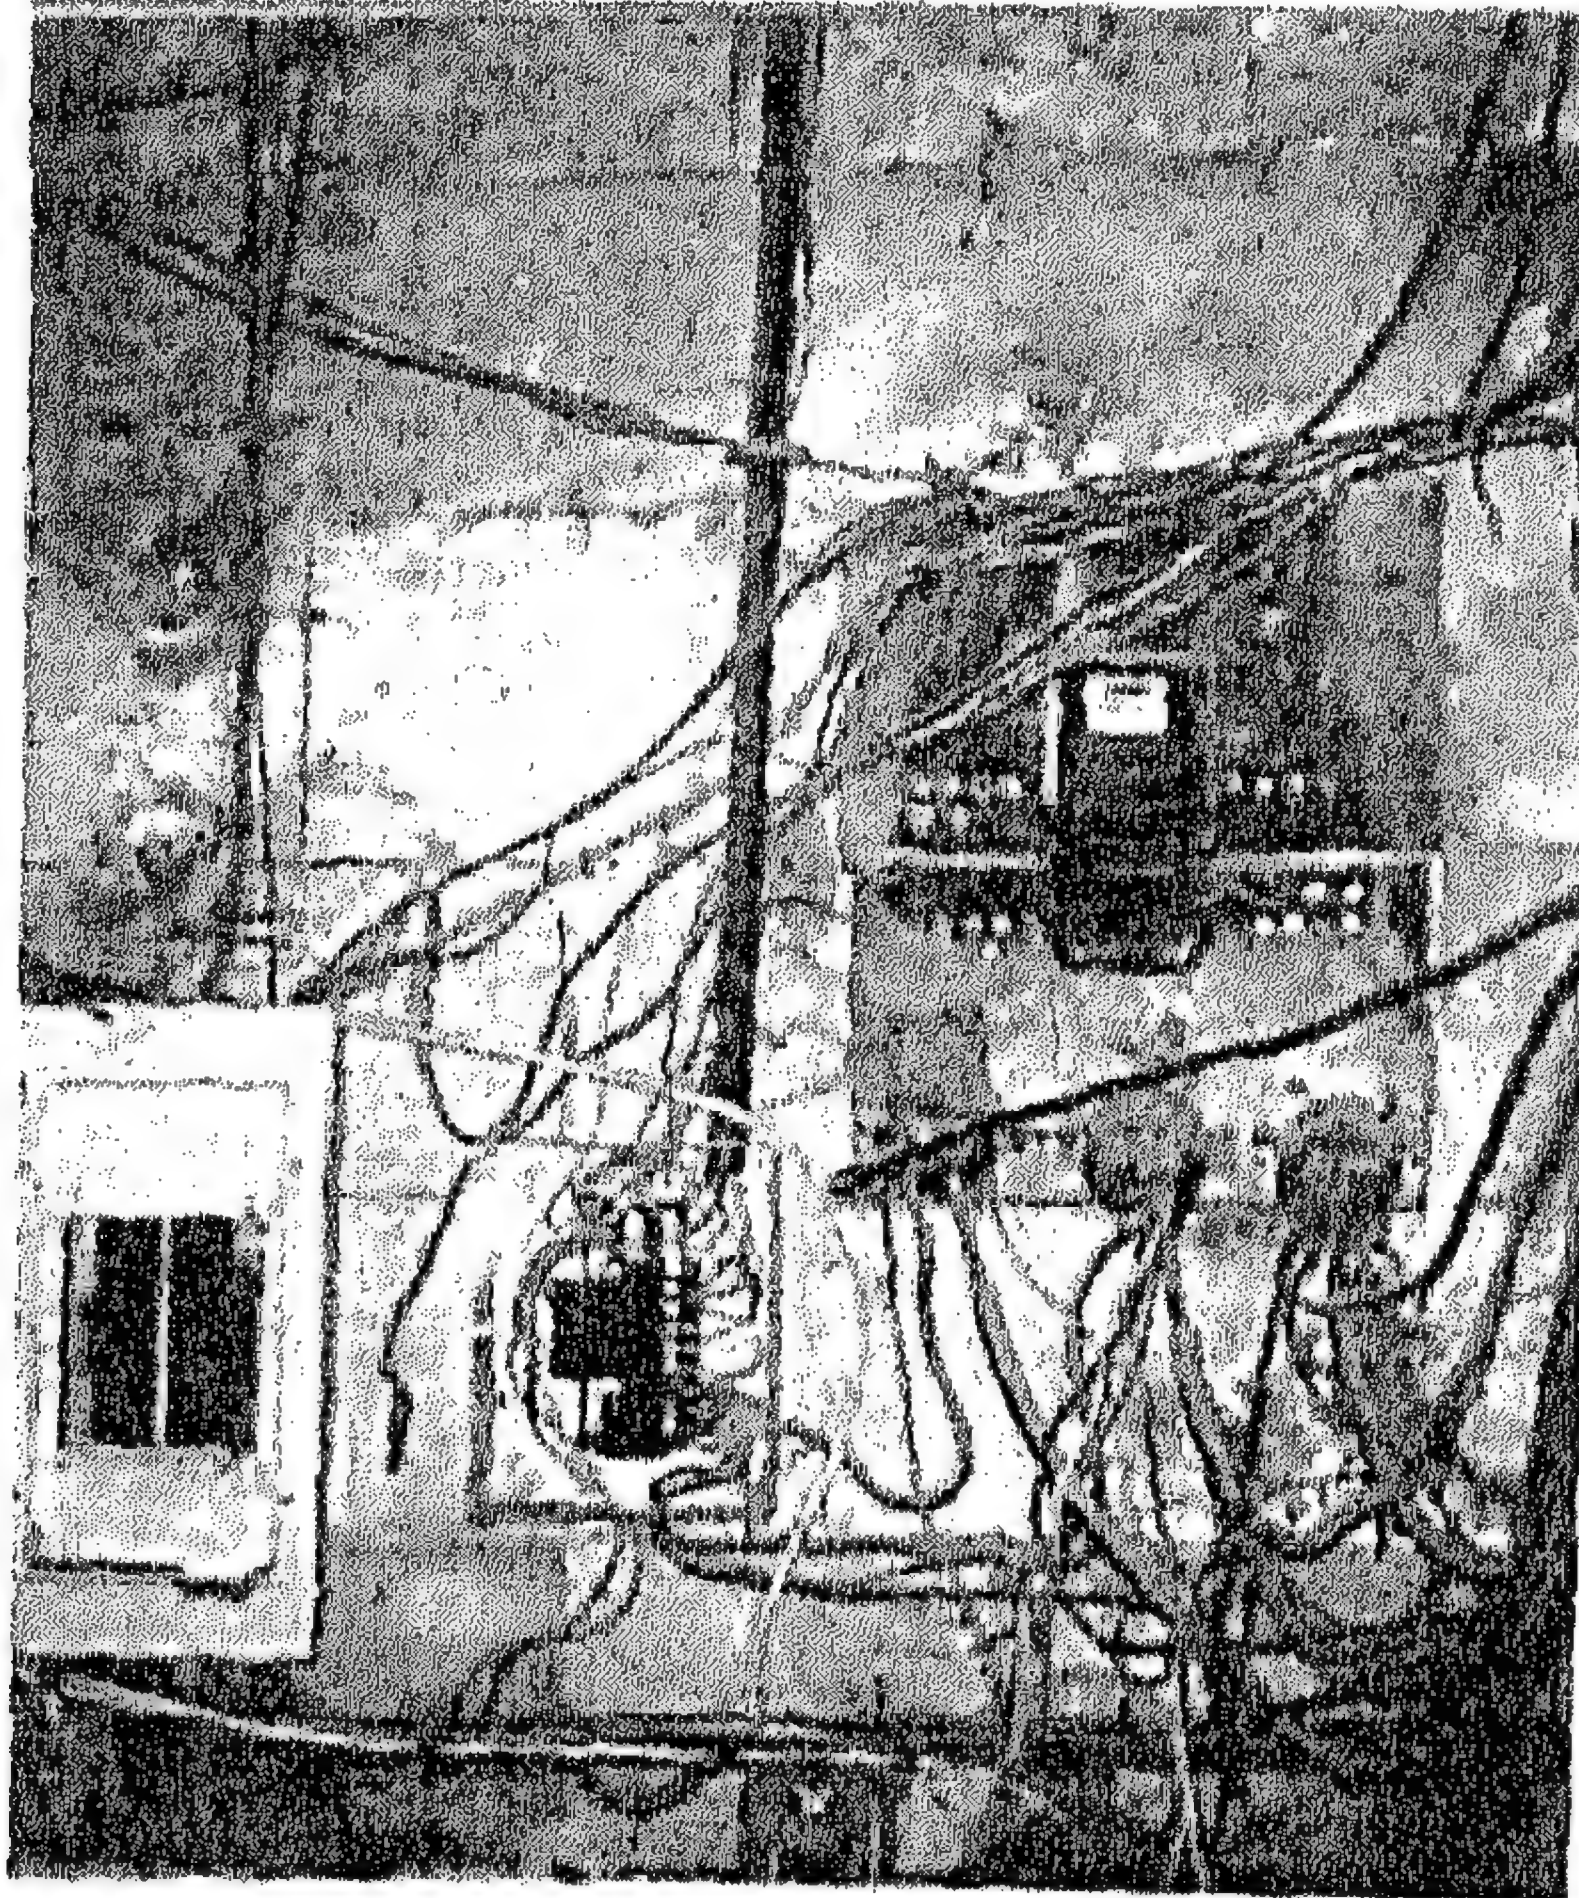

صورة رقم (٦١) توضح خطورة الوصلات الكهربائية بوكالة الغورى
عن : القاهرة التاريخية

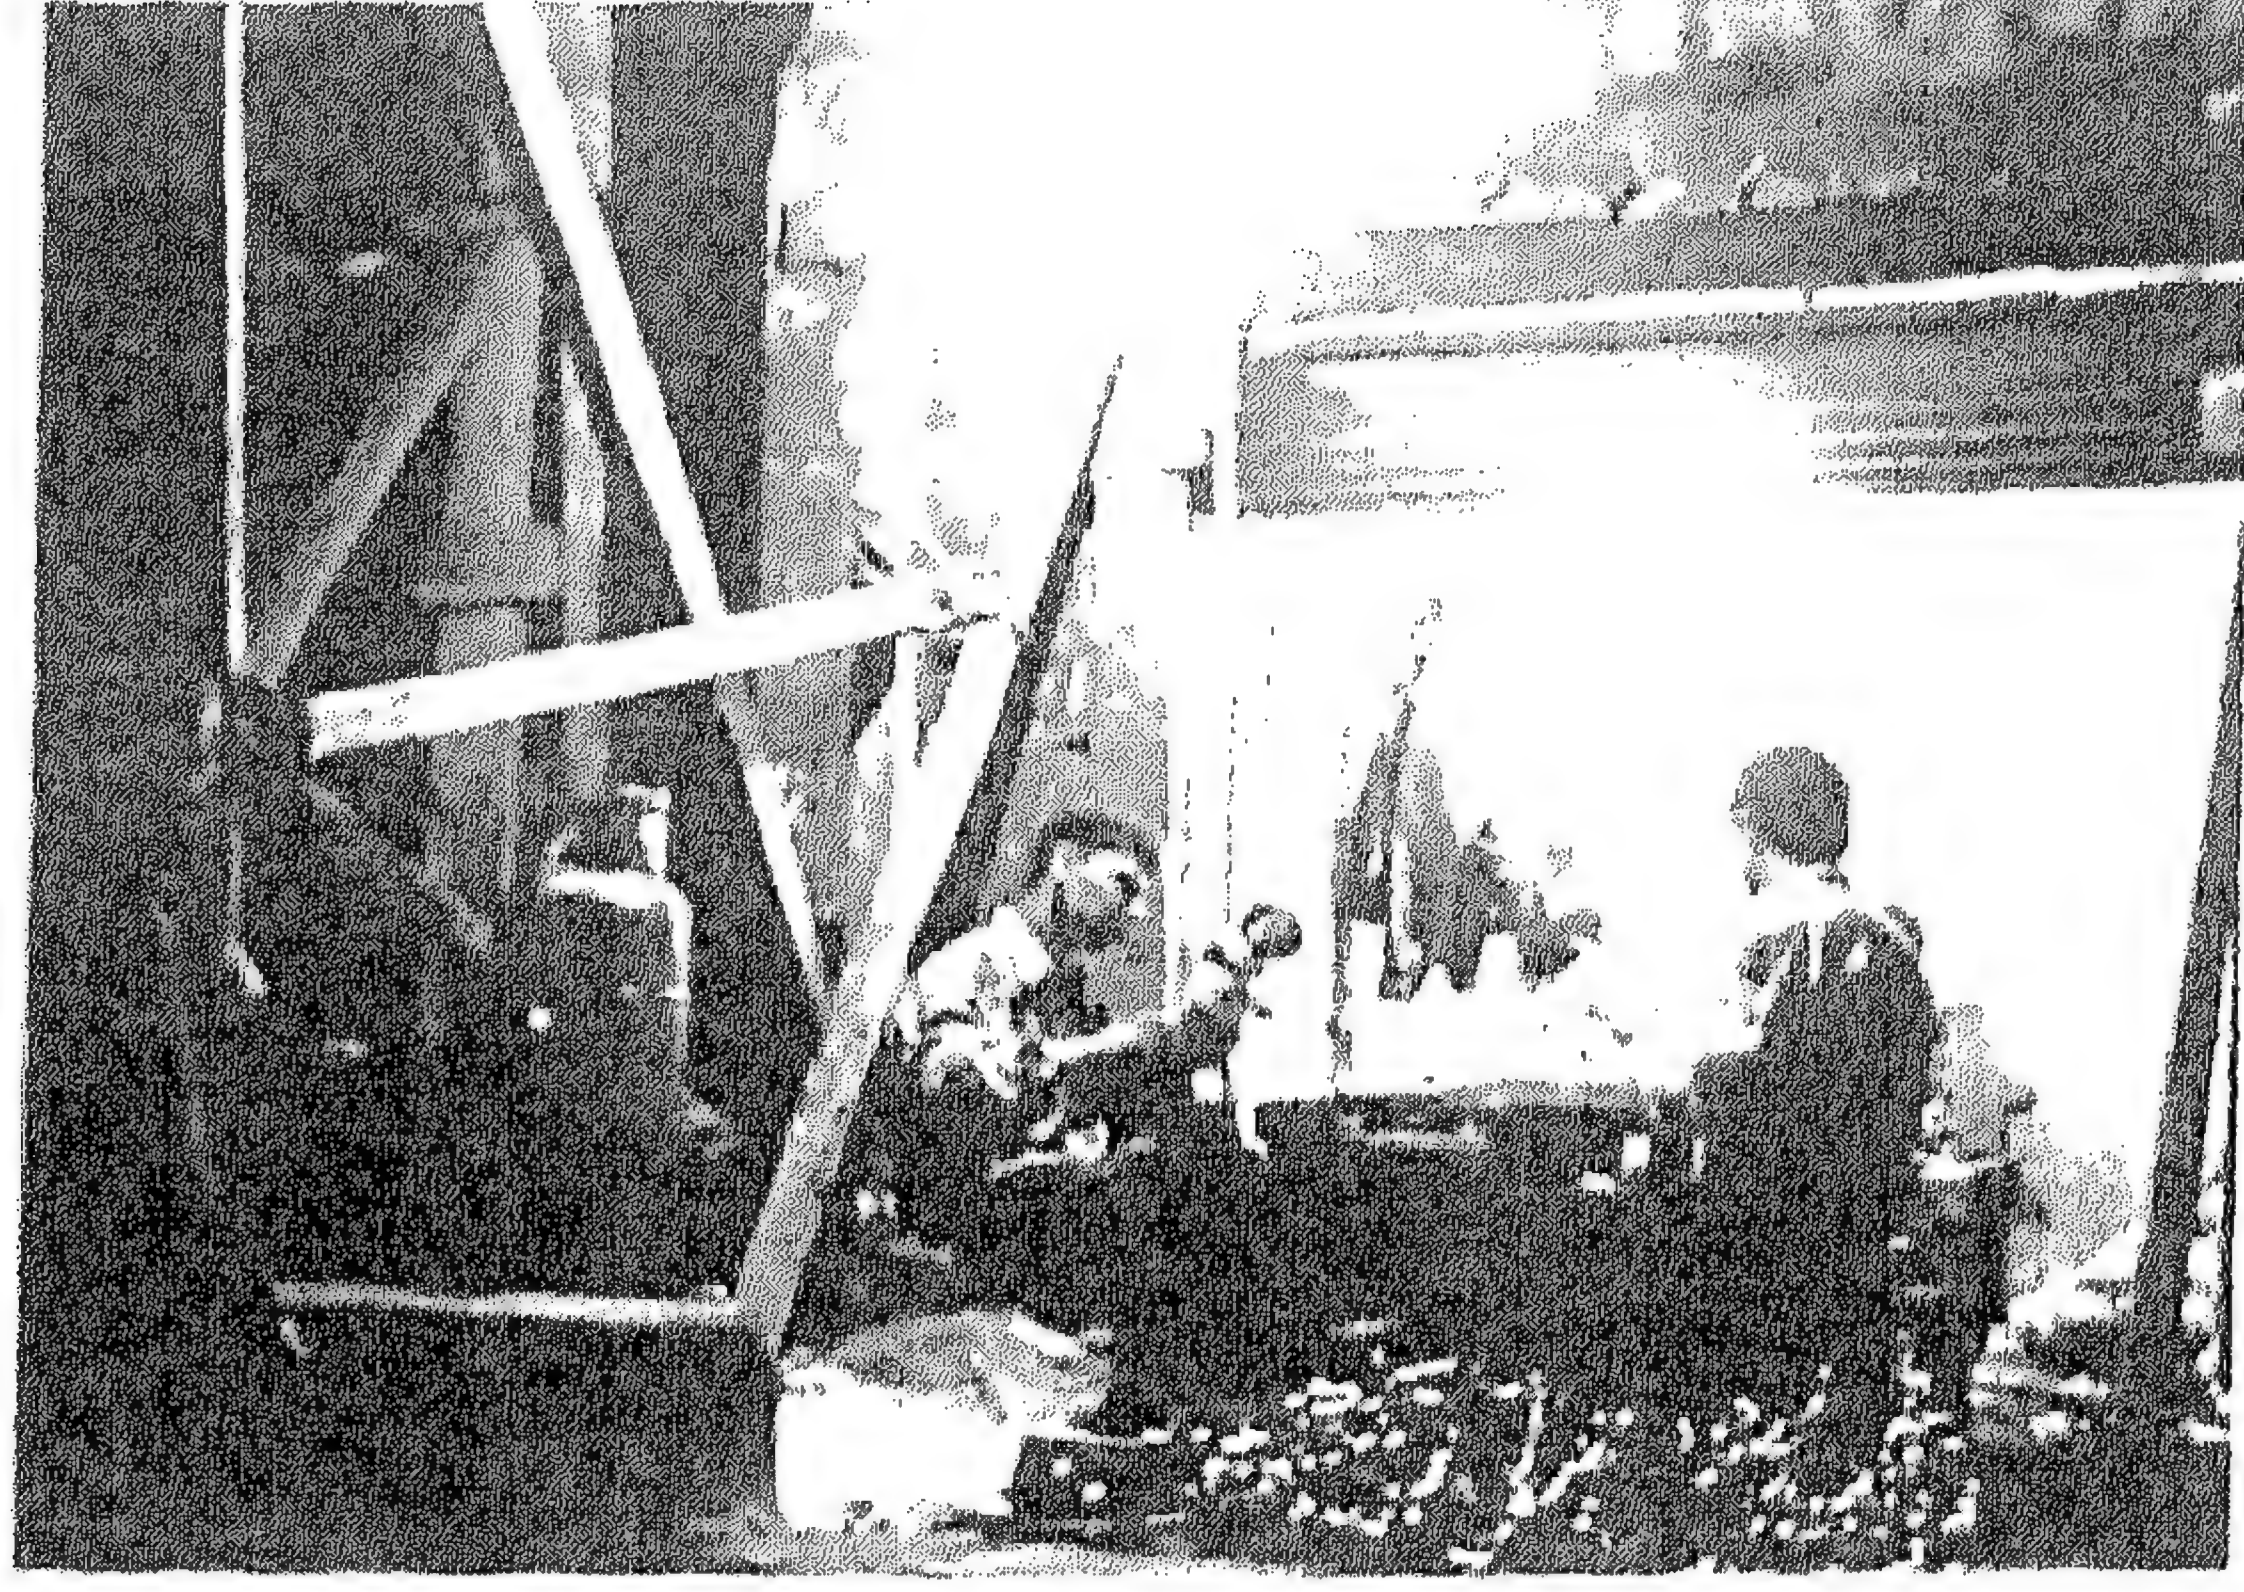


صورة رقم (٦٢) توضح أنشطة خطرة تتطلب مصادر لهب (أنبوبة بوتاجاز)
عن : القاهرة التاريخية بوكالة قايتباي

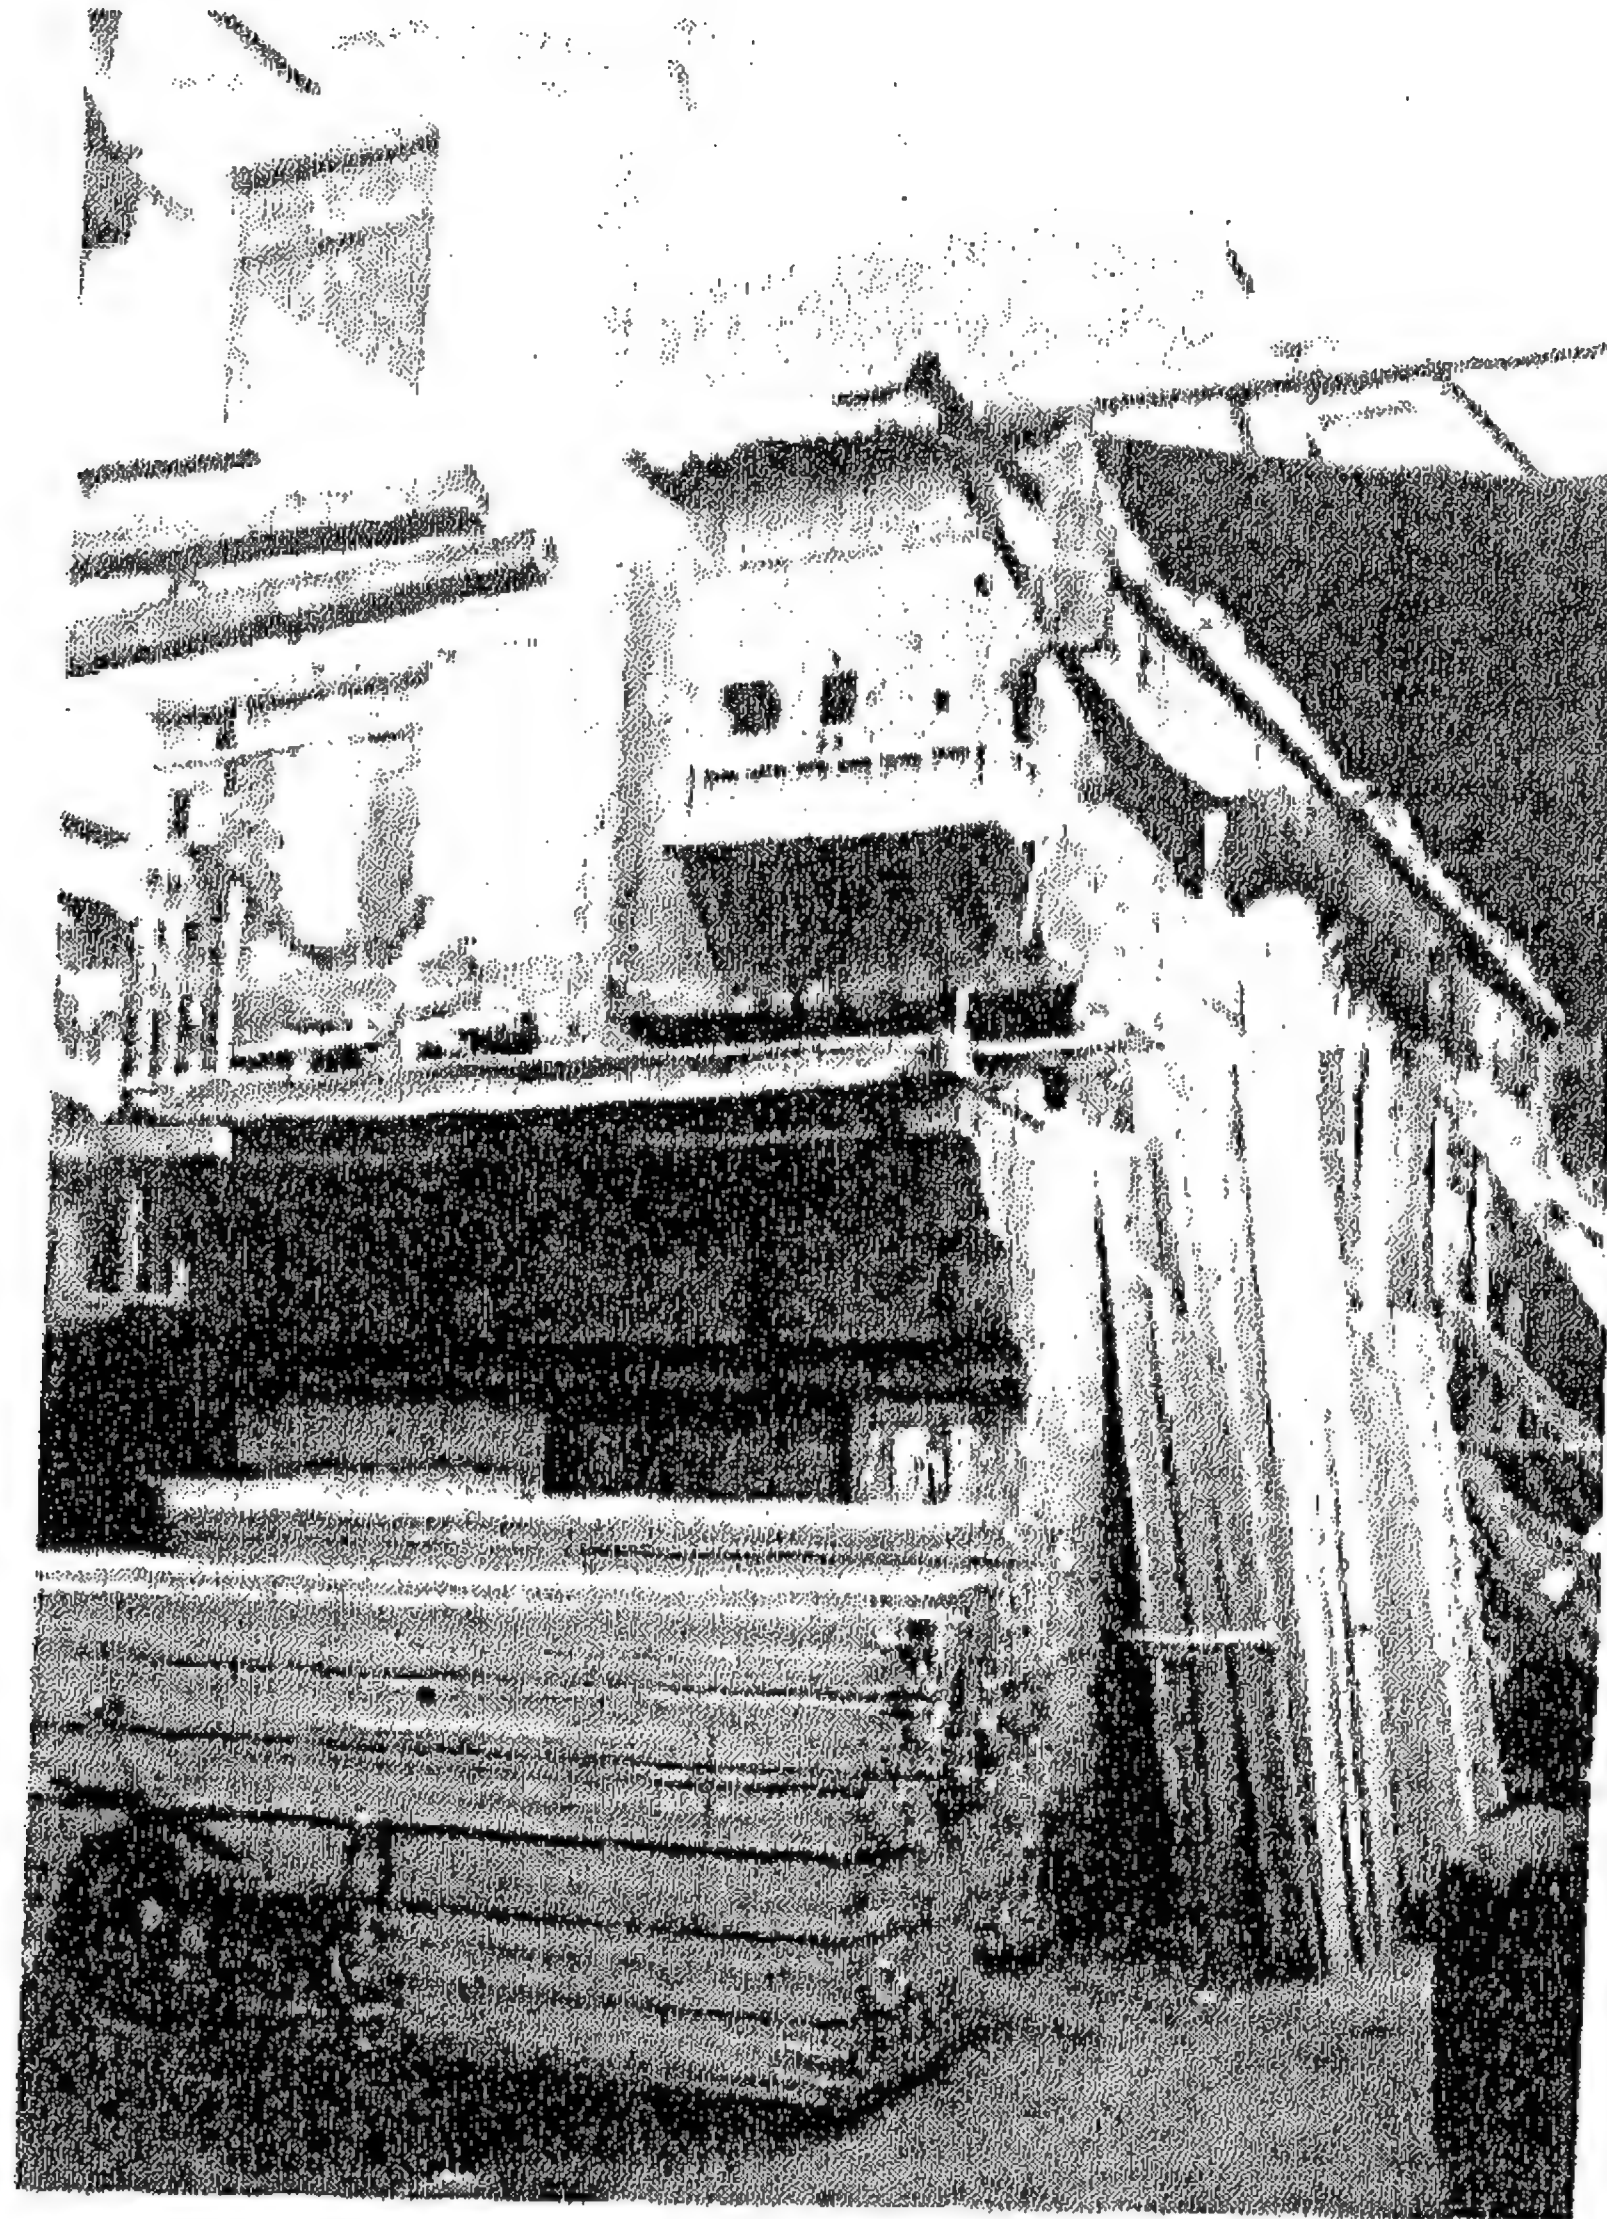


صورة رقم (٦٣) توضح أنشطة خطرة تشوينات أخشاب
عن : القاهرة التاريخية بمنازل رضوان




صورة رقم (٦٤) توضح أكشاك تشوه المظهر الأثرى
وتخفى واجهات مسجد المؤيد شيخ

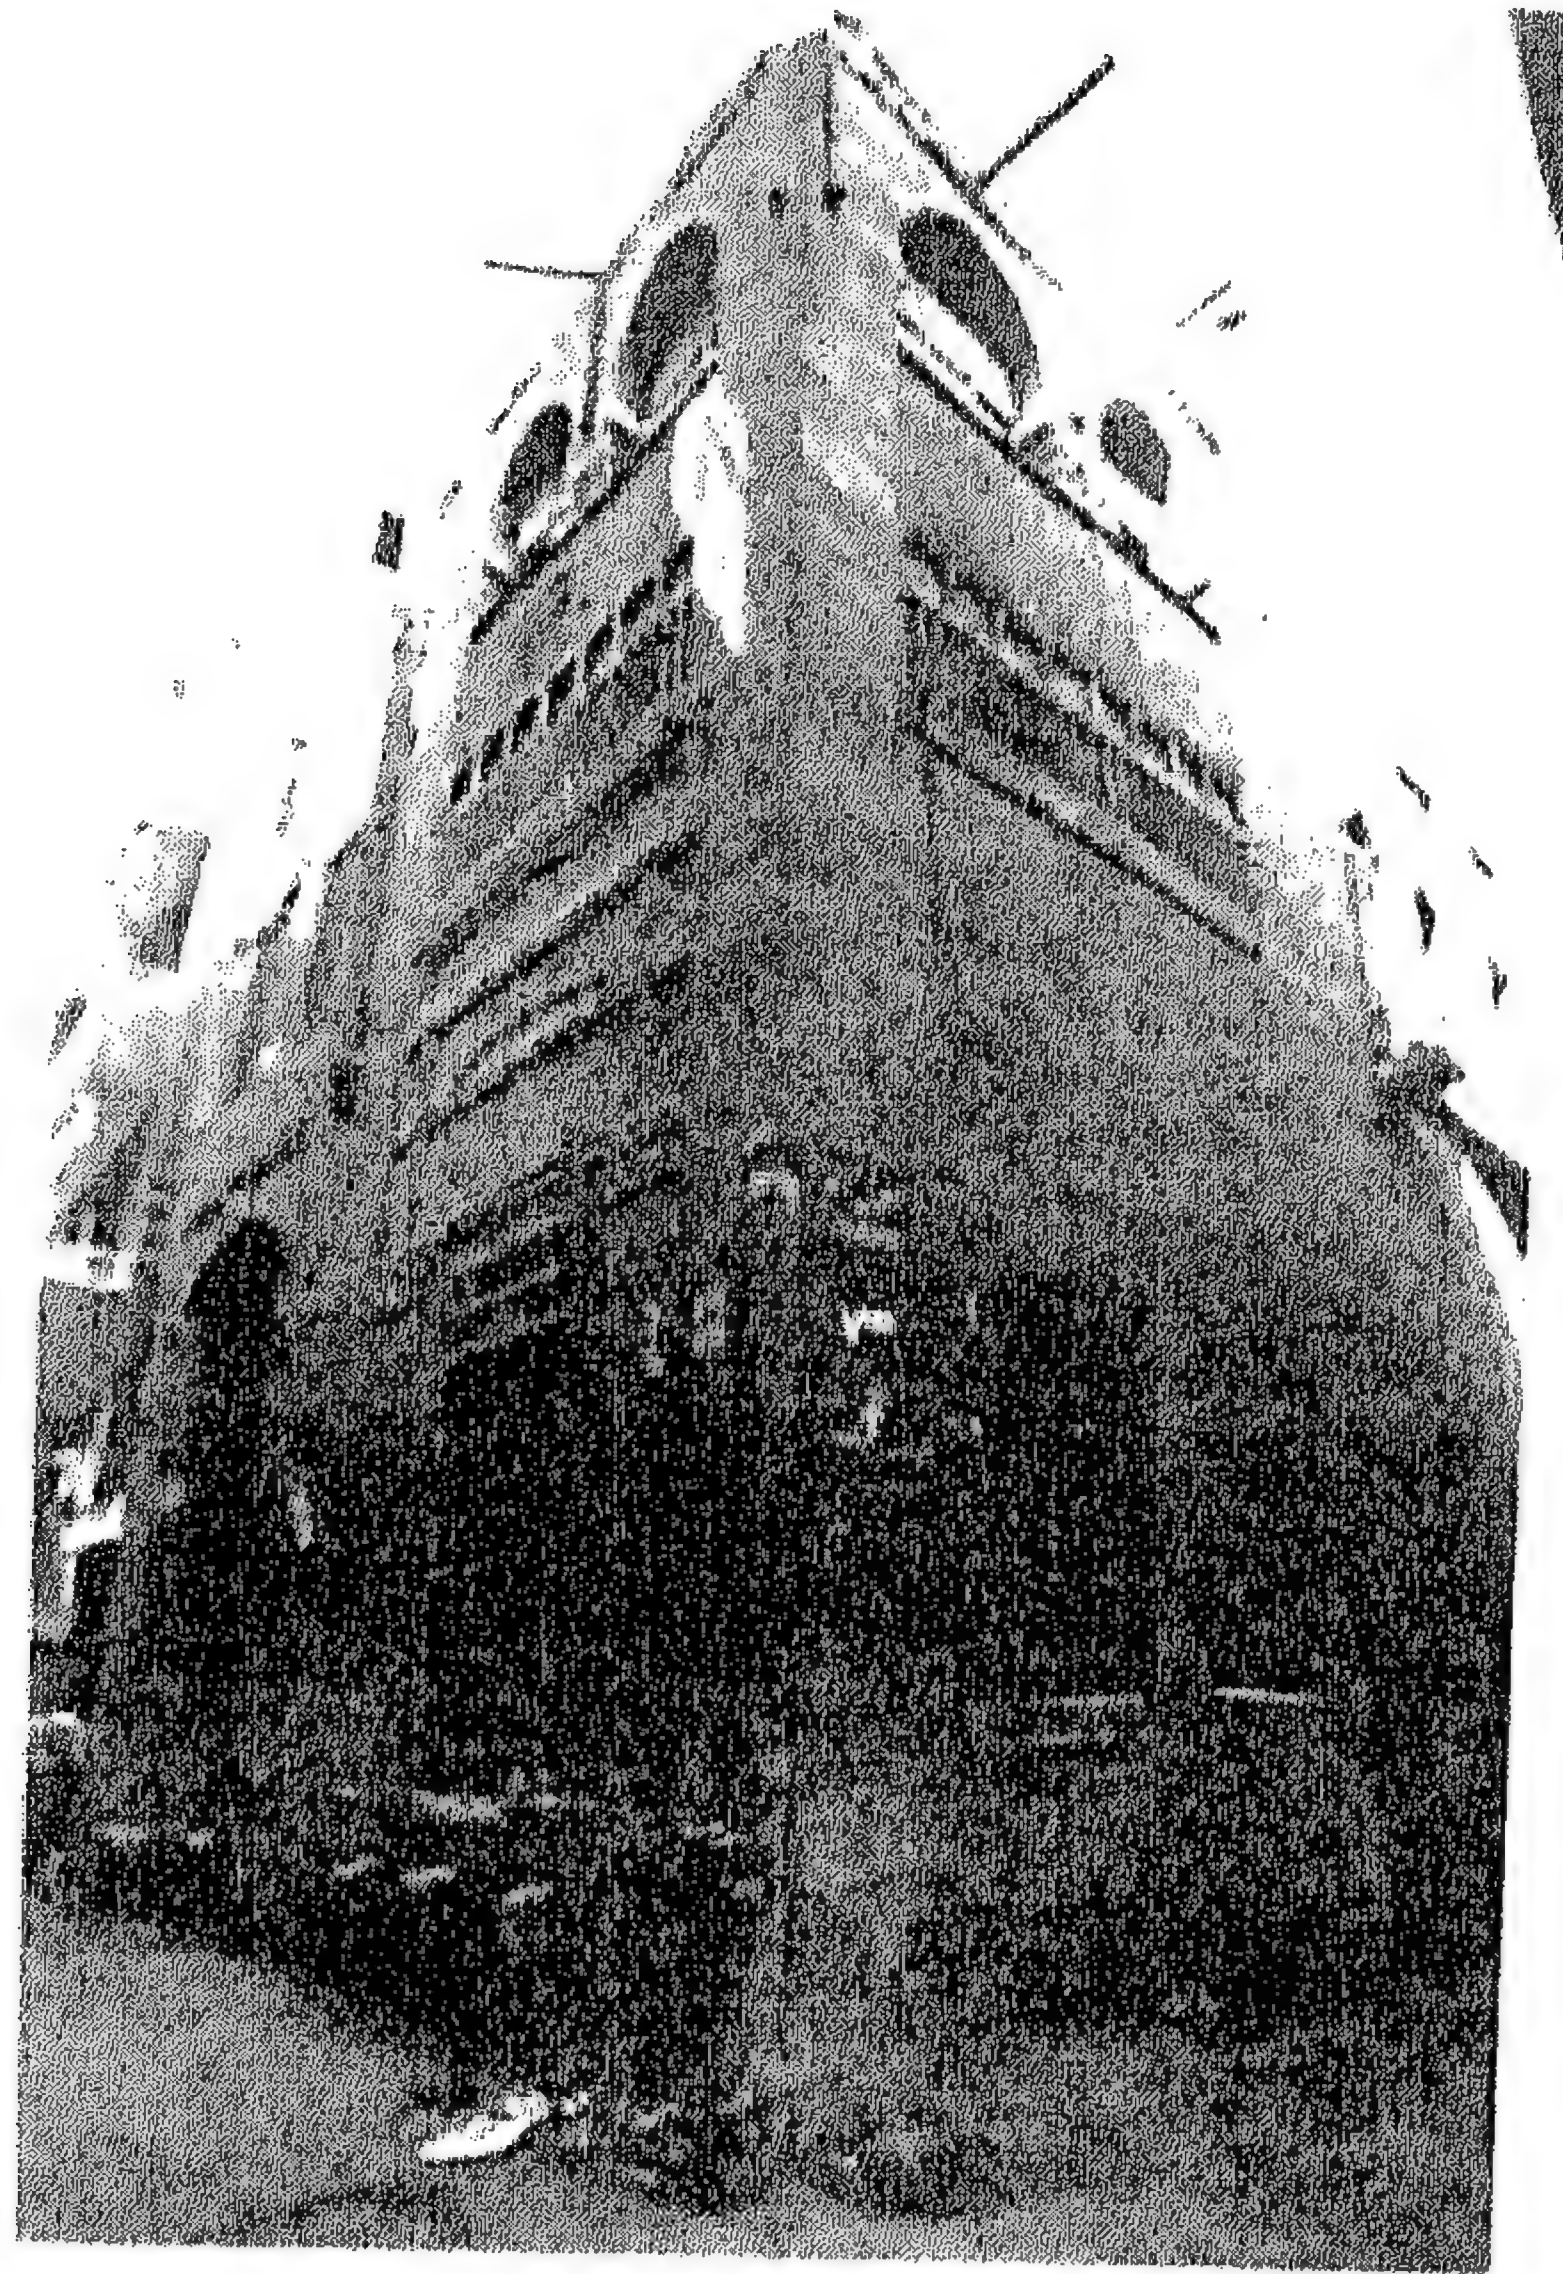

صورة رقم (٦٥) توضح وضع حنفية حريق وكشك تليفونات بجانب
أحد المباني الأثرية
عن : القاهرة التاريخية

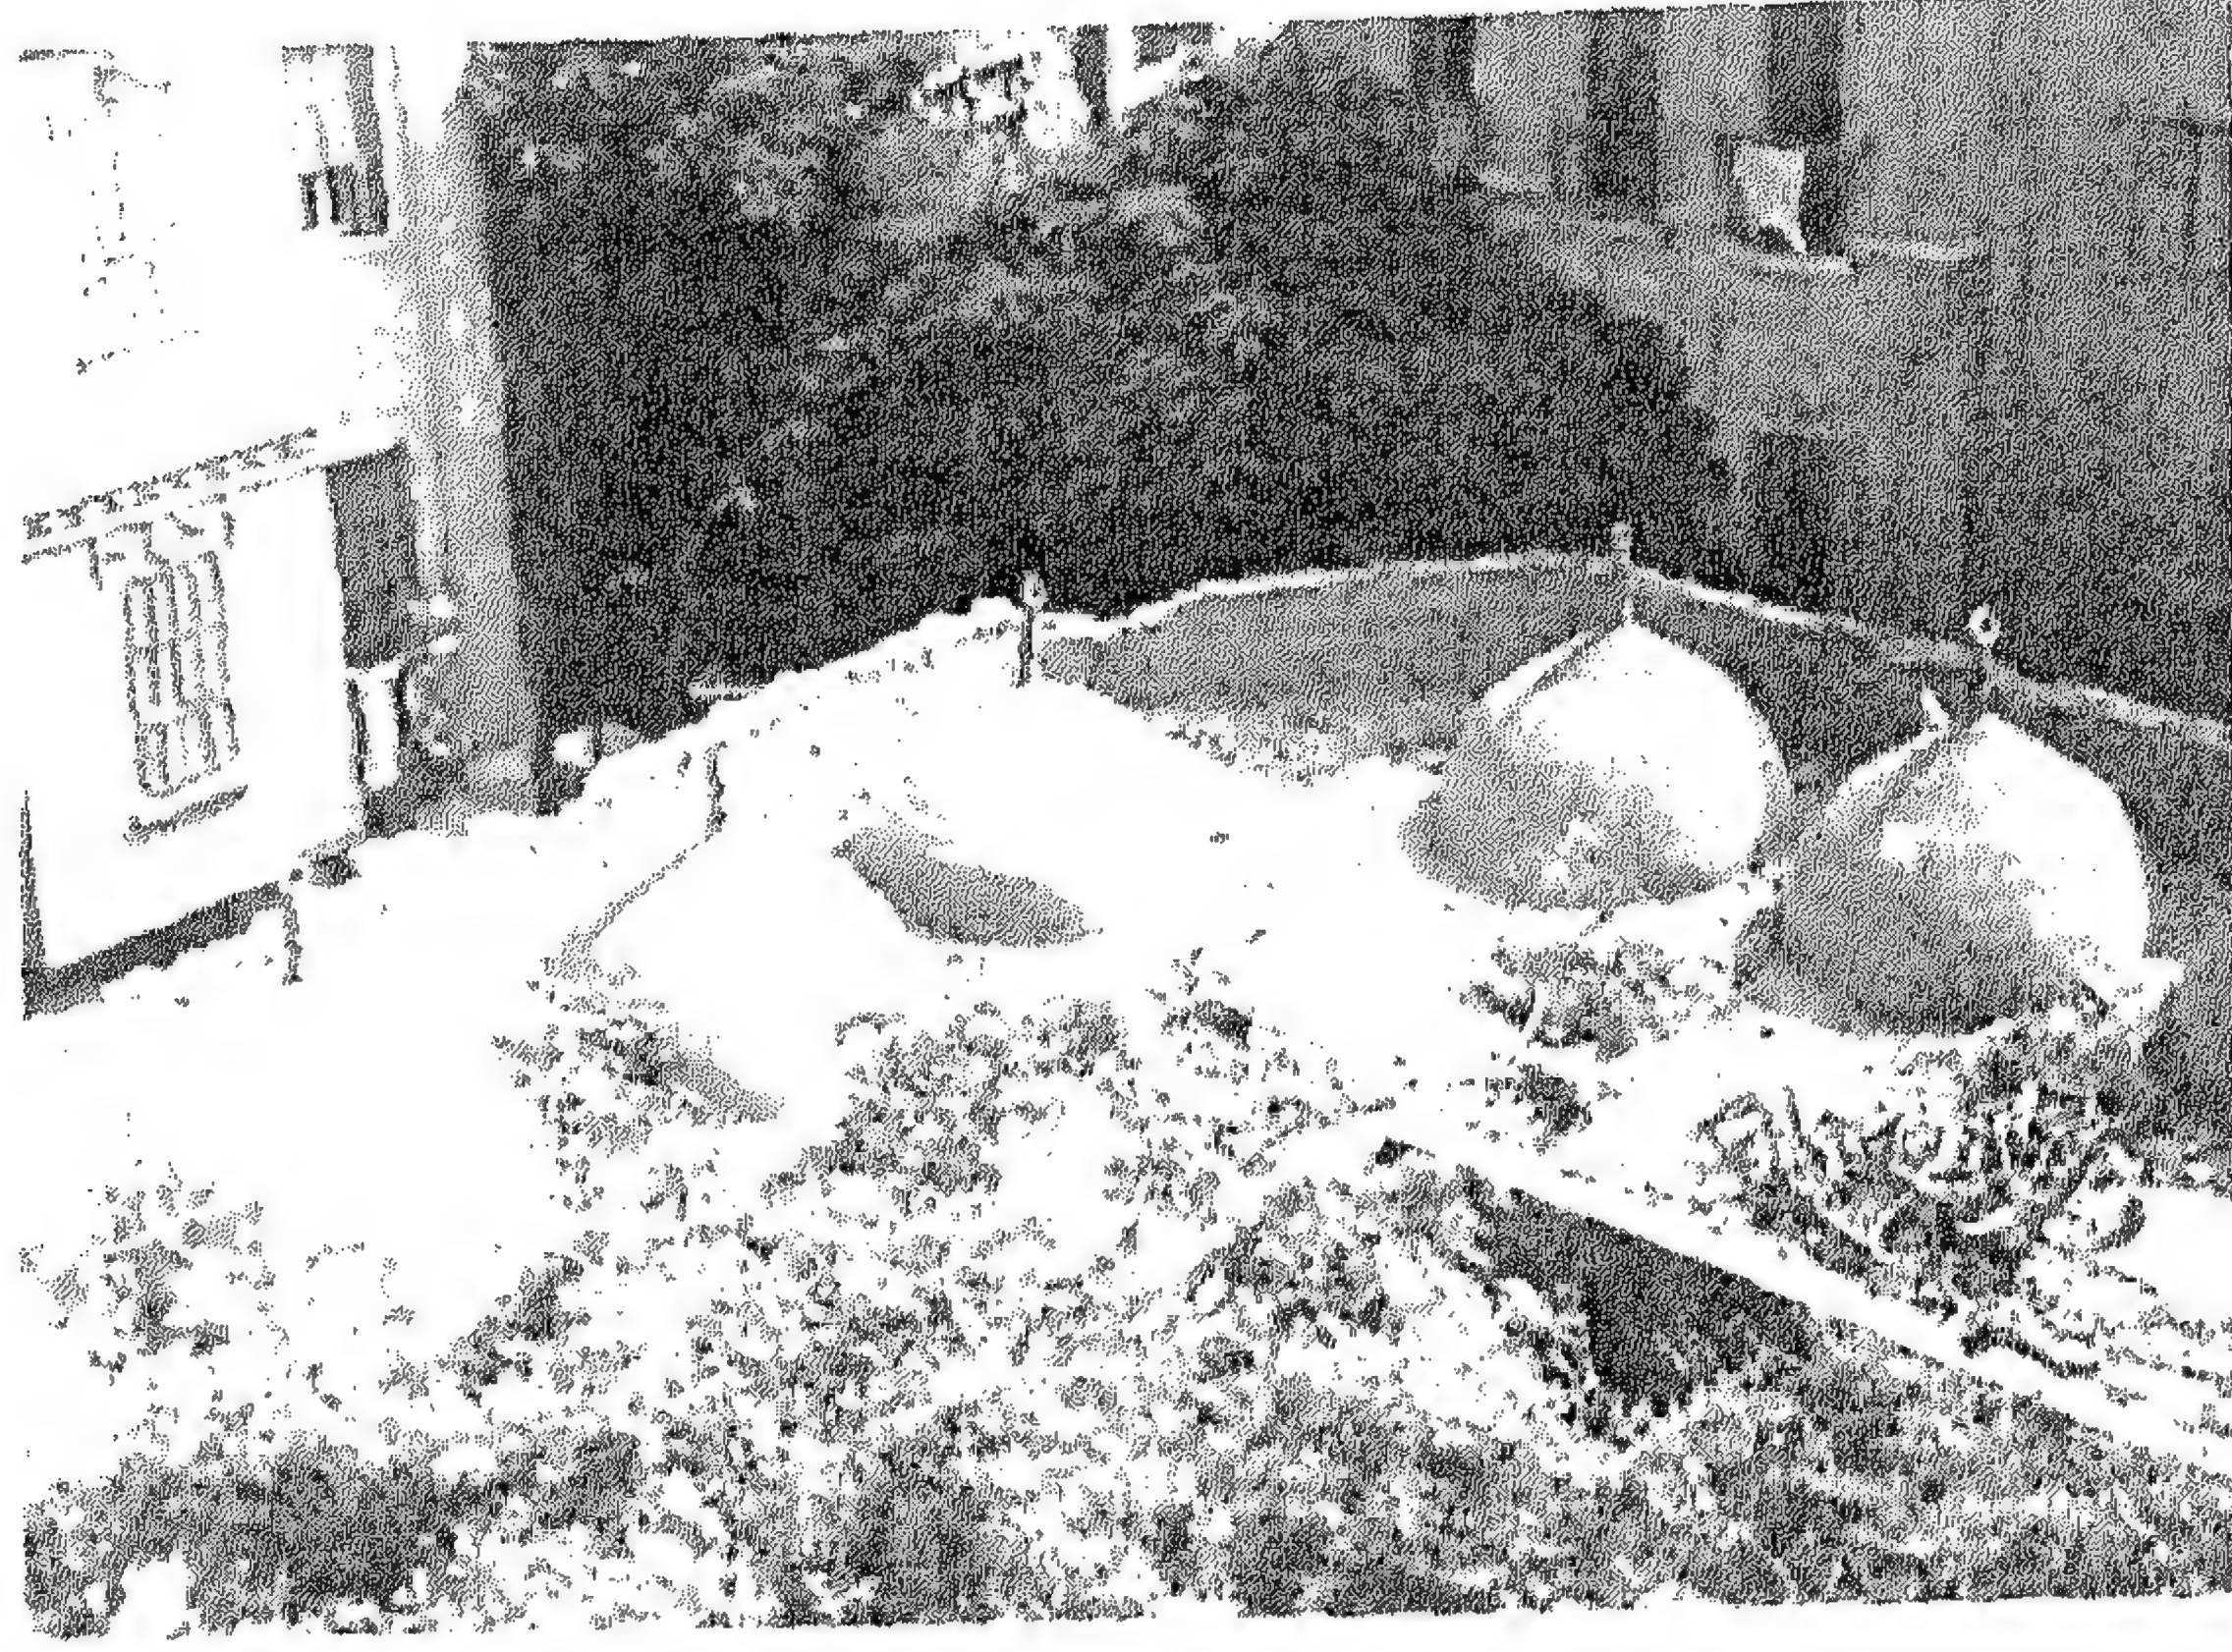

صورة رقم (٦٦) توضح القباب الضحلة وبقايا بلاطات
قاشاني أخضر بالقباب الضحلة كانت
تغطيها بالتكية

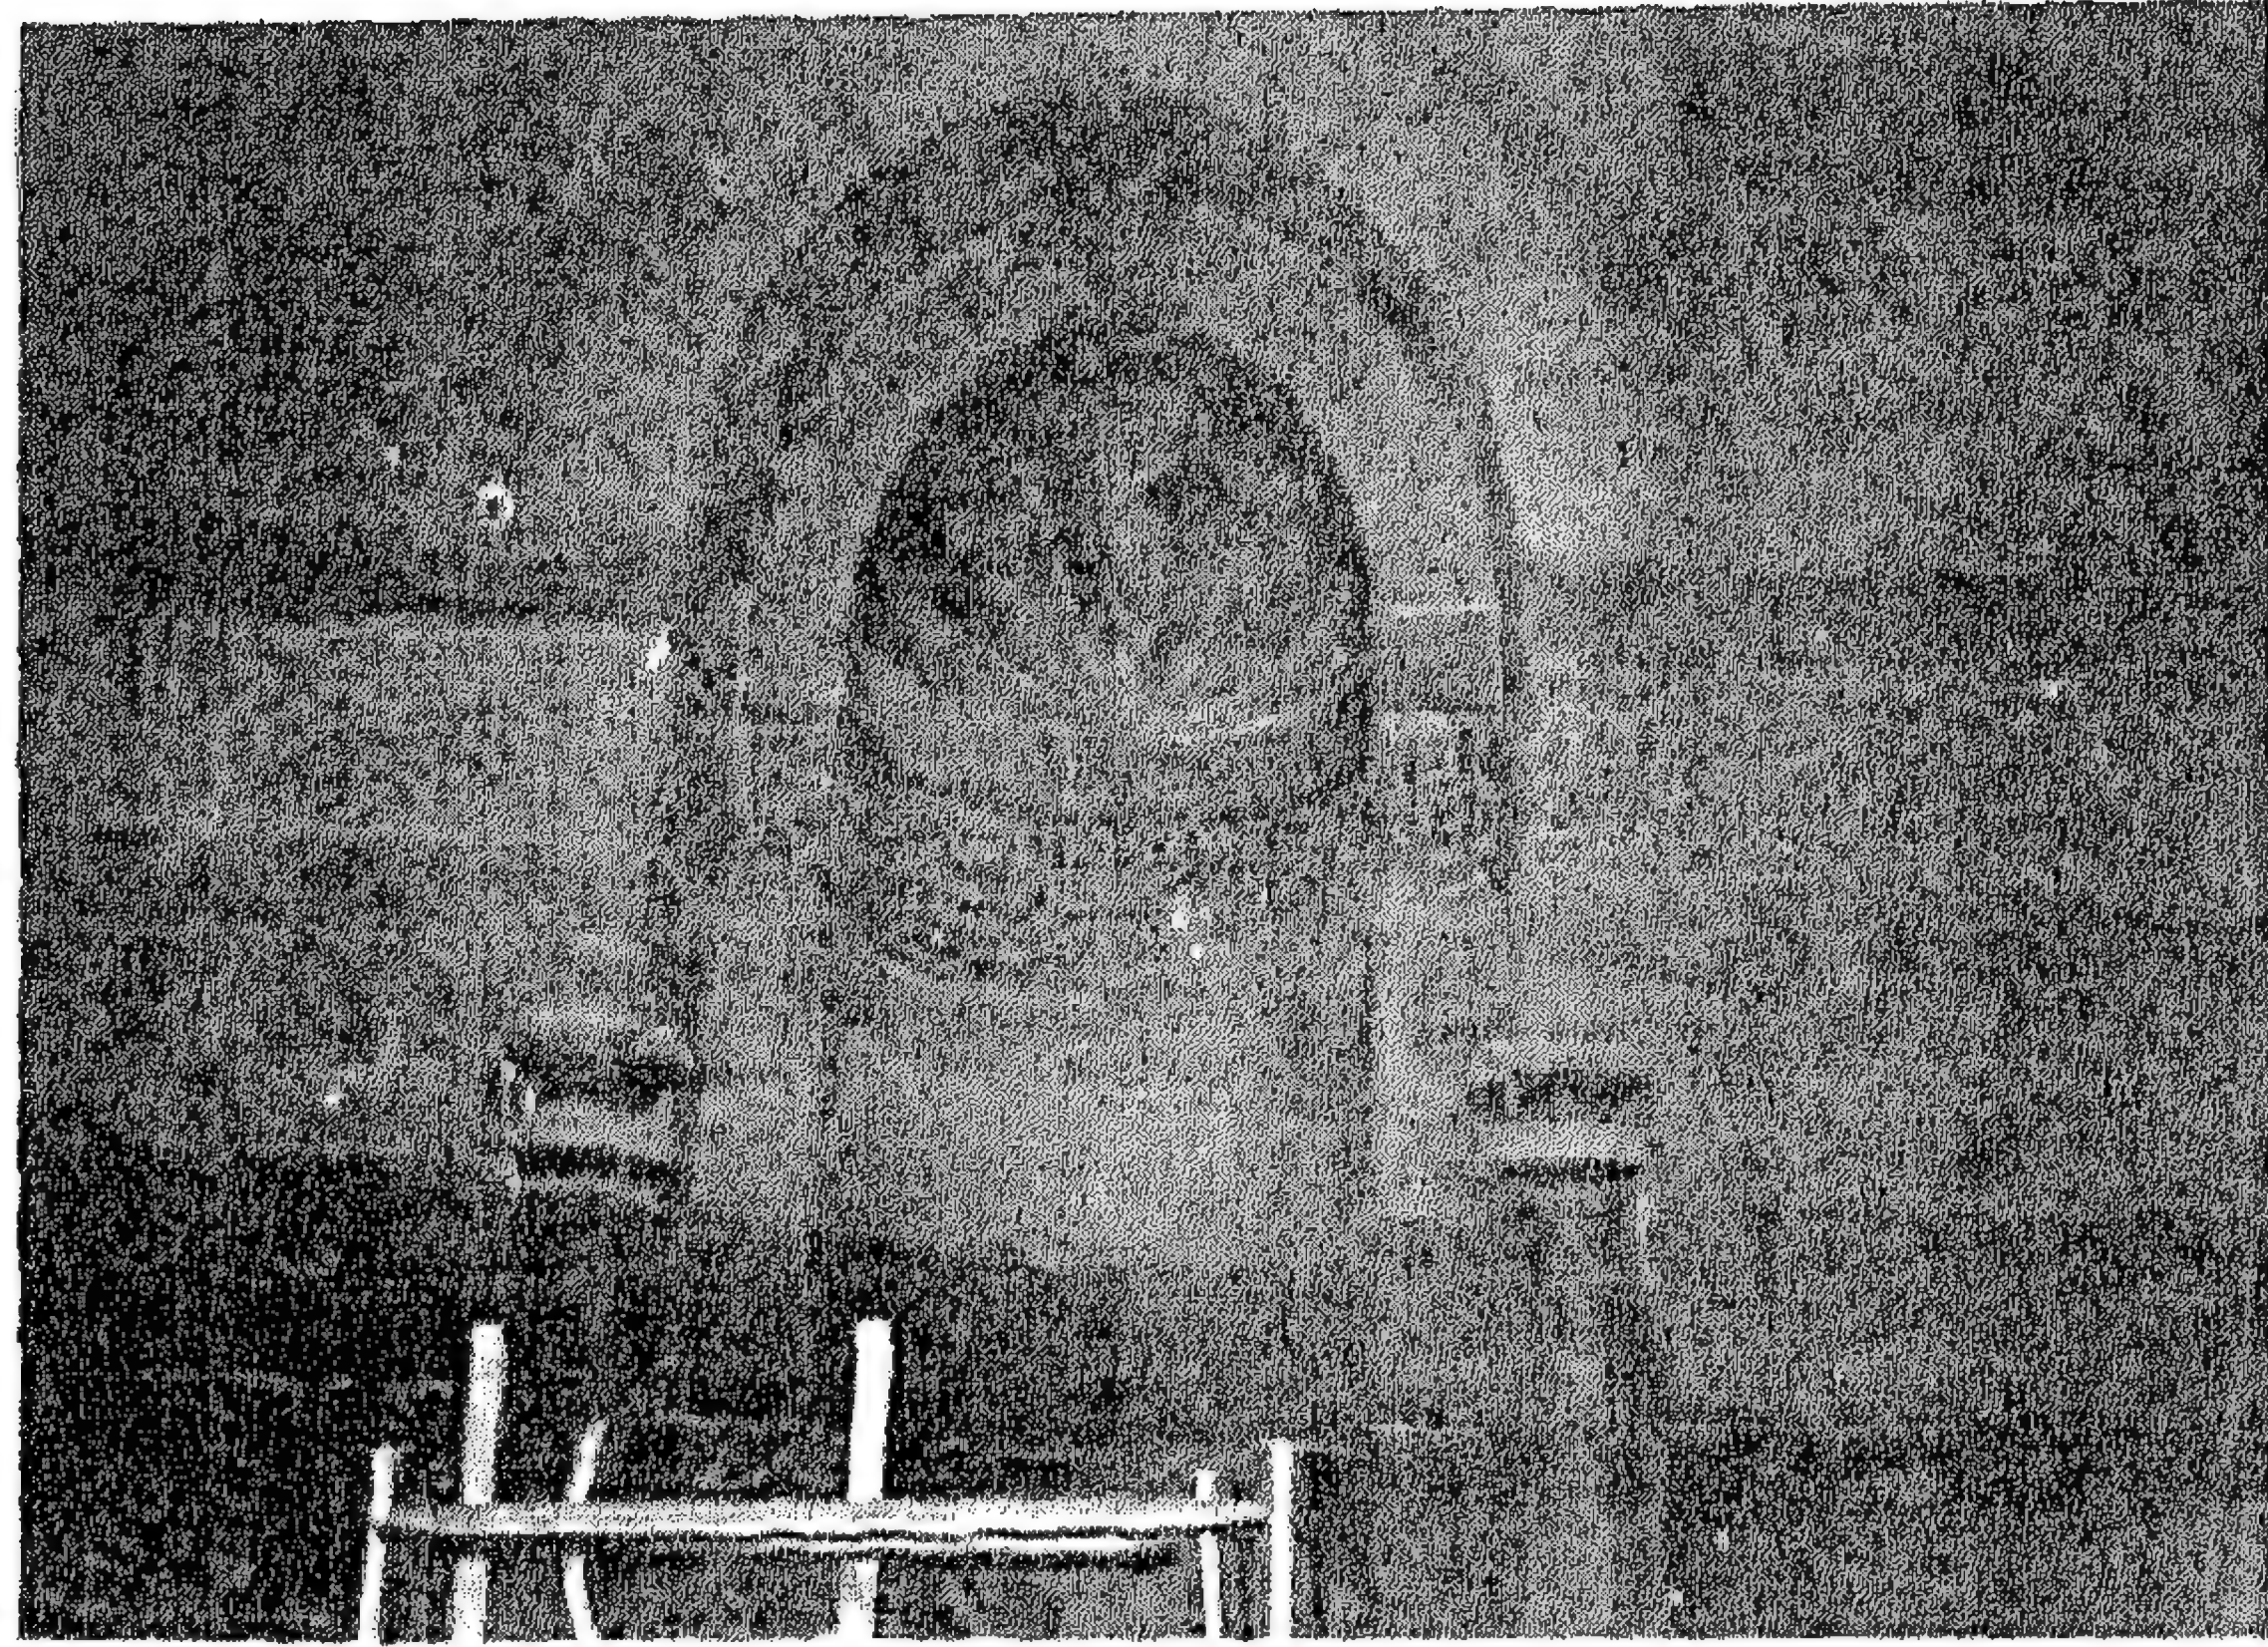


صورة رقم (٦٧) توضح الشريط الكتابي بمحراب التكية

صورة رقم (٦٨) ضريح الشيخ رسول القادري
والشيخ إبراهيم التبلي القادري بالتكية




صورة رقم (٦٩) توضيح تحول الميضاة إلى حجرة سكنية

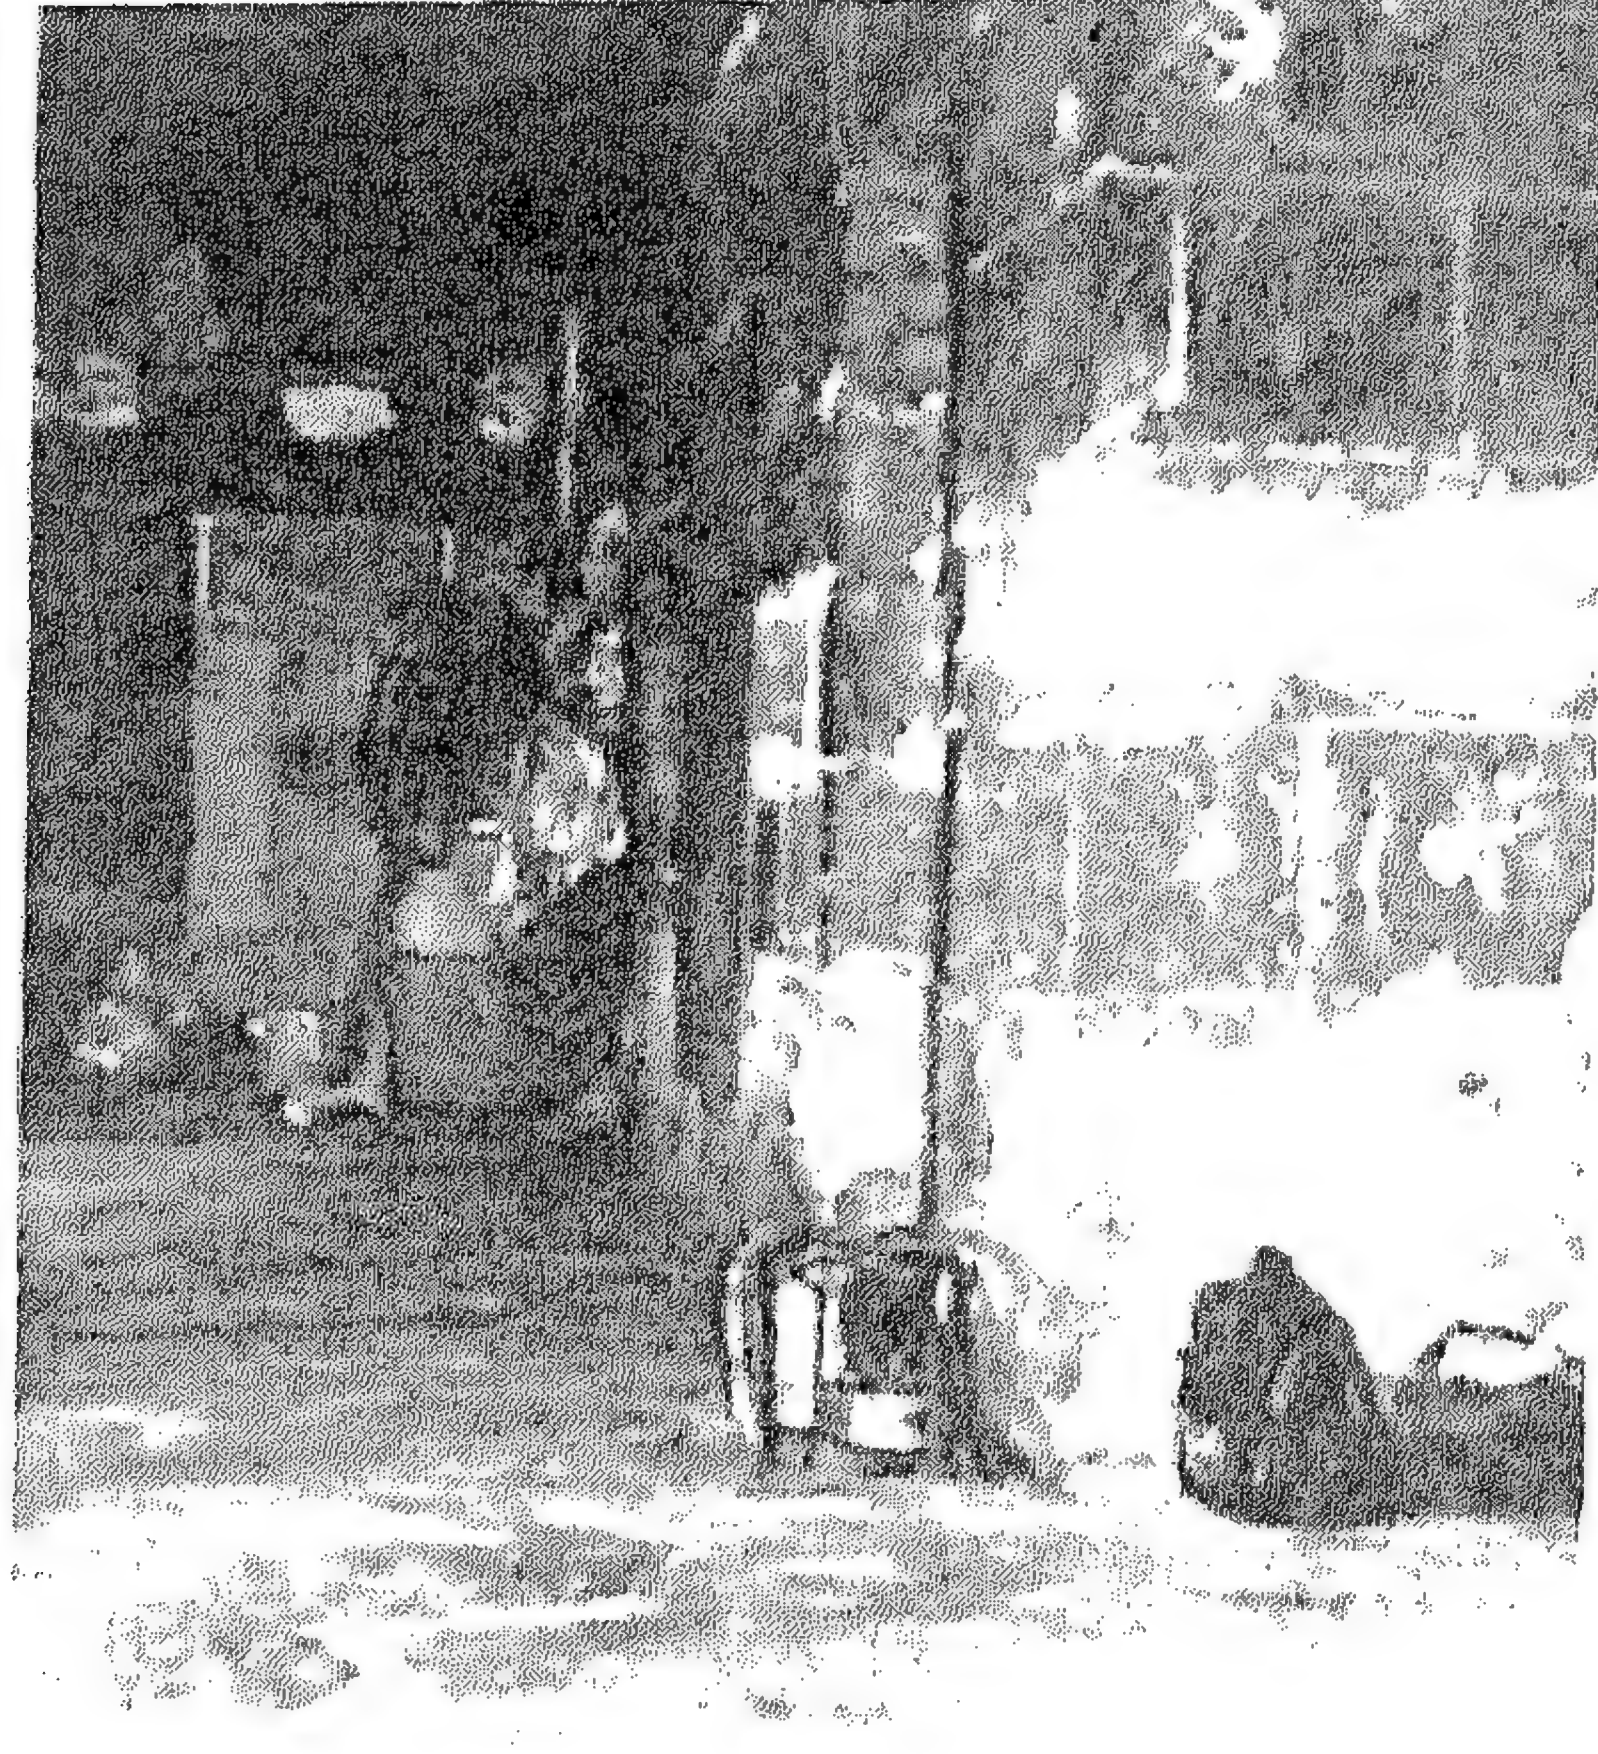


صورة رقم (٧٠) أحد سكان التكية (موقد كيروسين)




صورة رقم (٧١) توضح التشوهات بمبنى التكية

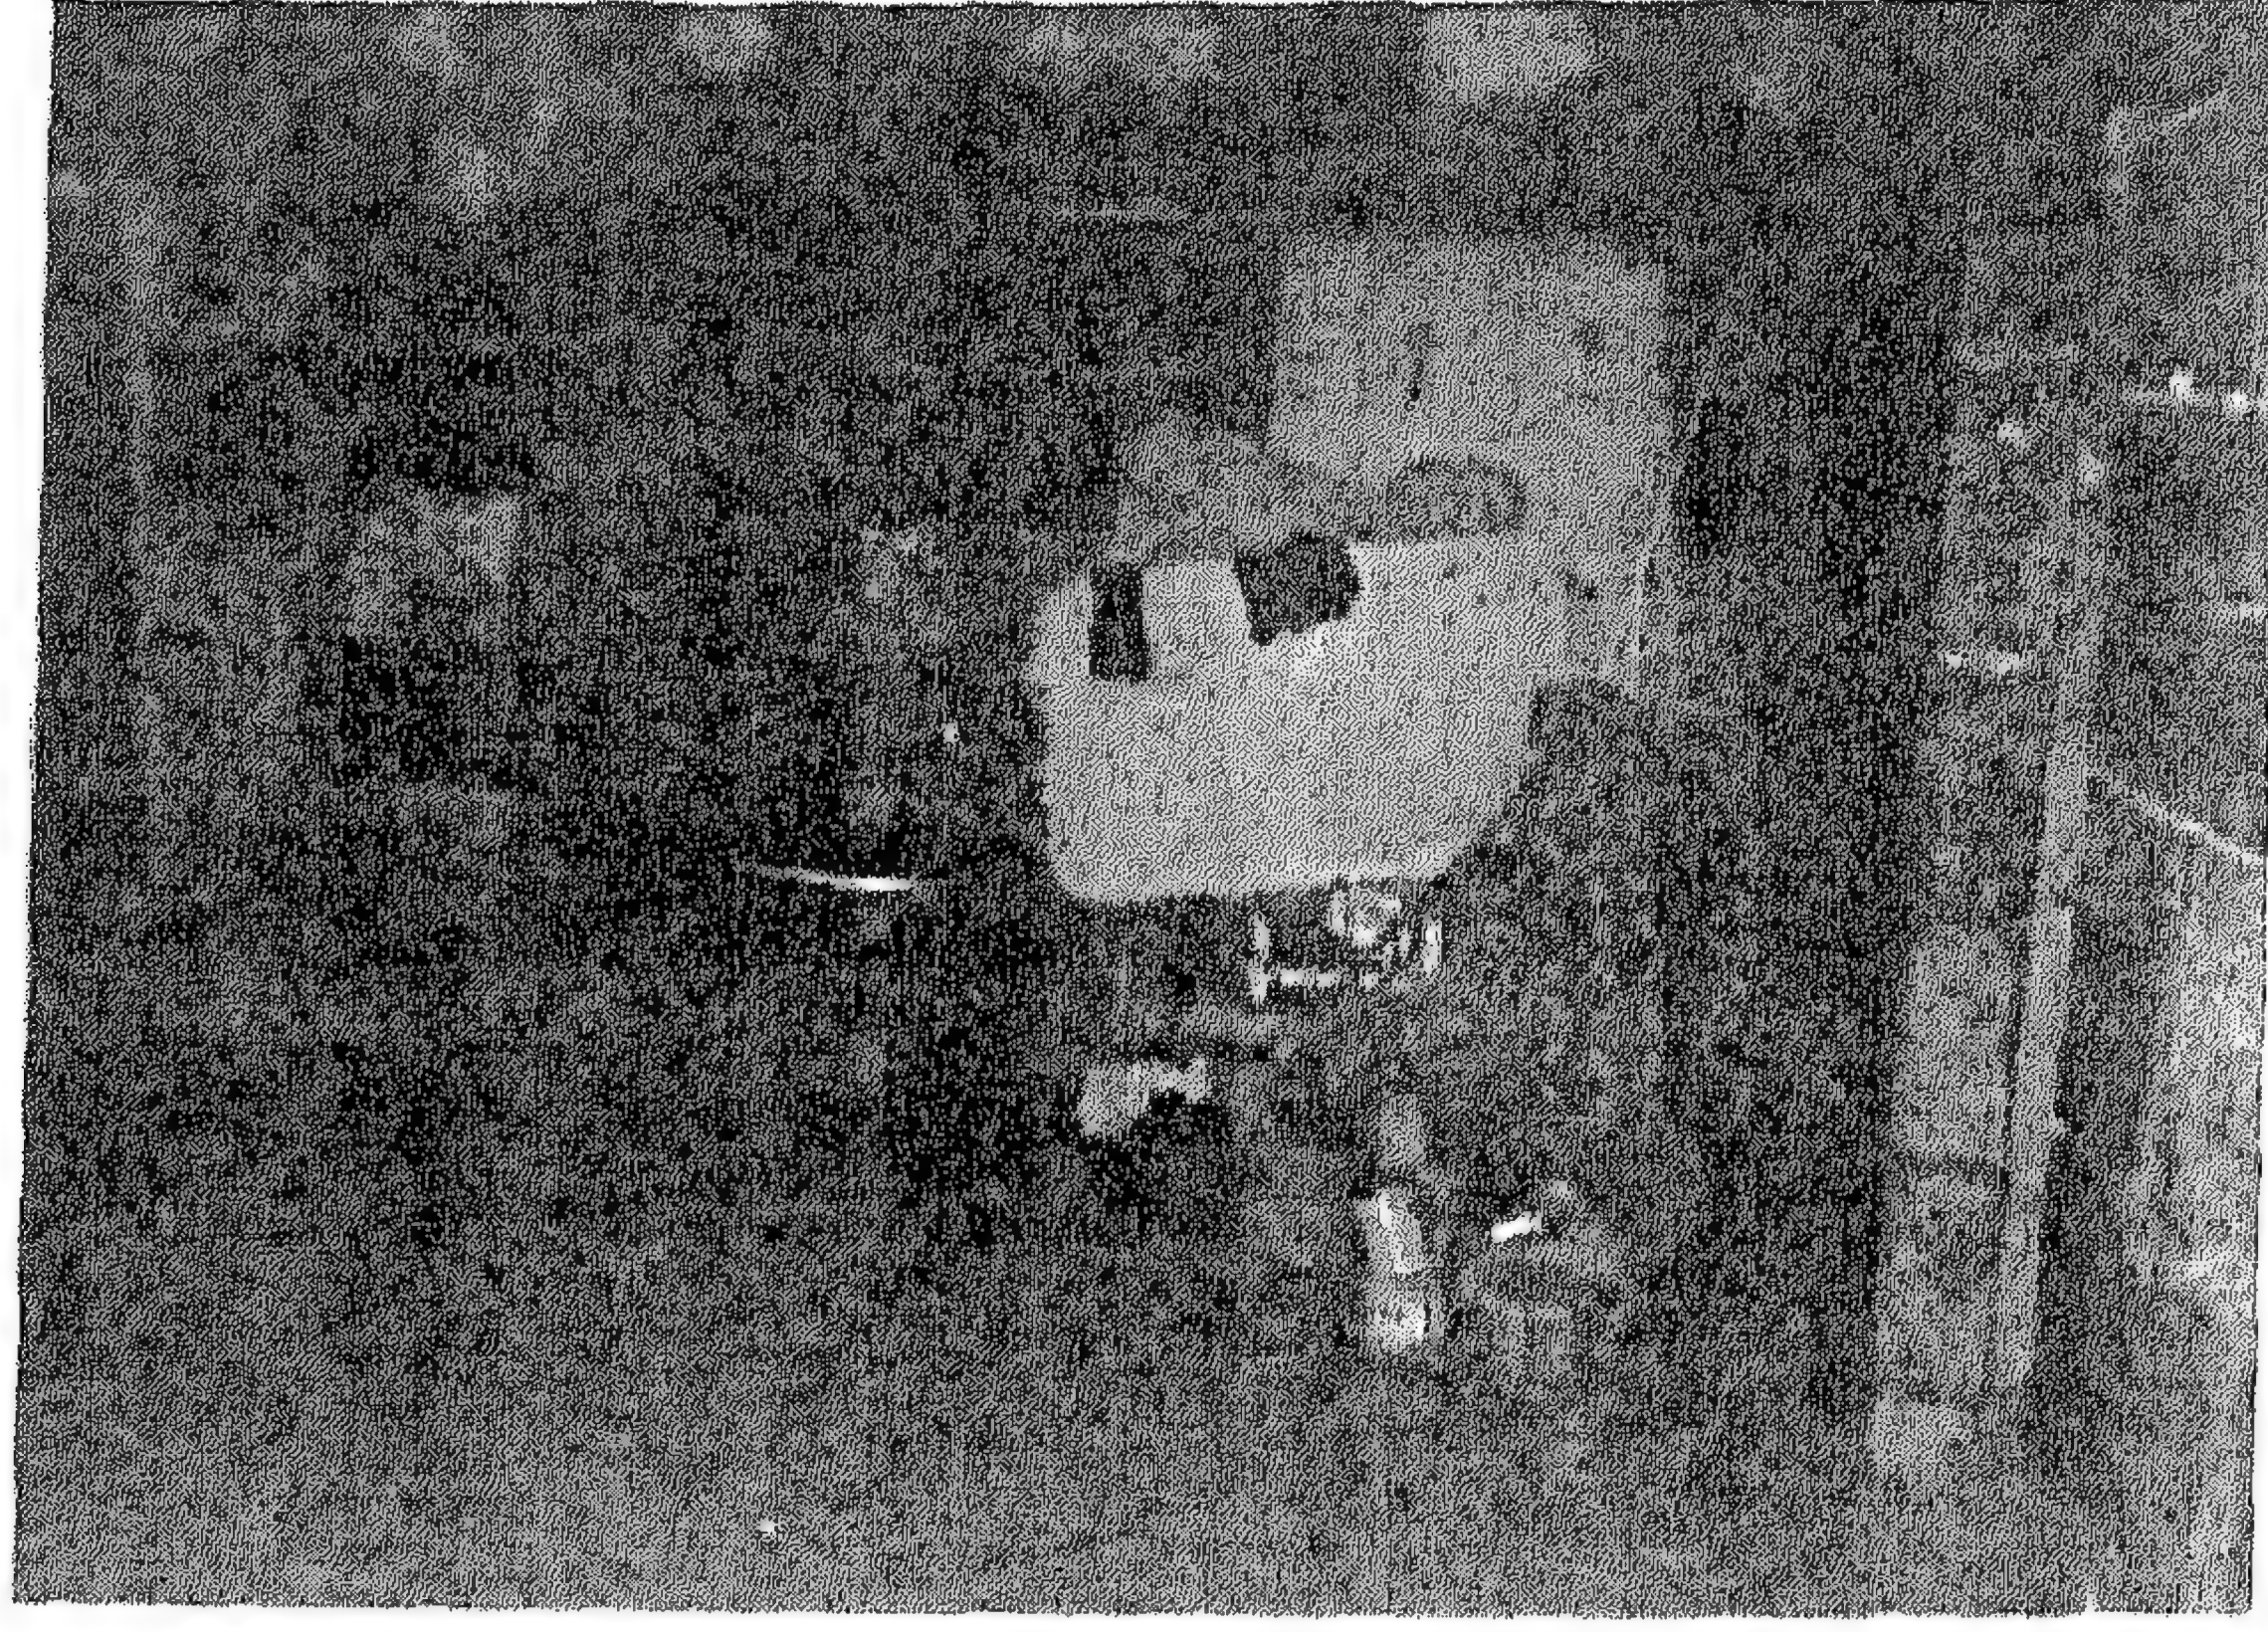


صورة رقم (٧٢) توضح أغراض منزلية لسكان التكية

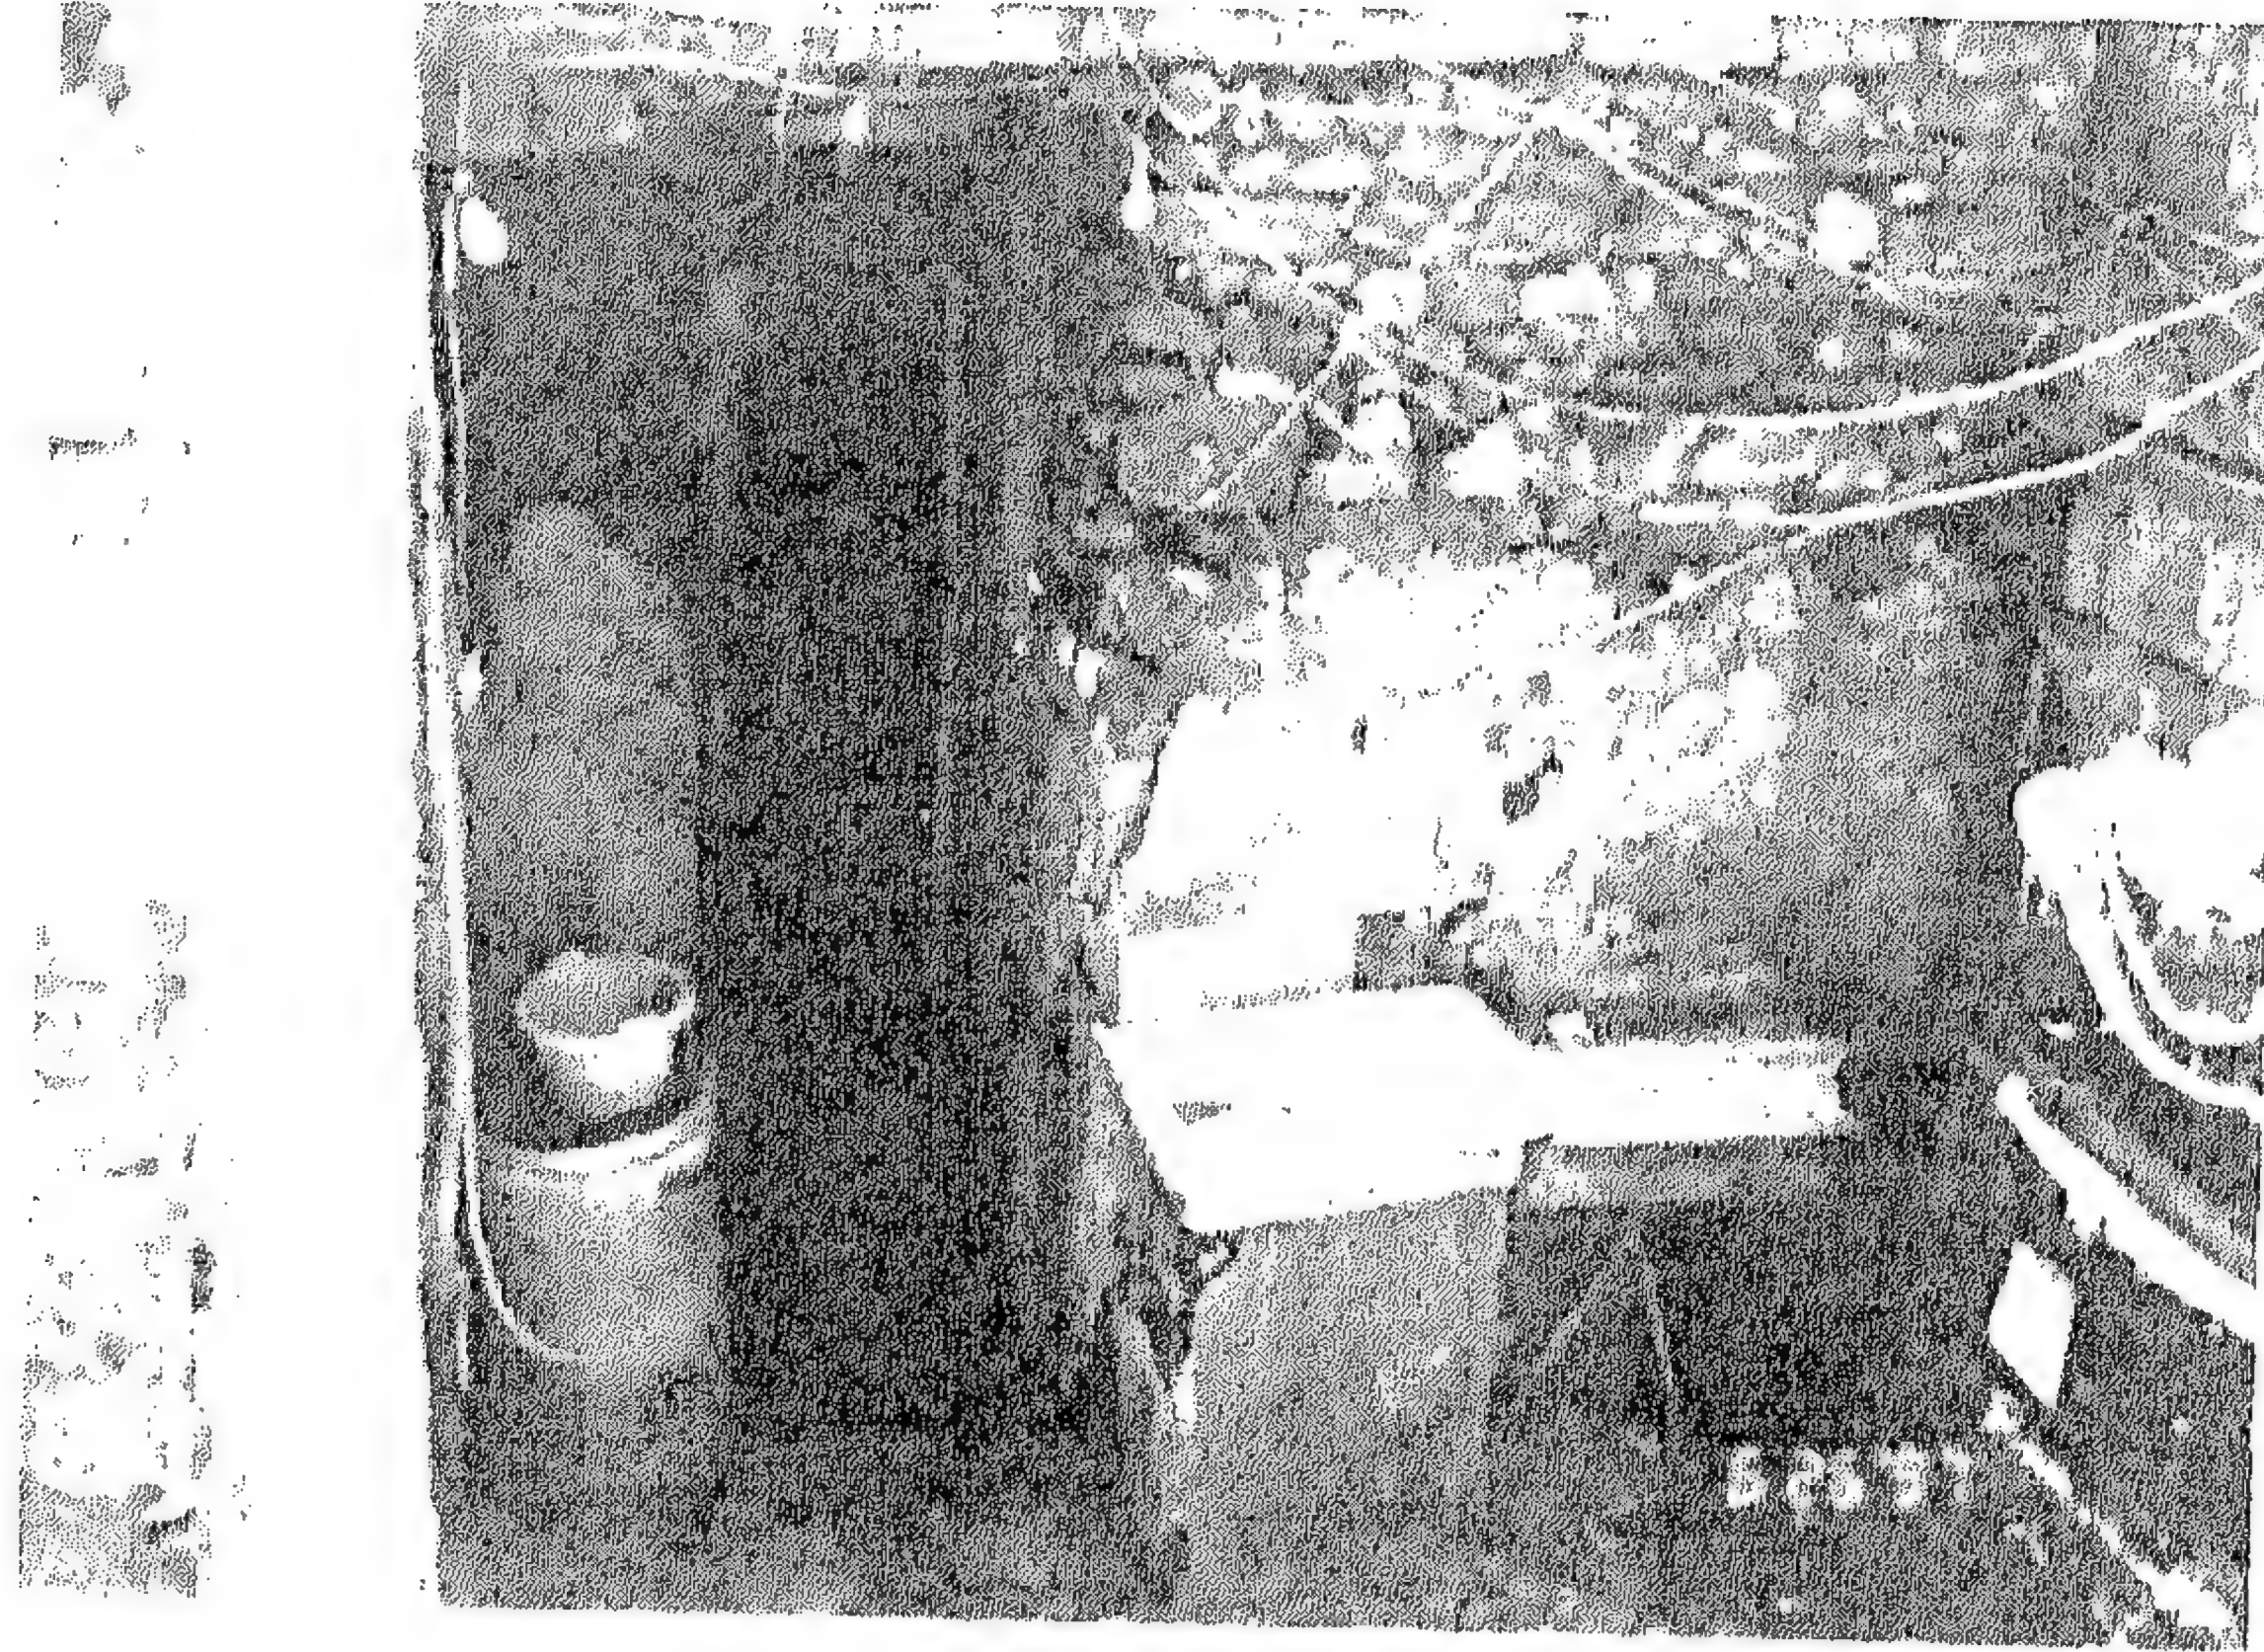

صورة رقم (٧٣) توضح التلف الشديد الناتج عن دورة المياه المستحدثة بالتكية
(تآكل أحجار - رطوبة - تلف بيولوجي)

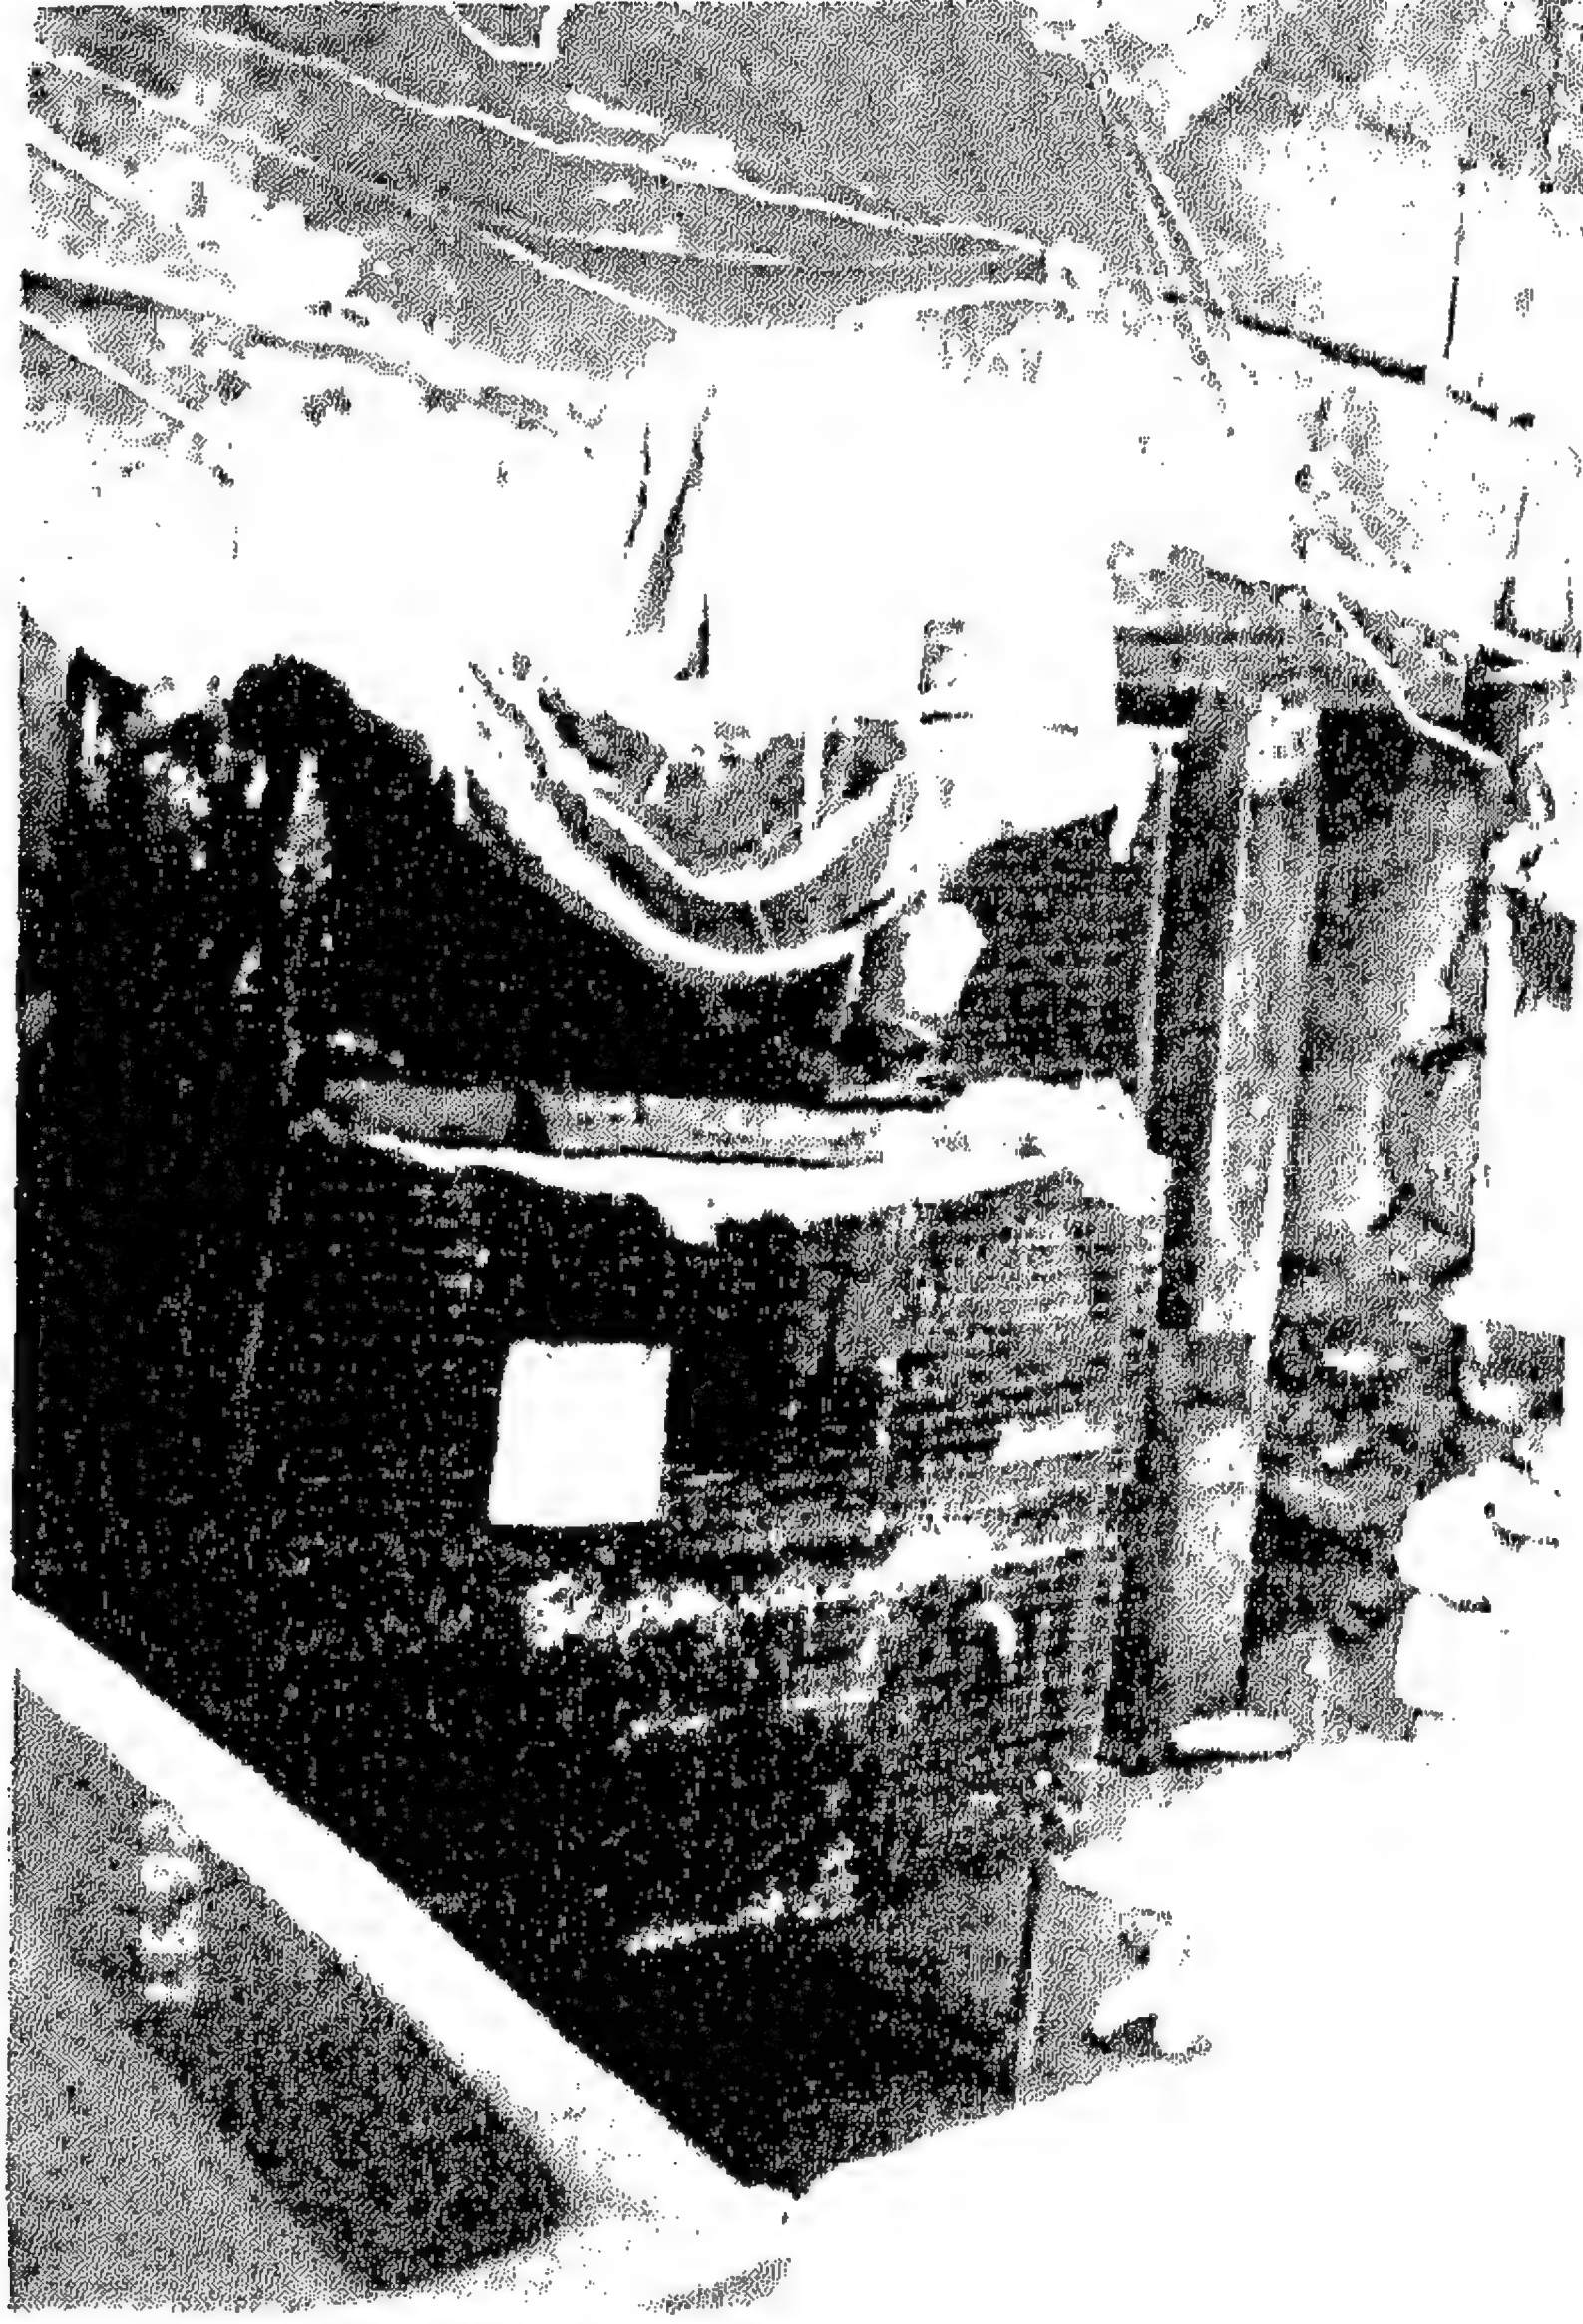

صورة رقم (٧٤) حظيرة دواجن داخل التكية

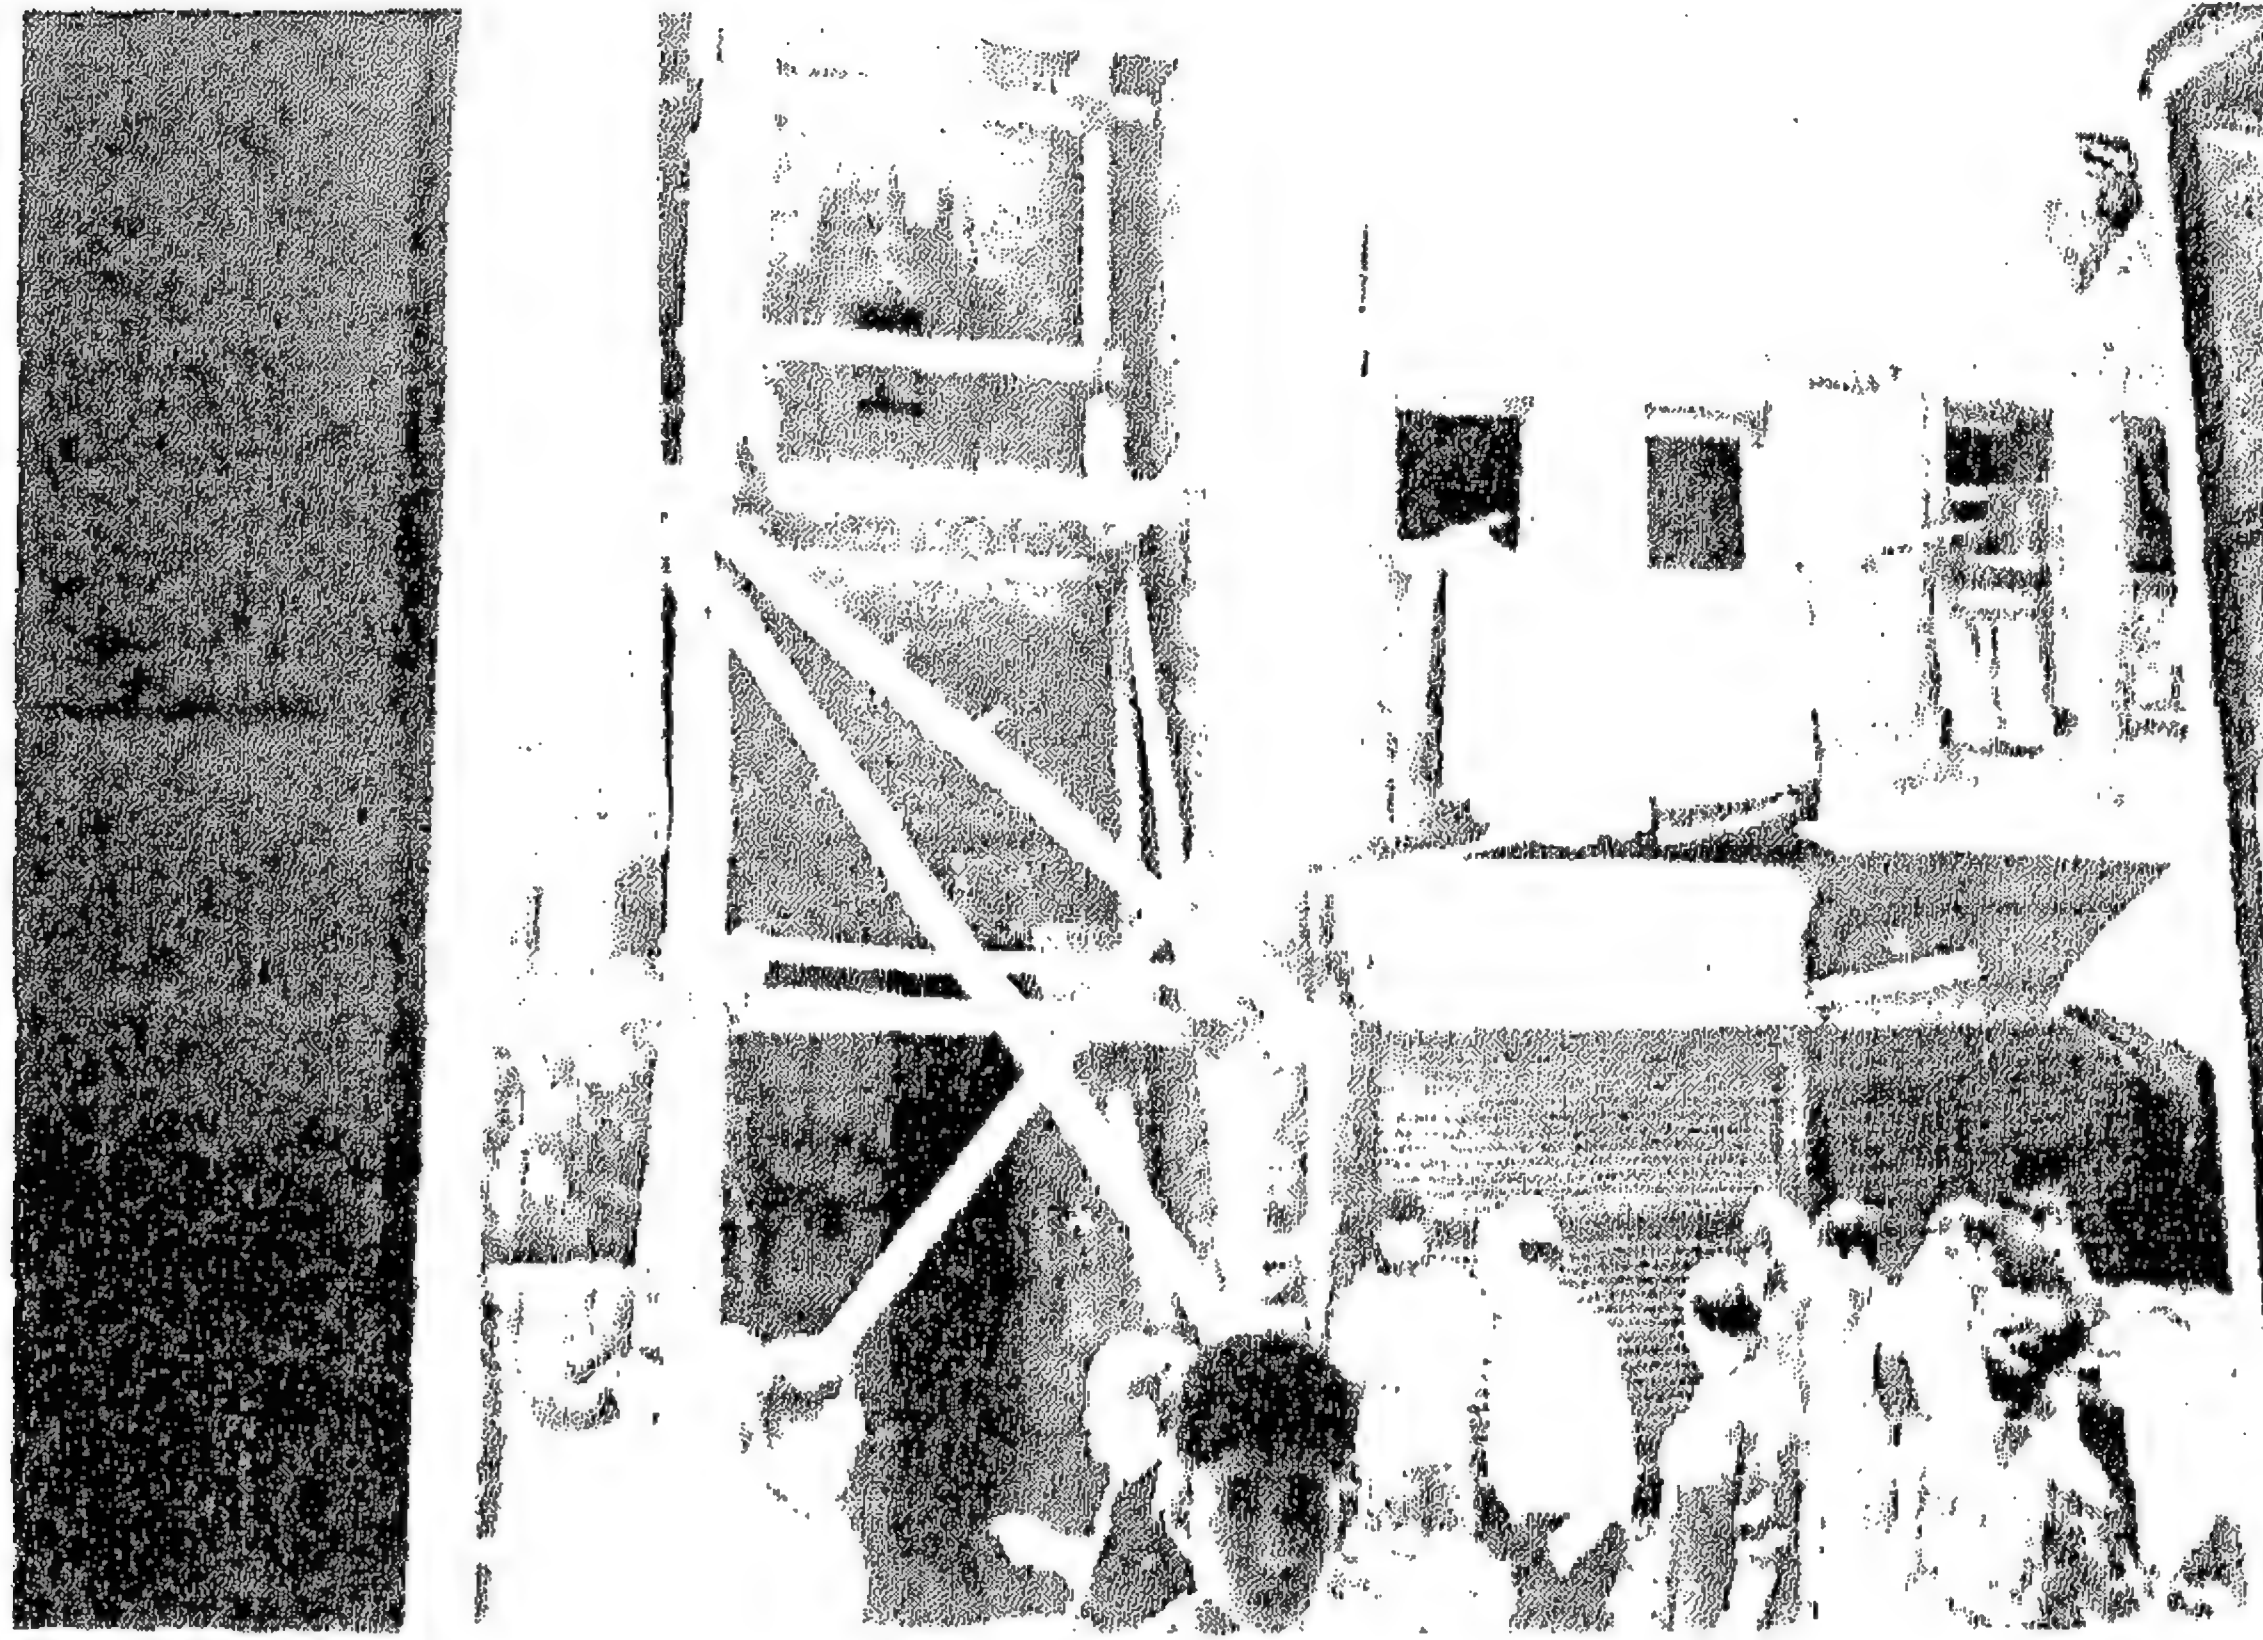


صورة رقم (٧٥) تعدى سكنى بالدور الثانى وباعة جائلين
أمام التكية



صورة رقم (٧٦) إشغالات لمحلات فاكهة ومستلزمات منزلية
وباعة جائلين أسفل التكية



صورة رقم (٧٧) توضح عدم ملائمة شارع السروجية
لسير وسائل النقل لضيق مساحته

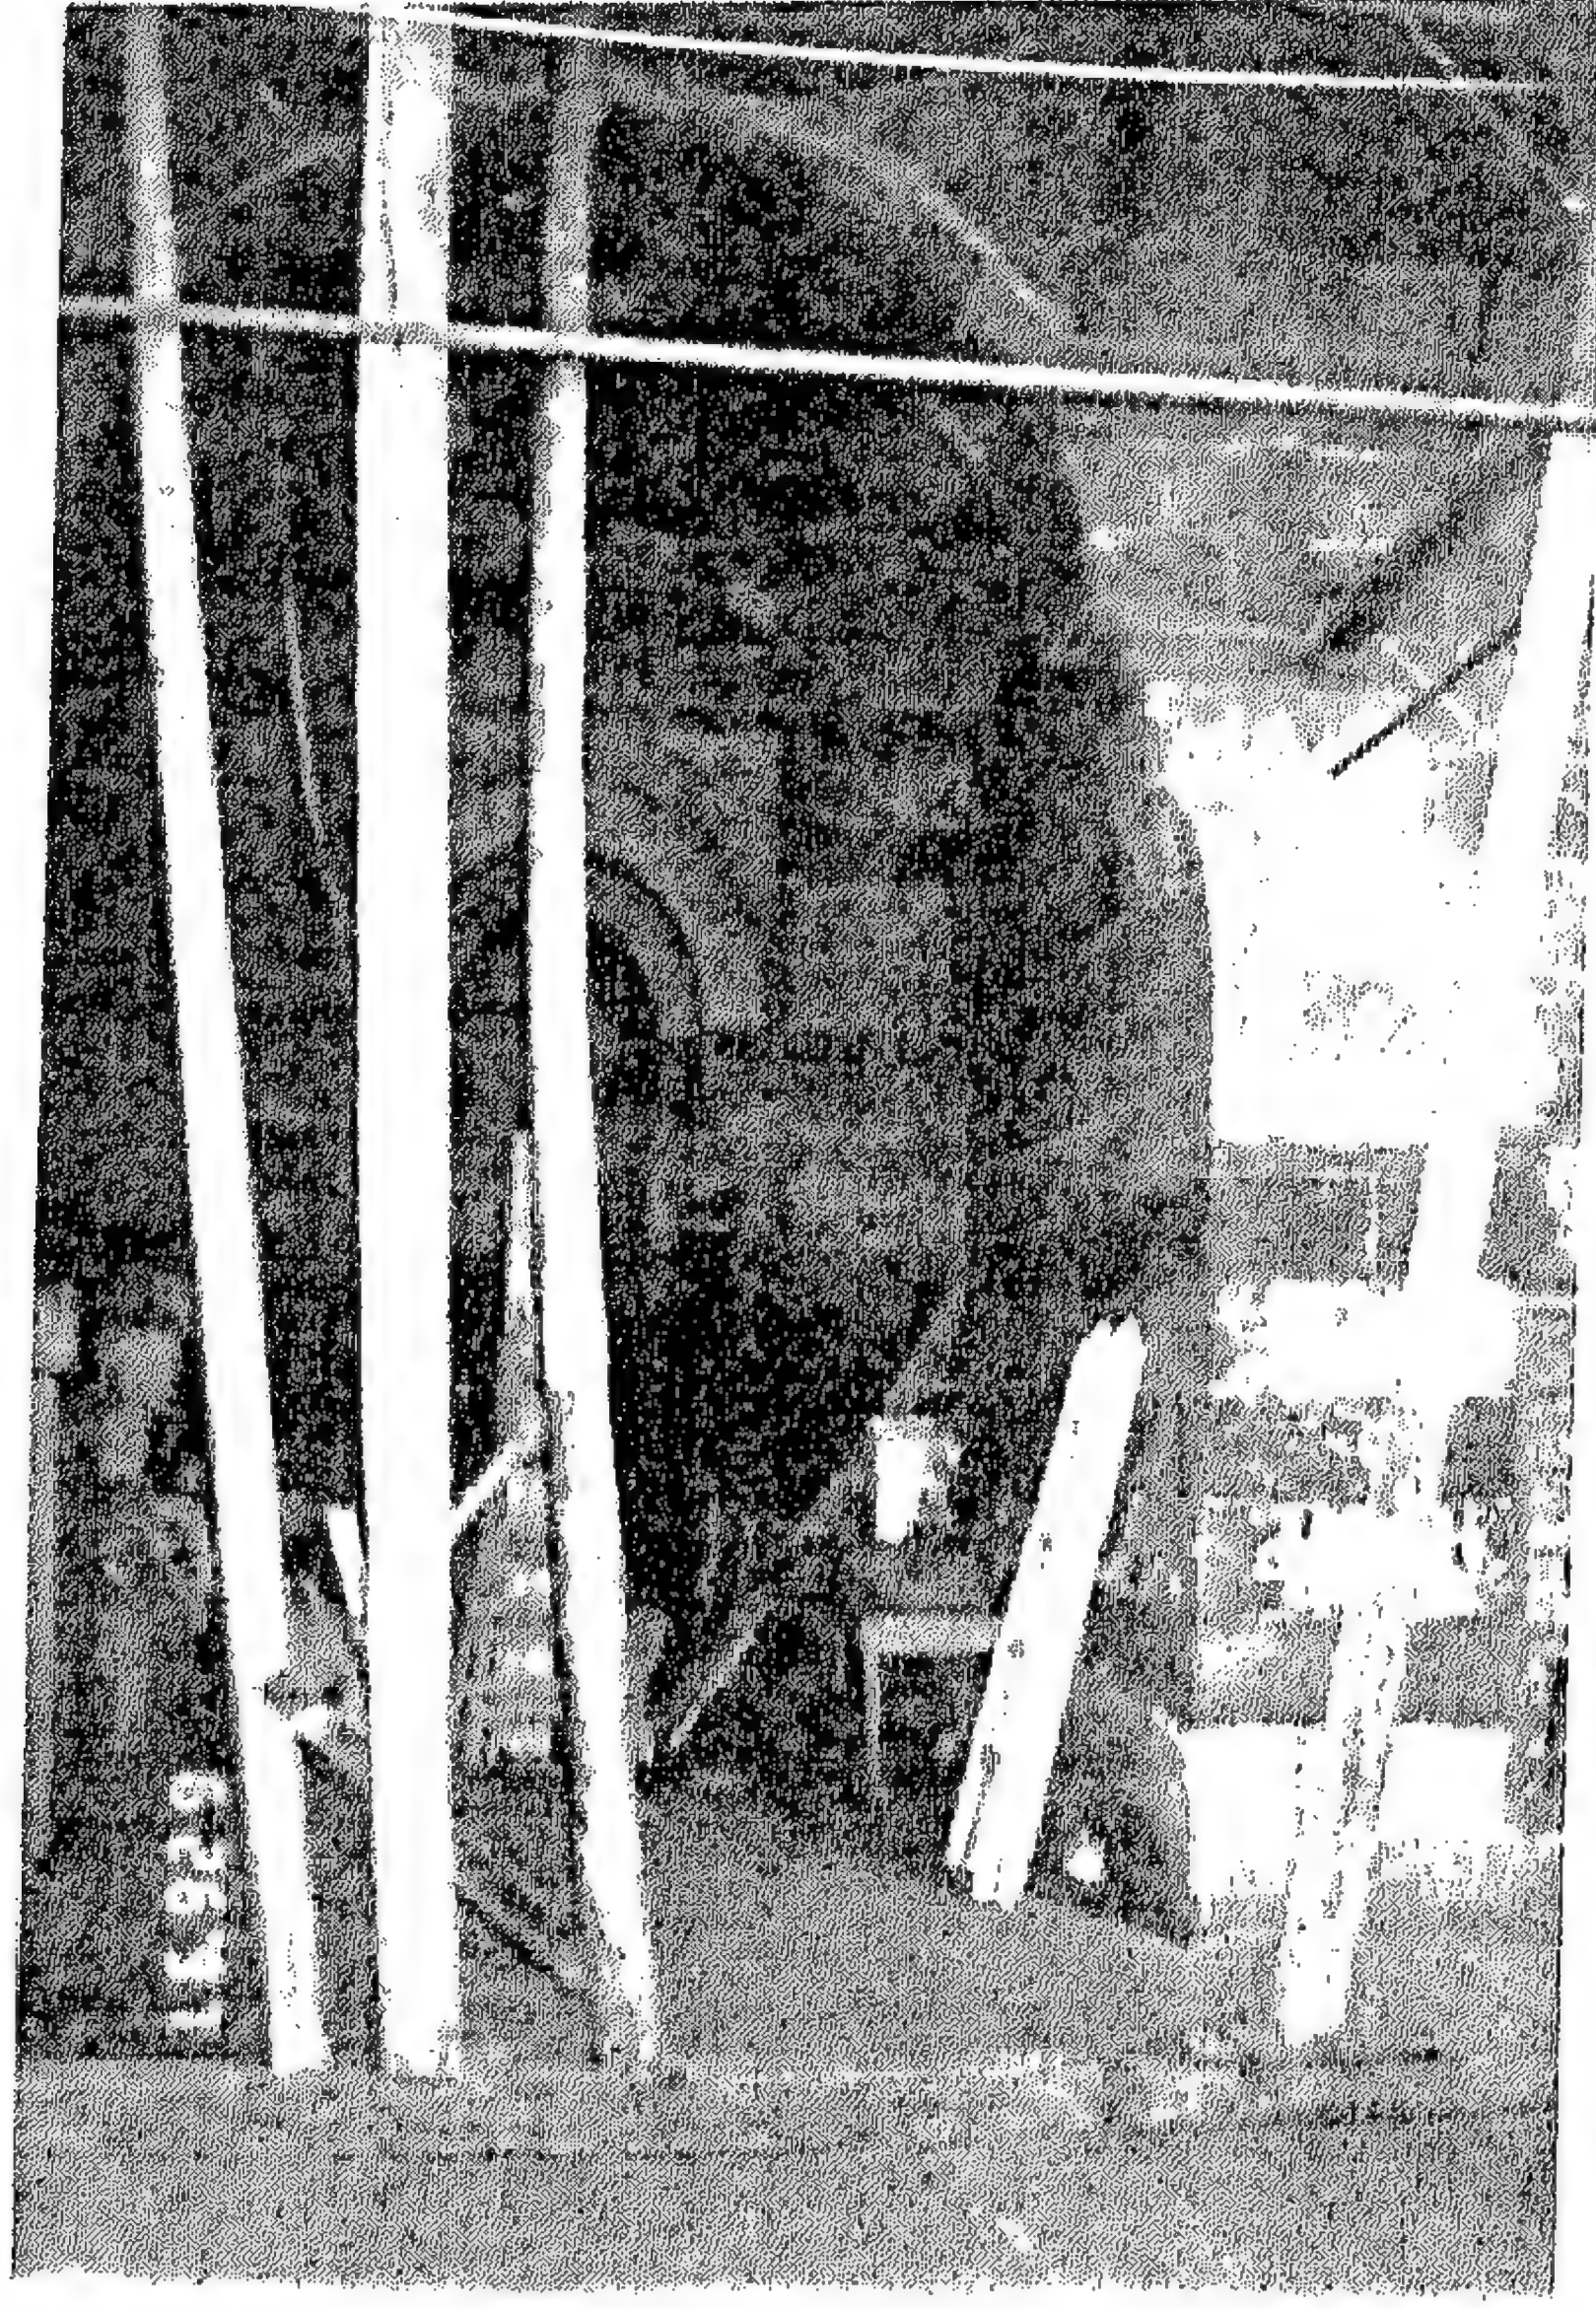


صورة رقم (٧٨) توضح طريقة صلب خاطئة بإيوان القبلة
(على ركيزة واحدة)




صورة رقم (٧٩) توضح طريقة صلب خاطئة بالإيوان
الجنوبي الغربي (على ركيزة واحدة)




صورة رقم (٨٠) توضح مخلفات وإهمال أعلى التكية
يهدد بإحداث حرائق

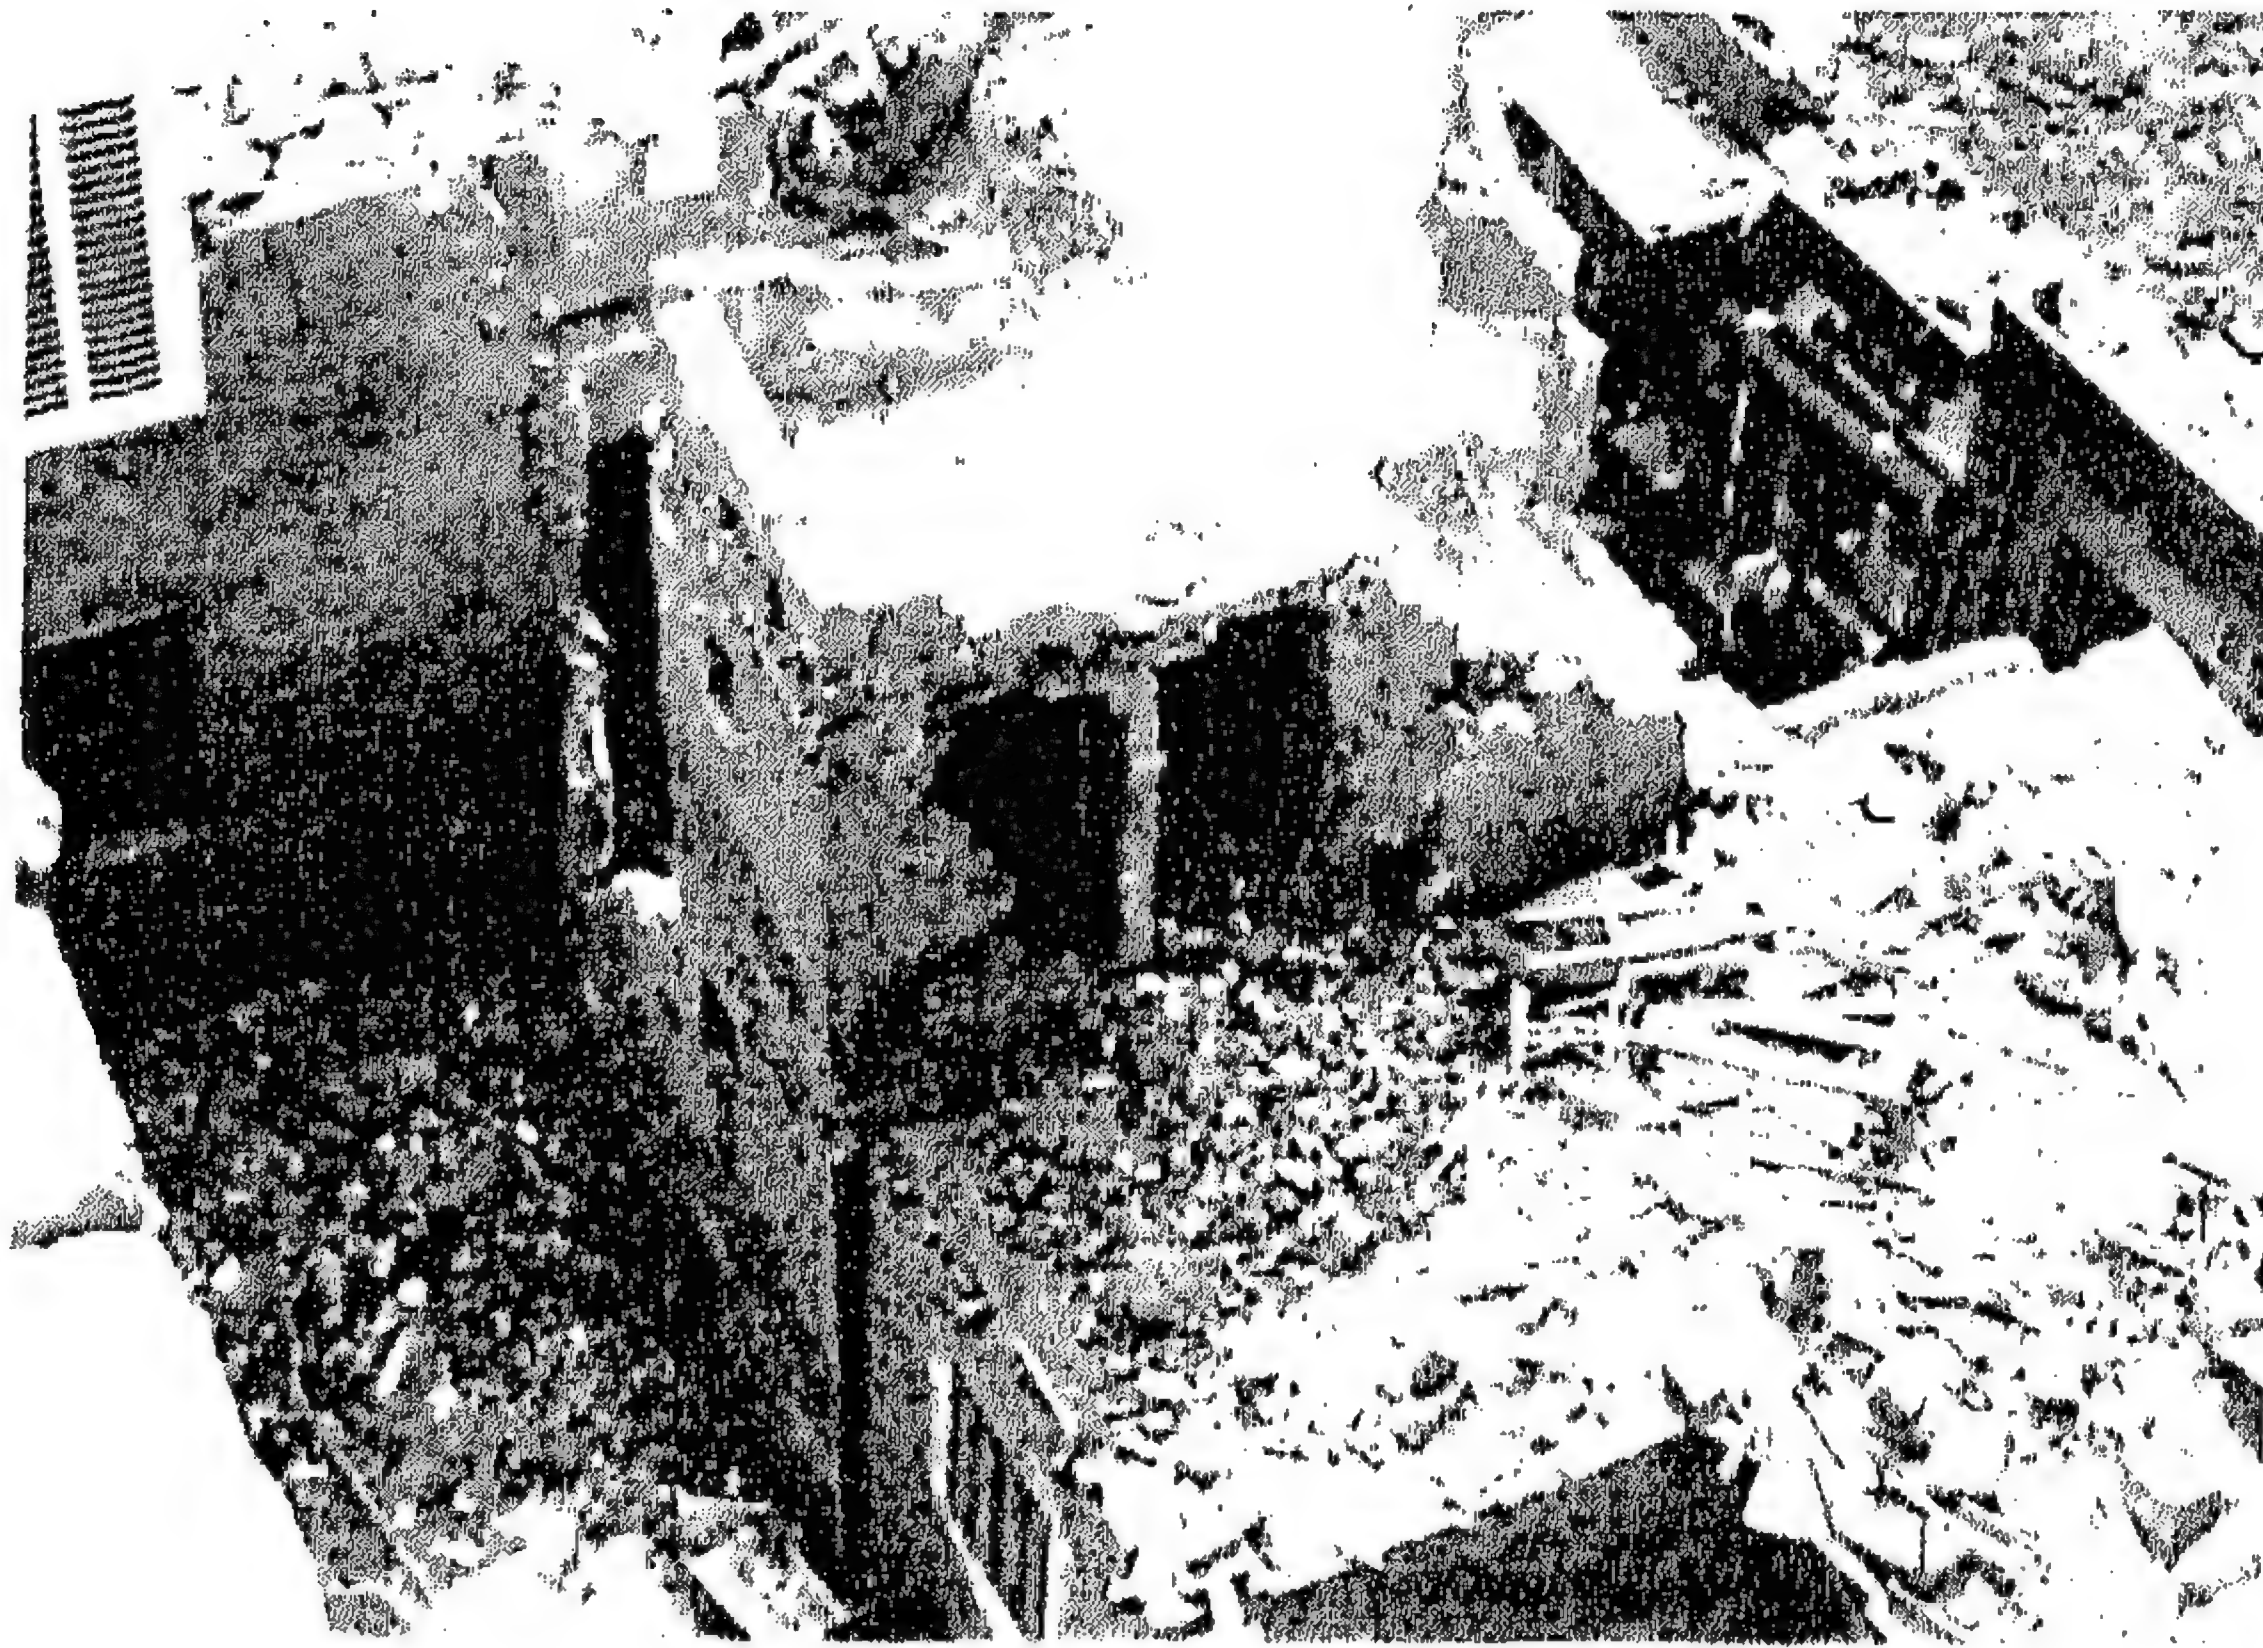

صورة رقم (٨١) توضح مخلفات وأخشاب قديمة وإهمال
يعرض المبنى للخطر

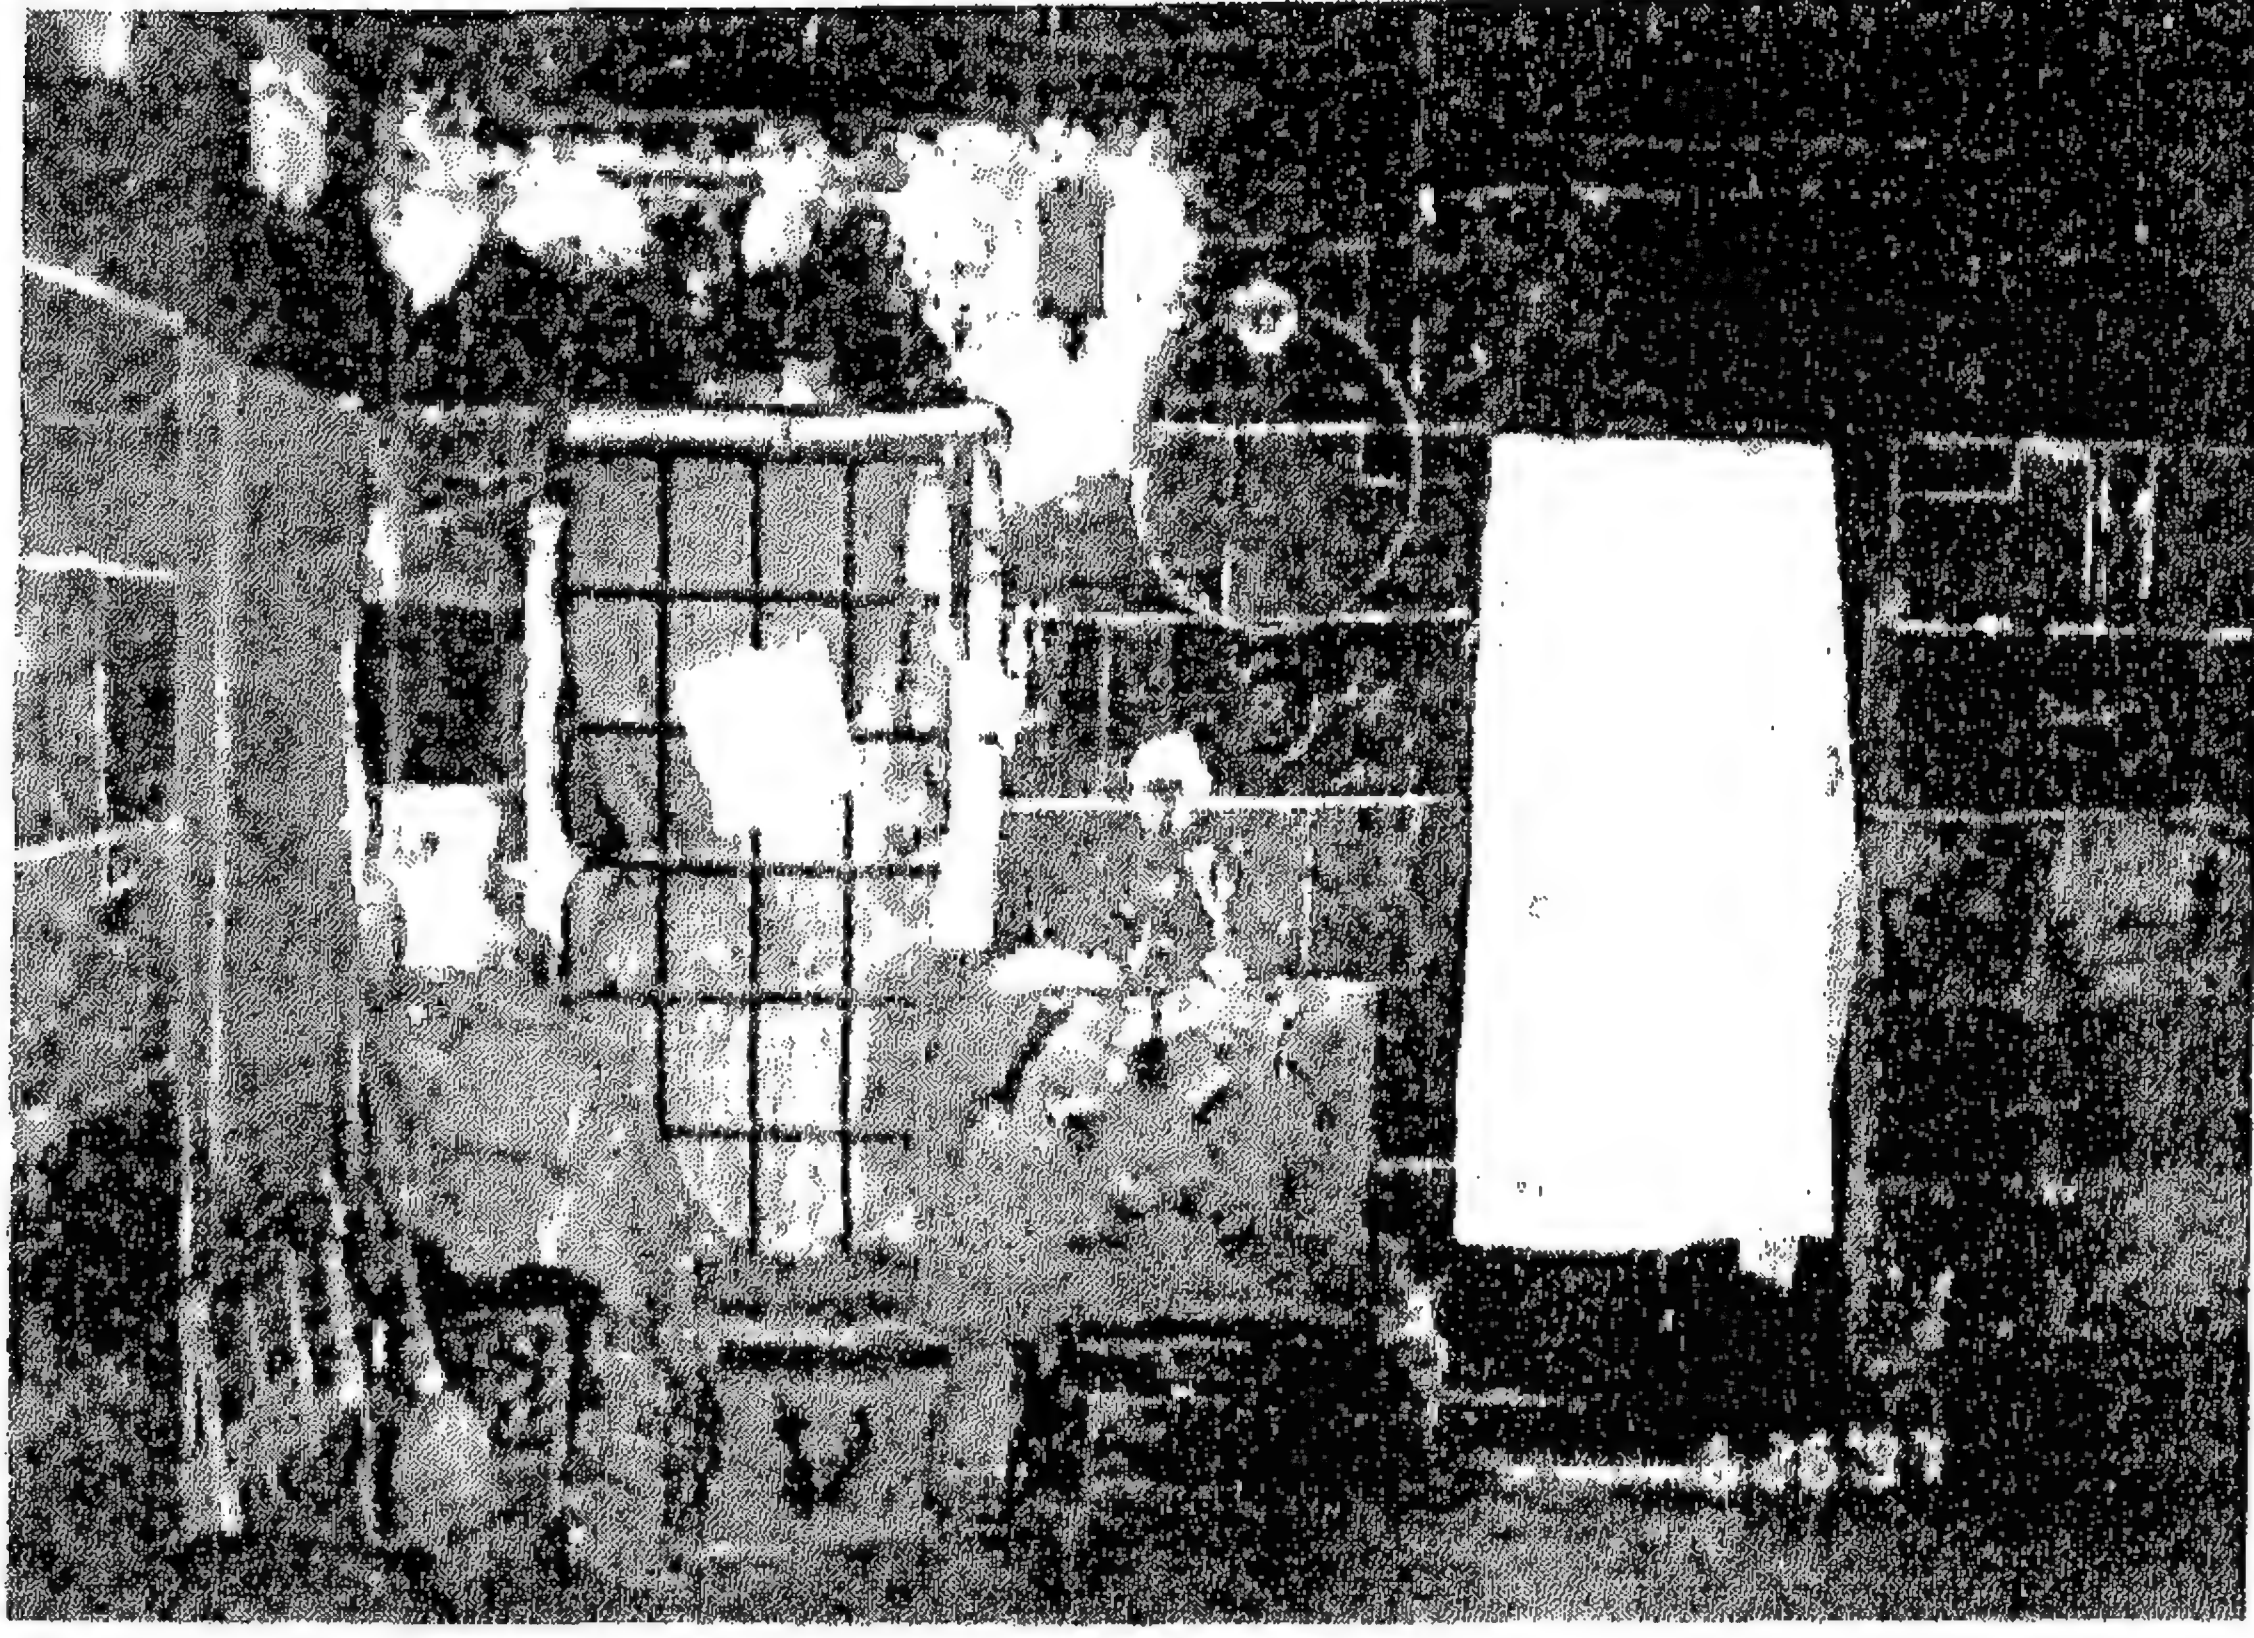


صورة رقم (٨٢) توضح إنتشار الأتربة والإتساخات بالمبنى

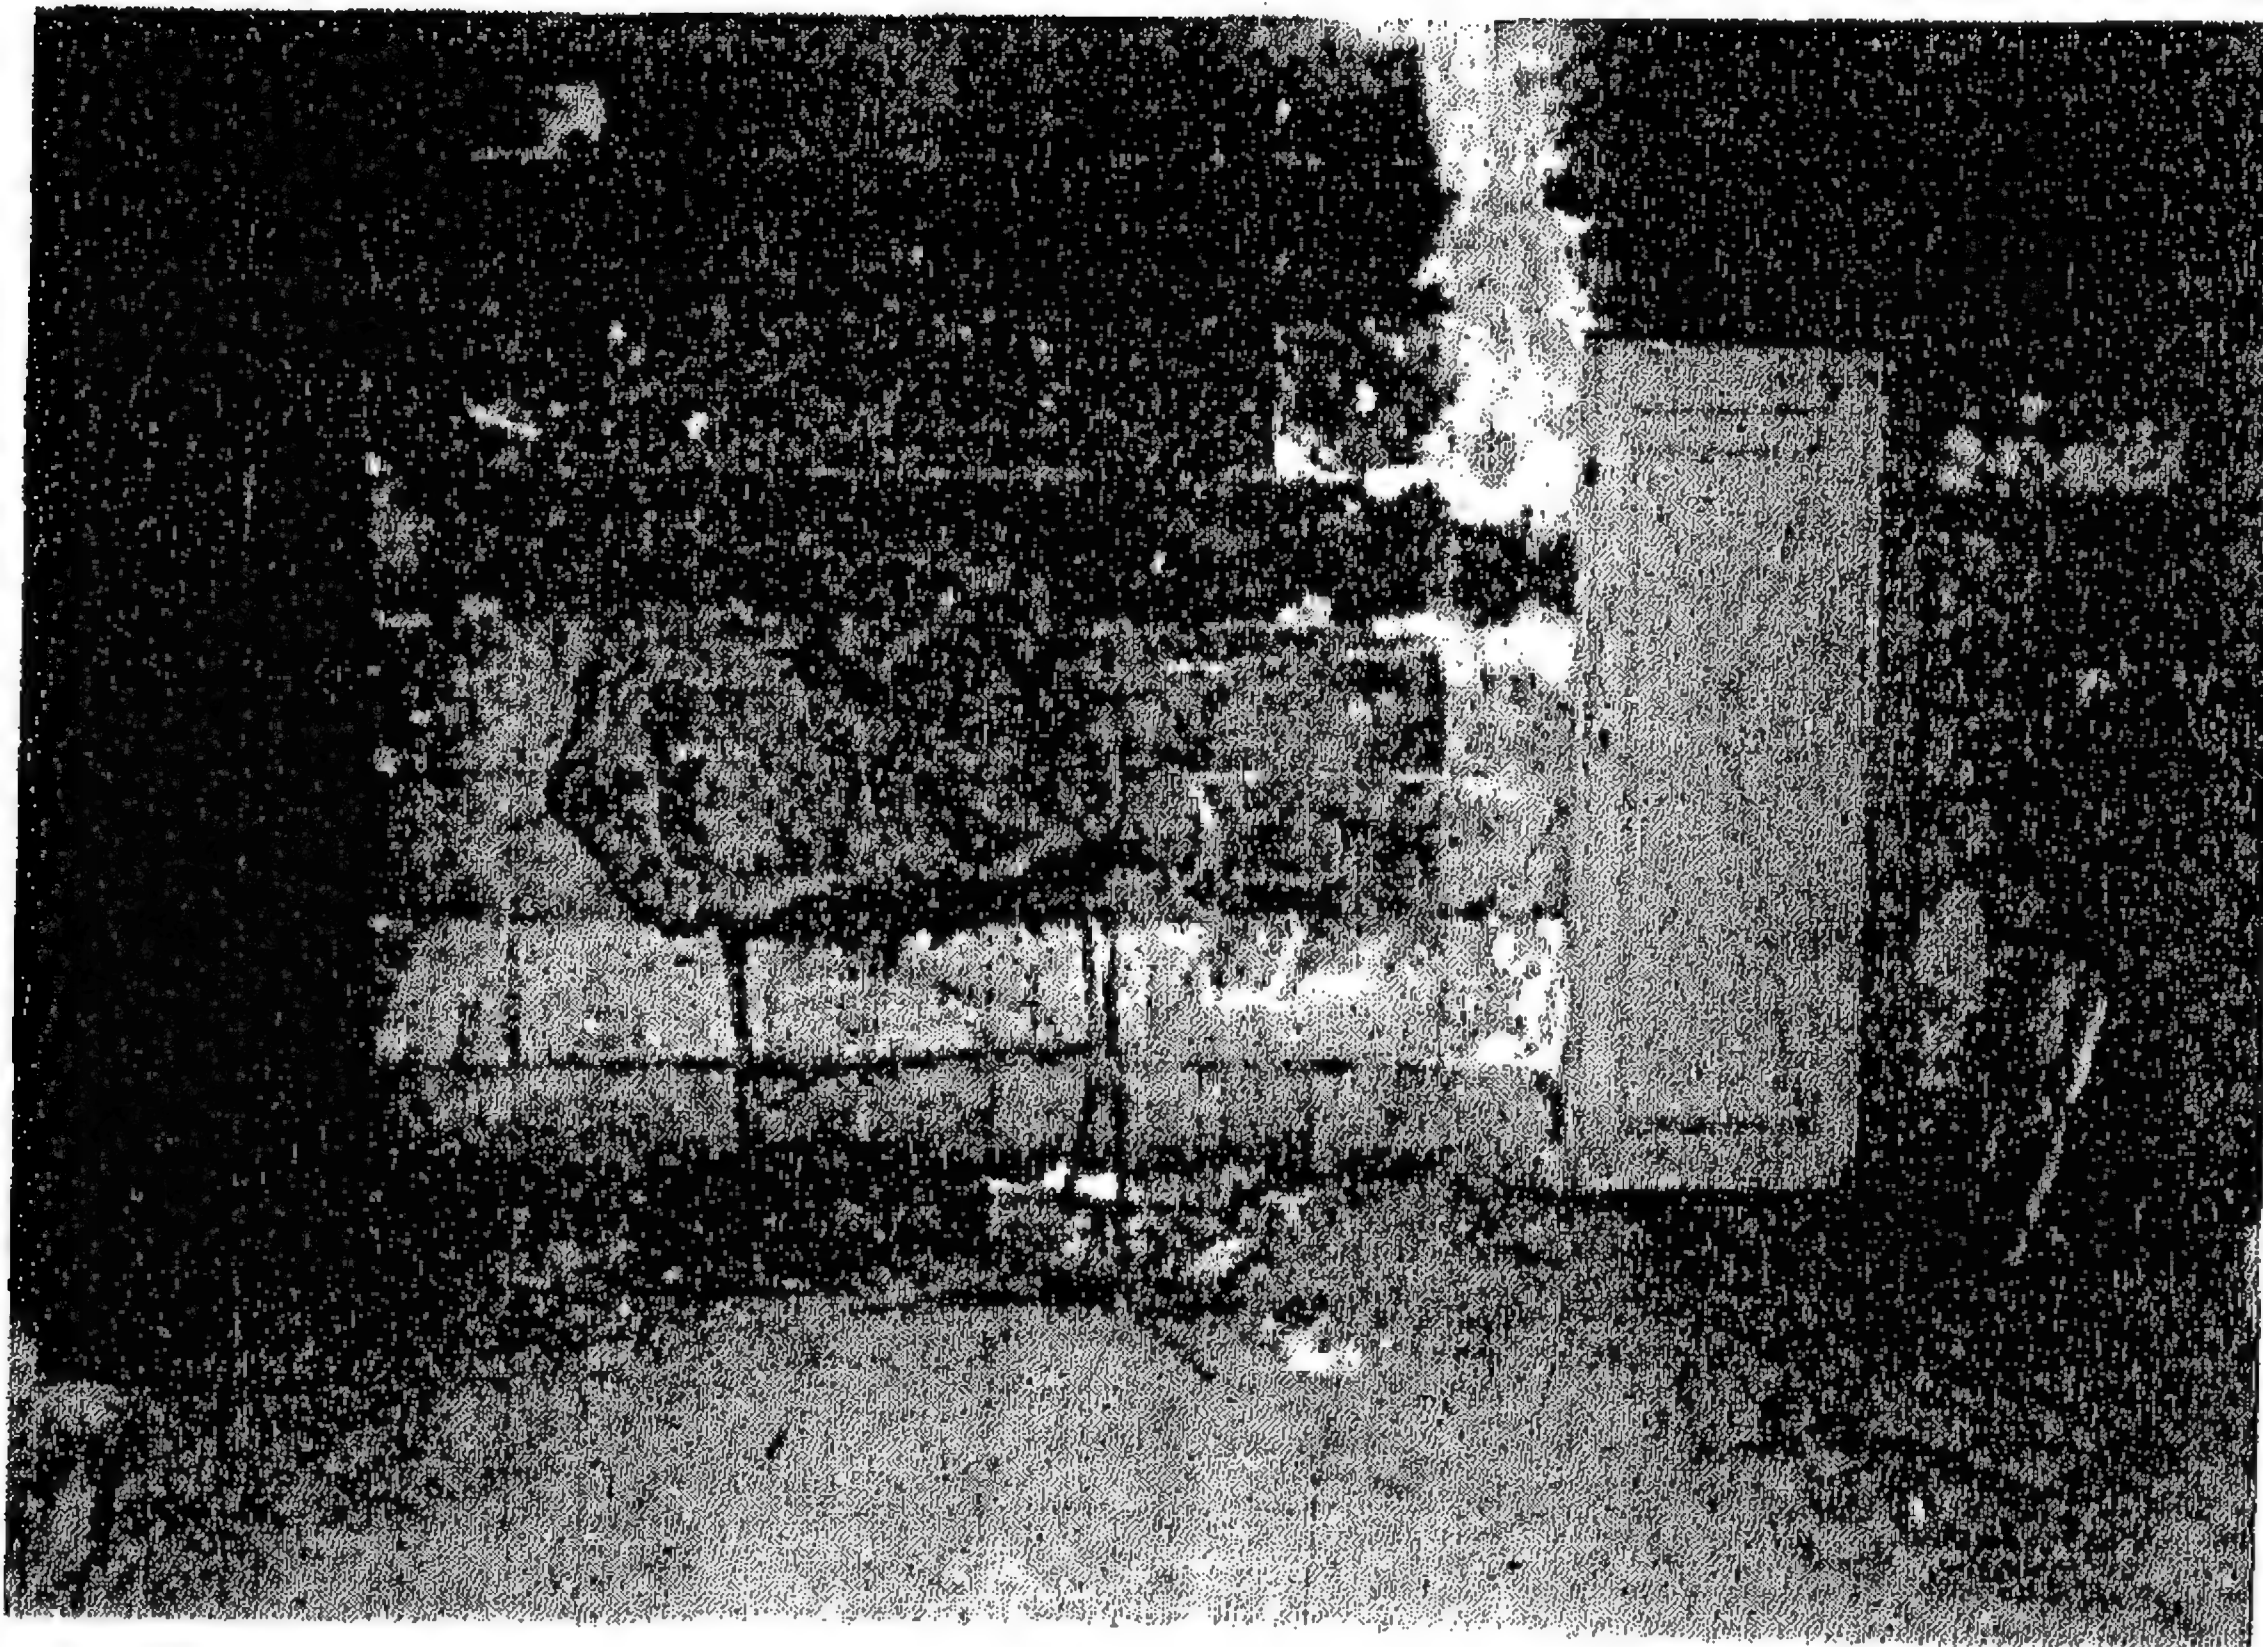

صورة رقم (٨٣) توضح التشوهات والأتربة والإتساخات
والسناج بالمبنى



صورة رقم (٨٤) توضح تأثير الرطوبة على تلف وتآكل
أحجار المبنى

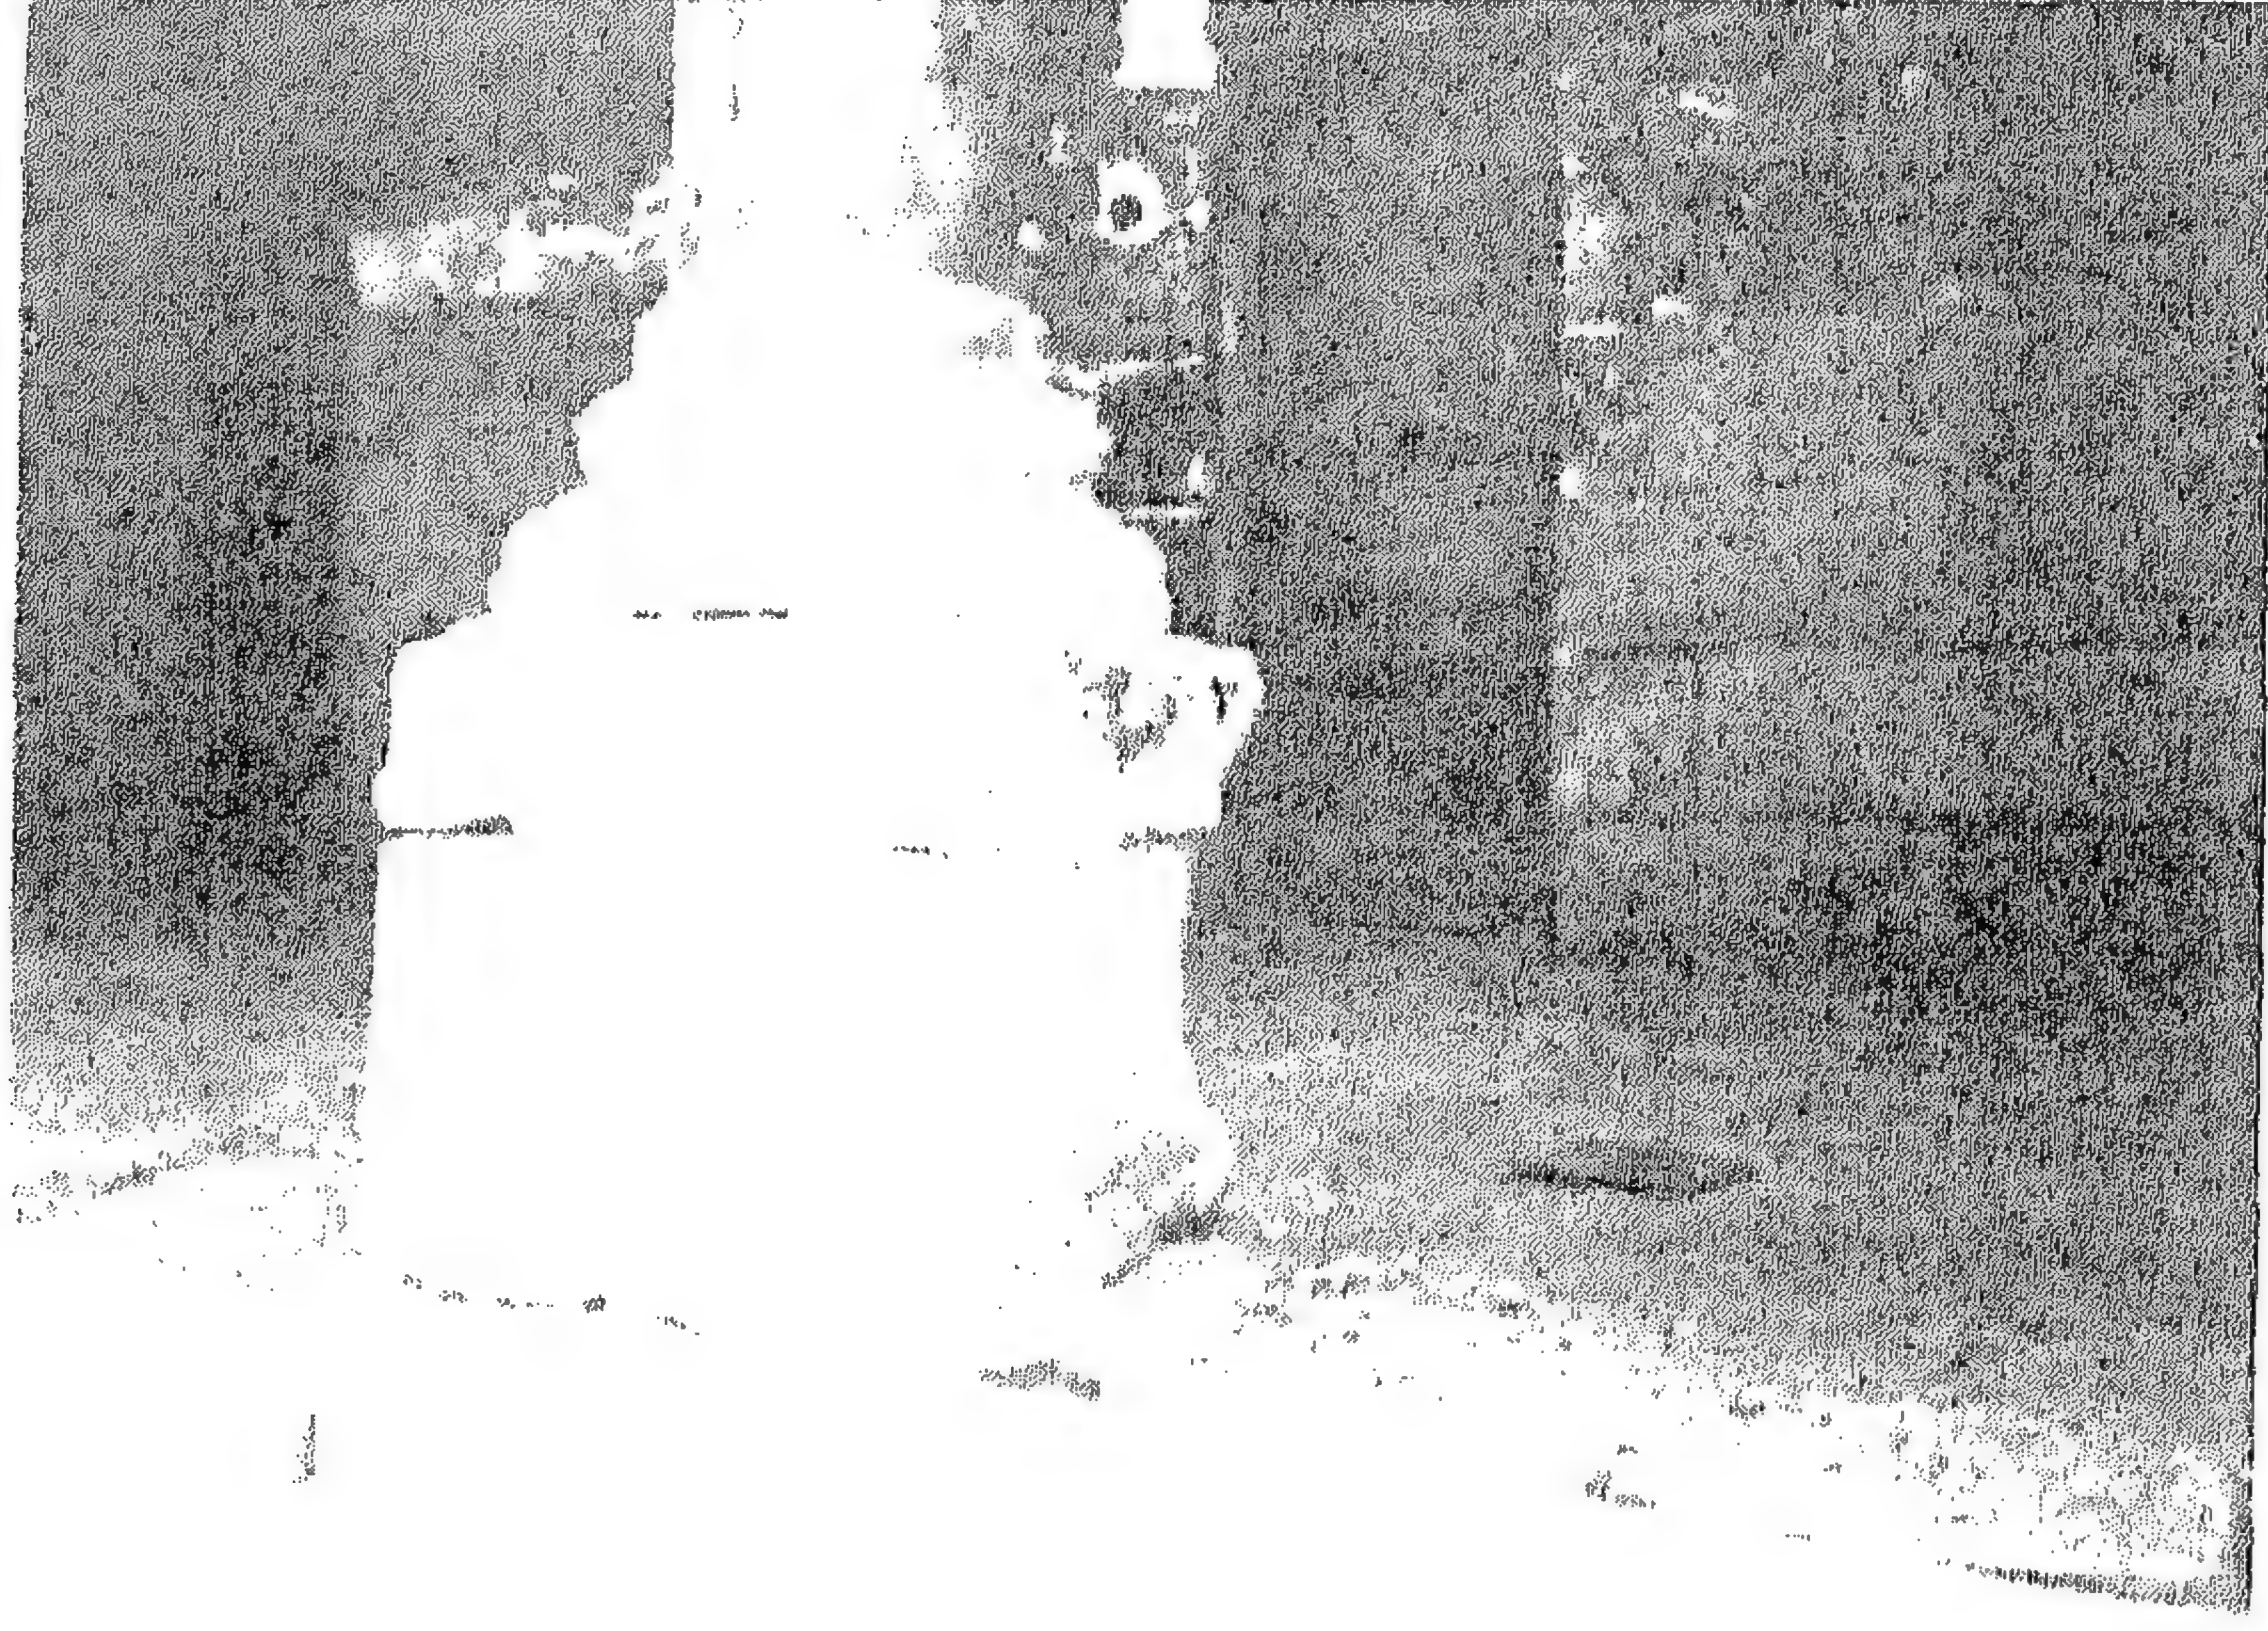


صورة رقم (٨٥) توضح تأثير الرطوبة على تآكل أحجار
وقواعد الأعمدة



صورة رقم (٨٦) توضح تأثير الرطوبة وسوء الإستخدام
على تآكل أحجار المدخل والمكاسل
مع تشوينات خضر بالمدخل



صورة رقم (٨٧) توضح تآكل أحجار الواجهة المطللة على شارع
حمام بشتك

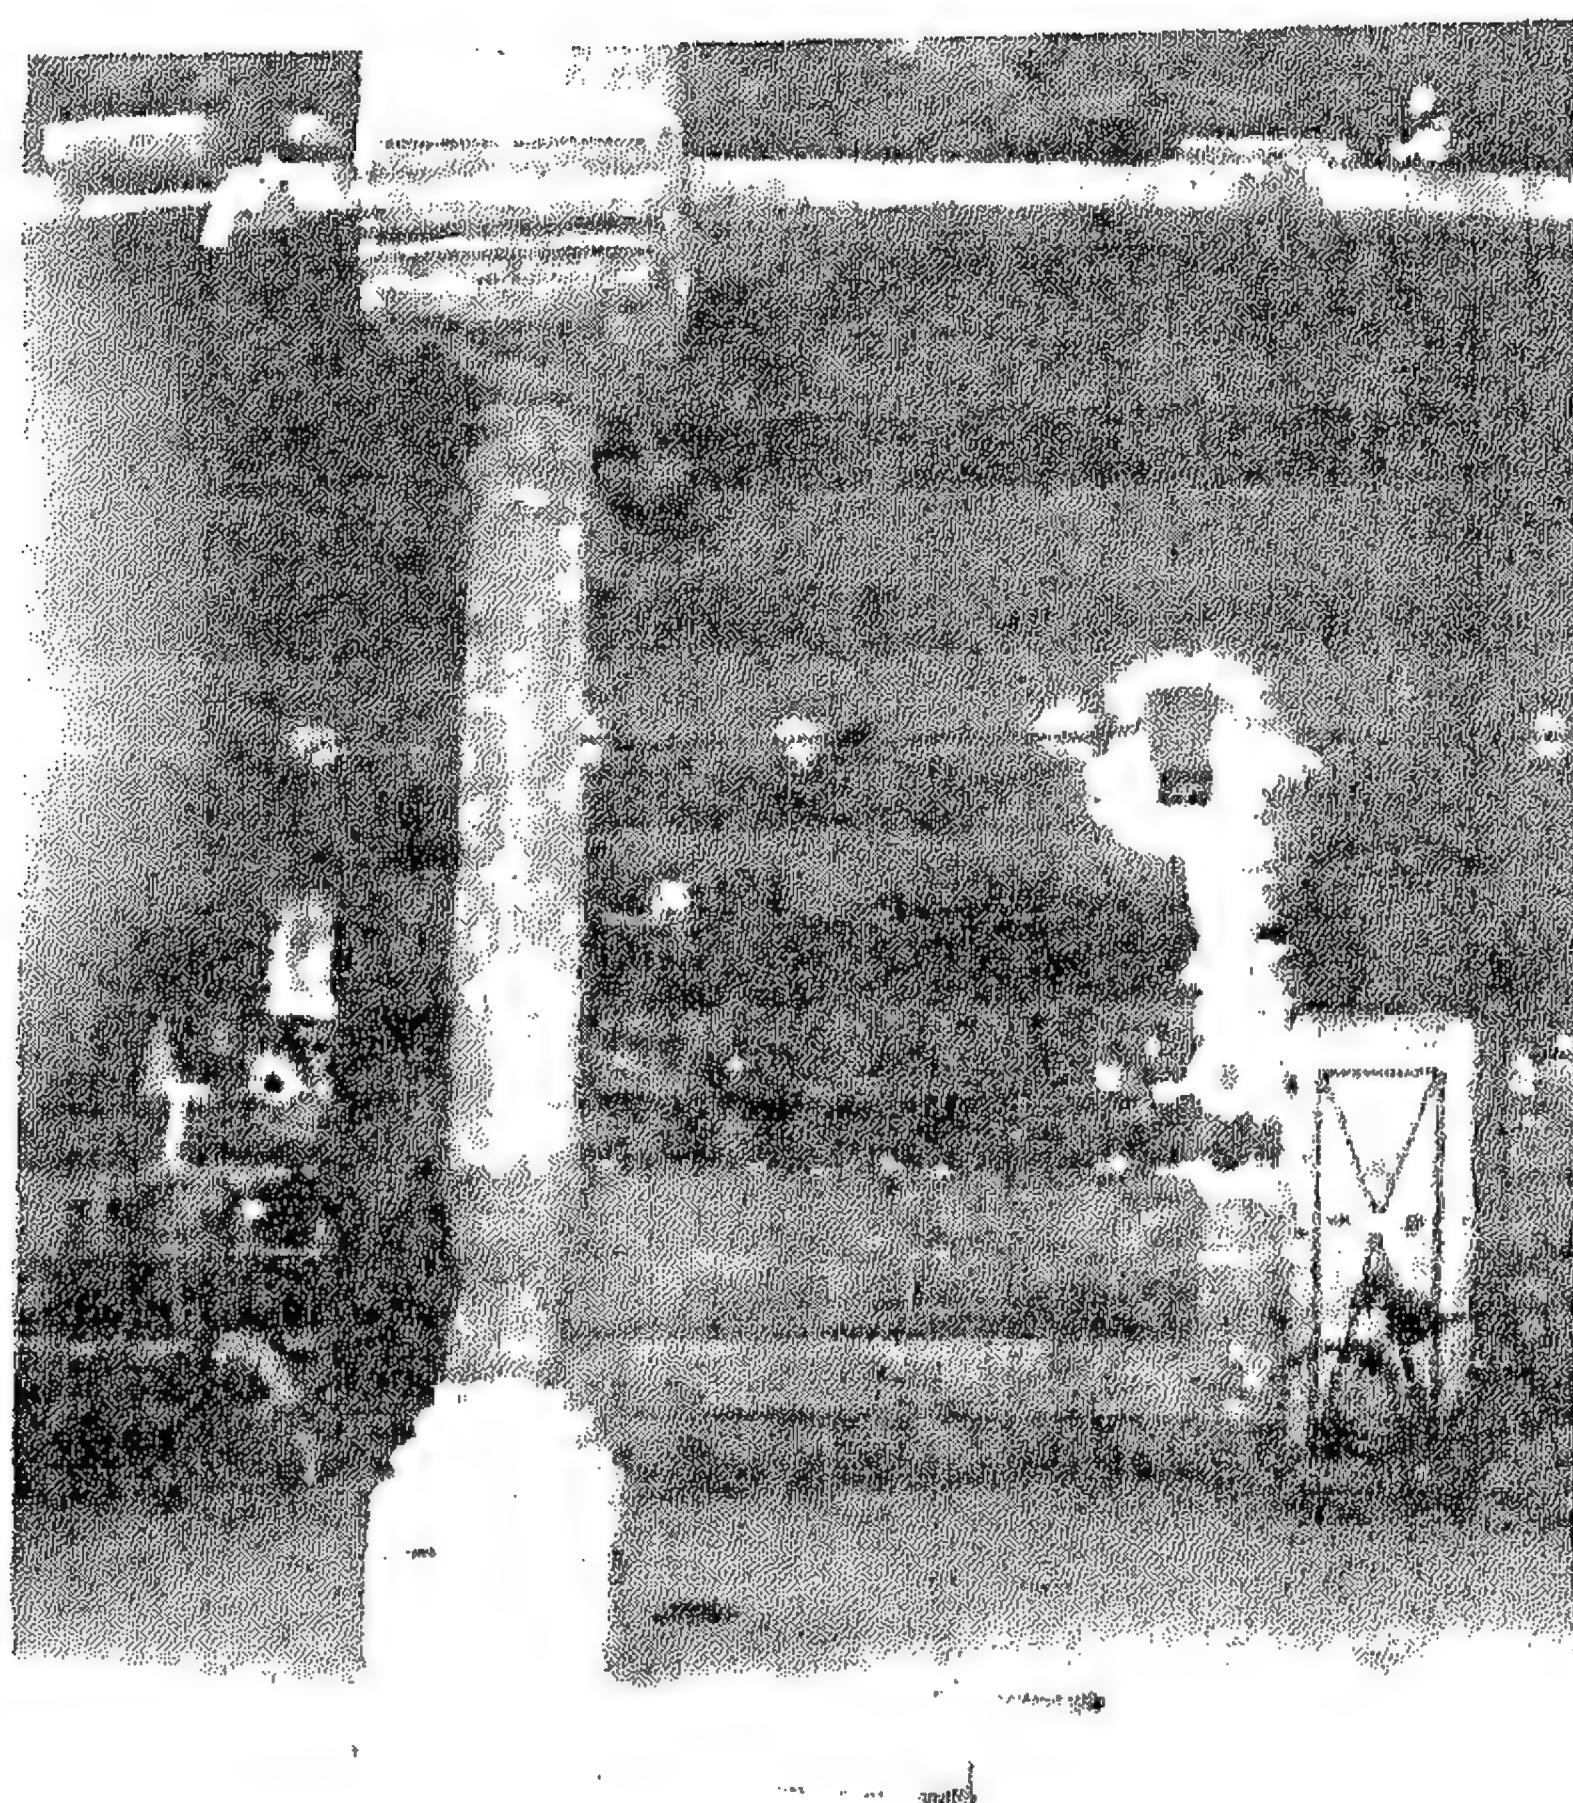


صورة رقم (٨٨) توضح هبوط الأرضيات بالمبنى




صورة رقم (٨٩) توضح هبوط الأرضيات وميل الأعمدة بالتكية




صورة رقم (٩٠) توضح شروخ فى القباب ناتجة عن هبوط الأرضيات

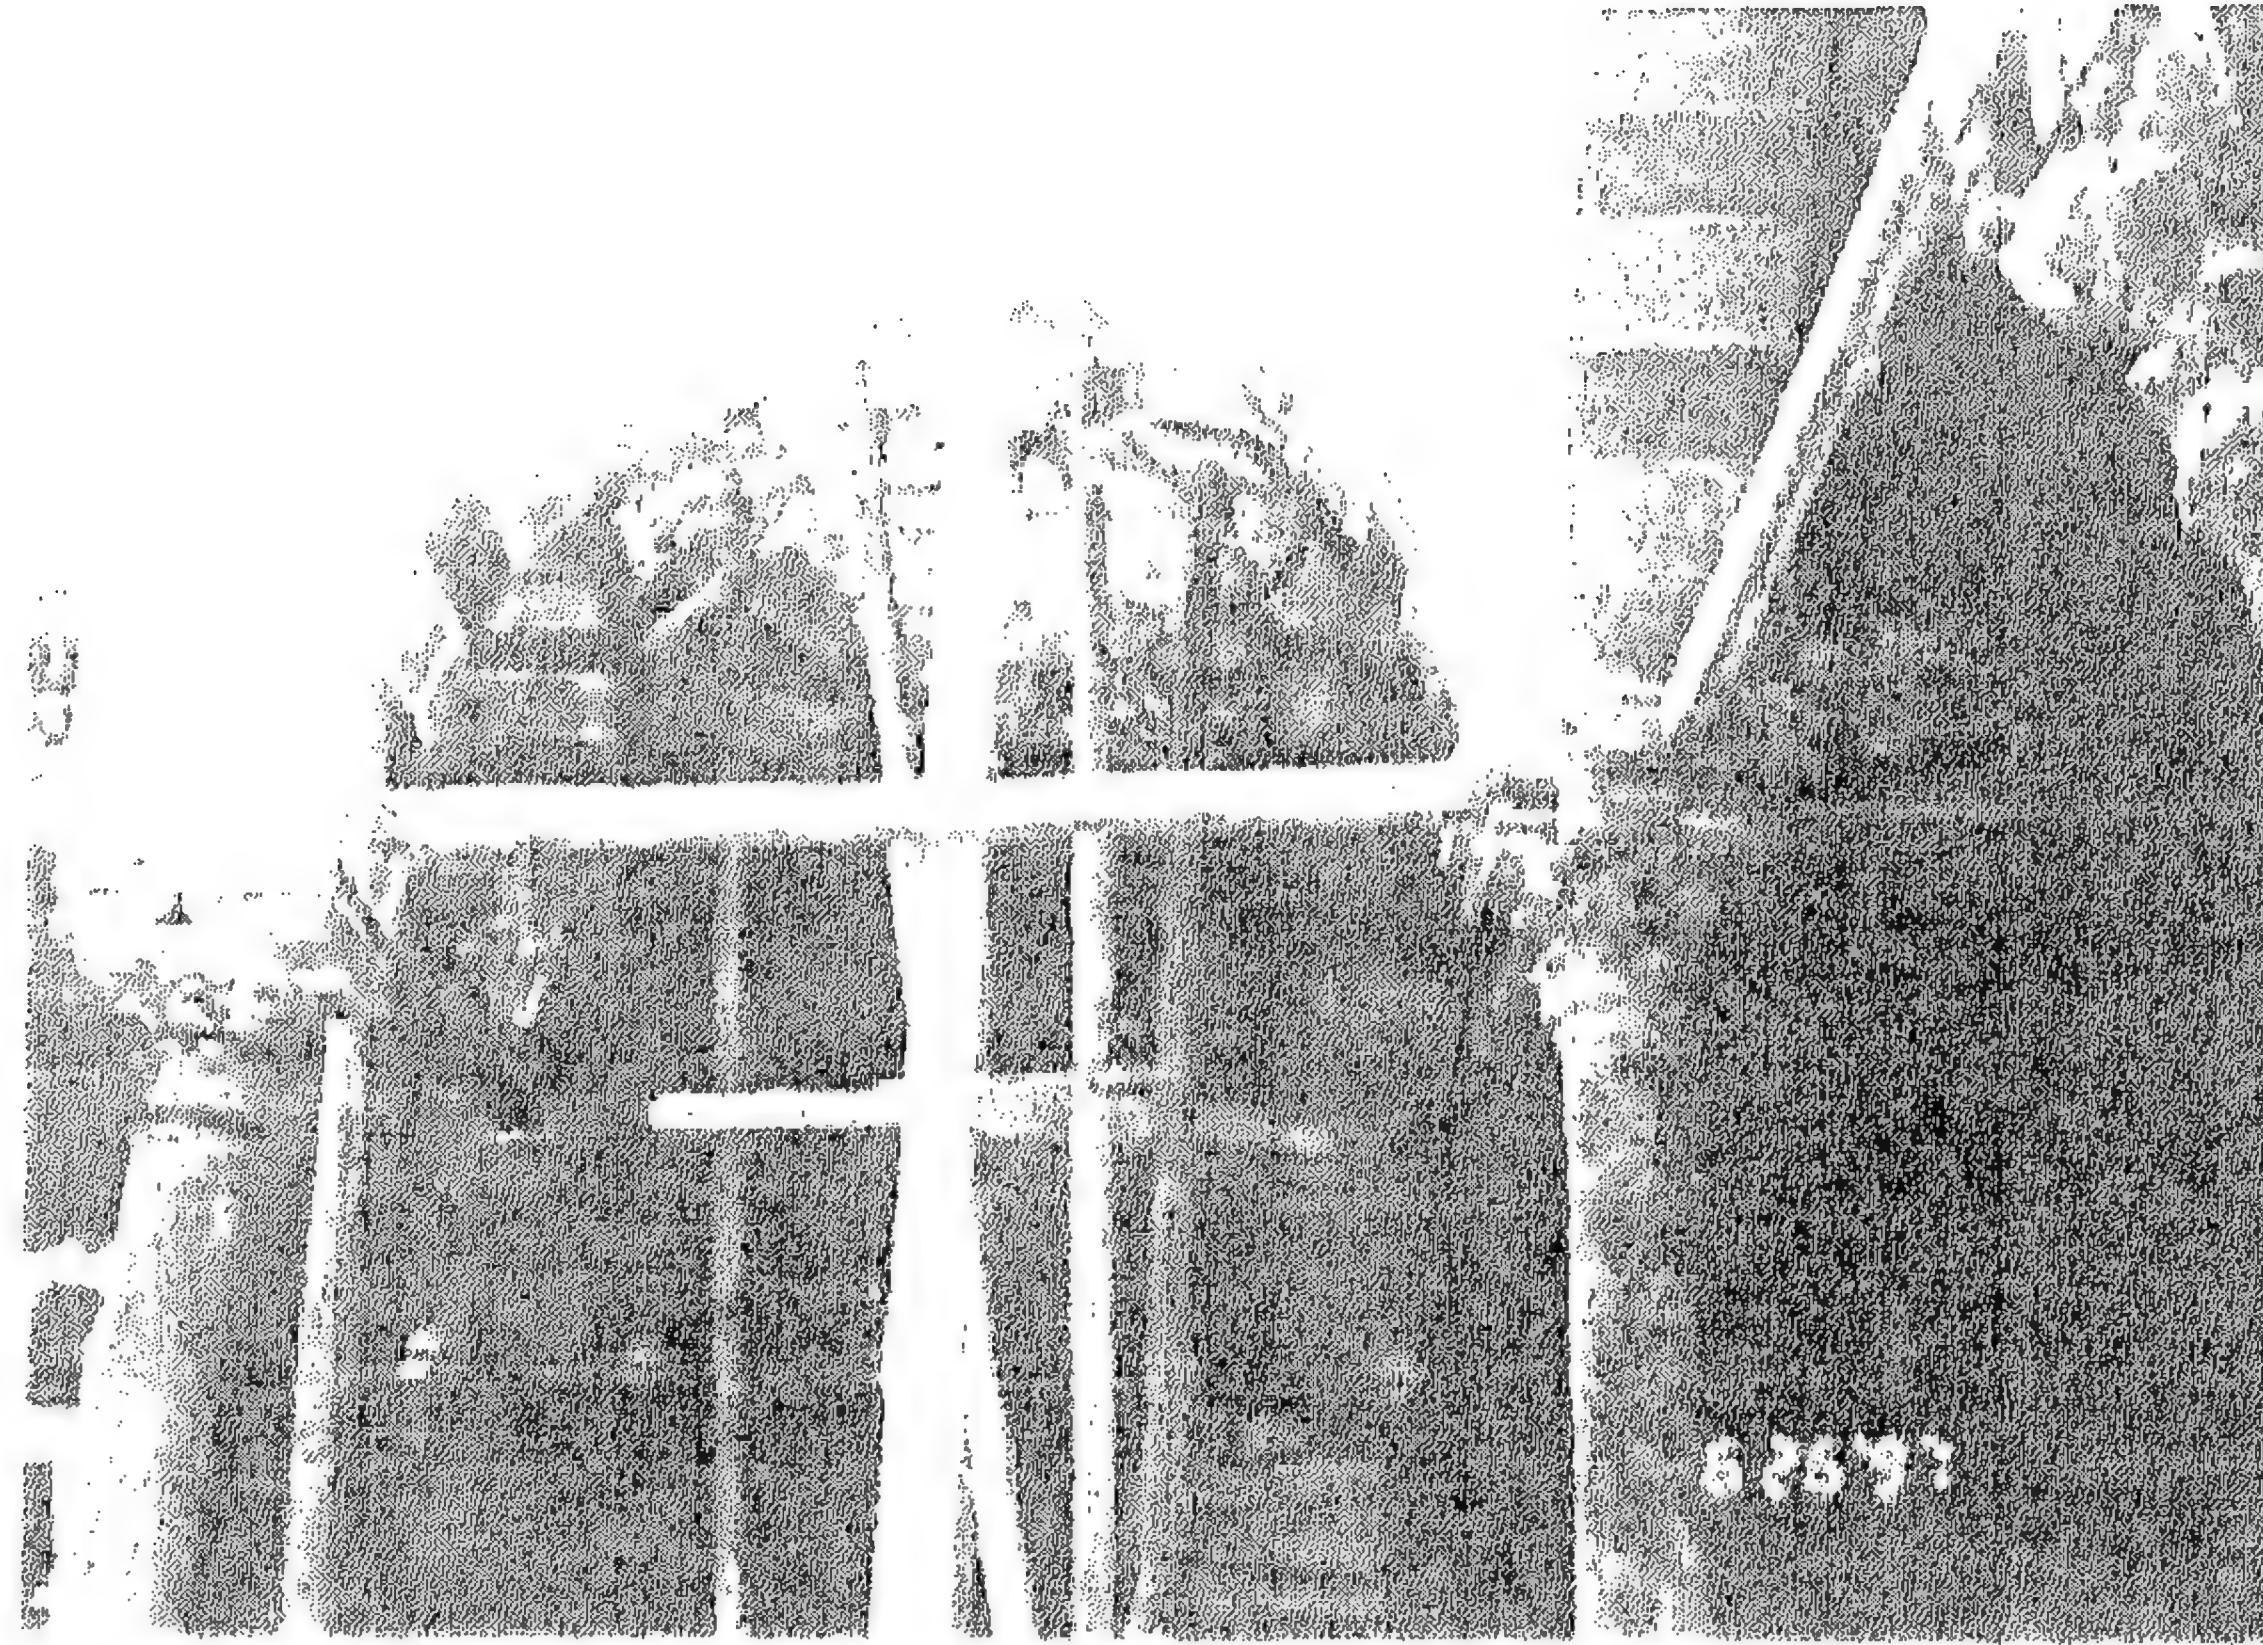

صورة رقم (٩١) توضح انفصال مفتاح أحد العقود الناتج عن هبوط وعدم إتزان التربة

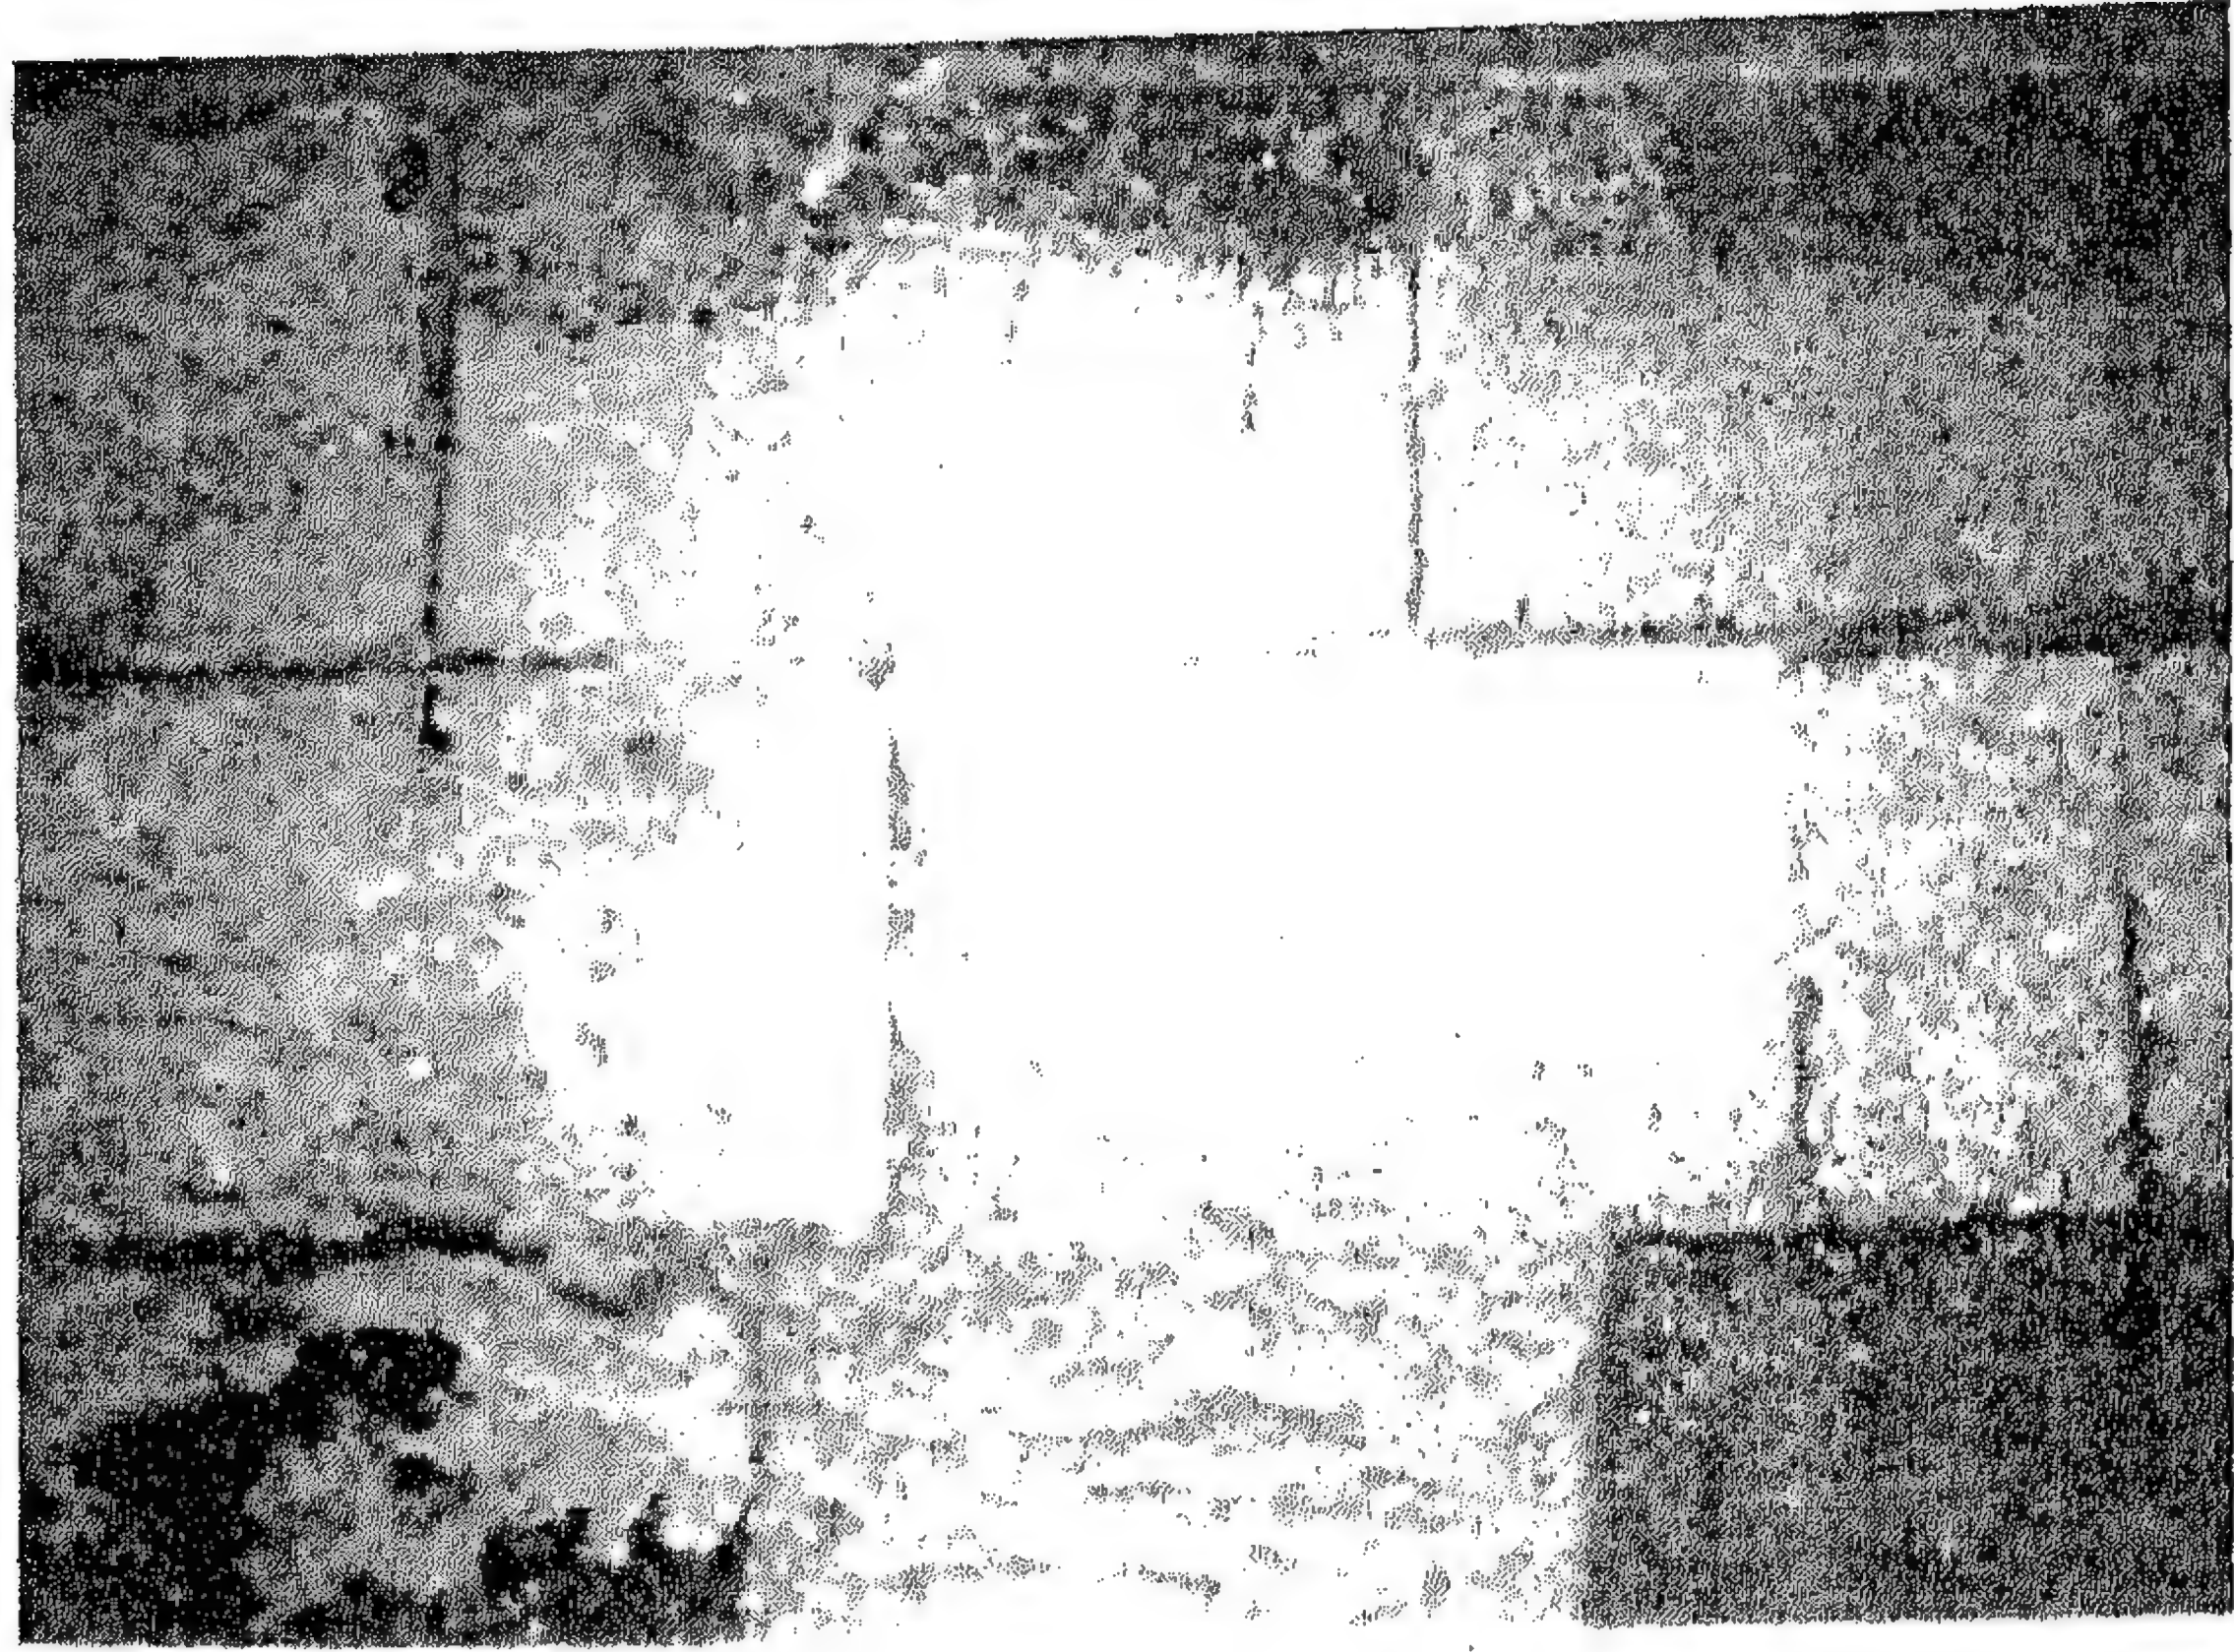


صورة رقم (٩٢) توضح إنتشار الأملاح بالمبنى

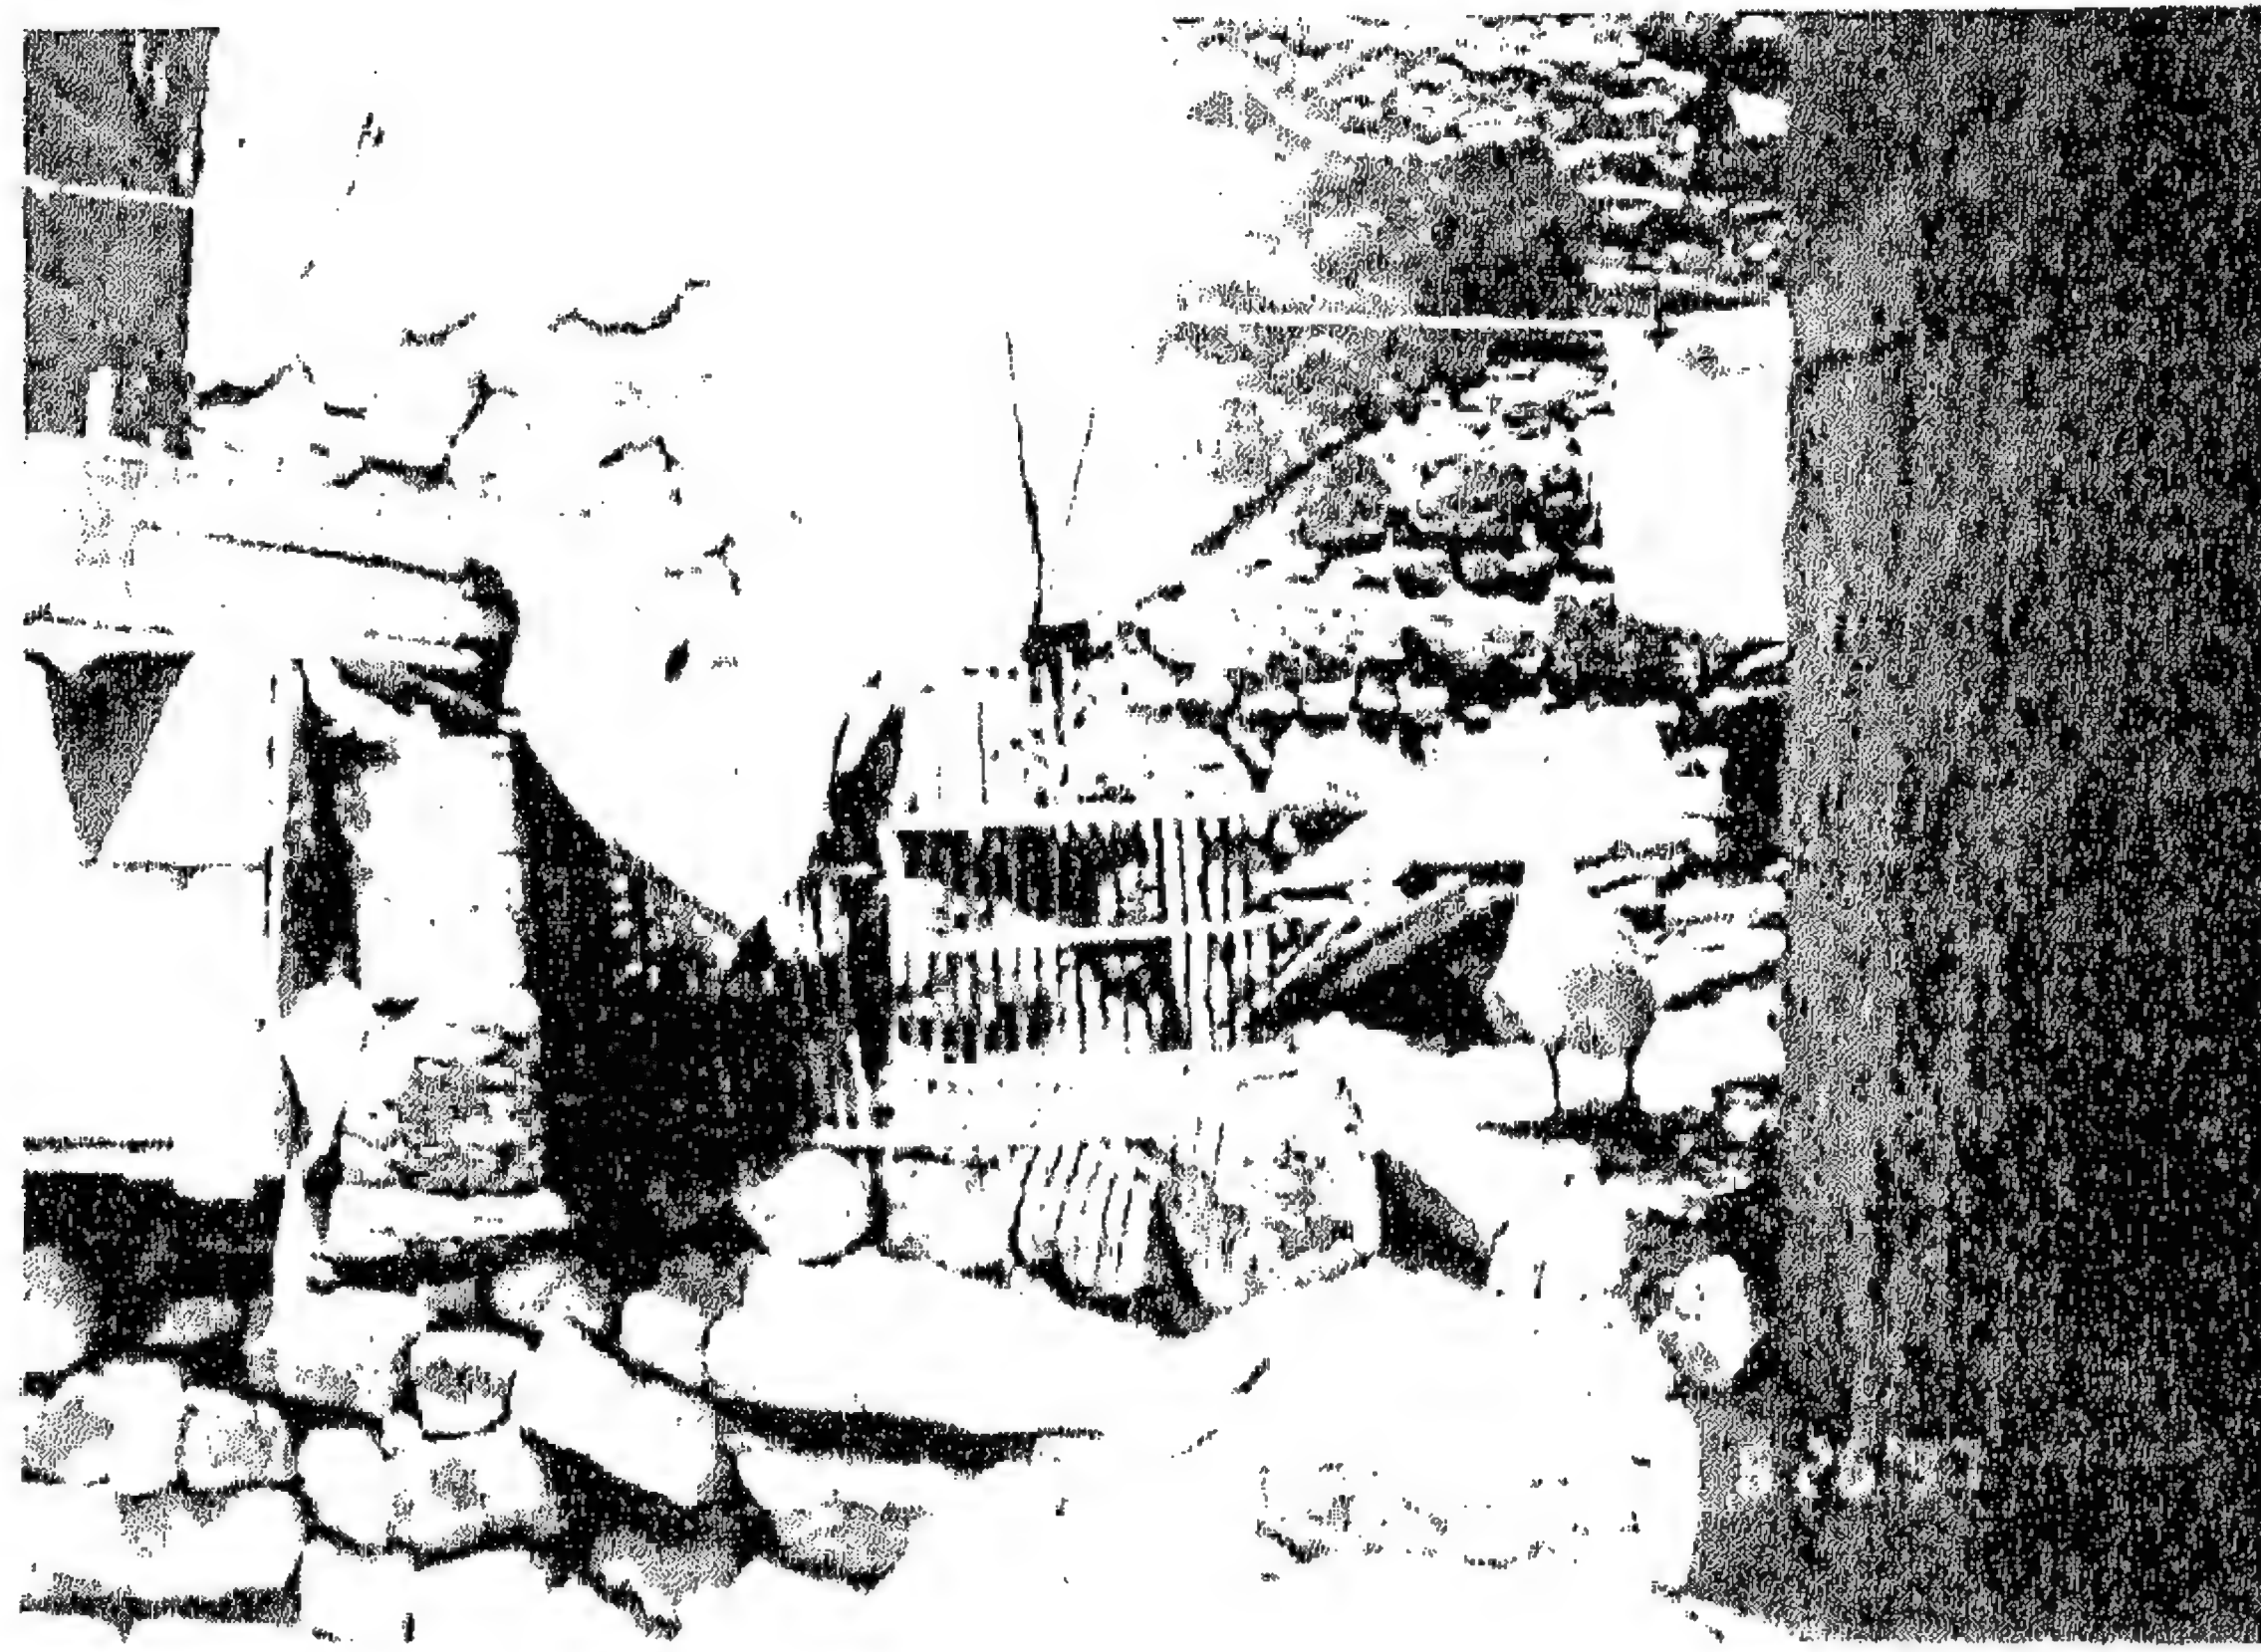


صورة رقم (٩٣) أحد الطيور الداجنة كمصدر للتلوث البيولوجي بالمبنى




صورة رقم (٩٤) توضح تغيير لعناصر التكية (أبواب وشبابيك)
وتشوهات ناتجة عن إدخال وصلات الكهرباء

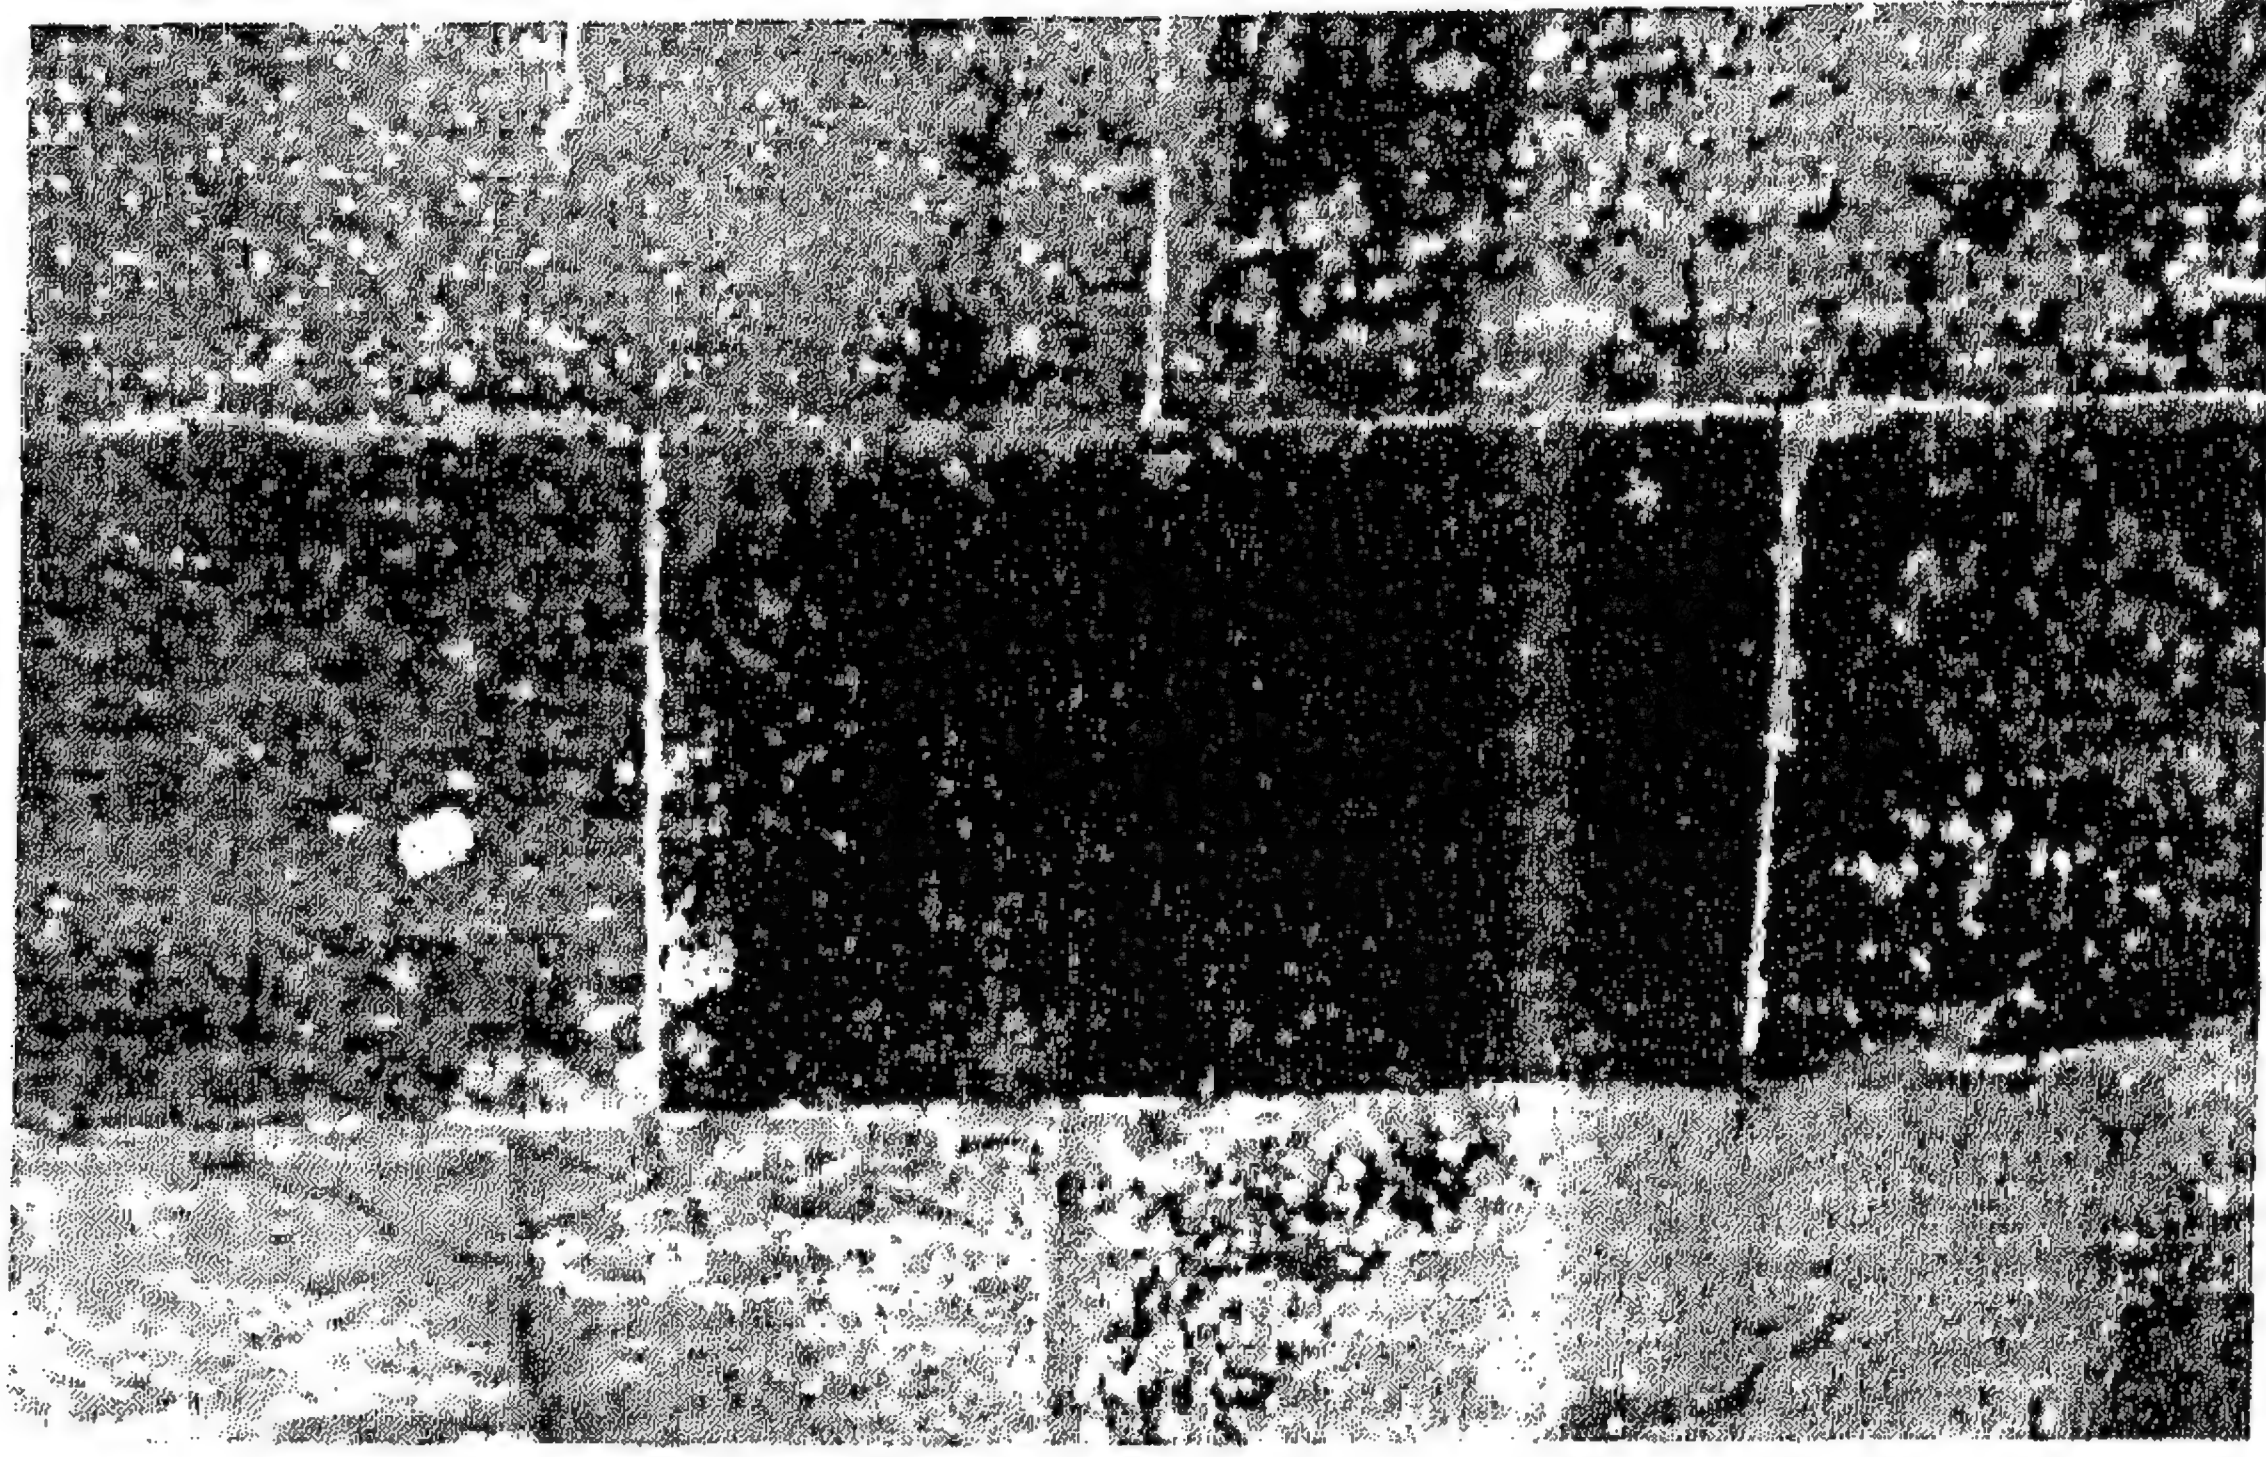

صورة رقم (٩٨) الأتربة والإتساخات قبل التنظيف

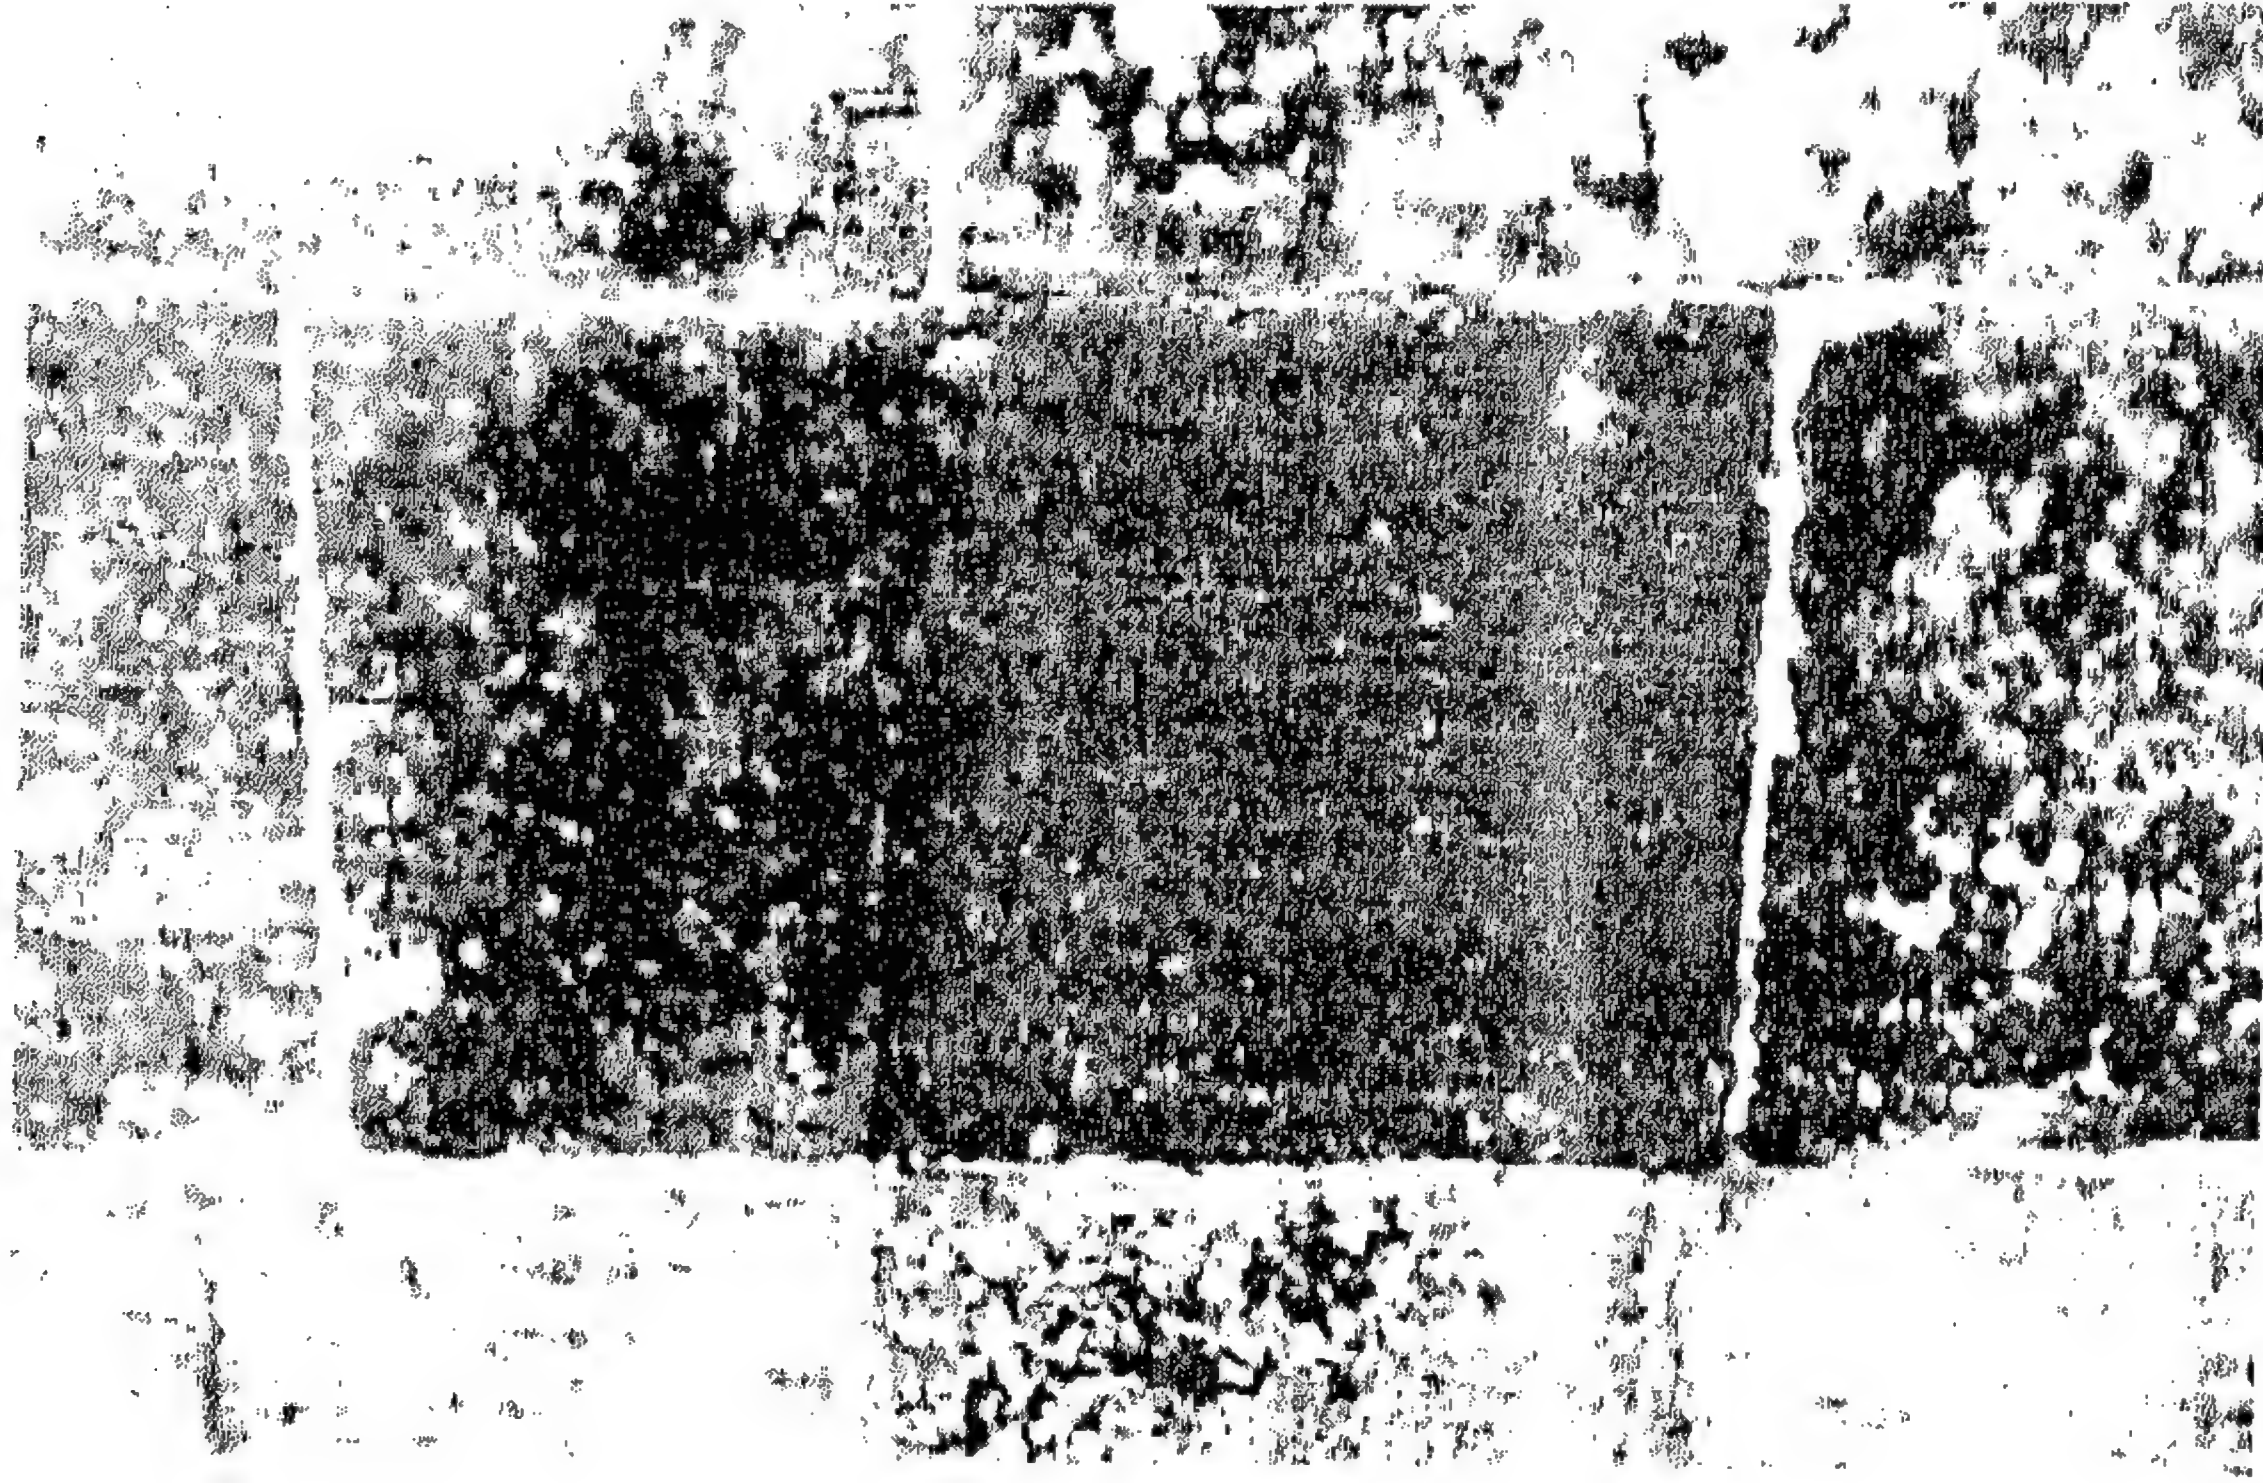

صورة رقم (٩٩) أثناء التنظيف

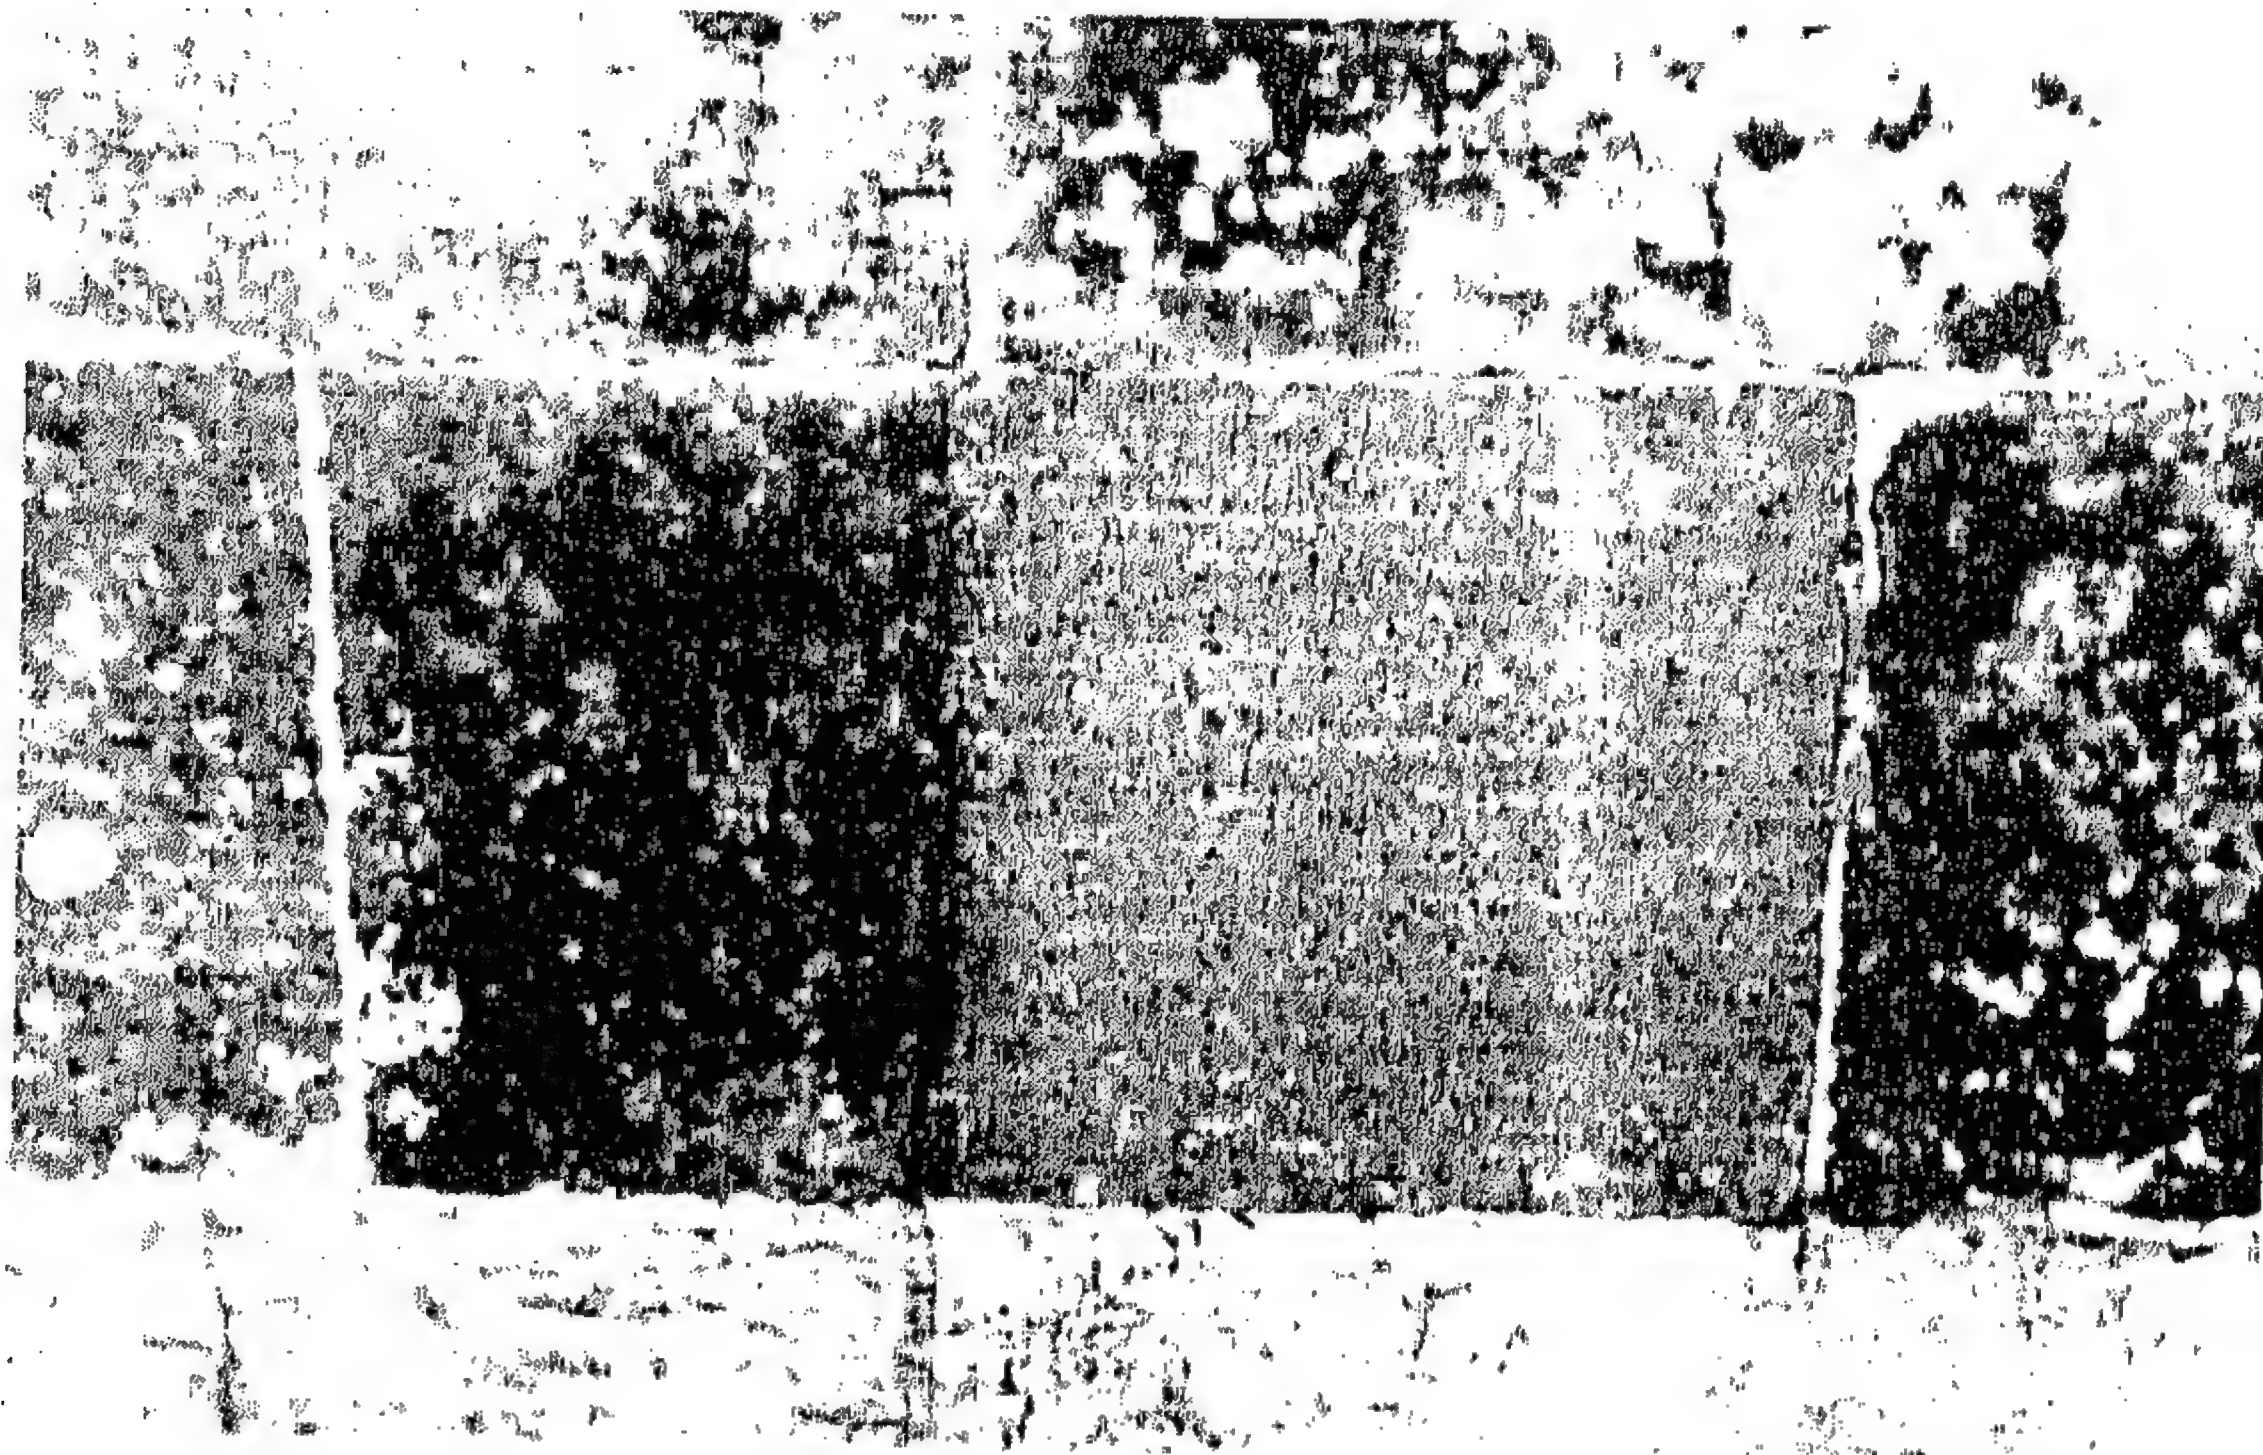


صورة رقم (١٠٠) بعد التنظيف مع الإحتفاظ بالباتينا الأصلية




صورة رقم (١٠١) طبقة سناج قبل التنظيف




صورة رقم (١٠٢) بعد التنظيف مع الإحتفاظ بالبياتينا الأصلية

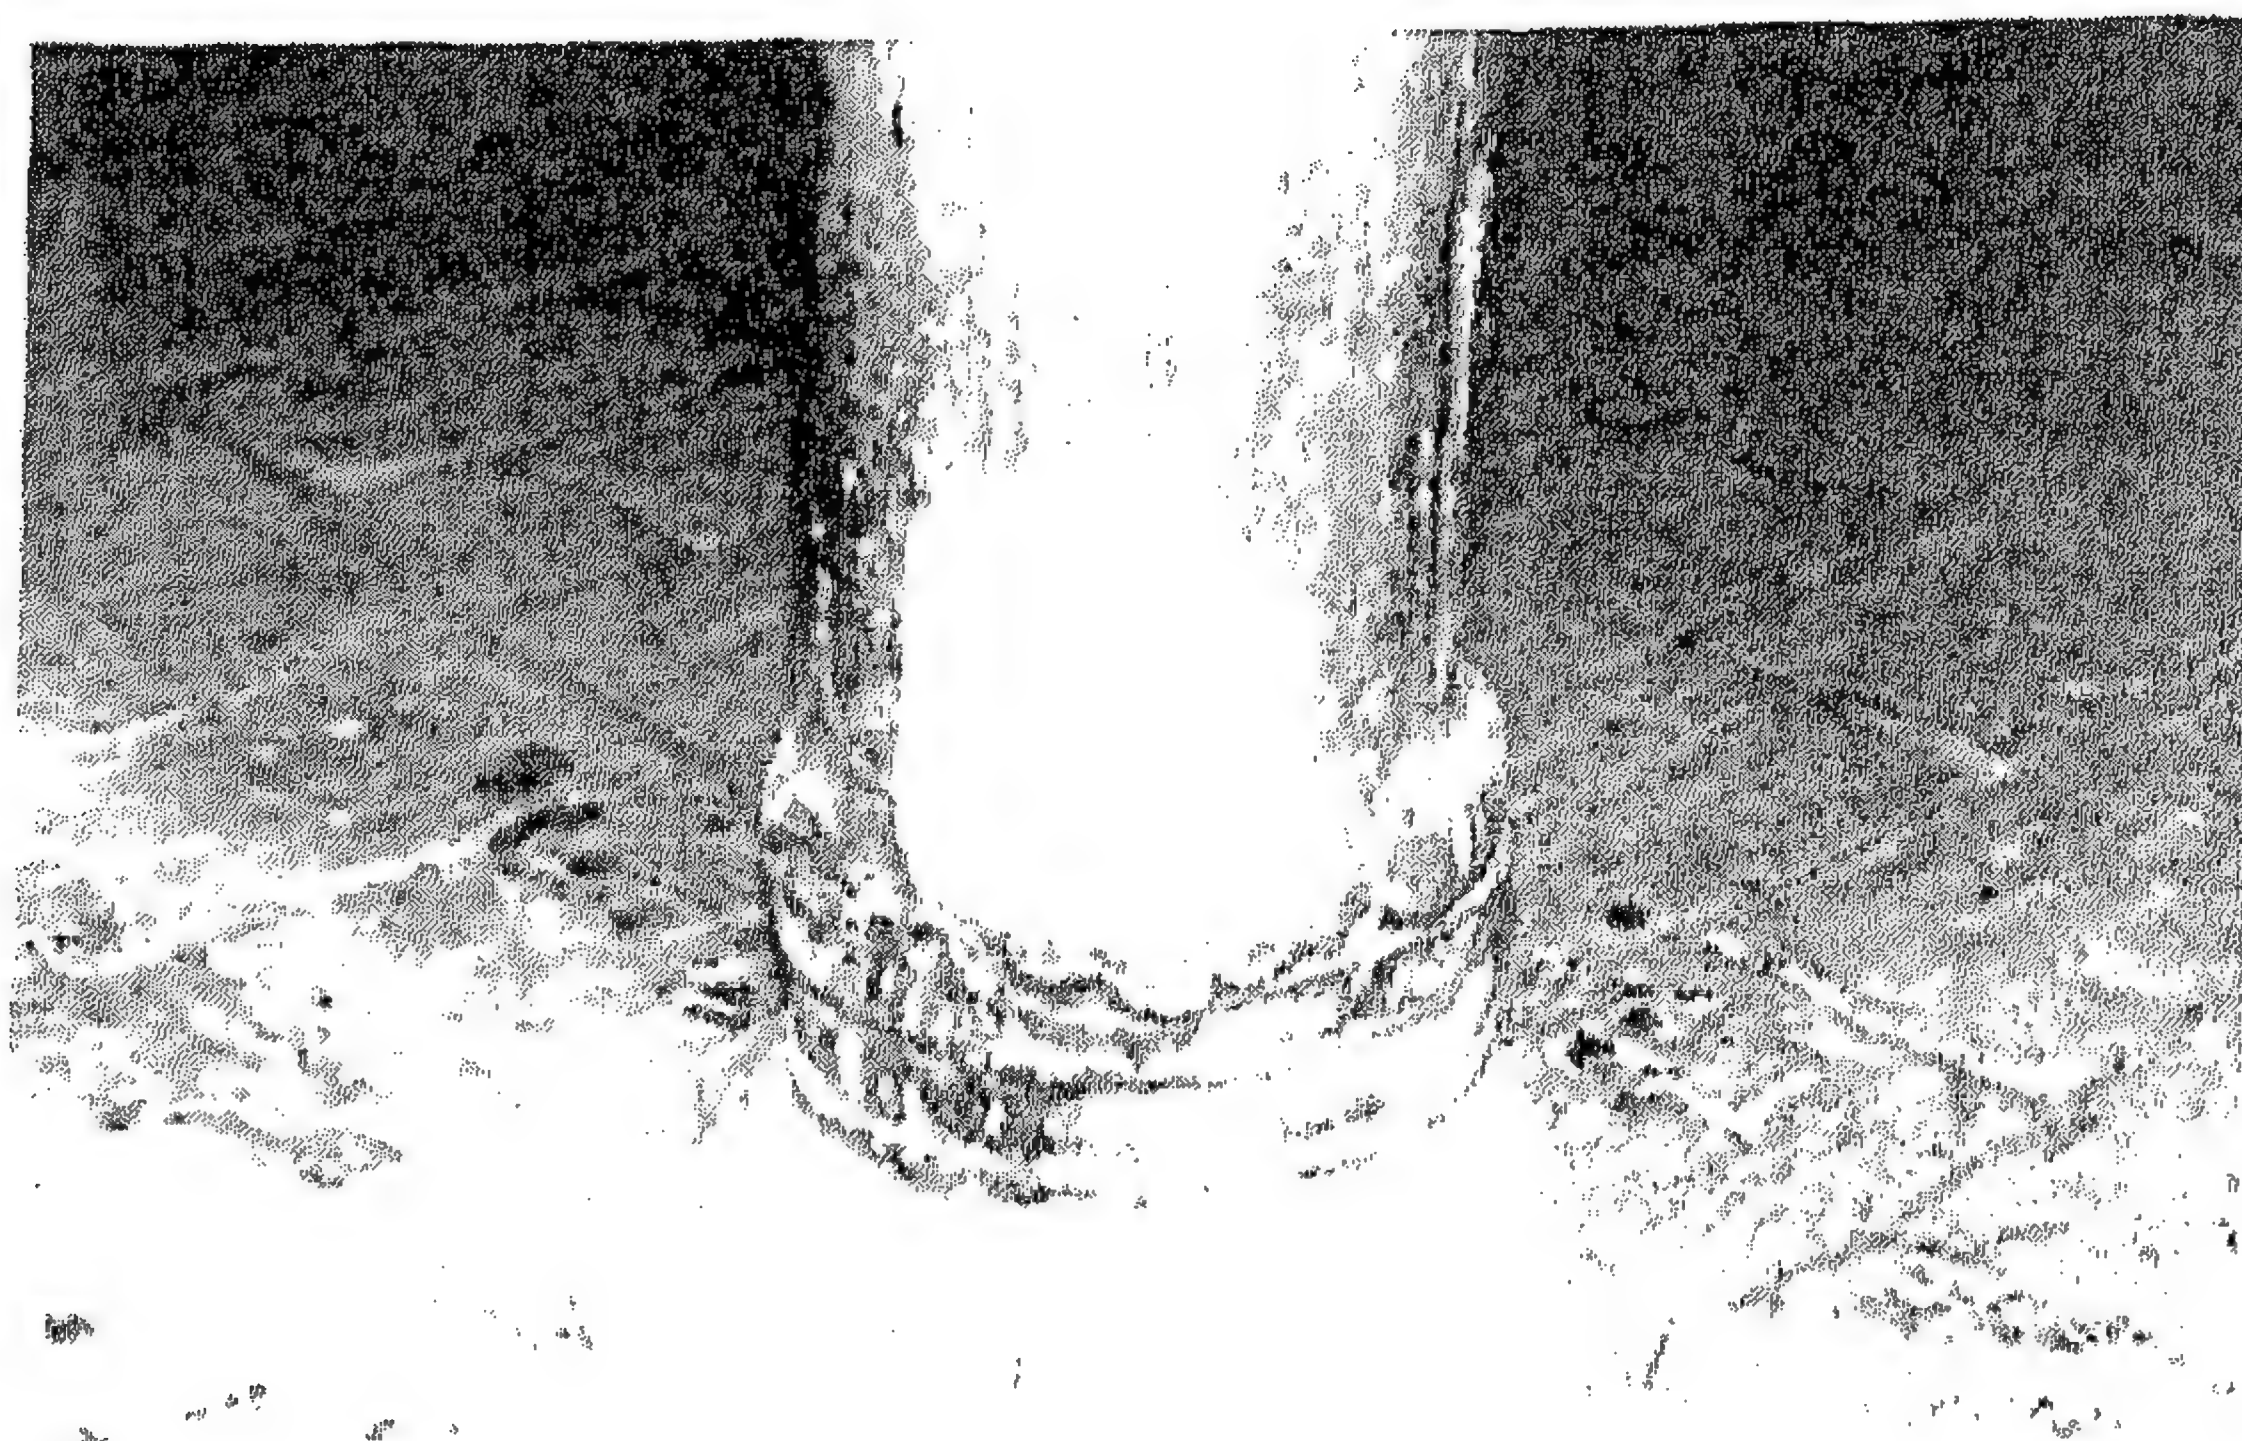


صورة رقم (١٠٣) طبقة دهانات قبل التنظيف

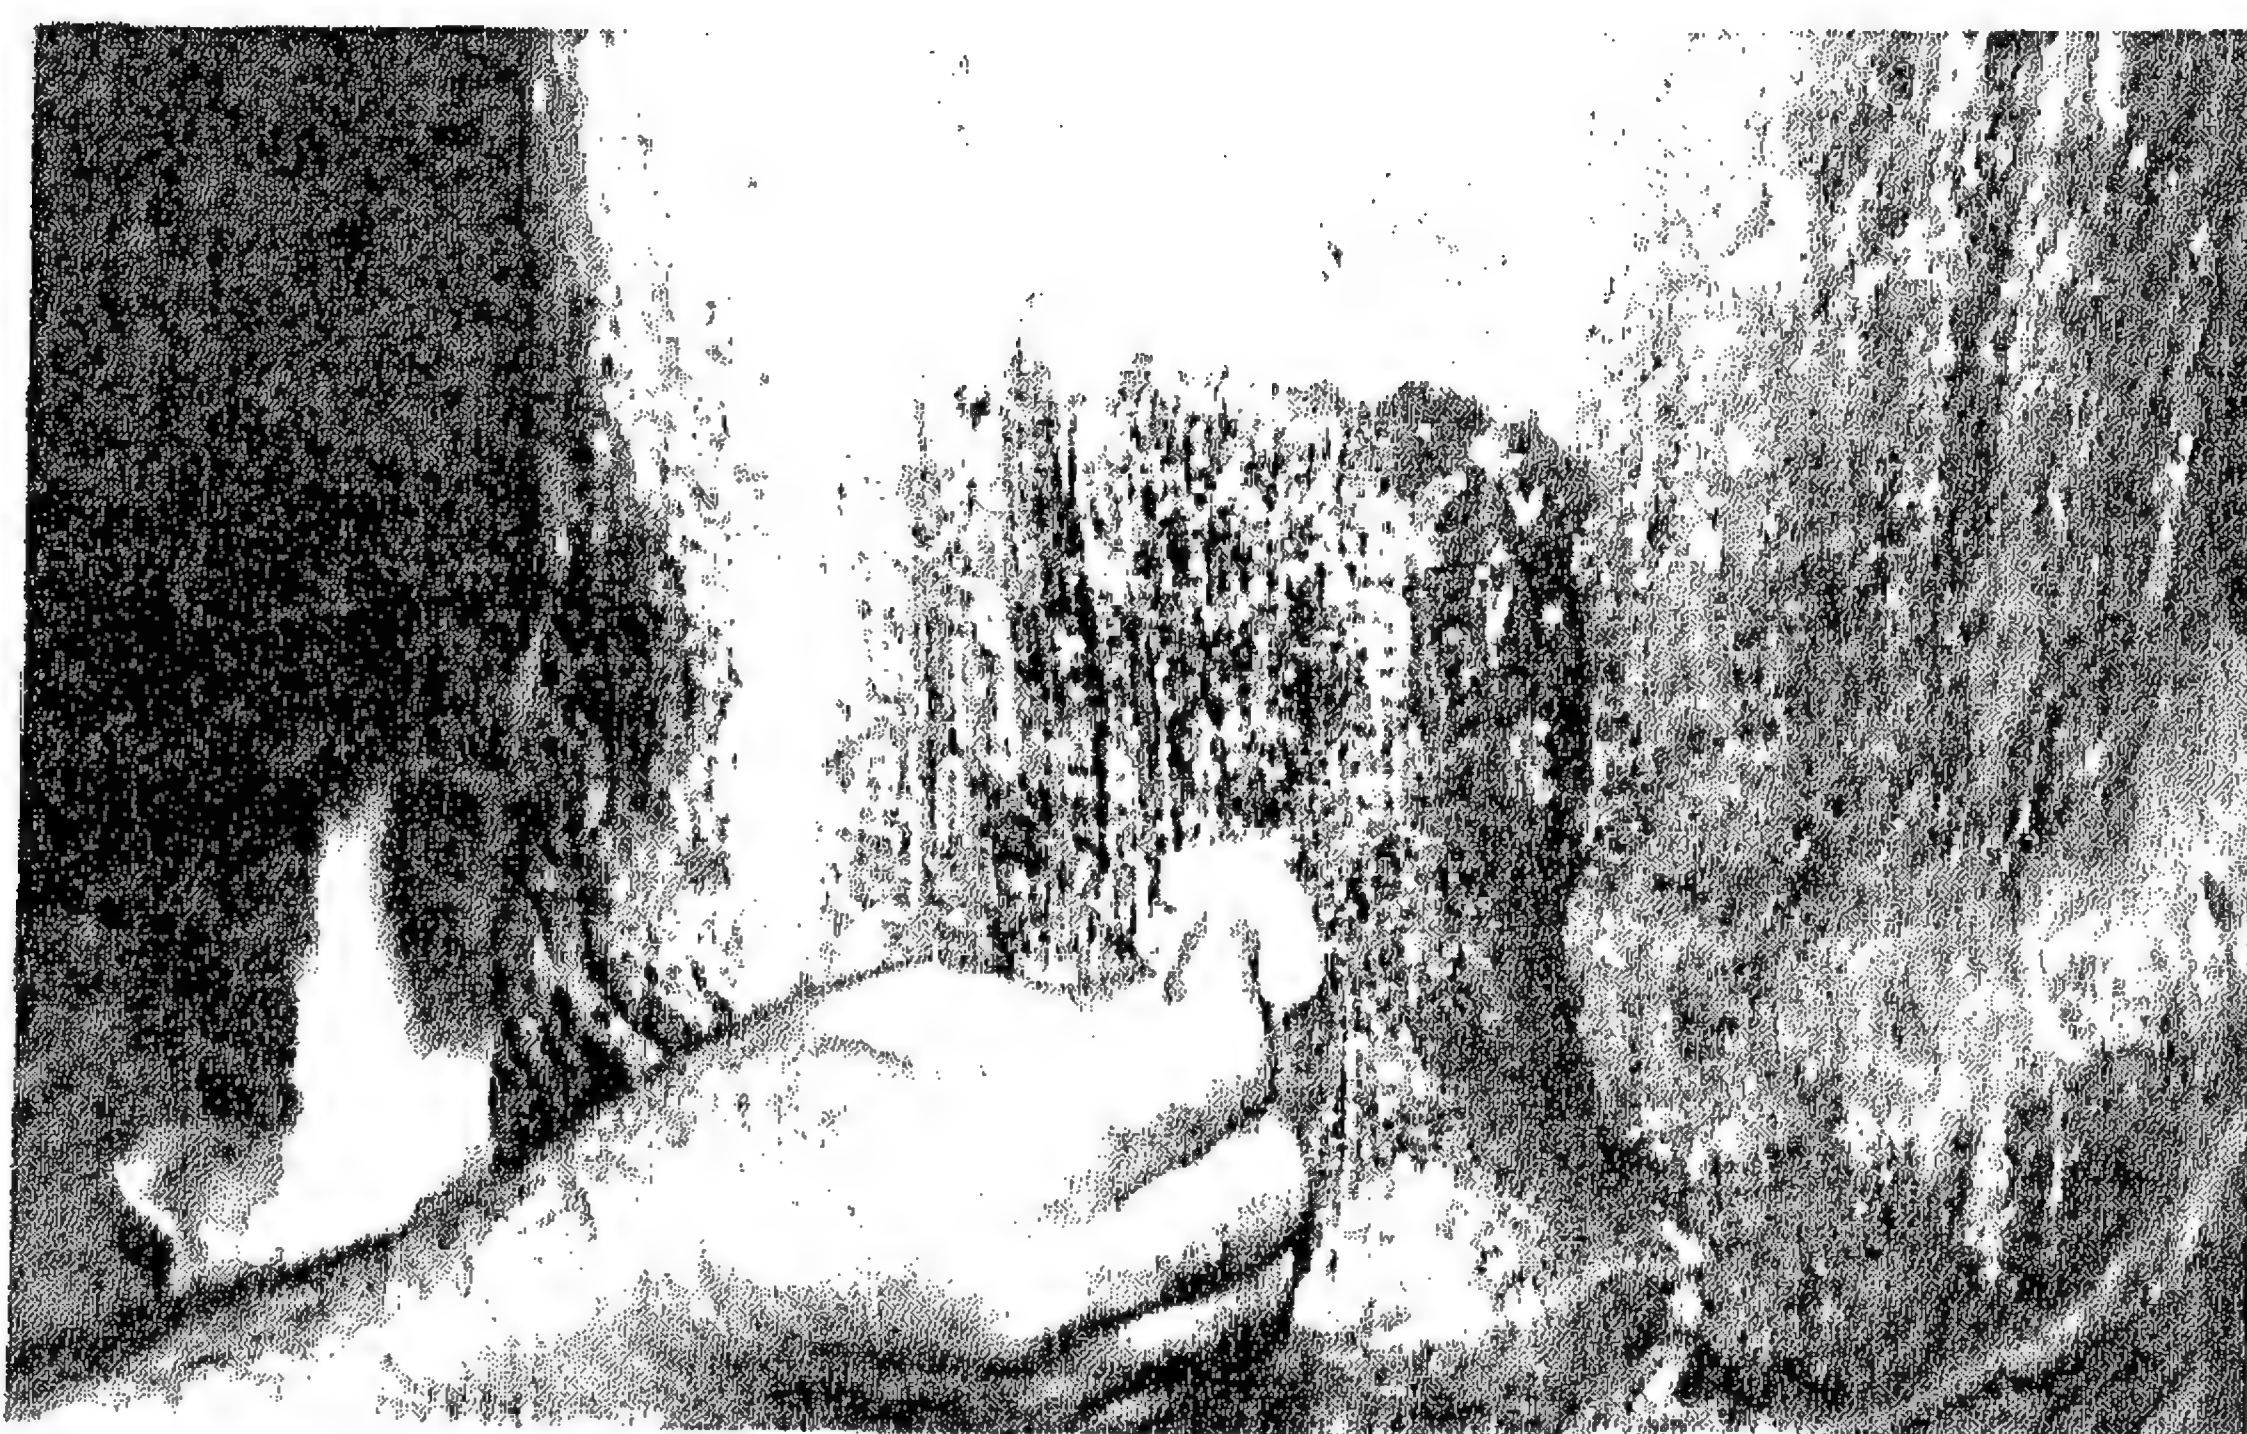


صورة رقم (١٠٤) أثناء التنظيف

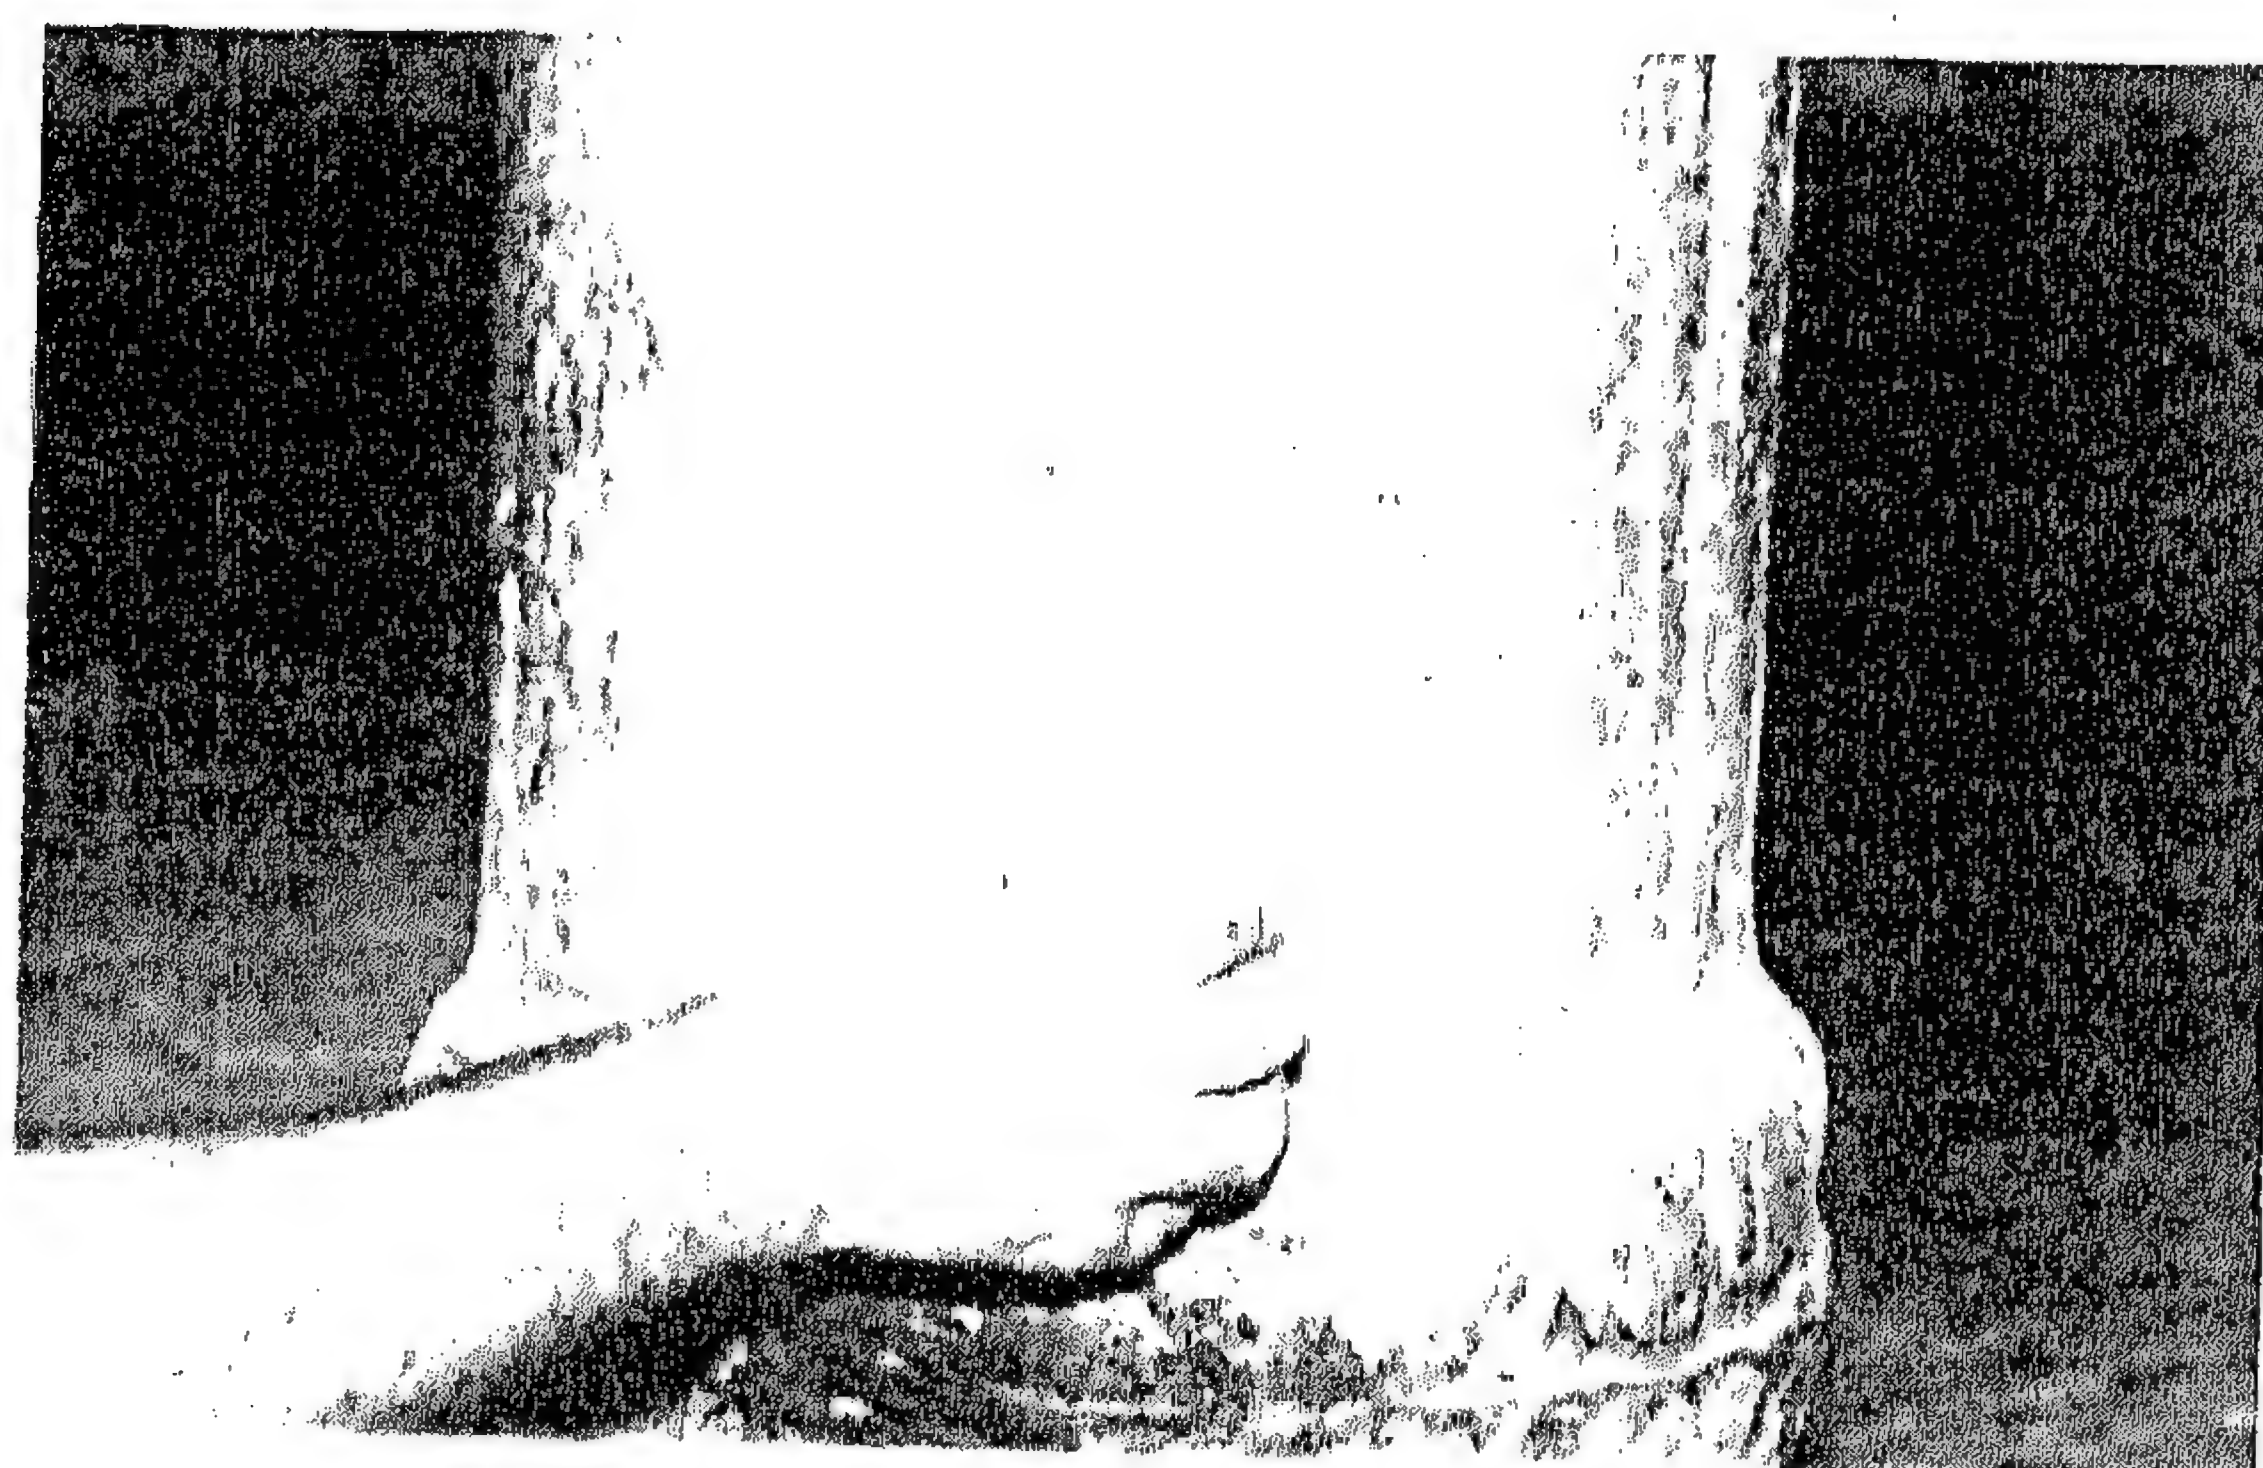


صورة رقم (١٠٥) بعد التنظيف مع ترك جزء للمقارنة

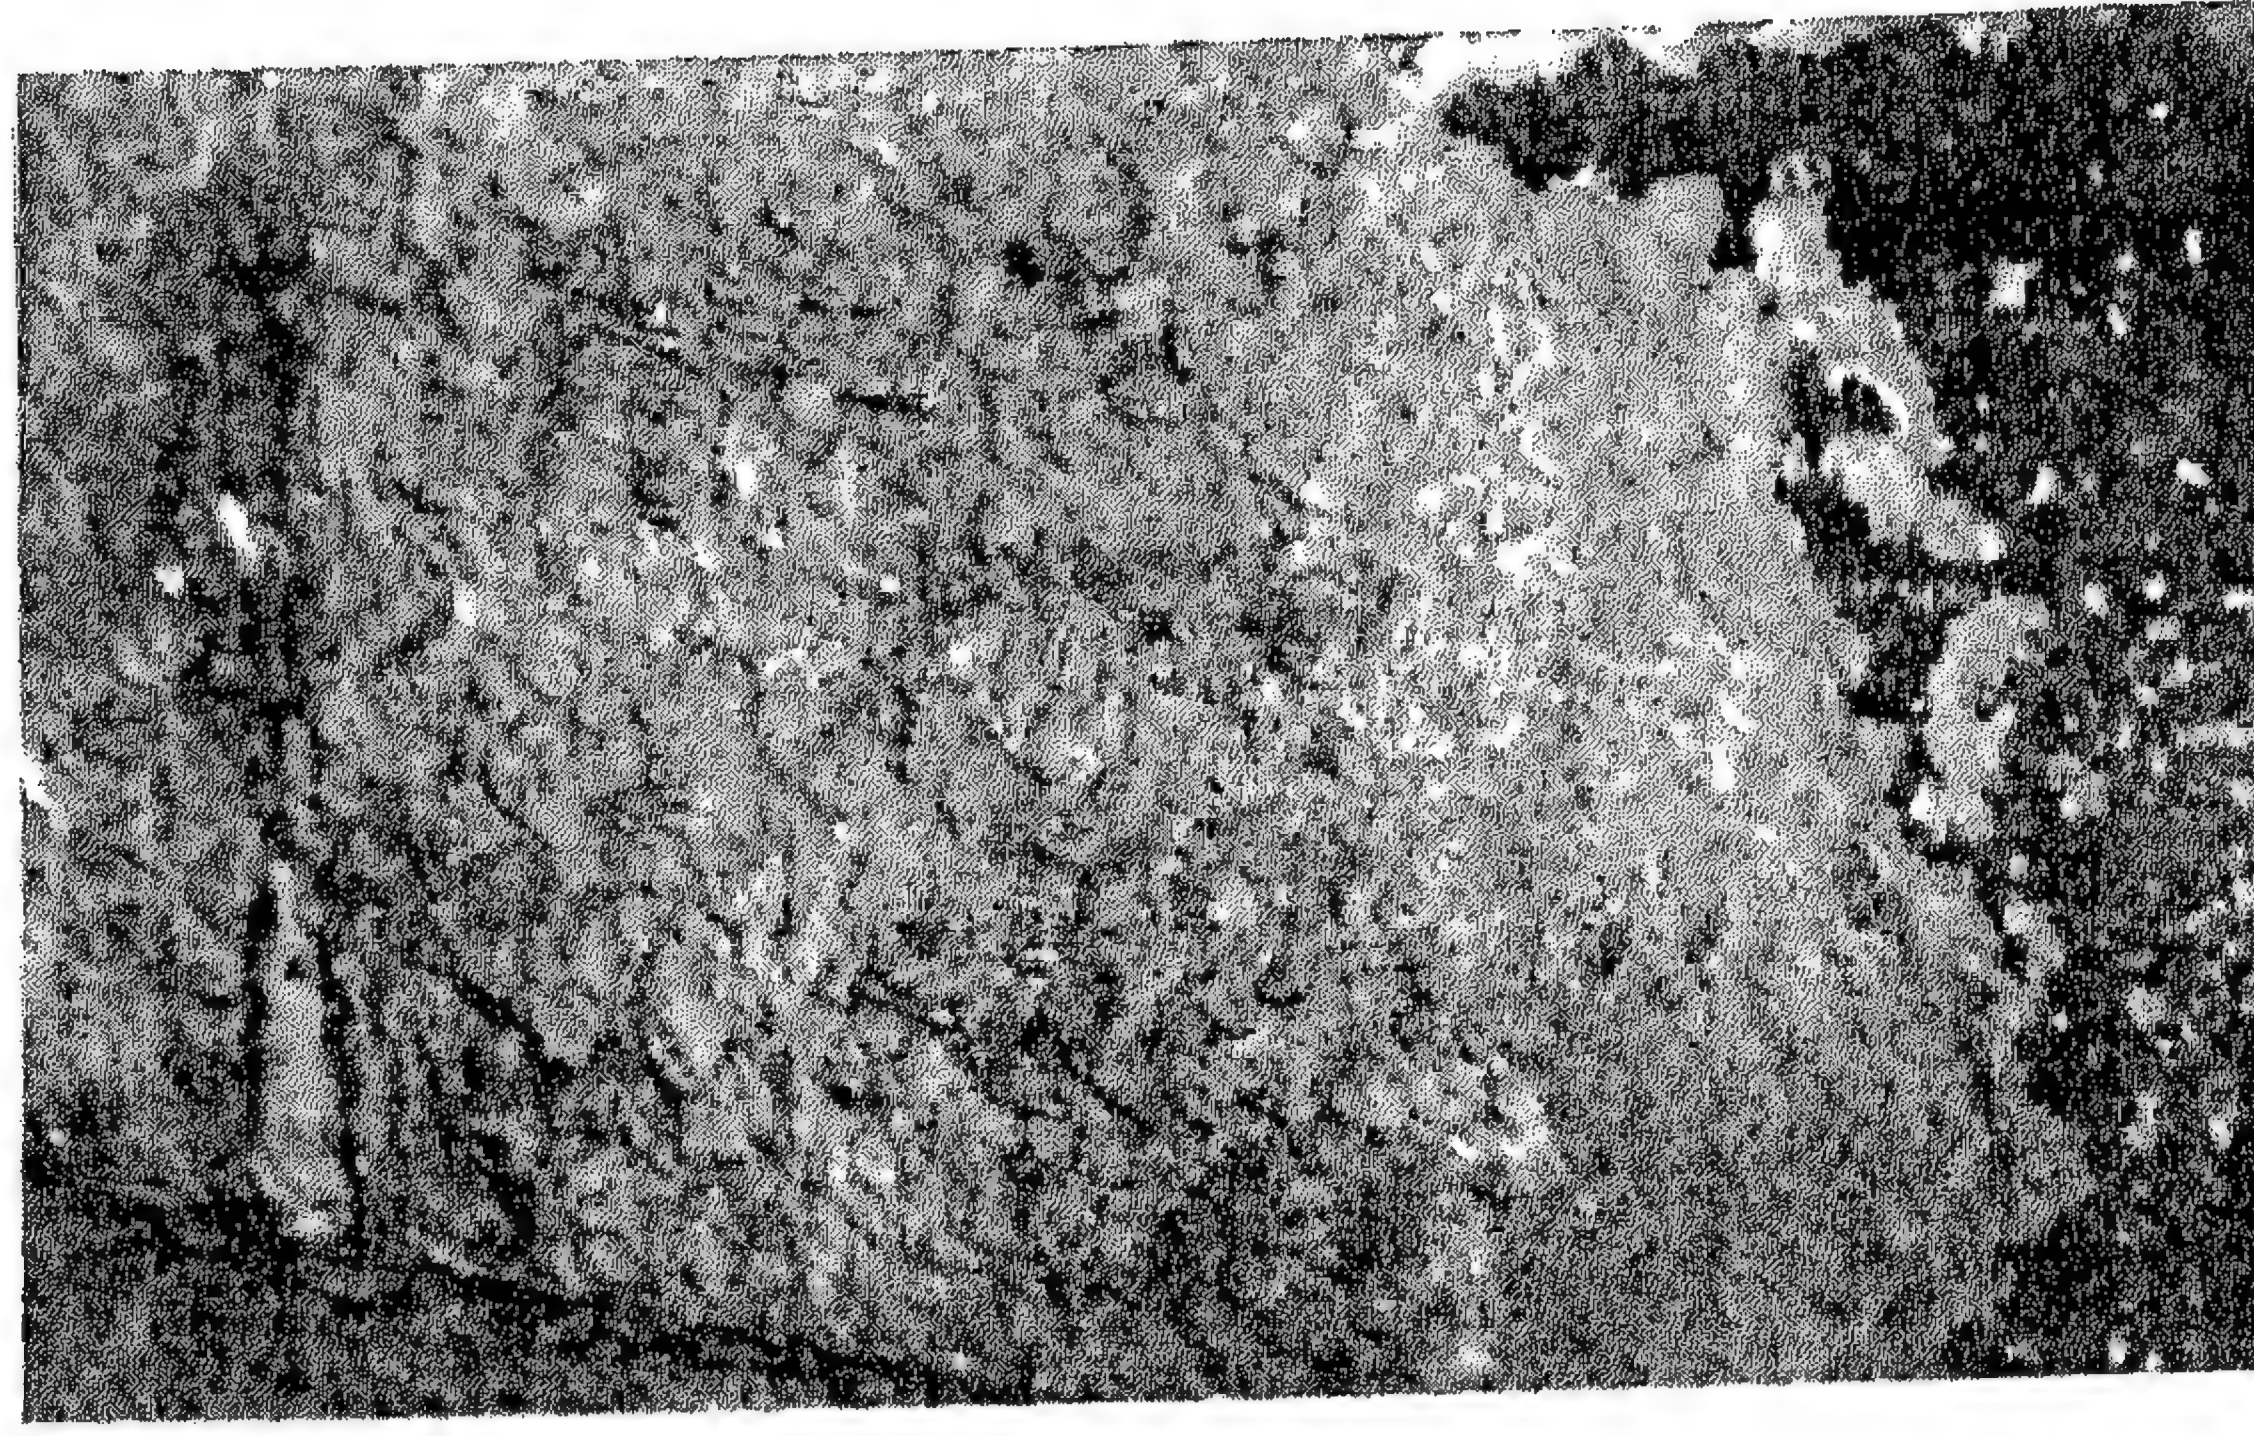


صورة رقم (١٠٦) توضح طبقة من الأملاح الكثيفة قبل عمليات الإستخلاص

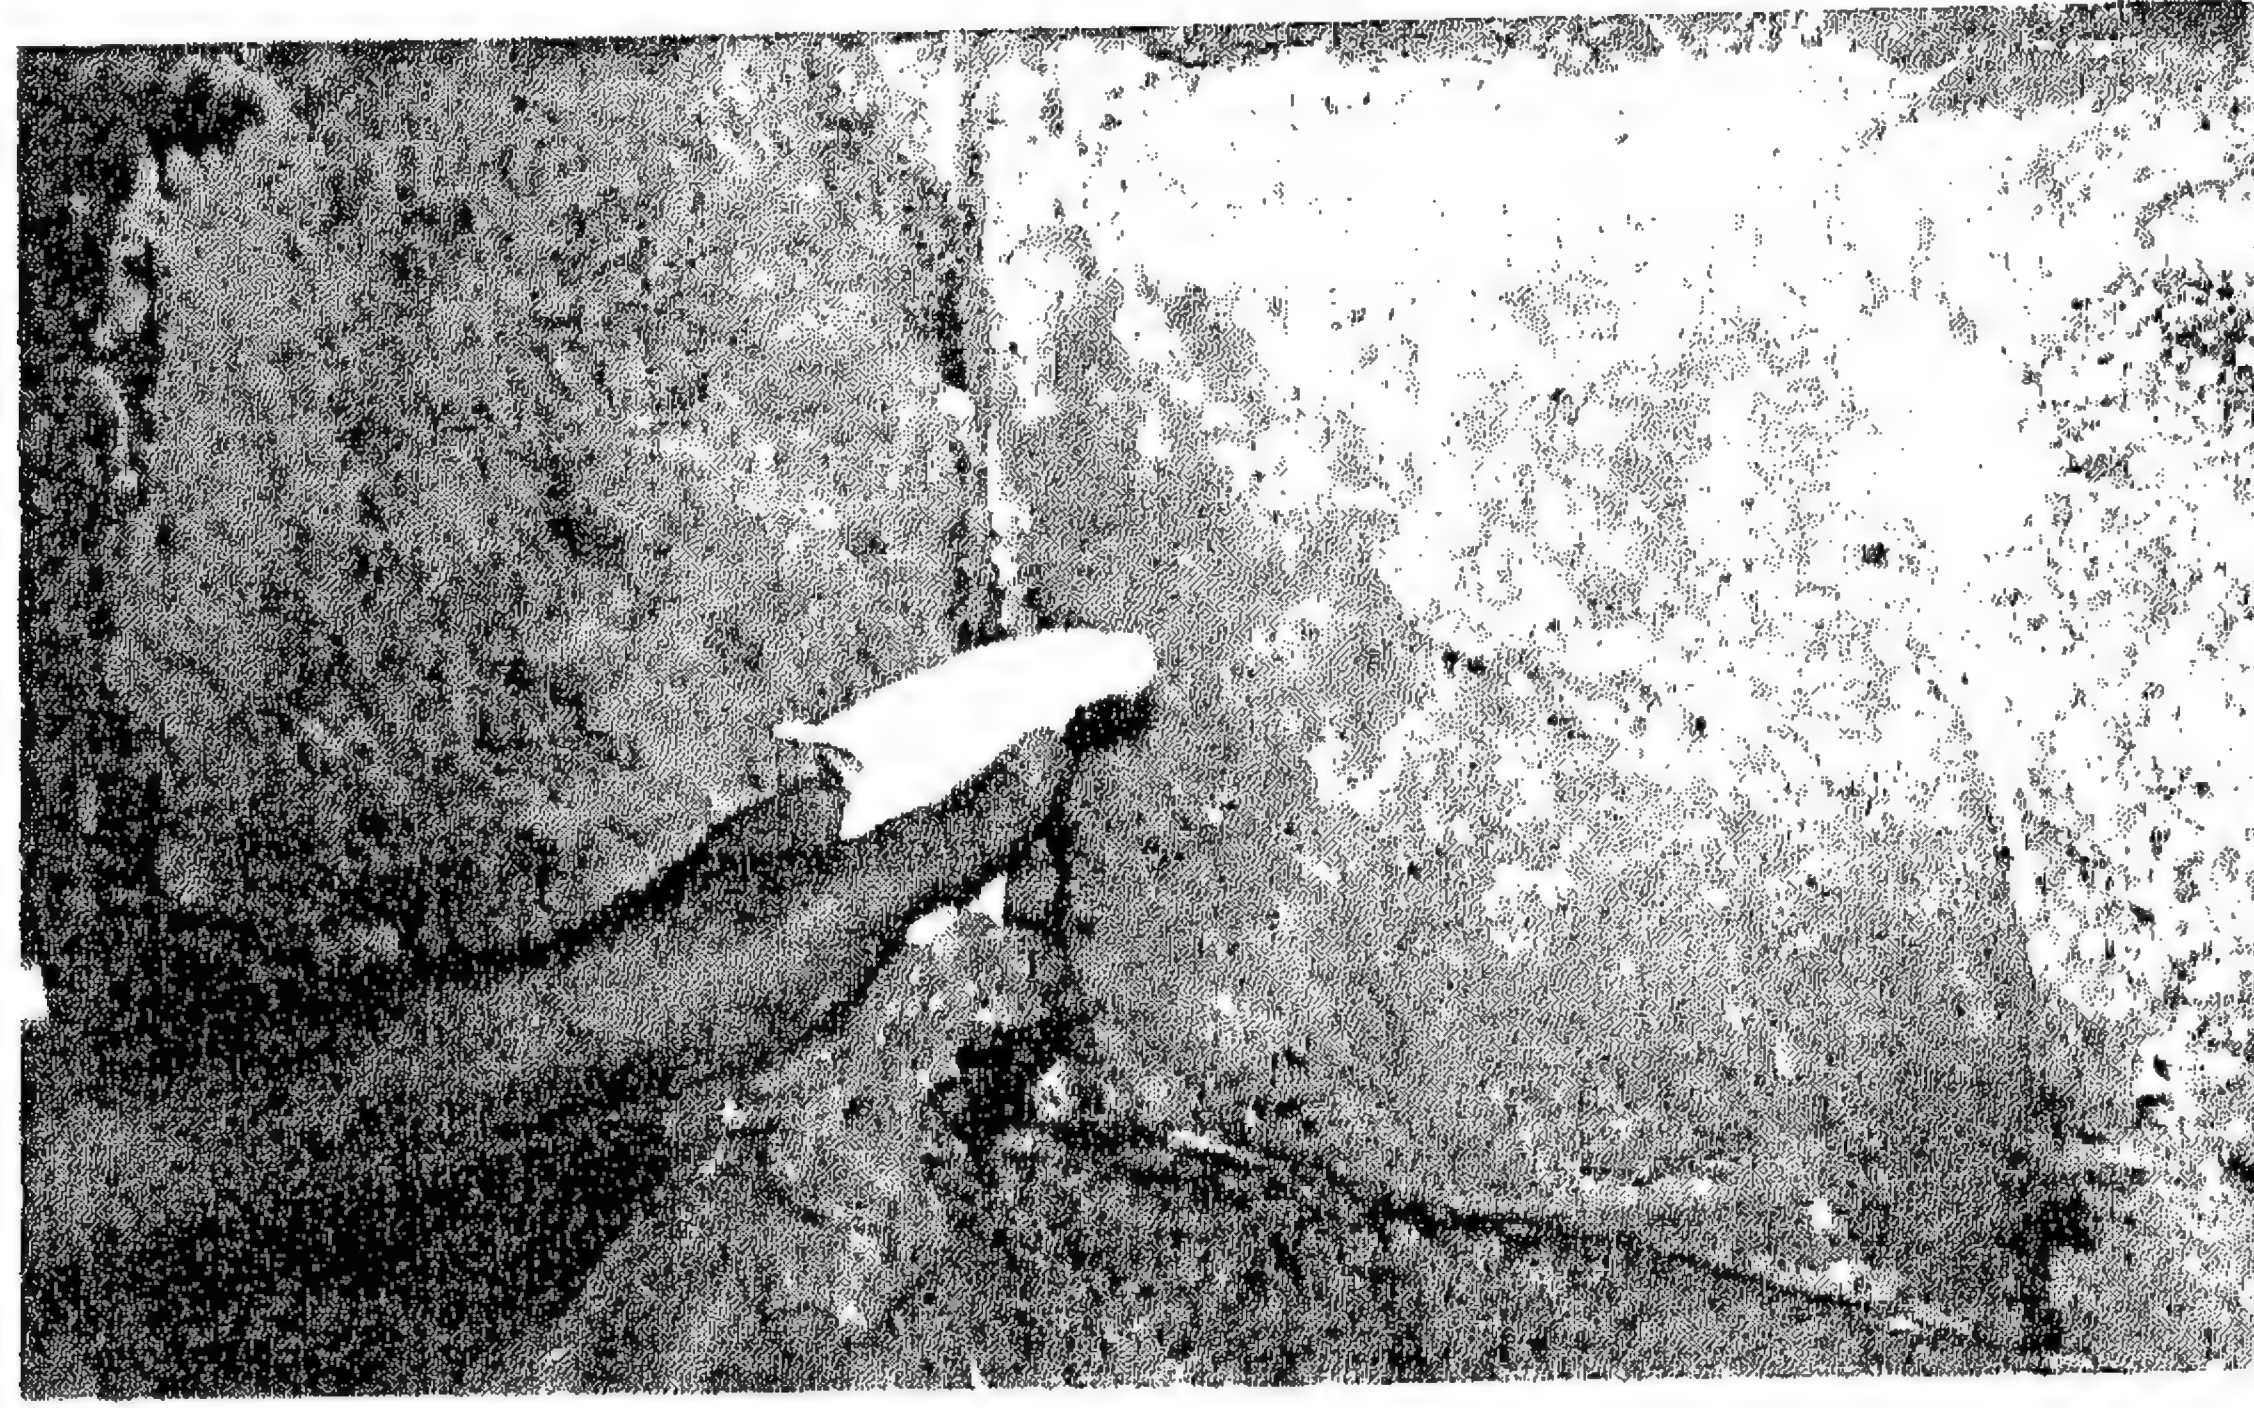

صورة رقم (١٠٧) توضح إستخلاص الأملاح بطريقة الحمامات المائية

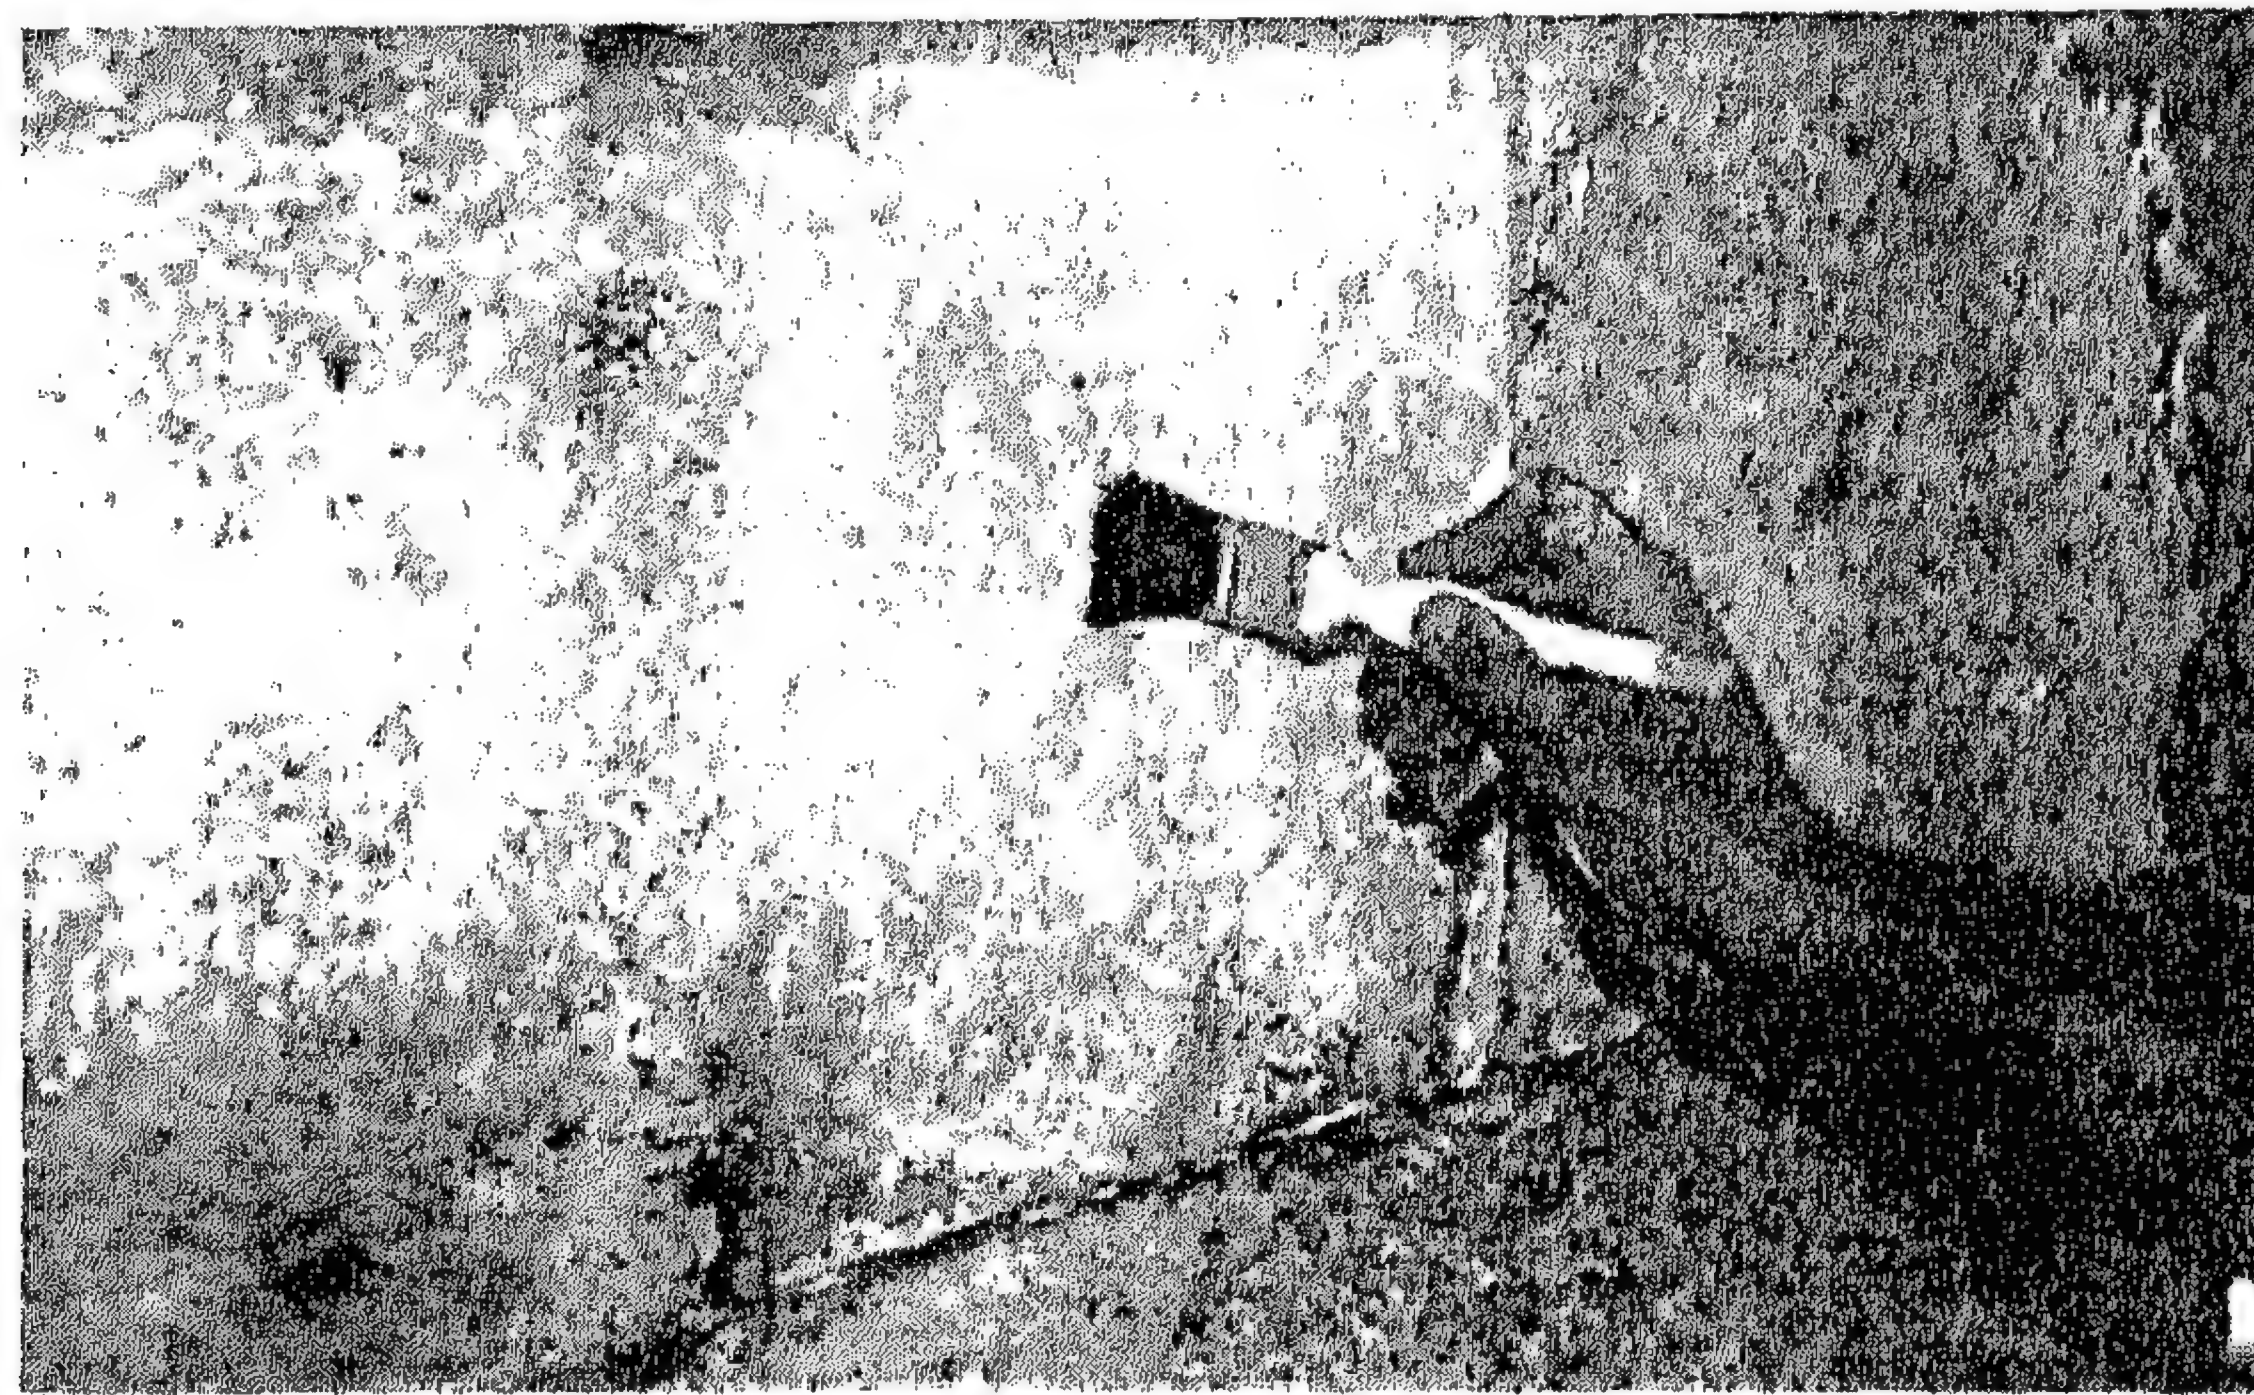

صورة رقم (١٠٨) توضح إستعمال فرشاه ناعمة لإزالة الأملاح مع الحمامات المائية

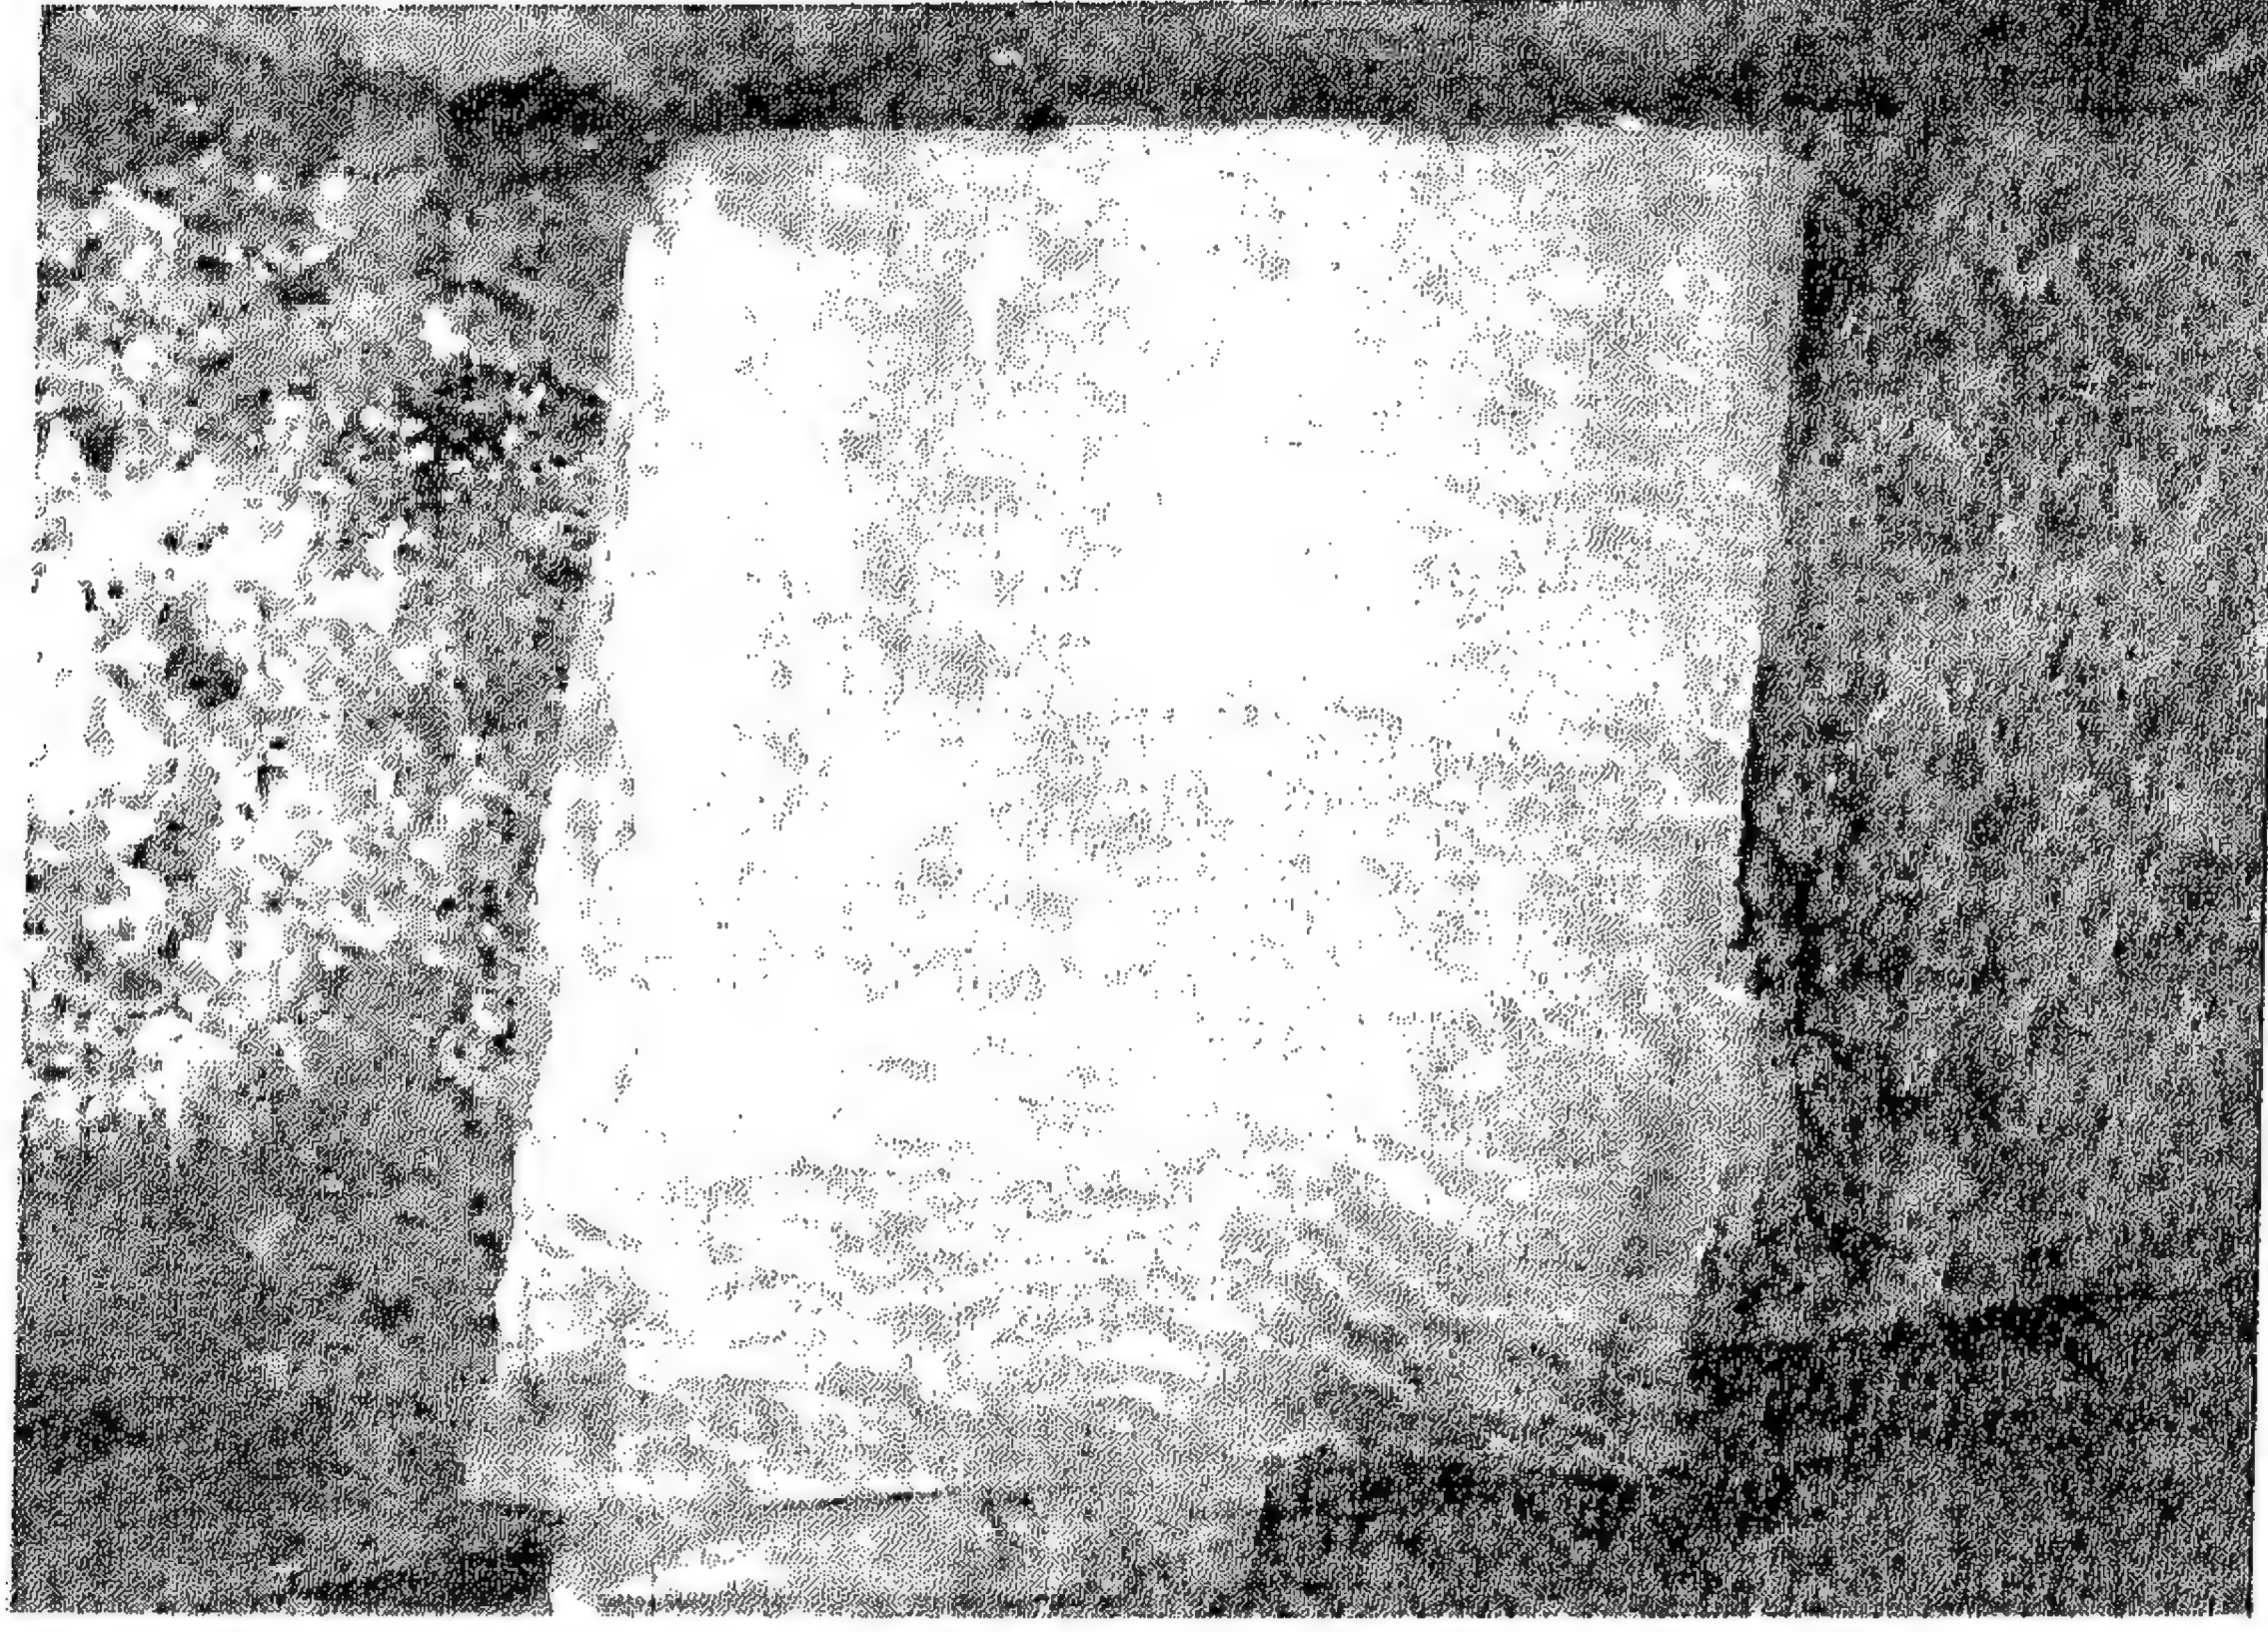


صورة رقم (١٠٩) توضح طريقة إستخلاص الأملاح
بكمادات المناديل الورقية



صورة رقم (١١٠) توضح ترك كمادة المناديل المبللة
لتجف مع التكرار



صورة رقم (١١١) توضيح سطح الحجر بعد إزالة الكمادة

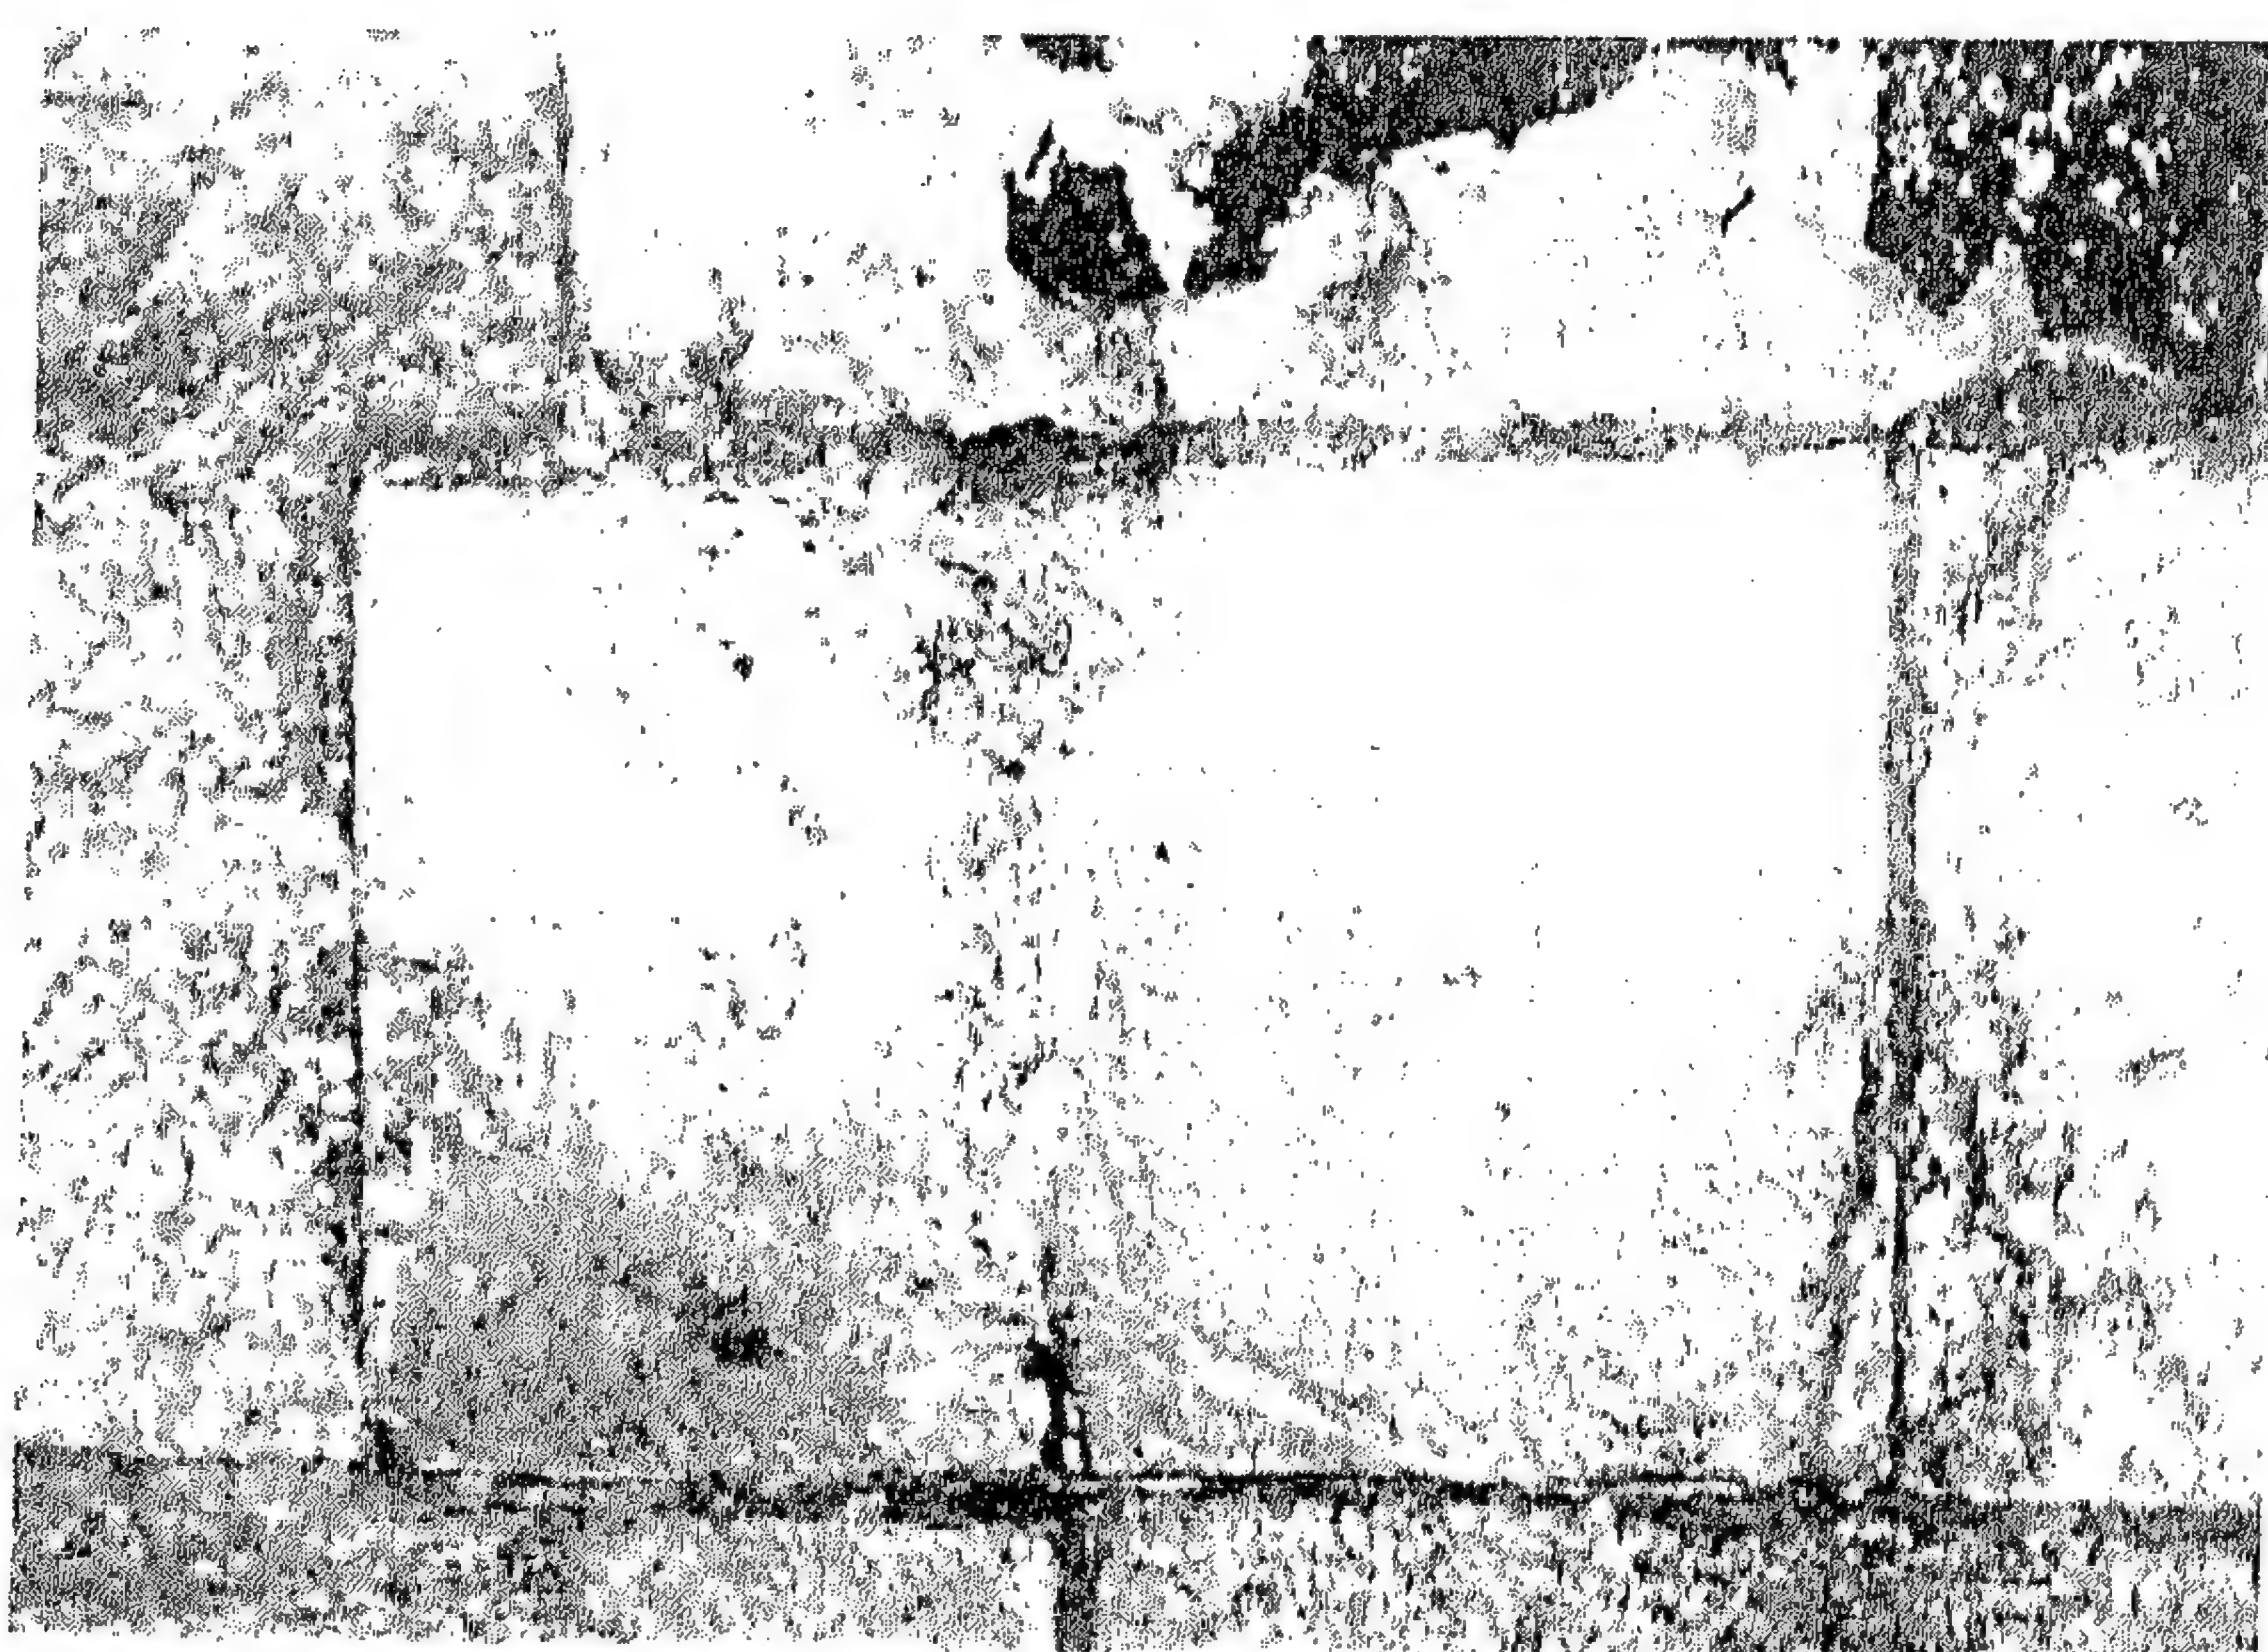

صورة رقم (١١٢) توضيح سطح الحجر بعد عملية
الإستخلاص والعزل

ملحق القوانين



الوقائع المصرية

جريدة رسمية للحكومة المصرية

انظر الصحيفة الاخيرة لجميع التعليمات المختصة بالاشتراكات ونشر الاعلانات القانونية

نمرة الجريدة (٧٠) يوم السبت ٢٩ جمادى الثانية سنة ١٣٣٠ — ١٥ يونيه سنة ١٩١٢ (السنة الثانية والثمانون)

ارادات سنية — أوامر عالية — قرارات

أوامر عالية

قانون نمرة ١٤ لسنة ١٩١٢

قانون الآثار

نحن خديو مصر

على ما عرضه علينا ناظر الاشغال العمومية وموافقة راي مجلس النظار
أخذ رأي مجلس شورى القوانين

أمرنا بما هوآت

أحكام تنظيمية

المادة الاولى

كل أثر في جميع أنحاء القطر المصري يكون على سطح الارض أو في باطنها هو
ملك الحكومة العامة ما عدا ما استثنى بموجب أحكام هذا القانون

المادة الثانية

أزائل ما ظهر به وما أحدثته الفنون والعلوم والآداب والديانات والاخلاق
في القطر المصري على عهد الفراعنة وملوك الحيثيون والرومان للدين

الغربية والشرقية والآثار القبطية كمعابد وثنية وما هو مهجور وغير مستعمل من كنائس
كبرى أو صغرى وأديرة وكهفون وأسوار مدن وبيوت وحمامات ومقاييس النيل
وآبار مبنية وصهاريج وطرق ومحابر أثرية ومسلات وأهرام ومصاطب ومقابر
مبنية أو محفورة في الجبل ظاهرة كانت على وجه الارض أم غير ظاهرة وقهوش
وتوابيت من أية مادة مزخرفة كانت أو بدون زخرف وأغطية الموميا المصنوعة
من الورق المقوى وموميات الانسان والحيوان والصور والوجوه الصناعية للموميات
ملقنة كانت أو مذهبة وشواهد القبور والنواويس والتماثيل الكبيرة أو الصغيرة
سواء كان عليها كتابة أم لا والقهوش على الصخور والشقف المرسوم والنسخ المكتوبة
على الرق أو القماش أو البردي والنظر (أى الصوان) المشغول والأشاحه والمعد
والمواعين والآنية والزجاج والصناديق الصغيرة وأدرات القرابين وأقشة الملابس
والملايس والزخارف والخوانيم والحلى والجعلان والتماثيل من أى شكل وأية مادة
كانت والمتاعيل والعملية القديمة والمسكوكات والقوالب والمجارة المحفورة

المادة الثالثة

تعتبر أيضا من الآثار بقايا الجدران والبيوت سواء كانت من الحجر أو الآبر
(الطوب الاحمر) أو اللبن (الطوب النى) وكل الحجر والطوب الاحمر المنتشر على
سطح الارض وشطف الحجر والزجاج والخشب والشقف والرمل والحرمة والسباخ
الموجودة على وجه الاراضى الاميرية التى تقرر الحكومة أنها أثرية أو في باطنها

المادة الرابعة

يجوز مع ما تقدم الاتجار بالآثار التى تؤول الى المكتشف بناء على المادة
الحادية عشرة من هذا القانون أو على شروط رخصة بالحفر بناء على المادة الثانية عشرة
ويجوز الاتجار أيضا بالآثار الخاصة بمجموعات اقتناها بعض الافراد بسلامة نية

أرادات سنّية - أوامر عاليّة - قرارات

المادة الخامسة

الآثار المنقولة المثبتة في الأرض أو التي يصعب نقلها تعتبر بحسب نصوص هذا القانون كأثار عقارية

المادة السادسة

أراضي الحكومة المقررة أو التي مستقر أنها أثرية تعدّ جميعها من أملاك الحكومة العامة

المادة السابعة

تعدّ أيضا من أملاك الحكومة العامة جميع الآثار المحفوظة والتي مستحفظ في متاحفها

الآثار العقارية

المادة الثامنة

يسوغ للحكومة أن تنقل متى شاءت أي أثر عقاري يكون في ملك أحد الأفراد أو أن تبقى في محله وتنزع ملكية الأرض التي هو على سطحها أو في باطنها طبقا لتواين نزع الملكية للمعول بها الآن من المصلحة العامة وعند تقدير التعويض الذي على الحكومة دفعه لنزع الملكية لا يلتفت إلى أن في الأرض آثارا ولا إلى مقدار ما تساويه تلك الآثار سواء كانت على سطح الأرض أم في باطنها

ومع ذلك فإن التعويض الذي يتدر به هذه الصورة يزداد عليه مقدار ١٠ في المائة منه وفي حالة ما إذا أرادت الحكومة نقل الأثر فإنها لا تكون ملزمة أن تدفع إلى مالك الأرض إلا تعويضا معادلا لعشرة في المائة من القيمة الحقيقية للجزء الذي يشغله الأثر منها

المادة التاسعة

كل مكتشف أثر عقاري وكل مالك أو مستأجر أو كل مسئول على أرض يظهر فيها أثر عقاري يلزمه أن يبلغ في الحال عن ذلك إما إلى السلطة الإدارية الأقرب إليه وإما إلى رجال مصلحة الآثار في تلك الأحياء وهذه المصلحة تُنفذ في مدى ستة أسابيع من تاريخ الإبلاغ ما يلزم من التدابير للمحافظة عليه وتشرع في المباحث الموصلة لقرير كنهه وإعادة الشيء إلى أصله عند انقضاء تلك المدة

الآثار المنقولة

المادة العاشرة

من يعثر على أثر منقول على أرض من أراضي القطر المصري أو في باطنها يلزمه (إذا لم يكن بيده رخصة صادرة بحسب الأصول بالحفر) أن يبلغ ذلك إلى السلطة الإدارية الأقرب إليه ويسلم الأثر المكتشف إليها أو إلى رجال مصلحة الآثار بالإصال اللازم وذلك في مدة ستة أيام

المادة الحادية عشرة

من يكتشف أثرا منقولا لا بطريق الحفر الغير المأذون بعمل بما تقتضيه أحكام المباداة السابقة يعطى نصف الأشياء المكتشفة أو نصف قيمتها جزاء له وعند تعذر الانفاق بالطرق الحلية على كيفية القسمة تأخذ مصلحة الآثار الأشياء التي تريد حجزها أما الأشياء الأخرى فنقسمها إلى قسمين متساويين يكون للكشف حق اختيار أحدهما وأما الأشياء التي تأخذها فكل من الطرفين يعين القيمة التي

يقدرها لها فإذا لم يقبل المكتشف نصف القيمة التي تعينها المصلحة يكون لها الحق بأن تأخذ الأثر أو تركه وذلك بأن تدفع أو تقبض نصف الثمن الذي قدره المكتشف

المادة الثانية عشرة

لا يجوز لأي إنسان عمل بحفائر أو حفائر أو كسح أثرية للبحث عن آثار ولو تكون الأرض ملكه مالم يكن في يده رخصة بذلك صادرة إليه من نظارة الأشغال بناء على طلب مدير عموم مصلحة الآثار تبين فيها الجهة التي يمكن الحفر فيها والمدة التي تكون هذه الرخصة معمولا بها ويعطى المرخص له جزءا من الآثار المكتشفة أو قيمة ذلك الجزء عملا بنص المادة السابقة

ولا تعتبر هذه الحفائر أو الحفائر أو كسح الأثرية من الأعمال المتصودة بها البحث عن الآثار إذا كان الذي أجراها لا يظن أن تلك الأرض تحتوي على آثار

بيع الآثار

المادة الثالثة عشرة

على كل متاجر بالآثار أن يكون بيده رخصة تجار ومصلحة الآثار وحدها الخيار في إعطائها أو رفضها وعلى ناظر الأشغال العمومية تقرير شروطها لا سيما فيما يتعلق بكيفية تقرير ما إذا كانت الآثار المدروسة للبيع مما يجوز الاتجار به أم لا

انحراج الآثار إلى البلاد الأخرى

المادة الرابعة عشرة

يمنع انحراج الآثار من القطر المصري إلى البلاد الأخرى مالم يكن ذلك برخصة خصوصية يكون لمصلحة الآثار التاريخية وحدها إعطاؤها أو رفضها على أن كل أثر يحاول بعض الناس انحراجه من القطر بدون رخصة يحجز ويصادر للحكومة

المادة الخامسة عشرة

يجوز لمصلحة الآثار الترخيص بأخذ السباخ من الحفائر التي فيها سباخ الشروط التي تقررها أما الآثار التي يعثر عليها أثناء استخراجها فيجب التبليغ عنها وتسليمها في الحال للفقراء الموطّين بملاحظته

العقوبات

المادة السادسة عشرة

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين فقط -

أولا - من ينقل أو يقلب أو يهدم أو يشوه الآثار العقارية بأية كيفية كانت ثانيا - من يستولى بدون رخصة مخصوصة من الحكومة أنقاض ناتجة من أثرية أرى حدم كله أو بعضه

ثالثا - من يستعمل المتاجر التي تحت الأرض والمتاجر والمعابد وعلى وجه العموم الأماكن الأثرية أو بقاياها مساكن أو زرايب للحيوانات أو مخازن أو قبورا أو جبانات

ولا يمنع ذلك من الحكم على المتسبب بتعويض عما أخذه من التلف

ارادات سنوية — أوامر عالية — قرارات

المادة السابعة عشرة

يعاقب بالعقوبات السابقة

أولاً - من يخالف أحكام المواد التاسعة والعاشر والثانية عشرة من هذا القانون

ثانياً - كل من يبيع آثاراً أو يعرضها للبيع إلا إذا كان ذلك طبقاً للشروط المبينة في المادتين الرابعة والثالثة عشرة

المادة الثامنة عشرة

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعاً وبغرامة لا تتجاوز جنيتها أو بإحدى من العقوبات فقط

أولاً - كل من يستخرج سباحاً من محل ممنوع الاستخراج منه أو يكون الاستخراج خلافاً لما يقتضيه القانون وكذا من يخالف أحكام المادة الخامسة عشرة

ثانياً - كل من يكتب أسماء أو يرسم كتابة ما على جدران الآثار العقارية

المادة التاسعة عشرة

يحوز ضبط كل أثر منقول ومصادره للحكومة إذا نشأ عنه ما يخالف أحكام القانون

أحكام متنوعة

المادة العشرون

يعتبر من مأموري الضبطية القضائية فيما يختص بالأعمال التي هم مكلفون بها الأمناء والمفتشون والمفتشون الثواني لدى مصلحة الآثار ومن يقوم مقامهم من مأموري المصلحة

المادة الحادية والعشرون

تلقى الأوامر المالية الواردة في ملحق هذا القانون بالنسبة للأشخاص الذين يجرى عليهم القانون المذكور

المادة الثانية والعشرون

تلى ناظرى الاشغال العمومية والحقانية تنفيذ أمرنا هذا كل منهما فيما يخصه بتدنى العمل به من أول يولييه سنة ١٩١٢ م

بشور بالاسكندرية في ٢٦ جمادى الثانية سنة ١٣٣٠ - ١٢ يونيو سنة ١٩١٢ بالنيابة عن الحضرة الخديوية

محمد سعيد

بأمر الحضرة الخديوية

رئيس مجالس النظر

محمد سعيد

ناظرى الحقانية

اسماعيل سرى

حسين رشدى

ملحق

أمر عال صادر بتاريخ ١٦ مايو سنة ١٨٨٣ باعتبار متحف بولاق انخ من أملاك الحكومة العامة

أمر عال صادر بتاريخ ١٧ نوفمبر سنة ١٨٩١ مختص بالشروط التي تعطى رخص الحفر بموجبها

أمر عال صادر بتاريخ أول أغسطس سنة ١٨٩٢ بتعيين الأمناء المفتشين والمفتشين الثواني لدى مصلحة الآثار من مأموري الضبطية القضائية

أمر عال صادر بتاريخ ١٢ أغسطس سنة ١٨٩٧ بشأن حماية الآثار

أمر عال صادر بتاريخ ١٢ مارس سنة ١٩٠٠ بتعيين المفتشين الأمناء والمفتشين والمفتشين الثواني لدى مصلحة الآثار من مأموري الضبطية القضائية م

الوقائع المصرية

جريدة رسمية للحكومة المصرية

(العدد ٣١)

يوم الاثنين ٤ رجب سنة ١٣٣٦ - ٥ سبتمبر سنة ١٩١٨

(السنة الثامنة والثمانون)

إرادات سلطانية - قوانين - مراسيم عالية - قرارات

ملخص

قانون نمرة ٨ لسنة ١٩١٨ لحماية آثار مصر العري
قانون نمرة ٩ لسنة ١٩١٨ بتقرير رسوم مؤنة
على ضرائب الأطنان بديرية القليوبية .
مرسوم بتعديل لائحة الاجراءات الداخلية
للمحكمة المختصة .
قرار بانتداب بعض قضاة المحاكم الأهلية .
قرار بتعديل يوم جلسة محكمة خط الميزان المصري .
قرار بتعديل يوم جلسة مدنية بمحكمة جزئية .
قرار بالاستيلاء على قطعة أرض وسور مقام عليها
منزوعة ملكيتها بسبب تنظيم شارع دير العليين
وشوارع أثرية بقسم مصر القديمة بمدينة
القاهرة .

قرار بالاستيلاء على جزء من منزل بسبب تنظيم
سكة سبيل البرن بقسم الخليفة بمدينة القاهرة .
قرار بالاستيلاء على جزئين من منزل بسبب تنظيم
شارع دن : بالجميزة وعطفا بحسن قسم
السيدة زينب بمدينة القاهرة .
قرارات باحتياطات صحية للوقاية من الأمراض
المعدية .
اعلان من القائد العام لجيوش جلالة ملك بريطانيا
العلوي في القطر المصري بادخال اضافات
وتعديلات جديدة على كشف الأشخاص
المنوع الانتماء لهم .

قانون نمرة ٨ لسنة ١٩١٨ لحماية آثار مصر العري

نحن سلطان مصر
بعد الاطلاع على الأمر السال الصادر بتاريخ ١٨ ديسمبر سنة ١٨٨١ بتشكيل لجنة حفظ
الآثار المصرية وبيان اختصاصها ؛
وبعد الاطلاع على قانون الآثار نمرة ١٤ لسنة ١٩١٢ ؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الأوقاف ، وموافقة رأي مجلس الوزراء ؛
رسمنا بما هممناآت :

مادة ١ - فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون يتدأ أثره من آثار مصر العري كل ثابت
أو متحرك يرجع عهدته إلى المدة المنصورة بين فتح العرب لمصر وبين وفاة محمد علي ما له قيمة فنية
أو تاريخية أو أثرية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارة الإسلامية أو الحضارات المختلفة التي
قامت على سواحل البحر الأبيض المتوسط وكانت لها صلة تاريخية بمصر .
وتسرى أحكام هذا القانون أيضا على ما له قيمة فنية أو تاريخية أو أثرية من الاديرة والتكاثر
القطعية المنصورة والتي تمام فيها الشعار الدينية التي يرجع عهدتها إلى المدة المنصورة بين أوائل
العصر المسيحي وبين وفاة محمد علي .

٢ - مع عدم الاخلال بمقتضى المكتشف المينة في المادة التالية فكل أثر من آثار مصر
العري يمكن التورط به بطريق الصدقة أو بالحفر المرخص به على سطح أية أرض من أراضي القطر
المصري أو في باطنها يكون ملكا من أملاك الحكومة العامة .

٣ - الأحكام المدونة في المواد الثامنة والتاسعة والعاشر والحادية عشرة والثانية عشرة
وانتاسعة عشرة من قانون الآثار نمرة ١٤ لسنة ١٩١٢ تسرى على الآثار المينة في المادة الأولى
من هذا القانون مع التعديلات الآتية :

تستبدل في المواد المذكورة "مصلحة الآثار" بـ "لجنة حفظ الآثار العربية" . كذلك تستبدل
كلمات "مدير عموم مصلحة الآثار" بكلمات "أمين دار الآثار العربية" .

وتستبدل "وزارة الأشغال العمومية" المشار إليها في المادة الثانية عشرة بـ "وزارة الأوقاف" .
في مادة الأمان الخاصة بغير الملكية للحكومة المسجلة الآن والتي تسجل في المستقبل في حداد
البحر المصري تحرى عليها الأحكام الآتية :

(أولا) يجوز للحكومة أن تنزع ملكيتها طبقا للقوانين المعمول بها فيما يخص نزاع الملكية
المكتسبة .

(ثانيا) لا يجوز هدمها ولا نقلها كلها أو بعضها ولا تجديدها ولا ترسيمها ولا تعديلها بأية طريقة
كانت إلا برخصة من وزارة الأوقاف بعد أخذ رأي لجنة حفظ الآثار العربية ؛
(ثالثا) لوزارة الأوقاف في كل وقت أن تبشر بنفسها جميع الأعمال التي ترى ضرورتها لحفظ
الآثار المسجلة أو أن تعهد بها لمن تراه على خفتها .

٥ - تسجيل هذه الآثار يحصل بقرار يصدر من وزير الأوقاف بناء على طلب لجنة حفظ
الآثار العربية وبعد الاتفاق مع الوزارة المختصة إذا كانت الأثر داخل من قبل في جهة أملاك
الحكومة العامة .

٦ - إذا ترتب على حق الارتفاق المفروض في الفقرة الثانية من المادة الرابعة ضرر ما بأحد
الأفراد فيكون له الحق في تعويض من وزارة الأوقاف ويكره دفع هذا التعويض بالكيفية
المنصوص عنها بالقوانين المعمول بها فيما يخص نزاع الملكية النافع العامة .

ولا يسوغ أن يجاوز هذا التعويض في أي حال من الأحوال نصف قيمة العين المنزوعة ملكيتها
ويستقط الحق في هذا التعويض إذا لم يطلبه صاحبه طلبا صريحا في بمر السنة من يوم اخلاعه من
وزارة الأوقاف بقرار التسجيل .

٧ - يملك بالمجلس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبهرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو إحدى مائة جنيه
المقربين فقط :

(أولا) من يقل أو يهدم أو ينفذ أو يثبت أو يثبت به كنية كانت أثرا من الآثار المسجلة ؛
(ثانيا) من يستول على أراض قاتمة من أثر من الآثار المذكورة هدم كله أو بعضه ؛
(ثالثا) من يحول أثرا من تلك الآثار إلى سكن أو زينة لمهرات أو غير .

٨ - كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يملك عليها بالمجلس مدة لا تتجاوز سنة واحدة
وبهرامة لا تتجاوز جنيتها مصرها أو إحدى مائة جنيه أو إحدى مائة جنيه فقط .

٩ - لا يمنع تطبيق العقوبات المدونة في المواد السابقة من الحكم بالتعويض عما حدث
من الضرر .

١٠ - على وزيرى الحفانية والأوقاف تنفيذ هذا القانون كل منها فيما يخصه
ولهذا الغرض يجوز لوزير الأوقاف باتفاقه مع وزير الحفانية أن يصدر بقراراته ما يراه لازما
في هذا الشأن من اللوائح .

١١ - يعمل بهذا القانون من أول مايو سنة ١٩١٨ .
صدر برأى مابدين في ٢ رجب سنة ١٣٣٦ (١٢ أبريل سنة ١٩١٨)

فؤاد

بأمر الحضرة السلطانية

وزير الأوقاف وزير الحفانية رئيس مجلس الوزراء
أحمد زيور ثروت حسين رشدي

قوانين

قانون رقم ٢١٥ لسنة ١٩٥١

لحماية الآثار

نحن هاروق الأول ملك مصر والسودان

نقرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة ١ - تعتبر أثرا كل عقار أو منقول أظهرته أو أجدهته القنون والعلوم والآداب والأديان والأخلاق وغيرها في عصر ما قبل التاريخ وفي العصور التالية إلى نهاية عصر إسماعيل .

لنعتبر كذلك كل عقار أو منقول يكتشف في المملوكة المصرية لحضارة أجنبية كان لها اتصال بمصر في عصر من العصور المشار إليها ، وكذلك كل عقار أو منقول يقرر مجلس الوزراء أن للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته بشرط أن يتم تسجيله طبقا للأوضاع المبينة فيما بعد .

مادة ٢ - تعتبر في حكم الآثار الأراضى المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى أوامر أو قرارات أو بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد الوطنى .

وكذلك الأراضى المملوكة للأفراد التي تنزع الدولة ملكيتها لأهميتها الأثرية .

لوزير المعارف العمومية أن يصدر قرارا بالاستيلاء عليها مؤقتا الى أن تم إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام القانون .

ل يجوز إخراج أى أرض من عداد الأراضى الأثرية بقرار من وزير المعارف العمومية بناء على اقتراح المصلحة المختصة .

لهذا كانت الأرض مملوكة أصلا لأحد الأفراد كانت له الأولوية في استردادها على أن يرد مقابل القيمة التي دفعت إليه .

مادة ٣ - تنقسم الآثار الى قسمين :

(الأول) آثار ما قبل العصر المسيحى .

(الثانى) آثار العصر المسيحى وما تلاه من عصور إلى نهاية عصر إسماعيل المحفوظة بالمتاحف العامة أو المسجلة طبقا لأوضاع هذا القانون أو المدفونة في باطن الأرض .

مادة ٤ - تعتبر من أملاك الدولة العامة جميع الآثار العقارية المنقولة والأراضى الأثرية هذا ما كان وفقا أو ملكا خاصا طبقا لأحكام هذا القانون .

مادة ٥ - لمجلس الوزراء بناء على طلب وزير المعارف العمومية وبعد موافقة المصلحة المختصة أن يرخص في تبادل الآثار المنقولة المكررة مع متاحف أو الأشخاص أو في بيعها أو التنازل عنها للهيئات أو الأفراد المرخص لهم في الحفر طبقا لأحكام هذا القانون .

مادة ٦ - يعتبر كشفا من الآثار العثور عليها في أثناء أعمال الحفر التي تقوم بها الحكومة أو الهيئات العلمية أو الأفراد المرخص لهم في البحث عنها وكذلك العثور عليها بطريق المصادفة .

مادة ٧ - لا يجوز للهيئات أو الأفراد الحفر بحثا عن الآثار ولو كانت الأرض مملوكة لهم إلا بترخيص يصدر بقرار من وزير المعارف العمومية بعد أخذ رأى المصلحة المختصة وبعد التحقق من توافر الضمانات العلمية والفنية والمالية وغيرها فيهم .

ل يجوز في جميع الأحوال سحب الترخيص بقرار من الوزير .

مادة ٨ - يصدر وزير المعارف العمومية قرارا ببيان ما يجب توافره من شروط فيمن يمنح الترخيص في الحفر وما يقدمه من تأمينات وكذلك الشروط الواجب عليه اتباعها في مباشرة الحفر وأحكام الآثار المكتشفة . ولا يجوز مباشرة أعمال الحفر إلا تحت رقابة مندوب من المصلحة المختصة .

مادة ٩ - يجب على كل من عثر مصادفة على أثر منقول أو عقارى على سطح الأرض أو في باطنها أن يبلغ عنه في الحال أقرب جهة إدارية أو موظف المصلحة المختصة وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة الحكومية والا اعتبر مستوليا على أثره غير ترخيص .

مادة ١٠ - لكل من عثر مصادفة على أثر منقول أو عقارى في أرض تقرر أنها غير أثرية وسلمه أو بلغ عنه طبقا للبادة السابقة استحق مكافأة ملائمة تقدرها لجنة مشكلة على الوجه الآتى :

وكيل وزارة المعارف العمومية رئيسا

مدير المصلحة أو المتحف المختص (حسب الأحوال) ...

أمينان من أمتاء المتحف المختص ...

مستشار الرأى بمجلس الدولة لوزارة المعارف العمومية ...

لجنة أن تسعين بن ترى الاستعانة بهم من الخبراء .

ل يكون قرار اللجنة نهائيا وغير قابل للطعن أمام أية جهة أخرى .

مادة ١١ - لكل المصلحة المختصة في حالة العثور بمعرفة إحدى الهيئات أو أحد الأفراد على أثر عقارى بطريق المصادفة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليه من تاريخ إبلاغها عليها خلال شهرين من ذلك التاريخ إما رفع الأثر الموجود في ملك الأفراد أو اتخاذ إجراءات نزع ملكية الأرض التي وجد فيها أو بقاءه في مكانه مع تسجيله طبقا لأحكام هذا القانون . ولا يراعى في تقدير قيمة الأرض المتروكة ملكيتها ما بها من آثار ..

(ثانيا) للمصلحة المختصة أتبى تباشر في أى وقت على نفقتها بأثره من الأعمال لازما لضيافته .

(ثالثا) لا يجوز ترتيب حقوق الارتفاق المتعاقديه على العقار الذى به الأثر وأما حقوق الارتفاق القانونية فيجوز أن تلحق به إذا كان لا ينشأ عنها ضرر للأثر ذاته .

(رابعا) لا يجوز اكتساب أى حق عليه بالتقادم .

(خامسا) لا يجوز أن تزعم للنفقة السامة ملكية الأراضى أو العقارات التى بها الأثر أو المتاخمة له إلا بعد موافقة وزير المعارف العمومية واللجنة المذكورة فى المادة ١٤ .

وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح الأثر منقولا .

مادة ١٨ - يجب على مالك الأثر العقارى المسجل أن يبلغ وزارة المعارف العمومية من كل تصرف فى العقار يصدر عنه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف .

مادة ١٩ - إذا ترتب على تطبيق أحكام البند أولا من المادة ١٧ ضرر للمالك أو لغيره وجب تعويضه منه ويسقط الحق فى التعويض إذا لم يطالب به صاحب الشأن بإعلان على يد محضر خلال سنة واحدة من تاريخ اعلانه به .

مادة ٢٠ - لا تسرى أحكام المواد من ١٣ إلى ١٩ إلا على آثار القسم الثانى المبينة فى المادة الثالثة .

مادة ٢١ - لا يجوز فتح منافذ أو ميطلات على ميان أو أسوار أو أرض أثرية بغير ترخيص من المصلحة المختصة والا كان لها حق الإلزام إلى القضاء المستعجل لإزالة ذلك على حساب المخالف .

كما لا يجوز المرور على هذه المبانى أو الأسوار أو الأراضى .

مادة ٢٢ - لا تكون الآثار عملا للكية الخاصة أو للتصرفات فيها مدا: (١) الآثار الموجودة وقت العمل بهذا القانون فى المجموعات الخاصة أو فى حيازة تجار العاديات .

(٢) الآثار التى تعطى للكشف طبقا للمادة ١٠ .

(٣) الآثار التى تعطى للحكومة بطريق البذل أو تصرف فيها بالبيع أو التنازل طبقا للمادة ٥ .

(٤) الآثار المستوردة من الخارج .

(٥) آثار القسم الثانى التى سجلت ولم تزعم الدولة ملكيتها ، وذلك مع مراعاة أحكام المواد ١٥ و ١٧ و ١٨ .

(٦) الآثار التى تعرضها المتاحف للبيع مما تستثنى عنه .

مادة ١٢ - لا يجوز أخذ مساح أو أثرية أو غيرها من الأراضى أو الأماكن الأثرية أو من المناطق الأثرية التى يصدر بها قرار من وزير المعارف العمومية إلا بترخيص من المصلحة المختصة وتحت إشرافها .

ليصدر قرار من وزير المعارف العمومية ببيان شروط الترخيص .

يجب على المرخص له أن يبايع مندوب المصلحة فوراً عن كل أثر يثر عليه وأن يسلمه على الوجه المبين فى المادة ٩ والا اعتبر مستوليا على أثر بغير ترخيص .

مادة ١٣ - تكون تسجيل الآثار طبقا للأوضاع المبينة فيما بعد وتعتبر سجلات الآثار المفيدة الآن بالسجلات المعدة لهذا الغرض بإدارة حفظ الآثار العربية والمبينة فى الجدول الذى يصدر به قرار من وزير المعارف العمومية .

مادة ١٤ - يتم تسجيل الأثر بقرار من وزير المعارف العمومية بناء على اقتراح لجنة تولى من :

رئيسا

المدير العام لمصلحة الآثار المصرية

مدير متحف الفن الإسلامى

مدير إدارة حفظ الآثار العربية

مهاجيب الفنون الجميلة

مدير المتحف القبطى

لأنها كان الأثر واقفا فى أملاك الدولة يكون التسجيل بعد الاتفاق مع الوزير المختص .

مادة ١٥ - يجب اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة بصفة نهائية فى جواز الانتفاع بالأثر المسجل وشروط هذا الانتفاع .

مادة ١٦ - يعلن قرار التسجيل بالطريق الإدارى إلى المالك أو المكلف باسمه العقار وينشر فى الجريدة الرسمية ويُسجل فى مصلحة الشهر العقارى .

لأيجوز بقرار من وزير المعارف العمومية - بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها فى المادة ١٤ - شطب تسجيل الأثر وينشر قرار الشطب فى الجريدة الرسمية ويؤشر به فى هامش السجل فى مصلحة الشهر العقارى .

مادة ١٧ - يجب على تسجيل الأثر العقارى من تاريخ إعلان القرار الصادر به إلى المالك أو المكلف باسمه العقار الأحكام الآتية :

(أولا) لا يجوز هدمه أو نقله كله أو بعضه أو تجديده أو ترميمه أو تغييره على الوجه بغير ترخيص سابق من وزير المعارف العمومية بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة ١٤ ويكون إجراء الأعمال التى يرخص بها تحت إشراف المصلحة المختصة .

مادة ٢ - لكل وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نُصِّر بأن يصمم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .

مدير قصر القبة في ٩ صفر سنة ١٣٧١ (٩ نوفمبر سنة ١٩٥١)

فأروق

لحامر حضرة صاحب الجلالة

لرئيس مجلس الوزراء

لصطفى النحاس

لوزير المالية

لهوادر هراج الدين

قانون رقم ٢٢٣ لسنة ١٩٥١

بشأن منح هانس نيكولايرين أنو الجلسية المصرية

لحسن فأروق الأول ملك مصر والسودان

لرئيس مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة ١ - نمنح الجلسية المصرية الى هانس نيكولايرين أنو النساوى الأصل والمقيم بمدينة الاسكندرية .

مادة ٢ - لكل وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون .

نُصِّر بأن يصمم هذا القانون بخاتم الدولة ، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة ما

مدير قصر القبة في ٩ صفر سنة ١٣٧١ (٩ نوفمبر سنة ١٩٥١)

فأروق

لحامر حضرة صاحب الجلالة

لرئيس مجلس الوزراء

لصطفى النحاس

لوزير الداخلية

لهوادر هراج الدين

مادة ٣٥ - همعتزم من مأمورى الضبط القضائى - فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له - مديرو مصالح الآثار ووكلائهم والأمناء ومساعدوهم والمفتشون ومساعدوهم في هذه المصالح وفي متاحف الدولة .

مادة ٣٦ - يلغى القانون رقم ١٤ لسنة ١٩١٢ الخاص بالآثار ، والقانون رقم ٨ لسنة ١٩١٨ لحماية آثار العصر العربى .

مادة ٣٧ - لكل وزراء المعارف العمومية والعدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المعارف العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نُصِّر بأن يصمم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .

مدير قصر المنزه في ٣٠ المحرم سنة ١٣٧١ (٣١ أكتوبر سنة ١٩٥١)

فأروق

لحامر حضرة صاحب الجلالة

لوزير العدل

لوزير المعارف العمومية

لوزير الداخلية

لرئيس مجلس الوزراء

لصطفى النحاس

لهوادر هراج الدين

قانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٥١

بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٢٩ لسنة

١٩٤٨ المعدل لبعض أحكام المرسوم بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٣٠ الخاص بالتخصيص في الاشتراك في إنشاء بنك زراعى والقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٤٤ بشأن الجمعيات التعاونية ، وتقرير استثناء من أحكام القانون رقم ١٣٨ لسنة ١٩٤٧ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة

لحسن فأروق الأول ملك مصر والسودان

لرئيس مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة ١ - للمعدل الفقرة ثانيا من المادة الثانية من القانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٤٨ الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٣٠ المرخص للحكومة بالاشتراك في إنشاء بنك زراعى كما يلى :

(ثانيا) أن تقدم قروضا للبنك لا يجاوز مجموعها تسعة ملايين من الجنيهات ويكون لهذه القروض فوائد يعين سعرها بالاتفاق بين الحكومة والبنك . ولا يجوز للحكومة أن تطالب بإداء هذه القروض قبل تصفية البنك .

ملحق الموائيق

ميثاق أثينا لترميم الآثار التاريخية

سنة ١٩٣١

في المؤتمر الدولي الأول لمعماري وفني الأثر التاريخية أثينا ١٩٣١ تم وضع القرارات السبع التالية والتي تسمى بلانحة الترميم (CARTADEL REST) وهي :-

- ١- إقامة منظمات دولية للترميم علي المستويات التنفيذية والاستشارية .
- ٢- يجب إخضاع مشروعات الترميم المقترحة للنقد المتعارف عليه لمنع الأخطاء التي من الممكن أن تتسبب في فقد الخصائص والقيم التاريخية للأبنية .
- ٣- يجب أن تحل مشاكل الترميم المتعلقة بالأماكن التاريخية بالتشريع علي المستوى الوطني لكل البلدان .
- ٤- يجب إعادة دفن المواقع الأثرية التي تم كشفها إذ لم يتم خضوعها للترميم الفوري .
- ٥- يمكن استخدام التقنيات والمواد الحديثة (الجديدة) في أعمال الترميم .
- ٦- يجب إعطاء حماية صارمة للمواقع التاريخية .
- ٧- يجب إعطاء اهتمام للمناطق المحيطة بالمواقع التاريخية .

نتائج عامة لمؤتمر أثينا : **General conclusions ATHENS conference .**

أولا - تعليم (مبادئ عامة)

- ينص المؤتمر علي بيان بالمبادئ العامة والتعاليم المتعلقة بحماية الآثار وأهم هذه المبادئ :
- ١- ضرورة الاهتمام بإجراء نظام وقاية دائم ومنظم للحفاظ علي الأبنية بهدف منع الترميم وتجنب المخاطر المتوقعة .
 - ٢- يصبح الترميم ضرورياً في حالة التهدم أو التلف وكذلك يوصي باحترام الأعمال التاريخية والفنية السابقة بدون استبعاد أسلوب أي فترة زمنية .
 - ٣- يوصي المؤتمر أنه يجب الحفاظ علي المباني المستغلة بشكل يؤكد استمراريتها ويجب أن تستغل بطريقة تحترم خصائصها الفنية والتاريخية .

ثانيا - الإجراءات الإدارية والتشريعية المتعلقة بالآثار التاريخية :

اتفق أعضاء المؤتمر علي أنه من حق كل قطر اتخاذ الإجراءات التشريعية المتماشية مع الظروف المحلية واتجاه الرأي العام .

ثالثاً:- الدعم الفني للآثار القديمة :

يوصي المؤتمر بمراعاة الشكل الخارجي للمدن في تشيد المباني خصوصاً مراعاة الآثار القديمة المجاورة ويجب الحفاظ على تناسق وتناغم الإنشاءات الحديثة والمجاورة للآثار

القديمة مع هذه الآثار وضرورة أبعاد المصالح العامة والمصانع المسببة للمضوضاء
والمباني المرتفعة التي يمكن أن تحيط بالآثار التاريخية والفنية .

رابعاً:- ترميم الآثار:

أوصى المؤتمر باستخدام المواد الحديثة لتقوية الآثار القديمة والتي تأكدوا من حسن
استخدامها من جميع المصادر بشأن التقنيات الحديثة وبخاصة الخرسانة المسلحة كما
أوصى المؤتمر على ضرورة الحرص مع التعامل مع الأثر خاصة الآثار المعرضة للتفكك
ويجب بقدر الإمكان أن تكون أعمال التقوية غير ظاهرة للحفاظ على شكل الأثر .

خامساً:- تدهور الآثار القديمة:

أكد المؤتمر على دور العوامل البيئية المناخية في تلف وتدهور الآثار القديمة ولذلك
أوصى:-

- أ- ضرورة الإجراءات الوقائية لحماية الآثار
- ب- التعاون بين المختصين بالترميم والمتخصصين في مجال الفيزياء
والكيمياء والعلوم الطبيعية من أجل تحديد الطرق التي يجب إتباعها في
الحالات الخاصة
- ج- يجب أن يكون المكتب --- للمتاحف علي علم بالعمل الجاري في كل
دولة كما يري المؤتمر أنه لا يجب عزل الأعمال الفنية عن محيطها التي
توجد فيه .

سادساً :- طريقة الترميم :

- أكد المؤتمر المبادئ والاعتبارات الفنية الآتية :-
- أ- اتخاذ الخطوات اللازمة لا عادة تركيب الأجزاء التي يمكن إعادتها إلي
حالتها الأولى كلما أمكن .
 - ب- يجب استخدام المواد الجديدة في كل حالات الترميم .
 - ج- يجب أن يكون المكتشف في الحفائر في الأرض بعد تسجيلها تسجيلًا دقيقًا
إذا لم يتم ترميمه .
 - د- ضرورة التعاون بين المماريين وعلماء الآثار في الأعمال الفنية الخاصة
بالترميم .
 - هـ- إجراء تحليل كامل لمظاهر وطبيعة التلف قبل إجراء الترميم

سابعاً : ترميم الآثار والتعاون الدولي :

- أ- يجب علي الدول التعاون مع بعضها بأسلوب دقيق بخصوص ترميم الآثار من الناحية الفنية والأثرية وذلك بناء علي ميثاق عصبة الأمم .
- ب- يجب علي المؤسسات و الجمعيات مراعاة القانون الدولي العام من أجل حماية أعمالها الفنية المعرضة للتدمير .
- ج- ويؤكد المؤتمر علي أن الجهة الدولية التي تدعم هذا التعاون ويجب علي كل الدول الخضوع إليها هي اللجنة الدولية للتعاون الفكري والمكتب الدولي للمتاحف .

- دورة التعليم في احترام الآثار :

- أكد المؤتمر علي أن أفضل ضمان لحماية الأثر والأعمال الفنية ينبثق من خلال احترام واهتمام الناس أنفسهم لهذا فلا بد من اتخاذ إجراءات تنقيفية تهدف إلي تعليم الأطفال والشباب أهمية التراث وحثهم علي عدم تشويه الأثر أو الكتابة عليه .

- قيمة التوثيق الدولي :

- أكد المؤتمر علي ضرورة توثيق الآثار القديمة ونشر قائمة بالآثار القديمة مزودة بالصور الفوتوغرافية ويتم النشر بالتعاون مع المكتب الدولي للمتاحف .

الميثاق الدولي لصيانة وترميم النصب والمواقع الأثرية (مقررات مؤتمر البندقية عام ١٩٦٤)

المباني التاريخية لأجيال البشر ، المشبعة برسالة الماضي ، باقية حتى الوقت الحاضر كشواهد حية على التقاليد الوغلة في القدم . وقد بدأ الناس يحسون أكثر فأكثر بوحدة القيم الإنسانية ويعتبرون الآثار تراثا مشتركاً . وإن المسؤولية المشتركة لحمايتها للأجيال القادمة معترف بها . ومن واجبنا أن نوصلها لهم وهي محتفظة بغناها الكامل .
وأنه لأمر جوهري أن المبادئ المرشدة لحماية وترميم المباني القديمة، ينبغي الاتفاق عليها وإرسائها على أساس دولي ، على أن يكون كل قطر مسنولا عن تطبيق الخطة ضمن ثقافة وتقاليد الخاصة .

إن ميثاق أثينا لعام ١٩٣١ بتحديد هذه المبادئ الأساسية لأول مرة، قد ساهم في تطوير حركة دولية واسعة اتخذت شكلا ملموسا في الوثائق الوطنية وفي عمل ال . Icom (المجلس الدولي للمتاحف) واليونسكو والمركز الدولي لدراسة حماية وترميم الممتلكات الثقافية . وأن الإدراك المتزايد والدراسة الجادة قد كرستا لحل المشاكل التي أصبحت بمرور الزمن أكثر تعقيدا وتنوعا . والآن قد كرستا لحل المشاكل التي أصبحت بمرور الزمن أكثر تعقيدا وتنوعا . والآن قد حان الوقت لمراجعة الميثاق من جديد بغية إجراء دراسة دقيقة للمبادئ التي تتضمنه وتوسيع نطاقها في وثيقة جديدة . وبناء على ذلك فإن المؤتمر الدولي الثاني لمهندسي وفني المباني التاريخية الذي عقد في فينسيا من ٢٥ ولغاية ٣١ أيار / مايو ١٩٦٤ قد صادق على النص التالي:

التعاريف:

المادة ١ :- إن مفهوم المبنى التاريخي يشمل ليس فقط العمل المعماري الواحد بل يشمل أيضا الموقع الحضري أو الريفي الذي يكتشف فيه دليل لحضارة معينة ، أو تطور مهم أو حدث تاريخي معين وينطبق هذا ليس فقط على الأعمال الفنية العظيمة بل أيضا على الأعمال القديمة الأكثر تواضعا والتي اكتسبت أهميته ثقافته مع مرور الزمن .

المادة ٢ :- إن صيانة وترميم المباني التاريخية يجب أن تستعين بكل العلوم والأساليب التقنية التي تستطيع المساهمة في دراسة وحمايته التراث المعماري .

المادة ٣ :- إن الغرض من صيانة وترميم المباني التاريخية هو حمايتها باعتبارها أعمالا فنية وشواهد تاريخية .

الصيانة :

المادة ٤ :- من الضروري أن تجري صيانة المباني التاريخية علي أساس ثابت .

المادة ٥ :- إن تسهيل صيانة المباني التاريخية يتم دائما عن طريق الاستفادة منها لبعض الأغراض المفيدة . وإن مثل هذه الاستفادة مستحسنة ولكن يجب عدم تغيير مخطط أو زخرفة المبني يمكن تصورها والسماح بها .

المادة ٦ :- إن صيانة مبني تاريخي معين يتضمن الحفاظ علي أي تركيب داخل المخطط وحيثما وجد موضع تقليدي فيجب الاحتفاظ به هناك . ويجب عدم السماح بإقامة بناء جديد أو هدم وتحرير من شأنه أن يغير علاقات الكتلة واللون .

المادة ٧ :- إن أي مبني تاريخي غير قابل للانفصال عن التاريخ الذي يقف شاهدا له وعن المكان الذي يوجد فيه . وأن نقل كل أو جزء من النصب لا يمكن السماح به إلا عندما تتطلب حماية النصب ذلك أو عندما تبرر ذلك المصالح الوطنية أو الدولية ذات الأهمية القصوى .

المادة ٨ :- إن التماثل واللوحات أو الزخارف التي هي جزء لا يتجزء من المبني التاريخي يمكن نقلها منه إذا كان هذا هو السبيل الوحيد لتأمين حمايتها

الترميم :

المادة ٩ :- إن عملية الترميم عملية متخصصة بدرجة عالية جداً . وهدفها حماية وكشف القيمة الجمالية والتاريخية للأثر وتستند علي احترام المادة الأصلية والوثائق الحقيقة . وإنها يجب أن تتوقف في اللحظة التي يبدأ فيها الحدس ، وفي هذه الحالة يجب أن يكون أي عمل إضافي لا بد من القيام به ، متميزا عن التكوين المعماري ويجب أن يحمل طابعا معاصرا . وعلي كل حال فإن الترميم يجب أن تسبقه وتتبعه دراسة أثرية وتاريخية للنصب (الأثر) .

المادة ١٠ :- عندما تثبت أن الأساليب التقليدية غير ملائمة فإن تقوية مبني ما يمكن تحقيقه باستخدام أي أسلوب حديث للصيانة والبناء ظهرت فعاليته بالأدلة العلمية وأثبتتها التجربة .

المادة ١١ :- إن المساهمات السليمة لكل الفترات في بناء مبني تاريخي معين يجب أن تحترم طالما أن وحدة الأسلوب ليس هدف الترميم . وعندما يشمل بناء ما عملا مهييا لفترات مختلفة ، فإن الكشف عن الحالة الأساسية يمكن تبريره في الحالات

الاستثنائية فقط وعندما يكون الشيء المراد نقله ذا أهمية ضئيلة وإن المادة التي يكشف عنها ذات قيمة تاريخية و أثرية وجمالية عظيمة وإن حالة حمايتها جيدة بدرجة تكفي لتبرير هذه العملية إن وضع أجزاء المفقودة يجب أن تندمج بشكل منسجم مع الكل ولكن يجب في نفس الوقت تمييزها عن الأجزاء الأصلية لكي لا يؤدي الترميم إلى تزييف الشواهد الفنية والتاريخية. وإن تقييم أهمية العناصر التي يحتويها الأثر والقرار بشأن ما يمكن هدمه لا تترك إلى الشخص المكلف بالترميم فقط .

المادة ١٢ :- إن وضع أجزاء في محل الأجزاء المفقودة يجب أن تندمج بشكل منسجم مع الكل ولكن يجب في نفس الوقت تمييزها عن الأجزاء الأصلية لكي لا يؤدي الترميم إلى تزييف الشواهد الفنية والتاريخية .

المادة ١٣ :- لا يمكن السماح بأحداث إضافات إلا إذا كانت لا تقلل من أهمية الأجزاء المثيرة من البناء أو موضعه التقليدي أو توازن مكوناته وعلاقاته بما يحيط به .

المواقع التاريخية :

المادة ١٤ :- إن مواقع المباني الأثرية يجب أن تحظى برعايته خاصة لحماية سلامتها وتأمين نظافتها وعرضها بطريقة لائقة . إن أعمال الصيانة والترميم التي تجري في مثل هذه الأماكن يجب أن تكون منبعثة من المبادئ المذكورة في المواد السابقة .

التنقيبات :

المادة ١٥ :- ينبغي القيام بالتنقيبات وفقاً للمعايير العملية والتوصيات المحددة للمبادئ الدولية التي تطبق في حالة التنقيبات الأثرية والمصادق عليها من قبل اليونسكو سنة ١٩٥٦ م .

وإن الإطلاع يجب المحافظة عليها ومن الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الصيانة والحماية الدائمة لمعالمها المعمارية وكذلك بالنسبة للقي المكتشفة . أضف إلى ذلك ، أن من الواجب اتخاذ كل وسيلة لتسهيل فهم الأثر والكشف عنه بدون تشويه فحواه .

مع ذلك فإن جميع أعمال إعادة البناء يجب استبعادها بداهة وإن إعادة تركيب الأجزاء الموجودة المبعثرة يمكن السماح بها فقط وإن المادة المستخدمة لإعادة

التركيب يجب أن تكون مميزة دوماً وإن استخدمها يجب أن يكون بأقل حد مما
يضمن صيانة الأثر وإعادةه إلى شكله الأصلي .

النشر :

المادة ١٦ :- في جميع أعمال الصيانة والترميم والتنقيبات لابد من وجود وثائق
دقيقة علي الدوام بشكل تقارير تحليلية ونقدية معززة بالمخططات والصور
الفوتوغرافية .

وإن كل مرحلة من أعمال التنظيف والتقوية وإعادة التنظيم والتوحيد ، وكذلك
الملاحح الفنية و الشكليه التي تكشف أثناء العمل يجب إدراجها في التقرير ، وإن هذا
السجل ينبغي أن يوضع في أرشيف إحدى المؤسسات العامة ويكون في متناول أيدي
الباحثين . والأمر الذي يوصي به هو وجوب نشر التقرير .

ملحق البحث
باللغة الإنجليزية

Key Words:-

Human effects

Detroration

Trespassing

Occupations

Randoms

Laws

Regulations

Restoration

Conservation

Re-use

Tekkiya building, without making any visible changes that would reduce its value. Also, the chapter contains a set of figures and tables to demonstrate the study.

Conclusion:

This thesis ends with personal solutions, suggestions, and recommendations to successfully conserve and restore Islamic monuments in old Cairo, in general, and Solaimaniah Tekkiya, in particular. A selection of photos highlighting the human deterioration features, as well as the materials and operations of restoration and conservation, on Islamic monuments in old Cairo and of Solaimaniah Tekkiya are appended. In addition to an appendix of laws and covenants.

such events have on these monuments. As in the first chapter, this chapter includes figures and tables in order to demonstrate the topics raised in this chapter.

Chapter Three:

This chapter summarizes the laws and regulations on the management of Egyptian monuments since the foundation of the Department of Archaeology in 1835 and the issuance of the first report on the need to conserve monuments in 1883. By focusing on Law No. 14 of 1912, Law No. 8 of 1918, Law No. 215 of 1951, and Law No. 117 of 1983, which is still in effect today, this chapter will reveal the inherent problems, weaknesses, and lack of effectiveness in the promulgation and implementation of these laws. Because several different governmental bodies are involved in the administration and management of Islamic monuments in Cairo, such as the Ministry of Waqf, the Supreme Council of Antiquities, the Cairo governorate, the Ministry of Tourism, the Executive Body of the Renewal of Cairo, and the Administration of Historical Cairo Project, this chapter argues that their lack of coordination and plethora of conflicting interests further contributes to the ruin and deterioration of these buildings. It concludes by discussing another serious cause of damage to the monuments: namely, the lack of guarding and securing the monuments that inevitably leads to the misplacement and/or theft of Islamic monuments. Again, this chapter includes a table of crimes to illustrate the severity of this problem.

Chapter Four:

This chapter is an applied study on one of the Islamic monumental buildings in old Cairo that exemplifies the effects of human deterioration. The building selected is Solaimaniah Tekkiya, which was constructed in 925 H./1543 A.D., and is located on Sorrogiya Street in old Cairo (archaeological record no. 225). This study begins with an introduction on the Ottoman Tekkiyas, the monument itself, its founder, the date of its foundation, the design "planning," the building materials, and a description of the internal and external facets of the monument. This is followed by a detailed analysis of the damage, such as the dust, dirt, moisture, salt, distraction, distortion, cracks, fall of floors, and soil settlement, incurred on the monument caused by trespassing, occupation, government projects, means of transportation, ignorance, inefficient restoration attempts, and the inefficiency of laws and regulations. The chapter details the equipment and methods of examination and analysis used in the application study: the x-ray of the stones to determine its type, the mortars to ascertain its contents, the scanning electron microscope to determine the type of stone and its incurred damage. Finally, this chapter concludes by drawing the restoration and conservation of the

Thesis Summary

Human deterioration is one of the primary causes of the damage inflicted on Islamic monuments in old Cairo, which are clearly visible on many such buildings. This study will detail the causes and effects of human deterioration in the following four chapters:

Chapter One:

This chapter introduces the problem of human deterioration for monuments. It provides a historical background on architecture and Islamic monuments, its classification, its origin and development, and the possible religious, social, economic, political, and/or environmental factors behind the origin and development of such buildings. It also will survey religious architecture such as mosques, madrassas, darihs, mashhads, khanqahs, tekkiyas, sabils, and kuttabs; military architecture such as ribats, castles, burjs, and ditches; and civil architecture such as bemarestans, khans, rabas, markets, qaysariyyas, hammams, palaces, and houses. The chapter then reviews some examples of the effects of human deterioration on monuments and buildings in Egypt from the age of the dynasties, through the Greek, Roman, and Islamic eras, through the French and British occupations, up until the present day. The chapter concludes by discussing the various social, economic, and political factors that have caused human deterioration, as well as the customs and traditional beliefs behind it. In addition, the chapter includes several figures to illustrate the issues discussed in this chapter.

Chapter Two:

This chapter demonstrates the different causes behind human deterioration, such as the trespassing and misuse of the monuments, and the construction of adjacent buildings. Such occurrences cause assorted types and levels of damage that will be discussed in this chapter. It also will further elaborate on the problems caused by industrial, commercial, and government institutions on certain monuments. Likewise, the chapter will discuss the damaging effects caused by random structures such as markets and tombs, as well as unsupervised visits to archaeological sites and monuments in old Cairo. In addition, the chapter surveys the deterioration caused by government projects, such as irrigation, agricultural expansion, water and sewage, on the Islamic monuments in old Cairo. The chapter also studied the means of transports as a risk factor. It will also reveal the extent of damage and distortion that ignorant and careless human behavior causes on the monuments. As a result, several valuable monuments which are not recorded officially have been lost or severely damaged. Finally, the chapter concludes by discussing man-made disasters, such as fires and wars, and they devastating effects

Cairo University
Faculty of Archaeology
Department of Restoration

**A STUDY OF THE EFFECTS OF HUMAN DETERIORATION ON CERTAIN ISLAMIC
MONUMENTS, THE METHODS OF THEIR CONSERVATION, AND AN APPLICATION
ON A SELECTED ISLAMIC MONUMENTAL BUILDING IN OLD CAIRO.**

Thesis for the fulfillment of the M.A. degree in the conservation of antiquities

Submitted by:
Ayman Hassan Ahmed Hegab
Conservator

Under the supervision of:

Dr. Hussam El Din Abdel Hamid
Professor of the Restoration and Conservation of Antiquities, former Head of the
Department of Restoration and Conservation, and former Vice Dean of the Faculty of
Archaeology

Dr. El-Sayed M. El-Banna
Associate Professor of the Restoration and Conservation of Historic Cities and
Monuments, Faculty of Archaeology

Dr. Fahmy Abdel Alem
Former Director of the Islamic and Coptic Sector, the Supreme Council of Antiquities

2003

